

화남교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



바닥판하면 전경



교량받침 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



고소점검차를 이용한 부재치수 현장측정




고소점검차를 이용한 부재치수 현장측정



작업전경



작업전경

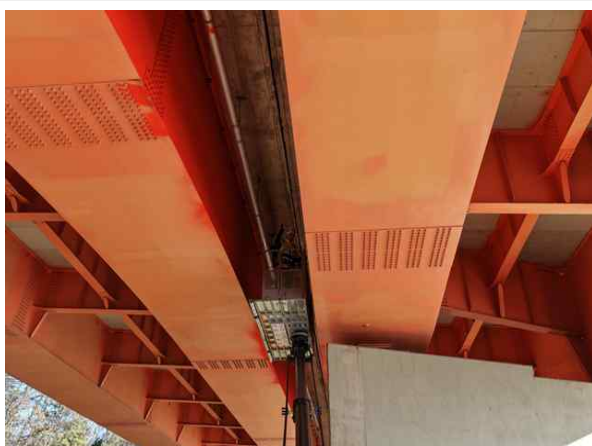

작업전경



코어채취 시험

상주방향

바닥판하면			
			
손상현황	• S1 상태양호	손상현황	• S1 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -
			
손상현황	• S2 상태양호	손상현황	• S2 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -

교면포장



2026년 01월 05일 점검현황

손상현황	• S1 교면포장 화재현황
원 인	• -
조치방안	• -



손상현황	• S1 교면포장 재포장 현황
원 인	• -
조치방안	• -



2026년 01월 05일 점검현황

손상현황	• S2 교면포장 화재현황
원 인	• -
조치방안	• -



손상현황	• S2 교면포장 재포장 현황
원 인	• -
조치방안	• -




2026년 01월 05일 점검현황

손상현황	• S3 교면포장 세척필요(65.0×12.0)
원 인	• 사고 발생으로 인한 누유 등
조치방안	• 정비



2026년 01월 05일 점검현황

손상현황	• S4 교면포장 세척필요(55.0×12.0)
원 인	• 사고 발생으로 인한 누유 등
조치방안	• 정비

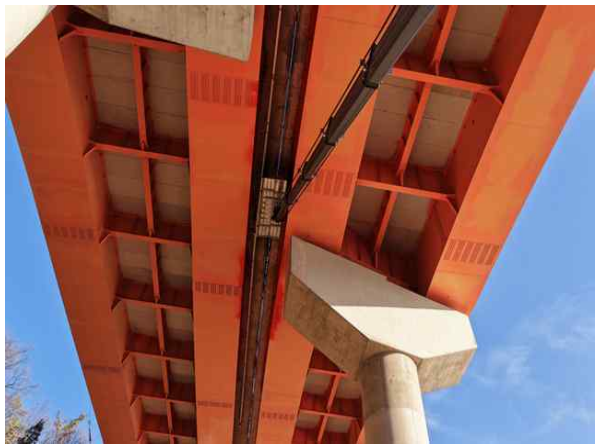배수시설			
			
손상현황	• 배수구 상태양호	손상현황	• 배수관 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -
		-	
손상현황	• 배수구 상태양호	손상현황	• -
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -

방호벽 및 중앙분리대

2025년 9월 16일 점검현황 		2026년 01월 05일 점검현황 	
손상현황	• S1 중분대 단면보수 필요(50.0×1.5)	손상현황	• S1 중분대 단면보수 필요(50.0×1.5)
원 인	• -	원 인	• 차량충격, 화재발생 등
조치방안	• -	조치방안	• 단면보수
2025년 9월 16일 점검현황 		2026년 01월 05일 점검현황 	
손상현황	• S2 난간 교체 필요(L=65.0×1.5)	손상현황	• S1 낙하물 방지망 교체 필요(L=66.0)
원 인	• -	원 인	• 차량충격 등
조치방안	• -	조치방안	• 정비
2025년 9월 16일 점검현황 		2026년 01월 05일 점검현황 	
손상현황	• S2 난간 교체 필요(L=65.0)	손상현황	• S2 난간 교체 필요(L=65.0)
원 인	• -	원 인	• 차량충격 등
조치방안	• -	조치방안	• 정비

방호벽 및 중앙분리대



2025년 9월 16일 점검현황



2026년 01월 05일 점검현황

손상현황	• S2 중분대 단면보수 필요(65.0×1.5)
원 인	• -
조치방안	• -

손상현황	• S2 중분대 단면보수 필요(65.0×1.5)
원 인	• 차량충격, 화재발생 등
조치방안	• 단면보수



2025년 9월 16일 점검현황



2026년 01월 05일 점검현황

손상현황	• S4 중분대 표면처리 필요(55.0×1.5)
원 인	• -
조치방안	• -

손상현황	• S3 중분대 표면처리 필요(55.0×1.5)
원 인	• 화재발생 등
조치방안	• 표면처리

영천방향

바닥판하면			
			
손상현황	• S1 상태양호	손상현황	• S1 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -
			
손상현황	• S2 상태양호	손상현황	• S2 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -

교면포장			
손상현황	• S1 교면포장 세척필요 (50.0×1.2)	손상현황	• S1 교면포장 세척필요 (50.0×1.2)
원 인	• -	원 인	• 사고발생으로 인한 누유
조치방안	• -	조치방안	• 정비
손상현황	• S2 교면포장 세척필요 (65.0×1.2)	손상현황	• S2 교면포장 세척필요 (65.0×1.2)
원 인	• -	원 인	• 사고발생으로 인한 누유
조치방안	• -	조치방안	• 정비
손상현황	• S3 교면포장 세척필요 (65.0×1.2)	손상현황	• S3 교면포장 세척필요 (65.0×1.2)
원 인	• -	원 인	• 사고발생으로 인한 누유
조치방안	• -	조치방안	• 정비

배수시설			
			
손상현황	• 배수구 상태양호	손상현황	• 배수관 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—

방호벽 및 중분대			
2025년 9월 15일 점검현황 		2026년 01월 05일 점검현황 	
손상현황	• S1 중분대 단면보수 필요(50.0×1.5)	손상현황	• S1 중분대 단면보수 필요(50.0×1.5)
원 인	• -	원 인	• 차량충격, 화재발생 등
조치방안	• -	조치방안	• 단면보수
2025년 9월 15일 점검현황 		2026년 01월 05일 점검현황 	
손상현황	• S2 중분대 단면보수 필요(50.0×1.5)	손상현황	• S2 중분대 단면보수 필요(50.0×1.5)
원 인	• -	원 인	• 차량충격, 화재발생 등
조치방안	• -	조치방안	• 단면보수
2025년 9월 15일 점검현황 		2026년 01월 05일 점검현황 	
손상현황	• S3 난간교체 필요(L=65.0m)	손상현황	• S3 난간교체 필요(L=65.0m)
원 인	• -	원 인	• 외부충격 등
조치방안	• -	조치방안	• 정비

방호벽 및 중분대			
			
손상현황	• S4 중분대 표면처리 필요(55.0×1.5)	손상현황	• S4 중분대 표면처리 필요(55.0×1.5)
원 인	• -	원 인	• 화재발생 등
조치방안	• -	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S4 난간교체 필요(L=55.0m)	손상현황	• S4 난간교체 필요(L=55.0m)
원 인	• -	원 인	• 외부충격 등
조치방안	• -	조치방안	• 정비