

7. 향산2교(하)

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



교각 전경

손상현황

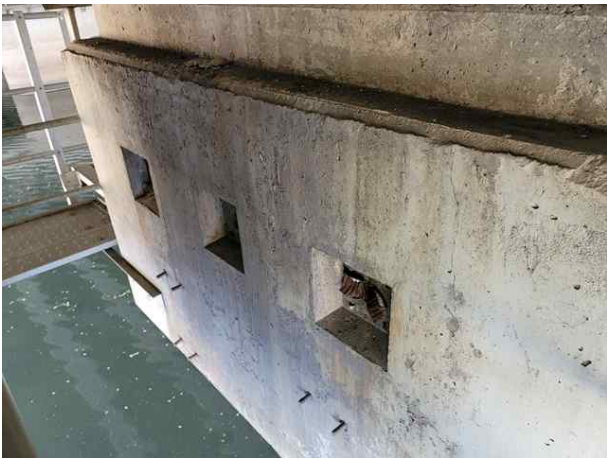
			
01 (25년 하반기)	바닥판 하면(S2) 백태	01 (26년 상반기)	바닥판 하면(S2) 백태
			
02 (25년 하반기)	바닥판 하면(S3) 균열(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	바닥판 하면(S3) 균열(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	바닥판 하면(S3) 철근노출	03 (26년 상반기)	바닥판 하면(S3) 철근노출

			
04 (25년 하반기)	바닥판 하면(S5) 백태	04 (26년 상반기)	바닥판 하면(S3) 파손 및 철근노출
			
05 (25년 하반기)	바닥판 하면(S6) 망상균열	05 (26년 상반기)	바닥판 하면(S5) 철근노출
			
06 (25년 하반기)	바닥판 하면(S7) 파손(철근노출)	06 (26년 상반기)	바닥판 하면(S7) 파손(철근노출)

	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
	
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
	
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)

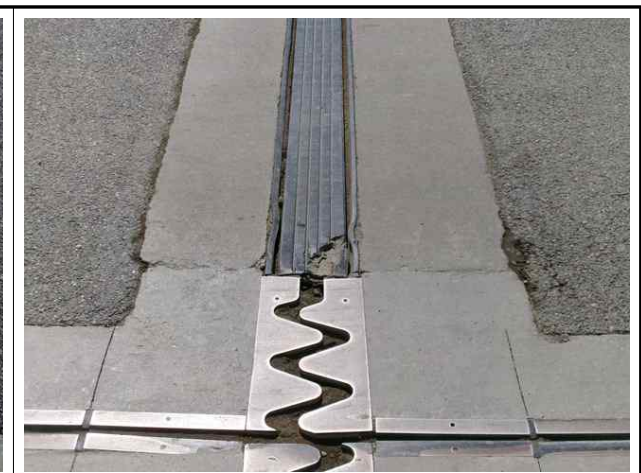
			
10 (25년 하반기)	거더(S2) 박리	10 (26년 상반기)	거더(S2) 박리
			
11 (25년 하반기)	거더(S5) 파손	11 (26년 상반기)	거더(S5) 파손
			
12 (25년 하반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)	12 (26년 상반기)	교대(A1) 균열(0.3mm미만)

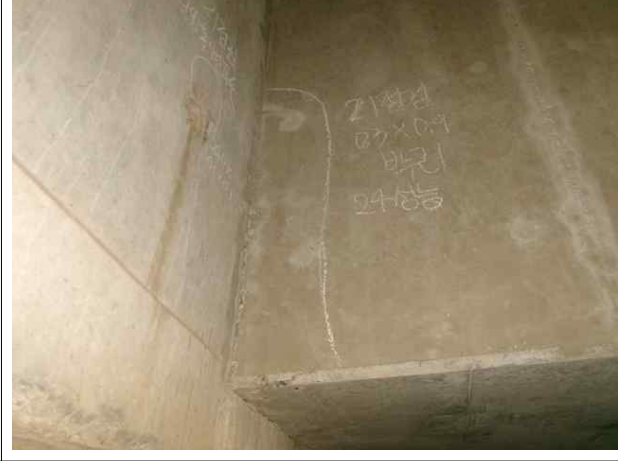
			
13 (25년 하반기)	교대(A1) 누수흔적	13 (26년 상반기)	교대(A1) 누수흔적
			
14 (25년 하반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	교각(P1) 보수부 박리	15 (26년 상반기)	교각(P1) 보수부 박리

			
16 (25년 하반기)	교각(P1) 박리	16 (26년 상반기)	교각(P1) 박리
			
17 (25년 하반기)	교각(P2) 정착구 덮개 탈락	17 (26년 상반기)	교각(P2) 정착구 덮개 탈락
			
18 (25년 하반기)	교각(P5) 균열부백태(0.3mm미만)	18 (26년 상반기)	교각(P5) 균열부백태(0.3mm미만)

	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
교량받침(A1) 플레이트 부식	교량받침(A1) 플레이트 부식
20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기)
교량받침(A2) 플레이트 부식	교량받침(A2) 플레이트 부식
21 (25년 하반기)	21 (26년 상반기)
교량받침(P3) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	교량받침(P3) 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)

			
22 (25년 하반기)	신축이음(A1) 후타재 균열	22 (26년 상반기)	신축이음(A1) 후타재 균열
			
23 (25년 하반기)	신축이음(A1) 하부 누수	23 (26년 상반기)	신축이음(A1) 하부 누수
			
24 (25년 하반기)	신축이음(A1) 유간 이물질퇴적	24 (26년 상반기)	신축이음(A1) 이물질퇴적

	
25 (25년 하반기)	25 (26년 상반기)
신축이음(P3) 고무재 파손	신축이음(P3) 고무재 파손
	
26 (25년 하반기)	26 (26년 상반기)
신축이음(P3) 유간 이물질퇴적	신축이음(P3) 유간 이물질퇴적
	
27 (25년 하반기)	27 (26년 상반기)
신축이음(P7) 차수판 변형	신축이음(P7) 차수판 파손

			
28 (25년 하반기)	방호벽(S6) 균열(0.3mm미만)	28 (26년 상반기)	방호벽(S6) 박락(철근노출)
			
29 (25년 하반기)	방호벽(S7) 균열(0.3mm미만)	29 (26년 상반기)	방호벽(S6) 균열(0.3mm미만)
			
31 (26년 상반기)	거더(S7) 박리	30 (26년 상반기)	가로보(S6) 박리