

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
정밀안전점검 및 제2종 성능평가 용역

외관조사망도 (속사천6교(강릉))

한국도로공사 강원본부

(주)세안안전진단

(주)대한이앤씨

(주)명성엔지니어링

속사천6교
(강릉방향)


교면포장

속사천6교(강릉)

교면포장 / S1

← A1

P1 →

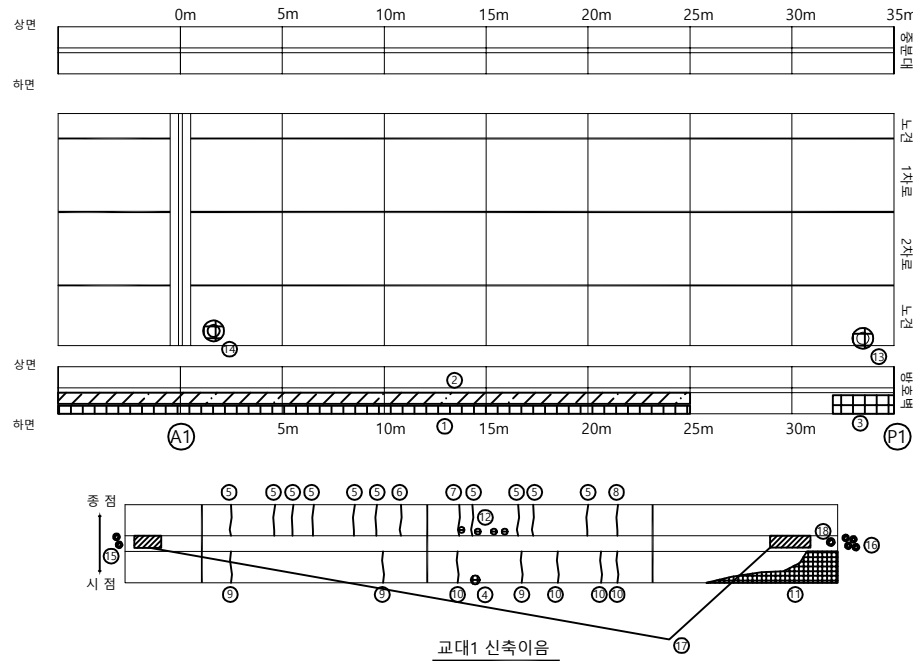


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	방호벽	표면열화 및 균열		31.00	0.50	m ²	1	15.50	
2	구	방호벽	콘크리트 박락		31.00	0.50	m ²	1	15.50	
3	구	방호벽	콘크리트 박락		3.00	1.00	m ²	1	3.00	
4	구	신축이음	후타재 파손		0.10	0.40	m ²	1	0.04	
5	구	신축이음	후타재 균열	0.30	0.50		m	10	5.00	
6	구	신축이음	후타재 균열	0.20	0.50		m	1	0.50	
7	구	신축이음	후타재 균열	0.30	0.50		m	1	0.50	
8	구	신축이음	후타재 균열	0.20	0.50		m	1	0.50	
9	구	신축이음	후타재 균열	0.30	0.60		m	3	1.80	
10	구	신축이음	후타재 균열	0.20	0.60		m	4	2.40	
11	구	신축이음	후타재 파손		0.30	2.00	m ²	1	0.60	보수완료
12	구	신축이음	후타재 파손		0.10	0.10	m ²	4	0.04	
13	구	배수시설	배수구 스텝그레이팅 부분파손				EA	1	1.00	
14	신	배수시설	배수구 그레이팅 파손				EA	1	1.00	
15	신	신축이음	자수판 볼트탈락				EA	2	2.00	
16	신	신축이음	자수판 볼트탈락				EA	4	4.00	
17	신	신축이음	본체 부식		1.00		m	2	2.00	
18	신	신축이음	자수판 설치 불량				EA	1	1.00	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

콘 열	방 상 콘 열	벽리 돌출	벽리, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	철 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

KEY PLAN

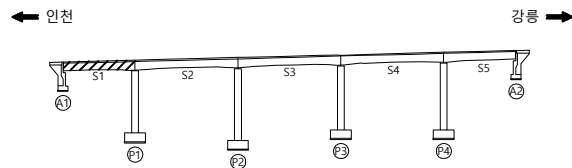

SECTION



관리기관

한국도로공사

강원본부

노선명

구조물명

영동선

속사천6교(강릉)

도면명

위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도

S1

점검명

도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소


001 / 046

속사천6교(강릉)

교면포장 / S2

← P1


P2 →

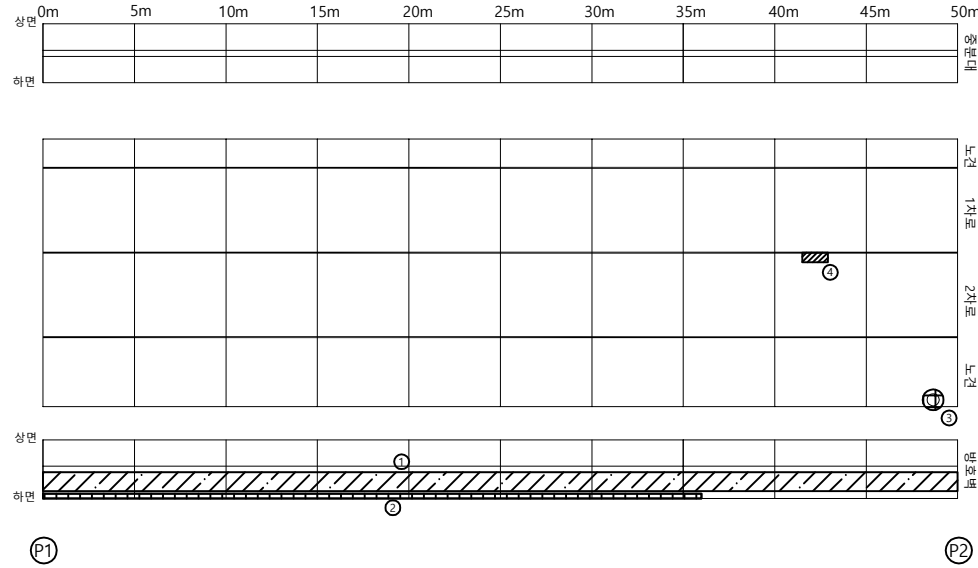

손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	방호벽	표면열화 및 균열		50.00	0.90	m ²	1	45.00	
2	구	방호벽	콘크리트 박락		36.00	0.10	m ²	1	3.60	
3	구	배수시설	배수구 스텝그레이팅 부분파손				EA	1	1.00	
4	신	교면포장	녹물		1.00	0.10	m ²	1	0.10	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

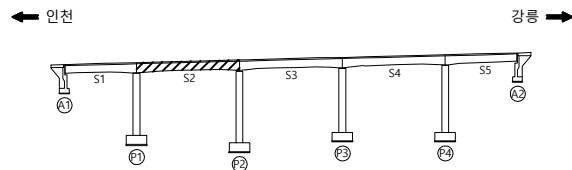

SECTION



범례

	균열		방상균열		박리, 들뜸		박락, 파손
	백태		누수, 습윤부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		열화		채수		콘크리트 변색, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		면칭 또는 공동
	좌굴, 변형		시공이음 분리, 중분리		기초의 세굴		기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
002 / 046

속사천6교(강릉)

교면포장 / S3

← P2


P3 →

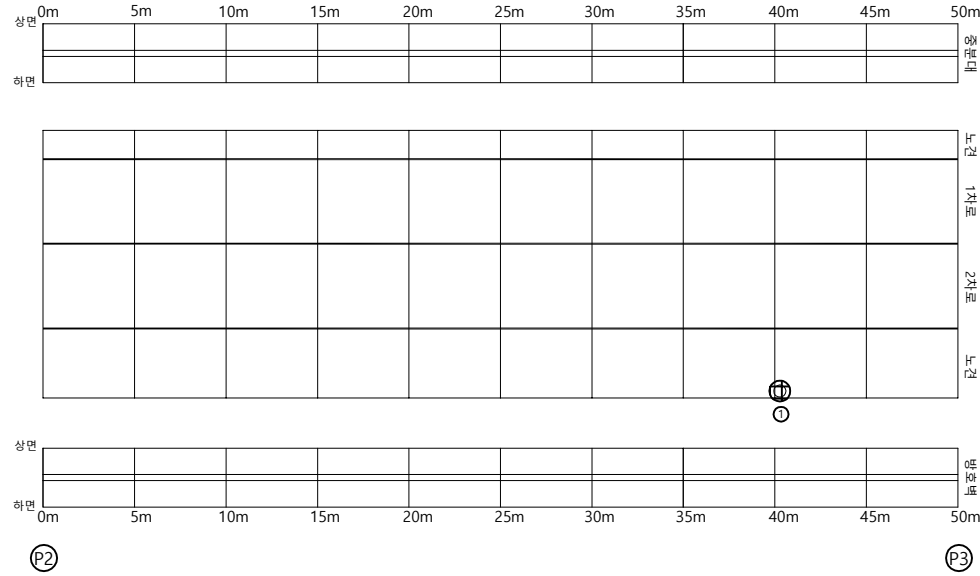

손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	
1	구	배수시설	배수구 소일그레이팅 부분파손				EA	1	1.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

KEY PLAN

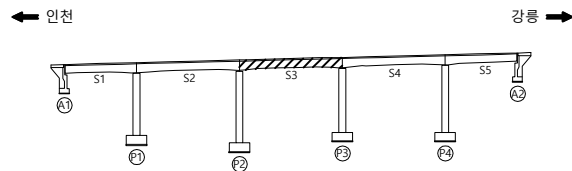

SECTION



범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	박락, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	체 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	먼지 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S3

점검명
도면번호




2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
003 / 046

속사천6교(강릉)

교면포장 / S4

← P3


P4 →

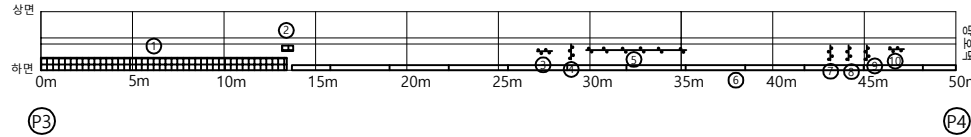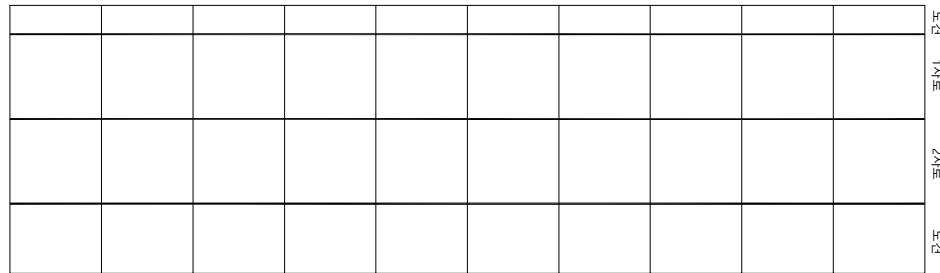

손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	방호벽	콘크리트 박락		0.10	10.50	m ²	1	1.05	
2	구	방호벽	콘크리트 균열		0.10	0.30	m ²	1	0.03	
3	구	방호벽	백태		0.10	0.30	m ²	1	0.03	
4	구	방호벽	백태		0.10	0.60	m ²	1	0.06	
5	구	방호벽	백태		0.50	7.50	m ²	1	3.75	
6	구	방호벽	콘크리트 박락		0.30	14.00	m ²	1	4.20	
7	구	방호벽	백태		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
8	구	방호벽	백태		0.10	0.80	m ²	1	0.08	
9	구	방호벽	백태		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
10	구	방호벽	백태		0.20	1.50	m ²	1	0.30	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

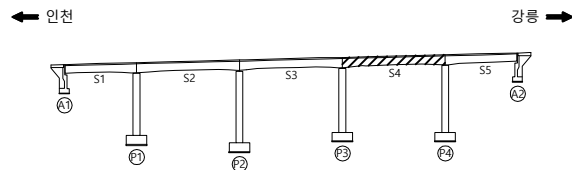

SECTION



범례

콘 열	망 상 콘 열	벽리 돌출	벽리 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공여유 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S4

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
004 / 046

속사천6교(강릉)

교면포장 / S5

← P4

A2 →

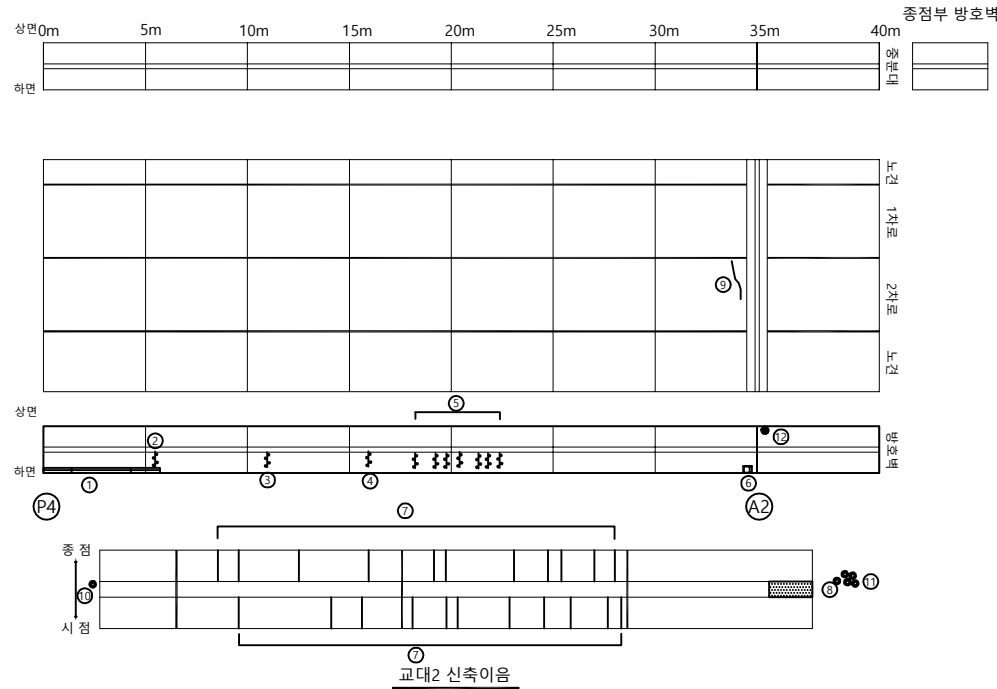


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	방호벽	콘크리트 박락		0.20	5.80	m ²	1	1.16	
2	구	방호벽	백태		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
3	구	방호벽	백태		0.10	0.60	m ²	1	0.06	
4	구	방호벽	백태		0.10	0.60	m ²	1	0.06	
5	구	방호벽	백태		0.10	0.60	m ²	7	0.42	
6	구	방호벽	콘크리트 파손		0.10	0.30	m ²	1	0.03	
7	구	신축이음	후타재 균열	0.30	0.50		m	22	11.00	
8	구	신축이음	유간부 이물질 퇴적		0.10	1.00	m ²	1	0.10	
9	구	교면포장	LMC 포장균열		1.00		m	5	5.00	
10	신	신축이음	차수판 볼트탈락				EA	1	1.00	
11	신	신축이음	차수판 볼트탈락				EA	5	5.00	
12	신	방호벽	접속부 파손	0.40	0.40		m ²	1	0.16	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

	콘 열		방상 균열		벽리, 들뜸		벽락, 파손
	백 태		누수, 습윤부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		열 화		채 수		콘크리트 변색, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		면정 또는 공동
	좌굴, 변형		시공이음 분리, 중분리		기초의 세굴		기 타

KEY PLAN

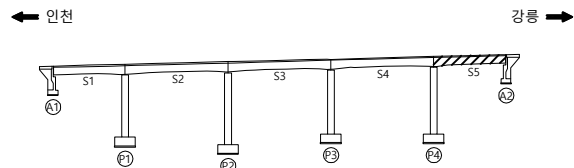

SECTION



관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S5

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
005 / 046


바닥판하면

속사천6교(강릉)

바닥판하면 / S1

← A1


P1 →

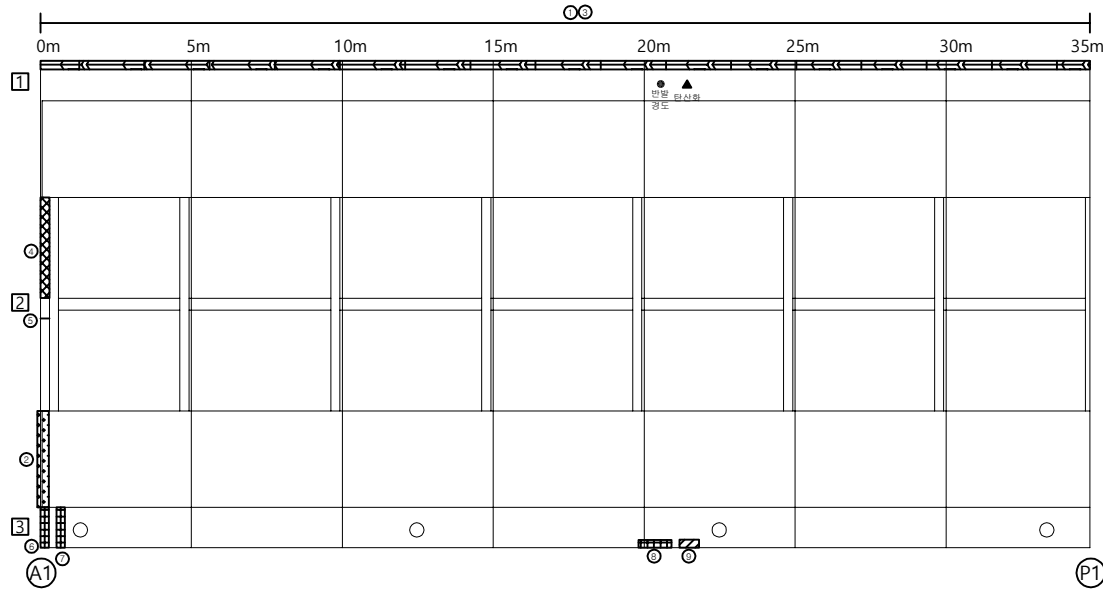


손상량량표

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단 위	개 소	물 량	
1	구	바닥판하면	물결기움 미시공		35.00		m	1	35.00	보수완료
2	구	바닥판하면	재료분리		0.20	2.40	m²	1	0.48	
3	구	바닥판하면	보수재 박리		35.00	0.40	m²	1	14.00	
4	구	바닥판하면	재료분리		2.50	0.50	m²	1	0.25	
5	구	바닥판하면	균열	0.10	0.20		m	1	0.20	
6	구	바닥판하면	콘크리트 박리		1.00	0.70	m²	1	0.70	
7	구	바닥판하면	콘크리트 박리		1.00	0.20	m²	1	0.20	
8	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.20	0.80	m²	1	0.16	
9	구	바닥판하면	녹오염		0.20	0.30	m²	1	0.06	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

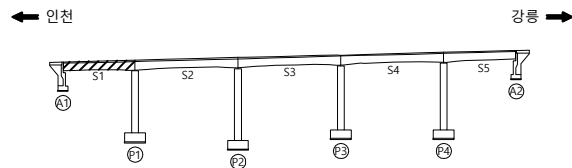

SECTION



범 례

콘 열	방 상 콘 열	배리 들뜸	벽박, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	철 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공여유 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S1

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
006 / 046

속사천6교(강릉)

바닥판하면 / S2

← P1

P2 →

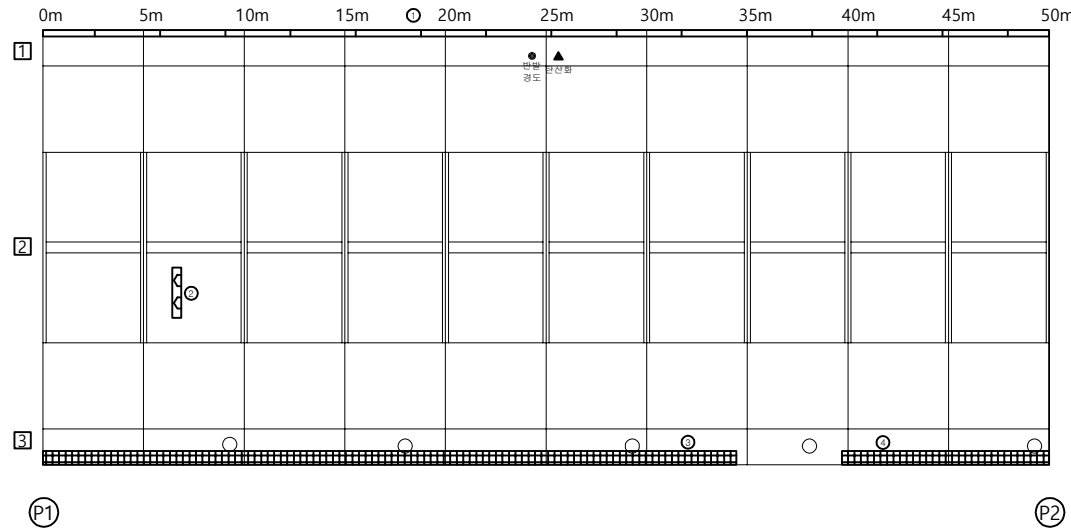


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	바닥판하면	물결기움 미시공		50.00		m	1	50.00	보수완료
2	구	바닥판하면	백태		0.10	1.20	m²	1	0.12	
3	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.20	33.00	m²	3	6.60	
4	구	바닥판하면	콘크리트 박리		10.00	0.20	m²	1	2.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

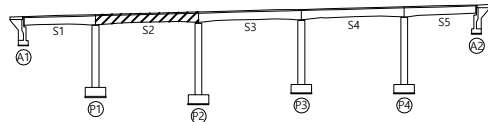

SECTION



범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	벽박, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	먼지 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
007 / 046

속사천6교(강릉)

바닥판하면 / S3

← P2


P3 →

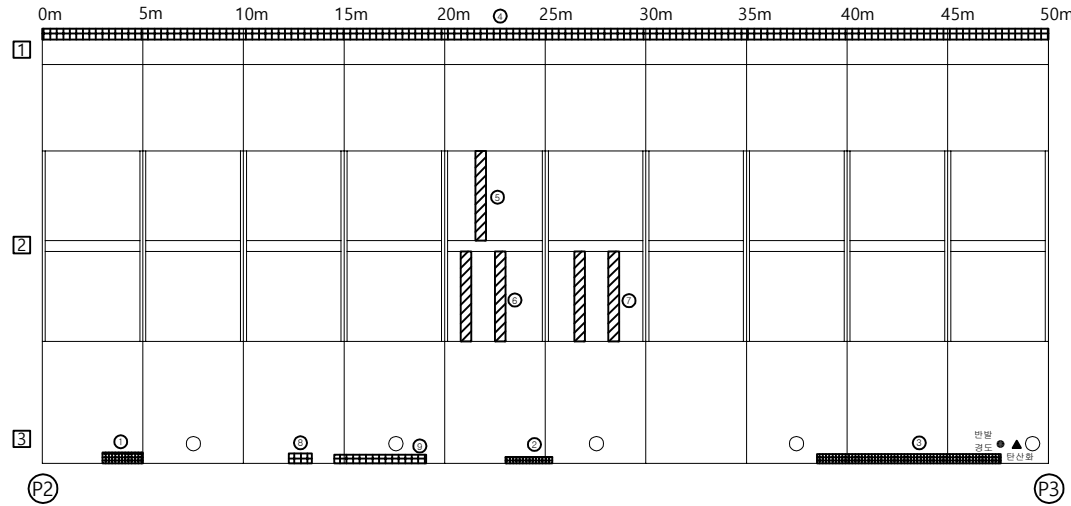


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	바닥판하면	콘크리트 박리		4.00	0.20	m ²	1	0.80	
2	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.30	2.00	m ²	1	0.60	
3	구	바닥판하면	콘크리트 박락		0.20	15.00	m ²	1	3.00	
4	구	바닥판하면	물결기름 미시공		50.00		m	1	50.00	보수완료
5	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m ²	1	0.50	
6	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m ²	2	1.00	
7	구	바닥판하면	데크플레이트 부식		0.20	2.50	m ²	2	1.00	
8	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.30	0.50	m ²	1	0.15	
9	구	바닥판하면	콘크리트 박리		0.30	5.00	m ²	1	1.50	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

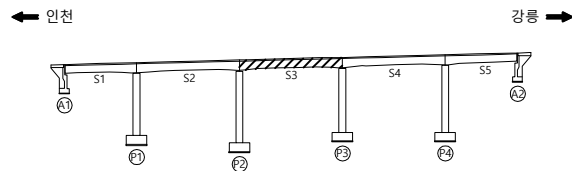

SECTION



범례

	콘크리트 면		콘크리트 면 균열		콘크리트 면 박락
	콘크리트 면 스케일		콘크리트 면 박리		콘크리트 면 부식
	콘크리트 면 철근		콘크리트 면 철근 부식		콘크리트 면 철근 부식
	콘크리트 면 철근 부식		콘크리트 면 철근 부식		콘크리트 면 철근 부식
	콘크리트 면 철근 부식		콘크리트 면 철근 부식		콘크리트 면 철근 부식

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S3

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
008 / 046

속사천6교(강릉)

바닥판하면 / S5

← P4


A2 →

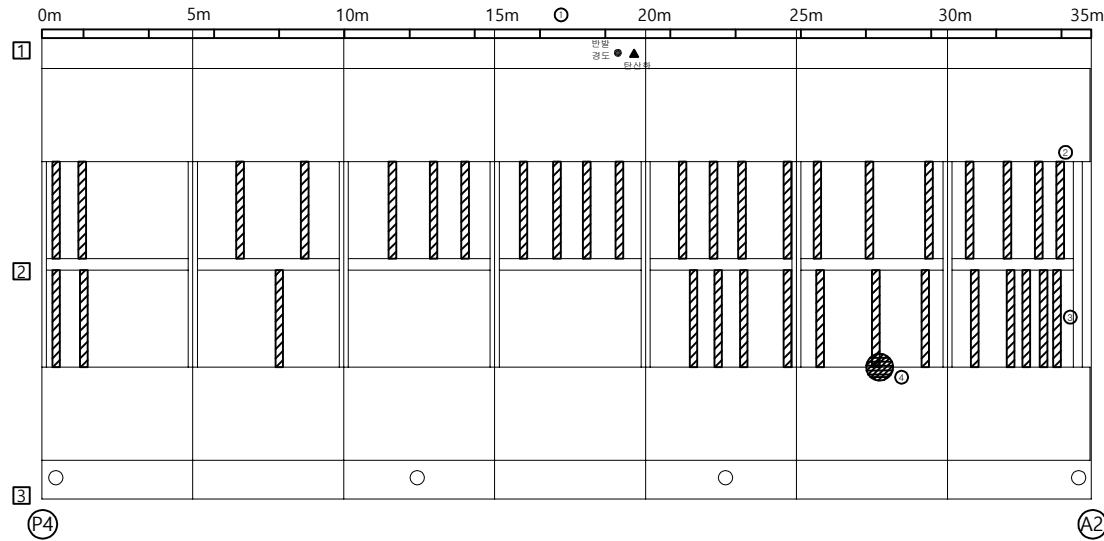


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	바닥판하면	물결기움 미시공		35.00		m	1	35.00	보수완료
2	구	바닥판하면	데크플레이트 부식	2.00	0.20	m²		22	8.80	보수완료
3	구	바닥판하면	데크플레이트 부식	2.00	0.20	m²		15	6.00	
4	신	바닥판하면	백태		0.20	0.30	m²	15	6.00	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

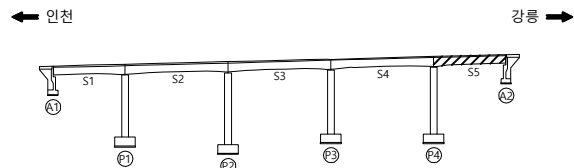

SECTION



범례

	콘크리트		철근		강판		강판 리벳		강판 볼트
	콘크리트 (골재)		콘크리트 (골재, 철근)		강판 리벳, 볼트		강판 리벳, 볼트, 철근		강판 리벳, 볼트, 철근, 콘크리트
	콘크리트 (골재, 철근, 강판)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근, 콘크리트)
	콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근, 콘크리트)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근, 콘크리트, 강판)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근, 콘크리트, 강판, 강판 리벳)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근, 콘크리트, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근)		콘크리트 (골재, 철근, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근, 콘크리트, 강판, 강판 리벳, 볼트, 철근, 강판)

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S5


점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
010 / 046

주형외부

주형외부 / S1



P1 →

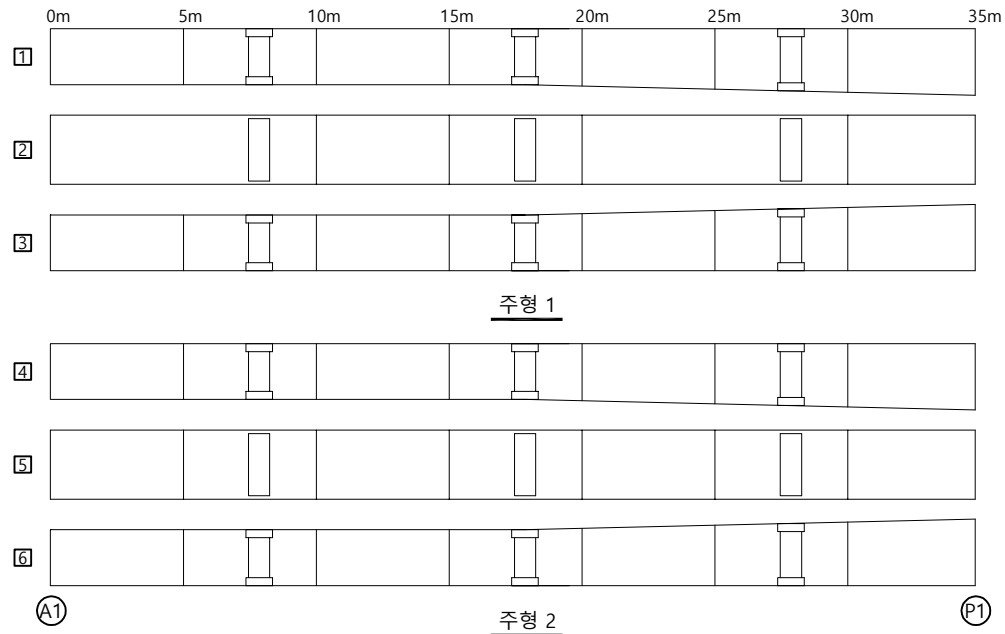


주형 1

주형 2

SECTION

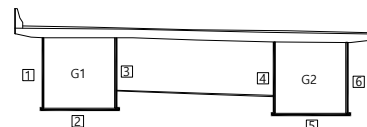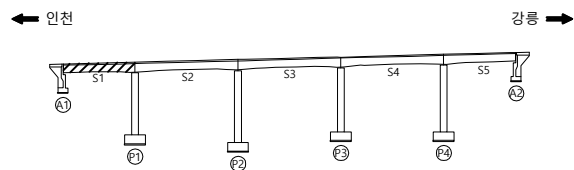

레
딤

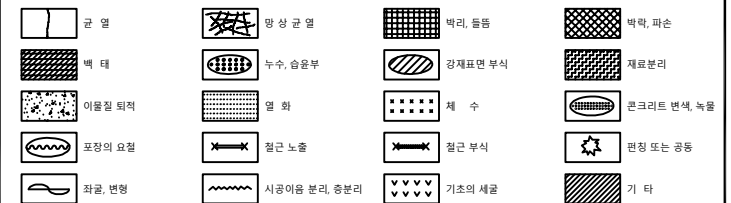[illegible]


관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	S1	도면번호	011 / 046

속사천6교(강릉)

주형외부 / S2

← P1

P2 →

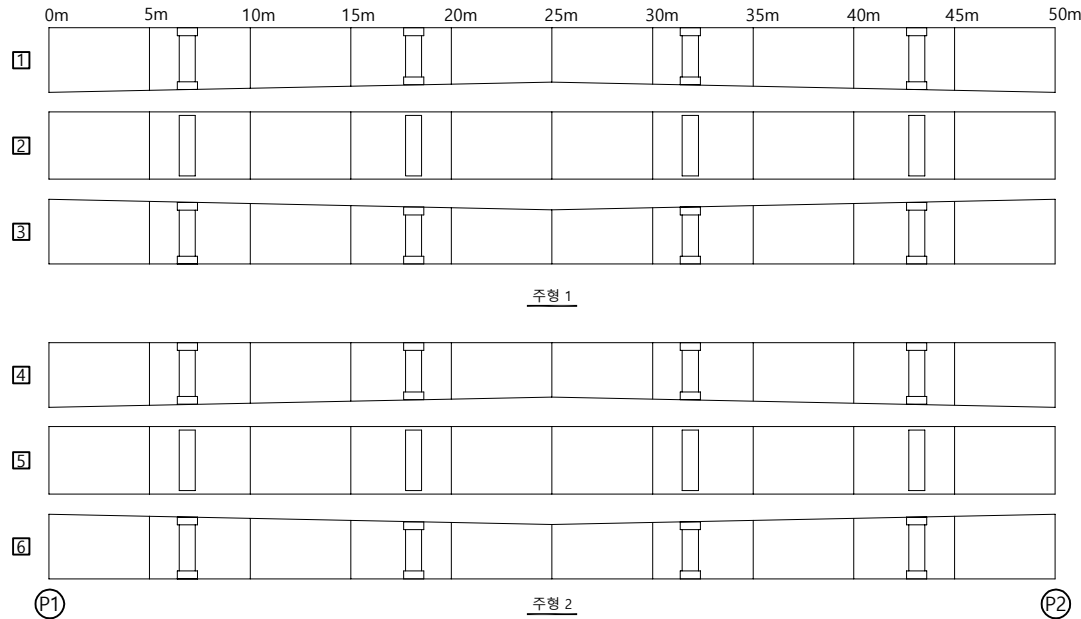


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

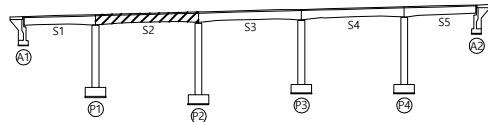

SECTION

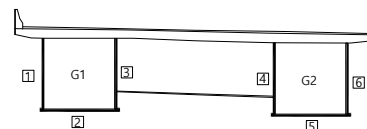

범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	벽박, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
차광, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사

강원본부

노선명

구조물명

영동선

속사천6교(강릉)

도면명

위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도

S2

점검명

도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소


012 / 046

속사천6교(강릉)

주형외부 / S3

← P2


P3 →

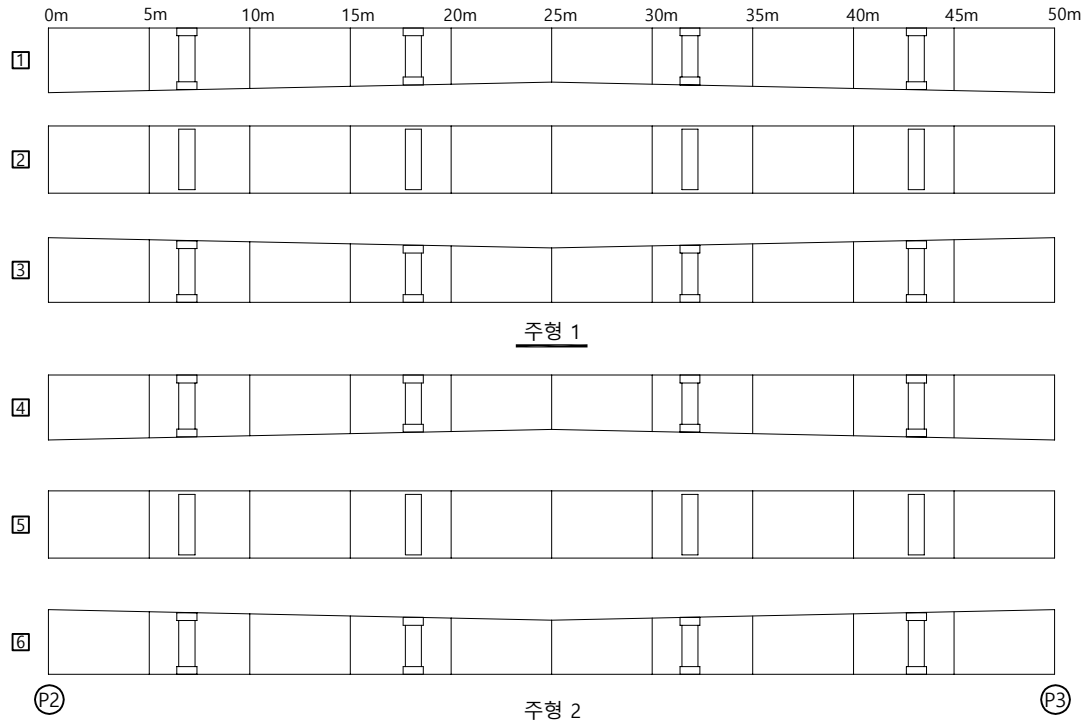


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

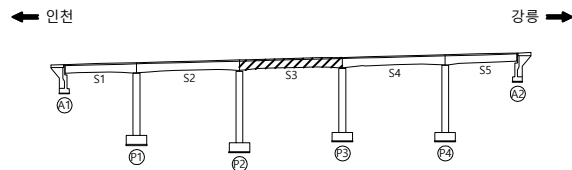

SECTION

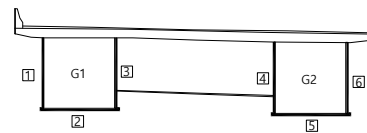

범례

균열	망상균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면부식	재료분리
이물질퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근노출	철근부식	만칭 또는 공동
차광, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치


속사천6교(강릉) 외관조사망도
S3

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
013 / 046

속사천6교(강릉)


주형외부 / S4

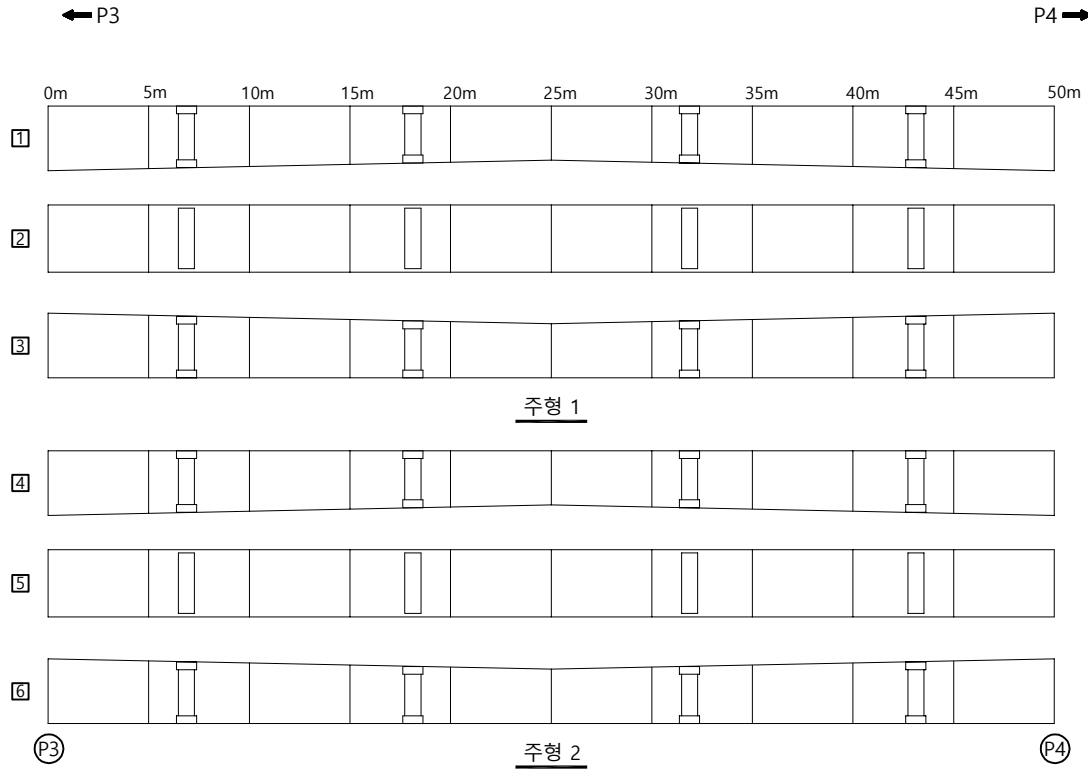


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

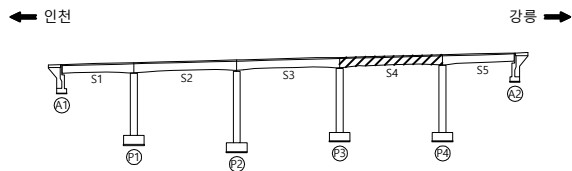

SECTION

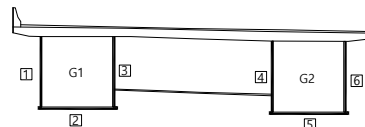

범례

콘 열	망상 콘 열	벽리 들뜸	벽박, 파손
벽 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S4

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
014 / 046

속사천6교(강릉)

주형외부 / S5

← P4


A2 →

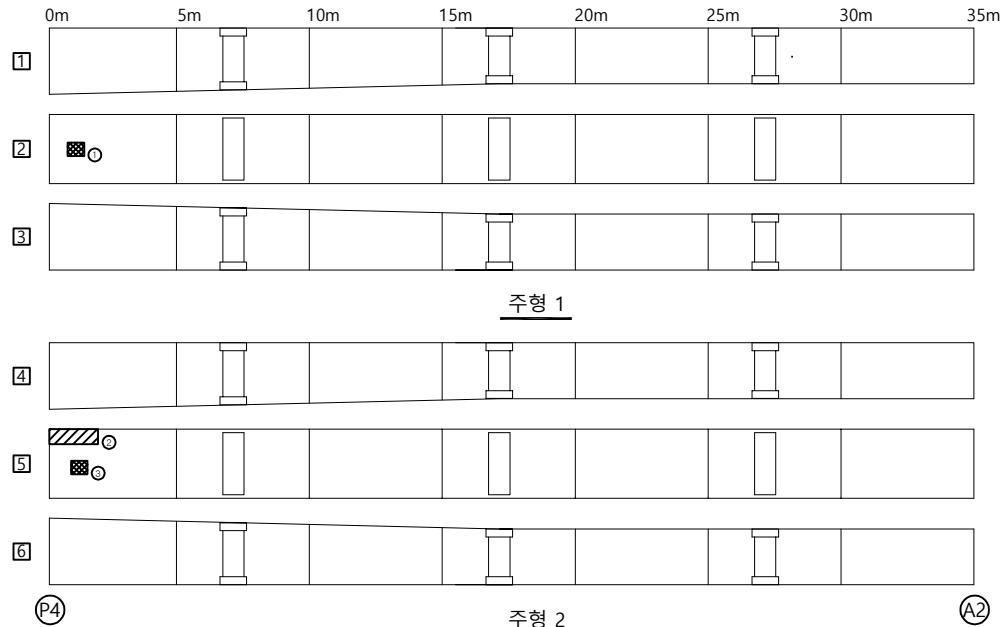


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	신	주형외부	도장박락		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
2	신	주형외부	변형		0.10	0.40	m ²	1	0.04	
3	신	주형외부	도장박락		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

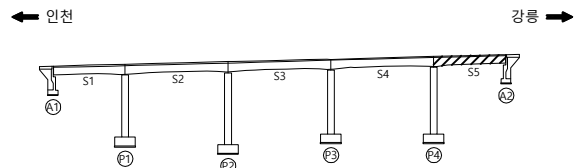

SECTION

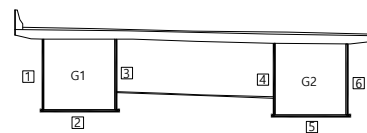

범례

균열	망상 균열	박리, 들뜸	벽박, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S5


점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
015 / 046

주형내부

속사천6교(강릉)


주형내부 / S1-G1

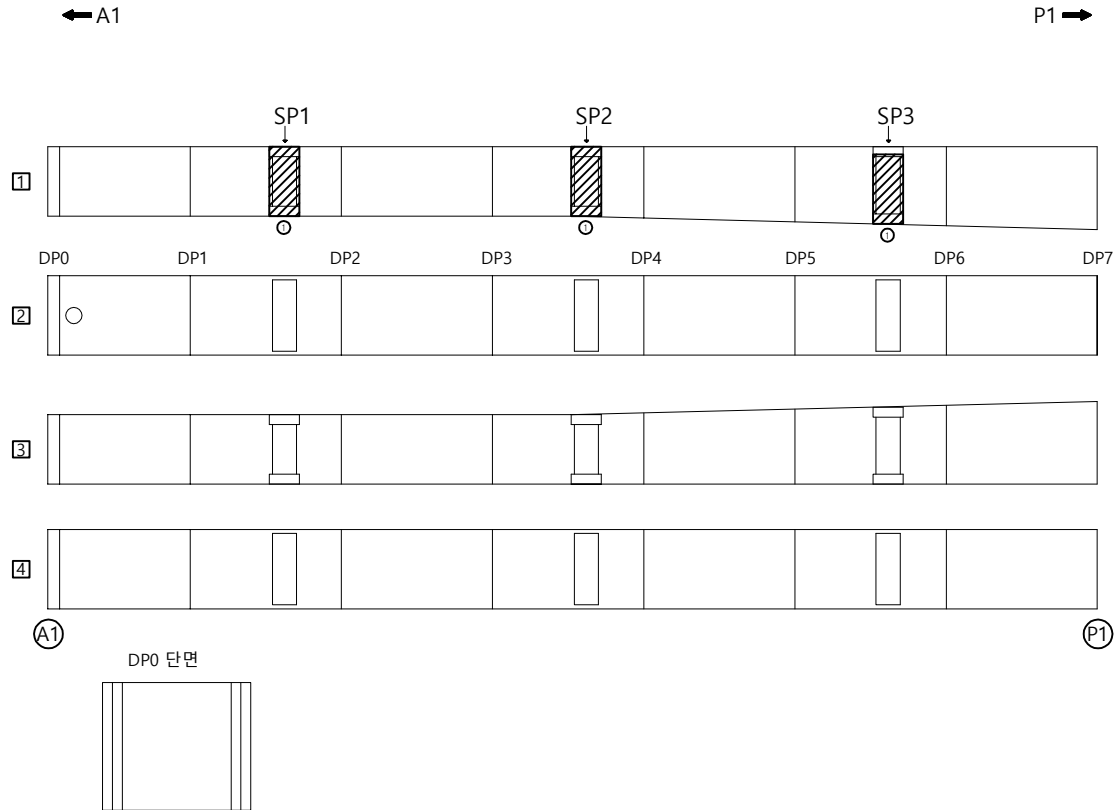

손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	12	12.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

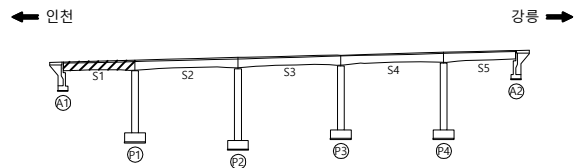

SECTION



범례

균열	망상 균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사

강원본부

노선명

구조물명

영동선

속사천6교(강릉)

도면명

위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도

S1-G1

점검명

도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소


016 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S2-G1

← P1

P2 →

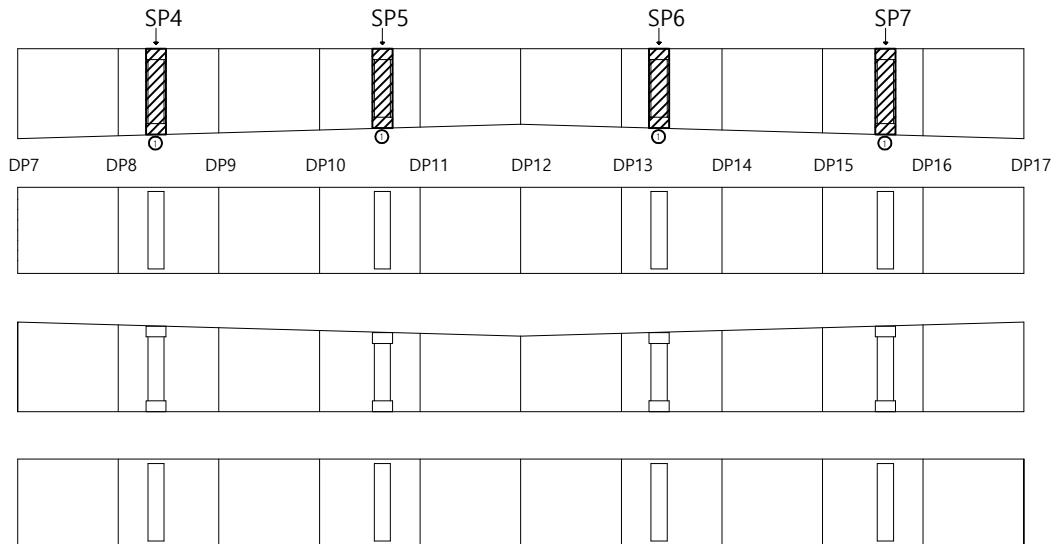


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	
1	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

KEY PLAN

← 인천

강릉 →

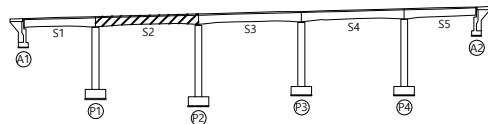

SECTION



범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	박락, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	먼지 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S2-G1

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
017 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S3-G1

← P2


P3 →

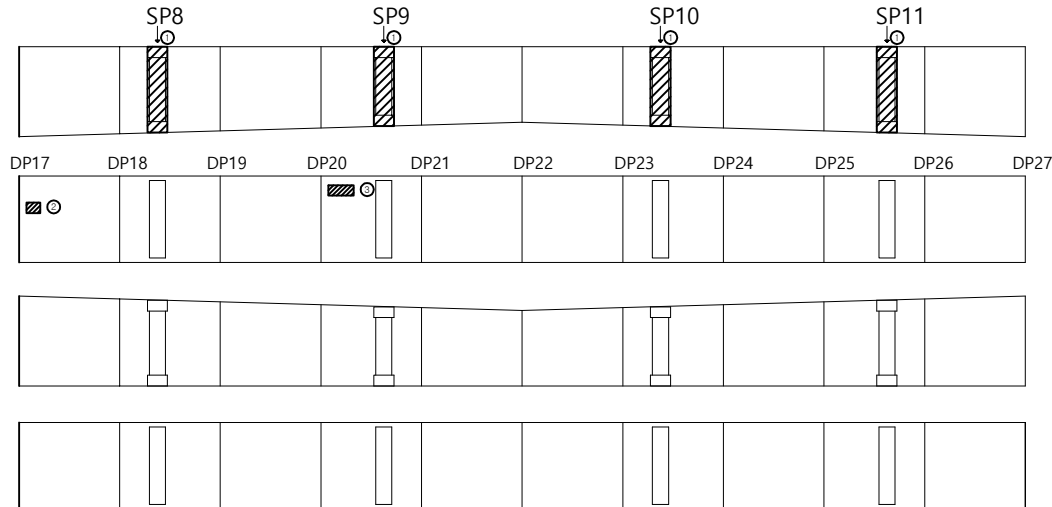

손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량
1	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
2	신	주형내부	부식		0.40	0.60	m²	1	0.24
3	신	주형내부	부식		0.20	1.00	m²	1	0.20
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

KEY PLAN

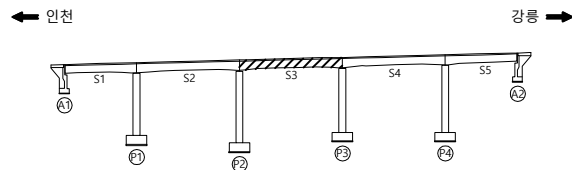

SECTION



범례

균열	손상 균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	채수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S3-G1

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
018 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S4-G1

← P3

P4 →

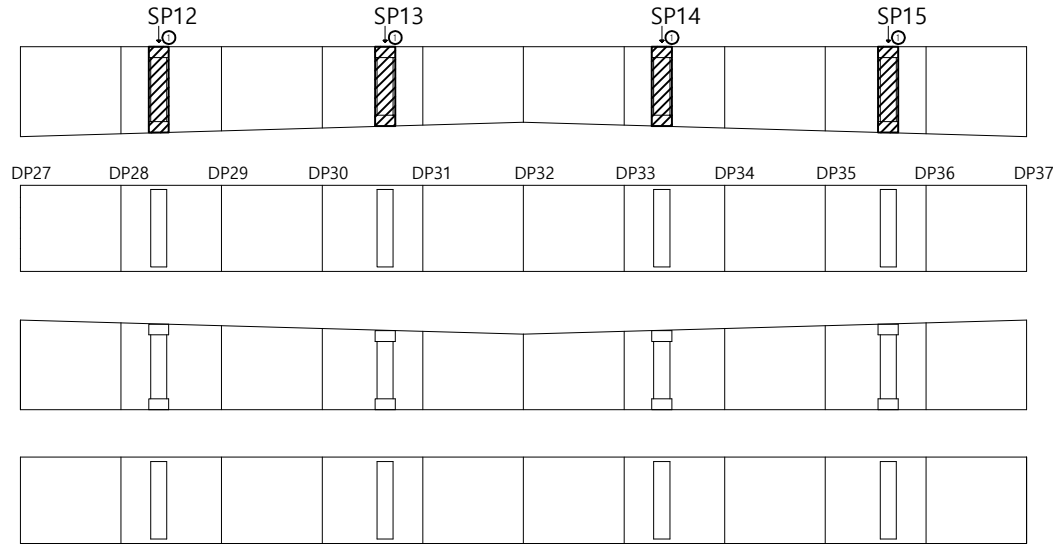


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	16	16.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

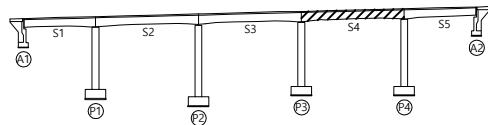

SECTION



범례

균열	망상 균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S4-G1

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
019 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S5-G1

← P4

A2 →

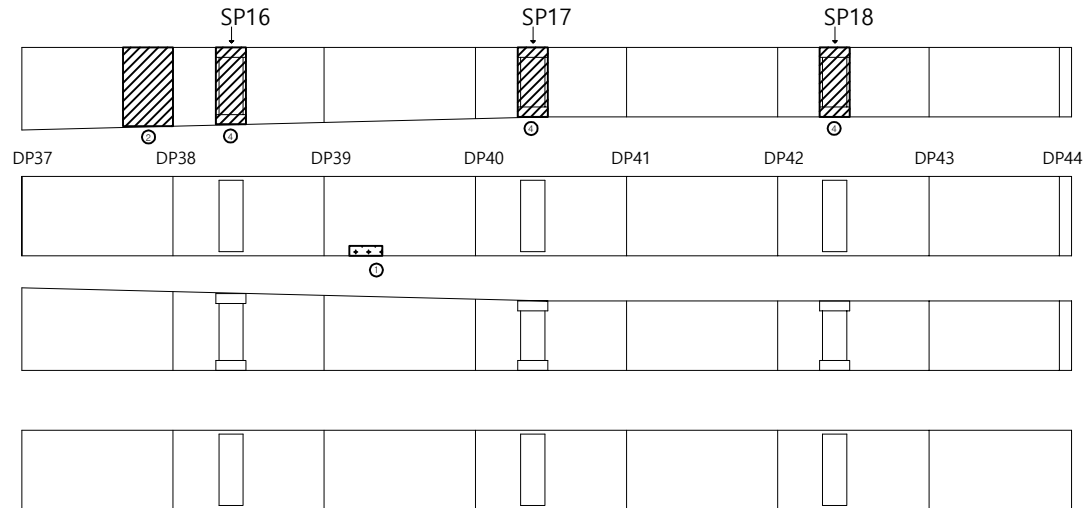


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모					비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	
1	구	주형내부	이물질퇴적		0.30	1.50	m ²	1	0.45
2	구	주형내부	도장열화		1.30	2.40	m ²	1	3.12
3	구	주형내부	도장열화		0.60	2.40	m ²	1	1.44
4	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	12	12.00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

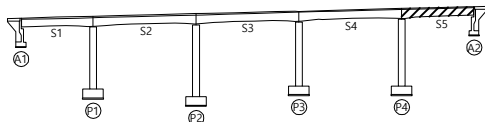

SECTION



범례

균열	망상 균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
차광, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S5-G1

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
020 / 046



속사천6교(강릉)

주형내부 / S1-G2

← A1

P1 →

DP0 단면

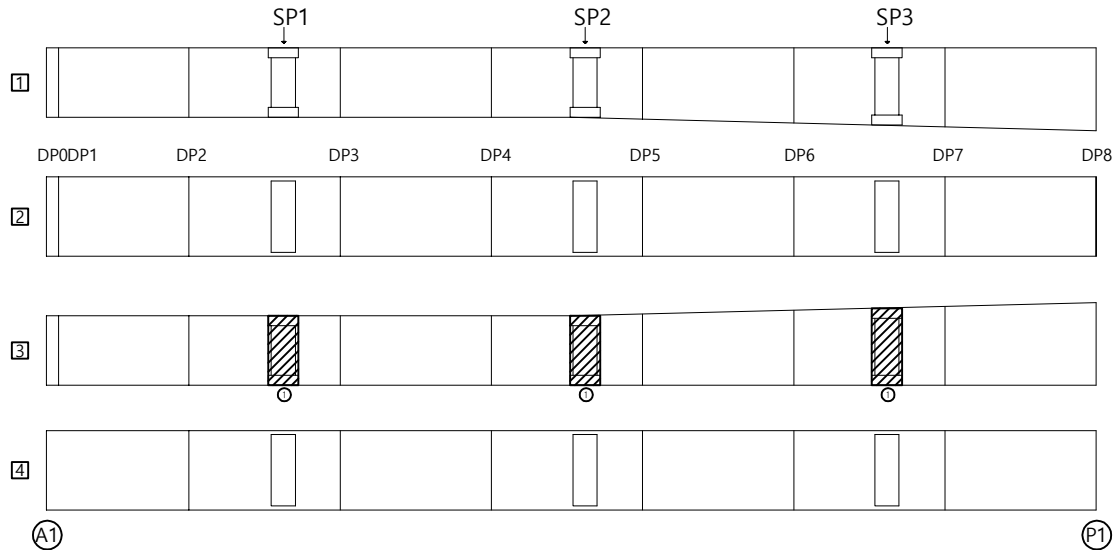


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	12	12.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

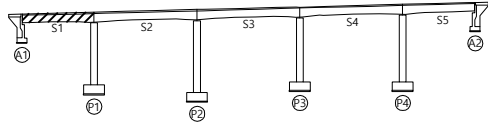

SECTION



범례

균열	방상균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면부식	재료분리
이물질퇴적	열화	채수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근노출	철근부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S1-G2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
021 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S2-G2

← P1


P2 →

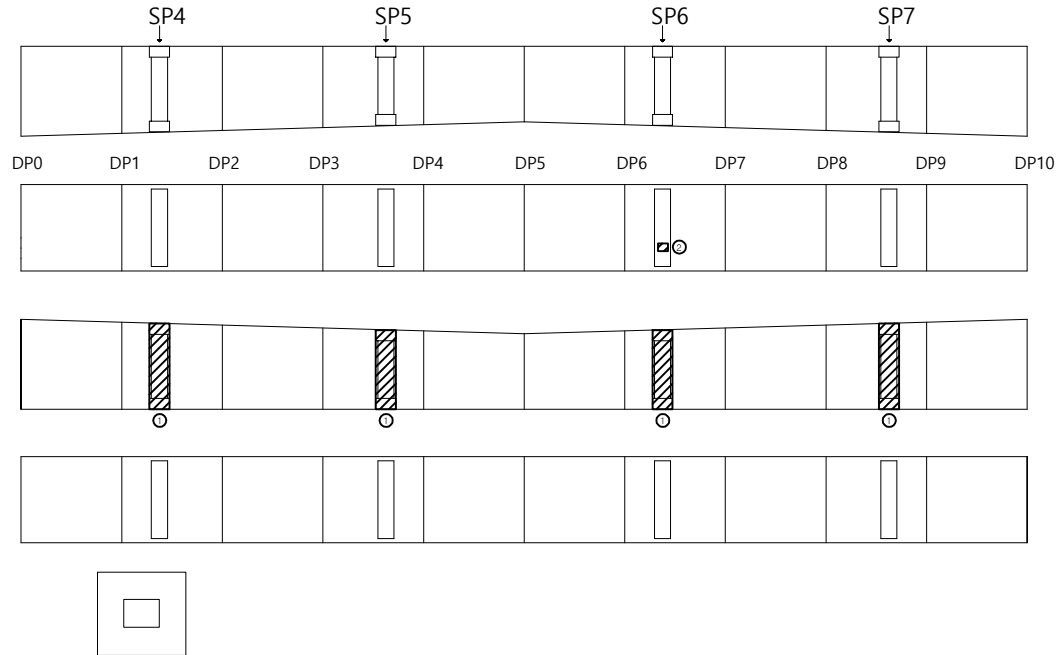


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	16	16.00	
2	신	주형내부	발청		0.20	0.20	m²	1	0.04	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

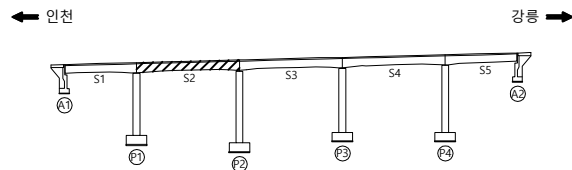

SECTION



범례

균열	망상 균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S2-G2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
022 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S3-G2

← P2


P3 →

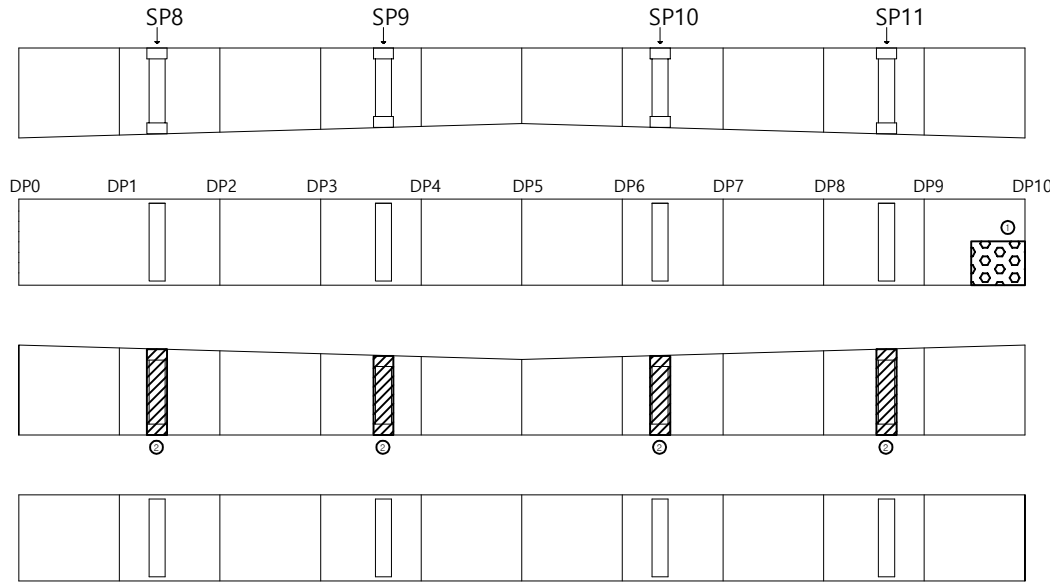


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	주형내부	우수유입				EA	1	1.00	1.2 x 1.2
2	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	16	16.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

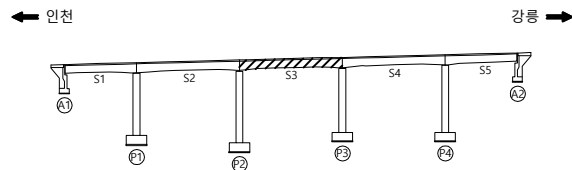

SECTION



범례

균열	망상 균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	채수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S3-G2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
023 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S4-G2

← P3


P4 →

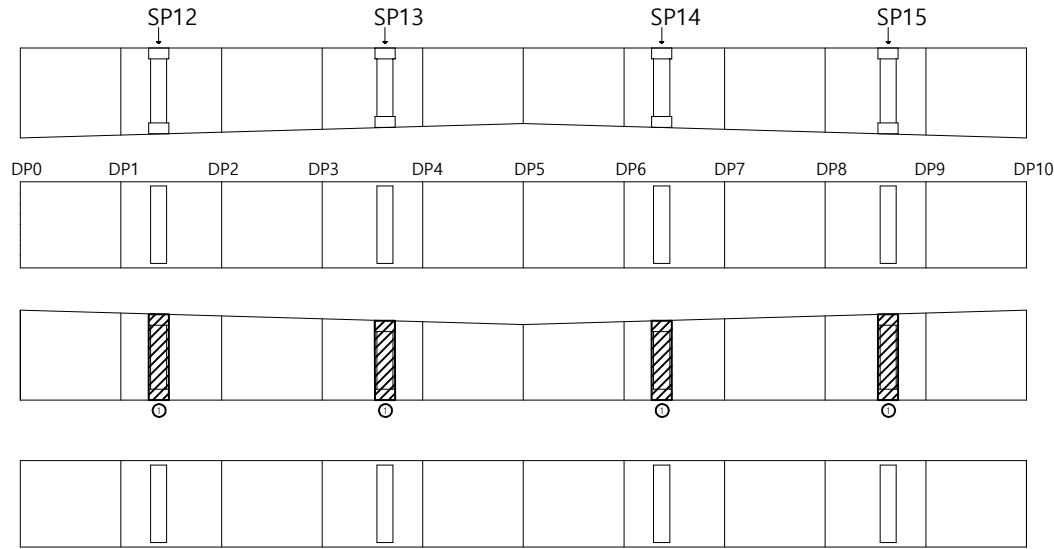

손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	16	16.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

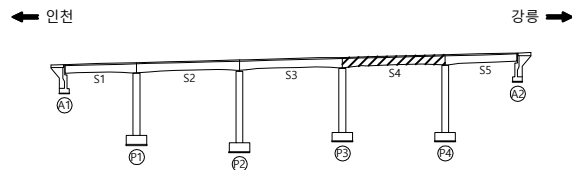

SECTION



범례

균열	손상 균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S4-G2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
024 / 046

속사천6교(강릉)

주형내부 / S5-G2

← P4


A2 →

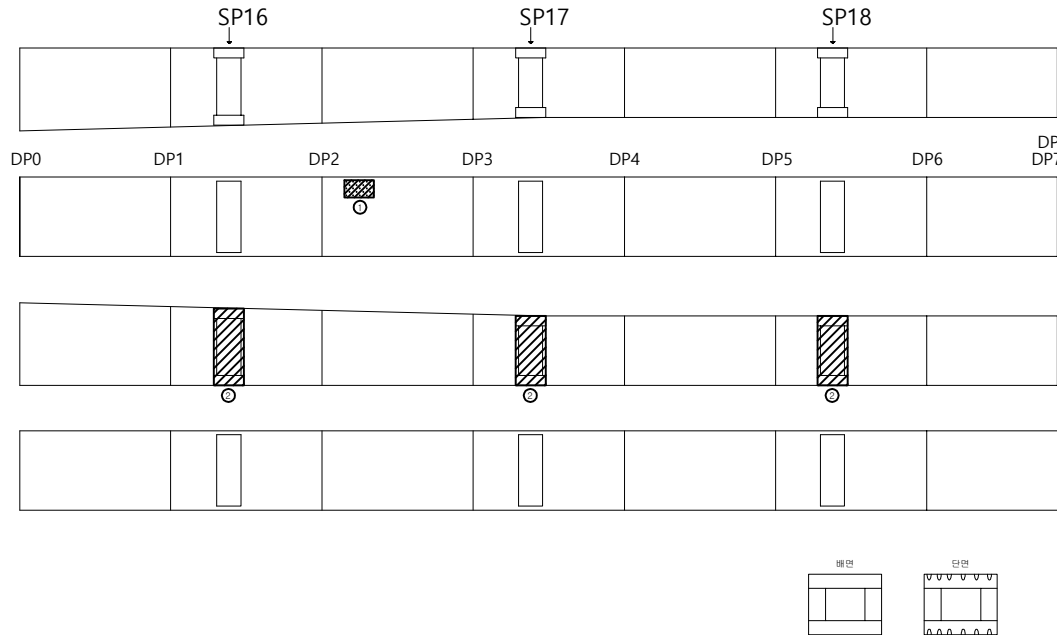

손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	주형내부	이물질퇴적		0.30	0.40	m	1	0.12	H=0.2
2	구	주형내부	SPUCE부 실링재 미처리				EA	12	12.00	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

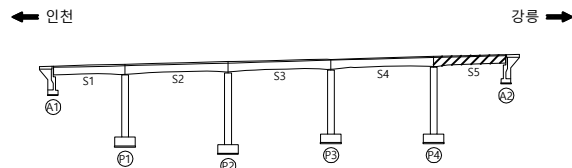

SECTION



범례

	콘크리트 표면		콘크리트 표면 균열		콘크리트 표면 박락
	콘크리트 표면 철근		콘크리트 표면 철근 노출		콘크리트 표면 철근 부식
	콘크리트 표면 철근 부식		콘크리트 표면 철근 부식		콘크리트 표면 철근 부식
	콘크리트 표면 철근 부식		콘크리트 표면 철근 부식		콘크리트 표면 철근 부식
	콘크리트 표면 철근 부식		콘크리트 표면 철근 부식		콘크리트 표면 철근 부식

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S5-G2

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
025 / 046


가로보

속사천6교(강릉)


가로보 / S1-1

← A1


P1 →

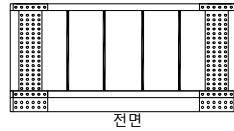


전면

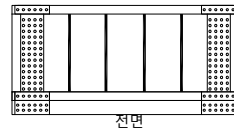


전면




배면
C/B 0




배면
C/B 1

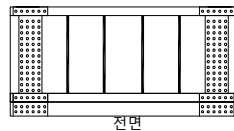


전면

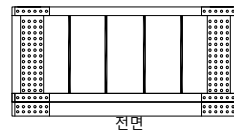

전면




배면
C/B 2




배면
C/B 3

KEY PLAN

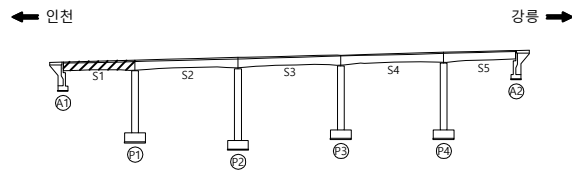

SECTION



손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

균열	망상균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치


속사천6교(강릉) 외관조사망도
S1-1

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
026 / 046


가로보 / S1-2

P1 →

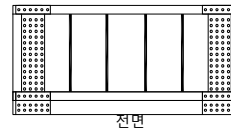


전면

전면




백면

백면

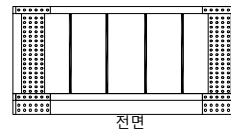

전면


전면



배면

배면

SECTION



	빈		빈 강 철		박리, 돌돌		박락, 파손
	페		누수, 슬로부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		면 화		제 수		콘크리트 텍스, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		면정 또는 공동
	좌굴 변형		시공이음 분리, 중분리		기초의 세굴		기 타

[illegible]


관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	S1-2	도면번호	027 / 046

속사천6교(강릉)


가로보 / S2-1

← P1


P2 →

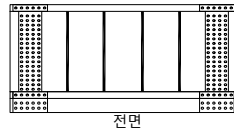


전면

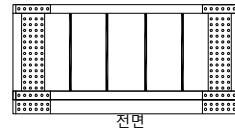

전면

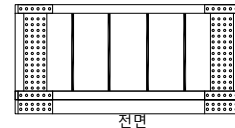


전면

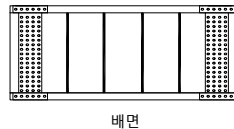


배면

C/B 0

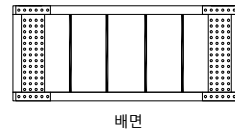


배면

C/B 1

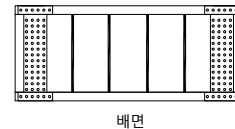


배면


C/B 2

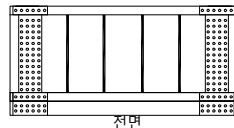


전면

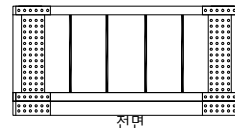

전면

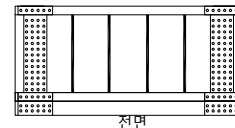


전면

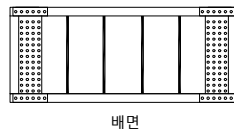


배면

C/B 3

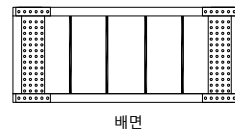

배면

C/B 4

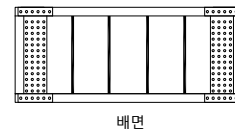


배면

C/B 5


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

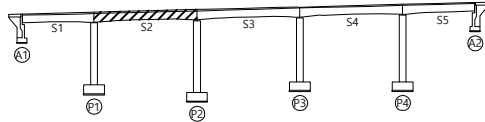

SECTION



손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	벽박, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	체 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	먼지 또는 공동
차광, 변형	시공여유 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S2-1

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
028 / 046

속사천6교(강릉)


가로보 / S2-2

← P1


P2 →




전면




전면




전면




배면
C/B 6




배면
C/B 7




배면
C/B 8




전면



전면



배면
C/B 9




배면
C/B 10


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

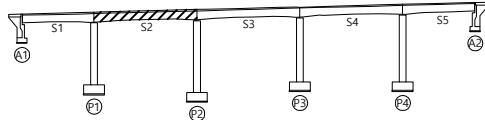

SECTION



손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	벽박, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	먼지 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치


속사천6교(강릉) 외관조사망도
S2-2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
029 / 046

가로보 / S3-1


P3 →




전면



배면
C/B 2





전면



배면
C/B 5

SECTION

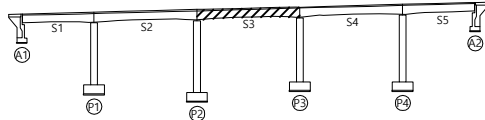

	선		인쇄선		박리, 들뜸		박락, 파손
	백태		누수, 습윤부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		열화		제수		콘크리트 열쇠, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		변형 또는 공동
	좌굴, 변형		시공약품 분리, 중분리		기초의 세굴		기타

[illegible]


관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	S3-1	도면번호	030 / 046

속사천6교(강릉)


가로보 / S3-2

← P2


P3 →

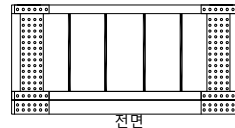


전면

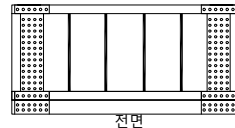


전면

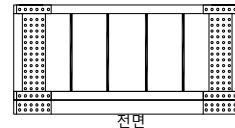


전면




배면
C/B 6




배면
C/B 7




배면
C/B 8

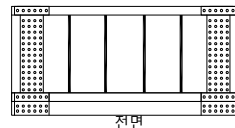


전면

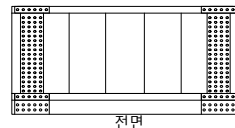

전면



배면
C/B 9




배면
C/B 10


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

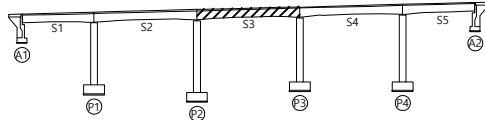

SECTION



손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

균열	망상균열	박리, 들뜸	벽박, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S3-2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
031 / 046

속사천6교(강릉)


가로보 / S4-1

← P3


P4 →




전면




배면
C/B 0




전면




배면
C/B 1




전면




배면
C/B 2




전면




배면
C/B 3




전면



배면
C/B 4




전면




배면
C/B 5

KEY PLAN

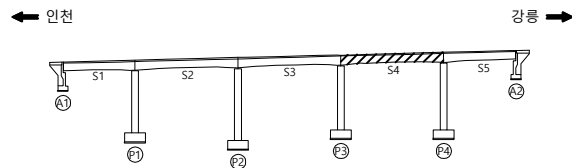

SECTION



손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	박락, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	먼지 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S4-1

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
032 / 046

속사천6교(강릉)


가로보 / S4-2

← P3


P4 →




전면




전면




전면




배면
C/B 6




배면
C/B 7




배면
C/B 8




전면



전면



배면
C/B 9




배면
C/B 10


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

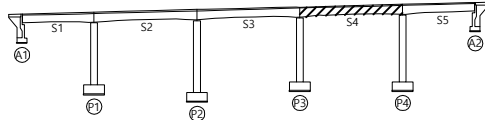

SECTION



손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

균열	망상균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
좌굴, 변형	시공여유 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S4-2

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
033 / 046

속사천6교(강릉)


가로보 / S5-1

← P4


A2 →

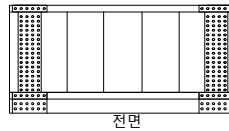


전면

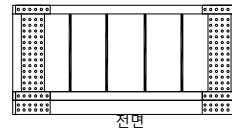


전면

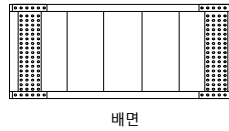


배면
C/B 0

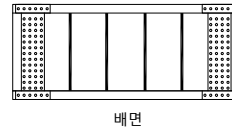


배면
C/B 1

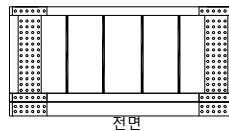


전면

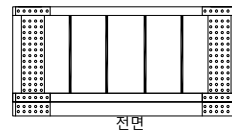

전면

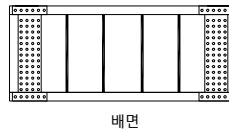


배면
C/B 2

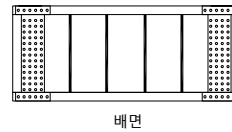


배면
C/B 3

KEY PLAN

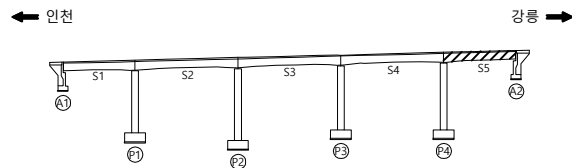

SECTION



손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

범례

균열	망상균열	박리, 들뜸	박락, 파손
백태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열화	체수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	만칭 또는 공동
차광, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치


속사천6교(강릉) 외관조사망도
S5-1

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
034 / 046

가로보 / S5-2


A2 →

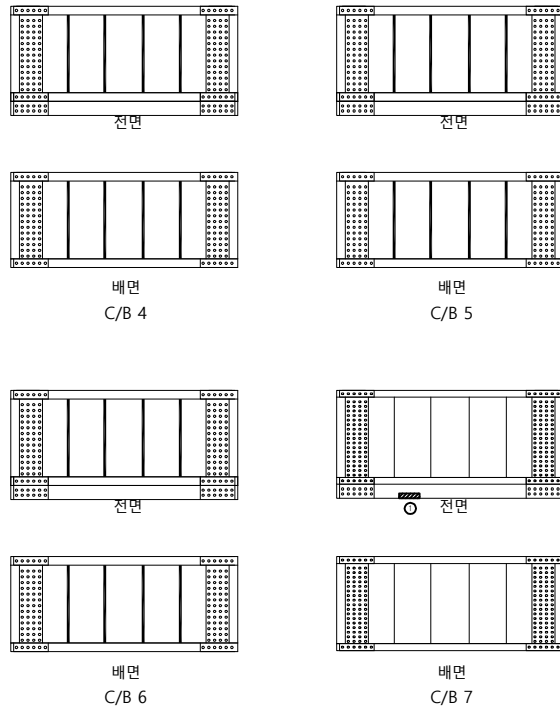


KEY PLAN

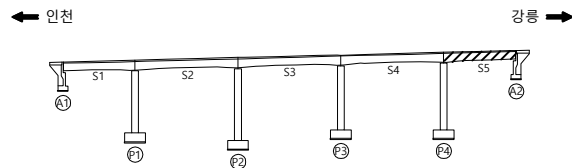

SECTION



폼 레

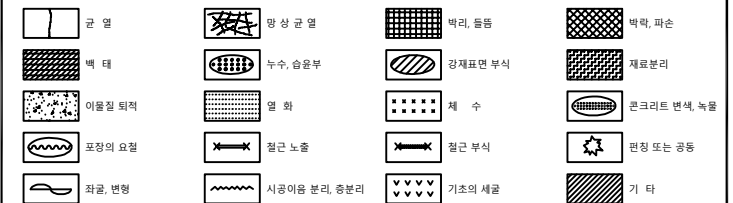[illegible]

관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	S5-2	도면번호	035 / 046





세로보

속사천6교(강릉)

세로보 / S1

← A1

P1 →

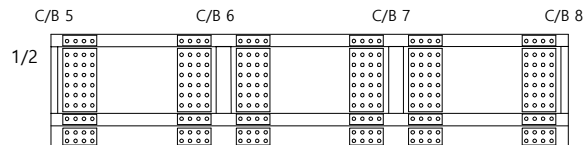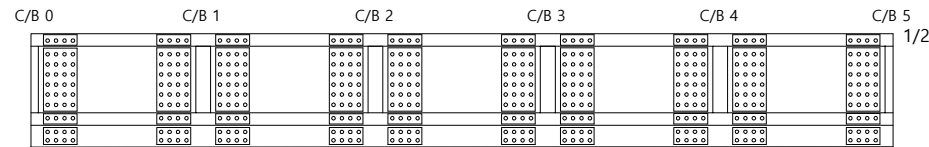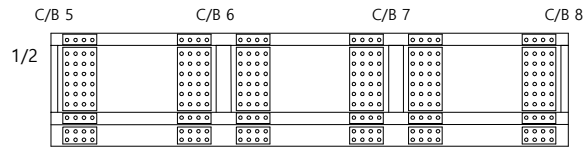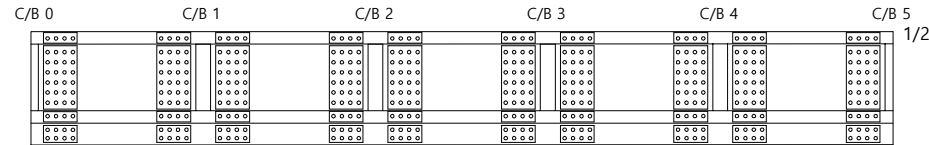


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

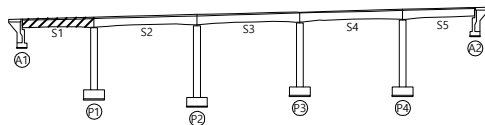

SECTION



범례

콘 열	망상 콘 열	박리, 들뜸	벽박, 파손
백 태	누수, 습윤부	강재표면 부식	재료분리
이물질 퇴적	열 화	채 수	콘크리트 변색, 녹물
포장의 요철	철근 노출	철근 부식	먼청 또는 공동
좌굴, 변형	시공이음 분리, 중분리	기초의 세굴	기 타

관리기관

한국도로공사

노선명

영동선

도면명

속사천6교(강릉) 외관조사망도

점검명

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소

강원본부

구조물명

속사천6교(강릉)

위 치


S1

도면번호


036 / 046

세로보 / S2

P2 →

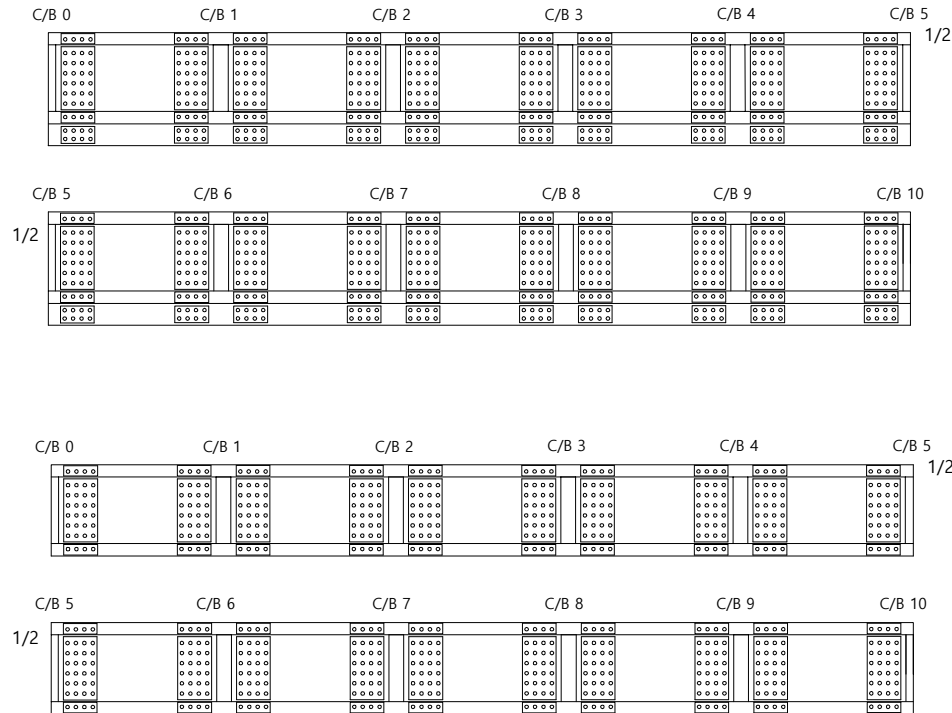

SECTION




	선		인쇄 불량		박리, 들뜸		박락, 파손
	백 테		누수, 습윤부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		열화		재수		콘크리트 열쇠, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		변형 또는 공동
	좌굴, 변형		시공약품 분리, 중분리		기초의 세굴		기타

[illegible]


관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	S2	도면번호	037 / 046

세로보 / S3

P3 →

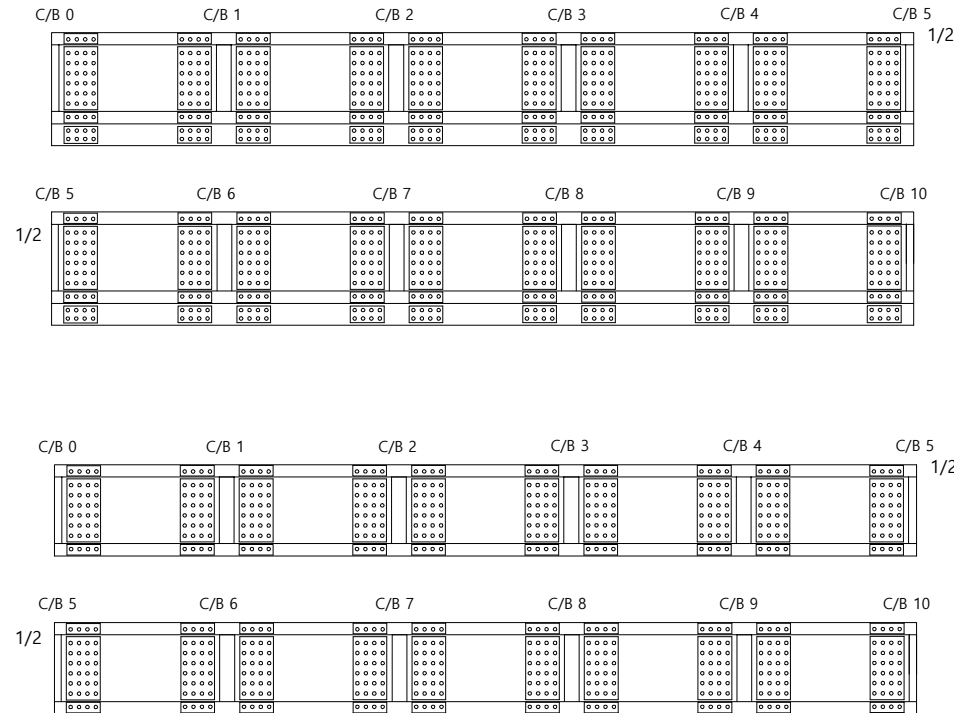[illegible]

SECTION



	빈		빈, 혼란, 혼		박리, 분열		박복, 파손
	배		누수, 습윤부		강제표면부식		재료박리
	이물질 침적		열화		체수		콘크리트 변색, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		연결 또는 충돌
	자갈 변형		시공이음 분리, 중분리		기초의 세굴		기타


관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	S3	도면번호	038 / 046

속사천6교(강릉)

세로보 / S4

← P3

P4 →

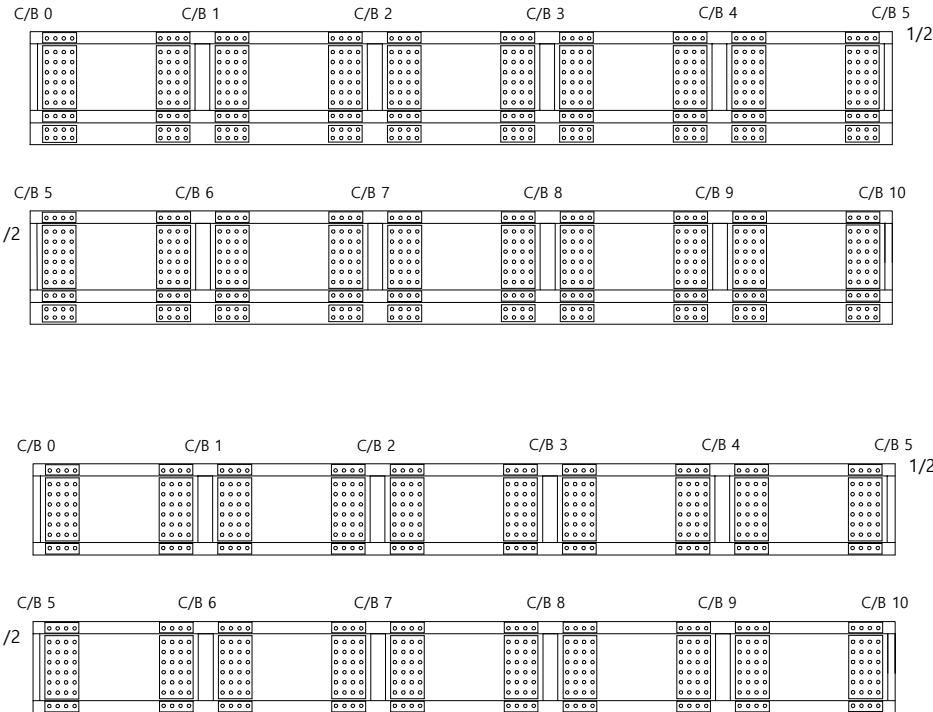


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										


KEY PLAN

← 인천

강릉 →

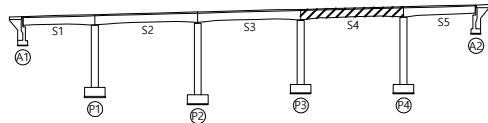

SECTION



범례

	군 열		방상 군 열		박리, 들뜸		벽박, 파손
	백 태		누수, 습윤부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		열 화		채 수		콘크리트 변색, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		면적 또는 공동
	좌굴, 변형		시공이음 분리, 중분리		기초의 세굴		기 타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
S4

점검명
도면번호


2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
039 / 046

속사천6교(강릉)

세로보 / S5

← P4


A2 →

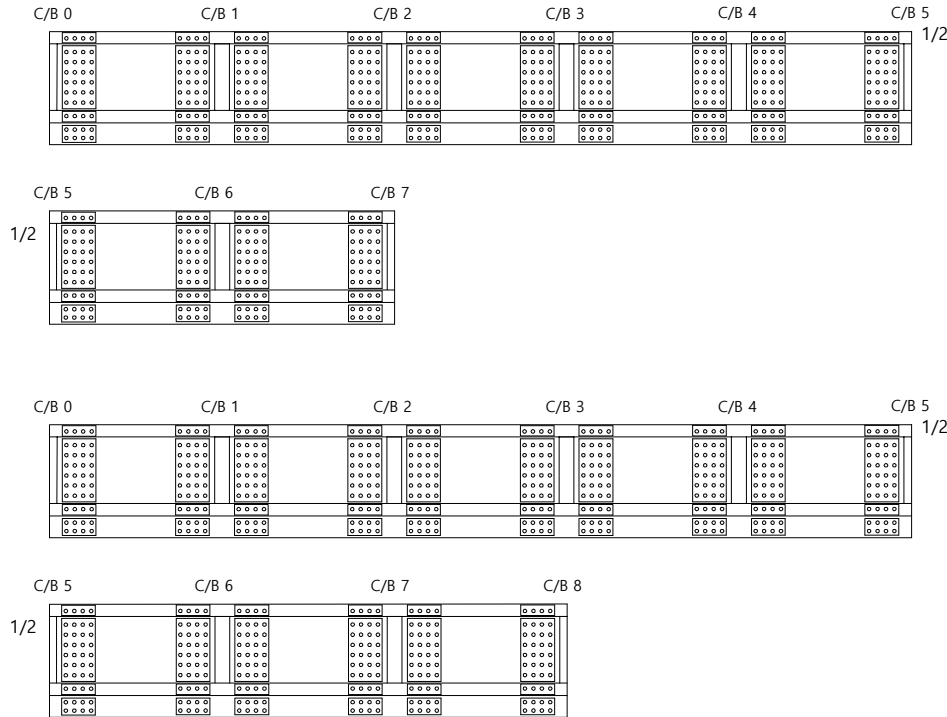


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1			상태양호							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

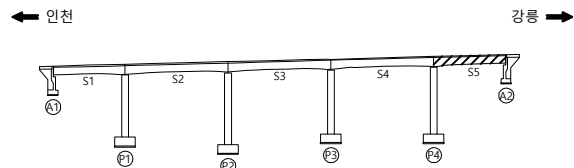

SECTION



범례

	콘크리트		철근		아스팔트		벽돌		석재
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철
	강철		강철		강철		강철		강철

관리기관

한국도로공사

노선명

영동선

도면명

속사천6교(강릉) 외관조사망도

점검명

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소

강원본부

구조물명

속사천6교(강릉)

위치

S5


도면번호

040 / 046

교대교각

속사천6교(강릉)


교대 / A1

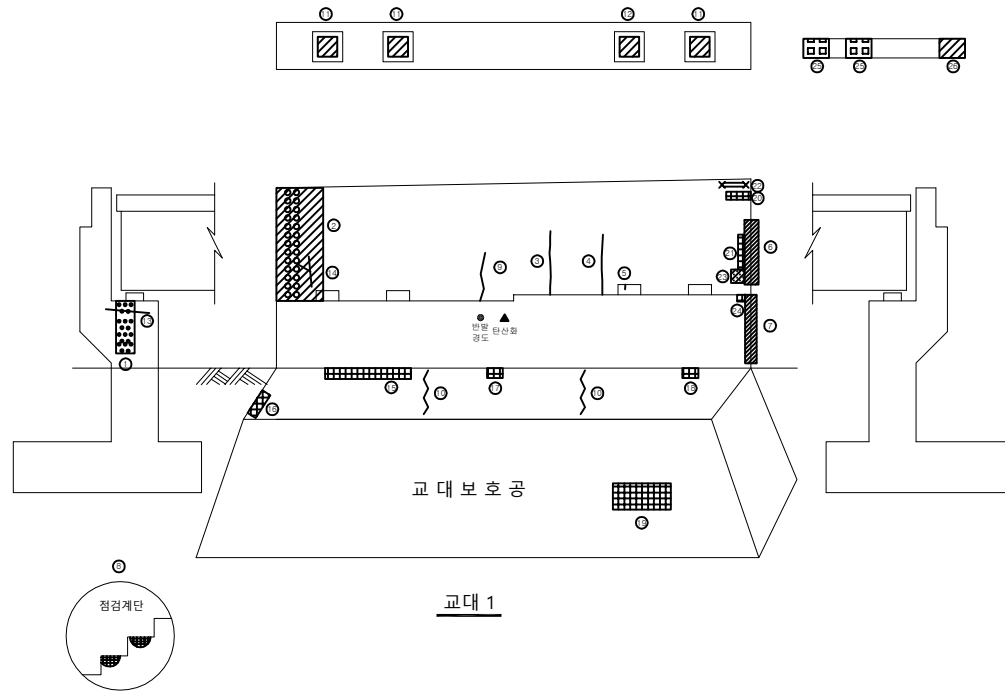


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교대	누수흔적				EA	1	1.00	
2	구	교대	콘크리트 표면불량		2.30	1.10	m²	1	2.53	
3	구	교대	균열	0.10	2.20		m	1	2.20	
4	구	교대	균열	0.10	2.30		m	1	2.30	
5	구	교대	균열	0.10	0.15		m	1	0.15	
6	구	교대	실런트 탈락		2.20	0.20	m²	1	0.44	
7	구	교대	실런트 탈락		0.20	1.45	m²	1	0.29	
8	구	교대	점검계단 파손		0.20	0.45	m²	6	0.48	
9	구	교대	균열	0.10	2.20		m	1	2.20	
10	구	교대	균열	0.20	1.00		m	2	2.00	교대보호공 상면
11	구	받침	받침장치 부식		2.00	0.20	m²	3	1.20	
12	구	받침	받침 도장박락		0.20	1.00	m²	1	0.20	
13	구	교대	균열	0.30	0.70		m	1	0.70	
14	구	교대	균열	0.30	1.50		m	1	1.50	
15	구	교대	콘크리트 박락		0.20	2.40	m²	1	0.48	
16	구	배수시설	배수로 콘크리트 파손		12.00	0.30	m²	1	3.60	이격 3cm
17	구	교대	콘크리트 박리		0.50	0.20	m²	1	0.10	
18	구	교대	콘크리트 박리		0.20	0.50	m²	1	0.10	
19	구	교대	교대사면 블록 부분파손		1.40	0.40	m²	1	0.56	
20	구	교대	콘크리트 박리		0.10	0.50	m²	1	0.05	
21	구	교대	보수재 박리		0.30	1.50	m²	1	0.45	
22	구	교대	철근노출		0.25	1.00	m²	1	0.25	
23	구	교대	콘크리트 표면오염		0.40	0.40	m²	1	0.16	
24	구	교대	콘크리트 박리		0.10	0.10	m²	1	0.01	
25	구	교대	신축이음하면 누수		1.00		m	2	2.00	
26	구	교대	신축이음장치 본체부식		1.00	1.00	m²	1	1.00	
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

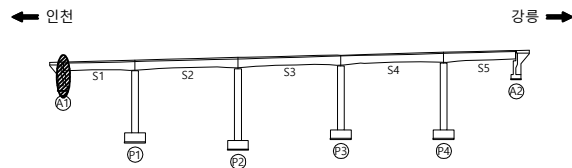

SECTION

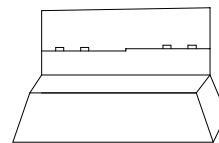

범례

	균열		면상균열		박리, 들뜸		박락, 파손
	백태		누수, 습윤부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		열화		철푀		콘크리트 변색, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		면정 또는 공동
	좌굴, 변형		시공이음 분리, 중분리		기초의 세굴		기타

관리기관

한국도로공사

노선명

영동선

도면명

속사천6교(강릉) 외관조사망도

점검명

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소

강원본부

구조물명

속사천6교(강릉)

위치


A1

도면번호

041 / 046

속사천6교(강릉)


교대 / A2

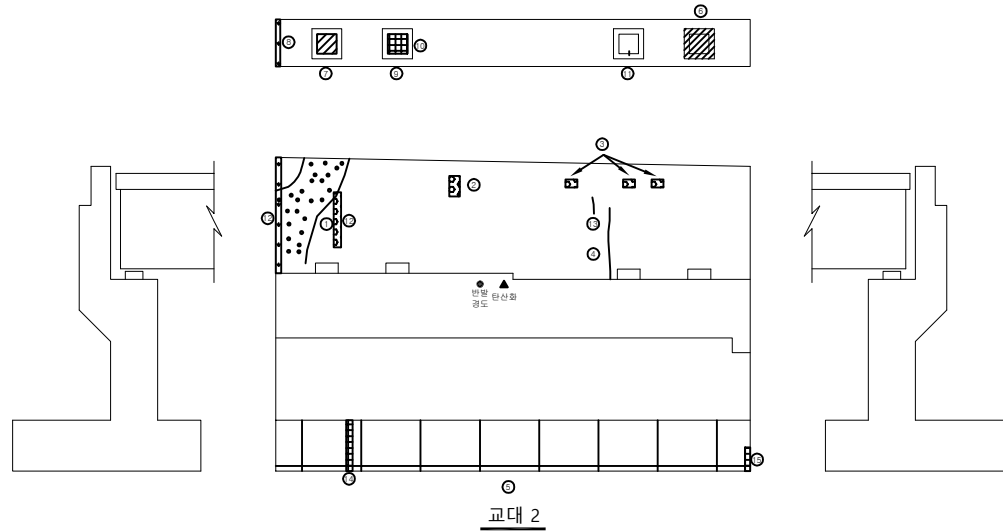


손상물량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교대	누수흔적		1.50	2.50	m ²	1	3.75	
2	구	교대	백태		0.40	0.20	m ²	1	0.08	
3	구	교대	백태		0.10	0.10	m ²	3	0.03	
4	구	교대	균열	0.20	2.00		m	1	2.00	
5	구	교대	침하				EA	1	1.00	
6	구	받침	받침장치 부식		0.20	2.00	m ²	1	0.40	
7	구	받침	받침장치 부식		2.00	0.20	m ²	1	0.40	
8	구	교대	실런트 열화		4.00		m	1	4.00	
9	구	받침	받침 도장박리		0.20	1.40	m ²	1	0.28	
10	구	받침	받침장치 고정볼트 체결불량				EA	1	1.00	
11	구	받침	받침장치 부식		0.20	1.00	m ²	1	0.20	
12	구	교대	백태		0.20	1.50	m ²	1	0.30	
13	구	교대	균열	0.10	0.60		m	1	0.60	
14	구	교대	콘크리트 파손		0.10	0.90	m ²	1	0.09	
15	구	교대	콘크리트 파손		0.10	1.00	m ²	1	0.10	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

KEY PLAN

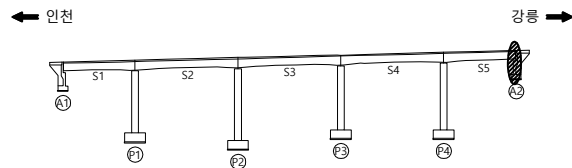

SECTION

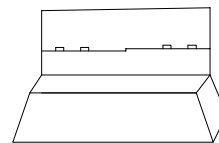

범례

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치


속사천6교(강릉) 외관조사망도
A2

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
042 / 046

속사천6교(강릉)

교각 / P1

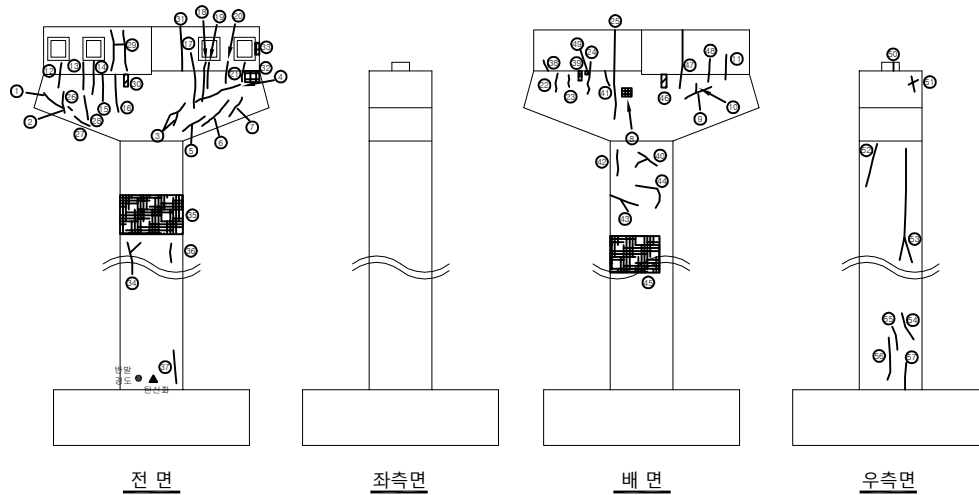


손상량량표


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교각	균열	0.10	1.10		m	1	1.10	
2	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70	
3	구	교각	균열	0.10	0.30		m	2	0.60	
4	구	교각	균열	0.20	1.80		m	1	1.80	
5	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00	
6	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00	
7	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50	
8	구	교각	콘크리트 파손		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
9	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50	
10	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00	
11	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60	
12	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20	
13	구	교각	균열	0.20	1.10		m	1	1.10	
14	구	교각	균열	0.20	1.40		m	1	1.40	
15	구	교각	균열	0.20	1.10		m	1	1.10	
16	구	교각	균열	0.20	1.60		m	1	1.60	
17	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50	
18	구	교각	균열	0.20	1.60		m	1	1.60	
19	구	교각	균열	0.10	0.90		m	1	0.90	
20	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00	
21	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60	
22	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80	
23	구	교각	균열	0.10	0.30		m	1	0.30	
24	구	교각	균열	0.30	2.60		m	1	2.60	
25	구	교각	균열	0.20	2.70		m	1	2.70	
26	구	교각	균열	0.20	0.10		m	1	0.10	
27	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50	
28	구	교각	균열	0.10	1.10		m	1	1.10	
29	구	교각	균열	0.20	5.60		m	1	5.60	보수완료
30	구	교각	콘크리트 균열		0.10	0.50	m ²	1	0.05	
31	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00	

범례

KEY PLAN

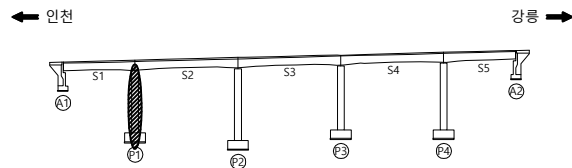


SECTION



관리기관

한국도로공사
강원본부노선명
구조물명영동선
속사천6교(강릉)도면명
위 치속사천6교(강릉) 외관조사망도
P1점검명
도면번호2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
043-1 / 046

교각 / P1


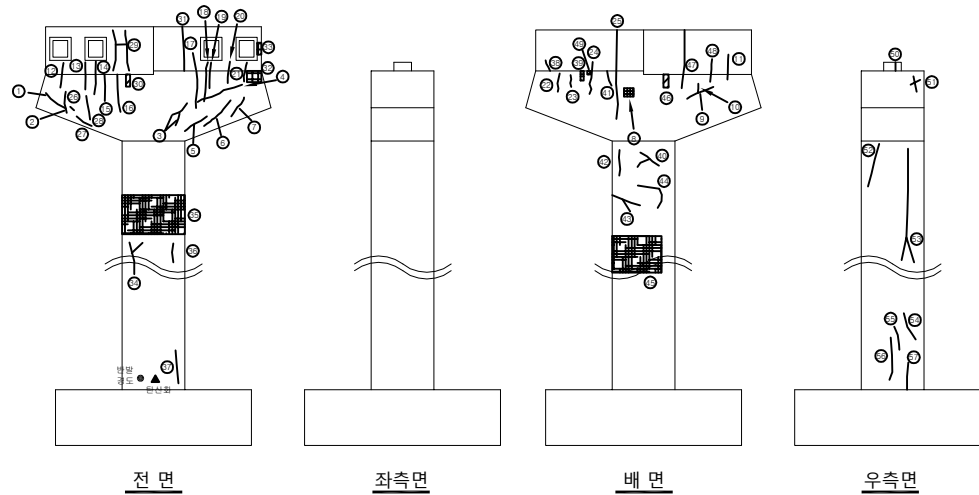


우측면


비 고

[illegible]

SECTION

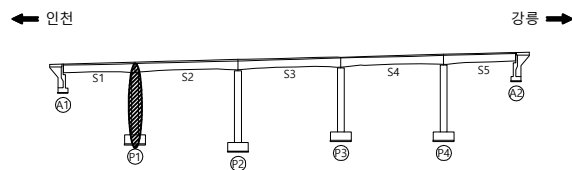


50

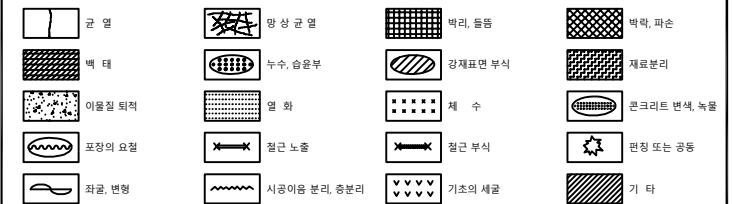

관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	P1	도면번호	043-2 / 046

속사천6교(강릉)

교각 / P2

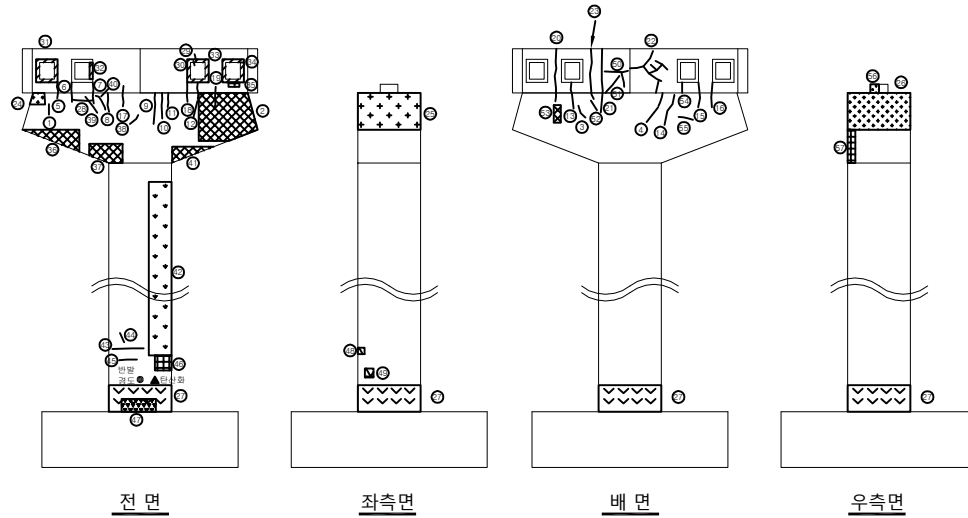


손상량량표


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50	
2	구	교각	재료분리		2.00	2.00	m ²	1	4.00	
3	구	교각	균열	0.10	0.70		m	2	0.70	
4	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30	
5	구	교각	균열	0.10	1.10		m	1	1.10	
6	구	교각	균열	0.10	1.50		m	1	1.50	
7	구	교각	균열	0.10	1.30		m	1	1.30	
8	구	교각	균열	0.10	4.00		m	1	4.00	
9	구	교각	균열	0.10	1.20		m	1	1.20	
10	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00	
11	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50	
12	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50	
13	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70	
14	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20	
15	구	교각	균열	0.10	0.90		m	1	0.90	
16	구	교각	균열	0.10	0.90		m	1	0.90	
17	구	교각	균열	0.20	1.80		m	1	1.80	
18	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80	
19	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60	
20	구	교각	균열	0.20	2.10		m	1	2.10	
21	구	교각	균열	0.20	0.10		m	1	1.00	
22	구	교각	균열	0.20	5.00		m	1	5.00	
23	구	교각	균열	0.30	2.20		m	1	2.20	보수완료
24	구	교각	재료분리		1.20	1.20	m ²	1	1.44	
25	구	교각	재료분리		3.20	1.50	m ²	1	4.80	
26	구	교각	재료분리		1.50	2.00	m ²	1	3.00	보수완료
27	구	교각	표면 침식		0.60	3.20	m ²	1	1.92	
28	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80	
29	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	1	0.10	
30	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.30		m	1	0.30	
31	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m ²	1	0.64	

범례

KEY PLAN

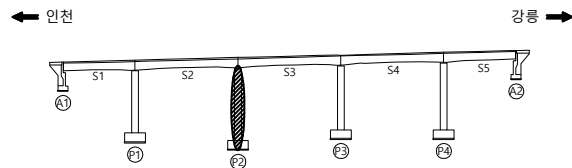

SECTION



관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)


도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
P2

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
044-1 / 046

교각 / P2

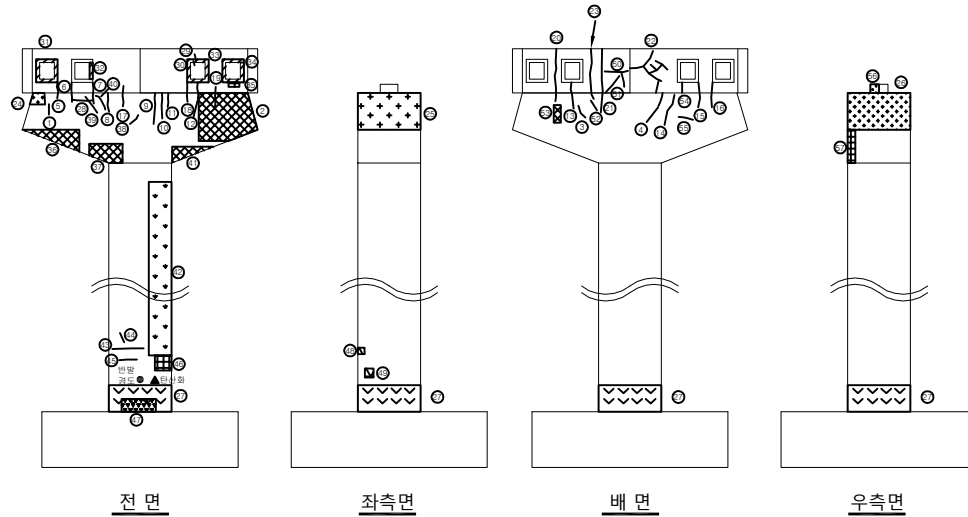

전 면

좌측면


배면

우측면


손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

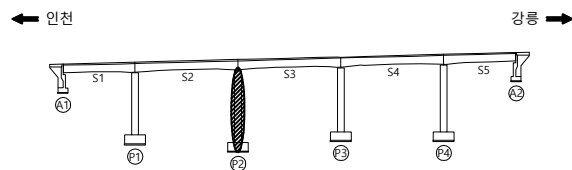


SECTION



품례

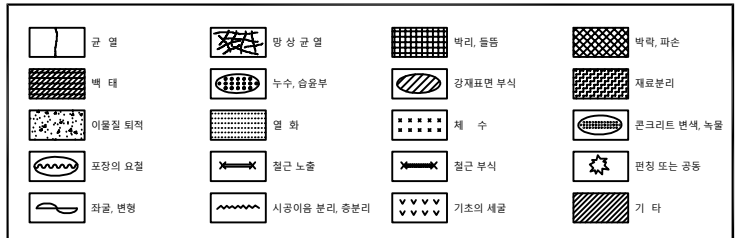

관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	P2	도면번호	044-2 / 046

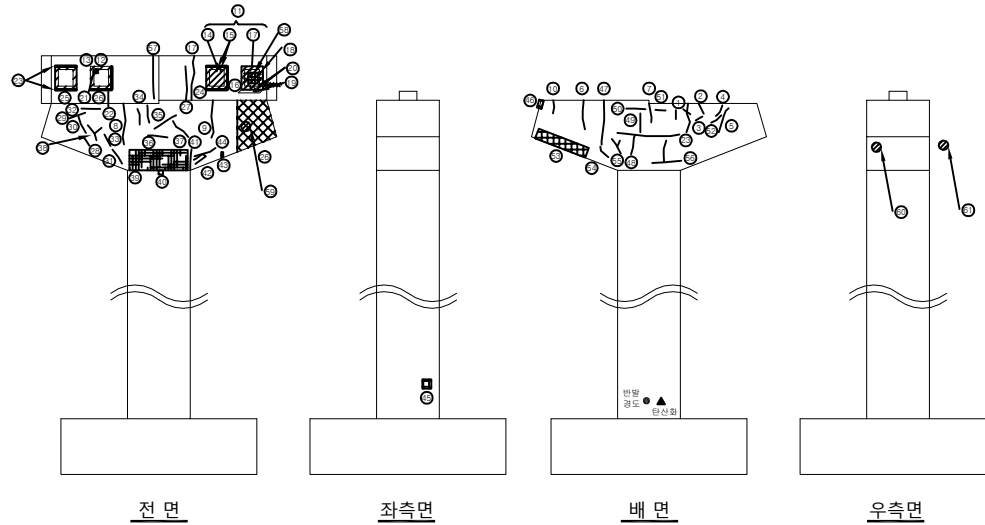

전면

좌측면

배면


우측면

손상량량표


번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30	
2	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00	
3	구	교각	균열	0.20	0.30		m	1	0.30	
4	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00	
5	구	교각	균열	0.20	2.50		m	1	2.50	
6	구	교각	균열	0.20	1.50		m	1	1.50	
7	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70	
8	구	교각	균열	0.20	0.90		m	1	0.90	
9	구	교각	균열	0.20	1.40		m	1	1.40	
10	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60	
11	구	받침	받침장치 부식		1.00	1.00	m ²	1	2.00	
12	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.03		m	1	0.03	
13	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	2	0.20	
14	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.20		m	1	0.20	
15	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	2	0.20	
16	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	1	0.10	
17	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	1	0.10	
18	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	11	1.10	
19	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.20		m	1	0.20	
20	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.10		m	2	0.20	
21	구	받침	받침오르타르 부족		0.50	0.30	m ²	1	0.15	
22	구	받침	받침장치 도장박락		0.10	1.20	m ²	1	0.12	
23	구	받침	받침장치 도장박락		0.10	1.20	m ²	1	0.12	
24	구	받침	받침 도장박락		0.10	1.60	m ²	1	0.16	
25	구	받침	받침장치 부식		0.80	0.80	m ²	1	0.64	
26	구	받침	받침 도장박락		0.80	0.80	m ²	1	0.64	
27	구	교각	균열	0.30	1.80		m	1	1.80	
28	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50	
29	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70	
30	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80	
31	구	교각	균열	0.20	0.50		m	1	0.50	

범례

KEY PLAN

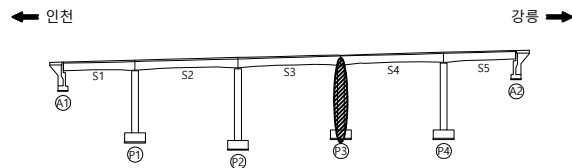

SECTION



관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위 치


속사천6교(강릉) 외관조사망도
P3

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
045-1 / 046

속사천6교(강릉)


교각 / P3

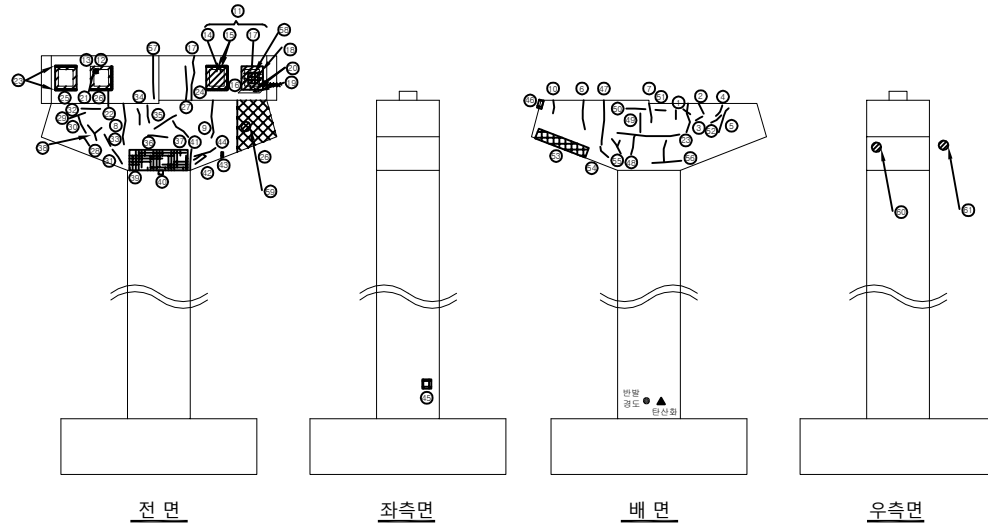


손상량량표

번호	신/구	부재명	손상현황	손상규모						비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
32	구	교각	균열	0.20	0.70		m	2	1.40	
33	구	교각	균열	0.20	0.80		m	2	1.60	
34	구	교각	균열	0.20	1.20		m	2	2.40	
35	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00	
36	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80	
37	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20	
38	구	교각	균열	0.10	1.30		m	1	1.30	
39	구	교각	망상균열		2.80	1.80	m ²	1	5.04	
40	구	교각	재료분리		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
41	구	교각	균열	0.30	2.00		m	1	2.00	
42	구	교각	균열	0.20	3.60		m	1	3.60	
43	구	교각	콘크리트 박리		0.10	0.20	m ²	1	0.02	
44	구	교각	균열	0.20	2.20		m	1	2.20	
45	구	교각	콘크리트 균열		0.20	0.20	m ²	1	0.04	
46	구	교각	콘크리트 박리		0.50	1.00	m ²	1	0.50	
47	구	교각	균열	0.30	2.30		m	1	2.30	
48	구	교각	균열	0.10	4.50		m	11	4.50	
49	구	교각	균열	0.20	1.40		m	1	1.40	
50	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70	
51	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00	
52	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60	
53	구	교각	콘크리트 박리		0.40	2.00	m ²	1	0.80	
54	구	교각	균열	0.10	0.70		m	1	0.70	
55	구	교각	균열	0.20	1.80		m	1	1.80	
56	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00	
57	구	교각	균열	0.50	2.00		m	1	2.00	
58	신	반침	반침물탈 돌출		0.50	0.50	m ²	1	0.25	T=1.5cm
59	신	교각	점검로 볼트 미체결				EA	8	8.00	
60	신	교각	점검로 볼트 미체결				EA	5	5.00	
61	신	교각	점검로 볼트 미체결				EA	3	3.00	
62										

KEY PLAN

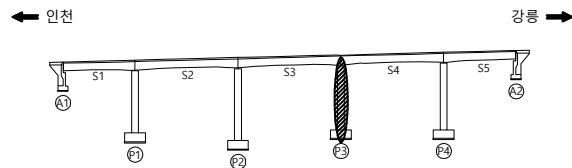

SECTION



범례

	균열		망상균열		박리, 돌출		박리, 파손
	백태		누수, 습윤부		강재표면 부식		재료분리
	이물질 퇴적		열화		채수		콘크리트 변색, 녹물
	포장의 요철		철근 노출		철근 부식		면적 또는 공동
	좌굴, 변형		시공이음 분리, 중분리		기초의 세굴		기타

관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)

도면명
위치


속사천6교(강릉) 외관조사망도
P3

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
045-2 / 046

속사천6교(강릉)

교각 / P4

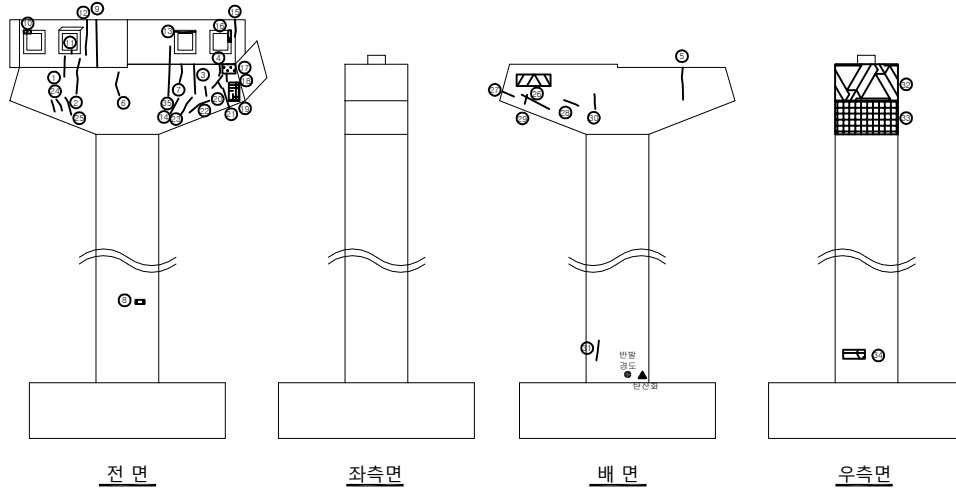


손상량량표


번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	수량	
1	구	교각	균열	0.10	1.00		m	1	1.00	
2	구	교각	균열	0.20	1.10		m	1	1.10	
3	구	교각	균열	0.20	1.10		m	1	1.10	
4	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60	
5	구	교각	균열	0.20	1.30		m	1	1.30	
6	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70	
7	구	교각	균열	0.20	2.00		m	1	2.00	
8	구	교각	콘크리트 균열		0.10	0.10	m ²	1	0.01	
9	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00	
10	구	받침	받침 도장박락		0.10	0.60	m ²	1	0.06	
11	구	받침	받침콘크리트 균열	0.10	0.20		m	1	0.20	
12	구	교각	균열	0.30	1.80		m	1	1.80	
13	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00	
14	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80	
15	구	교각	균열	0.20	1.00		m	1	1.00	
16	구	받침	받침 도장박락		0.20	0.60	m ²	1	0.12	
17	구	교각	콘크리트 표면열충(표면열충)		0.40	1.00	m ²	1	0.40	
18	구	교각	균열	0.20	0.80		m	1	0.80	
19	구	교각	망상균열		0.40	1.00	m ²	1	0.40	
20	구	교각	균열	0.10	0.50		m	1	0.50	
21	구	교각	균열	0.10	1.20		m	1	1.20	
22	구	교각	균열	0.10	0.60		m	1	0.60	
23	구	교각	균열	0.20	1.20		m	1	1.20	
24	구	교각	균열	0.10	0.80		m	2	1.60	
25	구	교각	균열	0.30	1.00		m	1	1.00	
26	구	교각	콘크리트 박락		0.30	1.20	m ²	1	0.36	보수완료
27	구	교각	균열	0.20	0.60		m	1	0.60	
28	구	교각	균열	0.20	0.70		m	1	0.70	
29	구	교각	균열	0.30	1.80		m	1	1.80	
30	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80	
31	구	교각	균열	0.10	0.80		m	1	0.80	

범 례

KEY PLAN

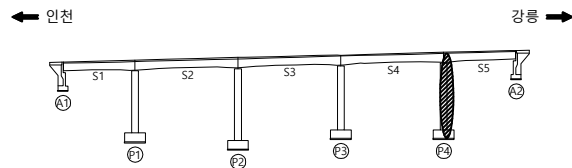

SECTION



관리기관

한국도로공사
강원본부

노선명
구조물명

영동선
속사천6교(강릉)


도면명
위 치

속사천6교(강릉) 외관조사망도
P4

점검명
도면번호

2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
046-1 / 046

교각 / P4

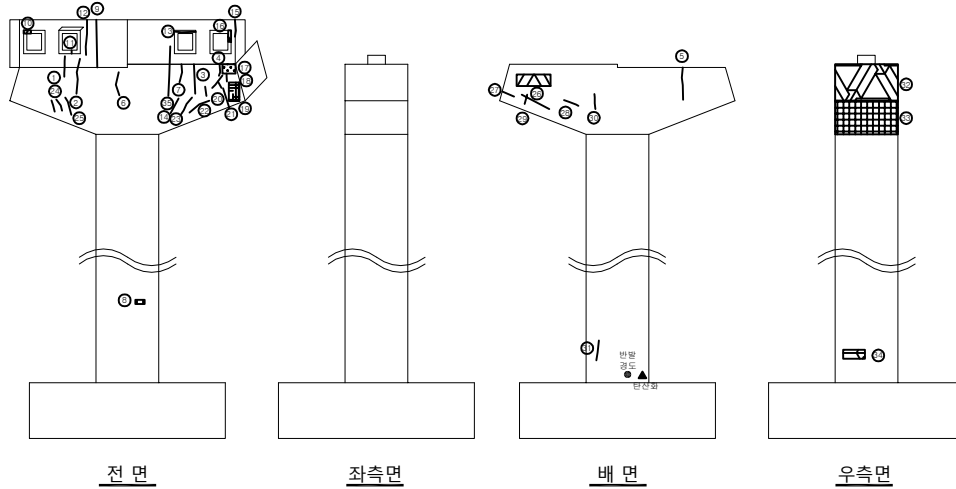

전 면

좌측면


배면

우측면


손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

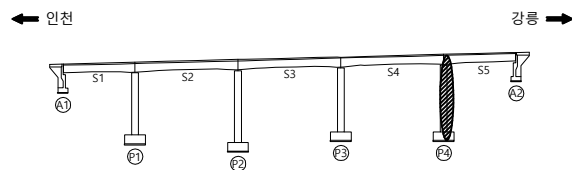

SECTION



50

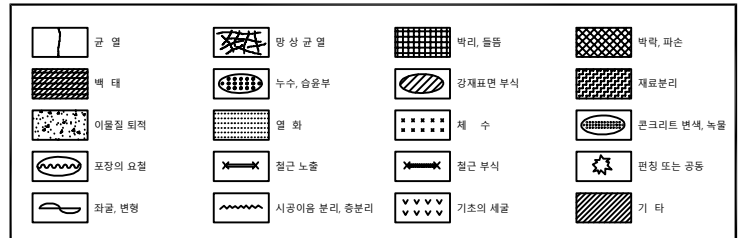

관리기관	한국도로공사	노선명	영동선	도면명	속사천6교(강릉) 외관조사망도	점검명	2019년 영동선 두원교(인천) 등 63개소
	강원본부	구조물명	속사천6교(강릉)	위 치	P4	도면번호	046-2 / 046