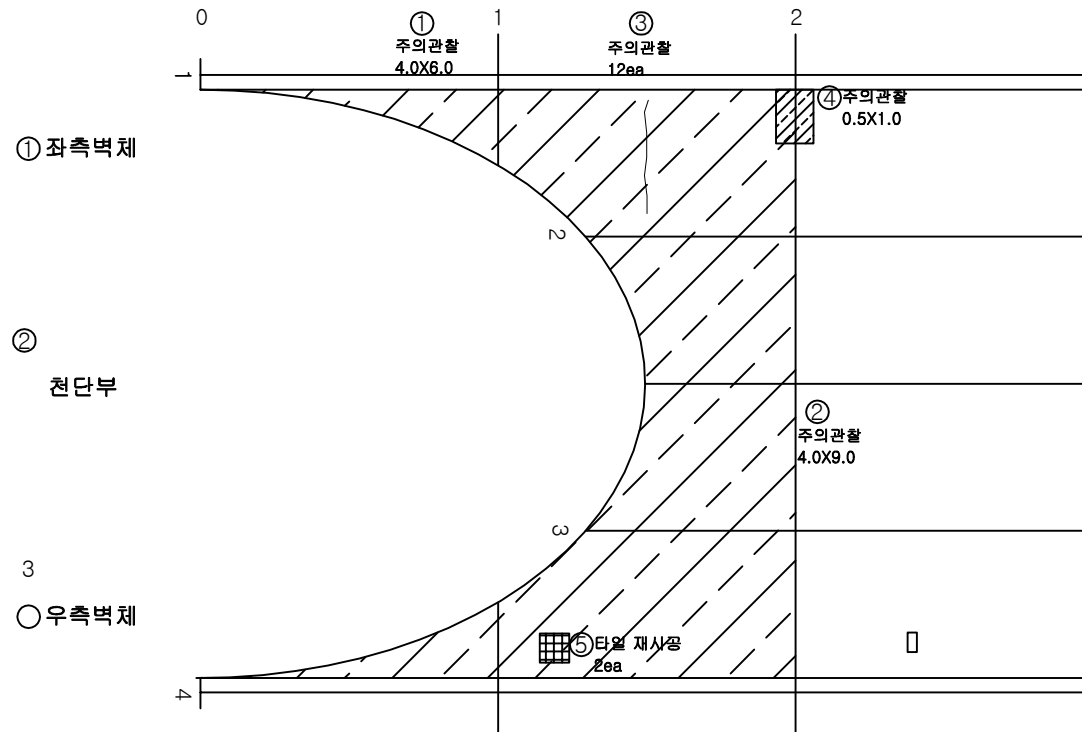

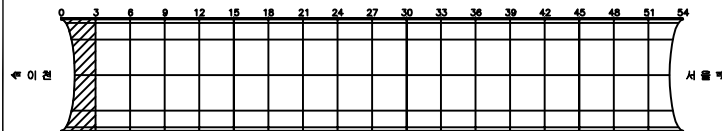



4). 오천터널(상)


보수 수량 집계

부재명	보수방안	보수 수량	단위	도면번호	비고
라이닝 천단부	표면보수	1.09	m ²	8	
	단면보수 (T=10mm)	0.21	m ²	9,17	
라이닝 측벽부	타일 재시공	46.00	EA	1~6,17	
사면	사면보호공 설치	1.0	식	40	
공동구	덮개 재설치	63.00	EA	19~21,25,29~36	
	단면보수 (T=10mm)	4.35	m ²	19~21,24,25,30,33~35	
	단면보수+방청 (T=30mm)	0.12	m ²	26	
배수시설	청소	12.00	EA	22,24,26,28,30,32,34	
	청소	337.11	m ²	19~36	
포장부	재포장	3,199.00	m ²	19~36	
소화시설	재설치	1.0	EA	04	

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION

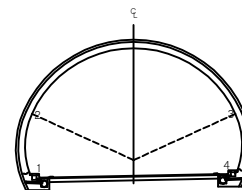


2	8
---	---

	간		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 결빙	
	누수, 순환부		벽 타		외적물	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도
	철근노출		천 하		열 화	
	부식		차광, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

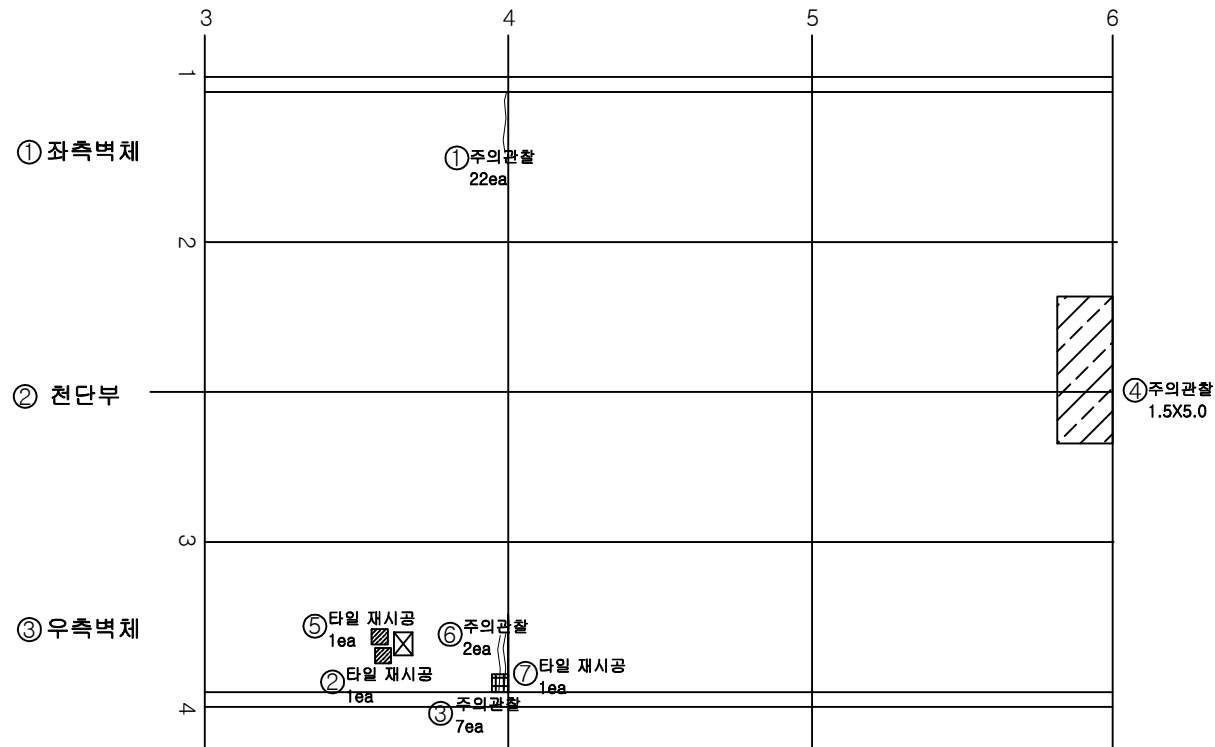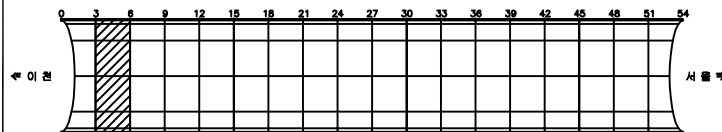[illegible]

SECTION

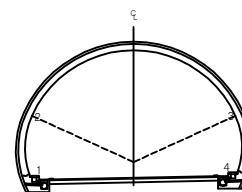


2	5
---	---

	빈 땅		영상근로		재림관리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광물		박리, 파손		흙고임, 밀집	용 의 명 2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 음향부		벽 타		외적물	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도
	부 소		차량, 연료		기 타	도 면 호 02


손상물량표

이 천 ←


➡ 서 울

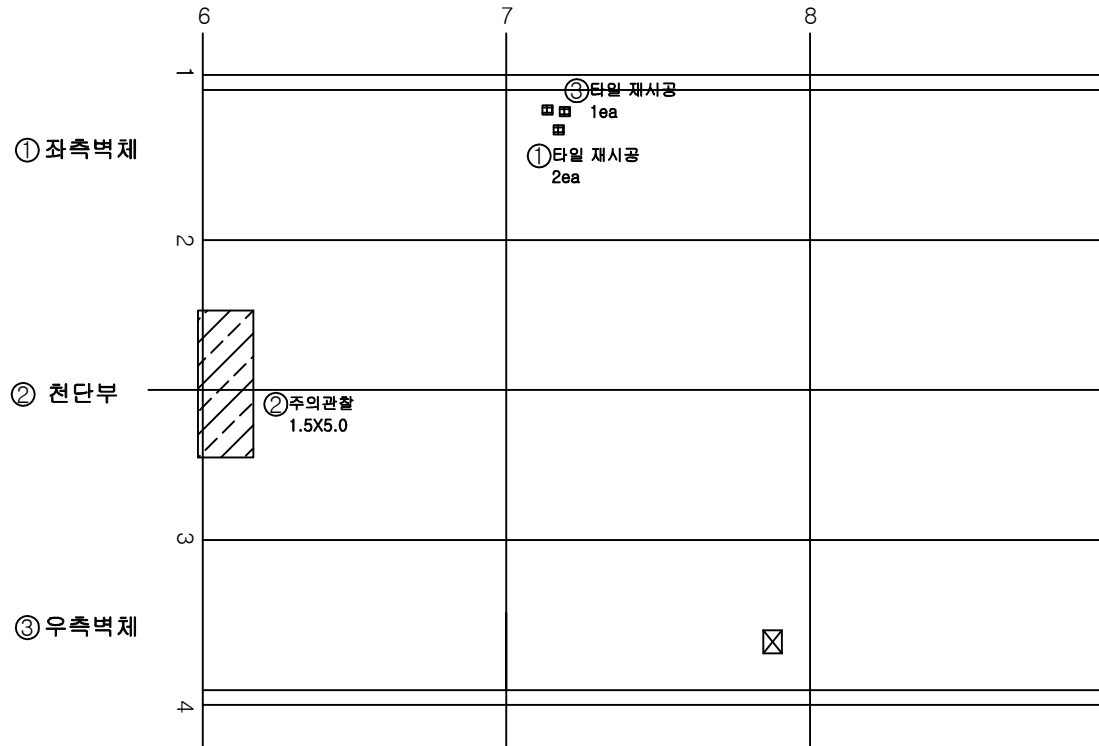[illegible]

KEY PLAN

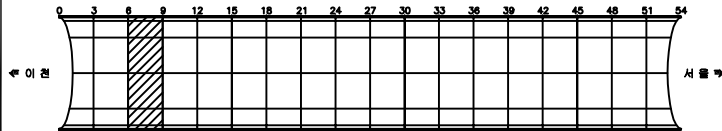

SECTION

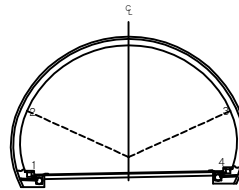

제 2 장




	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		콜고임, 열침		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 동 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	나무, 송암부		트 리		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도	
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호 03	

손 상 물 량 표


[illegible]

이 천 ←

→ 서음

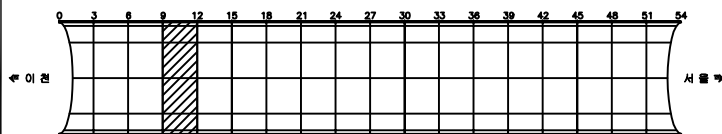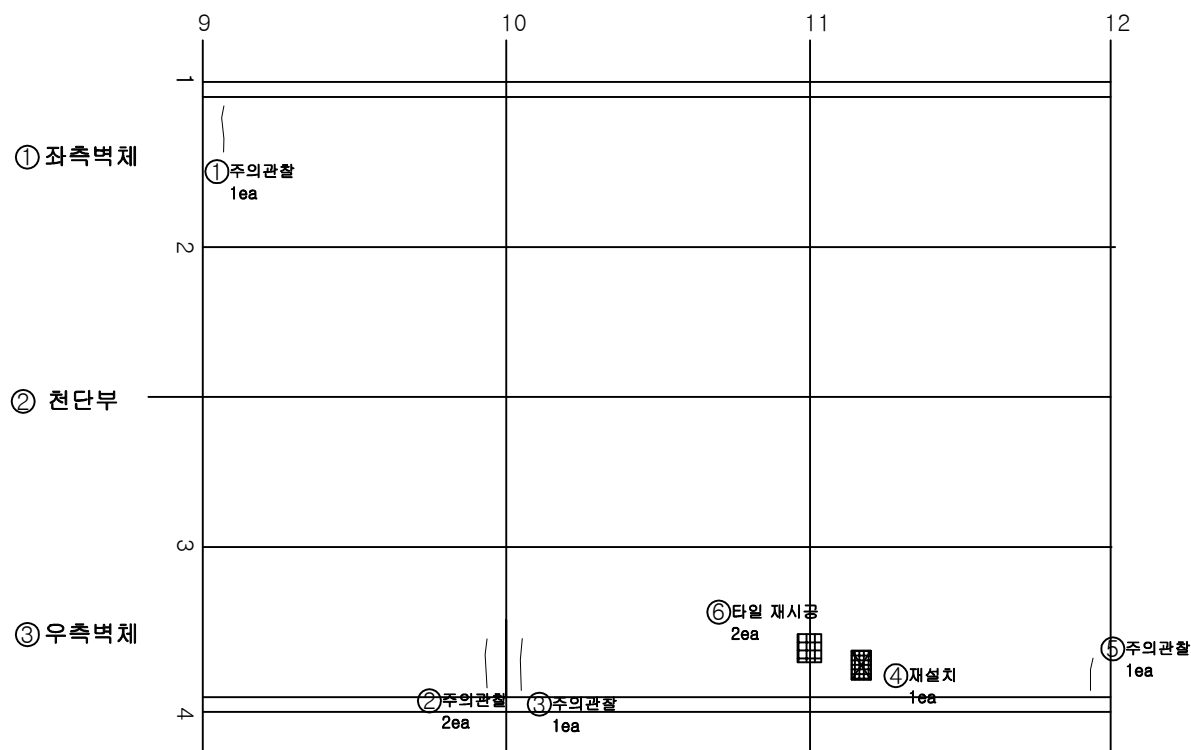

SECTION

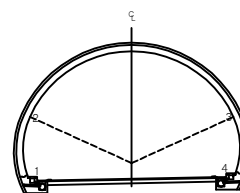


2

	간 없음		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 광등		벽리, 파손		콜고임, 길방		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 송유관		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도	
	부식		진동, 변형		기타	도 면 번 호 04	


손 상 물 량 표

이 천 ←


➡ 서 울

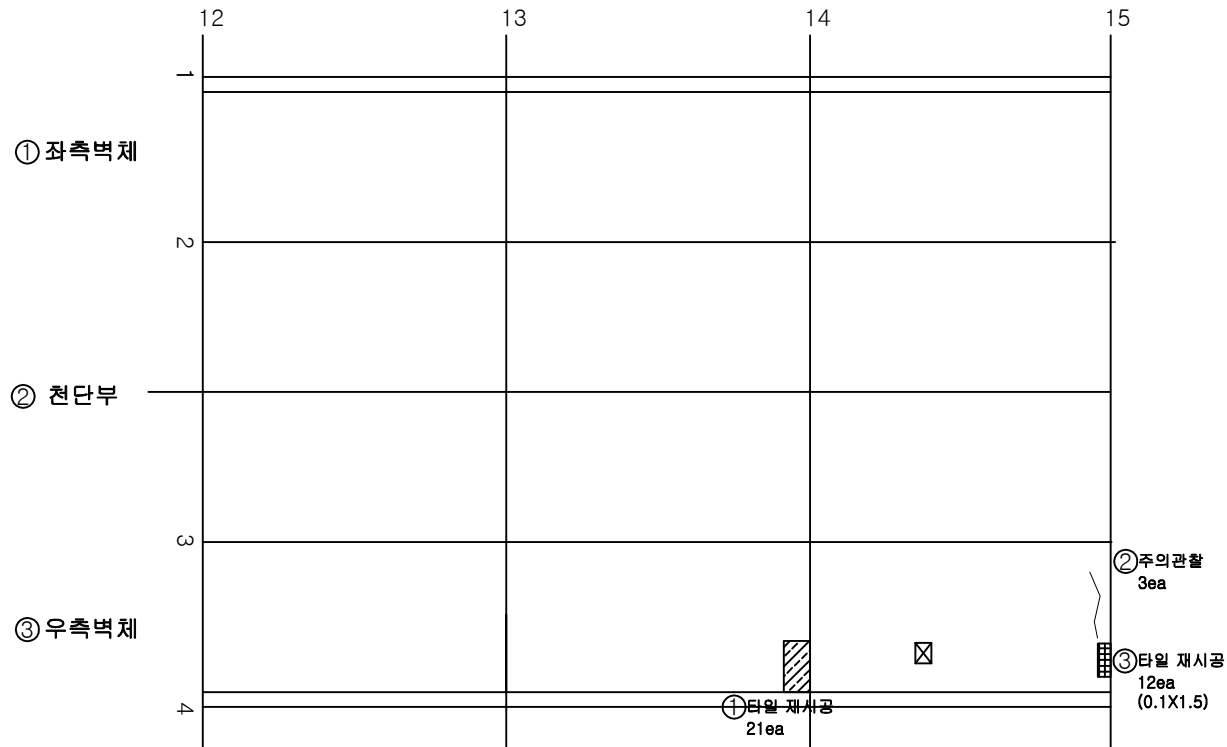[illegible]

KEY PLAN

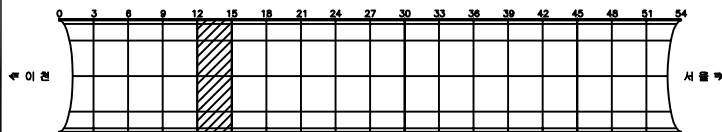

SECTION

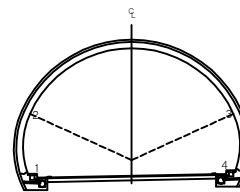


五五

	간		양상간결		재료원리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		콜고인, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전진검 및 성능평가용역
	누수, 송압부		별 대		외적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오천리(상행선) 보수보강도
	부식		차량, 전열		기 타	도 면 번 호	05


손 상 물 량 표

이 천 ←


➡ 서음

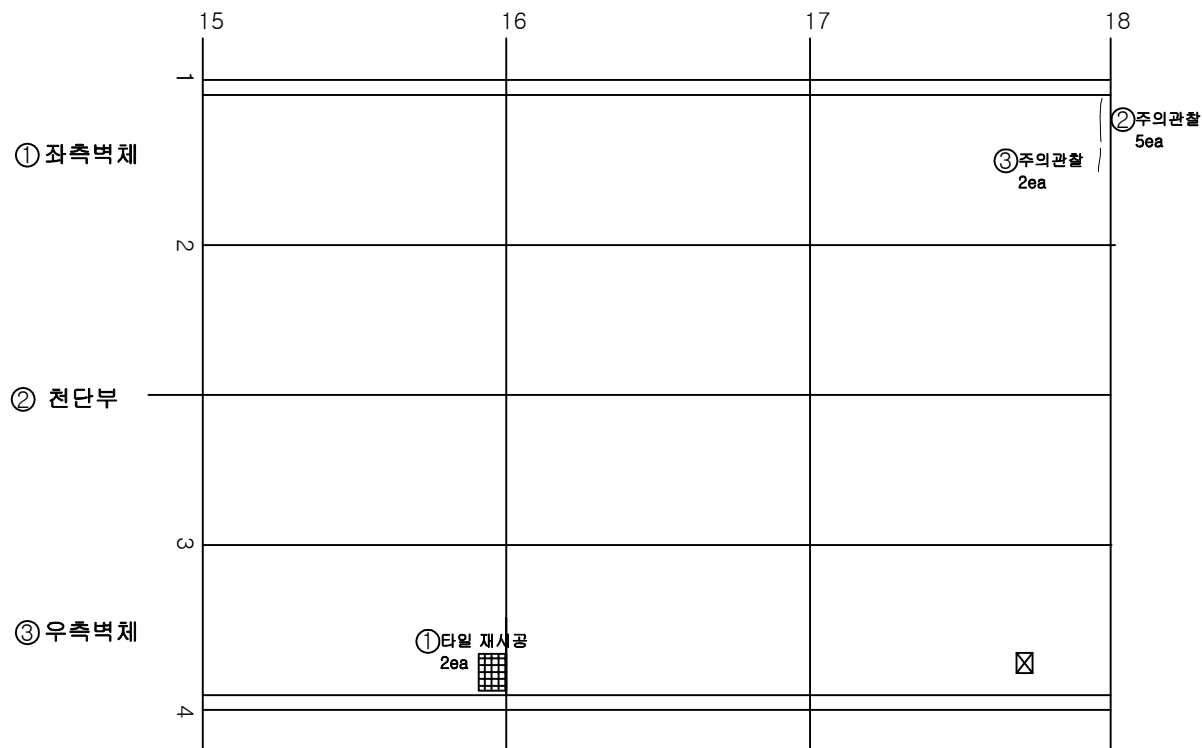[illegible]

KEY PLAN

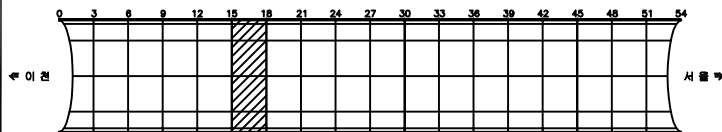

SECTION

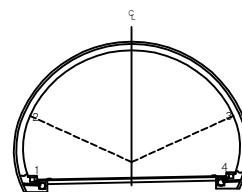

2	8
---	---


	간		망상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈임	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오천대(삼천선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	06

손 상 물 량 표


[illegible]

이 천 ←


➡ 서 울

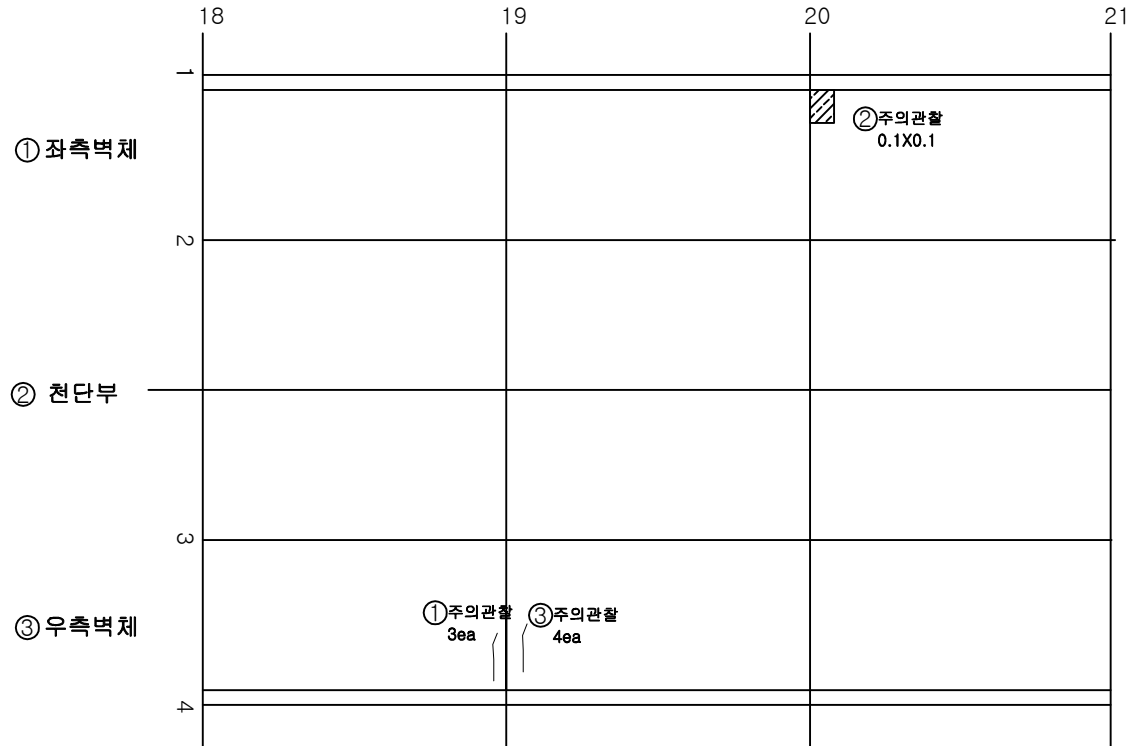

KEY PLAN

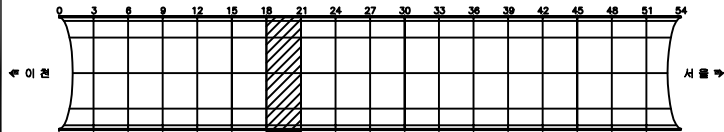

SECTION

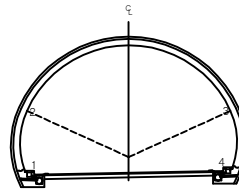


知
也

	간 없음		양상간열		재료연리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편치, 광등		박리, 파손		굴고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		트 리		퇴적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오전터널(상행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07


손 상 물 량 표

이 천 ←


➡ 서음

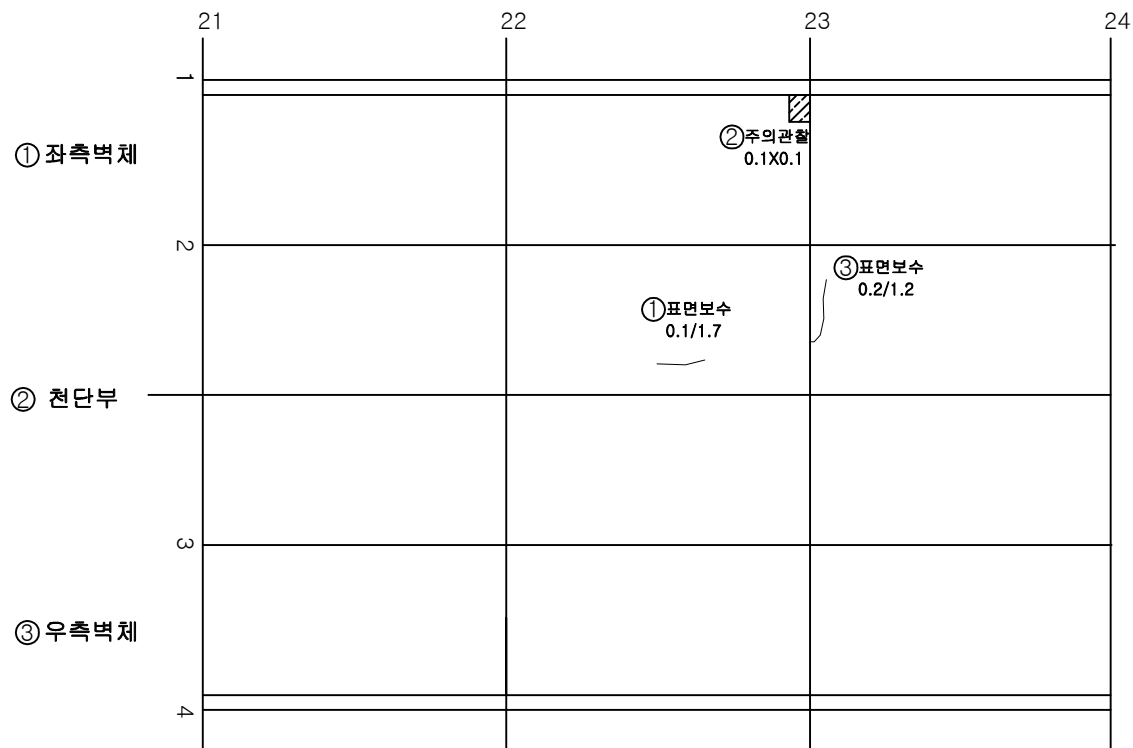[illegible]

KEY PLAN

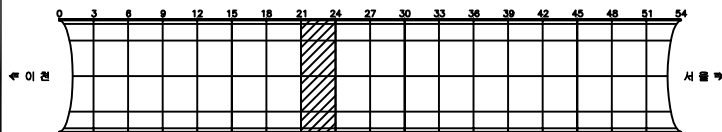

SECTION

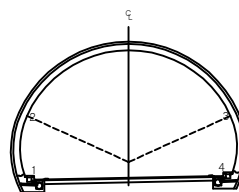

五五


	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		굴고임, 침범		용 의 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검권 및 상능능가용역
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 요전터널(상행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 08	

손 상 물 량 표


[illegible]

이 천 ←


➡ 서 울

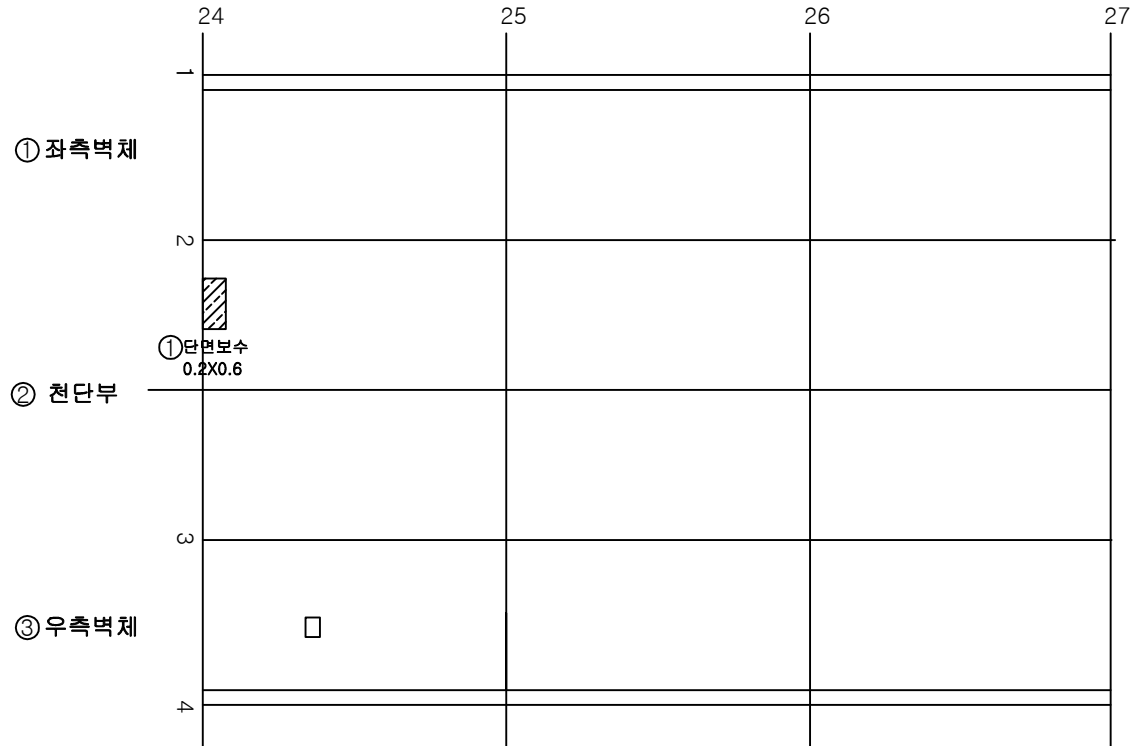

KEY PLAN

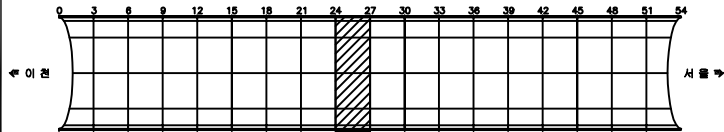

SECTION

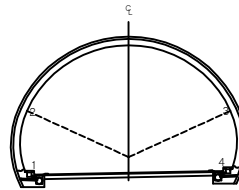

知
知

	간 없음		양상간열		재료연리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편치, 광등		박리, 파손		굴고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흩 어		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명	오전터널(상행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	09


손 상 물 량 표

이 천 ←


➡ 서 울

[illegible]

KEY PLAN

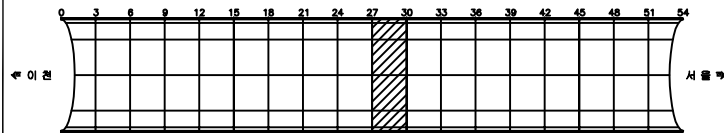

SECTION

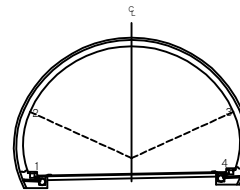

75	25
----	----

	간		양상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		홀로그래, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오전디널(상행선) 보수보강도
	부 식		침 침, 변형		기 타	도 면 번 호	10

손 상 물 량 표

이 천 ←

➡ 서 울


[illegible]

① 좌측벽체


② 천단부

③ 우측벽체

KEY PLAN

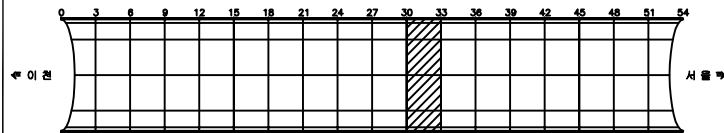

SECTION

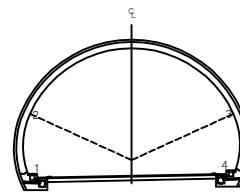

252




	간		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		확고임, 결빙	용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 순환부		백 타		외적물	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도
	부 식		차광, 변형		기 타	도 면 번호 11

손 상 물 량 표


[illegible]

이 천 ←

→ 서음

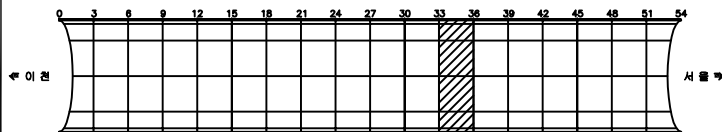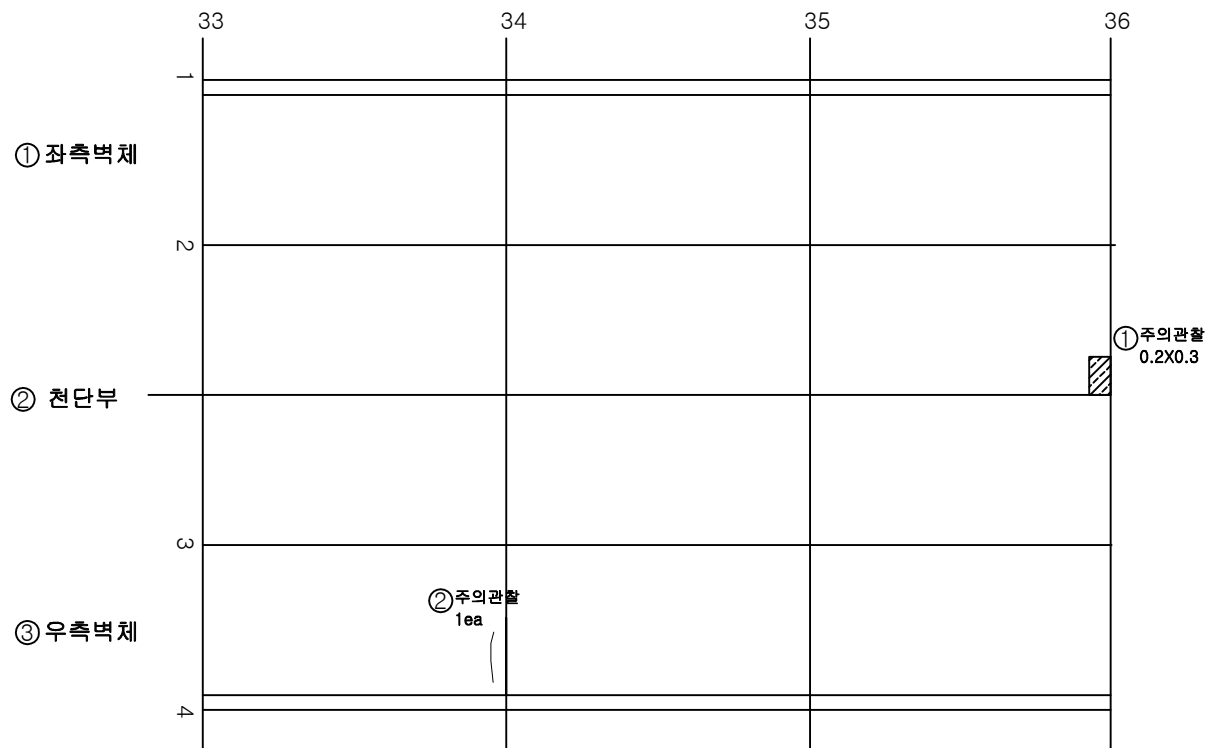

SECTION

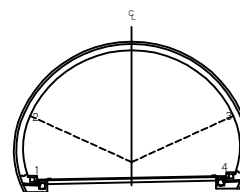

50	24
----	----

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 광범		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	

12

손 상 물 량 표

이 천 ←

→ 서 음


[illegible]

① 좌측벽체


② 천단부

③ 우측벽체

KEY PLAN

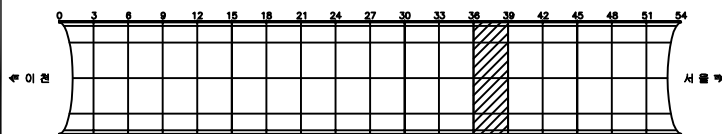

SECTION

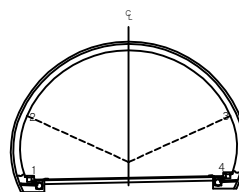

부 록

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈림		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	

손 상 물 량 표

[illegible]

이 천 ←

→ 서울


① 좌측벽체

② 천단부


③ 우측벽체

③ 주의관찰
0.1X0.3

KEY PLAN

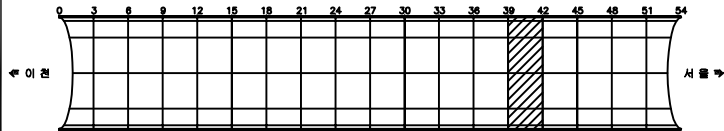

SECTION

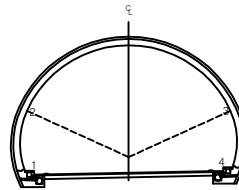

知
悉

	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		굴고임, 결빙		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흩 어		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도	
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호 14	

손 상 물 량 표

[illegible]

이 천 ←

➡ 서 울


① 좌측벽체

② 천단부


③ 우측벽체

② 주의 관찰
0.1X0.2

KEY PLAN

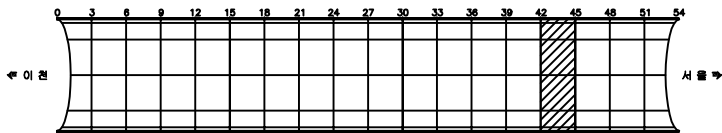

SECTION

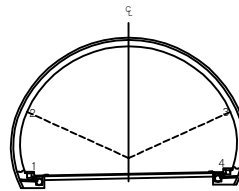

五

	빈 면		양상금문		재현문리	발 주 처	수원교통관리사무소	
	천치, 양봉		짜리, 짚손		줄고임, 짚침	용 역 명	2020년 수도권선 수하3교(상) 등 5개소 경철안전점검 및 성능평가용역	
	반수, 삼각부		조각, 조		조각, 조	도 면 명		오전터널(상행선) 보수보강도
	줄고노출		짜 하		짜 하	도 면 번호		
	부식		조각, 변형		기타		15	

손상물량표

이 천 ←

→ 서울

① 좌측벽체

② 천단부

③ 우측벽체

KEY PLAN

SECTION

知
悉

발	주	치
---	---	---

수원국토관리사무소

20	18	00
----	----	----

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소
정밀안전점검 및 성능평가용역

	5	10	15
--	---	----	----

오천터널(상행선) 보수보강도


도면번호

16


손 상 물 량 표

이 천 ←


➡ 서 울

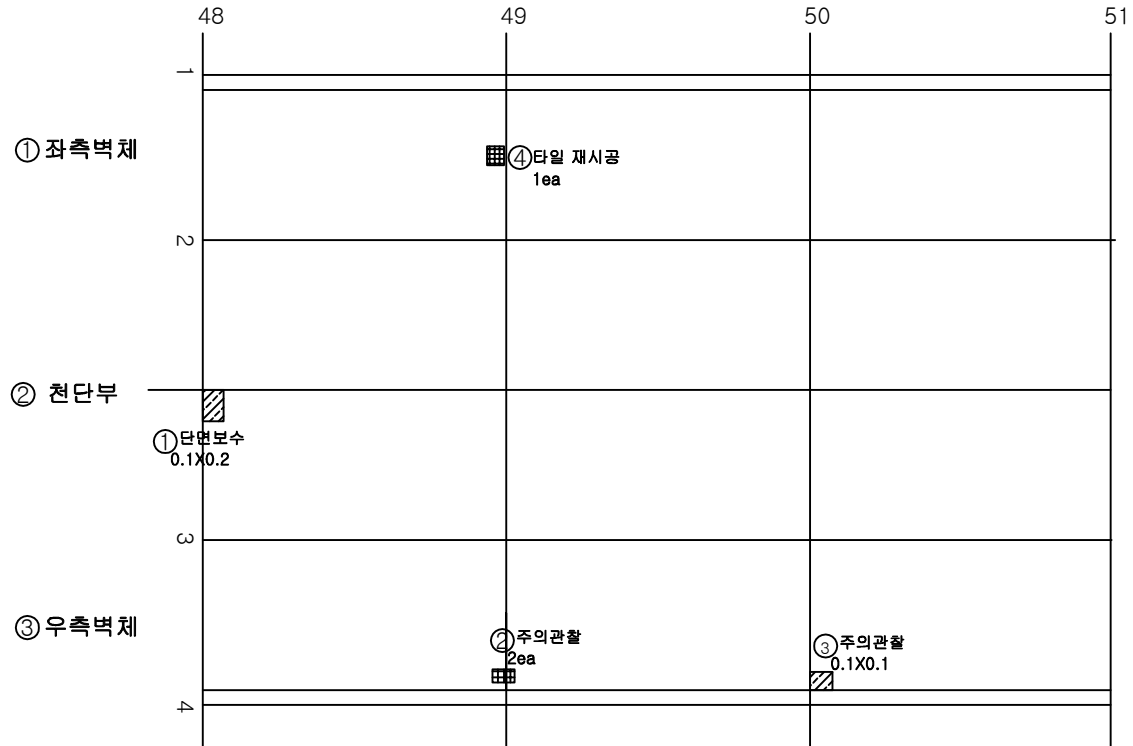[illegible]

KEY PLAN

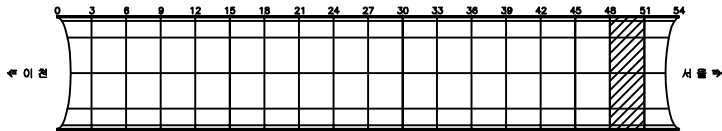

SECTION

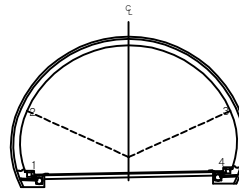


五二五

	간 없음		밀상간 없음		재료별 리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 양동		박리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 슬로브		트 리		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명	오전터널(상행선) 보수보강도
	부 소		차량, 인명		기 타	도 면 번 호	17


손 상 물 량 표

이 천 ←


➡ 서 울

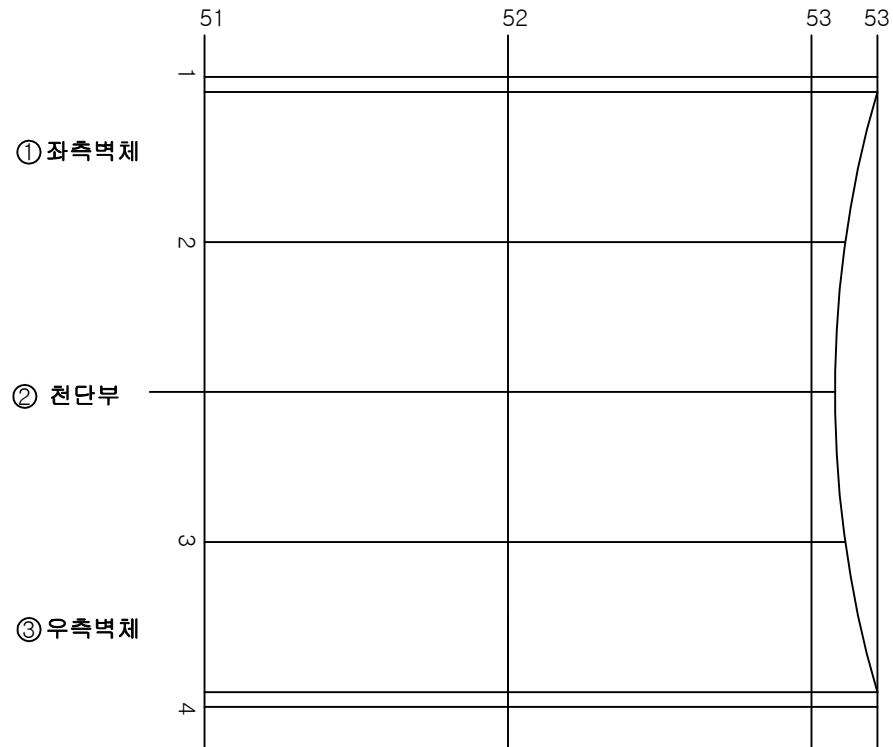[illegible]

KEY PLAN

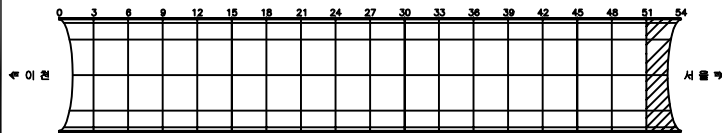

SECTION

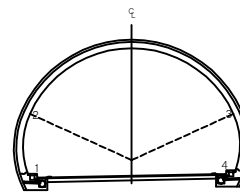


五五五

	간		양상간질		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 점밀안전점밀 및 성능평가용역
	누수, 송유부		백 타		외적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오전터널(상행선) 보수보강도
	부식		차광, 변형		기 타	도 면 번호	18

이 천 ←


➡ 서 울

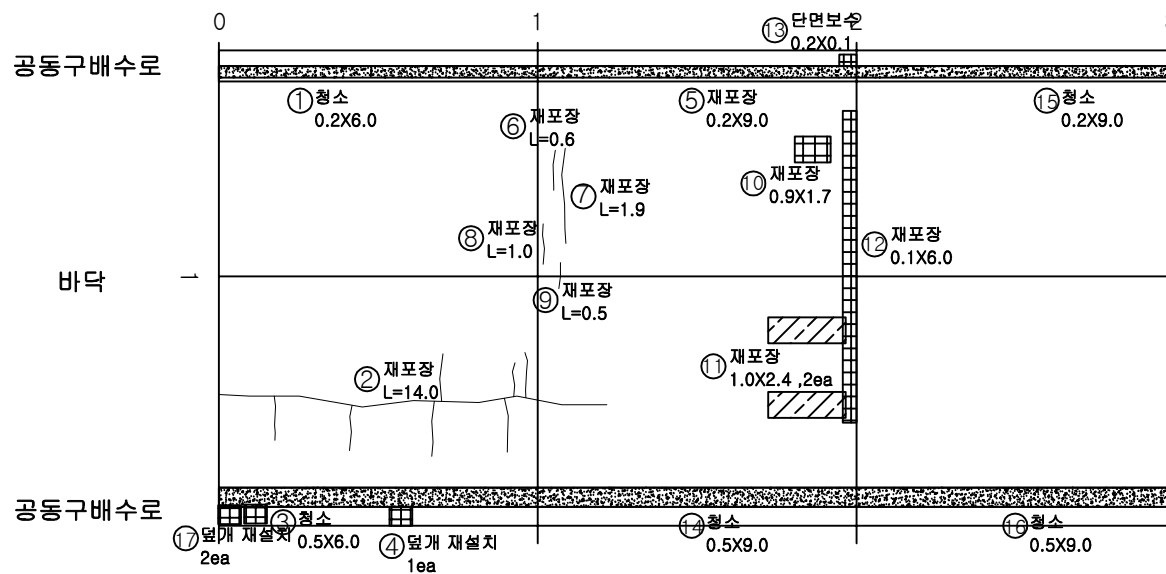


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

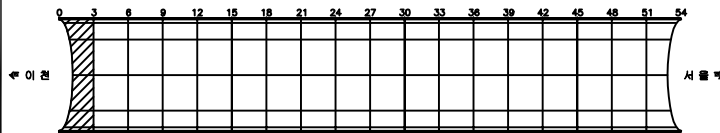

SECTION

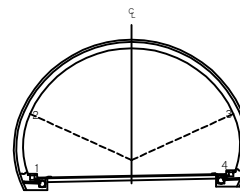


2	20
---	----

	빈 땅	 양상근물	 재림분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면적, 광물	 박리, 파손	 흙고임, 밀집	용 의 명 2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 음향부	 벽면	 퇴적물	
	철근노출	 철막	 열화	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도
	부속	 파쇄, 연쇄	 기타	도 면 호 19

이 천 ←


➡ 서 울

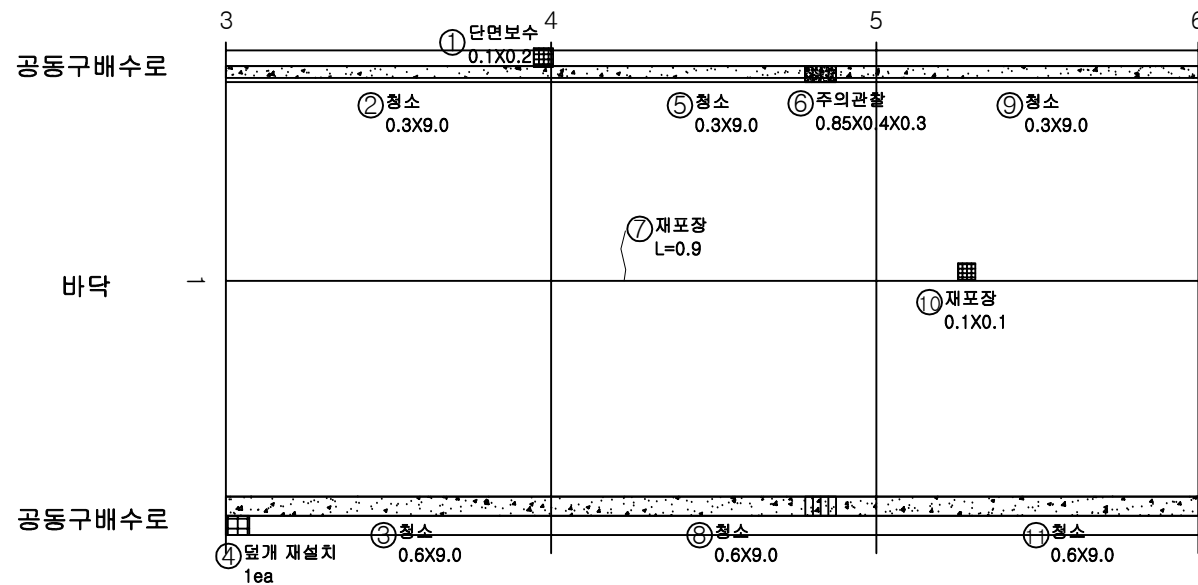


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

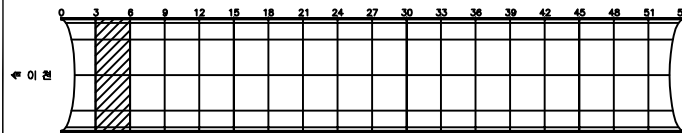

SECTION

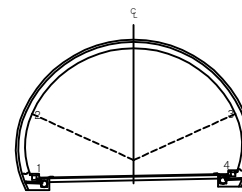


2	10
---	----



	빈 땅		양상근밭		채로밭리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 밀집	용 역 명	2020년 국토3호선 수려3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습관부		벽 타		외적물		
	길고나동		천 하		열 화	도 면 명	오전터널(상행선) 보수보강도
	부 소		차량, 연료		기 타	도 면 번호	20

이 천 ←


➡ 서 울

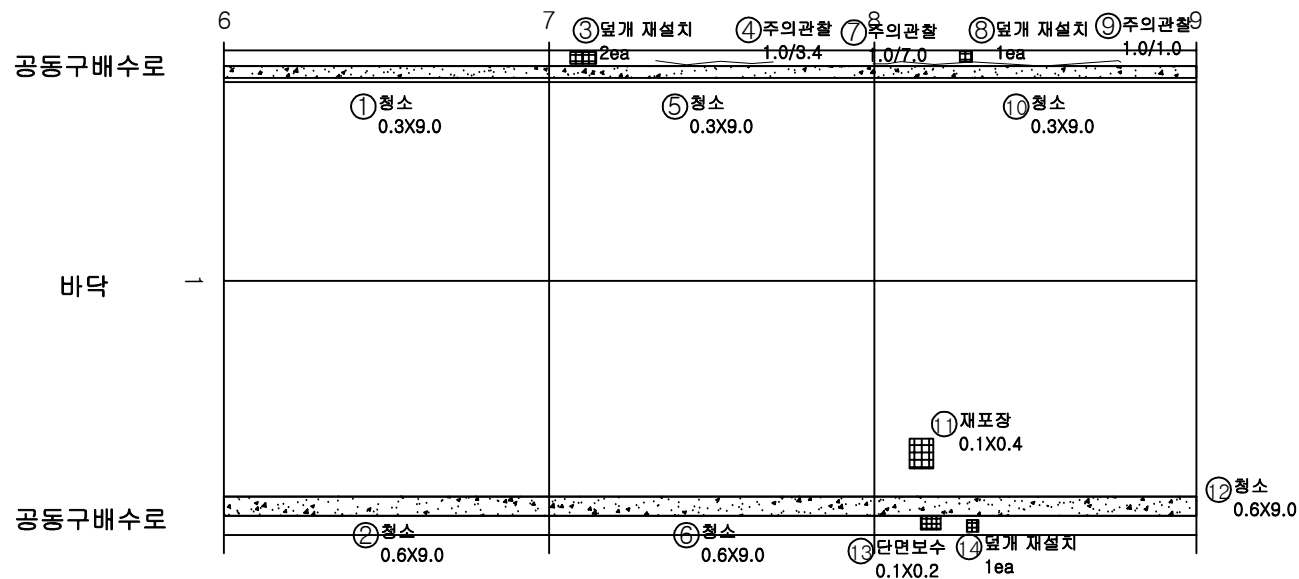

손 상 물 량 표

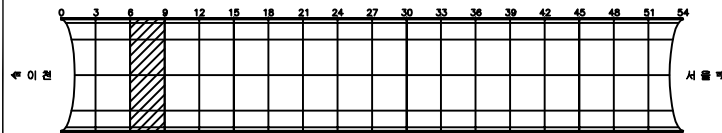[illegible]

SECTION

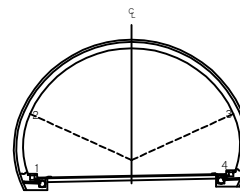


2	20
---	----

	빈 상자		광상강철		재료원리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 밀입	용 의 명	2020년 국토3출선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 순환부		배 타		외적물		
	철근노출		철 아		열 화	도 면 명	오전터널(상행선) 보수보강도
	부 소		차로, 연못		기 타	도 면 번호	21

이 천 ←


➡ 서 울

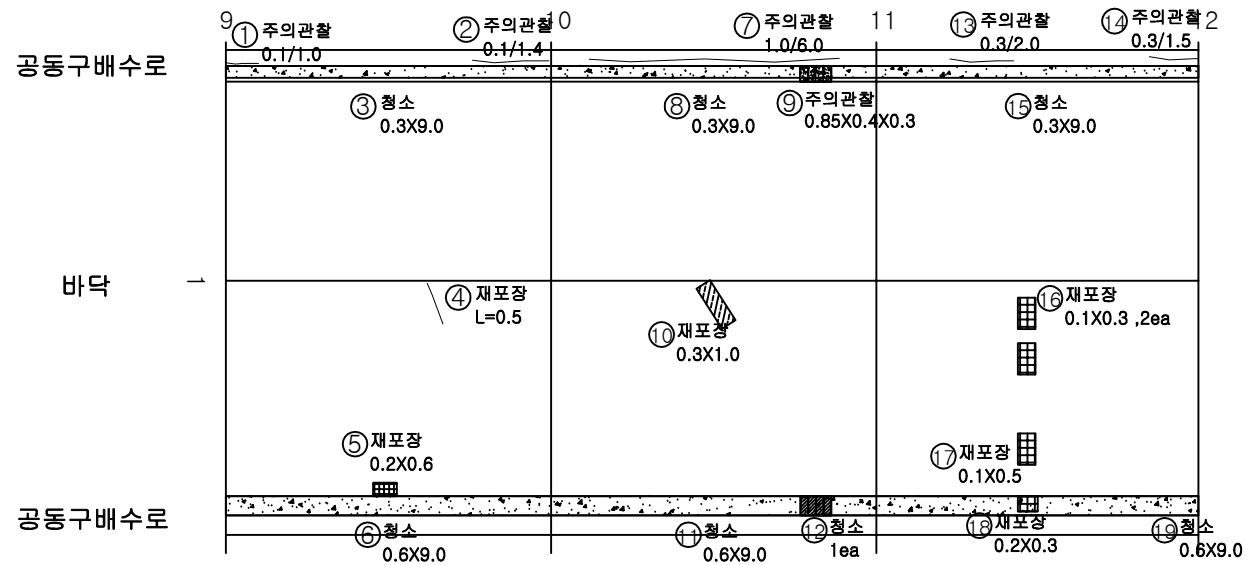


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

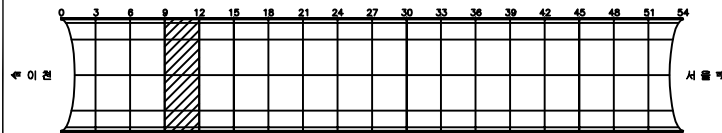


SECTION

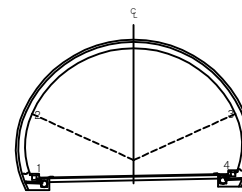

2	20
---	----


	빈 땅		양상근밭		채운밭리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 밀집	용 의 명 2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습관부		벽 타		외적물	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도
	부 소		차량, 연료		기 타	도 면 호 22

➡ 서 울

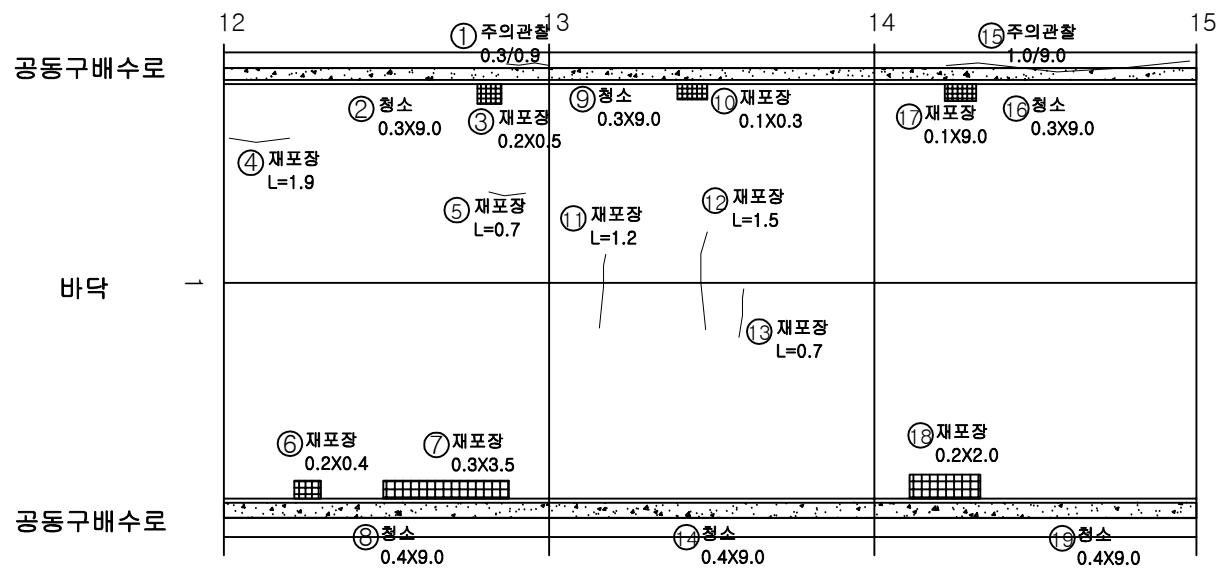


손 상 물 량 표

KEY PLAN

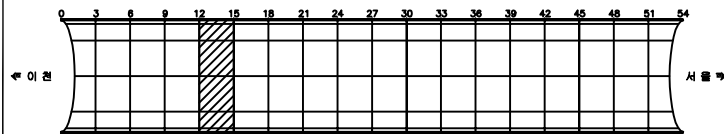

SECTION

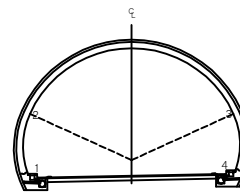


20	21
----	----

	빈 땅	 양상근물	 재림분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광물	 박리, 파손	 돌고임, 밀집	용 의 명 2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 음향부	 벽면	 퇴적물	
	철근노출	 철 아	 열 화	도 면 명 오전터널(상행선) 보수보강도
	부 소	 파랑, 연못	 기 타	도 면 호 23


이 천 ←

➡ 서 울

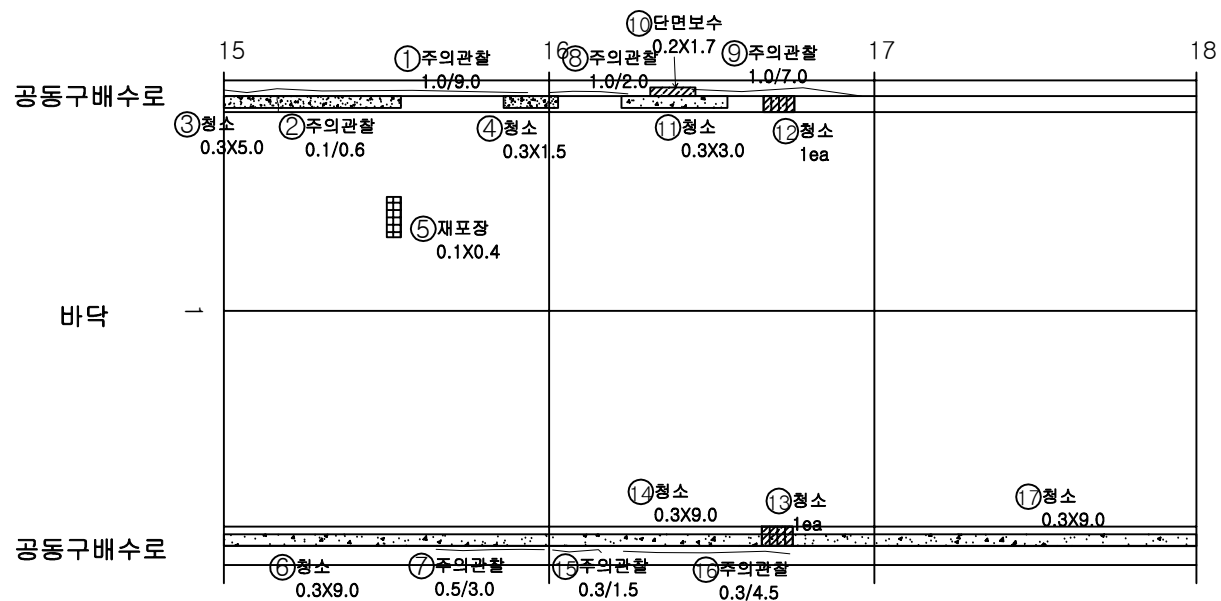


손 상 물 량 표

KEY PLAN

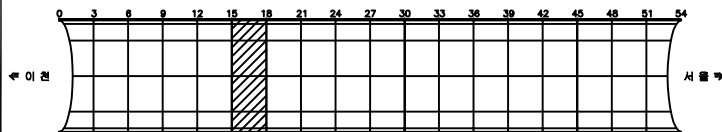

SECTION




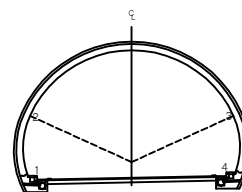


2	78
---	----


	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈림		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	

24

손 상 물 량 표

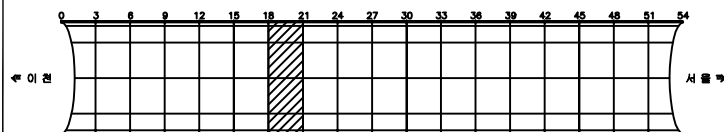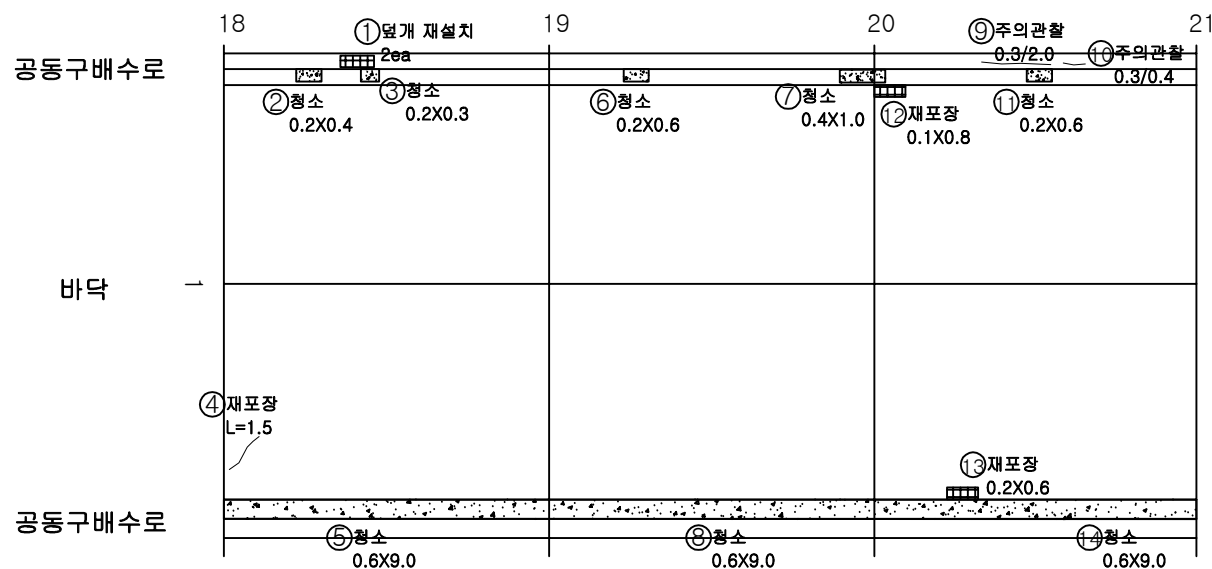

SECTION

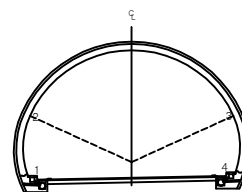


2

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 광동		벽리, 파손		굴고임, 굴침		용 의 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 송유관		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도	
	부식		진동, 변형		기타	도 면 연 호 25	


이 천 ←

➡ 서 울

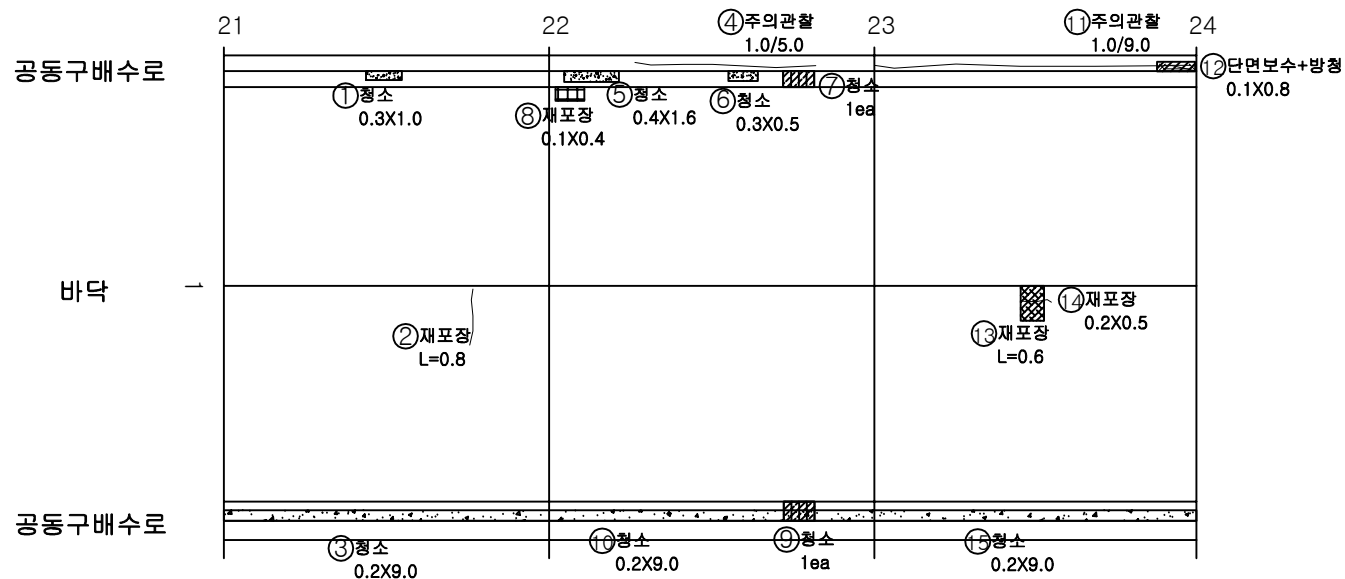


손 상 물 량 표

KEY PLAN

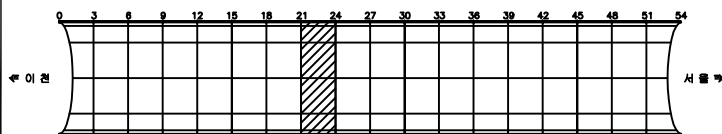


SECTION

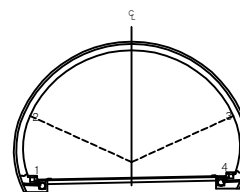




2	8
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 광동		벽리, 파손		콜고임, 길방		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 송유관		벽 파손		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도	
	부식		진동, 변형		기타	도 면 연 호 26	


손 상 물 량 표



→ 서울

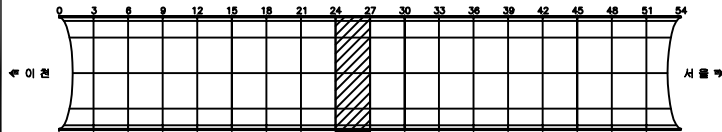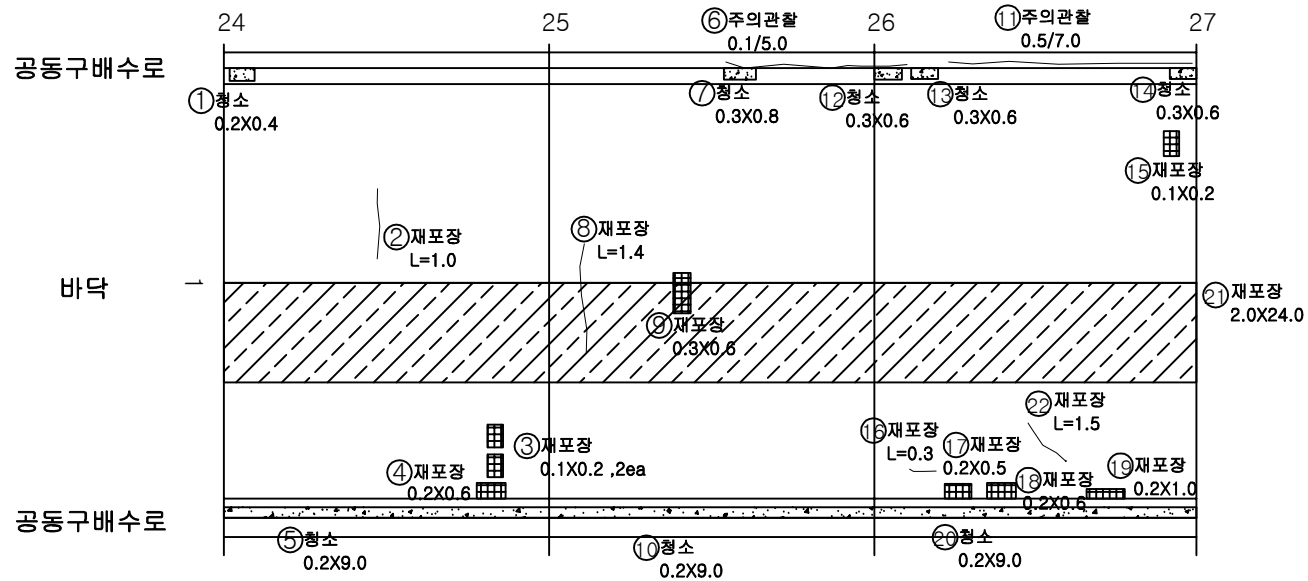

SECTION

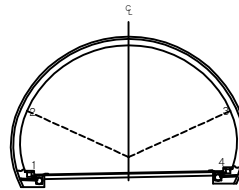


25	26
----	----

	간	 망상금줄	 채문문리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 공동	 바리, 파손	 줄고임, 결빙	용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경일안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습해부	 점 도	 퇴적층	
	철근노출	 연 하	 열 화	도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도
	부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 27


이 천 ←

➡ 서 울

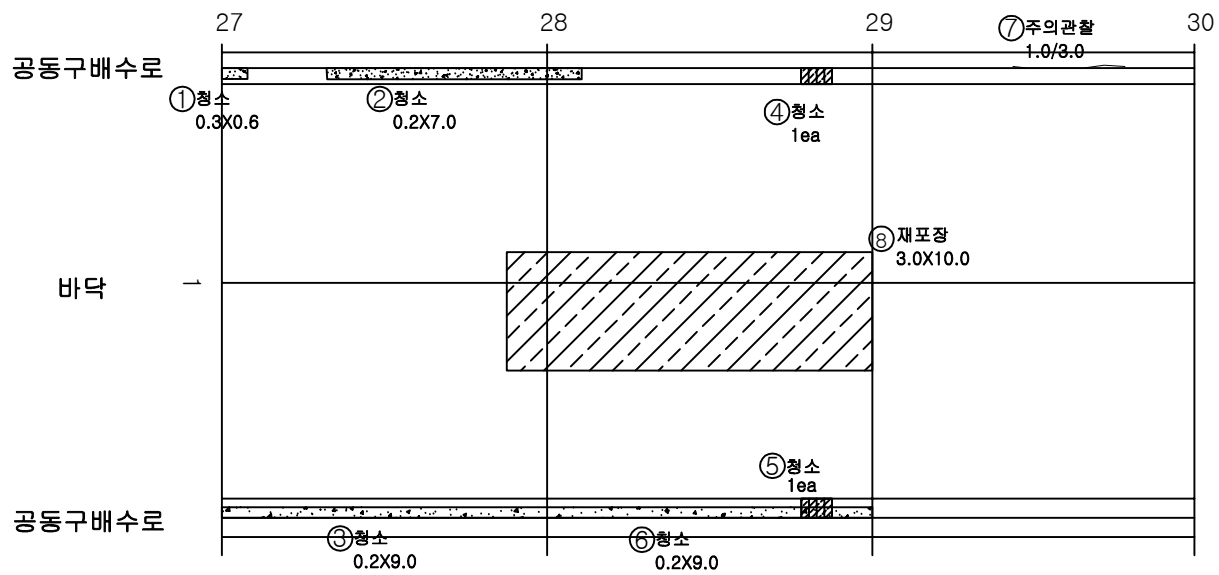


손 상 물 량 표

KEY PLAN

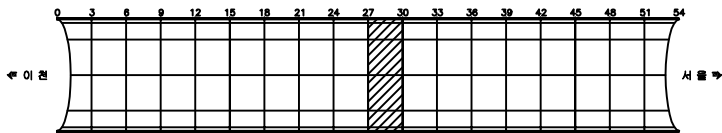


SECTION

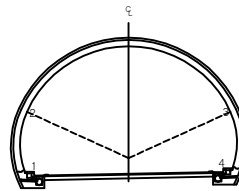


25	26
----	----

	간 없음		밀상간 없음		재료별 리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광등		박리, 파손		콜고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 슬로프		복 도		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오전티널(상행선) 보수보강도
	부 식		진동, 변형		기 타	도 면 번 호	28


➡ 서 울

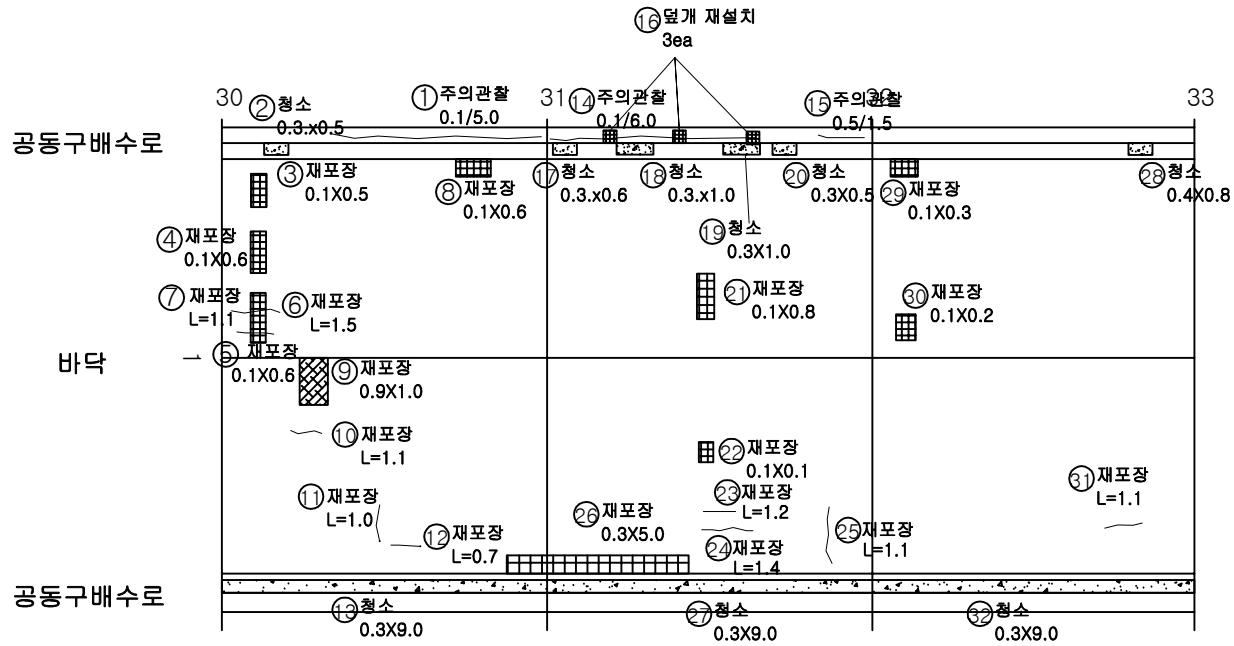




손 상 물 량 표

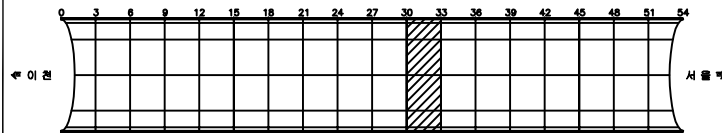


손상물량표



→ 서울

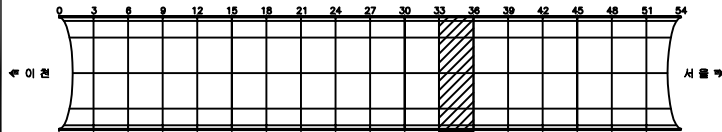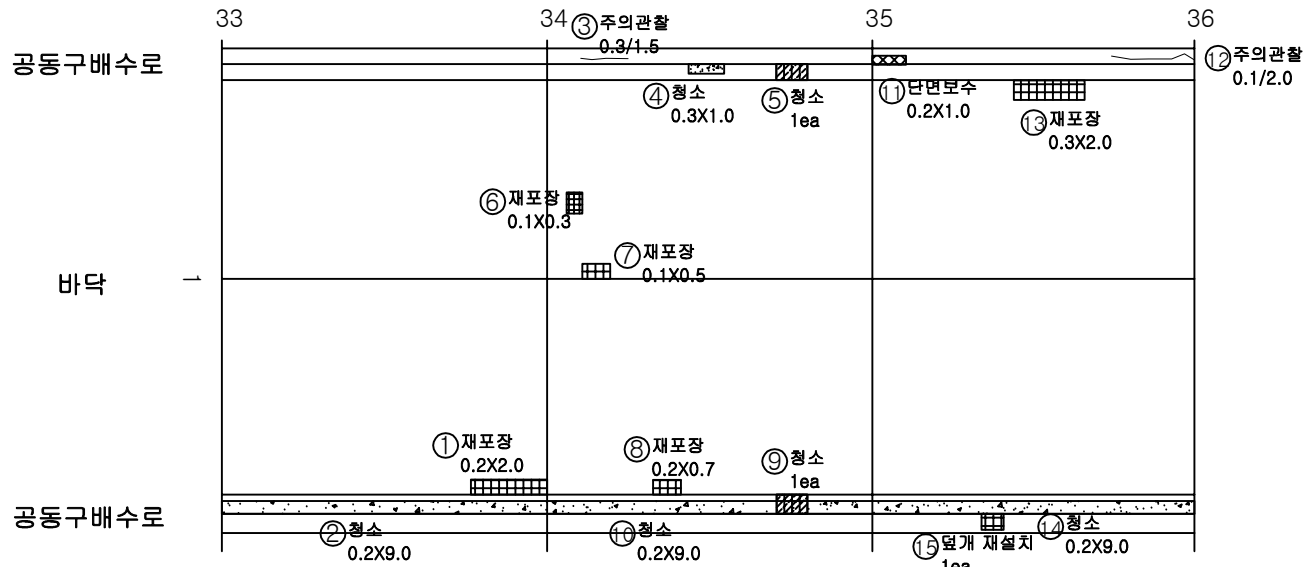


SECTION

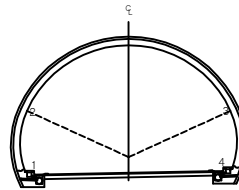

255

	간 없음		밀상간 없음		재료별 리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광등		박리, 파손		콜고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 슬로프		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오전티널(상행선) 보수보강도
	부식		진동, 변형		기타	도 면 번 호	30


➡ 서 울

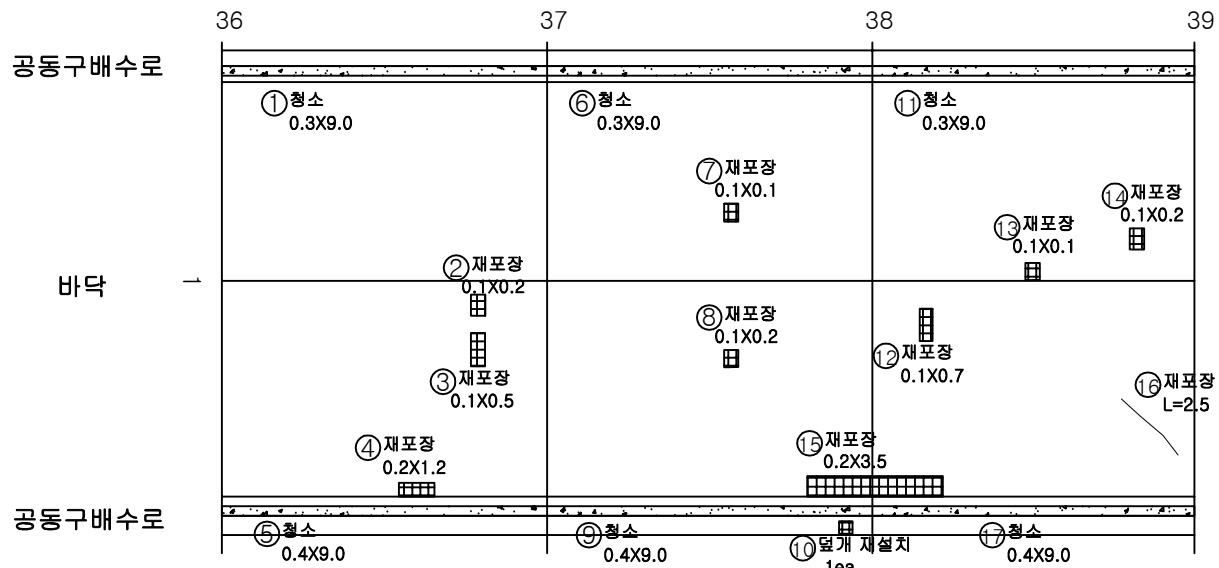


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

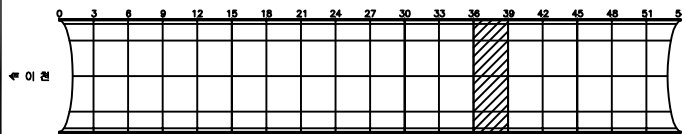



SECTION

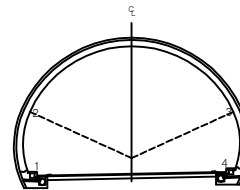

2	8
---	---


	간		양상간일		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 송유부		백 타		외적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오전터널(상행선) 보수보강도
	부 식		차광, 변형		기 타	도 면 번호	31

손 상 물 량 표

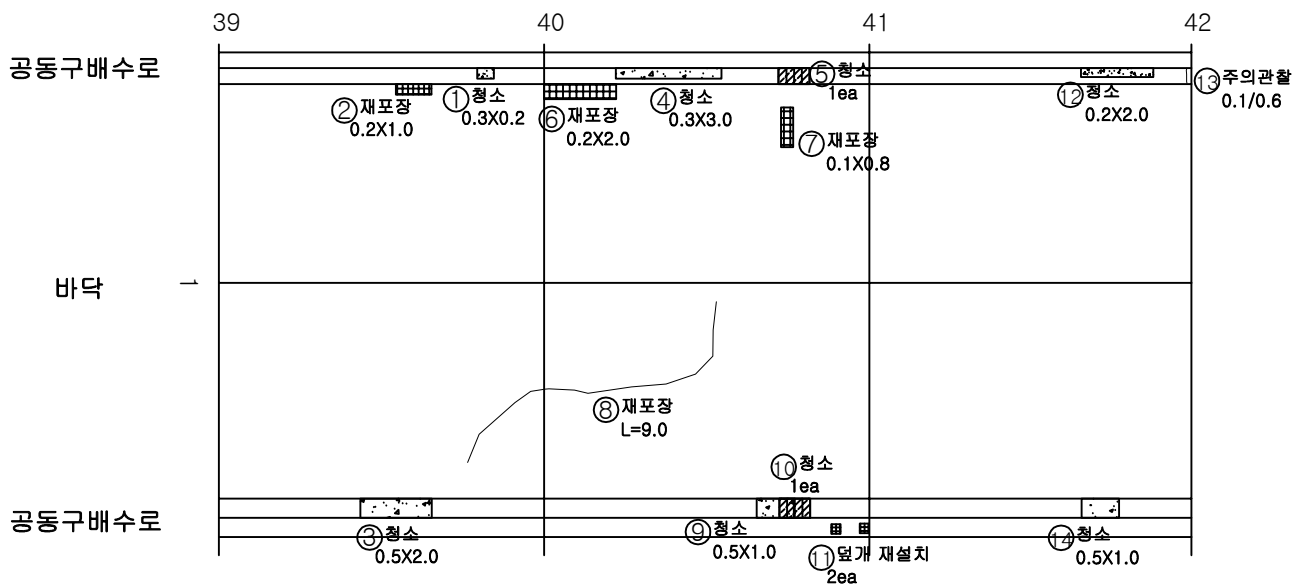
[illegible]

	빈 칸		만상교질		재분포리	발 주 처	수원교통관리사무소
	면치, 양동		짜리, 깎은		공고인, 원인	용 역 명	2020년 수도권선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	부수, 송전부		조 단		피격률		
	철근노출		현 차		절 화	도 면 명	오천리면(삼천선) 보수보강도
	부 소		차량, 차량		기 타	도 면 번호	32

➡ 서음

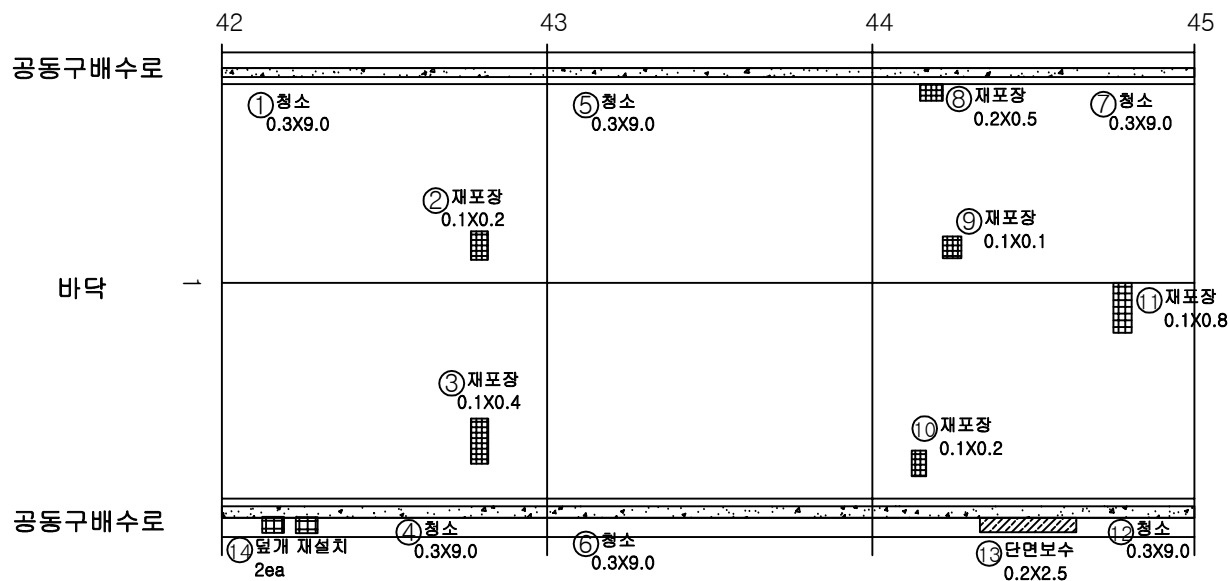



손 상 물 량 표

[illegible]

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈림	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침하		열화	도 면 번 호	
	부식		좌굴, 변형		기타		

33


손 상 물 량 표

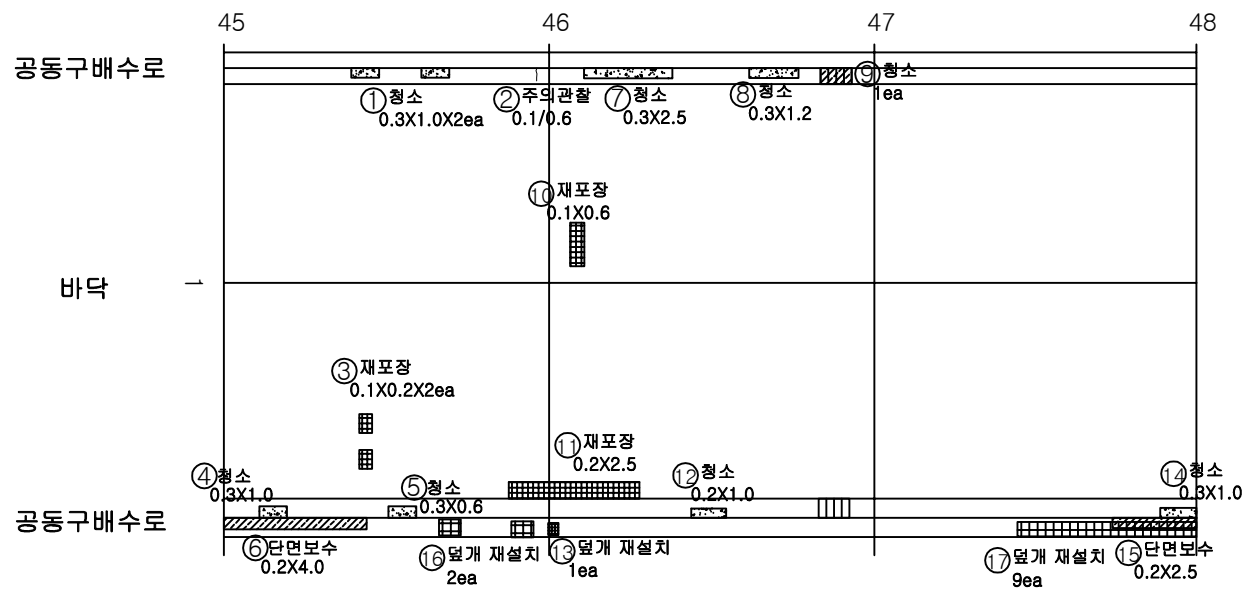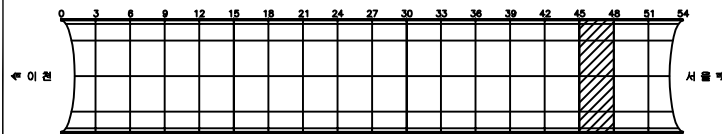[illegible]

지 번		빈 칸		망상인쇄		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
		면치, 양면		화선, 파손		물고름, 밀폐	용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 점밀안전점진 및 성능평가용역
		수차, 승무원		벽 타		피격물	도 면 명 오현터널(상행선) 보수보강도
		불교도불		화 하		화 화	
		부식		좌굴, 변형		기 타	
						도 면 번호 34	

이 천 ←


➡ 서 울

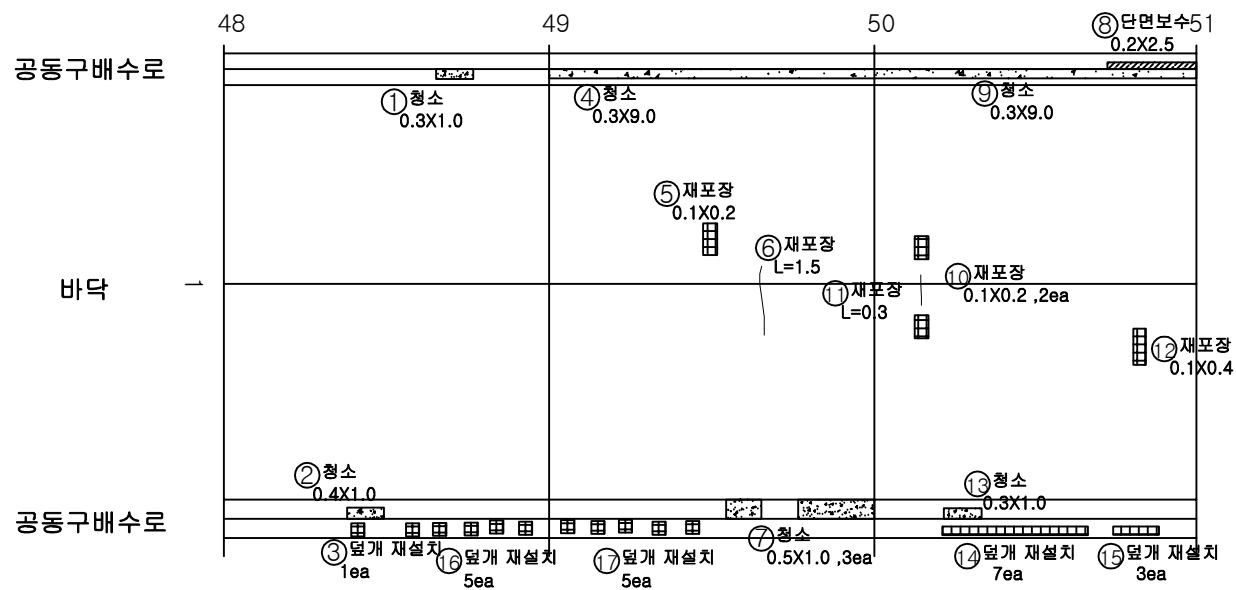


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

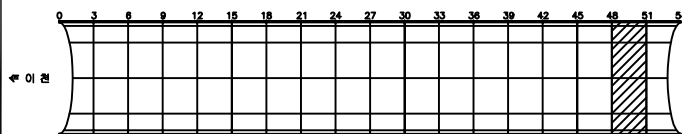

SECTION

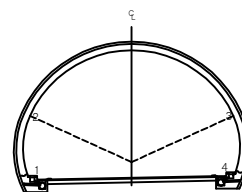


2	3
---	---

	간		망상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈림	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오천면도(상행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	35

이 천 ←


→ 서 음

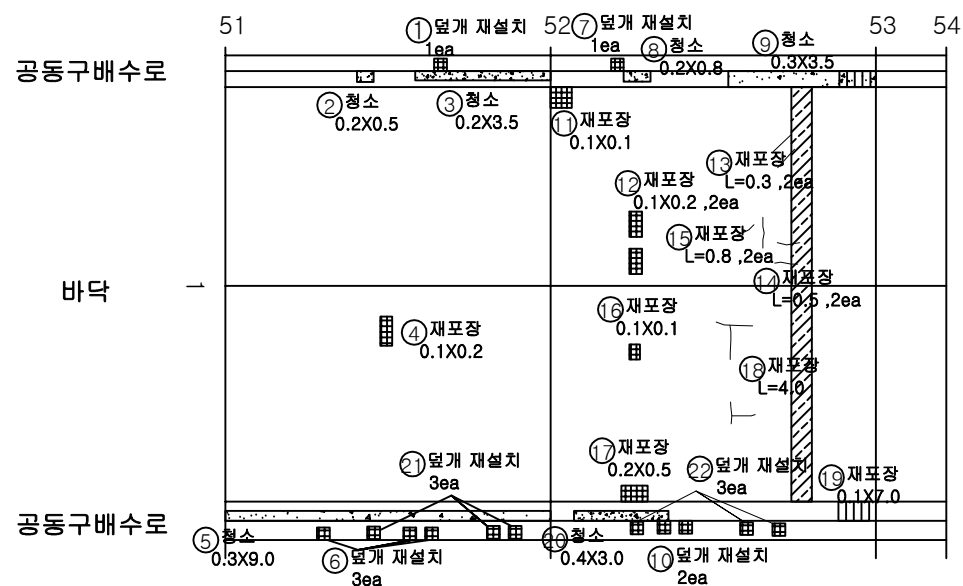


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

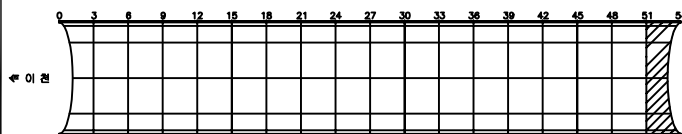





SECTION

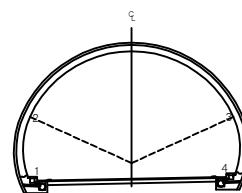


2	8
---	---

	간 없음		양상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		돌고임, 갈림	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오천터널(상행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	

손 상 물 량 표

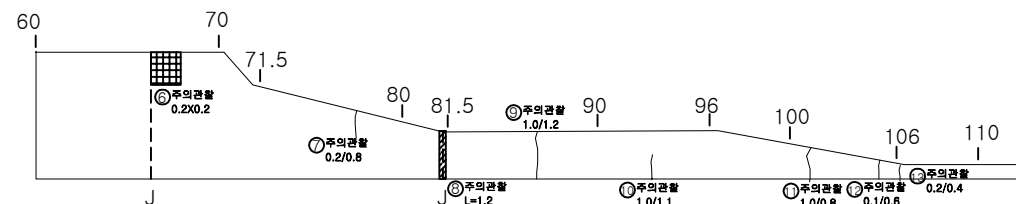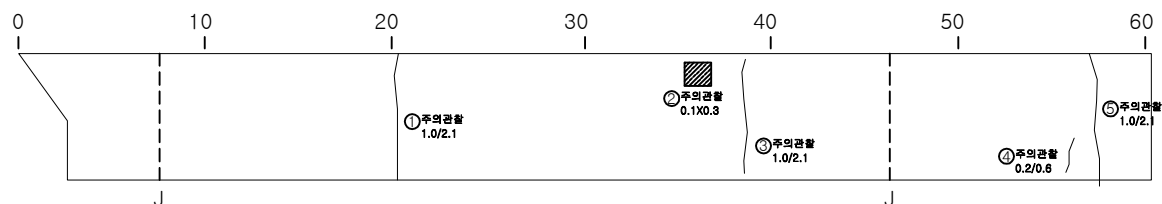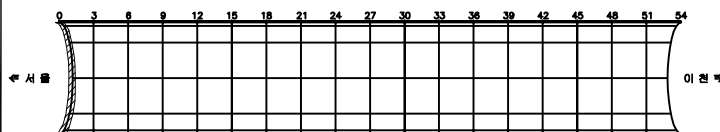

[illegible]

SECTION

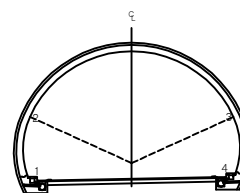

2	8
---	---


	간 없음		양상간 없음		재료 분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈림	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오천면도(상행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	37

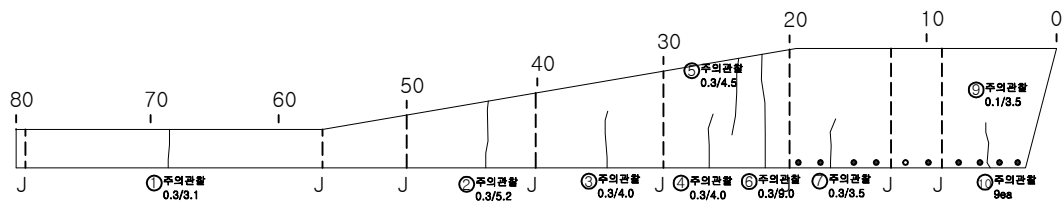


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

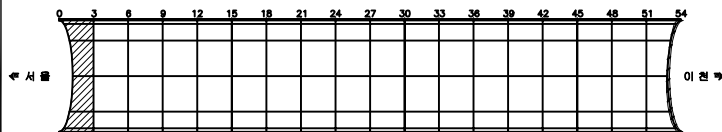

SECTION

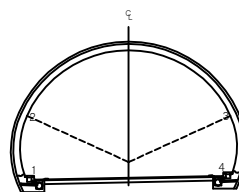


제 2 장

	간		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소 용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역 도 면 명 오천면(삼천선) 보수보강도 도 면 번 호
	면치, 광등		파리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


ID : 오천터널(상) 진출부 사면

손 상 물 량 표

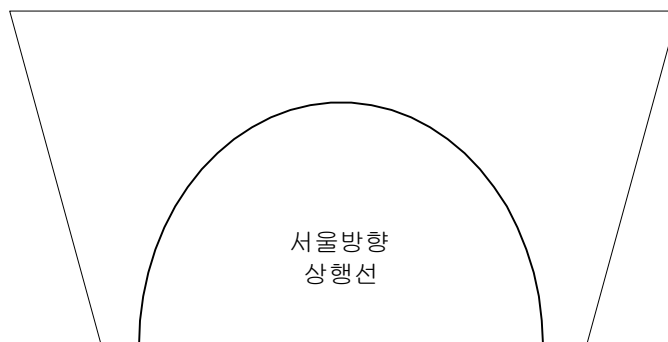
[illegible]

서울방향
상행선

KEY PLAN

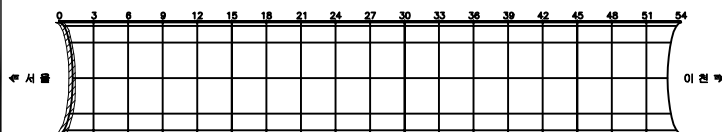

SECTION

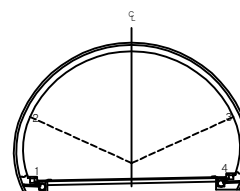


부 록

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		굴고임, 갈림		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오천터널(상행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	


39

ID : 오천터널(상) 진입부 사면


손 상 물 량 표

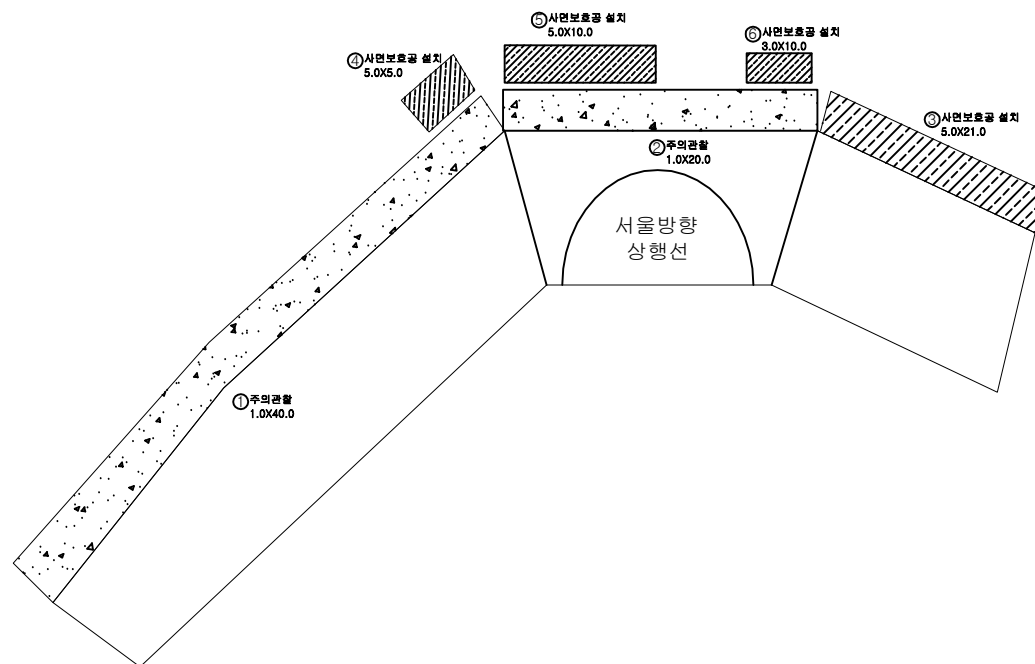[illegible]

KEY PLAN

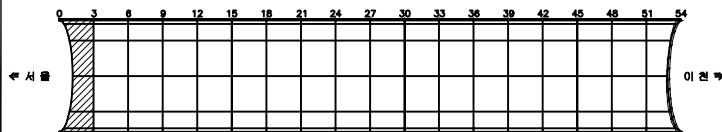

SECTION

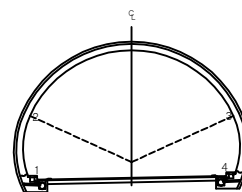

附 錄

	간 없음		양상간 없음		재료 분리	발 주 처 수원국토관리사무소 용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검권 및 성능평가용역 도 면 명 오천면(삼천선) 보수보강도 도 면 번 호
	면치, 광등		파리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	