

3.3 현장시험

3.3.1 개요

금회 과업에서는 콘크리트 내구성 조사(콘크리트 강도, 탄산화 시험, 균열깊이 측정)를 실시하여 현장조사 내용과 함께 구조물의 내구성, 상태평가, 보수·보강공법 및 유지관리 방안 제시의 기초 자료로 활용할 수 있도록 하였으며, “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(공동구편, 국토교통부, 2019.01)”에 의거하여 실시하였다.

가. 시험수량

1) 세부지침 기준

구 분	세부지침 기준수량	비고
반발경도시험	• 총수량=(총연장 ÷ 300m)개소	
탄산화시험	• 철근콘크리트 구조물 - 총연장 1,000m미만 : 4개소 - 총연장 1,000m이상 : 최소4개소+1,000m당 1개소 추가	
균열깊이측정	• 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	

2) 과업대상 시설물 실시수량

구 분		금회 실시수량 (실시수량 / 세부지침 기준수량)	구 분		금회 실시수량 (실시수량 / 세부지침 기준수량)
순환선 (L=3,978.7m)	반발경도시험	(14/14)	금용로 지선 (L=120.1m)	반발경도시험	(4/1)
	탄산화시험	(8/7)		탄산화시험	(4/4)
	균열깊이측정	3		균열깊이측정	-
의사당로A (L=341.8m)	반발경도시험	(4/2)	의사당로B (L=560.5m)	반발경도시험	(4/2)
	탄산화시험	(4/4)		탄산화시험	(13/6)
	균열깊이측정	1		균열깊이측정	1
순환지선 (L=38.9m)	반발경도시험	(4/1)	의사당로B 지선 (L=26.6m)	반발경도시험	(4/1)
	탄산화시험	(4/4)		탄산화시험	(4/4)
	균열깊이측정	-		균열깊이측정	-
금용로 (L=1,036.6m)	반발경도시험	(5/4)			
	탄산화시험	(5/5)			
	균열깊이측정	1			



반발경도시험




탄산화시험



균열깊이 측정

나. 시험위치

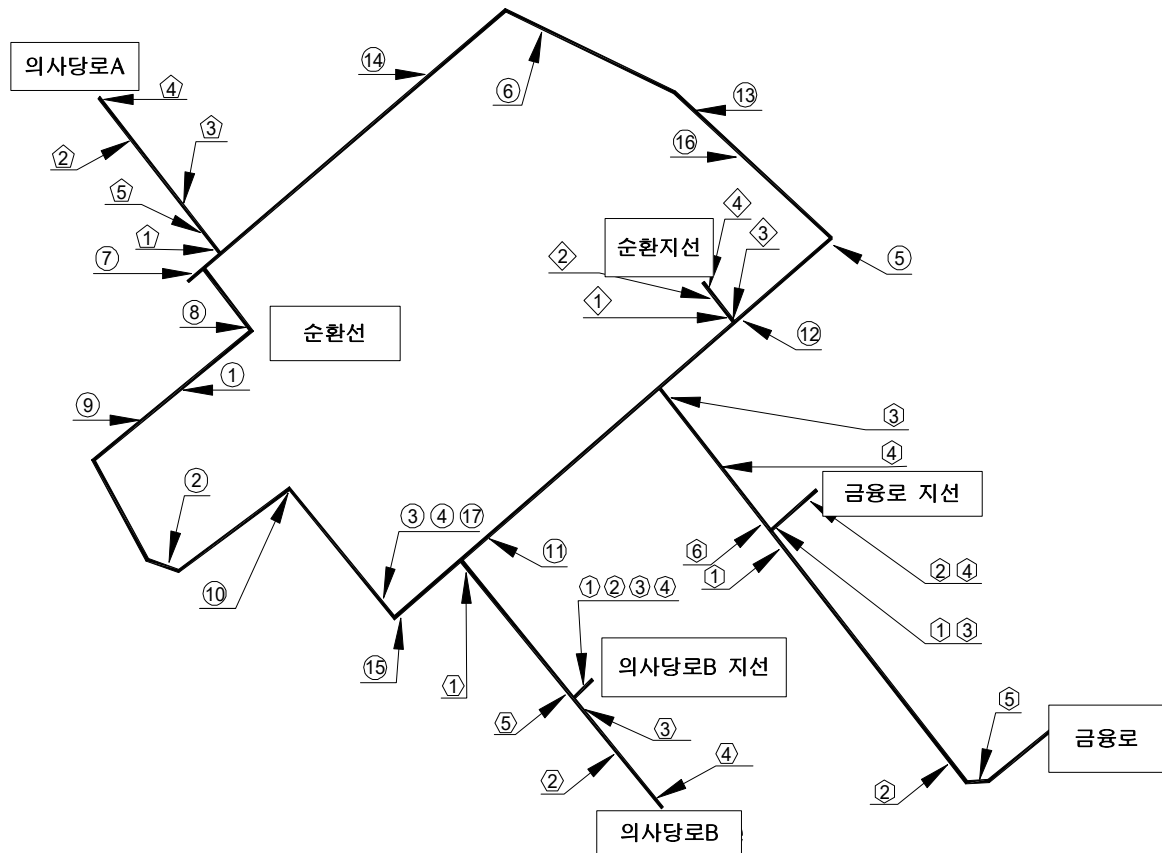

구분	모형
반발경도	●
탄산화	■
균열심도	★

No	순환선	시험	No	의사당로A	시험	No	금용로	시험
①	전력구 230m RW	●	①	전력구 39m RW	★	①	전력구 1m RW	★
②	전력구 680m LW	●■	②	전력구 50m LW	●■	②	전력구 270m LW	●■
③	전력구 1250m LW	●■	③	전력구 330m RW	●■	③	전력구 890m RW	●■
④	전력구 1760m RW	●■	④	통신구 80m RW	●■	④	통신구 80m Slab	●■
⑤	전력구 2330m Slab	●	⑤	통신구 310m LW	●■	⑤	통신구 410m RW	●■
⑥	전력구 2703m Slab	★	⑥			⑥	통신구 910m LW	●■
⑦	전력구 3310m RW	●■	No	순환지선	시험	No	금용로 지선	시험
⑧	전력구 3920m LW	●■	①	전력구 5m LW	●■	①	전력구 25m LW	●■
⑨	통신구 180m RW	●■	②	전력구 35m Slab	●■	②	전력구 85m RW	●■
⑩	통신구 550m Slab	●	③	통신구 10m RW	●■	③	통신구 30m Slab	●■
⑪	통신구 1120m LW	●■	④	통신구 35m LW	●■	④	통신구 90m RW	●■
⑫	통신구 1592m LW	★	No	의사당로B	시험	No	의사당로B 지선	시험
⑬	통신구 1630m RW	●	①	전력구 75m RW	●■	①	전력구 5m RW	●■
⑭	통신구 1721m RW	★	②	전력구 87m Slab	★	②	전력구 20m LW	●■
⑮	통신구 2110m LW	●■	③	전력구 450m Slab	●■	③	통신구 10m RW	●■
⑯	통신구 2980m Slab	●	④	통신구 170m RW	●■	④	통신구 20m Slab	●■
⑰	통신구 3550m RW	●	⑤	통신구 520m LW	●■			

다. 평가방법

1) 반발경도시험



개 요	■ 콘크리트 표면의 반발경도를 측정하여, 콘크리트의 압축강도를 추정하는 검사방법이다. ■ 슈미트해머는 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발도(R)와 콘크리트의 압축강도(f_c')와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.																																																																	
시험방법	■ 반발경도 측정은 선정된 부위에 그라인딩 작업으로 표면 정리를 한 다음 타격점 상호간의 중첩 간격을 30mm기준으로 그어 적교되는 부위에 20점 이상을 타격하여 반발경도 값의 산술 평균값을 구하고, 각 반발경도 값이 평균값의 ± 7의 범위(또는 $\pm 15 \sim 20\%$)를 벗어나는 값들은 제외시키고 나머지 값들을 다시 산술 평균하여 반발경도를 결정 ■ 측정점간의 최소간격은 30~60mm로 하고, 측정부재의 최소두께는 반발도의 영향을 고려하여 100mm이상을 원칙으로 함 ■ 측정치는 원칙적으로 정수값을 읽고, 표면 건조상태의 부위를 선정, 측정하여 건조에 따른 보정, 압축응력에 따른 반발도의 보정과 타격 방향에 대한 보정 및 재령에 따른 보정을 적용함	측정기의 기중 선정 ↓ 점검기에 의한 정도확인 ↓ 측정 장소의 확인, 요철제거 ↓ Marker 등에 의한 측정점의 표시 ↓ 측정, 20점 이상의 평균 ↓ 타격 방향, 습윤 및 재령의 보정 ↓ 강도추정식에 의한 압축강도 산출 ↓ 압축강도의 추정 <반발경도법에 의한 강도추정 흐름도>																																																																
보정방법	■ 타격방향에 따른 보정($\angle R1$)<table><tr><th>반발경도 (R)</th><th colspan="4">수평과 이루는 각도</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th></th><th>+90°</th><th>+45°</th><th>-45°</th><th>-90°</th></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>+2.4</td><td>+3.2</td><td rowspan="6">상향수직 : +90° 하향수직 : -90°</td></tr><tr><td>20</td><td>-5.4</td><td>-3.5</td><td>+2.5</td><td>+3.4</td></tr><tr><td>30</td><td>-4.7</td><td>-3.1</td><td>+2.3</td><td>+3.1</td></tr><tr><td>40</td><td>-3.9</td><td>-2.6</td><td>+2.0</td><td>+2.7</td></tr><tr><td>50</td><td>-3.1</td><td>-2.1</td><td>+1.6</td><td>+2.2</td></tr><tr><td>60</td><td>-2.3</td><td>-1.6</td><td>+1.3</td><td>+1.7</td></tr></table> ■ 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정($\angle R3$) 기건상태 : $\angle R3 = 0$, 습윤상태 $\angle R3 = +5$ ■ 콘크리트 재령에 따른 보정(α)<table><tr><th>구분</th><th>7일</th><th>14일</th><th>21일</th><th>28일</th><th>100일</th><th>500일</th><th>750일</th><th>1000일</th><th>2000일</th><th>3000일</th></tr><tr><td>재령(α)</td><td>1.72</td><td>1.36</td><td>1.12</td><td>1.00</td><td>0.78</td><td>0.67</td><td>0.66</td><td>0.65</td><td>0.64</td><td>0.63</td></tr></table>	반발경도 (R)	수평과 이루는 각도				비고		+90°	+45°	-45°	-90°	10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : -90°	20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4	30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1	40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7	50	-3.1	-2.1	+1.6	+2.2	60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7	구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일	재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	■ 압축부재의 고정하중 응력에 따른 보정($\angle R2$) 압축응력 1.0kgf/cm² : $\angle R2 = -0.015R$, 2.5kgf/cm² : $\angle R2 = -0.05R$ 정도 <압축응력에 따른 반발경도 보정곡선>
반발경도 (R)	수평과 이루는 각도				비고																																																													
	+90°	+45°	-45°	-90°																																																														
10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : -90°																																																													
20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4																																																														
30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1																																																														
40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7																																																														
50	-3.1	-2.1	+1.6	+2.2																																																														
60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7																																																														
구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일																																																								
재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63																																																								
압축강도 추정식	■ 방법 1 : $F_c = 18.0 + (1.27 \times R_0)$(MPa) $\Rightarrow$ 일본재료학회 추정식 ■ 방법 2 : $F_c = ((7.3 \times R_0) + 100) \times 0.098$(MPa) $\Rightarrow$ 일본건축학회 추정식 ■ 방법 3 : $F_c = (15.2R_0 - 112.8) \times 0.098$(MPa) $\Rightarrow$ 과학기술부 추정식 (고강도) ■ 방법 4 : $F_c = (2.304 \times R_0) - 38.8$(MPa) $\Rightarrow$ 권영웅 외 3인 제안식 (고강도)																																																																	

주1) 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

주2) 콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조

주3) 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 한국시설안전공단, 2017.01) 참조

2) 탄산화시험

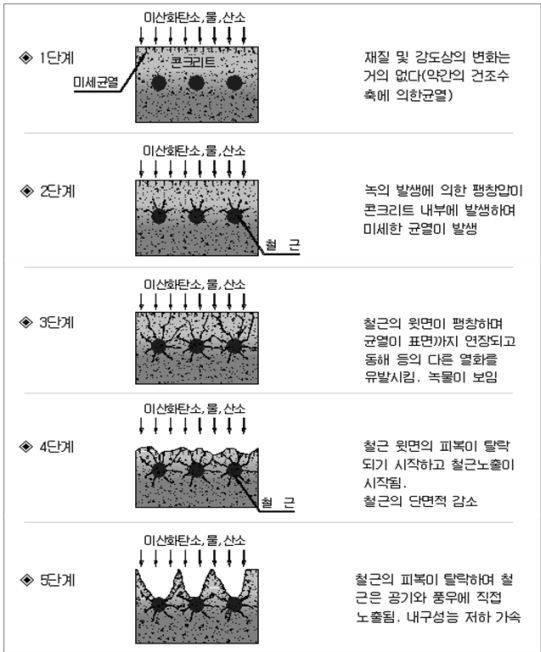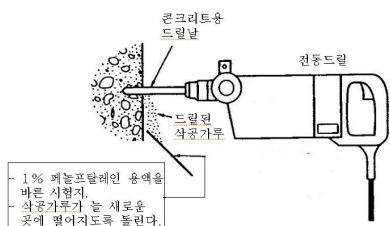개 요	■ 경화콘크리트는 표면에서 서서히 탄산화하여 pH값은 12~13에서 8~10이하로 감소한다. 이 과정을 콘크리트의 탄산화라고 한다 - $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ - $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ■ 콘크리트는 탄산화에 의해 직접적으로 성능이 저하되는 것은 아니며, 단지 탄산화가 문제가 되는 이유는 탄산화가 피복두께를 넘어서 철근의 표면에 도달하게 되면 철근표면을 감싸고 있던 부동태 피막이 파괴되면서 철근표면에 부식이 시작되기 때문이다	 재질 및 강도상의 변화는 거의 없다(약간의 건조수축에 의한 균열) 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생 철근의 윗면이 팽창하여 균열이 표면까지 연장되고 동해 등의 다른 열화를 유발시킬. 녹물이 보임 철근 윗면의 피막이 탈락되기 시작하고 철근노출이 시작됨. 철근의 단면적 감소 철근의 피막이 탈락하여 철근은 공기와 풍우에 직접 노출됨. 내구성능 저하 가속 <탄산화에 의한 콘크리트 성능저하>																	
측정방법	 콘크리트용 드릴날 전동드릴 드릴된 삭공가루 1% 페놀프탈레인 용액을 바른 시험지. 삭공가루가 늘 새로운 곳에 떨어지도록 돌린다.	■ 드릴링에 의해 발생하는 콘크리트가루가 페놀프탈레인용액을 적신 원형시험지에 떨어져 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하는 방법																	
시험순서	① 탄산화시험 위치 선정 ② 페놀프탈레인 1% 용액을 적신 원형시험지 준비 ③ 페놀프탈레인용액을 적신 원형시험지를 드릴 밑에 두고 드릴링 시작 ④ 원형시험지가 변색되는 시점에 드릴링 멈춤 ⑤ 드릴링된 깊이(mm) 측정, 평균값 선정																		
평가기준	<탄산화 상태평가 기준> <table> <tr> <th>구 분</th><th>a등급</th><th>b등급</th><th>c등급</th><th>d등급</th></tr> <tr> <td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10 mm 이상 ~ 30mm 미만</td><td>0 mm 이상 ~ 10mm 미만</td><td>0mm 미만</td></tr> <tr> <td>철근부식 가능성</td><td>탄산화에 의한 부식발생 우려 없음</td><td>향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음</td><td>경우에 따라 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음</td><td>철근부식 발생</td></tr> </table>				구 분	a등급	b등급	c등급	d등급	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10 mm 이상 ~ 30mm 미만	0 mm 이상 ~ 10mm 미만	0mm 미만	철근부식 가능성	탄산화에 의한 부식발생 우려 없음	향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음	경우에 따라 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음	철근부식 발생
구 분	a등급	b등급	c등급	d등급															
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10 mm 이상 ~ 30mm 미만	0 mm 이상 ~ 10mm 미만	0mm 미만															
철근부식 가능성	탄산화에 의한 부식발생 우려 없음	향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음	경우에 따라 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음	철근부식 발생															

주1) 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

주2) 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 한국시설안전공단, 2017.01) 참조

3) 균열깊이 측정

개 요	- 콘크리트 구조물에 발생된 균열깊이를 측정하기 위한 기본은 초음파전달속도법에 의하여 비파괴시험 방법으로 측정한다. 초음파의 발-수신자를 균열 근방에 설치하여 균열을 측정하는 방법 - 콘크리트 내의 균열이나 공극이 있는 경우 초음파의 전달경로가 균열 또는 내부공극 주위를 따라 진행하기 때문에 초음파의 전달시간이 건전부의 전달시간보다 상대적으로 길어지게 된다. 이러한 특성을 이용하여 균열 깊이나 내부 공극을 탐지할 수 있음
시 험 방 법	- 콘크리트에 균열 있는 경우 다음과 같이 초음파의 전달경로가 균열을 따라 진행하기 때문에 초음파의 전달시간이 건전부의 전달시간보다 상대적으로 길어지게 된다. 이러한 특성을 이용하여 균열 깊이를 측정할 수 있음 <초음파 속도법을 이용한 균열깊이 측정방법> - Tc-To법은 중파용 발, 수신자를 균열을 중심으로 등간격인 L/2로 설치하였을 때, 균열 선단부를 회절한 초음파의 전파시간 Tc와 균열이 없는 부분의 발, 수신자의 거리 L의 전파시간 To로부터 균열깊이를 구하며 그 상관 관계식은 다음과 같음 $\text{균열깊이(H)} = X \sqrt{\left(\frac{T_c}{T_o}\right)^2 - 1}$ - 여기서, To=2X/V : 균열이 없는 건전부의 초음파 전달속도 $T_c = \frac{2 \sqrt{X^2 + H^2}}{V} : \text{균열면 주위의 초음파 전달속도, } X = L/2$

주1) 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 한국시설안전공단, 2017.01) 참조
 주2) 콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조

3.3.2 순환선


가. 반발경도

1) 시험결과

구분	측정위치	평균치 (R)	타격 보정 (ΔR_1)	습윤 보정 (ΔR_2)	보정 경도 (R_o)	타격 각도 ($^\circ$)	재령 계수	비파괴강도 (MPa)		평균 강도 (MPa)	설계 강도 (MPa)
								재료 학회	건축 학회		
순환선 전력구	Sta.230m RW	40.8	0.00	0.00	40.8	0	0.63	21.3	24.5	22.9	18.0
	Sta.680m LW	43.1	0.00	0.00	43.1	0	0.63	23.1	25.6	24.3	
	Sta.1250m LW	45.4	0.00	0.00	45.4	0	0.63	25.0	26.6	25.8	
	Sta.1760m RW	50.1	0.00	0.00	50.1	0	0.63	28.7	28.7	28.7	
	Sta.2330m Slab	43.4	-3.63	0.00	39.7	90	0.63	20.4	24.1	22.3	
	Sta.3310m RW	46.0	-3.42	0.00	42.5	90	0.63	22.7	25.3	24.0	
	Sta.3920m LW	41.5	0.00	0.00	41.5	0	0.63	21.9	24.9	23.4	
순환선 통신구	Sta.180m RW	40.4	0.00	0.00	40.4	0	0.63	20.9	24.4	22.7	
	Sta.550m Slab	44.4	-3.55	0.00	40.8	90	0.63	21.3	24.6	22.9	
	Sta.1120m LW	45.6	0.00	0.00	45.6	0	0.63	25.1	26.7	25.9	
	Sta.1630m RW	41.3	0.00	0.00	41.3	0	0.63	21.7	24.8	23.2	
	Sta.2110m LW	48.5	0.00	0.00	48.5	0	0.63	27.4	28.0	27.7	
	Sta.2980m Slab	48.7	-3.20	0.00	45.5	90	0.63	25.1	26.7	25.9	
	Sta.3550m RW	47.7	0.00	0.00	47.7	0	0.63	26.8	27.7	27.2	

- 반발경도에 의한 콘크리트 강도 측정결과 전 개소 모두 설계강도 이상으로 평가됨

- 전력구 측정결과 : 22.3MPa ~ 28.7MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)
- 통신구 측정결과 : 22.7MPa ~ 27.7MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)

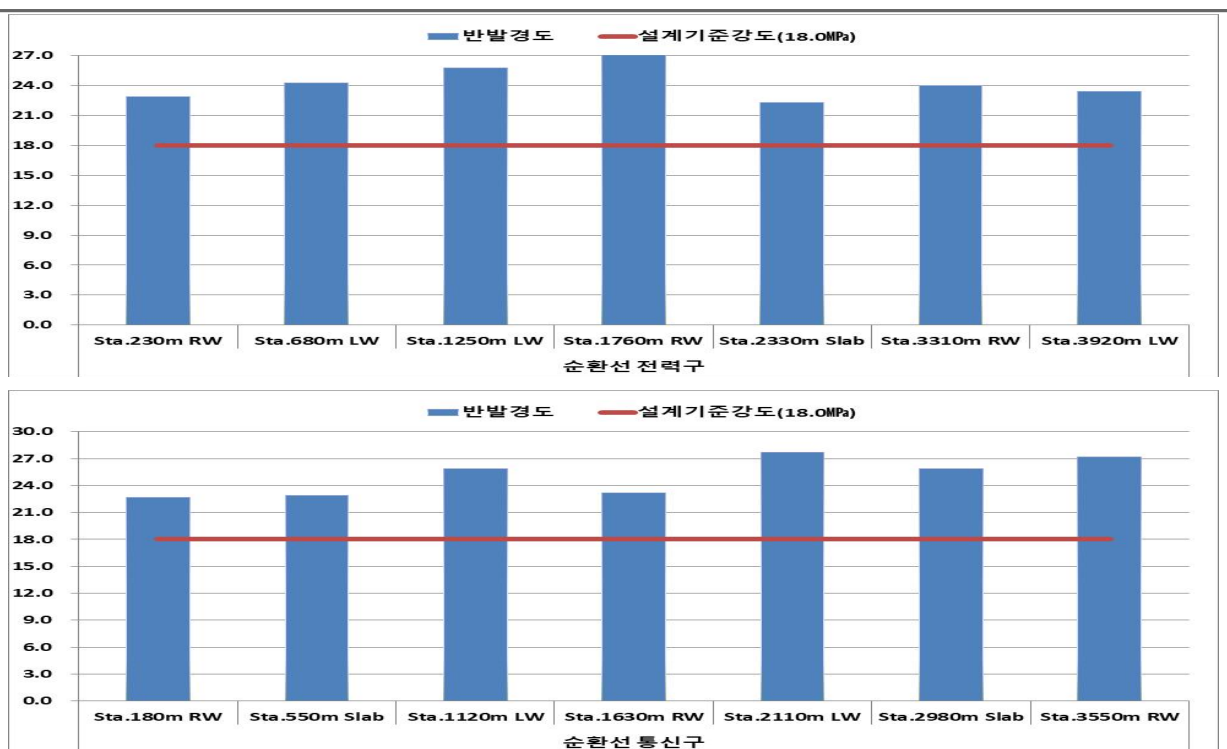

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검	2019년 정밀안전점검	설계기준강도
순환선	전력구	23.5MPa~30.6MPa	22.3MPa~28.7MPa	18.0MPa
	통신구	21.3MPa~29.5MPa	22.7MPa~27.7MPa	18.0MPa
검토의견		2015년 정밀점검 결과와 비교·검토한 결과 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨		

나. 탄산화시험

1) 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
순환선 전력구	Sta.680m LW	11.5	57	45.5	a
	Sta.1250m LW	5.5	54	48.5	a
	Sta.1760m RW	15.5	47	31.5	a
	Sta.3310m RW	12.0	41	29.0	b
	Sta.3920m LW	15.0	33	18.0	b
순환선 통신구	Sta.180m RW	8.5	62	53.5	a
	Sta.1120m LW	13.5	54	40.5	a
	Sta.2110m LW	7.0	25	18.0	b

- 탄산화시험에 의한 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮은 것으로 조사됨
 - 전력구 잔여깊이 측정결과 : 18.0mm ~ 48.5mm (잔여깊이 10mm이상)
 - 통신구 잔여깊이 측정결과 : 18.0mm ~ 53.5mm (잔여깊이 10mm이상)

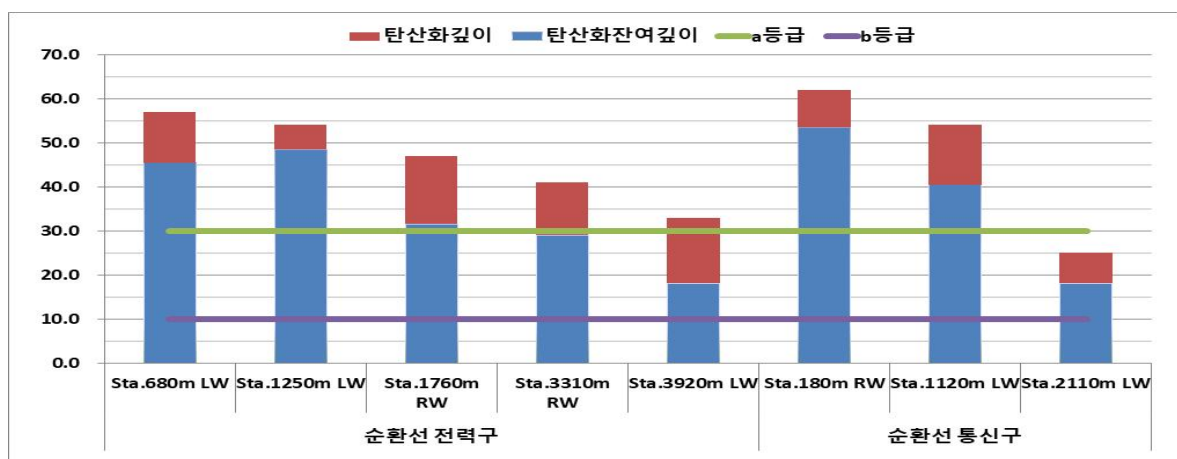

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검			2019년 정밀안전점검			비고
		탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	
순환선	전력구	5.0~17.0	16.0~52.5	a~b	5.5~15.5	18.0~48.5	a~b	
	통신구	2.0~11.5	24.0~49.5	a~b	7.0~13.5	18.0~53.5	a~b	
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 수치상 탄산화 진행 깊이가 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 탄산화 진행 정도는 경미한 수준으로 판단됨						

다. 균열깊이 측정

1) 시험결과

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 (1.0×10^{-6} sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
순환선 전력구	Sta. 2703m Slab (중방향균열)	0.1	55.7	57.1	16.9	38	
순환선 통신구	Sta. 1592m LW (중방향균열)	0.2	49.2	52.3	27.0	33	
	Sta. 1721m RW (횡방향균열)	0.3	51.8	83.5	94.8	57	

- 균열깊이 측정결과 폭0.3mm이상의 균열에서 피복두께를 초과한 것으로 조사되어 철근부식의 발생가능성이 우려되므로 폭0.3mm이상의 균열에 대해 내구성 확보를 위한 보수가 필요할 것으로 판단됨
 - 0.3mm미만 균열깊이 측정결과 : 16.9mm ~ 27.0mm (피복두께 미만)
 - 0.3mm이상 균열깊이 측정결과 : 94.8mm (피복두께 초과)

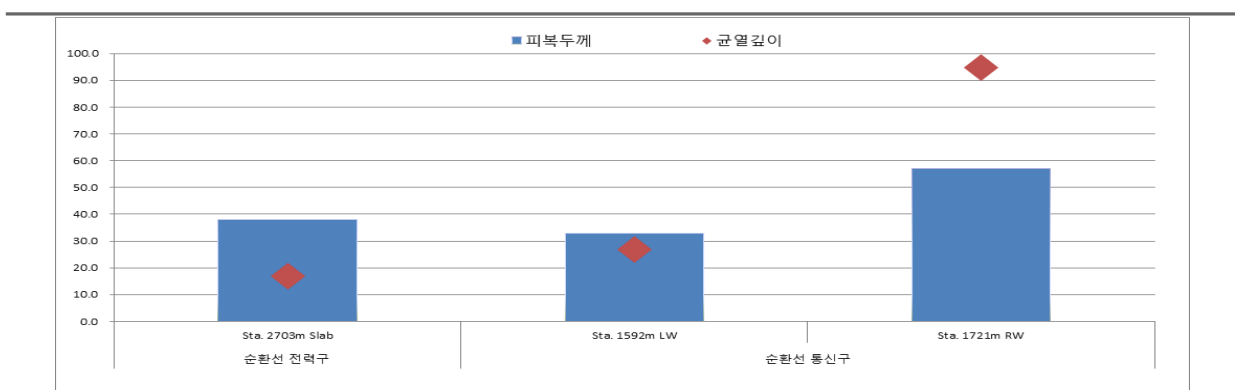

라. 내구성 조사 결과 요약

구분			측정결과	설계기준
순환선 시험결과	비파괴 강도(MPa)	전력구	22.3~28.7	18.0
		통신구	22.7~27.7	18.0
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	18.0~48.5	a~b등급
		통신구	18.0~53.5	a~b등급
	- 반발경도 측정결과 전개소 설계기준강도를 상회함 - 탄산화 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성 낮음			
구분			'17 정밀안전점검	'19 정밀안전점검
기 점검결과와 비교검토	비파괴 강도(MPa)	전력구	23.5~30.6	22.7~28.7
		통신구	21.3~29.5	22.7~27.7
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	16.0~52.5	18.0~48.5
		통신구	24.0~49.5	18.0~53.5
	2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 공용년수 증가에 따른 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨			


3.3.3 의사당로A

가. 반발경도

1) 시험결과

구분	측정위치	평균치 (R)	타격 보정 (ΔR_1)	습윤 보정 (ΔR_2)	보정 경도 (R_o)	타격 각도 ($^\circ$)	재령 계수	비파괴강도 (MPa)		평균 강도 (MPa)	설계 강도 (MPa)
								재료 학회	건축 학회		
의사당로A 전력구	Sta.50m LW	44.8	0.00	0.00	44.8	0	0.63	24.5	26.4	25.4	18.0
	Sta.330m RW	39.2	0.00	0.00	39.2	0	0.63	20.0	23.8	21.9	
의사당로A 통신구	Sta.80m Slab	47.0	-3.34	0.00	43.6	90	0.63	23.5	25.8	24.7	
	Sta.310m LW	47.0	0.00	0.00	47.0	0	0.63	26.2	27.3	26.8	

- 반발경도에 의한 콘크리트 강도 측정결과 전 개소 모두 설계강도 이상으로 평가됨
 - 전력구 측정결과 : 21.9MPa ~ 25.4MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)
 - 통신구 측정결과 : 24.7MPa ~ 26.8MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)

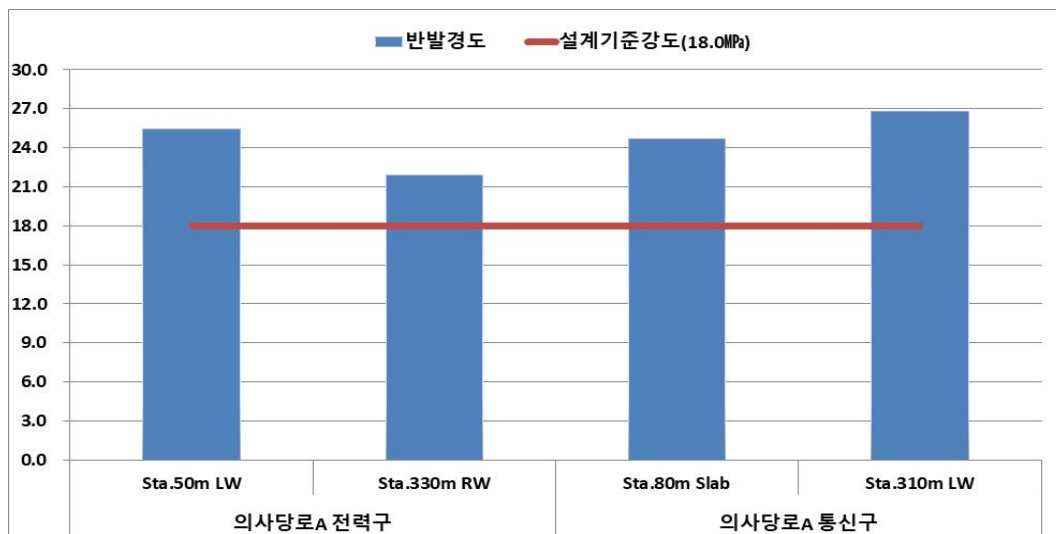

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검	2019년 정밀안전점검	설계기준강도
의사당로A	전력구	21.5MPa ~ 22.1MPa	21.9MPa ~ 25.4MPa	18.0MPa
	통신구	21.9MPa ~ 31.3MPa	24.7MPa ~ 26.8MPa	18.0MPa
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교검토한 결과 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨		

나. 탄산화시험

1) 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
의사당로A 전력구	Sta.50m LW	10.0	61	51.0	a
	Sta.330m RW	16.5	62	45.5	a
의사당로A 통신구	Sta.80m Slab	12.0	45	33.0	a
	Sta.310m LW	9.0	33	24.0	b

- 탄산화시험에 의한 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮은 것으로 조사됨
 - 전력구 잔여깊이 측정결과 : 45.5mm ~ 51.0mm (잔여깊이 30mm이상)
 - 통신구 잔여깊이 측정결과 : 24.0mm ~ 33.0mm (잔여깊이 10mm이상)

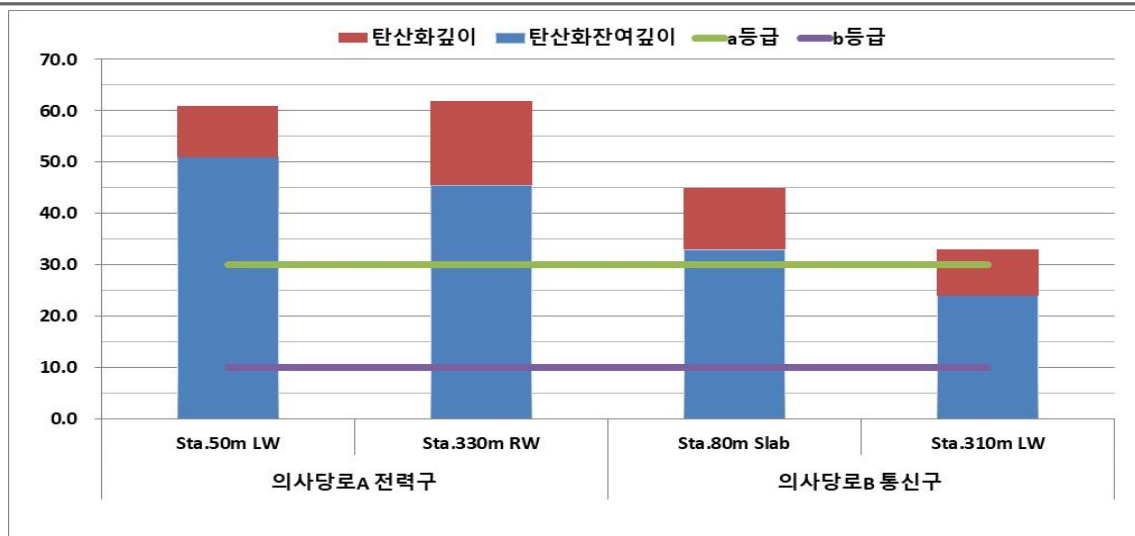

2) 기 점검결과와 비교검토

구분		2017년 정밀안전점검			2019년 정밀안전점검			비고
		탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	
의사당로A	전력구	8.0~18.0	44.5~50.5	a	10.0~16.5	45.5~51.0	a	
	통신구	9.0~15.0	23.5~31.0	a~b	9.0~12.0	24.0~33.0	a~b	
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교검토한 결과 수치상 탄산화 진행 깊이가 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 탄산화 진행 정도는 경미한 수준으로 판단됨						


다. 균열깊이 측정

1) 시험결과

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 (1.0×10^{-6} sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
의사당로A 전력구	Sta. 39m RW (횡방향균열)	0.2	42.3	45.1	27.7	53	

- 의사당로A의 경우 폭 0.3mm이상 균열의 경우 기 점검 이후 실시한 보수로 인해 현재 바닥슬래브를 제외한 구간에는 폭 0.3mm균열이 발생되지 않은 것으로 확인됨. 이에 폭 0.2mm균열부에 균열깊이 측정을 실시하였으며, 균열깊이 측정결과 피복두께를 초과하지 않은 것으로 조사되어 철근부식의 발생가능성이 낮으므로 폭0.3mm미만의 균열에 대해 유지관리 후 손상의 진전 시 보수시기를 결정하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨.

- 0.3mm미만 균열깊이 측정결과 : 27.7mm (피복두께 미만)

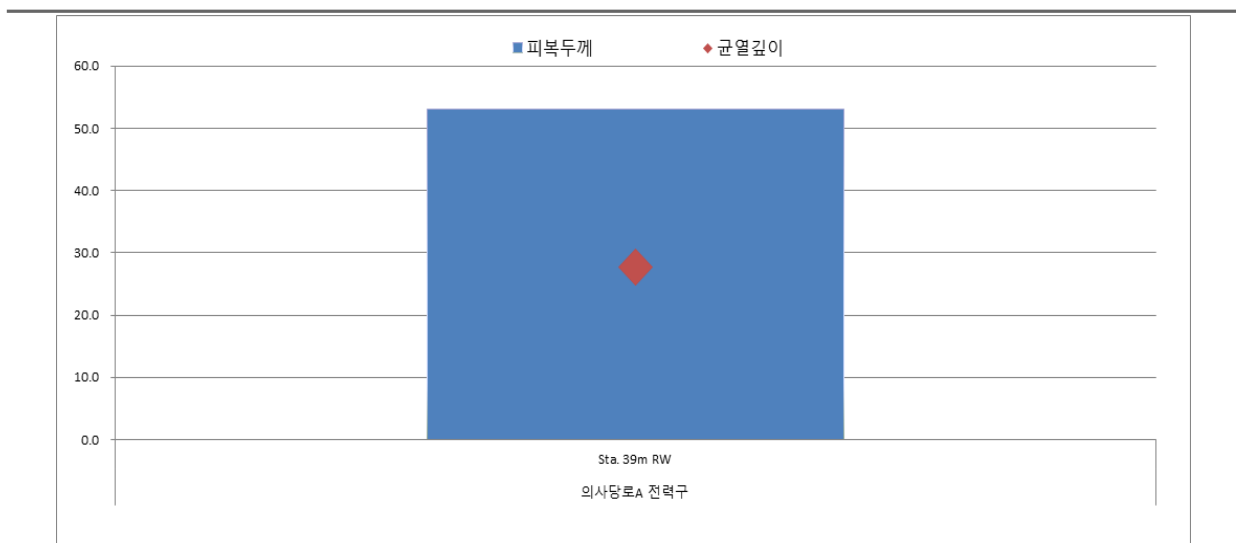

라. 내구성 조사 결과 요약

구분			측정결과	설계기준
의사당로A 시험결과	비파괴 강도(MPa)	전력구	21.9~25.4	18.0
		통신구	24.7~26.8	18.0
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	45.5~51.0	a
		통신구	24.0~33.0	a~b
	- 반발경도 측정결과 전개소 설계기준강도를 상회함 - 탄산화 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성 낮음			
구분			'17 정밀안전점검	'19 정밀안전점검
기 점검결과와 비교검토	비파괴 강도(MPa)	전력구	21.5~22.1	21.9~25.4
		통신구	21.9~31.3	24.7~26.8
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	44.5~50.5	45.5~51.0
		통신구	23.5~31.0	24.0~33.0
	2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 공용년수 증가에 따른 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨			


3.3.4 순환지선

가. 반발경도

1) 시험결과

구분	측정위치	평균치 (R)	타격 보정 (ΔR_1)	습윤 보정 (ΔR_2)	보정 경도 (R_o)	타격 각도 ($^\circ$)	재령 계수	비파괴강도 (MPa)		평균 강도 (MPa)	설계 강도 (MPa)
								재료 학회	건축 학회		
순환지선	Sta.5m LW	41.6	0.00	0.00	41.6	0	0.63	21.9	24.9	23.4	18.0
전력구	Sta.35m Slab	46.4	-3.39	0.00	43.0	90	0.63	23.0	25.5	24.3	
순환지선	Sta.10m RW	45.2	0.00	0.00	45.2	0	0.63	24.8	26.5	25.7	
통신구	Sta.35m LW	42.3	0.00	0.00	42.3	0	0.63	22.5	25.2	23.8	

- 반발경도에 의한 콘크리트 강도 측정결과 전 개소 모두 설계강도 이상으로 평가됨
 - 전력구 측정결과 : 23.4MPa ~ 24.3MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)
 - 통신구 측정결과 : 23.8MPa ~ 25.7MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)

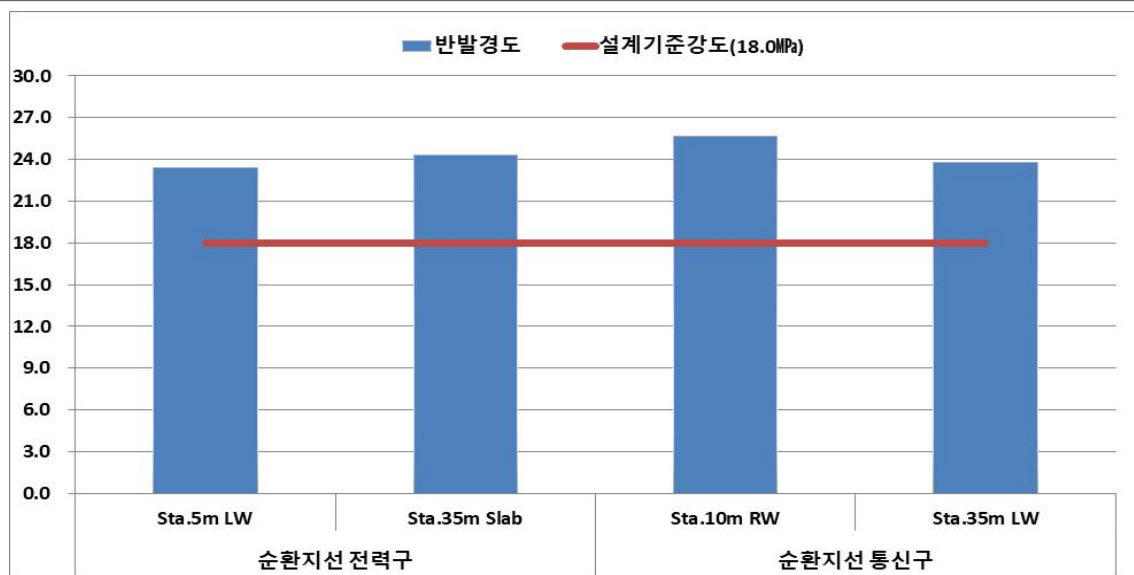

2) 기 점검결과와 비교검토

구분		2017년 정밀안전점검	2019년 정밀안전점검	설계기준강도
순환지선	전력구	23.1MPa~24.4MPa	23.4MPa~24.3MPa	18.0MPa
	통신구	23.0MPa~24.8MPa	23.8MPa~25.7MPa	18.0MPa
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용연수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨		

나. 탄산화시험

1) 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
순환지선 전력구	Sta.5m LW	14.5	67	52.5	a
	Sta.35m Slab	16.0	56	40.0	a
순환지선 통신구	Sta.10m RW	6.5	26	19.5	b
통신구	Sta.35m LW	18.0	49	31.0	a

- 탄산화시험에 의한 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮은 것으로 조사됨
 - 전력구 잔여깊이 측정결과 : 40.0mm ~ 52.5mm (잔여깊이 30mm이상)
 - 통신구 잔여깊이 측정결과 : 19.5mm ~ 31.0mm (잔여깊이 10mm이상)



2) 기 점검결과와 비교검토

구분		2017년 정밀안전점검			2019년 정밀안전점검			비고
		탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	
순환지선	전력구	15.5~17.0	39.0~45.5	a	14.5~16.0	40.0~52.5	a	
	통신구	4.0~22.0	14.0~42.0	a~b	6.5~18.0	19.5~31.0	a~b	
검토의견		• 2019년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 수치상 탄산화 진행 깊이가 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 탄산화 진행 정도는 경미한 수준으로 판단됨						

다. 내구성 조사 결과 요약

구분			측정결과	설계기준
순환지선 시험결과	비파괴 강도(MPa)	전력구	23.4~24.3	18.0
		통신구	23.8~25.7	18.0
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	40.0~52.5	a등급
		통신구	19.5~31.0	a~b등급
	- 반발경도 측정결과 전개소 설계기준강도를 상회함 - 탄산화 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성 낮음			
구분			'17 정밀안전점검	'19 정밀안전점검
기 점검결과와 비교검토	비파괴 강도(MPa)	전력구	22.8~27.9	23.4~24.3
		통신구	22.2~27.0	23.8~25.7
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	39.0~45.5	40.0~52.5
		통신구	14.0~42.0	19.5~31.0
	2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 공용년수 증가에 따른 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨			


3.3.6 금용로

가. 반발경도

1) 시험결과

구분	측정위치	평균치 (R)	타격 보정 (ΔR_1)	습윤 보정 (ΔR_2)	보정 경도 (R_0)	타격 각도 ($^\circ$)	재령 계수	비파괴강도 (MPa)		평균 강도 (MPa)	설계 강도 (MPa)
								재료 학회	건축 학회		
금용로 전력구	Sta.270m LW	45.3	0.00	0.00	45.3	0	0.63	24.9	26.6	25.7	18.0
	Sta.890m RW	41.1	0.00	0.00	41.1	0	0.63	21.5	24.7	23.1	
금용로 통신구	Sta.80m Slab	47.6	-3.30	0.00	44.3	90	0.63	24.1	26.1	25.1	
	Sta.410m RW	51.1	0.00	0.00	51.1	0	0.63	29.5	29.2	29.4	
	Sta.910m LW	45.3	0.00	0.00	45.3	0	0.63	24.9	26.6	25.7	

- 반발경도에 의한 콘크리트 강도 측정결과 전 개소 모두 설계강도 이상으로 평가됨
 - 전력구 측정결과 : 23.1MPa ~ 25.7MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)
 - 통신구 측정결과 : 25.1MPa ~ 29.4MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)

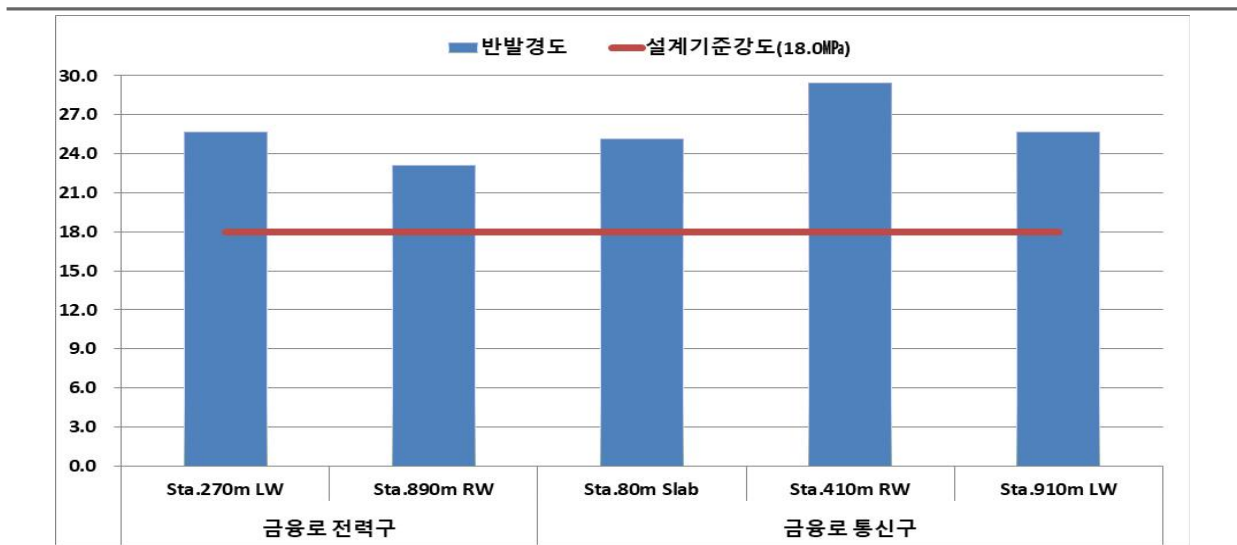

2) 기 점검결과와 비교검토

구분		2017년 정밀안전점검	2019년 정밀안전점검	설계기준강도
금용로	전력구	24.1MPa~26.7MPa	23.1MPa~25.7MPa	18.0MPa
	통신구	22.7MPa~30.6MPa	25.1MPa~29.4MPa	18.0MPa
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용연수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨		


나. 탄산화시험

1) 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
금용로 전력구	Sta.270m LW	6.0	61	55.0	a
	Sta.890m RW	7.0	52	45.0	a
금용로 통신구	Sta.80m Slab	5.5	46	40.5	a
	Sta.410m RW	8.5	45	36.5	a
	Sta.910m LW	10.0	31	21.0	b

- 탄산화시험에 의한 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮은 것으로 조사됨

- 전력구 잔여깊이 측정결과 : 45.0mm ~ 55.0mm (잔여깊이 30mm이상)
- 통신구 잔여깊이 측정결과 : 21.0mm ~ 40.5mm (잔여깊이 10mm이상)

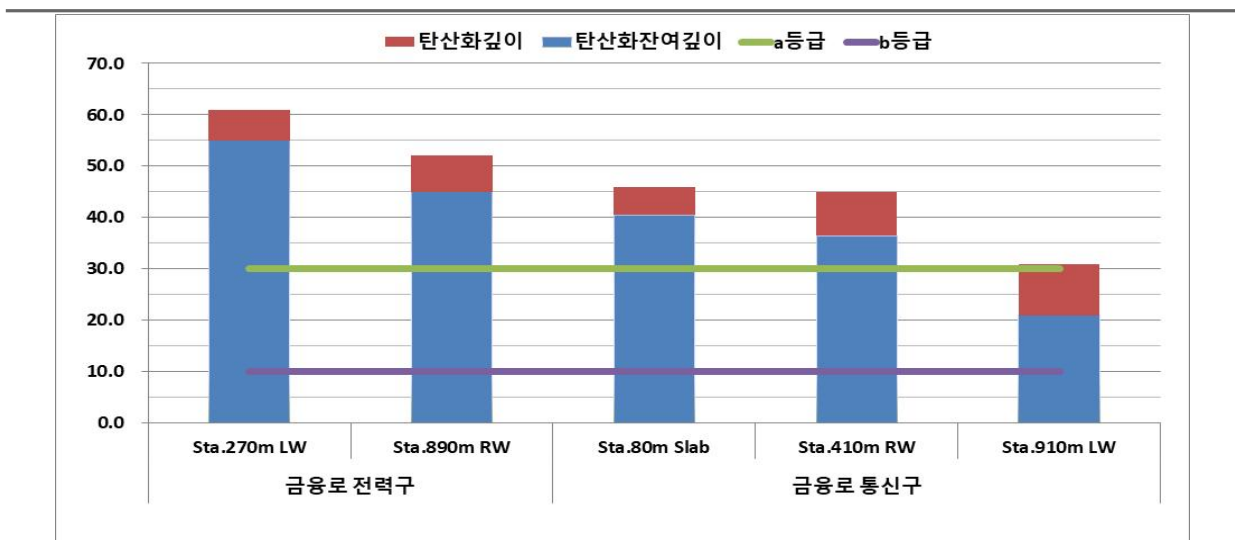

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검			2019년 정밀안전점검			비고
		탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	
금용로	전력구	3.5~5.5	34.5~54.0	a	6.0~7.0	45.0~55.0	a	
	통신구	6.0~8.5	22.5~33.0	a~b	5.5~10.0	21.0~40.5	a~b	
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교검토한 결과 수치상 탄산화 진행 깊이가 유사하게 조사됨						

다. 균열깊이 측정

1) 시험결과

시험위치	균열폭 (mm)	초음파 전달시간 ($1.0 \times 10^{-6} \text{sec}$)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
		건전부 (To)	균열부 (Tc)			
금용로 전력구	Sta. 1m RW (횡방향균열)	0.4	38.7	57.4	82.2	52

- 폭 0.3mm이상 균열의 균열깊이 측정결과 피복두께를 초과하는 것으로 조사되어 폭 0.3mm이상 균열의 경우 내구성 확보차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 0.3mm미만 균열깊이 측정결과 : 82.2mm (피복두께 초과)

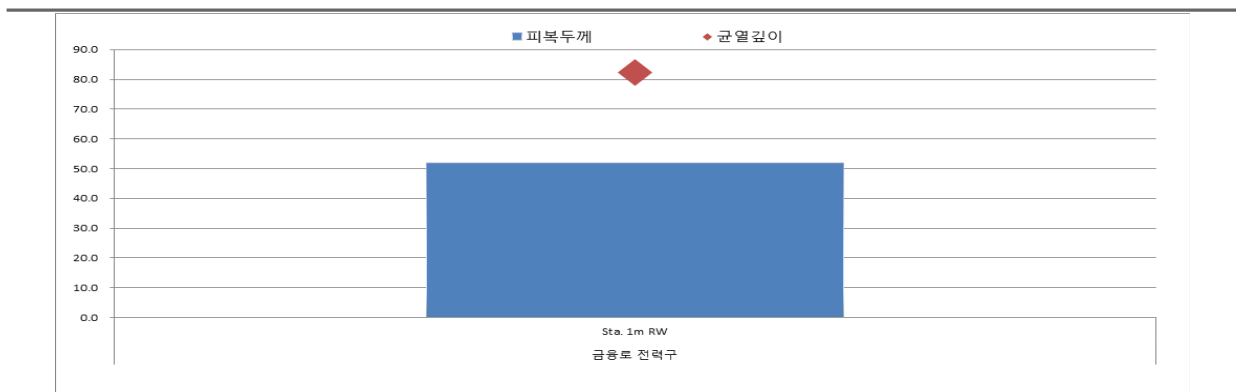

라. 내구성 조사 결과 요약

구분			측정결과	설계기준
금용로 시험결과	비파괴 강도(MPa)	전력구	23.1~25.7	18.0
		통신구	25.1~29.4	18.0
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	45.0~55.0	a등급
		통신구	21.0~40.5	a~b등급
	• 반발경도 측정결과 전개소 설계기준강도를 상회함 • 탄산화 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성 낮음			
구분			'17 정밀안전점검	'19 정밀안전점검
기 점검결과와 비교검토	비파괴 강도(MPa)	전력구	24.1~26.7	23.1~25.7
		통신구	22.7~30.6	25.1~29.4
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	34.5~54.0	45.0~55.0
		통신구	22.5~33.0	21.0~40.5
	• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 공용년수 증가에 따른 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨			


3.3.7 금용로 지선

가. 반발경도

1) 시험결과

구분	측정위치	평균치 (R)	타격 보정 (ΔR_1)	습윤 보정 (ΔR_2)	보정 경도 (R_o)	타격 각도 ($^\circ$)	재령 계수	비파괴강도 (MPa)		평균 강도 (MPa)	설계 강도 (MPa)
								재료 학회	건축 학회		
금용로 지선 전력구	Sta.25m LW	42.4	0.00	0.00	42.4	0	0.63	22.5	25.3	23.9	18.0
	Sta.85m RW	45.1	0.00	0.00	45.1	0	0.63	24.7	26.5	25.6	
금용로 지선 통신구	Sta.30m Slab	43.6	-3.62	0.00	39.9	90	0.63	20.6	24.2	22.4	
	Sta.90m RW	46.1	0.00	0.00	46.1	0	0.63	25.5	27.0	26.2	

- 반발경도에 의한 콘크리트 강도 측정결과 전 개소 모두 설계강도 이상으로 평가됨
 - 전력구 측정결과 : 23.9MPa ~ 25.6MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)
 - 통신구 측정결과 : 22.4MPa ~ 26.2MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)

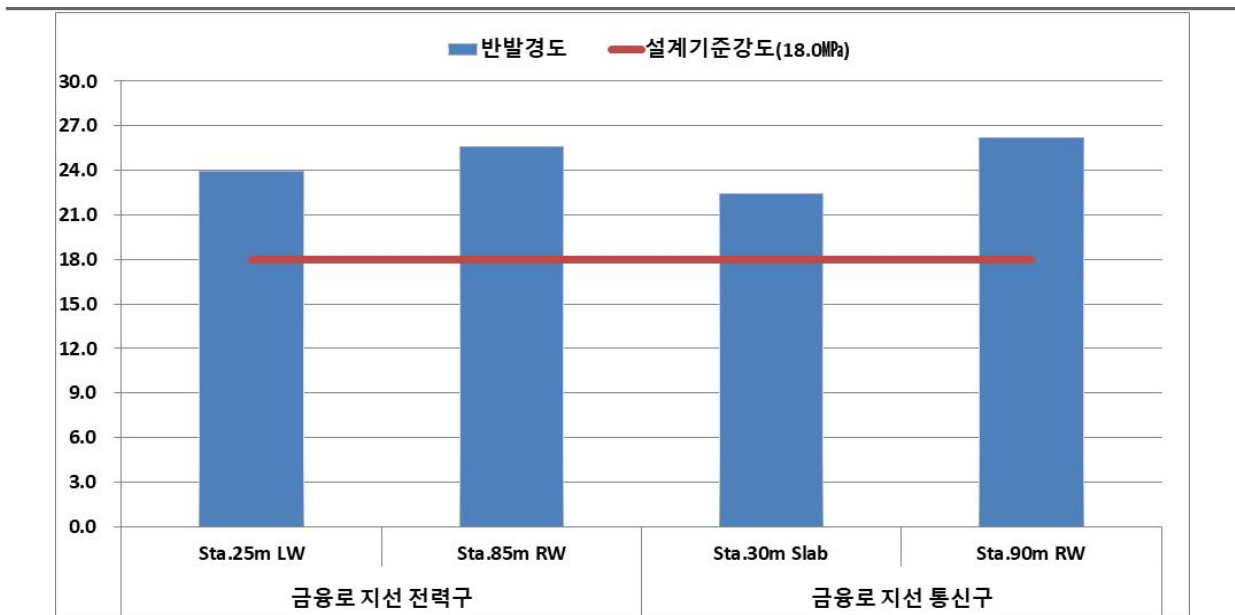

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검	2019년 정밀안전점검	설계기준강도
금용로 지선	전력구	22.7MPa ~ 23.1MPa	23.9MPa ~ 25.6MPa	18.0MPa
	통신구	25.2MPa ~ 25.6MPa	22.4MPa ~ 26.2MPa	18.0MPa
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨		

나. 탄산화시험

1) 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
금용로 지선 전력구	Sta.25m LW	12.0	62	56.5	a
	Sta.85m RW	8.0	65	57.0	a
금용로 지선 통신구	Sta.30m Slab	18.5	43	24.5	b
	Sta.90m RW	8.5	33	23.5	b

- 탄산화시험에 의한 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮은 것으로 조사됨
 - 전력구 잔여깊이 측정결과 : 56.5mm ~ 57.0mm (잔여깊이 30mm이상)
 - 통신구 잔여깊이 측정결과 : 23.5mm ~ 24.5mm (잔여깊이 10mm이상)

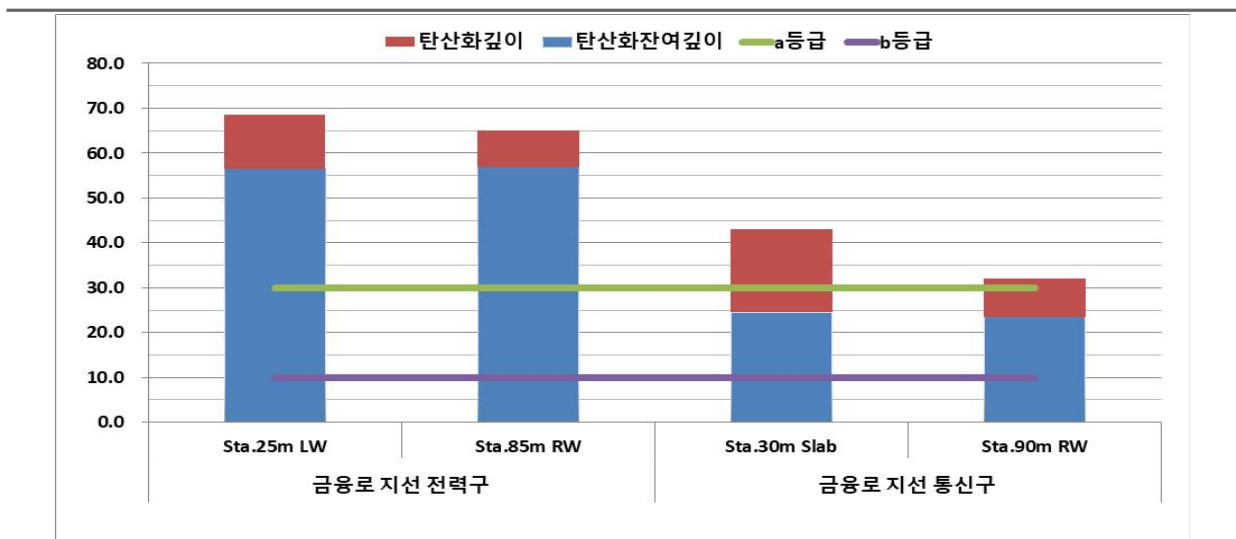

2) 기 점검결과와 비교검토

구분		2017년 정밀안전점검			2017년 정밀점검			비고
		탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	
금용로 지선	전력구	7.5~8.5	20.5~56.5	a~b	8.0~12.0	56.5~57.0	a	
	통신구	5.5~19.5	23.5~54.5	a~b	8.5~18.5	23.5~24.5	b	
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 수치상 탄산화 진행 깊이가 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 탄산화 진행 정도는 경미한 수준으로 판단됨						

다. 내구성 조사 결과 요약

구분			측정결과	설계기준
금용로 지선 시험결과	비파괴 강도(MPa)	전력구	23.9~25.6	18.0
		통신구	22.4~26.2	18.0
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	56.5~57.0	a등급
		통신구	23.5~24.5	b등급
	- 반발경도 측정결과 전개소 설계기준강도를 상회함 - 탄산화 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성 낮음			
구분			'17 정밀안전점검	'19 정밀안전점검
기 점검결과와 비교검토	비파괴 강도(MPa)	전력구	22.7~23.1	23.9~25.6
		통신구	25.2~25.6	22.4~26.2
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	20.5~56.5	56.5~57.0
		통신구	23.5~54.5	23.5~24.5
	2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 공용년수 증가에 따른 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨			


3.3.7 의사당로B

가. 반발경도

1) 시험결과

구분	측정위치	평균치 (R)	타격 보정 (ΔR_1)	습윤 보정 (ΔR_2)	보정 경도 (R_o)	타격 각도 ($^\circ$)	재령 계수	비파괴강도 (MPa)		평균 강도 (MPa)	설계 강도 (MPa)
								재료 학회	건축 학회		
의사당로B 전력구	Sta.75m RW	43.6	0.00	0.00	43.6	0	0.63	23.5	25.8	24.7	18.0
	Sta.450m Slab	45.3	-3.48	0.00	41.8	90	0.63	22.1	25.0	23.6	
의사당로B 통신구	Sta.170m RW	42.4	0.00	0.00	42.4	0	0.63	22.5	25.3	23.9	
	Sta.520m LW	49.2	0.00	0.00	49.2	0	0.63	28.0	28.3	28.2	

- 반발경도에 의한 콘크리트 강도 측정결과 전 개소 모두 설계강도 이상으로 평가됨
 - 전력구 측정결과 : 23.6MPa ~ 24.7MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)
 - 통신구 측정결과 : 23.9MPa ~ 28.2MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)

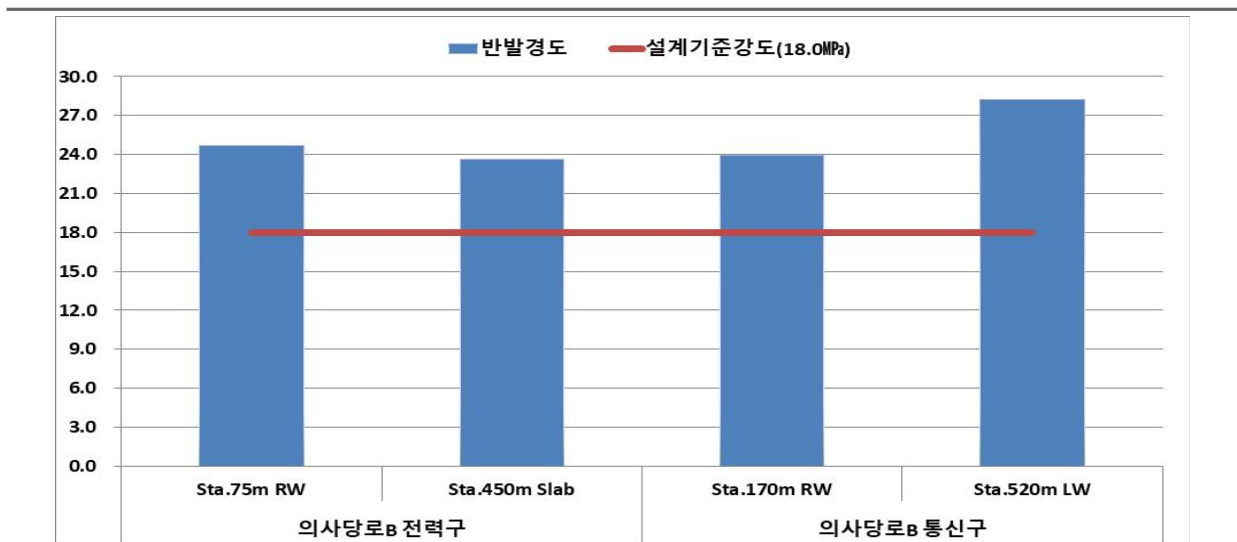

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검	2019년 정밀안전점검	설계기준강도
의사당로B	전력구	23.0MPa~23.9MPa	23.6MPa~24.7MPa	18.0MPa
	통신구	24.0MPa~31.6MPa	23.9MPa~28.2MPa	18.0MPa
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 일부 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨		

나. 탄산화시험

1) 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
의사당로B 전력구	Sta.75m RW	10.0	47	37.0	a
	Sta.450m Slab	10.5	52	41.5	a
의사당로B 통신구	Sta.170m RW	12.5	39	26.5	a
	Sta.520m LW	7.5	69	61.5	b

- 탄산화시험에 의한 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮은 것으로 조사됨
 - 전력구 잔여깊이 측정결과 : 37.0mm ~ 41.5mm (잔여깊이 30mm이상)
 - 통신구 잔여깊이 측정결과 : 26.5mm ~ 61.5mm (잔여깊이 10mm이상)

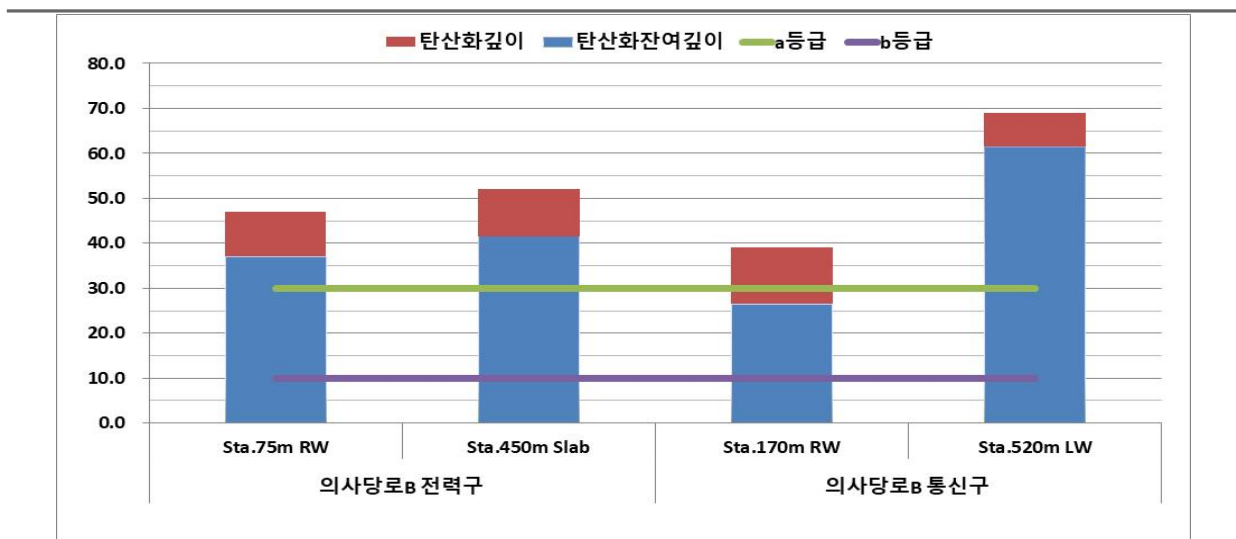

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검			2019년 정밀안전점검			비고
		탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	
의사당로B	전력구	8.0~9.0	31.0~62.0	a	10.0~10.5	37.0~41.5	a	
	통신구	0.5~11.0	28.5~50.0	a~b	7.5~12.5	26.5~61.5	a~b	
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교검토한 결과 수치상 탄산화 진행 깊이가 유사하게 조사됨						

다. 균열깊이 측정

1) 시험결과

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 ($1.0 \times 10^{-6} \text{sec}$)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
의사당로B 전력구	Sta. 87m Slab (횡방향균열)	0.3	35.4	47.2	66.1	36	

- 폭 0.3mm이상 균열의 균열깊이 측정결과 피복두께를 초과하는 것으로 조사되어 폭 0.3mm이상 균열의 경우 구조물의 내구성확보를 위한 보수가 필요할 것으로 판단됨
- 0.3mm이상 균열깊이 측정결과 : 66.1mm (피복두께 초과)

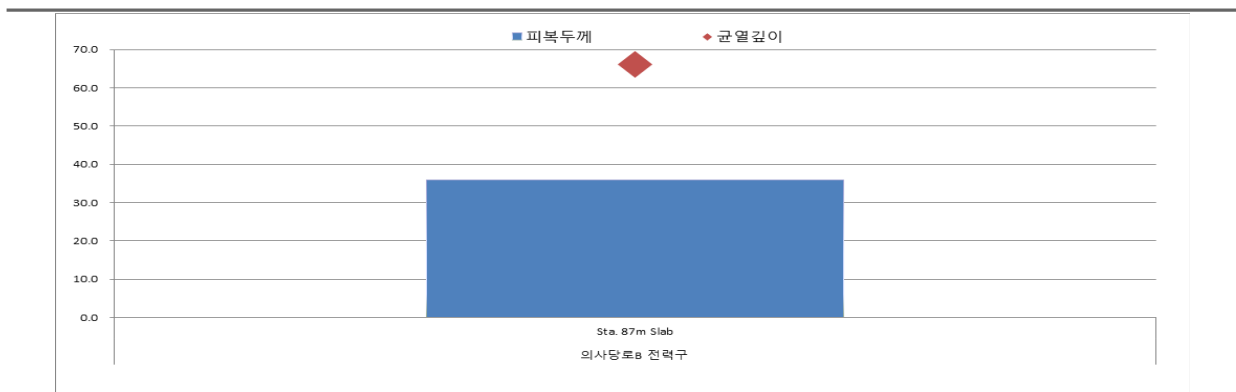

라. 내구성 조사 결과 요약

구분			측정결과	설계기준
의사당로B 시험결과	비파괴 강도(MPa)	전력구	23.6~24.7	18.0
		통신구	23.9~28.2	18.0
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	37.0~41.5	a등급
		통신구	26.5~61.5	a~b등급
	• 반발경도 측정결과 전개소 설계기준강도를 상회함 • 탄산화 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성 낮음			
구분			'17 정밀안전점검	'19 정밀안전점검
기 점검결과와 비교검토	비파괴 강도(MPa)	전력구	23.0~23.9	23.6~24.7
		통신구	24.0~31.6	23.9~28.2
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	31.0~62.0	37.0~41.5
		통신구	28.5~50.0	26.5~61.5
	• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 공용년수 증가에 따른 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨			


3.3.8 의사당로B 지선

가. 반발경도

1) 시험결과

구분	측정위치	평균치 (R)	타격 보정 (ΔR_1)	습윤 보정 (ΔR_2)	보정 경도 (R_o)	타격 각도 ($^\circ$)	재령 계수	비파괴강도 (MPa)		평균 강도 (MPa)	설계 강도 (MPa)
								재료 학회	건축 학회		
의사당로B 지선 전력구	Sta.5m RW	43.9	0.00	0.00	43.9	0	0.63	23.7	25.9	24.8	18.0
	Sta.20m LW	40.5	0.00	0.00	40.5	0	0.63	21.0	24.4	22.7	
의사당로B 지선 통신구	Sta.10m RW	44.9	0.00	0.00	44.9	0	0.63	24.6	26.4	25.5	
	Sta.20m Slab	43.7	-3.60	0.00	40.1	90	0.63	20.7	24.2	22.5	

- 반발경도에 의한 콘크리트 강도 측정결과 전 개소 모두 설계강도 이상으로 평가됨
 - 전력구 측정결과 : 22.7MPa ~ 24.8MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)
 - 통신구 측정결과 : 22.5MPa ~ 25.5MPa (설계기준강도 : 18.0MPa)

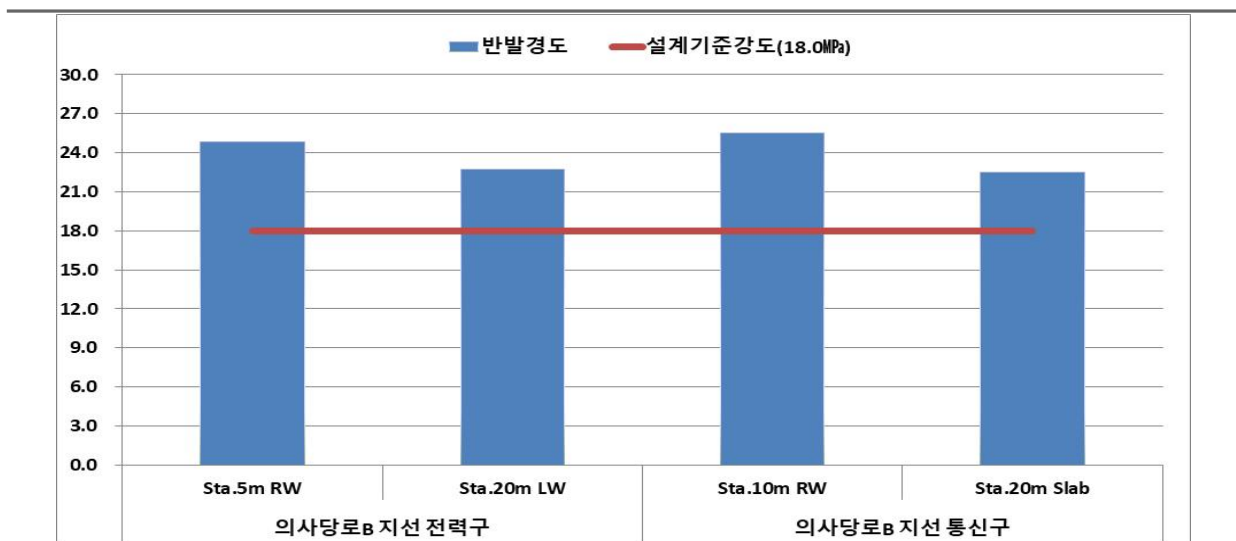

2) 기 점검결과와 비교검토


구분		2017년 정밀안전점검	2019년 정밀안전점검	설계기준강도
의사당로B 지선	전력구	21.2MPa~24.4MPa	22.7MPa~24.8MPa	18.0MPa
	통신구	23.1MPa~27.0MPa	22.5MPa~25.5MPa	18.0MPa
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 일부 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용연수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨		

나. 탄산화시험

1) 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
의사당로B 지선 전력구	Sta.5m RW	5.5	68	62.5	a
	Sta.20m LW	9.0	57	48.0	a
의사당로B 지선 통신구	Sta.10m RW	7.5	26	18.5	b
	Sta.20m Slab	8.5	26	17.5	b

- 탄산화시험에 의한 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮은 것으로 조사됨
 - 전력구 잔여깊이 측정결과 : 48.0mm ~ 62.5mm (잔여깊이 30mm이상)
 - 통신구 잔여깊이 측정결과 : 17.5mm ~ 18.5mm (잔여깊이 10mm이상)

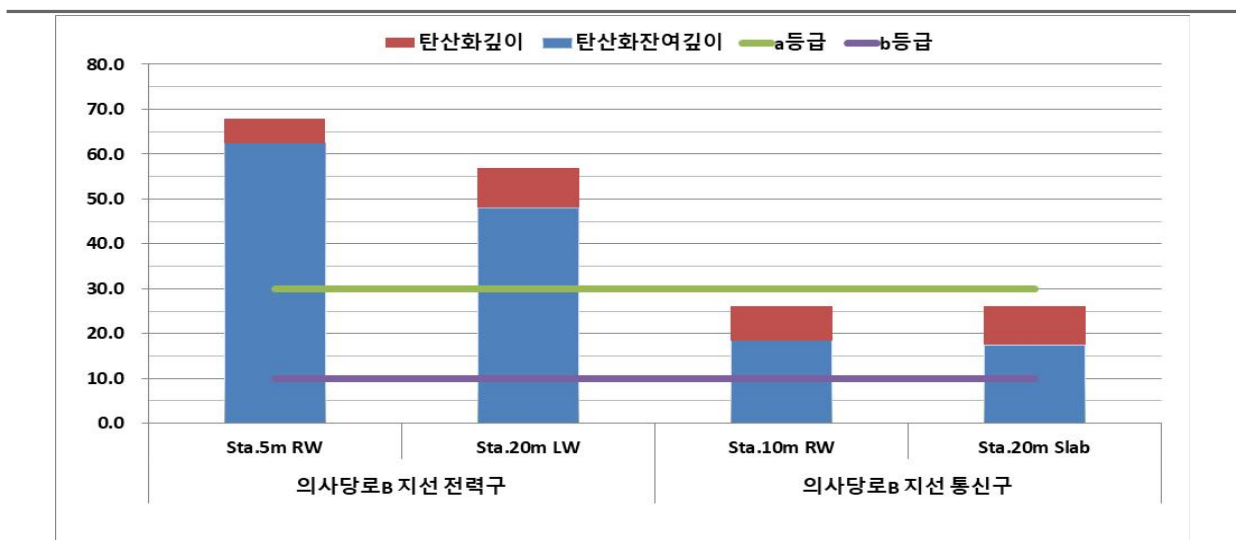

2) 기 점검결과와 비교검토

구분		2017년 정밀안전점검			2019년 정밀안전점검			비고
		탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	평가결과	
의사당로B 지선	전력구	3.5~7.5	31.5~67.5	a	5.5~9.0	48.0~62.5	a	
	통신구	4.5~5.5	16.5~19.5	b	7.5~8.5	17.5~18.5	b	
검토의견		• 2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 수치상 탄산화 진행 깊이가 다소 차이가 있으나, 이는 시험위치의 차이 등에 의한 것으로 공용년수 증가에 따른 탄산화 진행 정도는 경미한 수준으로 판단됨						

다. 내구성 조사 결과 요약

구분			측정결과	설계기준
의사당로B 지선 시험결과	비파괴 강도(MPa)	전력구	22.7~24.8	18.0
		통신구	22.5~25.5	18.0
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	48.0~62.5	a등급
		통신구	17.5~18.5	a~b등급
	- 반발경도 측정결과 전개소 설계기준강도를 상회함 - 탄산화 잔여깊이 측정결과 “a~b” 등급으로 평가되어 탄산화에 의한 철근부식 가능성 낮음			
구분			'17 정밀안전점검	'19 정밀안전점검
기 점검결과와 비교검토	비파괴 강도(MPa)	전력구	21.2~24.4	22.7~24.8
		통신구	23.1~27.0	22.5~25.5
	탄산화 잔여깊이(mm)	전력구	31.5~67.5	48.0~62.5
		통신구	16.5~19.5	17.5~18.5
	2017년 정밀안전점검 결과와 비교·검토한 결과 공용년수 증가에 따른 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨			

3.3.9 여의도공동구 내구성 종합평가

시험명	시험부위	시험결과				평가
반발경도	본선구간	구 분	설계기준강도(MPa)	시험결과(MPa)	비고	양호
		순환선	18	22.3~28.7	양호	
		의사당로A		21.9~26.8		
		순환지선		23.4~25.7		
		금융로		23.1~29.4		
		금융로 지선		22.4~26.2		
		의사당로B		23.6~28.2		
		의사당로B지선		22.5~25.5		
탄산화	본선구간	구 분		탄산화 깊이(mm)		잔여깊이(mm)
		순환선	5.5~15.5	18.0~53.5	a~b	
		의사당로A	9.0~16.5	24.0~51.0	a~b	
		순환지선	6.5~18.0	19.5~52.5	a~b	
		금융로	5.5~10.0	21.0~55.0	a~b	
		금융로 지선	8.0~18.5	24.5~57.0	a~b	
		의사당로B	7.5~12.5	26.5~61.5	a~b	
		의사당로B지선	5.5~9.0	17.5~62.5	a~b	
균열깊이	본선구간	구 분	균열폭(mm)	균열깊이	피복두께	비고
		순환선	0.1	16.9	38	
		순환선	0.2	27.0	33	
		순환선	0.3	94.8	57	
		의사당로A	0.2	27.7	53	
		금융로	0.4	82.2	52	
		의사당로B	0.3	66.1	36	
		- 반발경도는 전 개소 설계기준강도 이상으로 측정되어 공용년수 증가에 따른 강도저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨 - 탄산화 진행깊이 측정결과 시험위치별 미소한 차이는 있으나 전반적으로 양호한 상태로 평가되었으며, 탄산화에 의한 철근부식 가능성은 낮을 것으로 판단됨 - 균열진행 깊이 측정결과 폭 0.3mm이상의 경우 피복두께를 초과하는 것으로 평가되어 주입보수가 필요한 것으로 판단됨				

3.3.10 피복부족 구간 탄산화 시험결과

- 현장조사 결과 확인된 철근노출은 전체 피복부족에 의한 손상으로 조사됨
- 금회 정밀안전점검 용역과 관련하여 철근노출 인접구간(피복부족 구간)에 대한 탄산화 시험을 추가 실시함
- 피복부족구간(철근노출 인접구간)에 대한 탄산화 시험 결과 시험개소 전체 b등급으로 평가되었으나, 탄산화 진행속도는 건전부와 피복두께 부족 구간 모두 동일한 상태로 평가됨
- 따라서 피복부족 구간에 대한 탄산화 평가는 피복부족으로 인한 저평가로 판단되어 내구성 평가에는 반영하지 않았으나, 상태평가에는 이를 반영하여 전체 시설물 현황에 대한 종합적인 평가가 반영되도록 하였음
- 피복부족구간 및 일부 탄산화속도계수가 타 구간에 비해 큰 구간의 경우 추후 주기적인 점검을 통한 유지관리 후 탄산화 보수 등의 중·장기적 대책을 마련하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨
- 피복부족 구간 탄산화 시험결과

구분	측정위치	탄산화깊이 (mm)	실측피복두께 (mm)	탄산화잔여깊이 (mm)	평가결과
순환선	전력구 58m Slab	10.5	23	12.5	b
	전력구 2215m Slab	8.0	19	11.0	b
	전력구 3158m LW	11.5	27	15.5	b
	전력구 3937m Slab	9.5	23	13.5	b
	통신구 45m RW	10.5	33	22.5	b
	통신구 2610m LW	8.0	23	15.0	b
의사당로A	전력구 75m LW	9.5	20	10.5	b
	통신구 87m RW	9.5	23	13.5	b
금융로	전력구 453m Slab	10.0	27	17.0	b
	통신구 482m LW	13.5	29	15.5	b
금융로 지선	전력구 35m Slab	8.0	18	10.0	b
	통신구 135m LW	14.0	28	14.0	b