
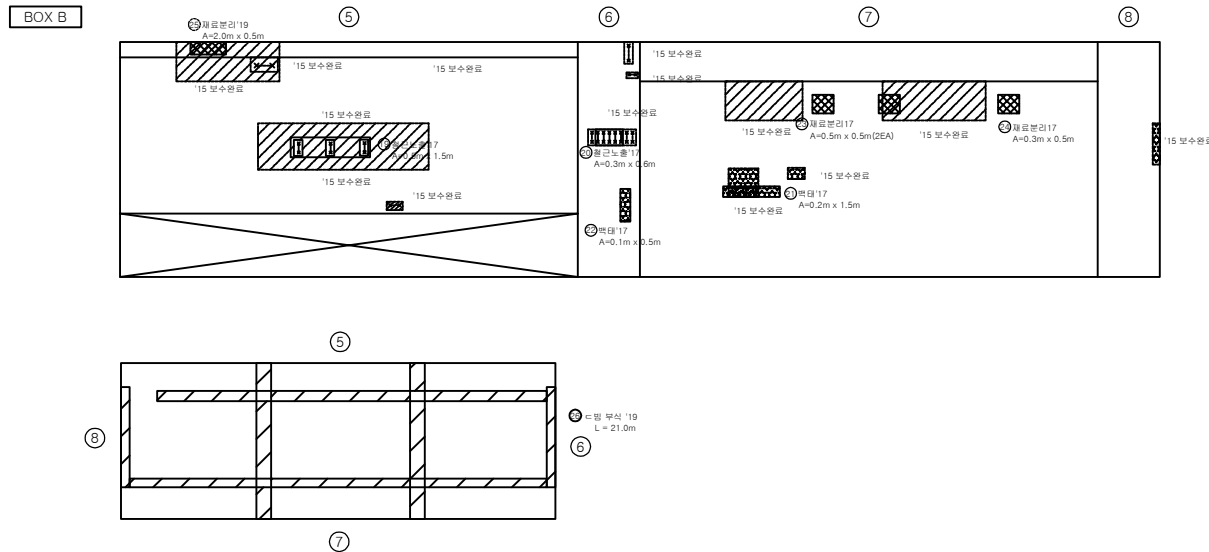
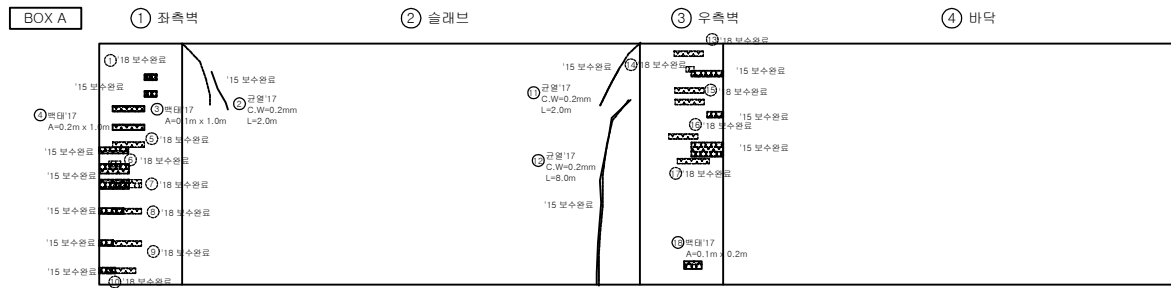


가락공동구 (오금로)

가락공동구 - 오금로(STA.0m)작업구 9번

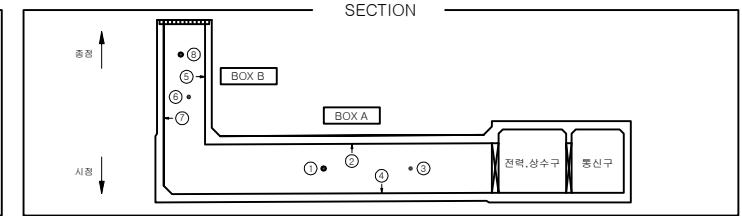

손상물량표

연번	연도	공정내용	수량구분				손상물량내역				비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공정명/자재명	수량	
1	2017	벽면	0.10	0.20	0.04	m³	2	2018	표면처리공법	0.05	
2	2017	관월	0.20	2.00	2.00	m	1				
3	2017	벽면	0.10	1.00	0.10	m³	1				
4	2017	벽면	0.20	1.00	0.20	m³	1				
5	2017	벽면	0.10	1.00	0.10	m³	1	2018	표면처리공법	0.12	
6	2017	벽면	0.10	0.20	0.02	m³	1	2018	표면처리공법	0.02	
7	2017	벽면	0.10	0.80	0.08	m³	1	2018	표면처리공법	0.10	
8	2017	벽면	0.10	0.50	0.05	m³	1	2018	표면처리공법	0.06	
9	2017	벽면	0.10	0.50	0.05	m³	1	2018	표면처리공법	0.06	
10	2017	벽면	0.10	0.50	0.05	m³	1	2018	표면처리공법	0.06	
11	2017	관월	0.20	2.00	2.00	m	1				
12	2017	관월	0.20	8.00	8.00	m	1				
13	2017	벽면	0.10	0.50	0.05	m³	1	2018	표면처리공법	0.06	
14	2017	벽면	0.10	1.00	0.10	m³	1	2018	표면처리공법	0.12	
15	2017	벽면	0.10	0.50	0.10	m³	2	2018	표면처리공법	0.12	
16	2017	벽면	0.10	0.50	0.05	m³	1	2018	표면처리공법	0.06	
17	2017	벽면	0.20	1.00	0.20	m³	1	2018	표면처리공법	0.24	
18	2017	벽면	0.10	0.20	0.02	m³	1				
19	2017	관월노출	0.50	1.50	0.75	m³	1				중요
20	2017	관월노출	0.30	0.60	0.18	m³	1				중요
21	2017	벽면	0.20	1.50	0.30	m³	1				
22	2017	벽면	0.10	0.50	0.05	m³	1				
23	2017	관월노출	0.50	0.50	0.50	m³	2				
24	2017	관월노출	0.30	0.50	0.15	m³	1				
25	2018	관월노출	2.00	0.50	1.00	m³	1				신규
26	2018	드림 부식		21.0	21.0	m	1				신규


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

[illegible]

상수·통신구	전측보		슬래브		파이프		바닥	
	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
	⑤ 규격 15 C.W= 0.1mm L= 2.0m	① 규격 07 C.W= 0.2mm L= 2.6m	② 규격 09 C.W= 0.2mm L= 2.0m	③ 규격 07 C.W= 0.2mm L= 14.0m	④ 규격 08 C.W= 0.2mm L= 1.2m	⑥ 규격 08 C.W= 0.2mm L= 1.2m	⑦ 규격 08 C.W= 0.2mm L= 1.2m	⑧ 규격 08 C.W= 0.2mm L= 1.2m
	'07 보수완료 (출입)	'05 보수완료 (출입)	'05 보수완료 (출입)	'05 보수완료 (출입)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)
	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)
	STA. 100 m	105 m	110 m	115 m	120 m			



가락공동구 - 오금로 외관조사망도

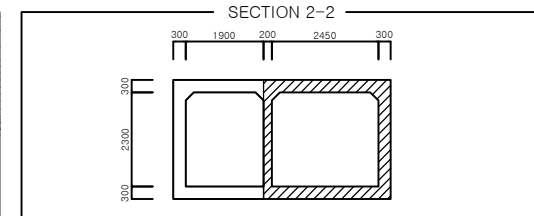

상수·통신구	지층표		슬래브		유수관		바닥	
	120 m	125 m	130 m	135 m	140 m	145 m	150 m	155 m
	① 균열 '09 C.W= 0.2 mm L= 0.6 m	'13 보수완료 (두루벌 ENG)	'04 보수완료 (자오건설)	'07 보수완료 (자오건설)	환기구 '16번	'07 보수완료 (자오건설)	② 균열 '07 C.W= 0.2 mm L= 2.3 m	'12 보수완료
	③ 균열 '07 C.W= 0.1 mm L= 4.0 m	'07 보수완료 (자오건설)	'04 보수완료 (자오건설)	'09 보수완료 (해미양지)	'04 보수완료 (자오건설)	'07 보수완료 (자오건설)	'05 보수완료 (종리)	'13 보수완료 (두루벌 ENG)

[illegible]

가락 공동구 - 오금로(STA. 140 m ~ 160 m) 상수·통신구 구간

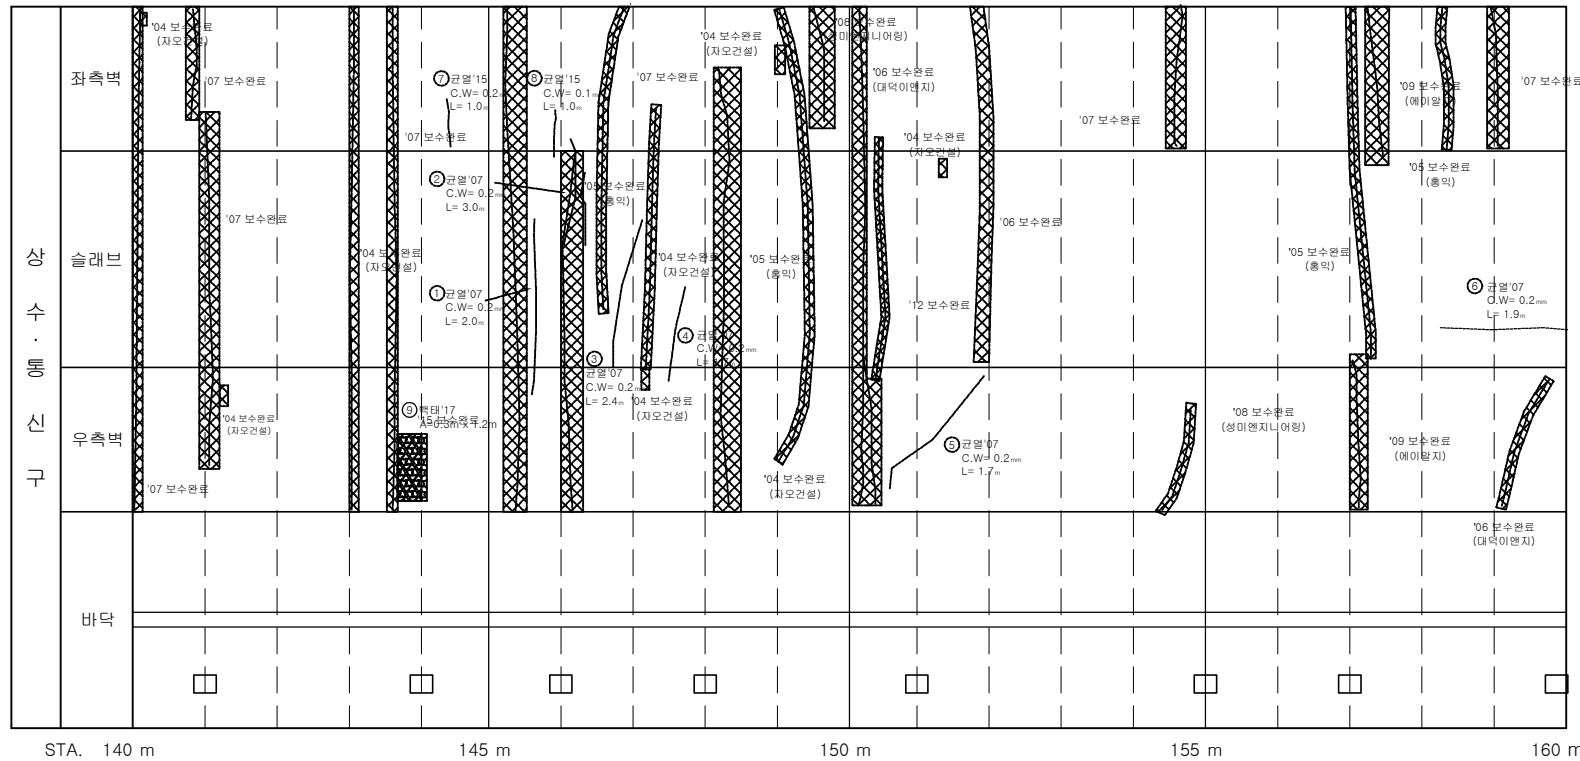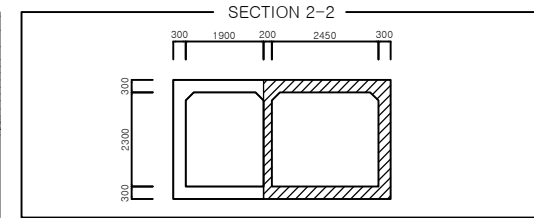

손상량량표

연번	연도	관망내용	관망구분				관망보수내역				비고
			목	길이	깊이	관망	단위	개소	보수년도	관망명/자오명	관망
1	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1				
2	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1				
3	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1				
4	2007	관망	0.20	1.70	1.70	m	1				
5	2007	관망	0.20	1.70	1.70	m	1				
6	2007	관망	0.20	1.90	1.90	m	1				
7	2015	관망	0.20	1.00	1.00	m	1				
8	2015	관망	0.10	1.00	1.00	m	1				
9	2017	관망	0.30	1.20	0.36	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.160 m ~ 180 m) 상수·통신구 구간

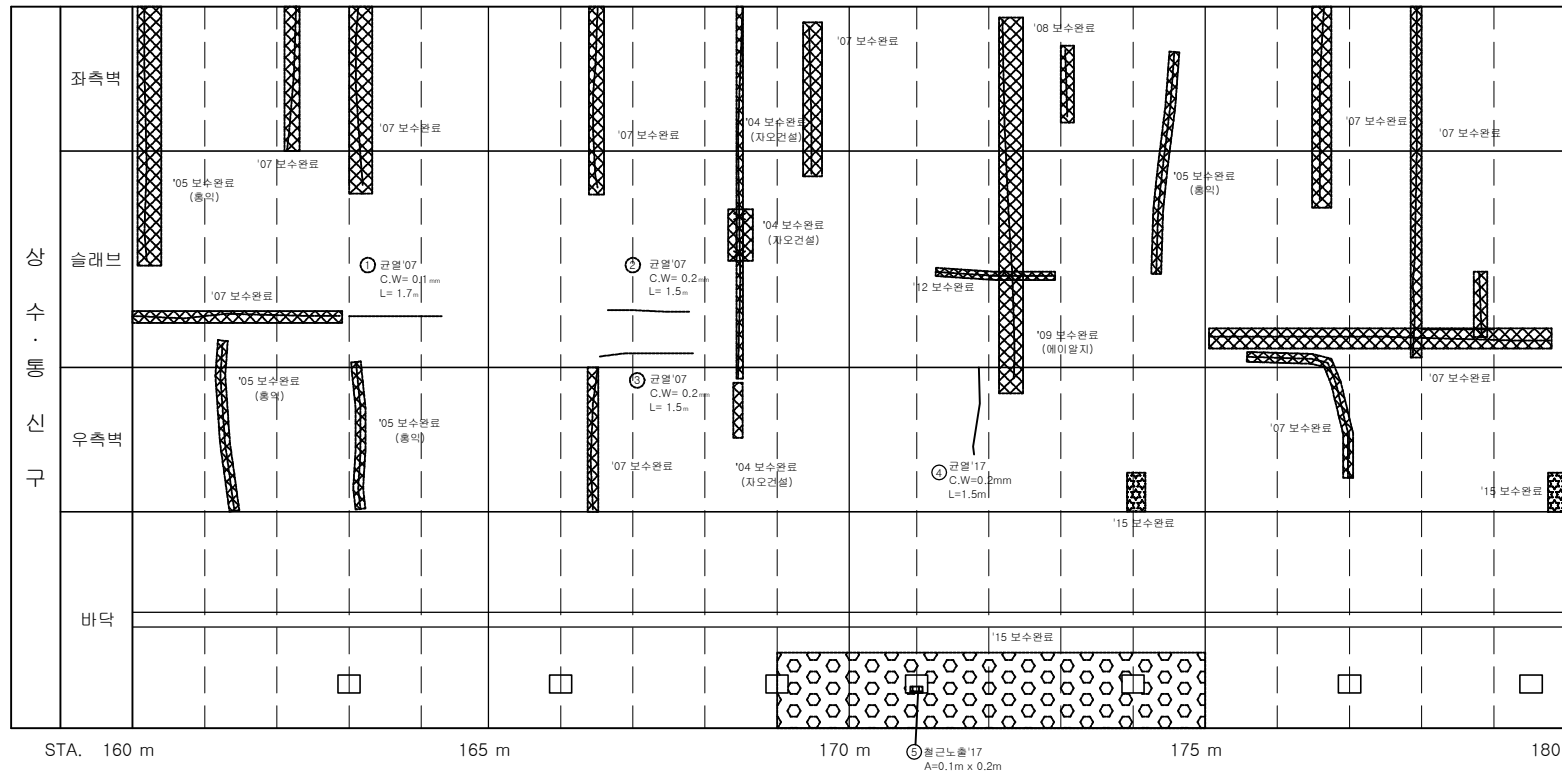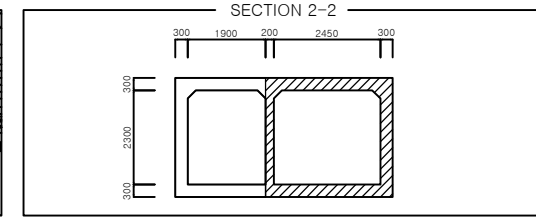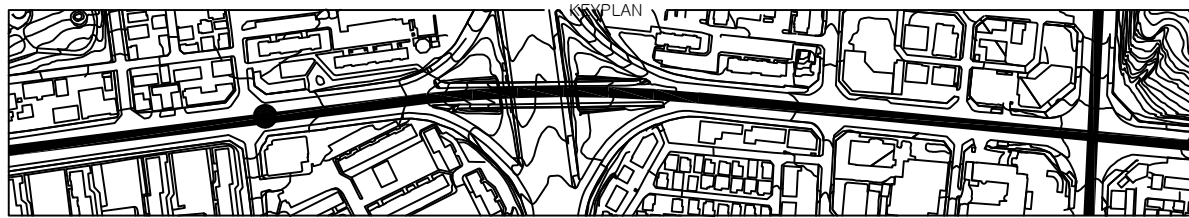

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1				
2	2007	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
3	2007	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
4	2017	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
5	2017	구분	0.10	0.20	0.02	m	1				

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.180 m ~ 200 m) 상수·통신구 구간

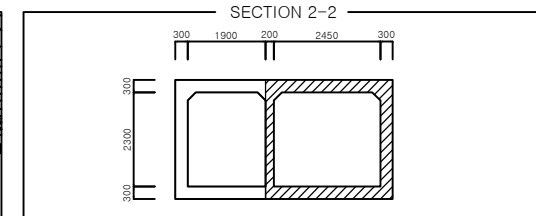

Exp.J

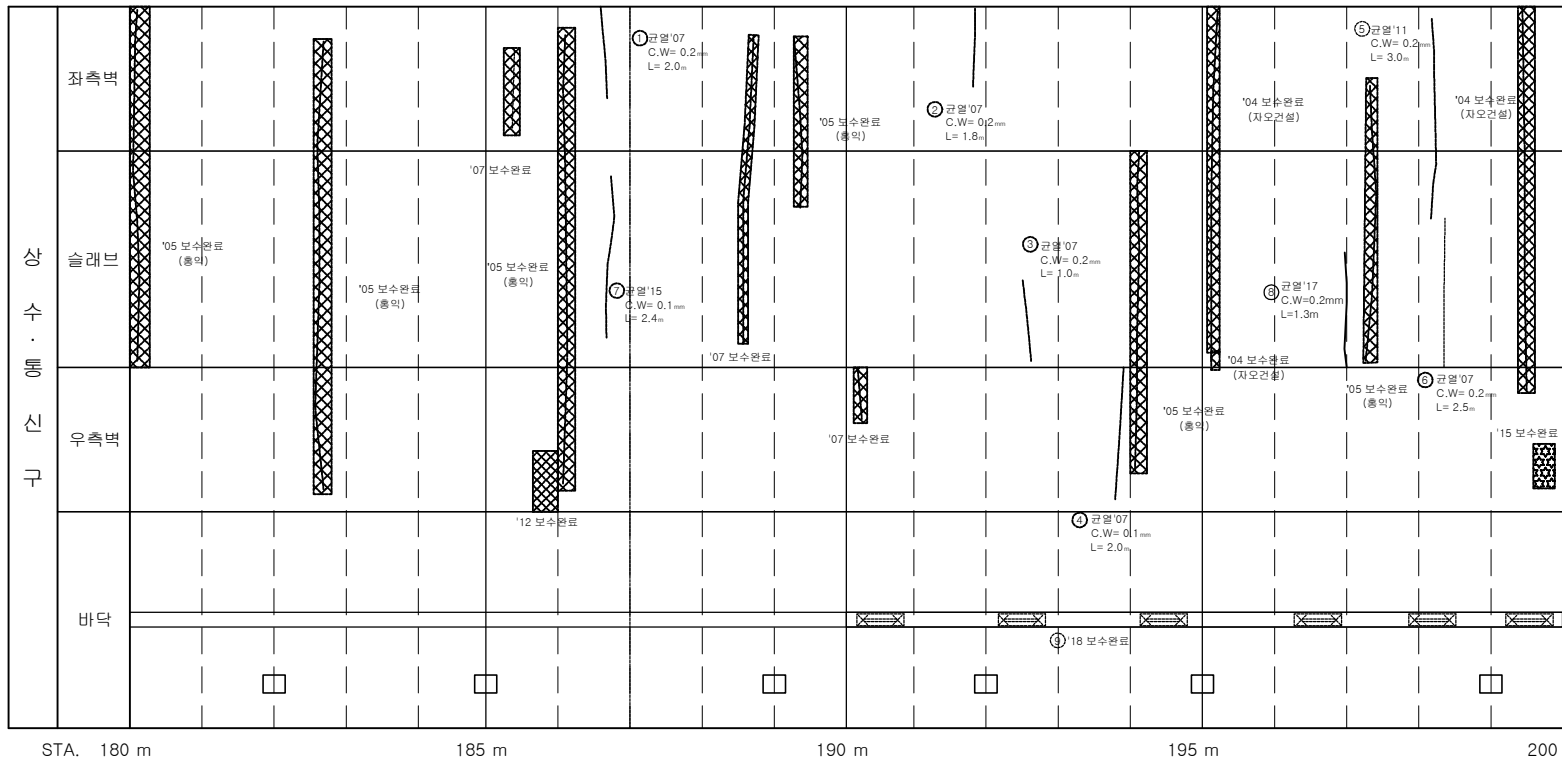

손상물량표

연번	연속 년도	관망내용	관망구분					관망부수내역			비고	
			폭	길이	깊이	관망	단위	개소	부수년도	관망명/차량명		관망
1	2007	관망	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	관망	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2007	관망	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2007	관망	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2011	관망	0.20	3.00		3.00	m	1				
6	2007	관망	0.20	2.50		2.50	m	1				
7	2015	관망	0.10	2.40		2.40	m	1				
8	2017	관망	0.20	1.30		1.30	m	1				
9	2017	관근노출	0.15	10.00		1.00	m	1	2018	관망특구(관망)	1.25	중요

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.200 m ~ 220 m) 상수·통신구 구간

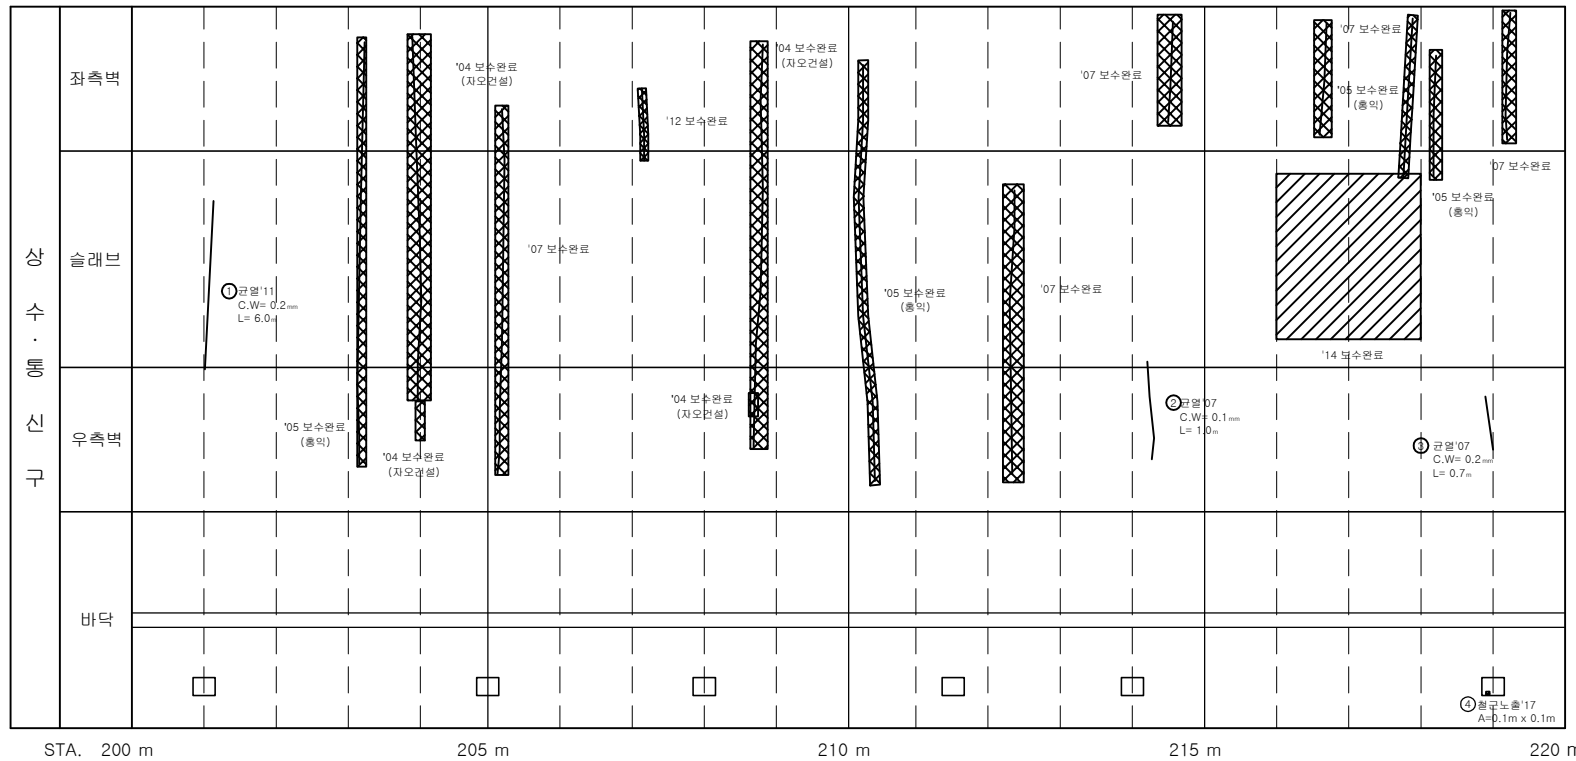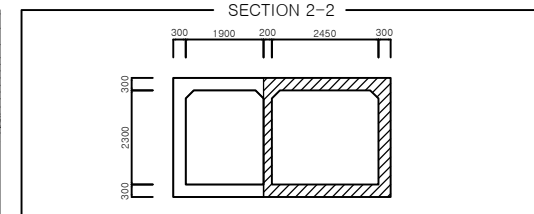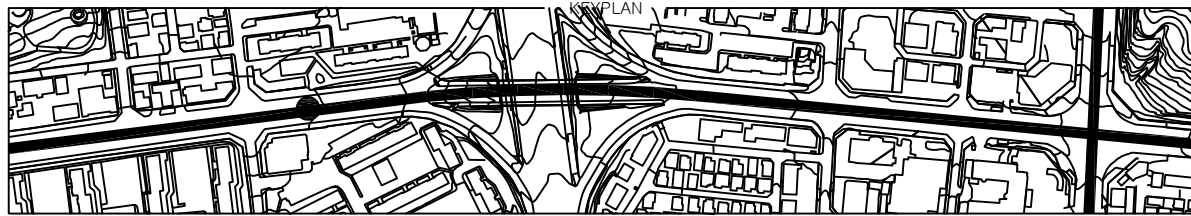

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.20	6.00	6.00	m	1				
2	2007	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
3	2007	구분	0.20	0.70	0.70	m	1				
4	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 240 m ~ 260 m) 상수·통신구 구간

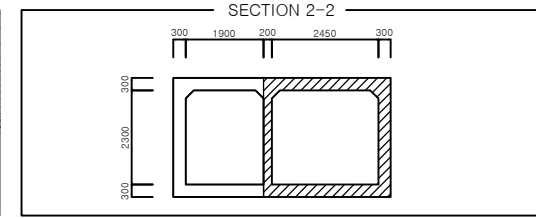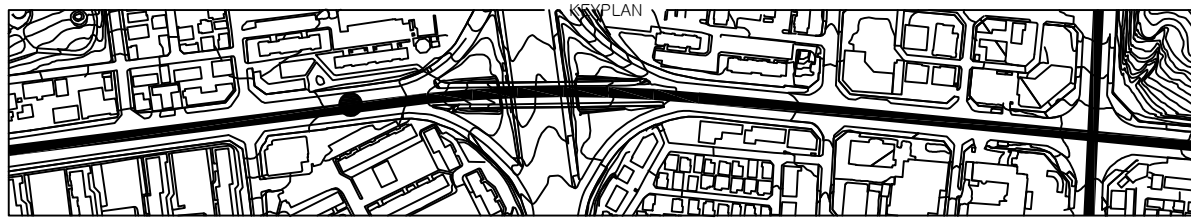

단면변형구간

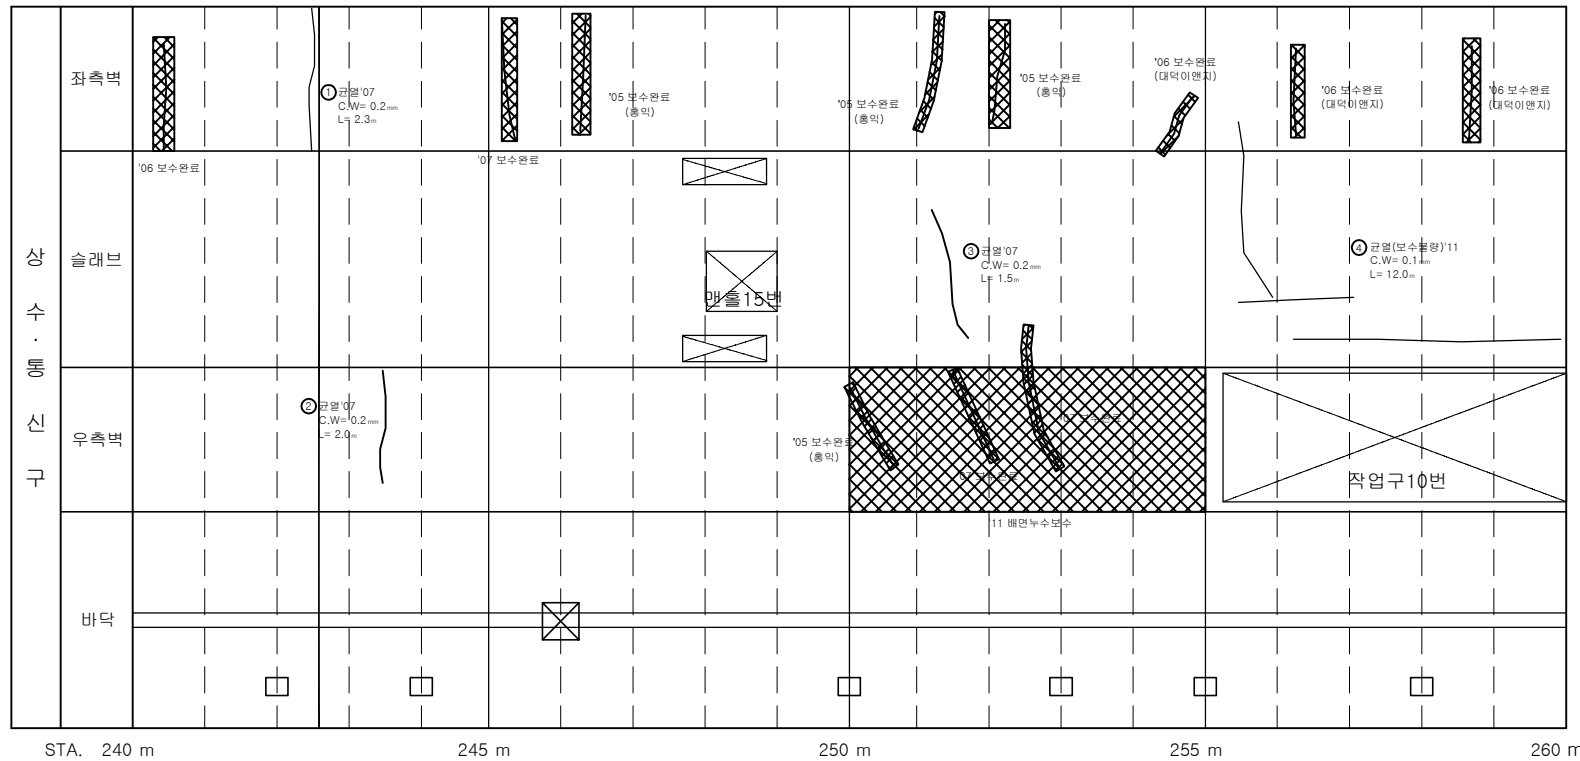

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분			구분구분구분			비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1		
2	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
3	2007	구분	0.20	1.50	1.50	m	1		
4	2011	구분	0.10	12.00	12.00	m	1		

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도


가락공동구 - 오금로(STA.258m)작업구 10번

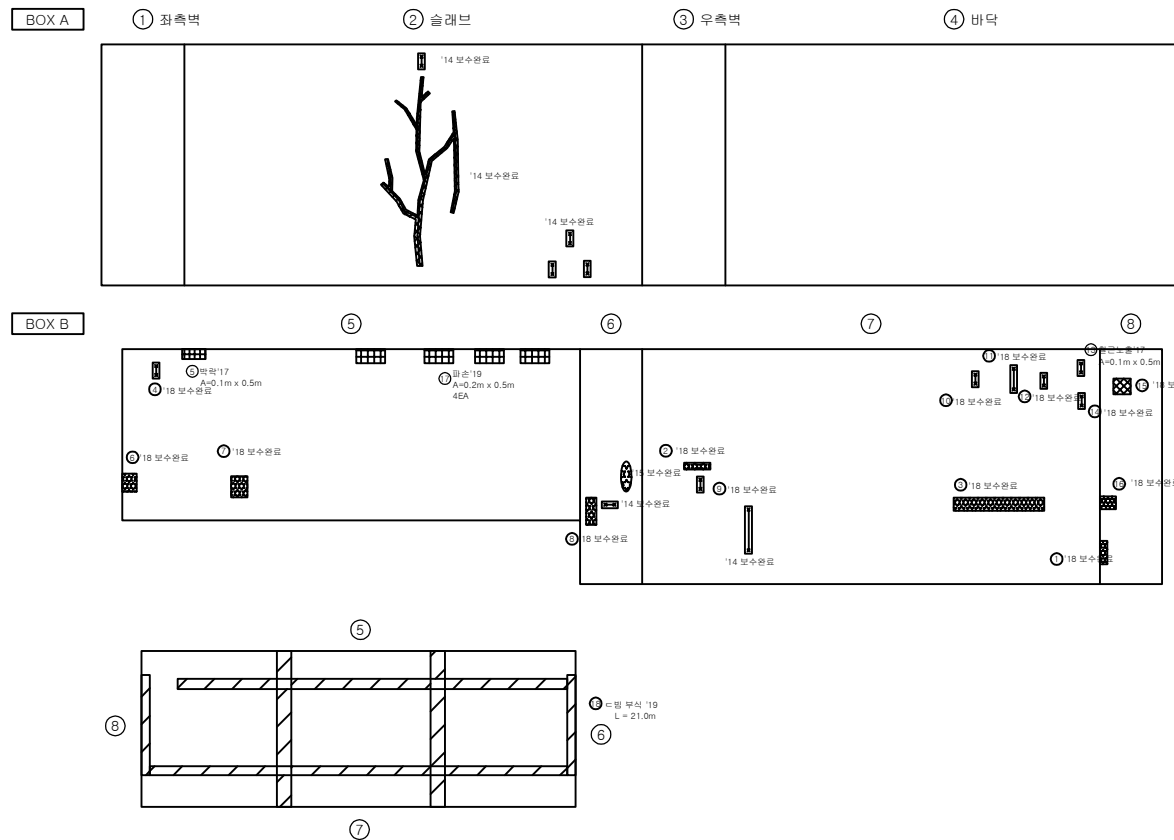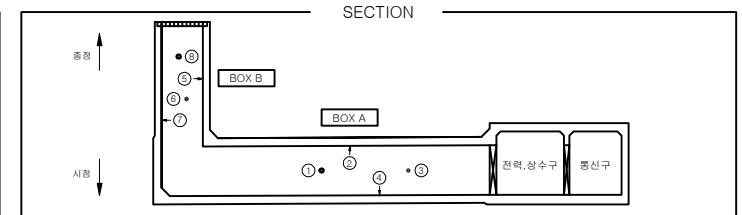


손상물량표

[illegible]

가락 공동구 - 오금로(STA. 280 m ~ 300 m) 상수·통신구 구간

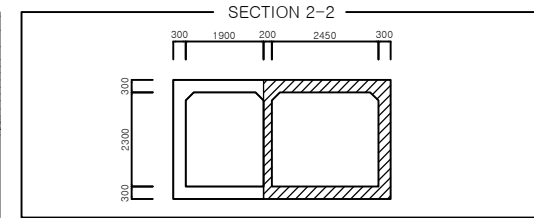

③균열'07
C.W= 0.2mm
L= 5.2m

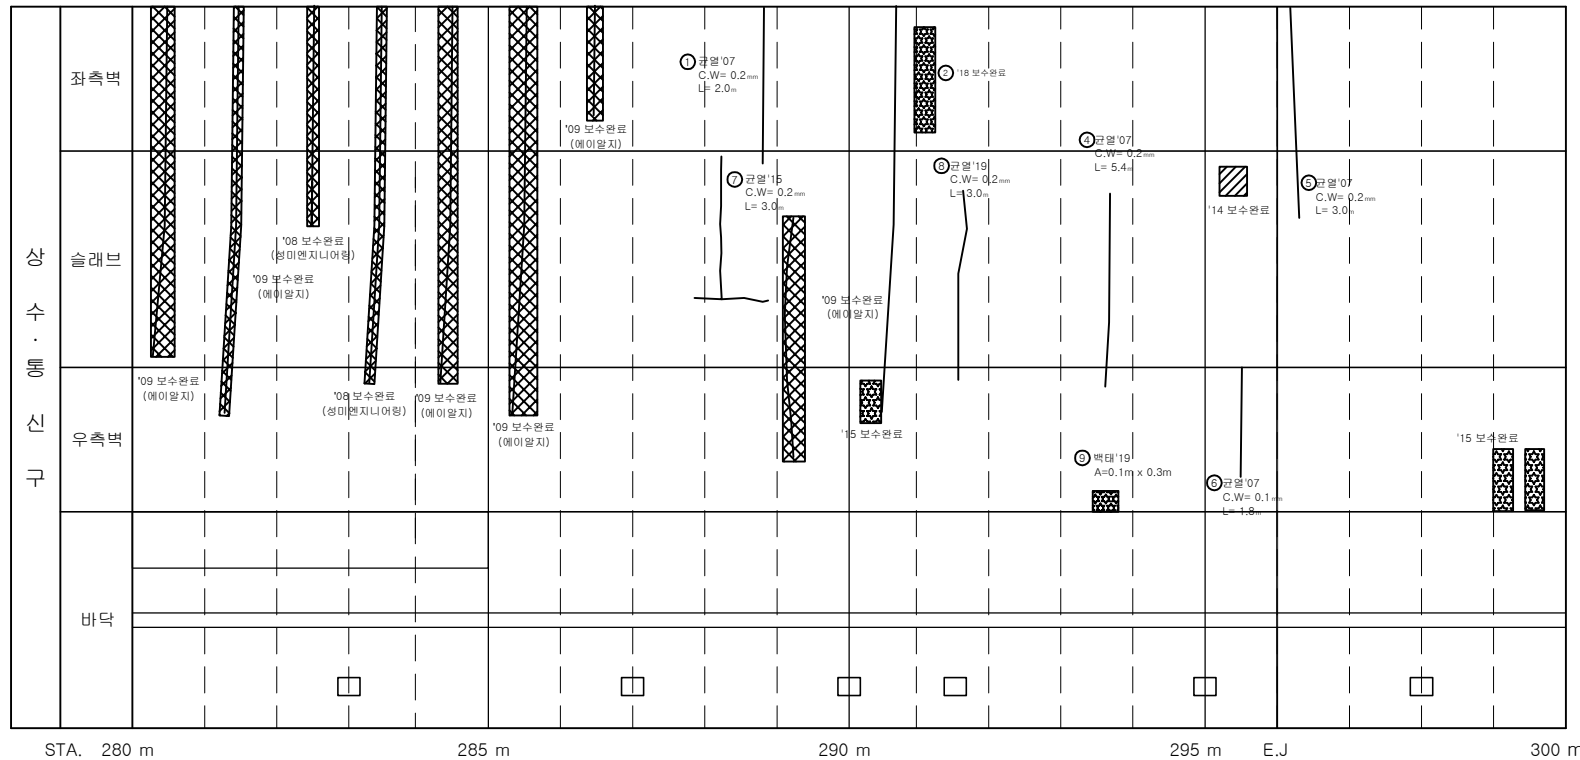

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				최종보수내역		비고
			폭	길이	깊이	수량	구분구분	구분구분	
1	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1		
2	2008	관망	0.30	1.70	0.51	m	1	2018	유연재관망
3	2007	관망	0.20	5.20	5.20	m	1		
4	2007	관망	0.20	5.40	5.40	m	1		
5	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		
6	2007	관망	0.10	1.80	1.80	m	1		
7	2015	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		
8	2018	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		신규
9	2018	관망	0.10	0.30	0.03	m	1		신규

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 320 m ~ 340 m) 상수·통신구 구간

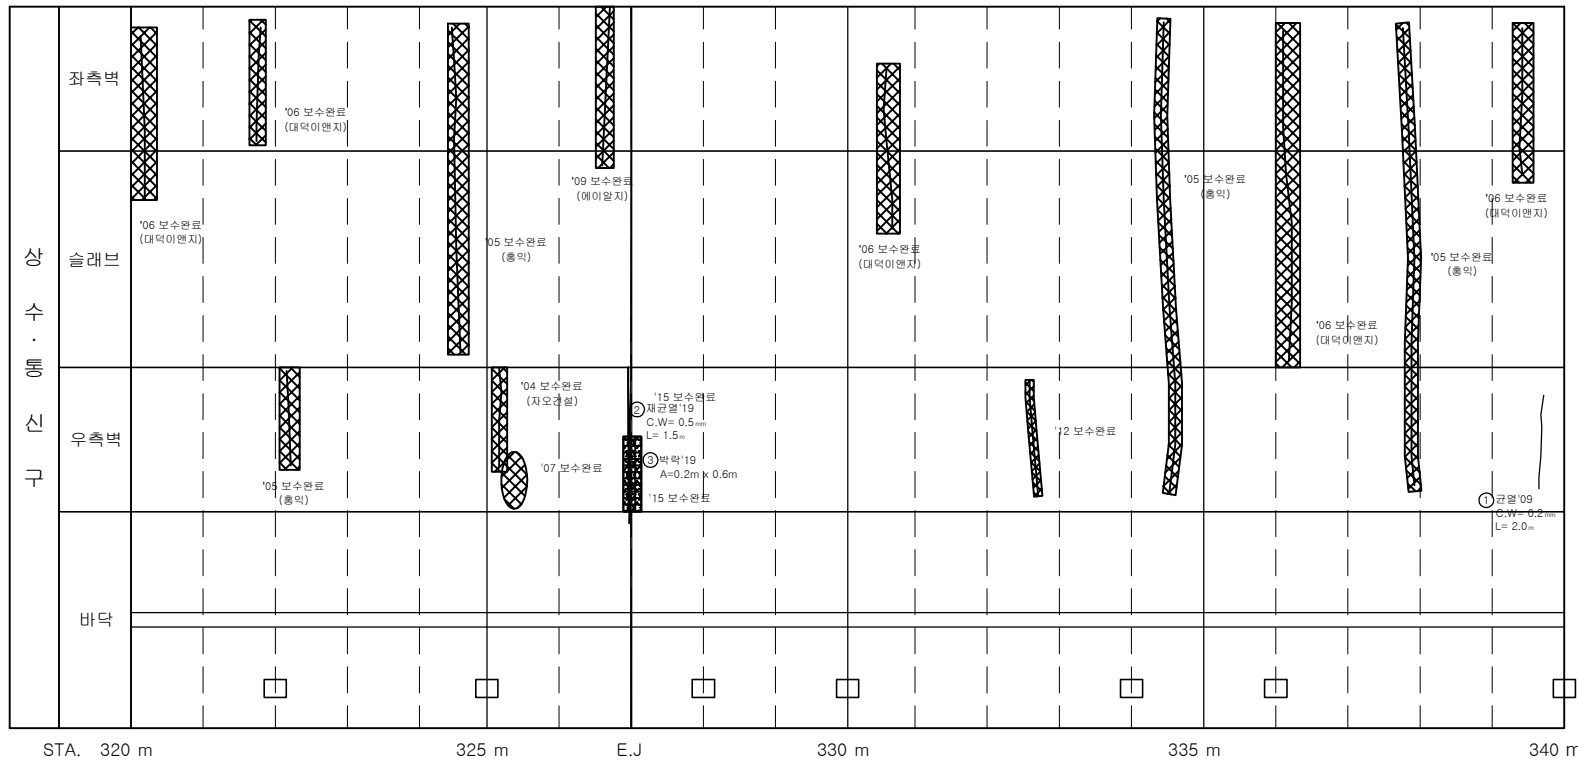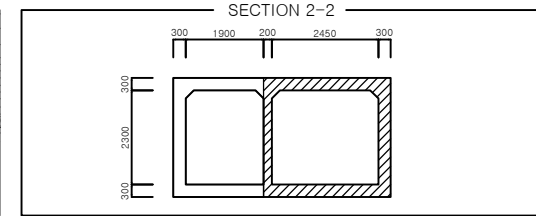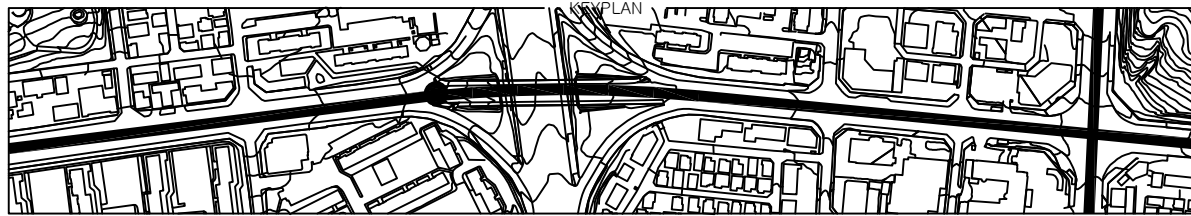

손상물량표


연번	구분	구분내량	구분구분				구분구분내량				비고
			폭	길이	깊이	중량	단위	개수	부속	구분명/구분명	
1	2009	관망	0.20	2.00	2.00	m	1				
2	2019	차관망	0.50	1.50	1.50	m	1				차관망
3	2019	박막	0.20	0.60	0.12	m	1				신규

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

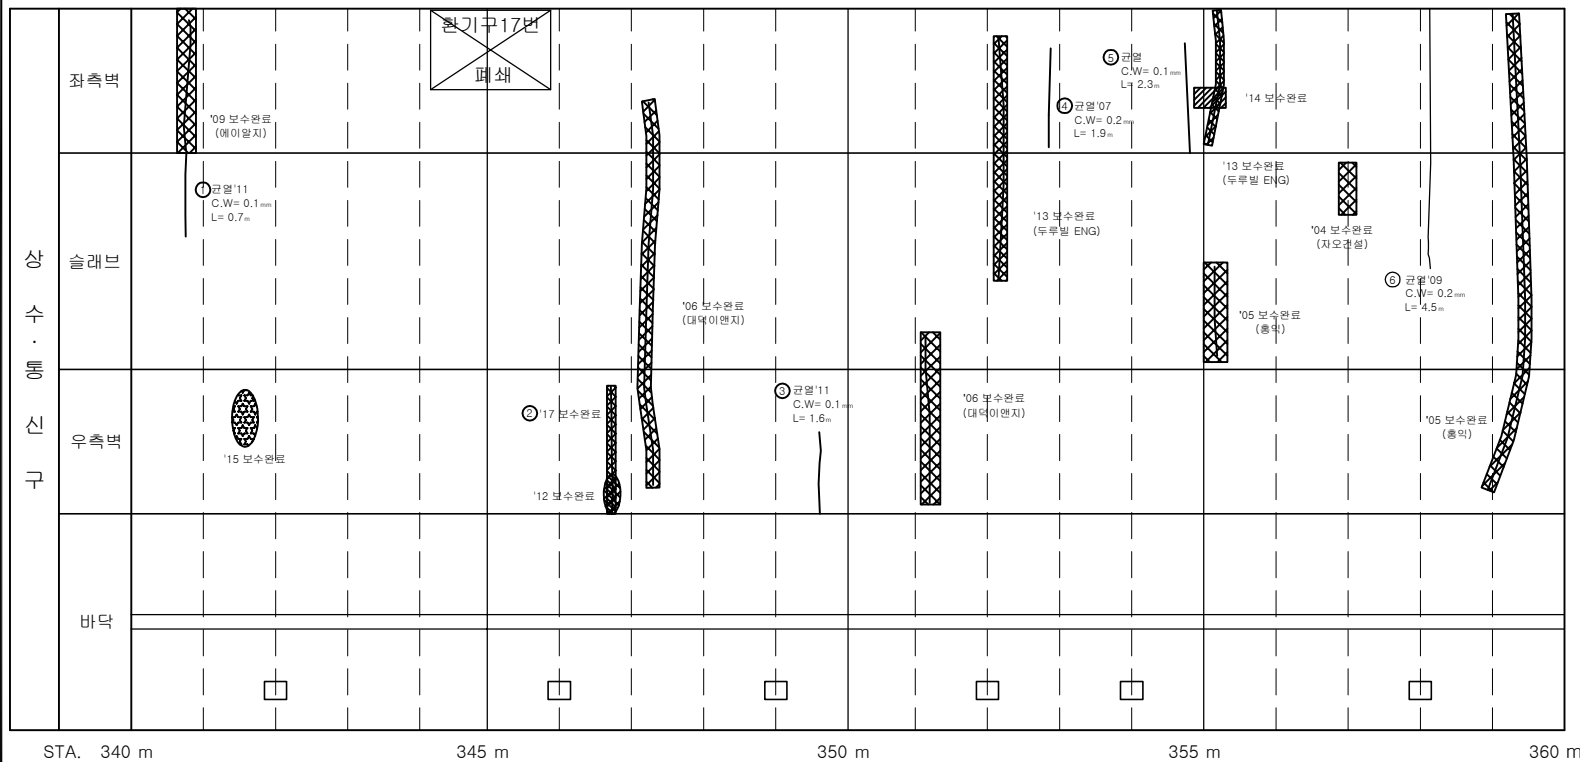
[illegible]

TITLE OF SHIFT

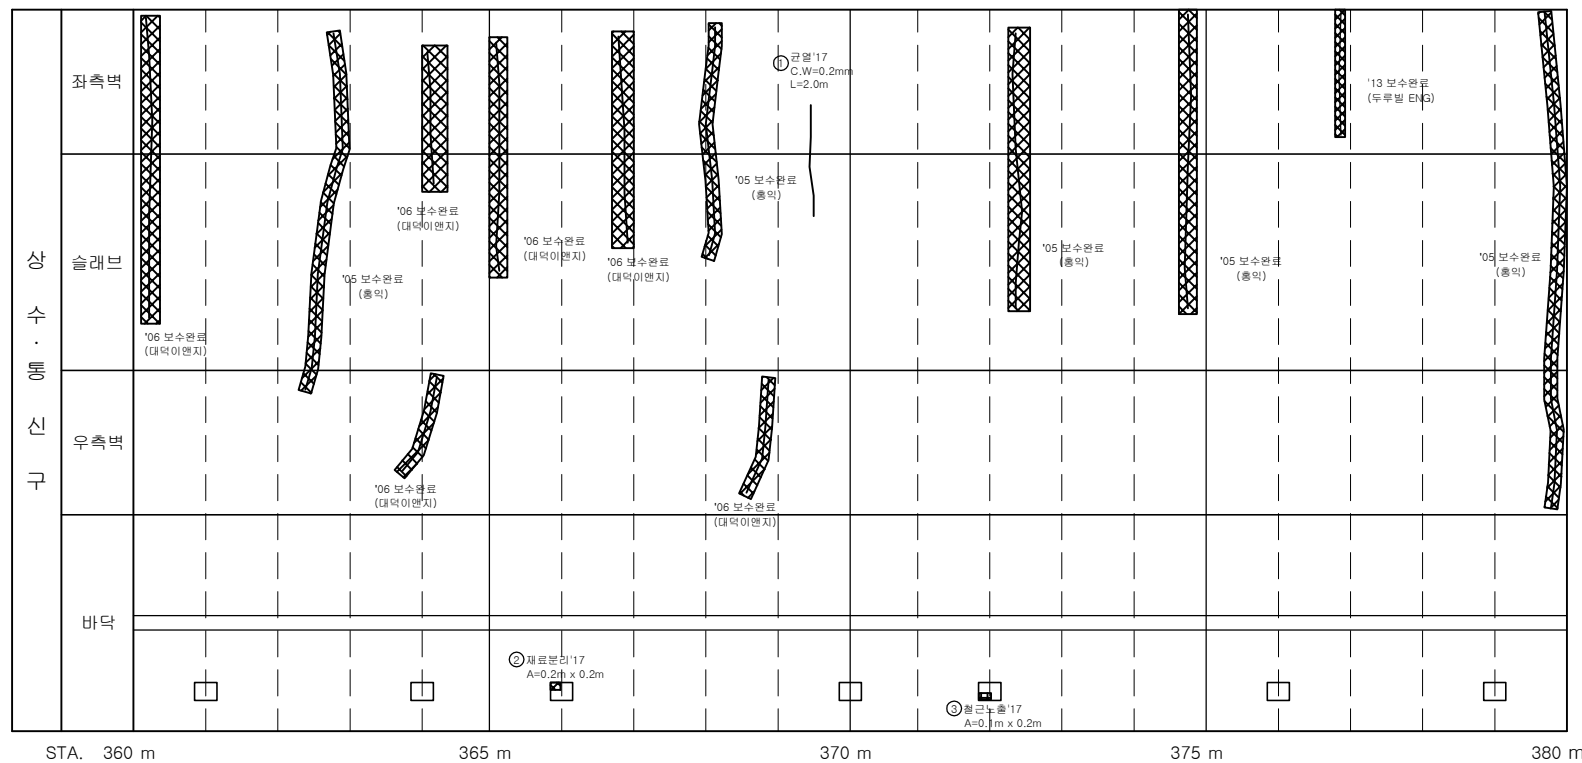
[illegible]

[illegible]

TITLE OF SHIFT

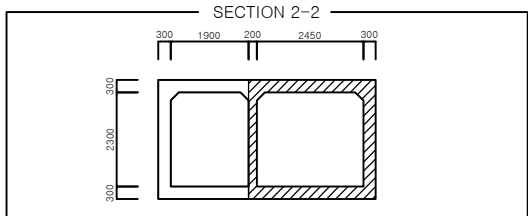

Exp.J

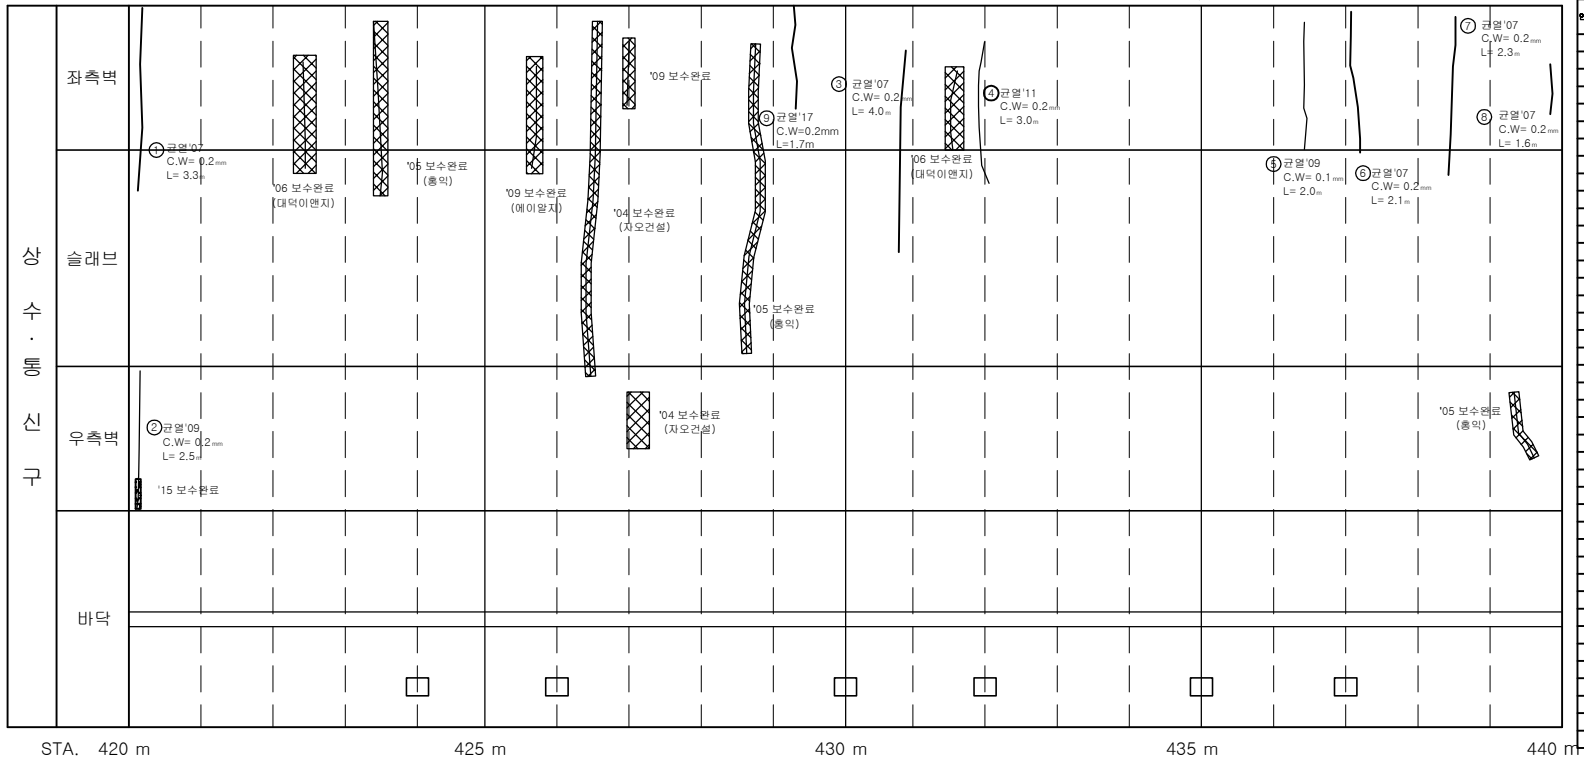

손상물량표

[illegible]

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

KEYPLAN




SECTION

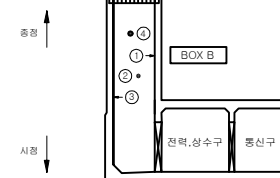

손상물량표

[illegible]

BOX B

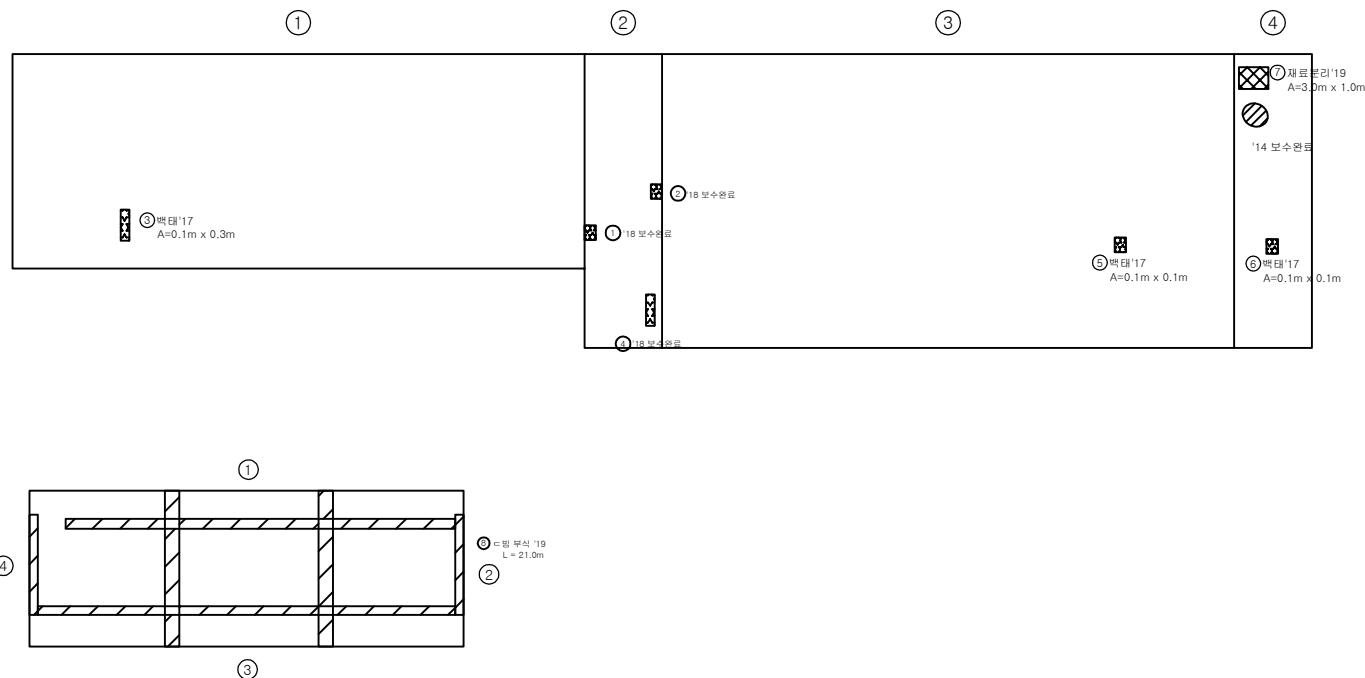

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.460 m ~480 m) 상수·통신구 구간

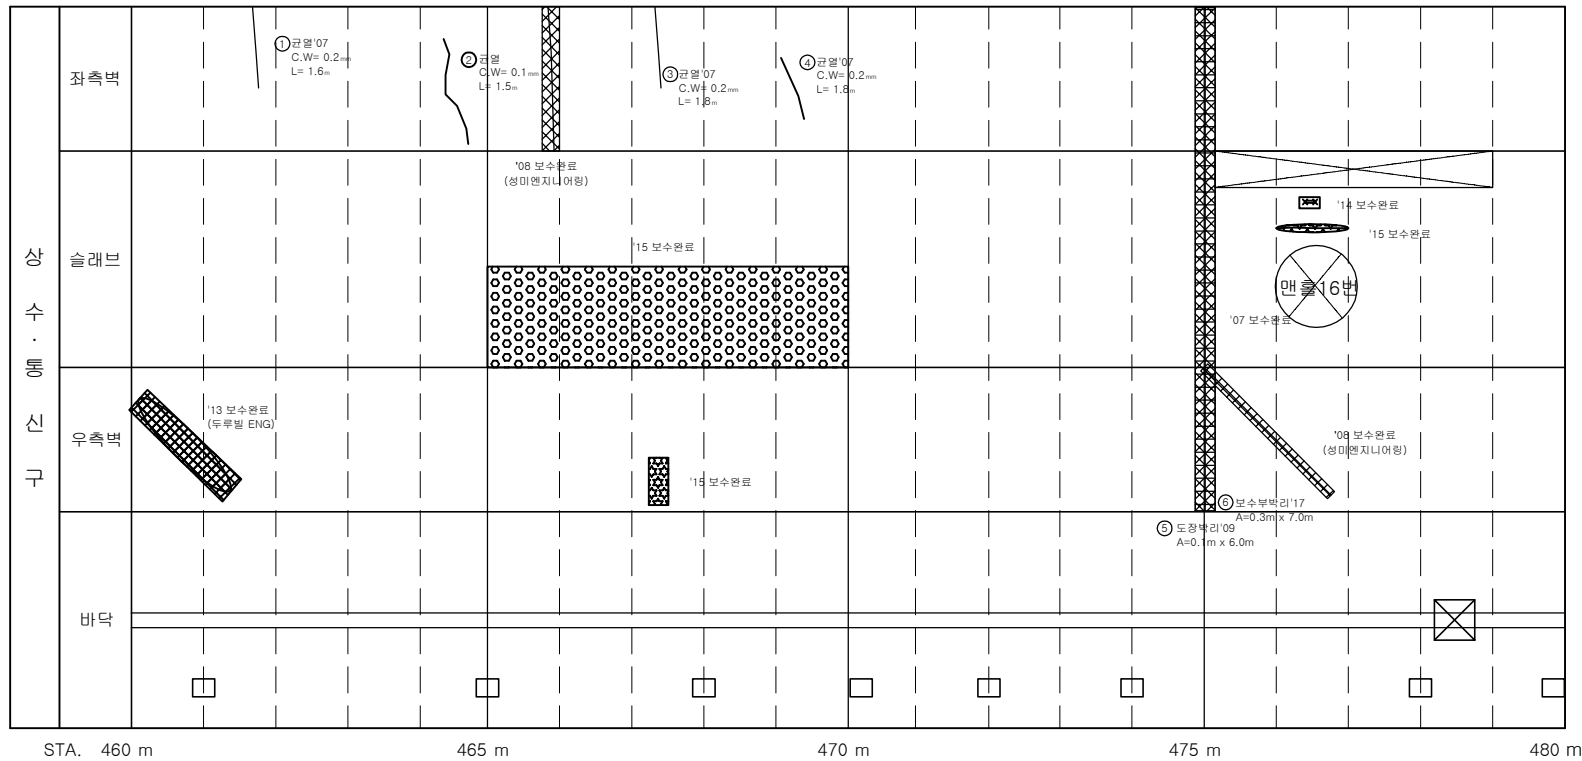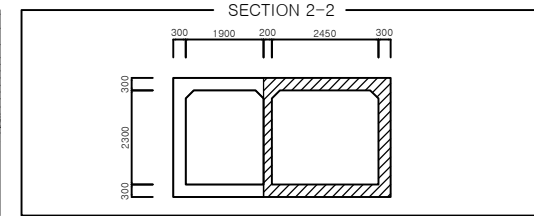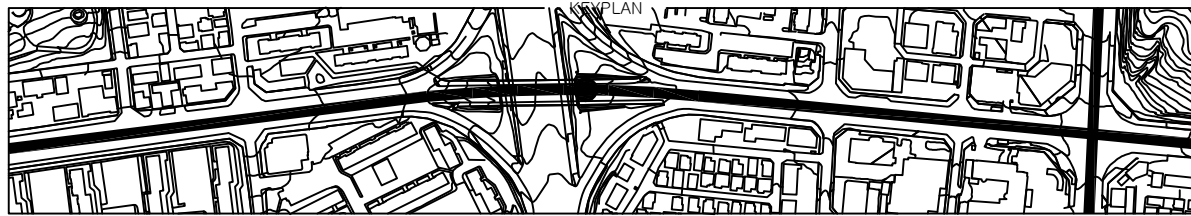

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	1.60	1.60	m	1				
2	2007	구분	0.10	1.50	1.50	m	1				
3	2007	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				
4	2007	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				
5	2009	도관박리	0.10	6.00	0.60	m ²	1				
6	2017	보수부박리	0.30	7.00	2.10	m ²	1				재관함



서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

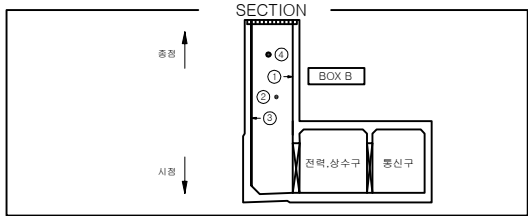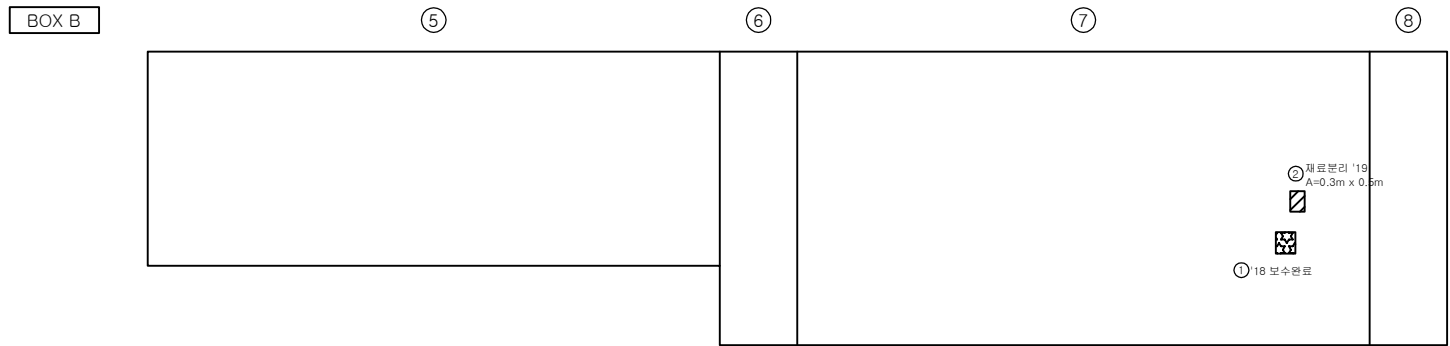[illegible]

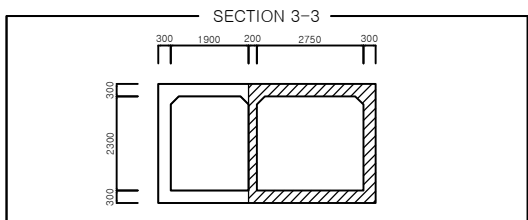

손상물량표

상 수 · 통 신 구	전층	'05 보수완료 (통익)		'08 보수완료 (성미앤지니)	'07 보수완료	② 균열'07 C.W= 0.2mm L= 1.0m	폐쇄 환기구19번	'11 보수완료
	슬래브	'05 보수완료 (통익)	'05 보수완료 (통익)	'05 보수완료 (통익)	⑩ 균열'13 C.W= 0.2mm L= 2.0m	① 균열'09 C.W= 0.1mm L= 1.7m	'07 보수완료	'06 보수완료 (대덕이앤지)
	무층	'05 보수완료 (통익)	'05 보수완료 (통익)	'06 보수완료 (대덕이앤지)	'05 보수완료 (대덕이앤지)	⑤ 균열'11 C.W= 0.2mm L= 6.0m	'05 보수완료 (통익)	'08 보수완료 (미앤지니여형)
	바닥	⑩ 균열'13 C.W= 0.1mm L= 2.3m	③ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 2.0m	④ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.0m	'06 보수완료 (대덕이앤지)	'05 보수완료 (통익)	② 균열'07 C.W= 0.2mm L= 2.0m	⑦ 균열'09 C.W= 0.2mm L= 2.0m
STA. 640 m		645 m		650 m		655 m		660 m


[illegible]

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

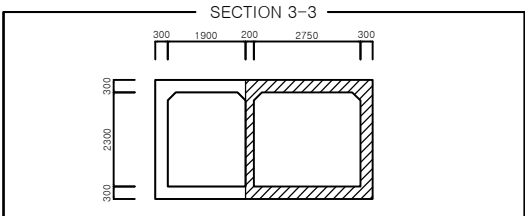
[illegible]

가락공동구 - 오금로(STA.748m)작업구 12번

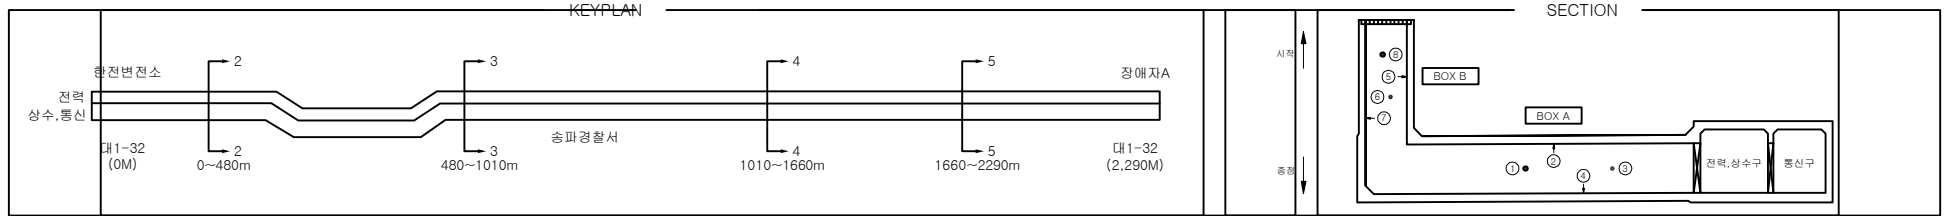


BOX A

- ① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

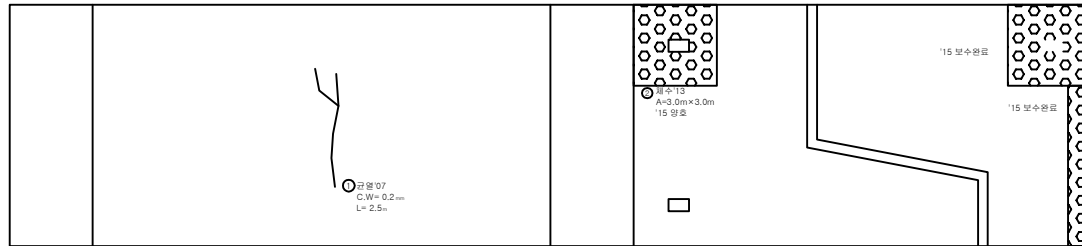

BOX B

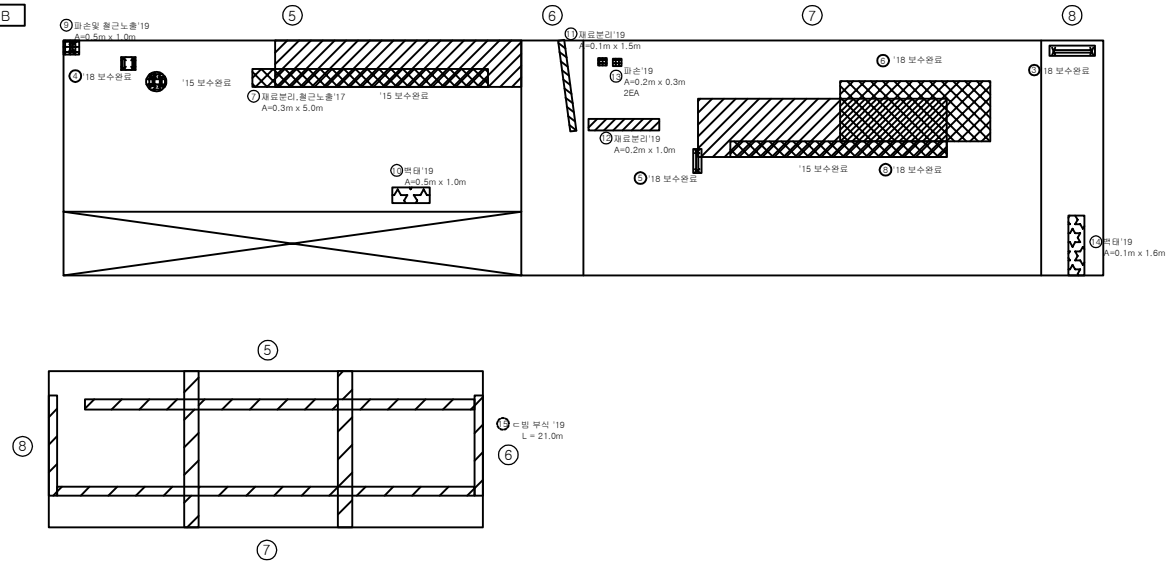

손상량량표

연번	점수	정밀내용	정밀규모				최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	보수년도	공법명/소재명	
1	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1				
2	2015	보수	3.00	3.00	9.00	m³	1				
3	2015	관망	1.50	0.20	0.30	m³	1	2018	단면측구(관망)	0.36	중요
4	2017	관망	0.30	0.30	0.09	m³	1	2018	단면측구(관망)	0.11	중요
5	2017	관망	0.10	0.50	0.05	m³	1	2018	단면측구(관망)	0.06	중요
6	2017	재료분리	1.50	2.50	3.75	m³	1	2018	단면측구(관망)	4.50	
7	2017	재료분리, 관망	0.30	5.00	1.50	m³	1				중요
8	2017	재료분리	0.20	5.00	1.00	m³	1	2018	단면측구(관망)	1.20	
9	2019	관망	0.50	1.00	0.50	m³	1				신규
10	2019	관망	0.50	1.00	0.50	m³	1				신규
11	2019	재료분리	0.10	1.50	0.15	m³	1				신규
12	2019	재료분리	0.20	1.00	0.20	m³	1				신규
13	2019	관망	0.20	0.30	0.12	m³	2				신규
14	2019	관망	0.10	1.80	0.16	m³	1				신규
15	2019	관망	21.0	21.0	21.0	m	1				신규


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

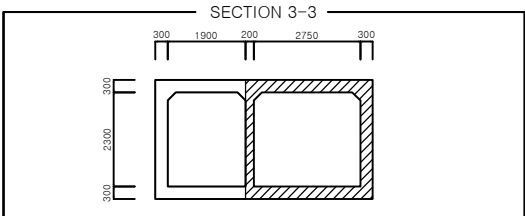

손상물량표

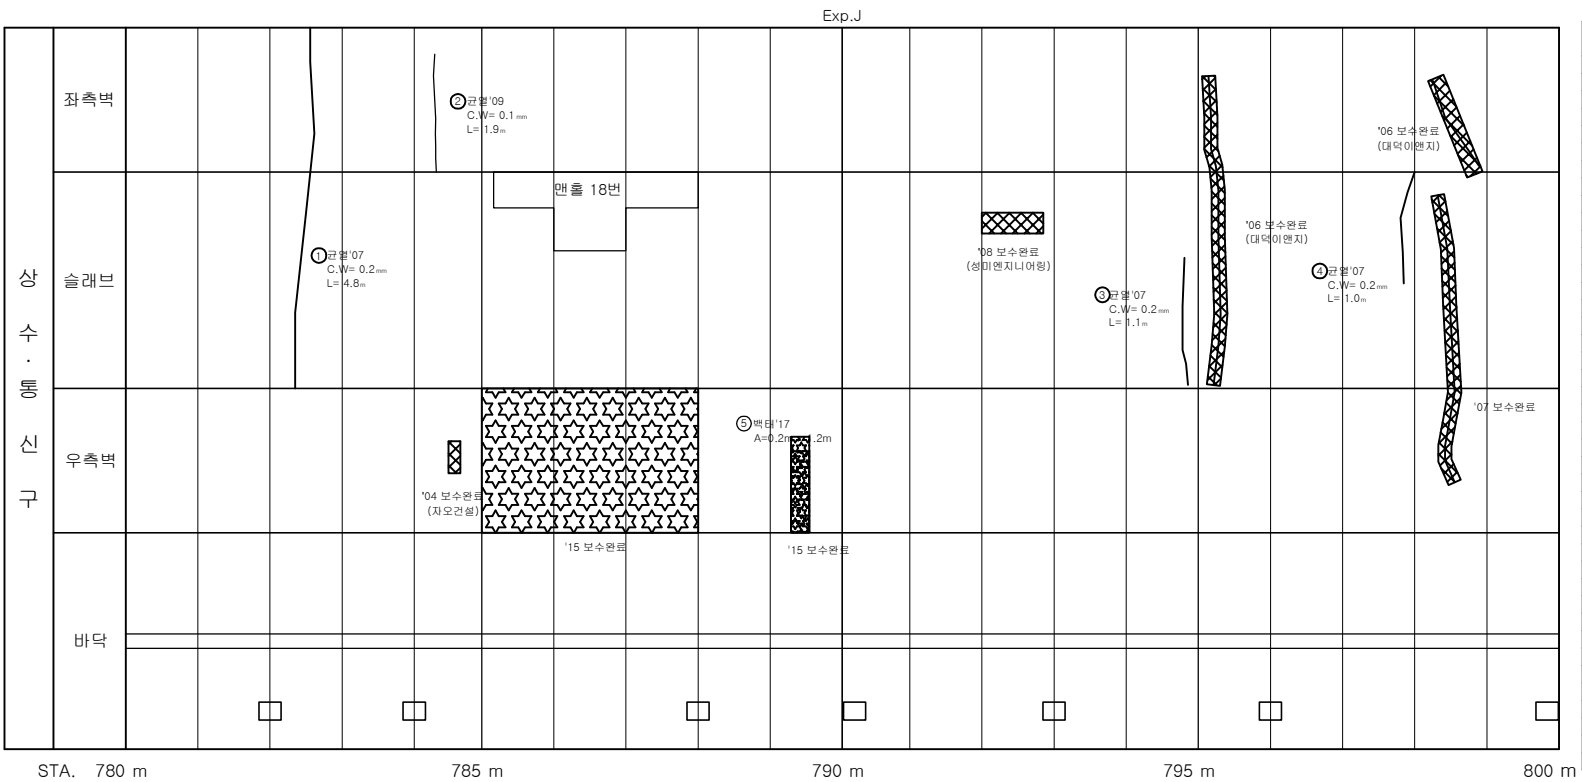[illegible]

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 800 m ~ 820 m) 상수·통신구 구간

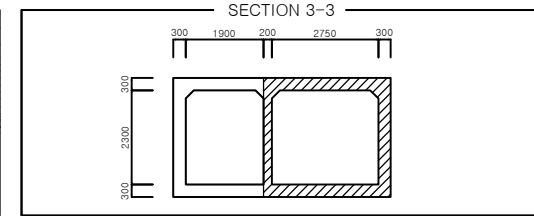

Exp.J

손상량량표

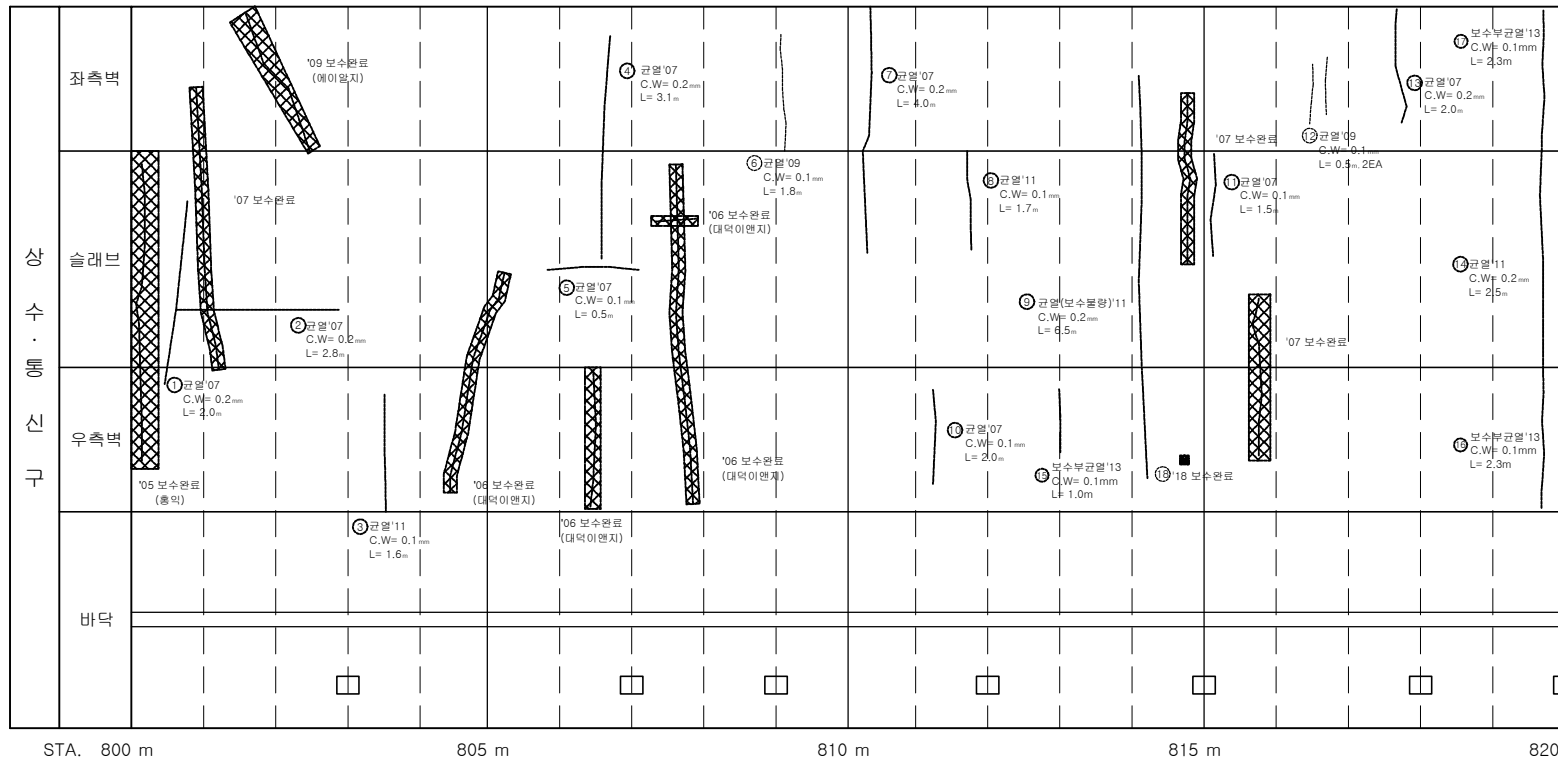


연번	점번호	정밀내용	정밀규모				최종보수내역			
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	보수년도	공법명/사지명
1	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1			
2	2007	관망	0.20	2.80	2.80	m	1			
3	2011	관망	0.10	1.80	1.80	m	1			
4	2007	관망	0.20	3.10	3.10	m	1			
5	2007	관망	0.10	0.50	0.50	m	1			
6	2009	관망	0.10	1.80	1.80	m	1			
7	2007	관망	0.20	4.00	4.00	m	1			
8	2011	관망	0.10	1.70	1.70	m	1			
9	2011	관망	0.20	6.50	6.50	m	1			
10	2007	관망	0.10	2.00	2.00	m	1			
11	2007	관망	0.10	1.50	1.50	m	1			
12	2009	관망	0.10	1.00	2.00	m	2			
13	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1			
14	2011	관망	0.20	2.50	2.50	m	1			
15	2013	보수부재관망	0.10	1.00	1.00	m	1			재관망
16	2013	보수부재관망	0.10	2.30	2.30	m	1			재관망
17	2013	보수부재관망	0.10	2.30	2.30	m	1			재관망
18	2017	벽면	0.10	0.10	0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

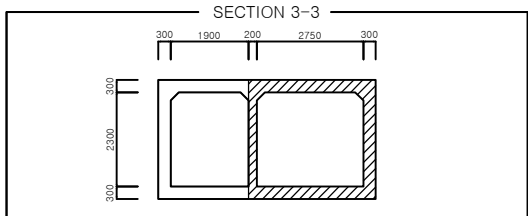


구분	좌측벽	상수통	우측벽	바닥
상수통	⑤ 균열 '07 C.W= 0.2mm L= 0.5m	① 균열 C.W= 0.1mm L= 4.5m ② 균열 '07 C.W= 0.2mm L= 2.7m '05 보수완료 (통익) '12 보수완료 '13 보수완료 (두루발 ENG) ③ 균열 '07 C.W= 0.2mm L= 1.5m ④ 균열 C.W= 0.2mm L= 2.4m '05 보수완료 (통익)	'08 보수완료 '13 보수완료	폐쇄 환기구20번
바닥		'13 보수완료 (두루발 ENG) '09 보수완료 '13 보수완료(3EA) (두루발 ENG)		⑦ 플트탈락 '17 1EA

STA. 840 m
845 m
850 m
855 m
860

[illegible]

TITLE OF SHIFT

KNAPPLAN

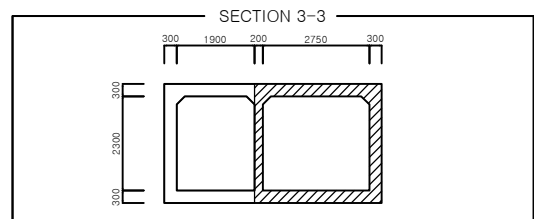


손상물량표

연번	연도	정형내용	정형규모			최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	보수구분	공법명	공법	
1	2009	관형	0.10	1.00	1.00	m	1		
2	2007	관형	0.10	1.00	1.00	m	1		
3	2007	관형	0.10	2.00	2.00	m	1		
4	2007	관형	0.10	1.50	1.50	m	1		
5	2009	관형	0.10	2.00	2.00	m	1		
6	2009	관형	0.20	1.70	1.70	m	1		
7	2007	관형	0.10	0.60	0.60	m	1		
8	2009	보수부재관형	0.20	2.00	2.00	m	1		재결합
9	2015	관형	0.20	2.20	2.20	m	1		
10	2019	재료분리	0.30	0.50	0.15	m	1		신규

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

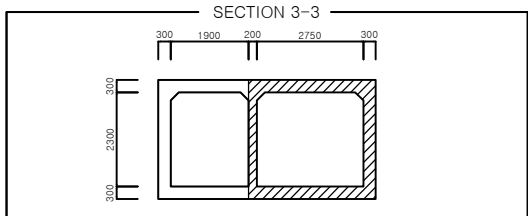

구분	좌측벽	상수통	우측벽	바닥
상수통	② 균열'17 C.W=0.2mm L=1.0m	① 균열'07 C.W=0.1mm L=2.4m ③ 균열'13 C.W=0.1mm L=1.2m ④ 균열'11 C.W=0.1mm L=1.5m '05 보수완료 (통과) '09 보수완료 (폐기알지)	'14 보수완료 ⑥ 균열'18 C.W=0.1mm L=1.5m '15 보수완료 ② 균열'11 C.W=0.2mm L=1.2m ③ 균열'15 C.W=0.2mm L=1.5m ④ 균열'07 C.W=0.2mm L=1.1m	① 균열'15 C.W=0.2mm L=1.2m ⑤ 균열'09 C.W=0.1mm L=1.0m ⑦ 균열'07 C.W=0.2mm L=3.3m
바닥				

STA. 880 m
885 m
890 m
895 m
900




[illegible]

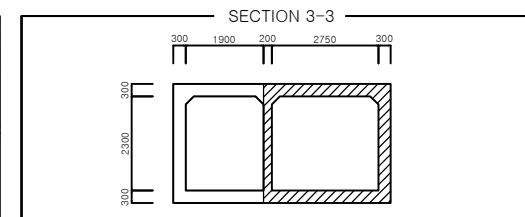

상 수 · 통 구	집측벽		슬래브		우측벽		바닥	
		'05 보수원료 (통익)	'09 보수원료 (메이알지) 관열(2EA)'13 C.W= 0.1mm L= 1.0m '06 보수원료 (대익이연지)	'04 보수원료 (자오건설) 관열'17 C.W=0.2mm L=1.0m	관열'09 C.W=0.1mm L= 6.35m 관열'07 C.W= 0.2mm L= 1.5m 볼트달락'17 1EA	보수원료 보수부관열'09 C.W= 0.1mm L= 1.8m	보수원료	

[illegible]

가락 공동구 - 오금로(STA. 920m ~ 940 m) 상수·통신구 구간

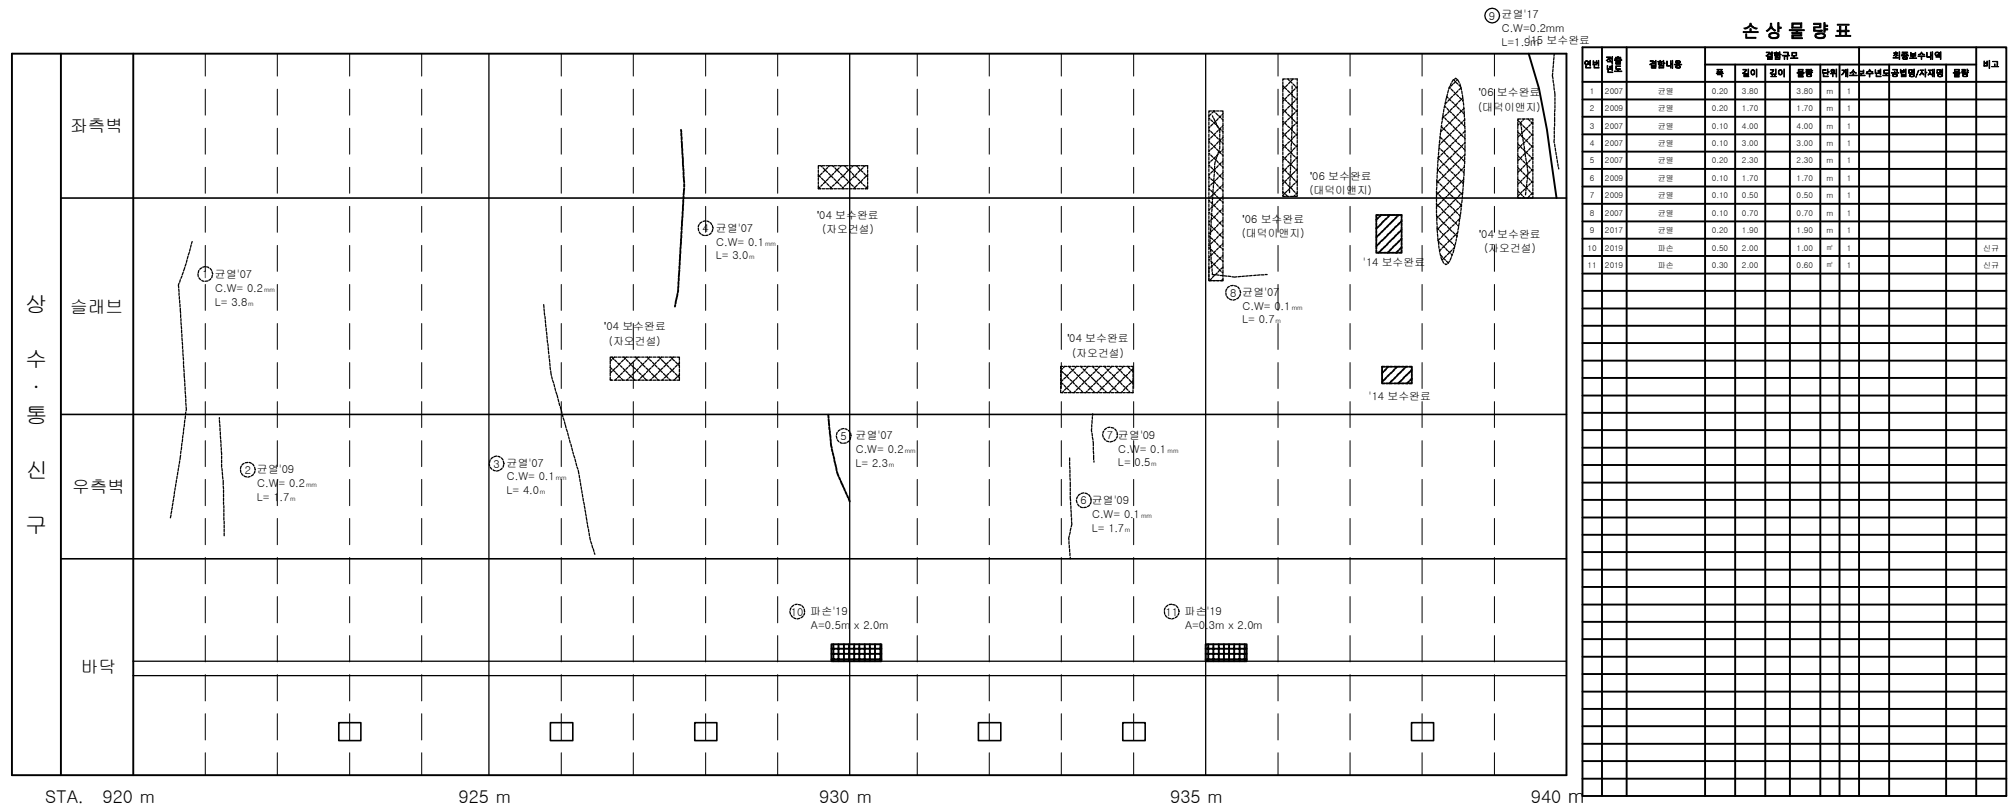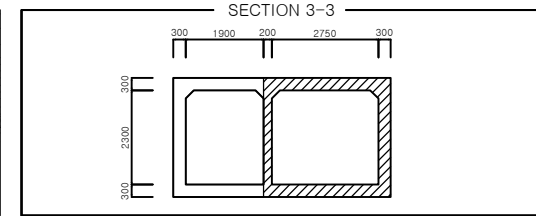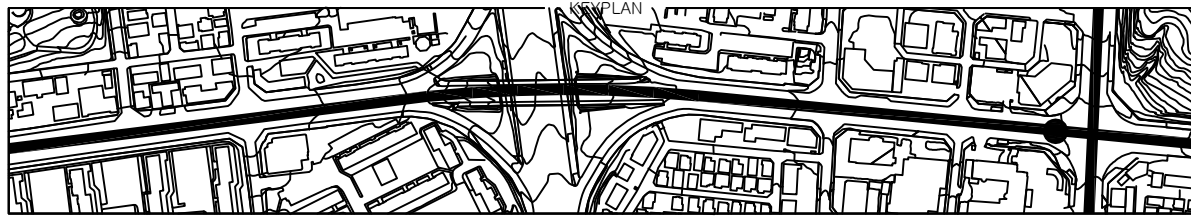



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 오금로 외관조사망도

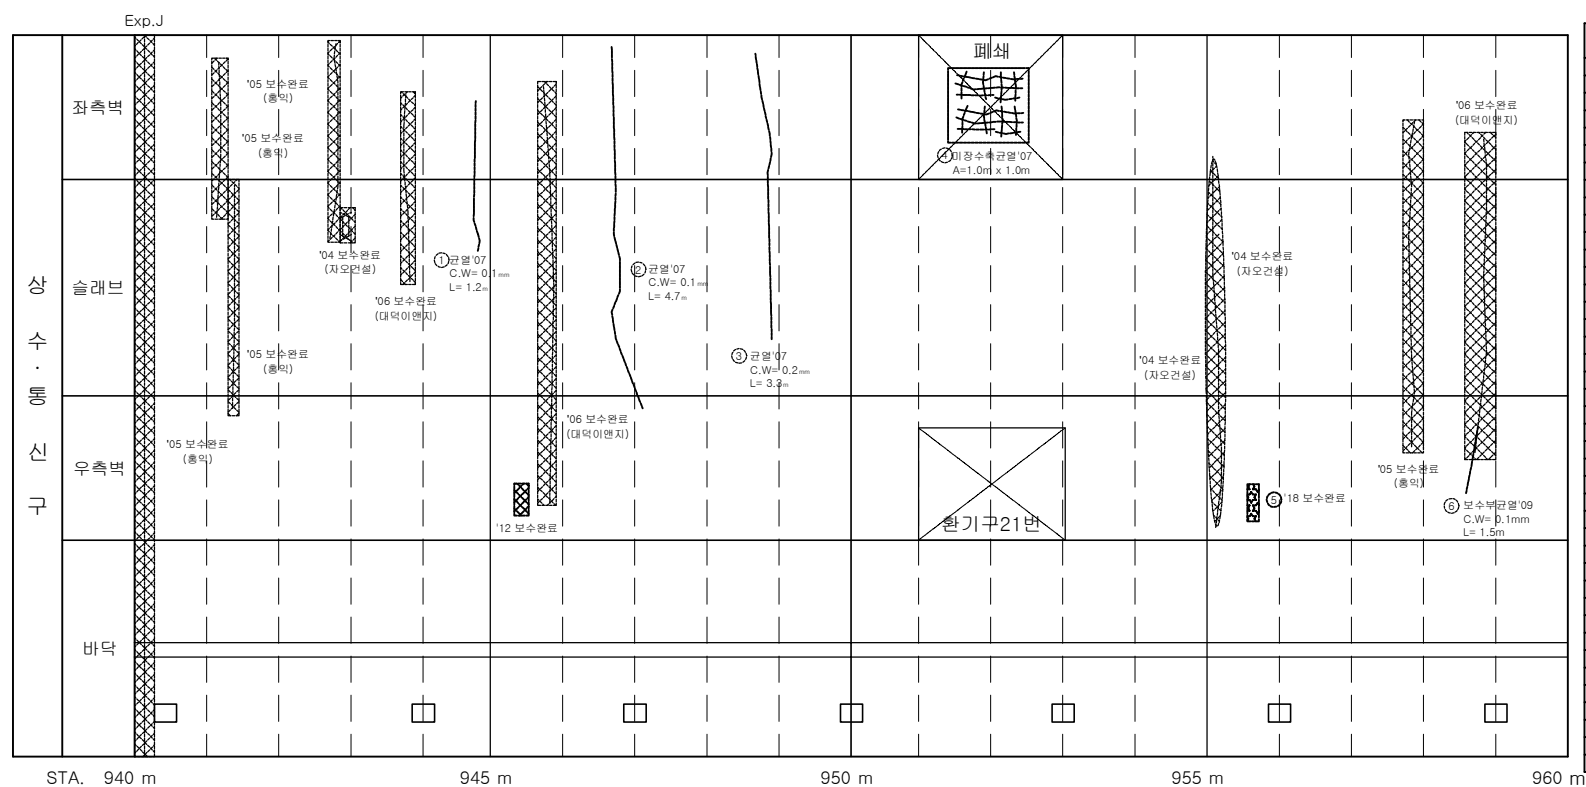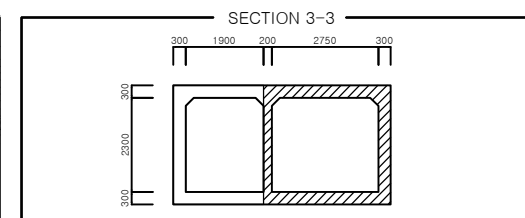[illegible]

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 오금로 외관조사망도

~~PLAN~~[illegible]

환기구 외관조사망도

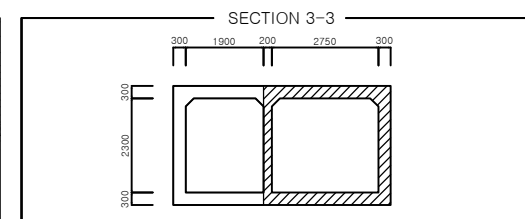



손상물량표

		Exp.J		Exp.J		Exp.J		Exp.J		Exp.J	
상 수 · 통 신 구	좌측부										
	슬래브										
	우측부										
	바닥										
		STA. 980 m		985 m		990 m		995 m		1000 m	

[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1100 m ~1120 m) 상수·통신구 구간

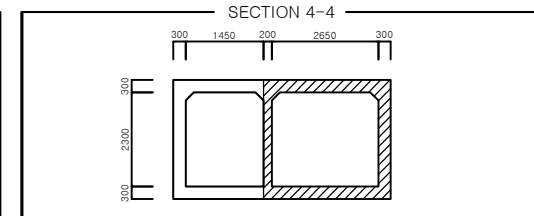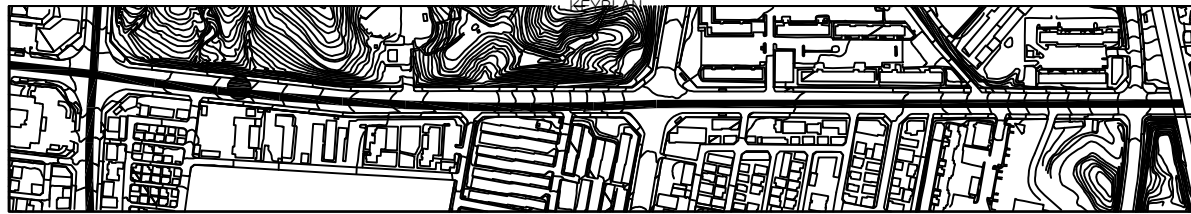


Exp.J															
상 수 · 통 신 구	좌측벽														
	슬래브														
	우측벽														
	바닥														
STA. 1100 m		1105 m		1110 m		1115 m		1120 m							


손상물량표

[illegible]

YPLAN

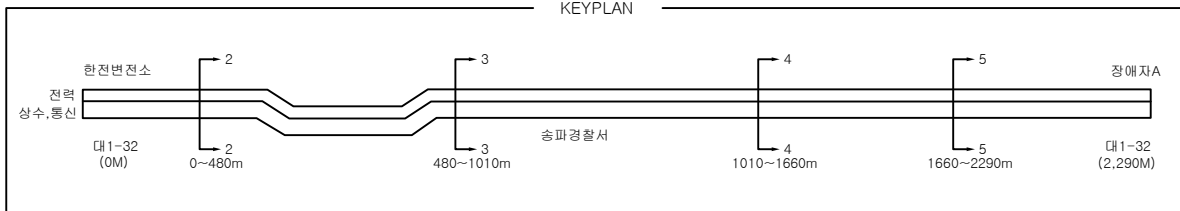

SECTION

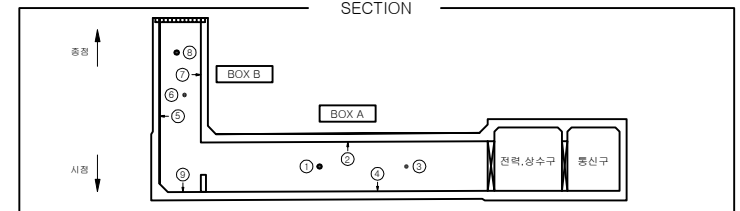


BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥

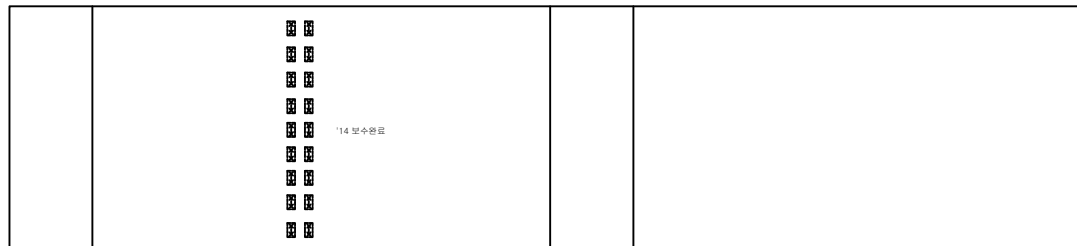


BOX B

⑤

⑥

⑦

⑧

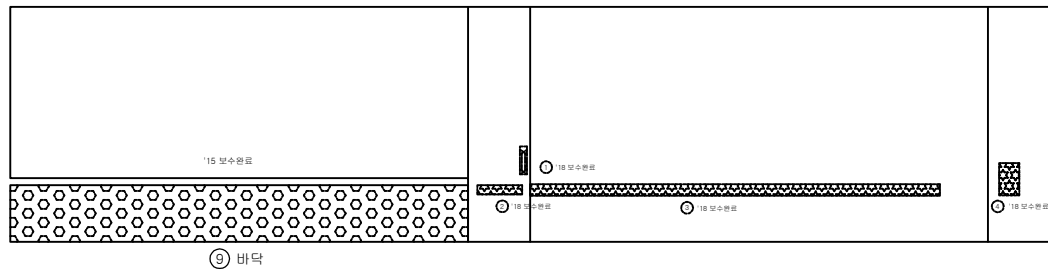


BOX B

정면

좌측

배연

우주


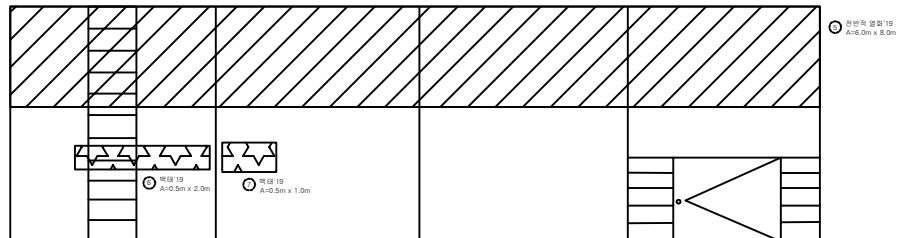
[illegible]

TITLE OF PROJECT


TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 1180 m ~ 1200 m) 상수·통신구 구간

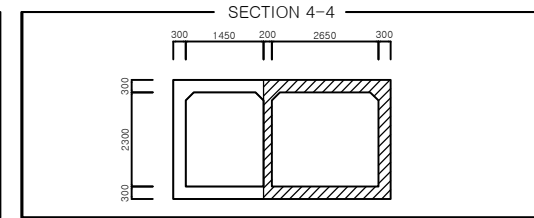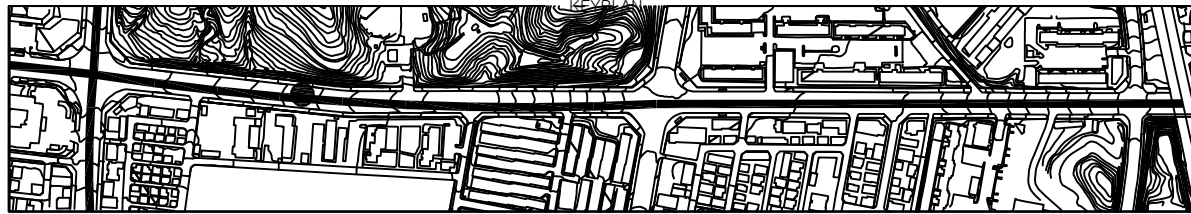

손상량량표

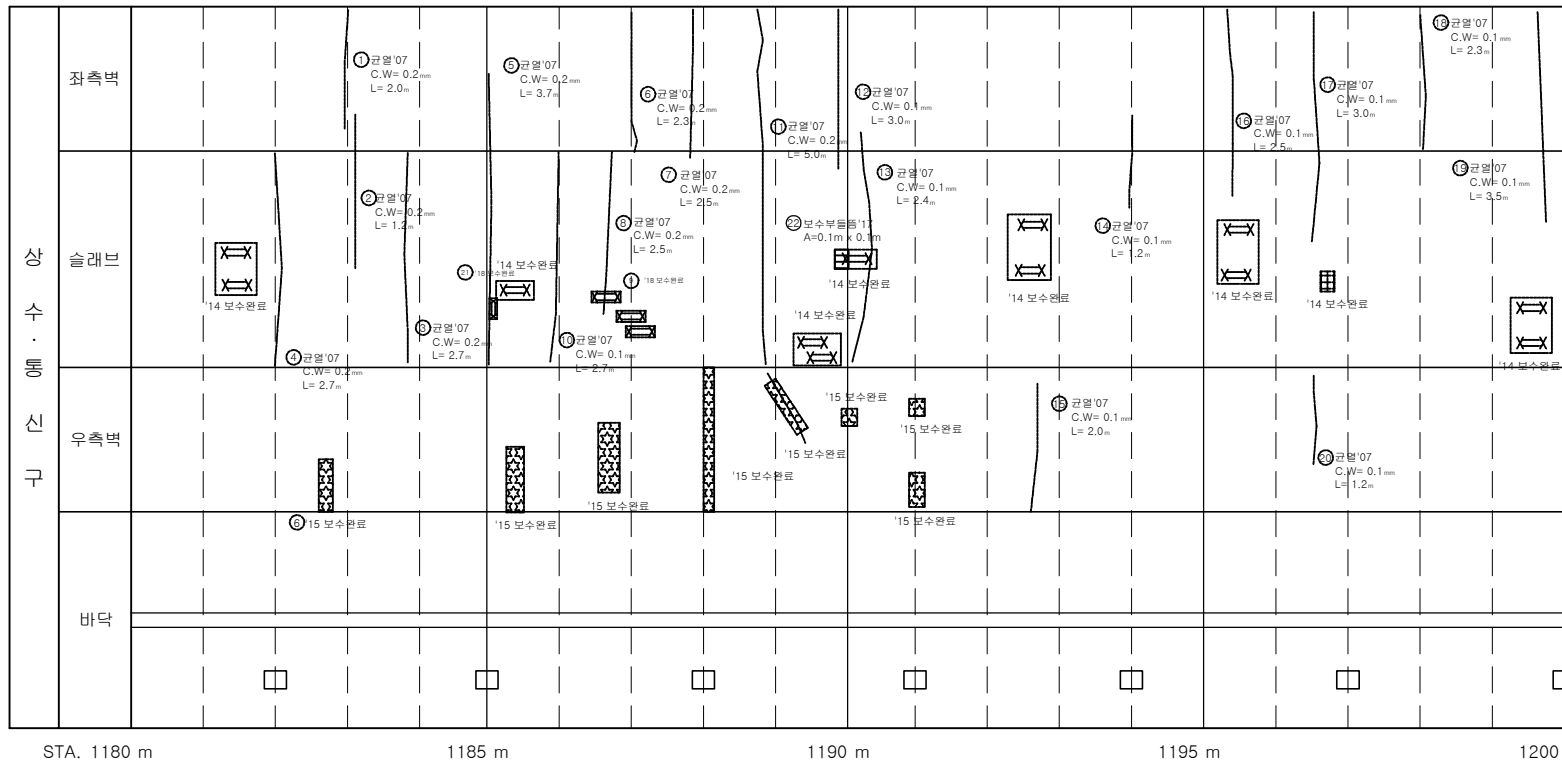

연번	점번호	정밀내용	정밀구분				외관조사내역		비고
			폭	깊이	길이	방향	단위	계소	
1	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1		
2	2007	관망	0.20	1.20	1.20	m	1		
3	2007	관망	0.20	2.70	2.70	m	1		
4	2007	관망	0.20	2.70	2.70	m	1		
5	2007	관망	0.20	3.70	3.70	m	1		
6	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1		
7	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1		
8	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1		
9	2009	통근노출	0.10	0.10	0.03	mm	3	2016년 안전복구(방청)	0.04 중요
10	2007	관망	0.10	2.70	2.70	m	1		
11	2007	관망	0.20	5.00	5.00	m	1		
12	2007	관망	0.10	3.00	3.00	m	1		
13	2007	관망	0.10	2.40	2.40	m	1		
14	2007	관망	0.10	1.20	1.20	m	1		
15	2007	관망	0.10	2.00	2.00	m	1		
16	2007	관망	0.10	2.50	2.50	m	1		
17	2007	관망	0.10	3.00	3.00	m	1		
18	2007	관망	0.10	2.30	2.30	m	1		
19	2007	관망	0.10	3.50	3.50	m	1		
20	2007	관망	0.10	1.20	1.20	m	1		
21	2017	통근노출	0.10	0.10	0.01	mm	1	2016년 안전복구(방청)	0.01 중요
22	2017	보수부일출	0.10	0.10	0.01	mm	1		정밀점

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)



TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락공동구 - 오금로(STA. 1254m)환기구 23번

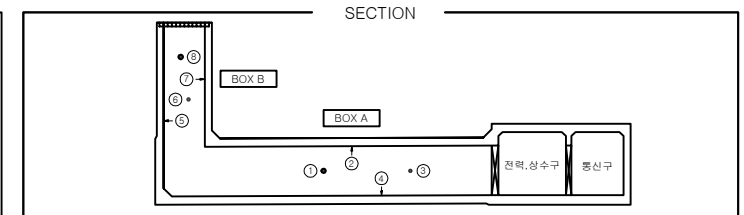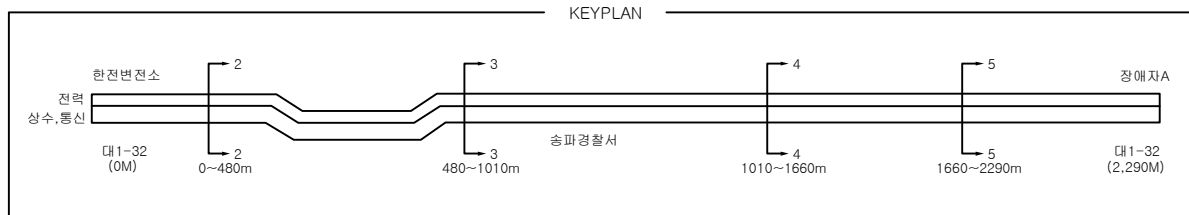

손상물량표

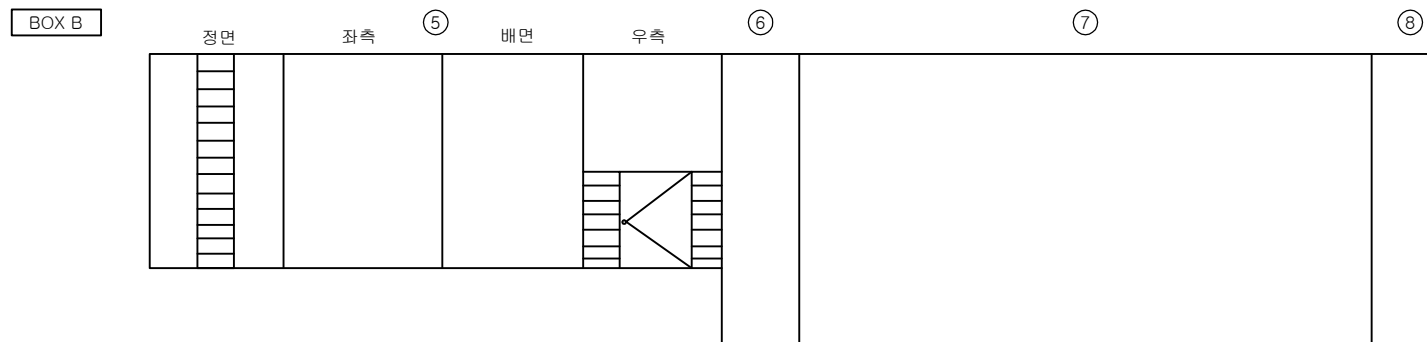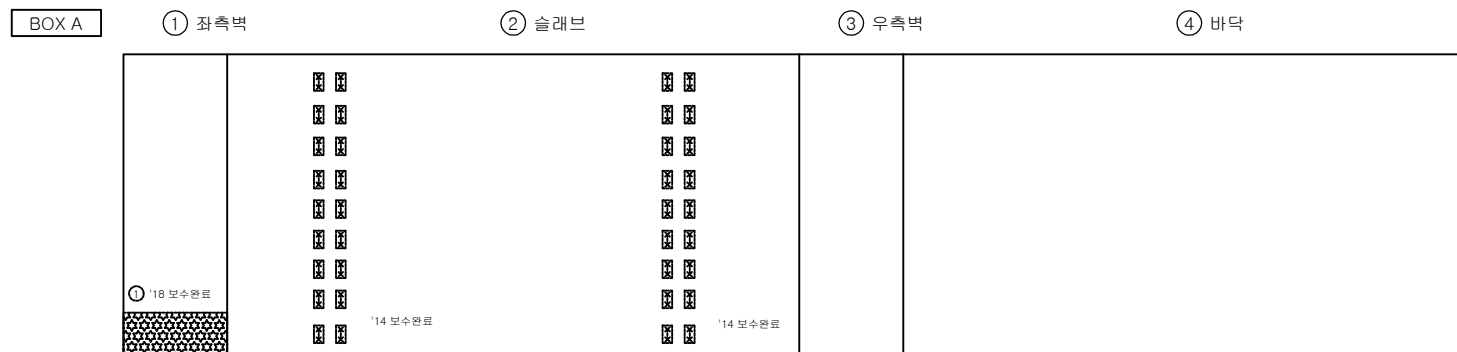[illegible]


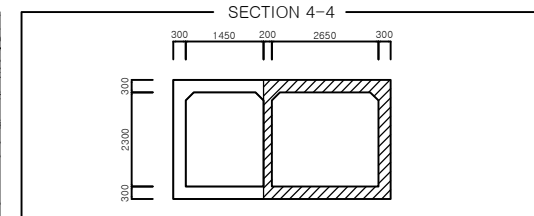


	좌측벽	상수·통신구	우측벽	바닥
STA. 1240 m	①균열'07 C.W= 0.2mm L= 2.3m	'14 보수완료		
1245 m	②균열'07 C.W= 0.1mm L= 3.5m	'14 보수완료 ③균열'07 C.W= 0.1mm L= 7.0m	'14 보수완료 ④균열'07 C.W= 0.1mm L= 4.8m	
	⑤균열'07 C.W= 0.2mm L= 7.0m	'14 보수완료 ⑥균열'07 C.W= 0.1mm L= 2.0m	⑦균열'07 C.W= 0.1mm L= 2.0m	
1250 m	⑧균열 C.W= 0.1mm L= 1.5m	'14 보수완료 ⑨균열'07 C.W= 0.1mm L= 3.5m	⑩균열'07 C.W= 0.1mm L= 2.0m	
	⑪균열 C.W= 0.2mm L= 7.5m	'14 보수완료 ⑫균열'09 A=0.1m x 0.1m		
1255 m	⑬철근노출'09 A=0.1m x 0.1m	'15 보수완료 ⑭균열'07 C.W= 0.2mm L= 0.3m	⑮균열'07 C.W= 0.2mm L= 5.5m	
	통로4번	'14 보수완료 ⑯균열'09 C.W= 0.1mm L= 1.5m	⑰균열(보수불량)'07 C.W= 0.2mm L= 4.2m	
		환기구23번		

[illegible]


TITLE OF SHIFT

가락 공동구 - 오금로(STA. 1320 m ~ 1340 m) 상수·통신구 구간

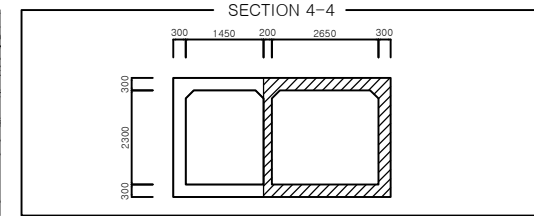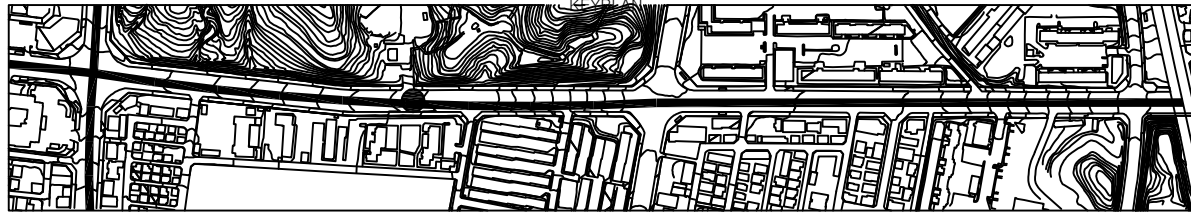

손상량량표

연번	연월일	정밀내용	정밀규모				최종보수내역			비고		
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	보수년도		공법명/소재명	수량
1	2009	관망	0.20	4.00		4.00	m	1				
2	2007	관망	0.20	4.70		4.70	m	1				
3	2011	관망	0.20	3.00		3.00	m	1				
4	2007	관망	0.20	2.50		2.50	m	1				
5	2007	관망	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	관망	0.20	4.70		4.70	m	1				
7	2011	관망	0.20	7.00		7.00	m	1				
8	2007	관망	0.20	7.00		7.00	m	1				
9	2007	관망	0.20	7.00		7.00	m	1				
10	2017	보수부일정	0.10	0.20		0.02	mm	1	2018	단면측구공법	0.02	
11	2017	통근노출	0.10	0.20		0.02	mm	1	2018	단면측구(합동)	0.02	중요


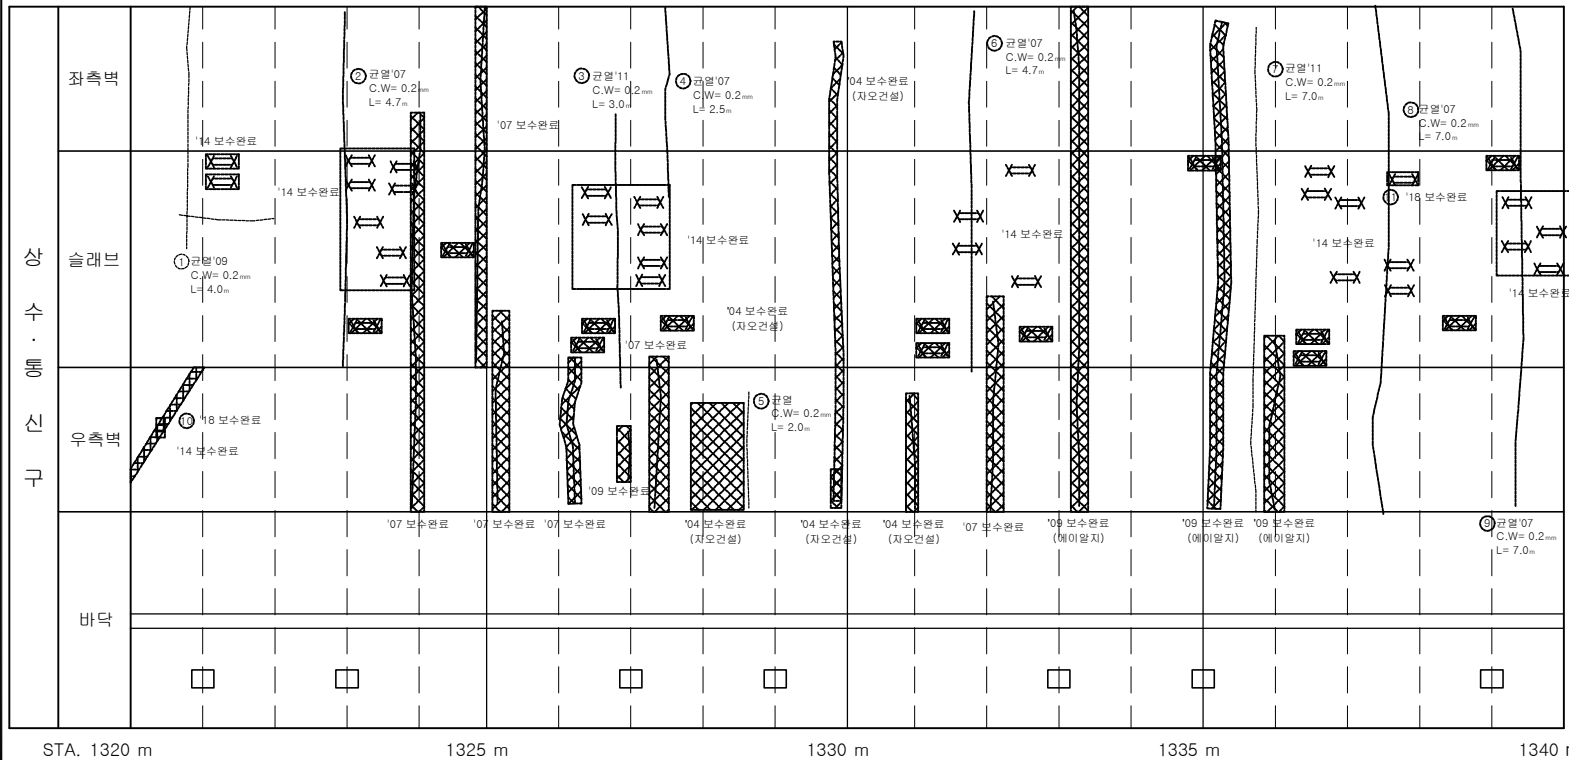




서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

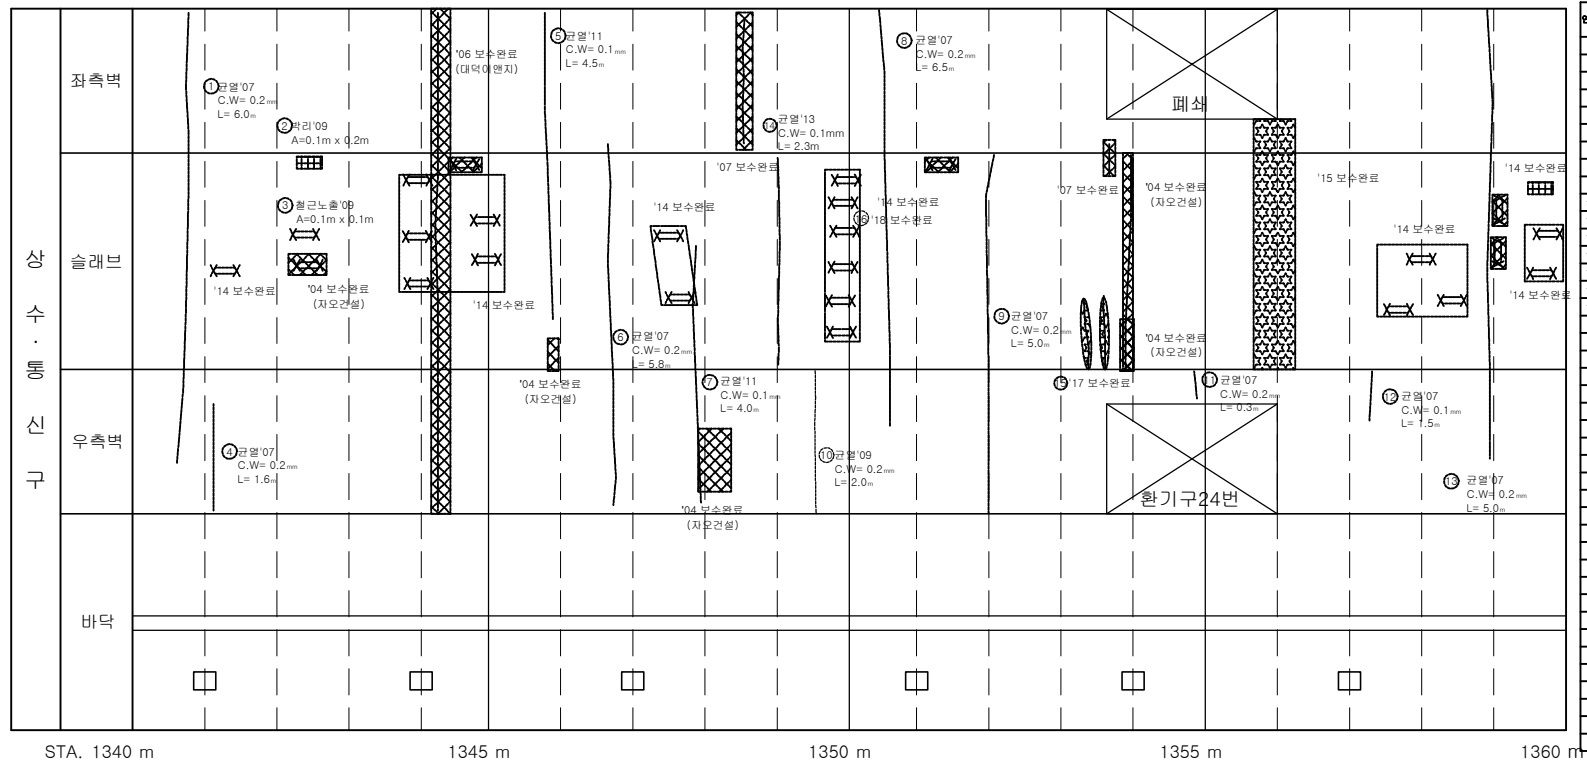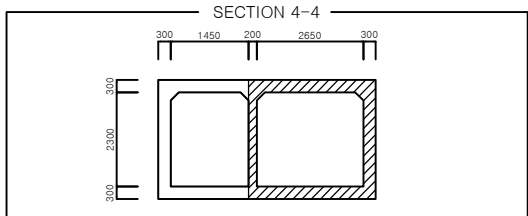[illegible]

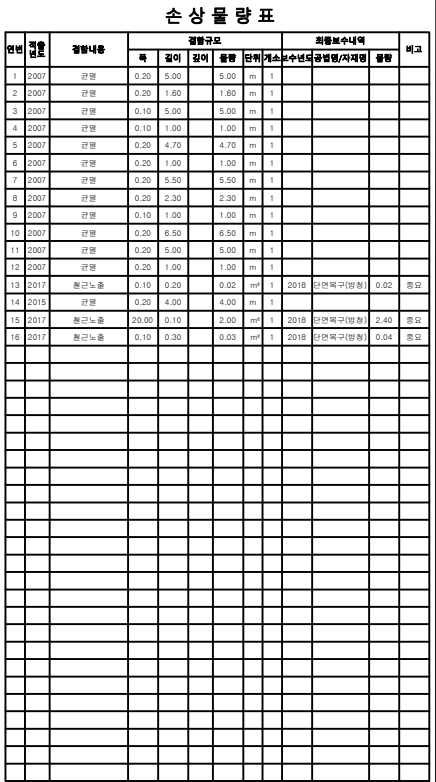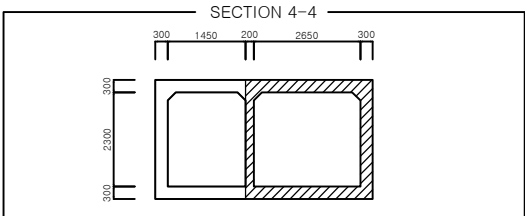

TITLE OF SHIFT


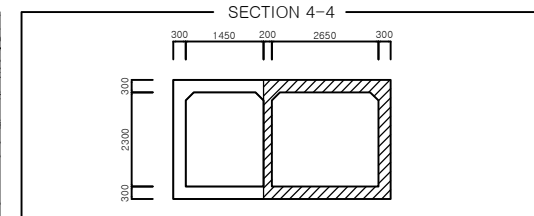


구분	상수·정신구	정수조									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
바닥	① '18 보수완료 ② '15 보수완료	'04 보수완료 (자오건설) '06 보수완료 (대덕이엔지)	③ '15 보수완료 '04 보수완료 (자오건설)	'06 보수완료 (대덕이엔지)	④ '15 보수완료 '04 보수완료 (자오건설)	'06 보수완료 (대덕이엔지)	⑤ '15 보수완료 '04 보수완료 (자오건설)	'06 보수완료 (대덕이엔지)	⑥ '15 보수완료 '04 보수완료 (자오건설)	'06 보수완료 (대덕이엔지)	⑦ '15 보수완료 '04 보수완료 (자오건설)
유수판	⑧ 균열 '11 C.W= 0.2mm L= 1.5m ⑨ '04 보수완료 (자오건설)	'12 보수완료 '04 보수완료 (자오건설)	⑩ 균열 '07 C.W= 0.1mm L= 1.0m '09 보수완료 (메이알지)	'09 보수완료 (메이알지)	'04 보수완료 (자오건설) '18 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	⑪ 균열 '07 C.W= 0.1mm L= 1.0m '14 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	'04 보수완료 (자오건설) '18 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	
슬래브	'09 보수완료 (메이알지) '14 보수완료	'11 보수완료 '09 보수완료 (메이알지) '04 보수완료 (자오건설) '18 보수완료	'04 보수완료 (자오건설) '18 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	'04 보수완료 (자오건설) '18 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	⑫ 균열 '07 C.W= 0.1mm L= 1.0m '14 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	'04 보수완료 (자오건설) '18 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	
좌측벽	'07 보수완료	'07 보수완료	'07 보수완료	'07 보수완료	'07 보수완료	'07 보수완료	⑬ 균열 '07 C.W= 0.2mm L= 2.5m ⑭ 균열 '07 C.W= 0.2mm L= 7.0m '12 보수완료	'09 보수완료 (메이알지)	'09 보수완료 (메이알지)	'09 보수완료 (메이알지)	


STA. 1380 m
1385 m
1390 m
1395 m
1400 m

[illegible]

가락 공동구 - 오금로(STA. 1400 m ~ 1420m) 상수·통신구 구간

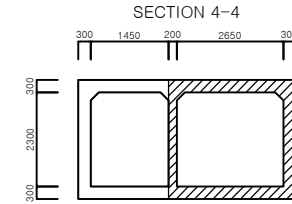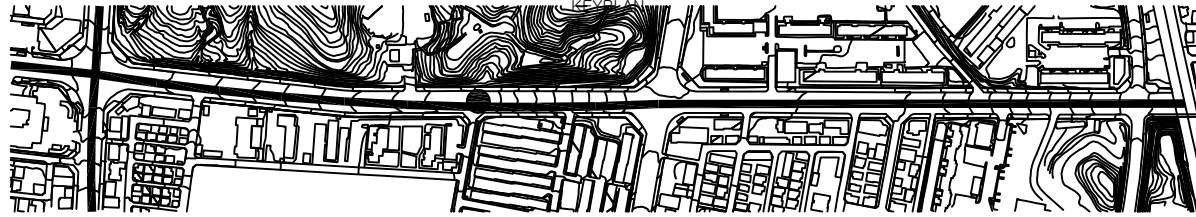

①균열'11
C.W= 0.2mm
L= 4.0m Exp.J

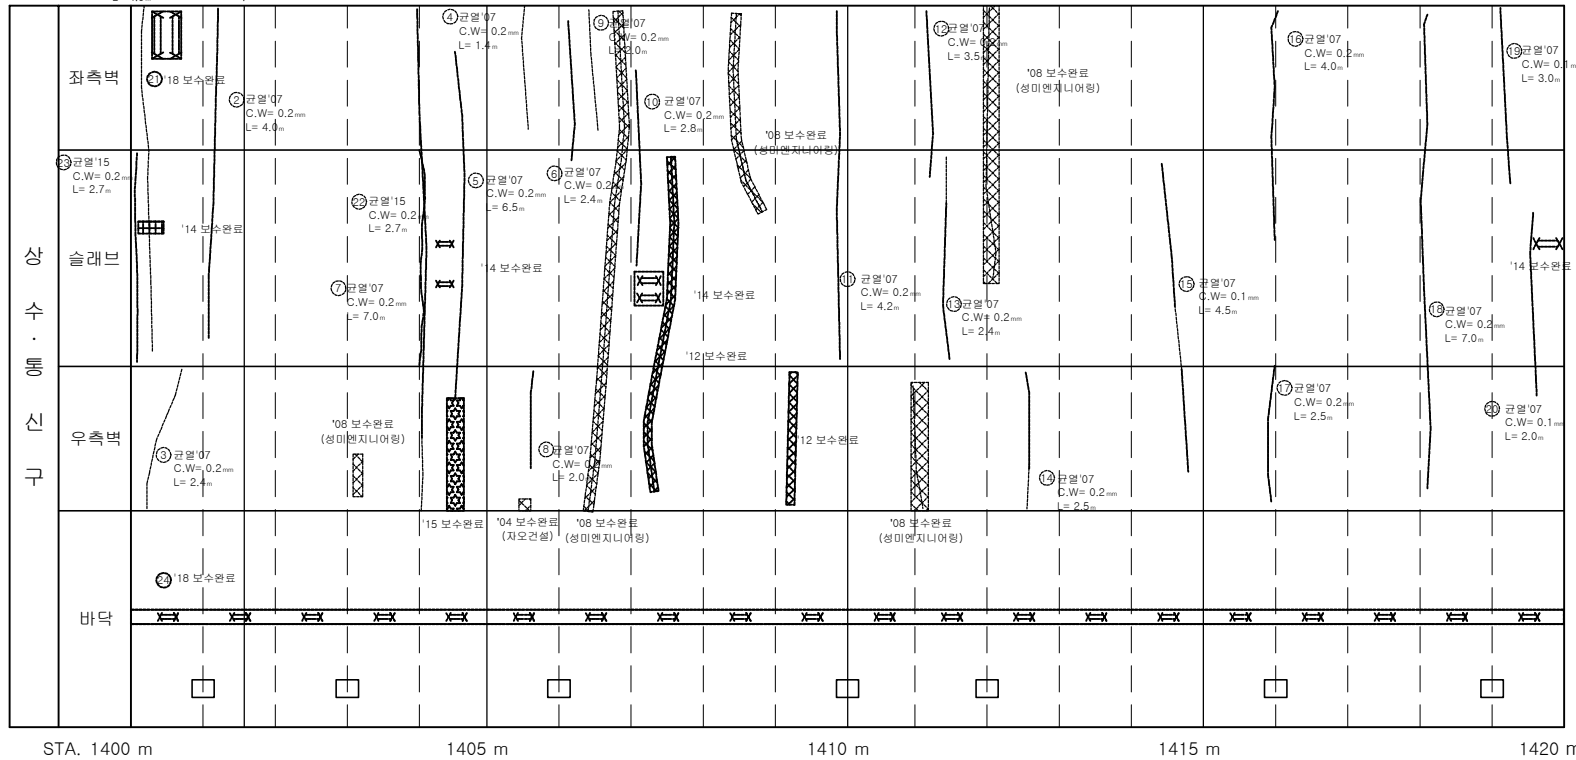

손상물량표

연번	연도	결함내용	결함규모				최종보수내역		비고		
			폭	깊이	길이	수량	단위	개수		보수년도	금액명/자재명
1	2007	균열	0.20	4.00	4.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.00	4.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.40	2.40	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.40	1.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	6.50	6.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.40	2.40	m	1				
7	2007	균열	0.20	7.00	7.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00	2.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.80	2.80	m	1				
11	2007	균열	0.20	4.20	4.20	m	1				
12	2011	균열	0.20	3.50	3.50	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.40	2.40	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.50	2.50	m	1				
15	2007	균열	0.10	4.50	4.50	m	1				
16	2007	균열	0.20	4.00	4.00	m	1				
17	2007	균열	0.20	2.50	2.50	m	1				
18	2007	균열	0.20	7.00	7.00	m	1				
19	2007	균열	0.10	3.00	3.00	m	1				
20	2007	균열	0.10	2.00	2.00	m	1				
21	2015	불균노출	0.80	0.10	0.16	㎡	2	2018	안전복구(당첨)	0.16	종료
22	2015	균열	0.20	2.70	2.70	m	1				
23	2015	균열	0.20	2.70	2.70	m	1				
24	2017	불균노출	20.00	0.10	2.00	㎡	1	2018	안전복구(당첨)	2.40	종료

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT



YPLAN



[illegible]

TITLE OF SHIFT

가락 공동구 - 오금로(STA. 1480 m ~ 1500m) 상수·통신구 구간

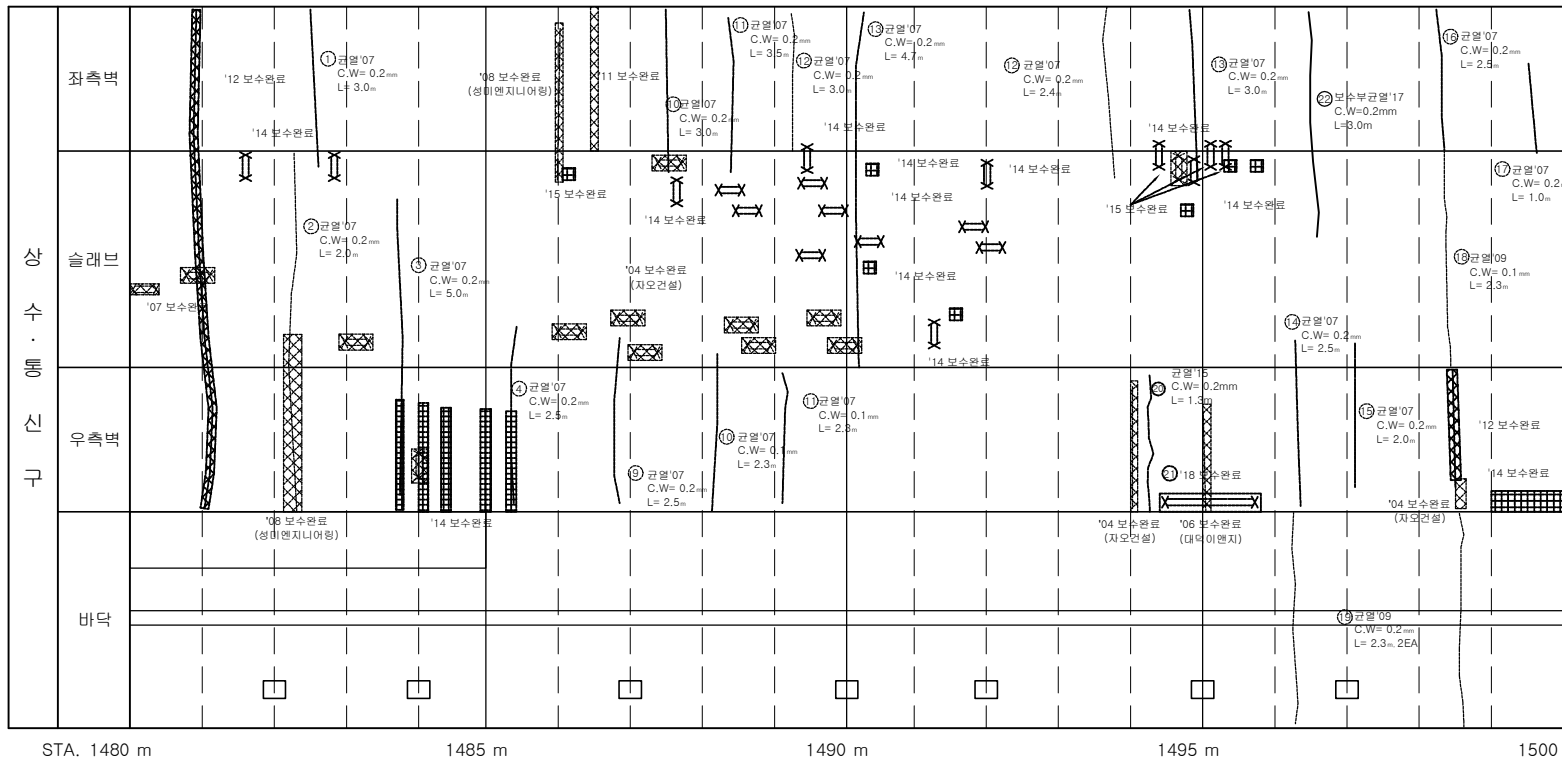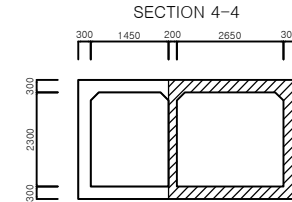

손상량량표

연번	연월	정밀내용	정밀규모				피해보수내역		비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	
1	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		
2	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1		
3	2007	관망	0.20	5.00	5.00	m	1		
4	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1		
5	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		
6	2007	관망	0.20	3.50	3.50	m	1		
7	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		
8	2007	관망	0.20	4.70	4.70	m	1		
9	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1		
10	2007	관망	0.10	2.30	2.30	m	1		
11	2007	관망	0.10	2.30	2.30	m	1		
12	2007	관망	0.20	2.40	2.40	m	1		
13	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1		
14	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1		
15	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1		
16	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1		
17	2007	관망	0.20	1.00	1.00	m	1		
18	2009	관망	0.20	2.30	2.30	m	1		
19	2009	관망	0.20	4.60	9.20	m	2		
20	2015	관망	0.20	1.30	1.30	m	1		
21	2015	통근노출	2.50	0.60	1.50	mm	1	2018	관망복구(관망)
22	2017	보수부관망	0.20	3.00	3.00	m	1		정밀점



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로(STA. 1539m)환기구 25번

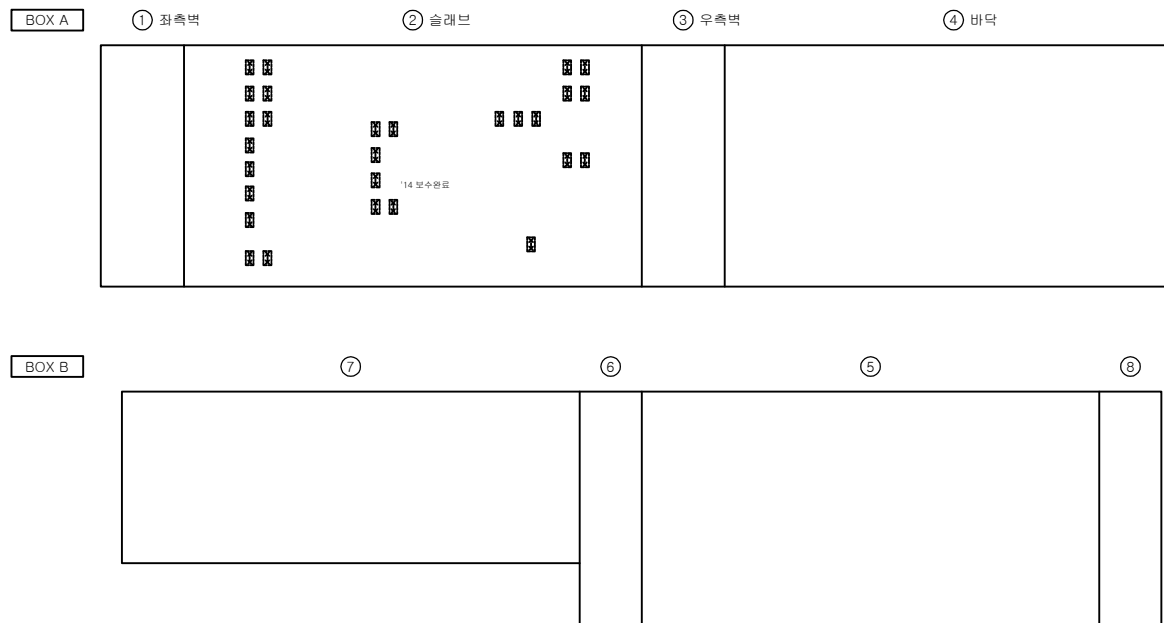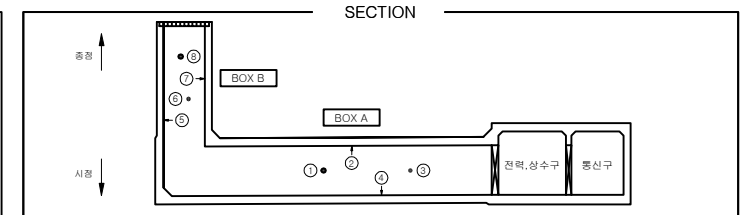




손상물량표

[illegible]

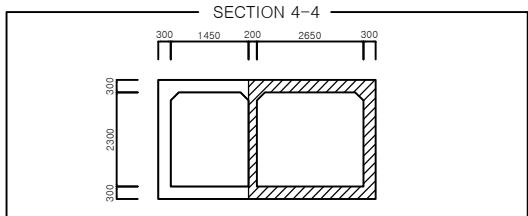[illegible]

TITLE OF SHIFT
가락공동구 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 1680 m ~ 1700m) 상수·통신구 구간

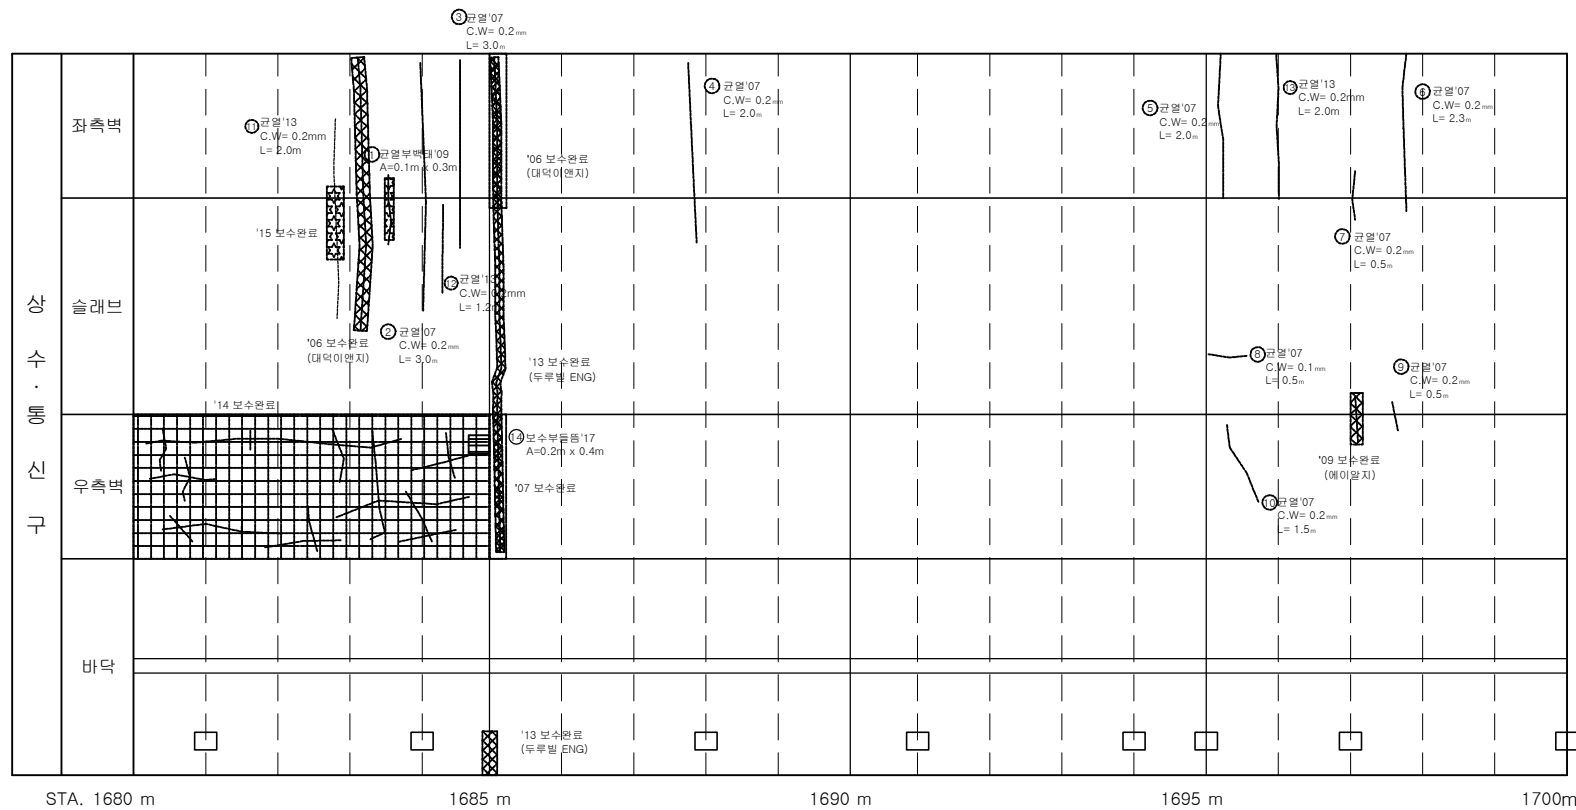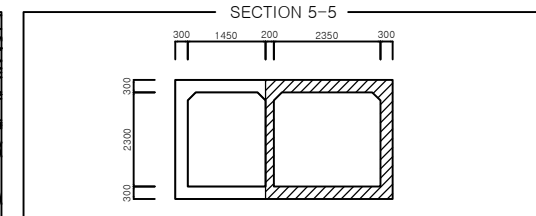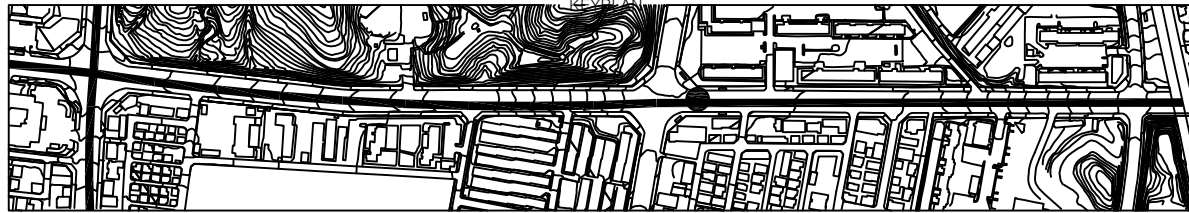

손상량량표

연번	연월	점검내용	정밀검량			정밀보수내역			비고
			구	길이	깊이	단위	개수	비율	
1	2009	관열부착'09	0.10	0.30	0.03	m³	1		
2	2007	관열	0.20	3.00	3.00	m	1		
3	2007	관열	0.20	3.00	3.00	m	1		
4	2007	관열	0.20	2.00	2.00	m	1		
5	2007	관열	0.20	2.00	2.00	m	1		
6	2007	관열	0.20	2.30	2.30	m	1		
7	2007	관열	0.20	0.50	0.50	m	1		
8	2007	관열	0.10	0.50	0.50	m	1		
9	2007	관열	0.20	0.50	0.50	m	1		
10	2007	관열	0.20	1.50	1.50	m	1		
11	2013	관열	0.20	2.00	2.00	m	1		
12	2013	관열	0.20	1.20	1.20	m	1		
13	2013	관열	0.20	2.00	2.00	m	1		
14	2017	보수부착'17	0.20	0.40	0.08	m³	1		재검량


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 오금로 외관조사망도

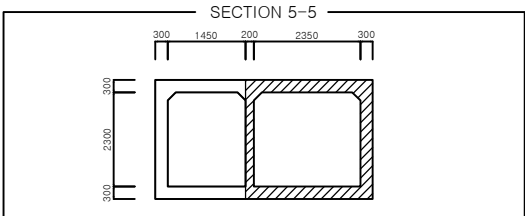


손상물량표

[illegible]


TITLE OF SHIFT
가락공동구 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 1800 m ~ 1820m) 상수·통신구 구간

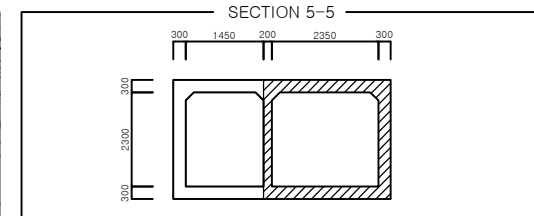

손상량량표

연번	연월	정량내용	정량규모				비고		
			목	길이	깊이	수량	구분	비고	비고
1	2007	관망	관망	0.20	7.00	7.00	m	1	
2	2006	관망	관망	0.20	5.00	10.00	m	2	
3	2007	관망	관망	0.10	1.50	1.50	m	1	
4	2007	관망	관망	0.10	0.30	0.30	m	1	
5	2007	관망	관망	0.10	0.50	0.50	m	1	
6	2007	관망	관망	0.20	3.30	3.30	m	1	
7	2007	관망	관망	0.10	0.80	0.80	m	1	
8	2007	관망	관망	0.20	3.00	3.00	m	1	
9	2007	관망	관망	0.10	2.00	2.00	m	1	
10	2007	관망	관망	0.20	0.50	0.50	m	1	
11	2007	관망	관망	0.10	1.80	1.80	m	1	
12	2007	관망	관망	0.10	0.60	0.60	m	1	
13	2007	관망	관망	0.20	0.50	0.50	m	1	
14	2007	관망	관망	0.20	3.00	3.00	m	1	
15	2007	관망	관망	0.20	0.70	0.70	m	1	
16	2006	관망	관망	0.10	1.50	1.50	m	1	
17	2007	관망	관망	0.20	1.00	1.00	m	1	
18	2007	관망	관망	0.20	2.00	2.00	m	1	
19	2007	관망	관망	0.20	0.50	0.50	m	1	
20	2007	관망	관망	0.10	2.00	2.00	m	1	
21	2007	관망	관망	0.20	3.00	3.00	m	1	
22	2013	관망	관망	0.20	5.00	10.00	m	2	
23	2013	관망	관망	0.20	1.80	1.80	m	1	
24	2013	관망	관망	0.10	0.80	0.80	m	1	
25	2013	관망	관망	0.10	0.50	0.50	m	1	
26	2015	관망	관망	0.20	1.70	1.70	m	1	
27	2017	재료분리	재료분리	0.20	0.40	0.08	m³	1	

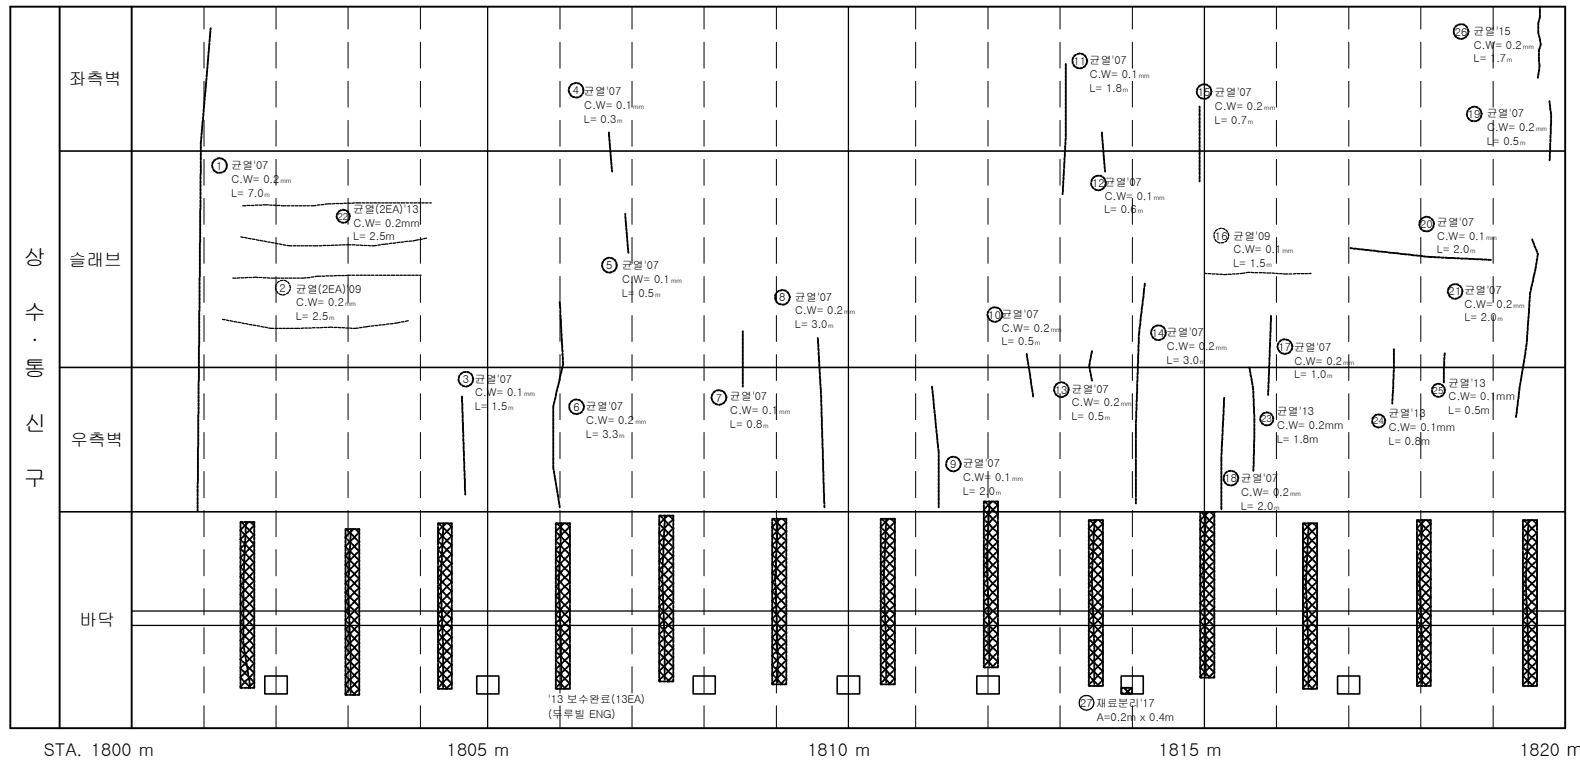

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 1820 m ~ 1840m) 상수 · 통신구 구간

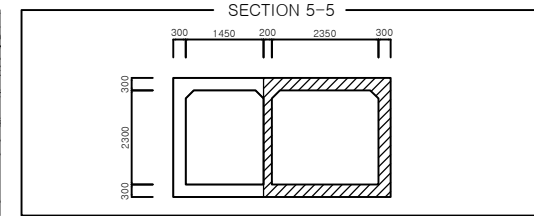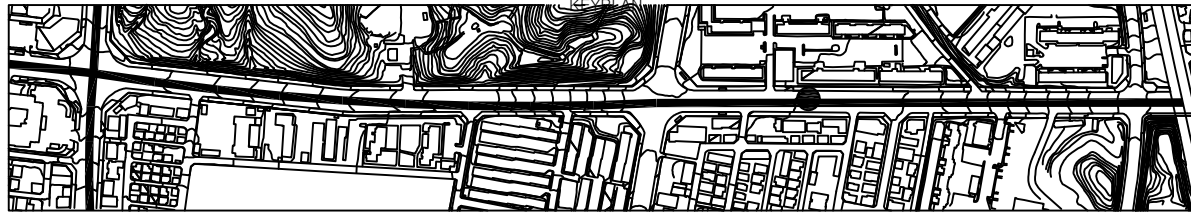

손상물량표

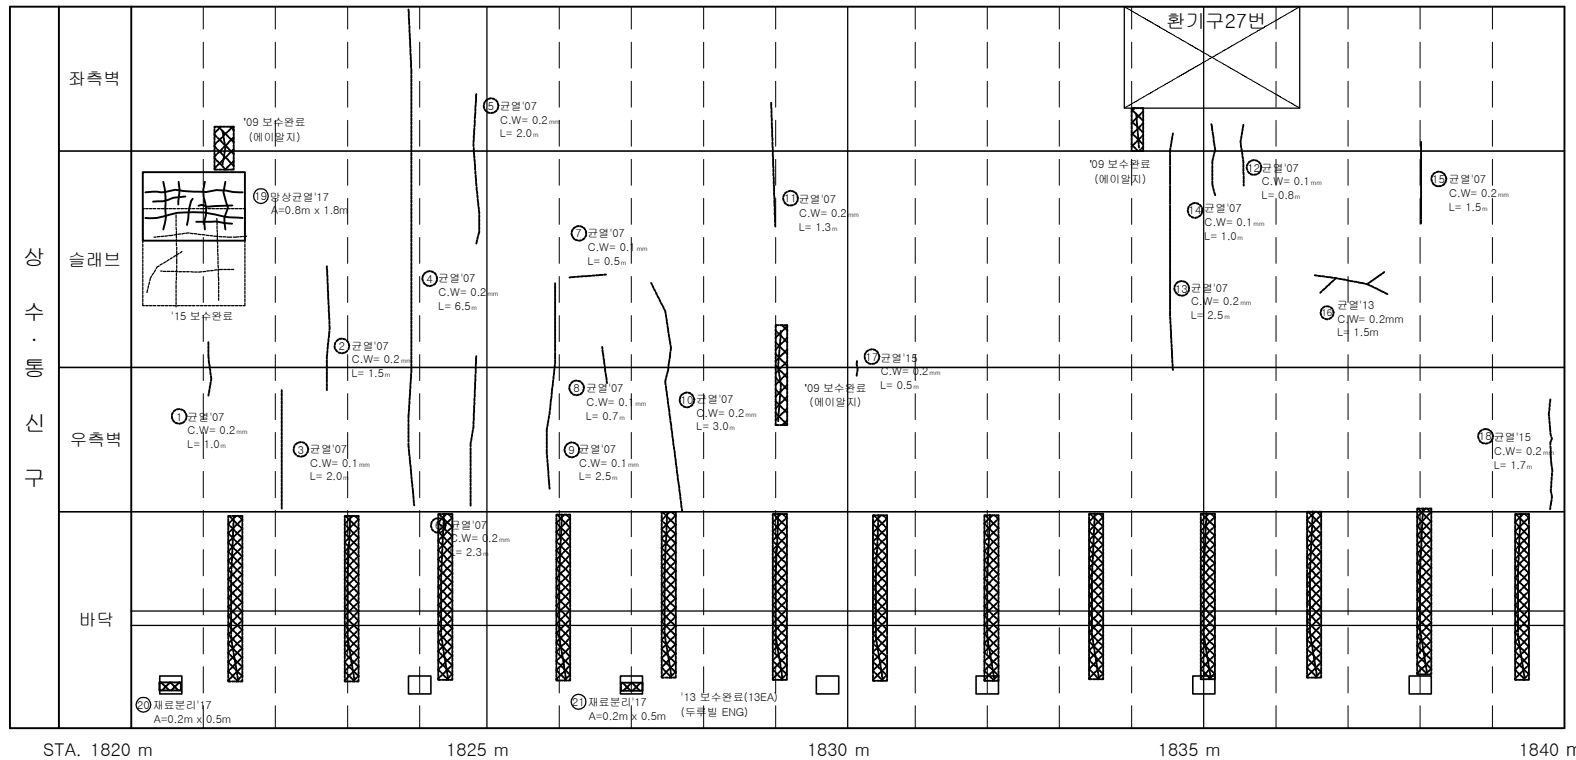

연번	연월	정밀내용	정밀규모				외관조사내역				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	보수년도	공법명/소재명	
1	2007	관망	0.20	1.00	1.00	m	1				
2	2007	관망	0.20	1.50	1.50	m	1				
3	2007	관망	0.10	2.00	2.00	m	1				
4	2007	관망	0.20	6.50	6.50	m	1				
5	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1				
6	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1				
7	2007	관망	0.10	0.50	0.50	m	1				
8	2007	관망	0.10	0.70	0.70	m	1				
9	2007	관망	0.10	2.50	2.50	m	1				
10	2007	관망	0.20	3.00	3.00	m	1				
11	2007	관망	0.20	1.30	1.30	m	1				
12	2007	관망	0.10	0.80	0.80	m	1				
13	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1				
14	2007	관망	0.10	1.00	1.00	m	1				
15	2007	관망	0.20	1.50	1.50	m	1				
16	2013	관망	0.20	1.50	1.50	m	1				
17	2015	관망	0.20	0.50	0.50	m	1				
18	2015	관망	0.20	1.70	1.70	m	1				
19	2017	정밀관망	0.80	1.80	1.44	m³	1				
20	2017	재료문단	0.20	0.50	0.10	m³	1				
21	2017	재료문단	0.20	0.50	0.10	m³	1				



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT




2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 오금로 외관조사망도

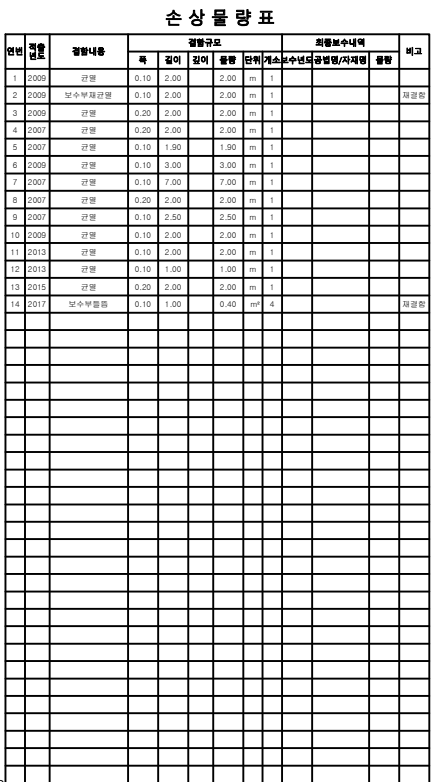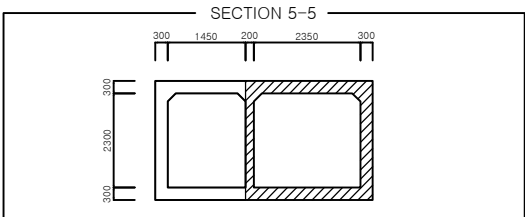

가락 공동구 - 오금로(STA. 2000 m ~ 2020 m) 상수·통신구 구간

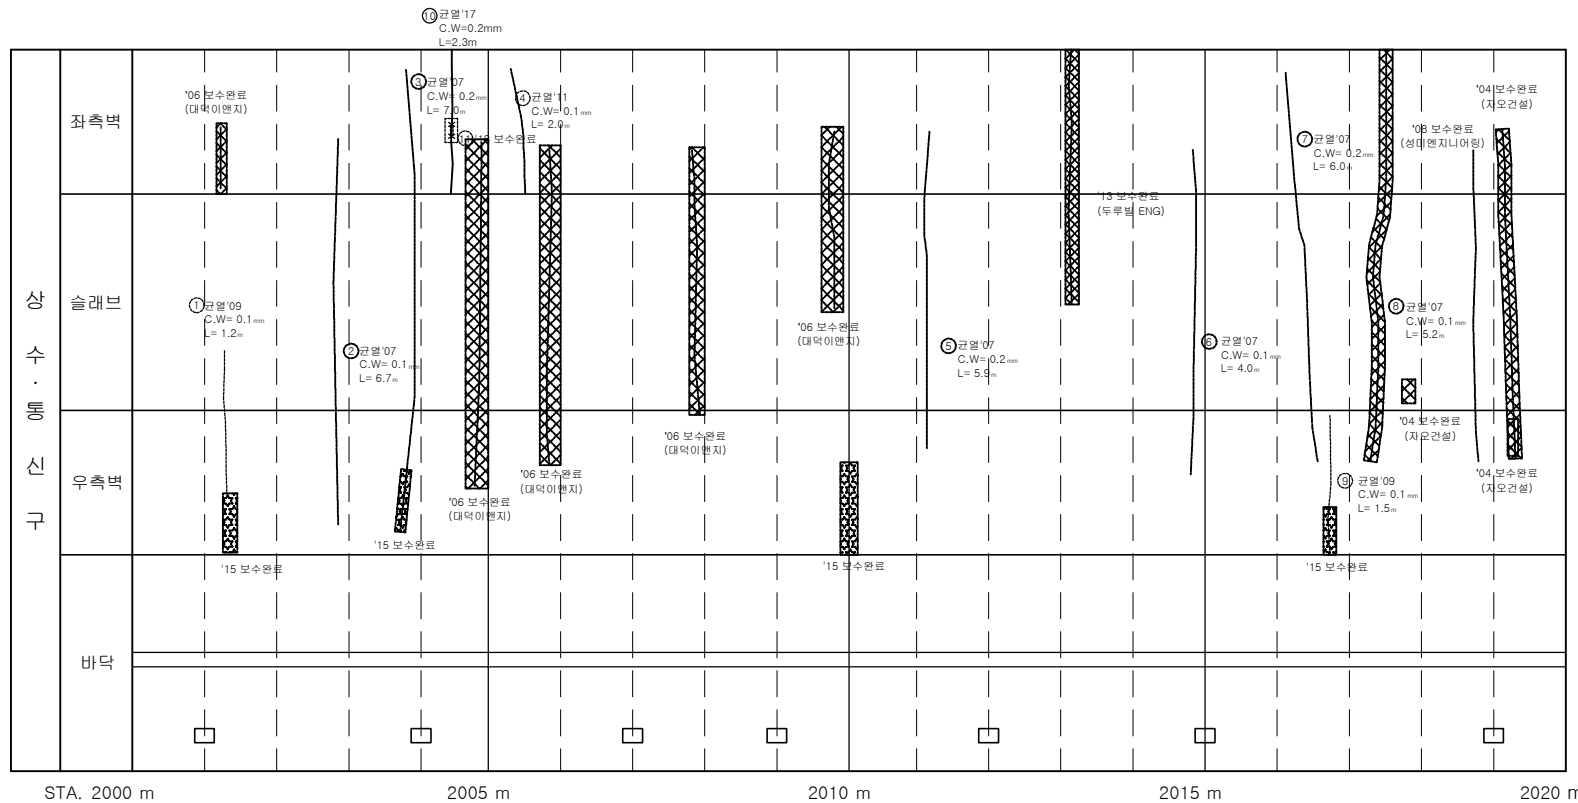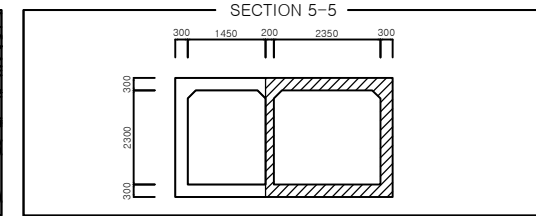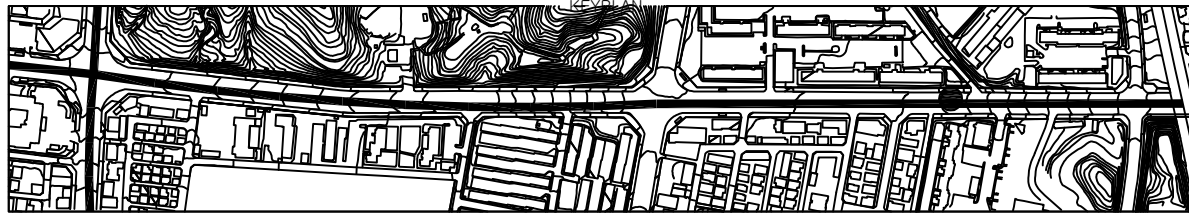

손상물량표

연번	연월	정밀내용	정밀규모				피해물구분				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수비율	공사비율	
1	2009	관망	0.10	0.40	0.40	m	1				
2	2007	관망	0.10	0.40	0.40	m	1				
3	2007	관망	0.20	7.00	7.00	m	1				
4	2011	관망	0.10	2.00	2.00	m	1				
5	2007	관망	0.20	5.90	5.90	m	1				
6	2007	관망	0.10	4.00	4.00	m	1				
7	2007	관망	0.20	6.00	6.00	m	1				
8	2007	관망	0.10	5.20	5.20	m	1				
9	2009	관망	0.10	1.50	1.50	m	1				
10	2017	관망	0.20	2.30	2.30	m	1				
11	2017	불기노출	0.10	0.10	0.01	mm	1	2018	관망(불기노출)	5.01	중요


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT




2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 오금로 외관조사망도

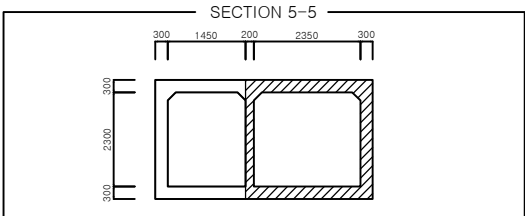[illegible]

가락 공동구 - 오금로(STA. 2080 m ~ 2100 m) 상수·통신구 구간

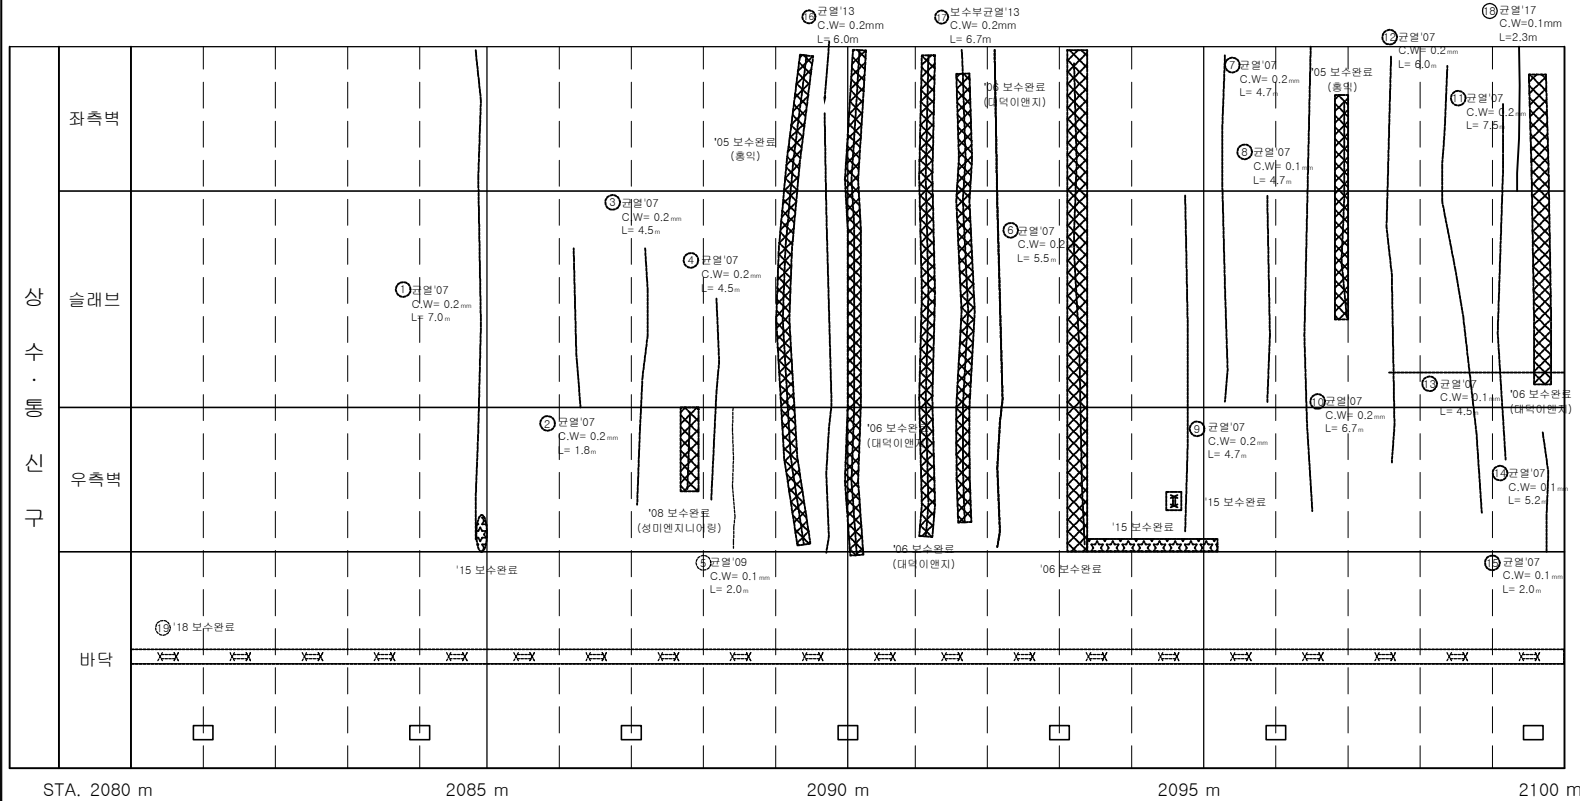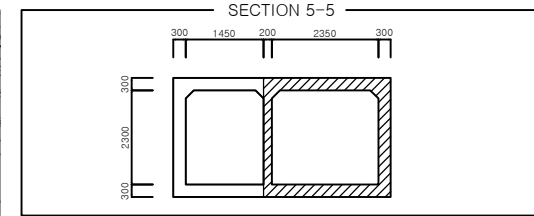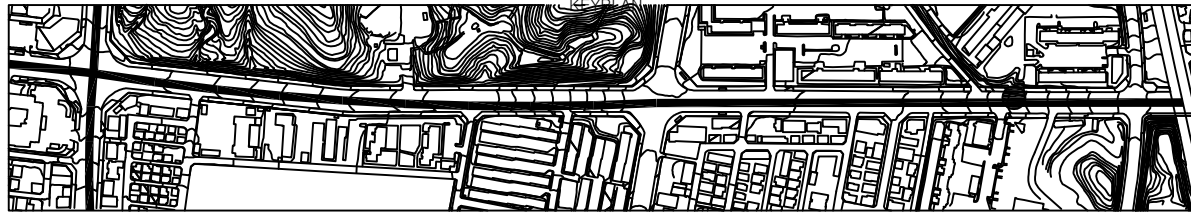

손상물량표

연번	연월	정밀내용	정밀규모				최종보수내역		비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	계산	
1	2007	관망	0.20	7.00	7.00	m	1		
2	2007	관망	0.20	1.80	1.80	m	1		
3	2007	관망	0.20	4.50	4.50	m	1		
4	2007	관망	0.20	4.50	4.50	m	1		
5	2008	관망	0.10	2.00	2.00	m	1		
6	2007	관망	0.20	5.50	5.50	m	1		
7	2007	관망	0.20	4.70	4.70	m	1		
8	2007	관망	0.10	4.70	4.70	m	1		
9	2007	관망	0.20	4.70	4.70	m	1		
10	2007	관망	0.20	6.70	6.70	m	1		
11	2007	관망	0.20	7.50	7.50	m	1		
12	2007	관망	0.20	6.00	6.00	m	1		
13	2007	관망	0.10	4.50	4.50	m	1		
14	2007	관망	0.10	5.20	5.20	m	1		
15	2007	관망	0.10	2.00	2.00	m	1		
16	2013	보수부재균열	0.20	6.00	6.00	m	1		재균열
17	2013	관망	0.20	6.70	6.70	m	1		
18	2017	관망	0.10	2.30	2.30	m	1		
19	2017	불균노출	20.00	0.10	2.00	mm	1	2018	안전복구(관망)

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.2120 m ~ 2140 m) 상수·통신구 구간

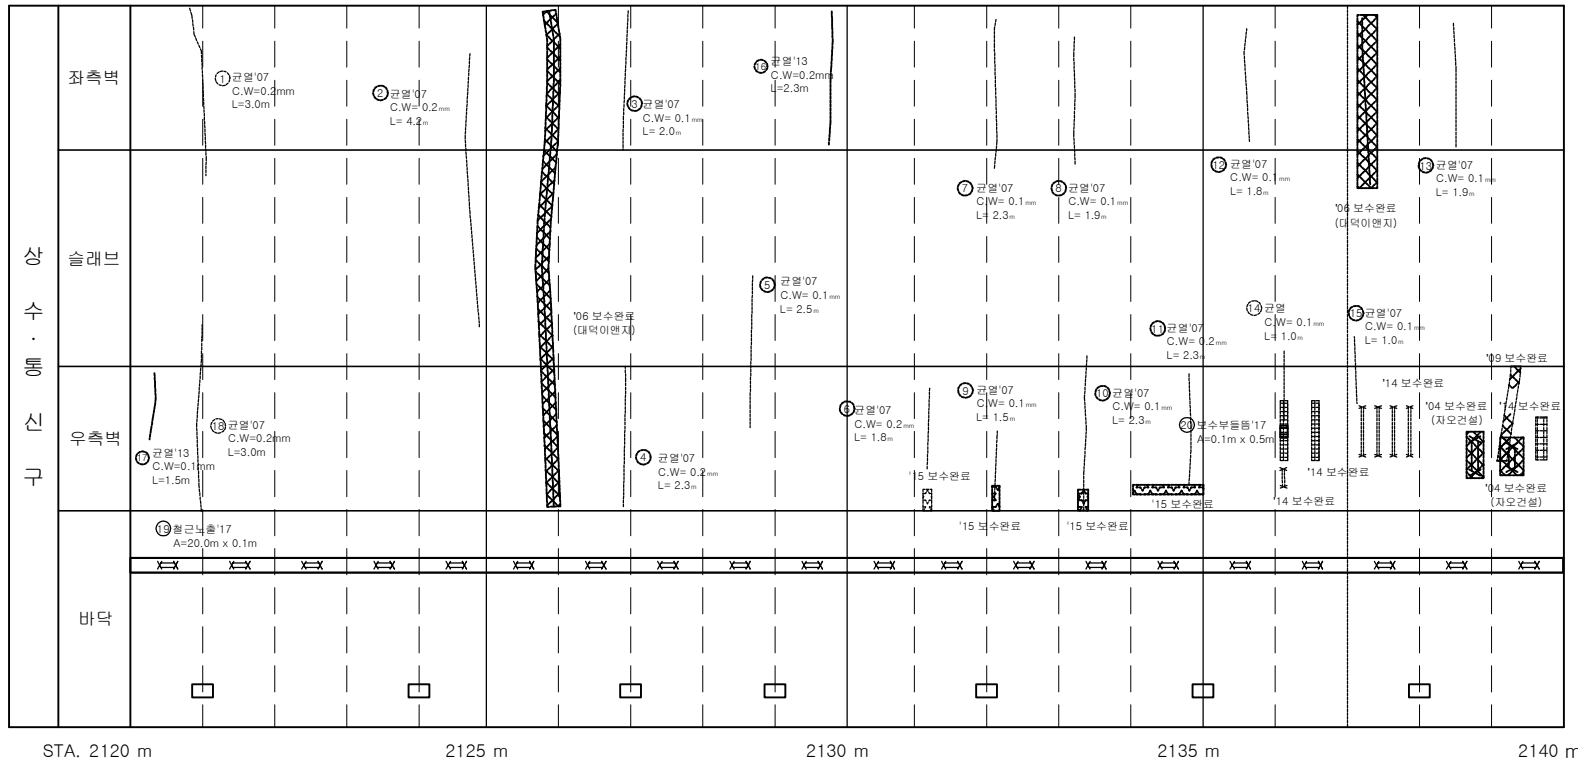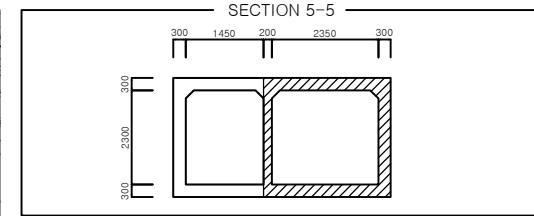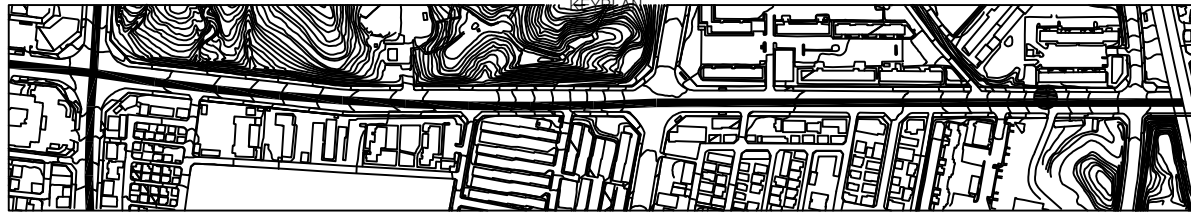

손상물량표

연번	연월	정밀내용	정밀규모				피해물수내역			비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	보수비율/공사비/자재비	
1	2007	관열	0.20	3.00	3.00	m	1			
2	2007	관열	0.20	4.20	4.20	m	1			
3	2007	관열	0.10	2.00	2.00	m	1			
4	2007	관열	0.20	2.30	2.30	m	1			
5	2007	관열	0.10	2.50	2.50	m	1			
6	2007	관열	0.20	1.80	1.80	m	1			
7	2007	관열	0.10	2.30	2.30	m	1			
8	2007	관열	0.10	1.90	1.90	m	1			
9	2007	관열	0.10	1.50	1.50	m	1			
10	2007	관열	0.10	2.30	2.30	m	1			
11	2007	관열	0.20	2.30	2.30	m	1			
12	2007	관열	0.10	1.80	1.80	m	1			
13	2007	관열	0.10	1.90	1.90	m	1			
14	2007	관열	0.10	1.90	1.90	m	1			
15	2007	관열	0.10	1.00	1.00	m	1			
16	2013	관열	0.20	2.30	2.30	m	1			
17	2013	관열	0.10	1.50	1.50	m	1			
18	2007	관열	0.20	3.00	3.00	m	1			
19	2017	관열노출	20.00	0.10	2.00	m ²	1			중요
20	2017	보수부들	0.10	0.50	0.05	m ³	1			재량항



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 오금로 외관조사망도

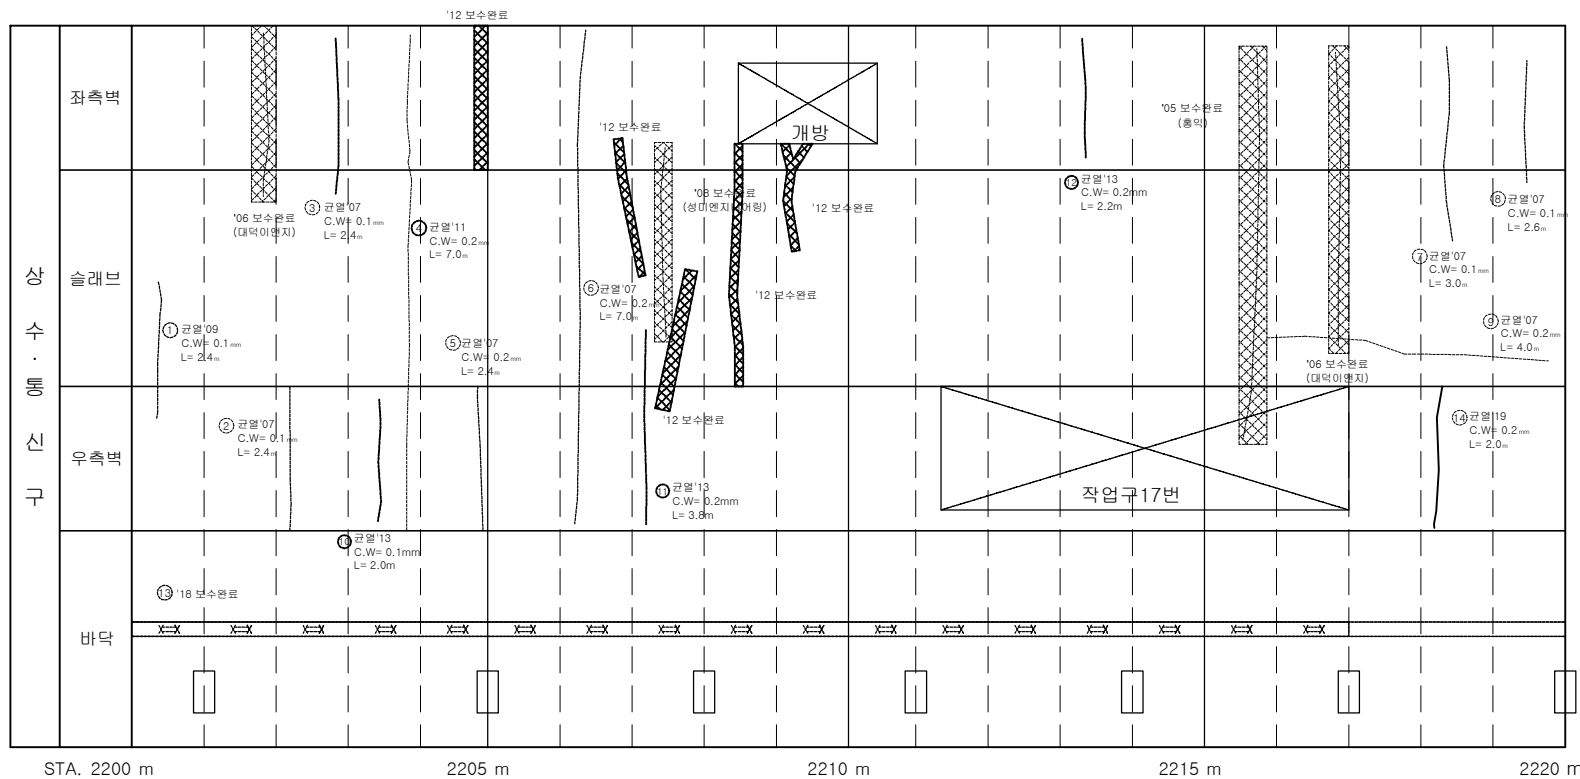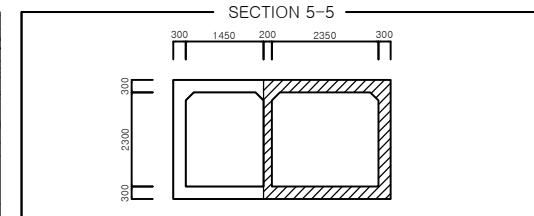


손상물량표

[illegible]


YPLAN

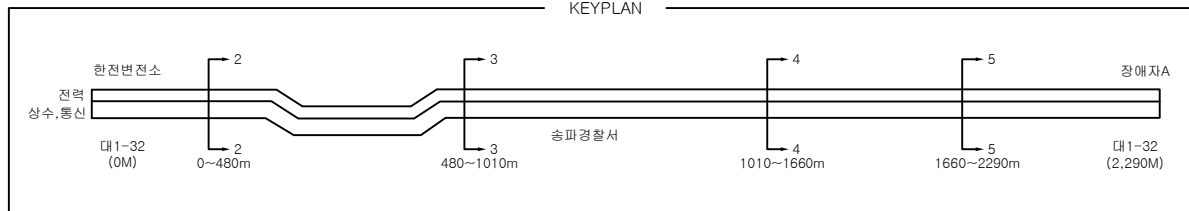



SECTION

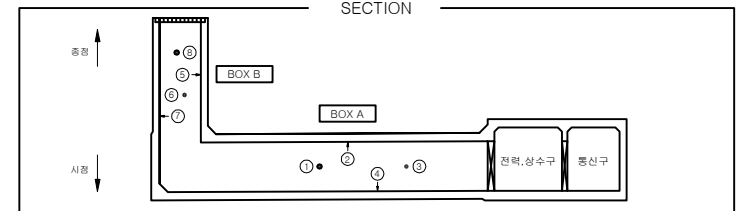

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 '15 보수완료 ④ 바닥

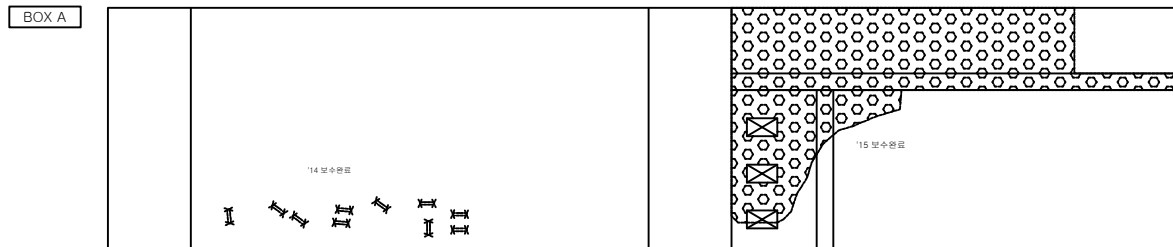

BOX B

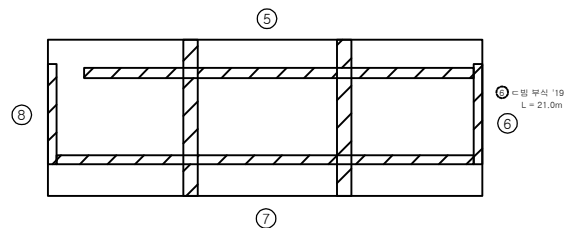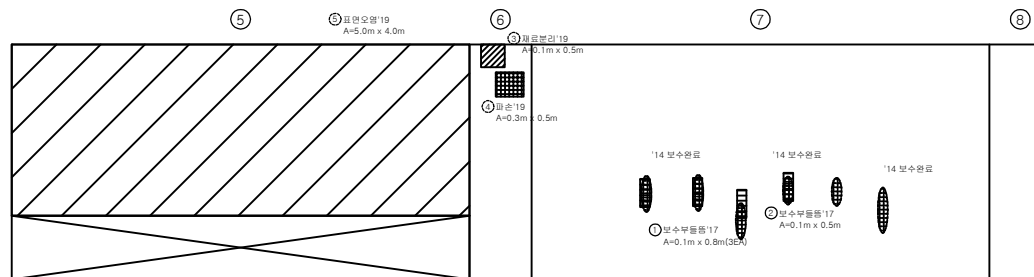

손상물량표

[illegible]

TITLE OF PROJECT

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

