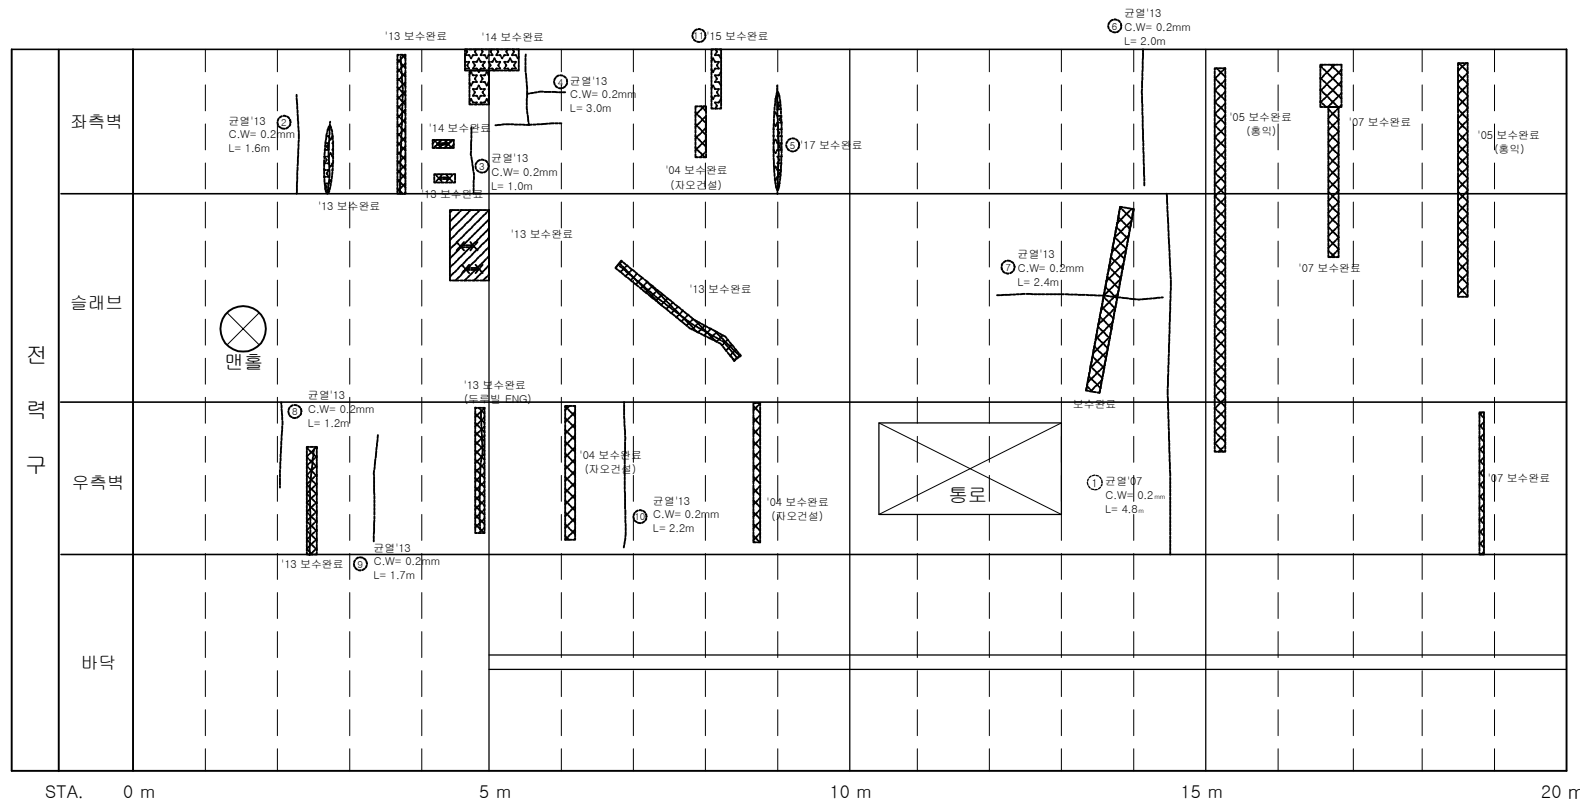
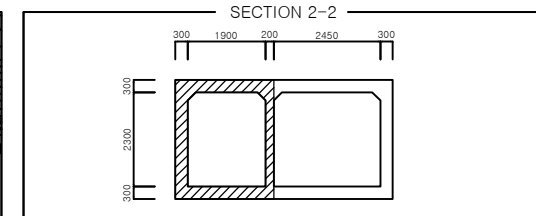


가락 공동구 - 오금로(STA. 0 m ~ 20 m) 전력구 구간

[illegible]

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도


SECTION 2-2

300 1900 200 2450 300

300 2300 300

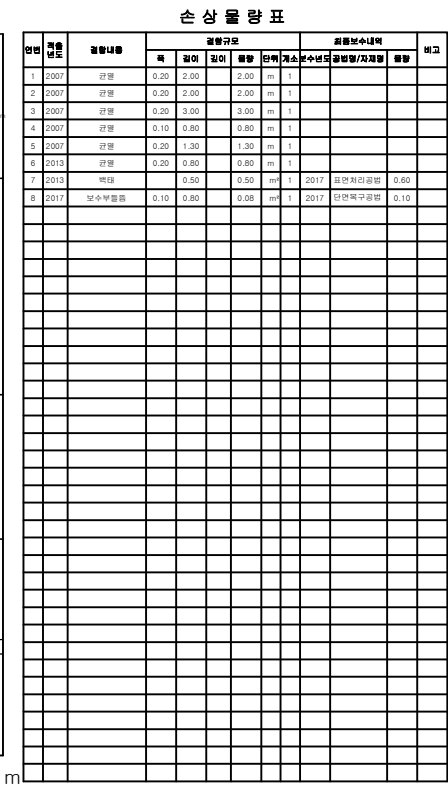

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

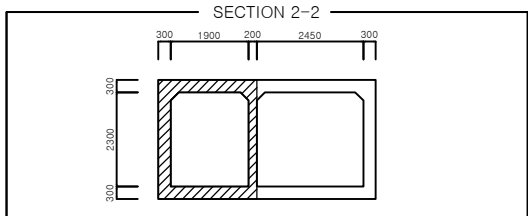

구분	정비구간									
	1구	2구	3구	4구	5구	6구	7구	8구	9구	10구
바닥										
파괴아										
슬래브										
전통보										

STA. 40 m
45 m
50 m
55 m
60 m

[illegible]

SECTION 2-2

300 1900 200 2450 300


300 2300 300

	좌측보	슬래브	우측보	바닥
STA.	60 m	65 m	70 m	75 m
80				



[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.120 m ~140 m) 전력구 구간

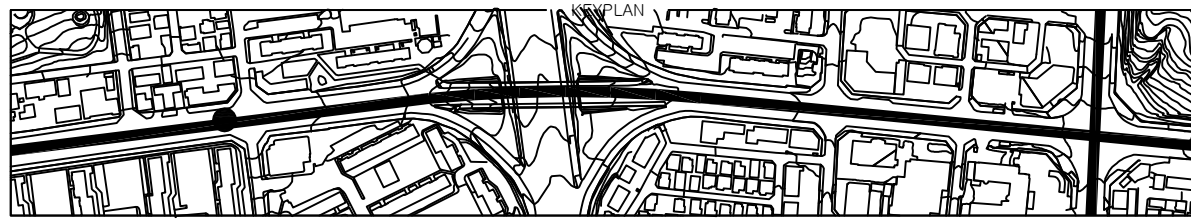

Exp.J

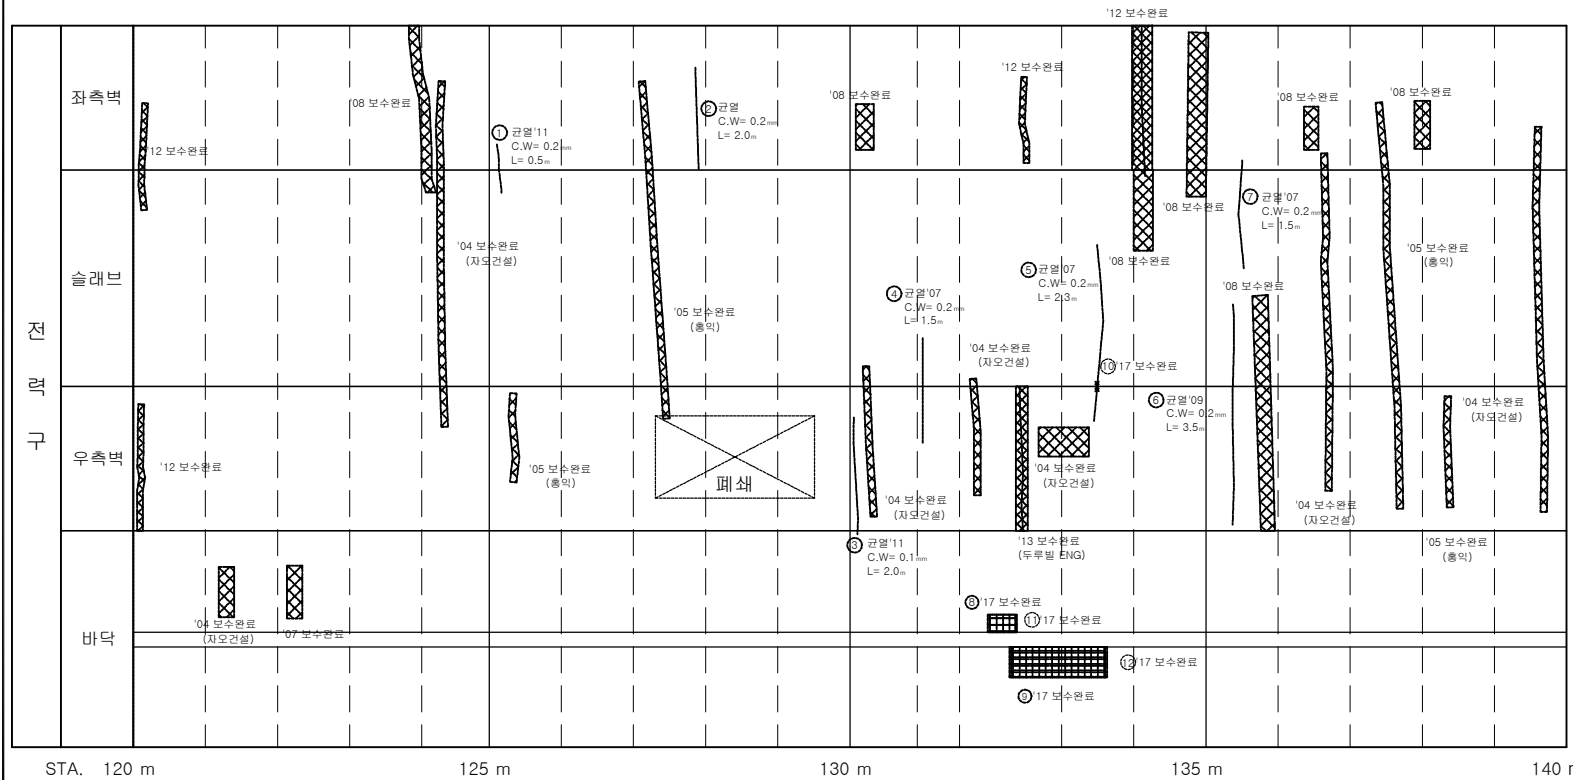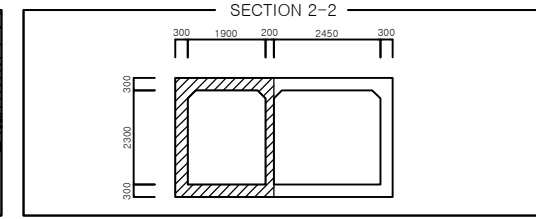

손상물량표

연번	연도	구분	구분명	구분구분				구분구분구분				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	구분	0.20	0.50	0.50	m	1				
2	2013	구분	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
3	2011	구분	구분	0.10	2.00	2.00	m	1				
4	2007	구분	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
5	2007	구분	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
6	2009	구분	구분	0.20	3.50	3.50	m	1				
7	2007	구분	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
8	2013	구분	구분	0.12	0.12	0.12	m	1	2017	단면적구분	0.14	
9	2013	구분	구분	0.60	0.60	0.60	m	1	2017	단면적구분	0.72	
10	2017	구분	구분	0.10	0.10	0.01	m	1	2017	단면적구분	0.01	
11	2017	구분	구분	0.30	0.40	0.12	m	1	2017	단면적구분	0.14	
12	2017	구분	구분	0.50	1.50	0.75	m	1	2017	단면적구분	0.50	



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

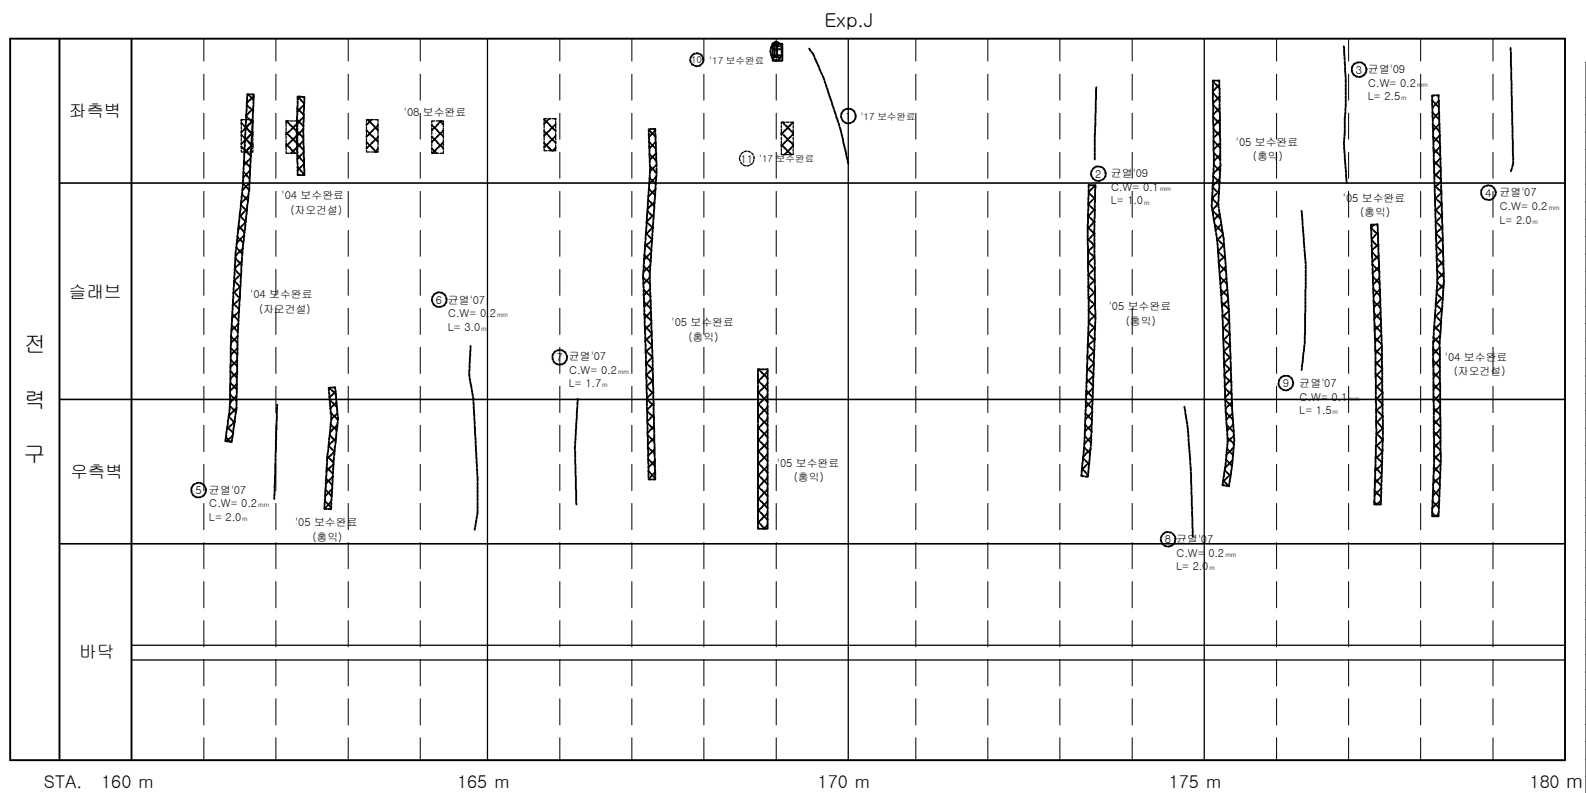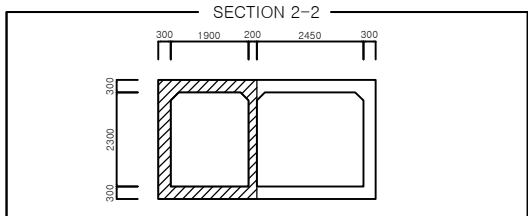
[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도


[illegible][illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

The site plan shows the proposed building footprint in red, situated on a lot bounded by a street to the north and a railroad to the east. The building is a rectangular structure with a central entrance. The section 2-2 view shows a cross-section of the building, indicating a two-story structure with a flat roof and a central entrance area.

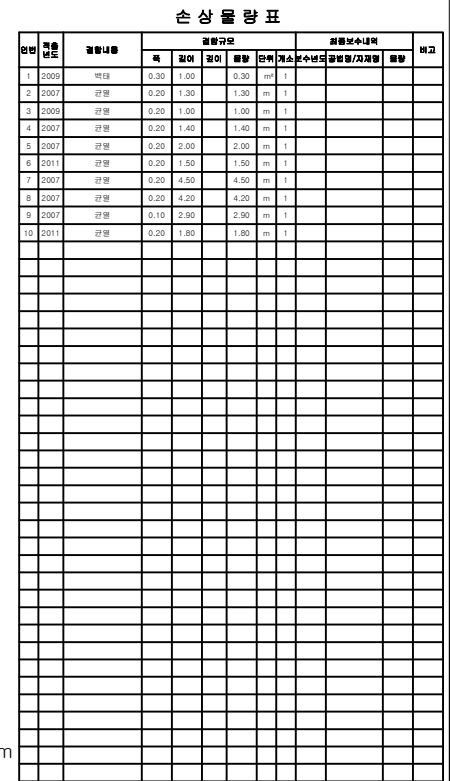

가락공동구 - 오금로 외관조사망도


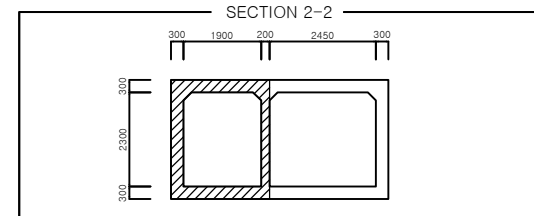


구분	상부	중부	하부	바닥
좌측	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m
슬래브	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m
기둥	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m
바닥	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m	배설 '09 A=0.2m x 0.5m 배설 '19 A=0.1m x 1.0m 배설 '19 A=0.1m x 0.5m

[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 260m ~280 m) 전력구 구간

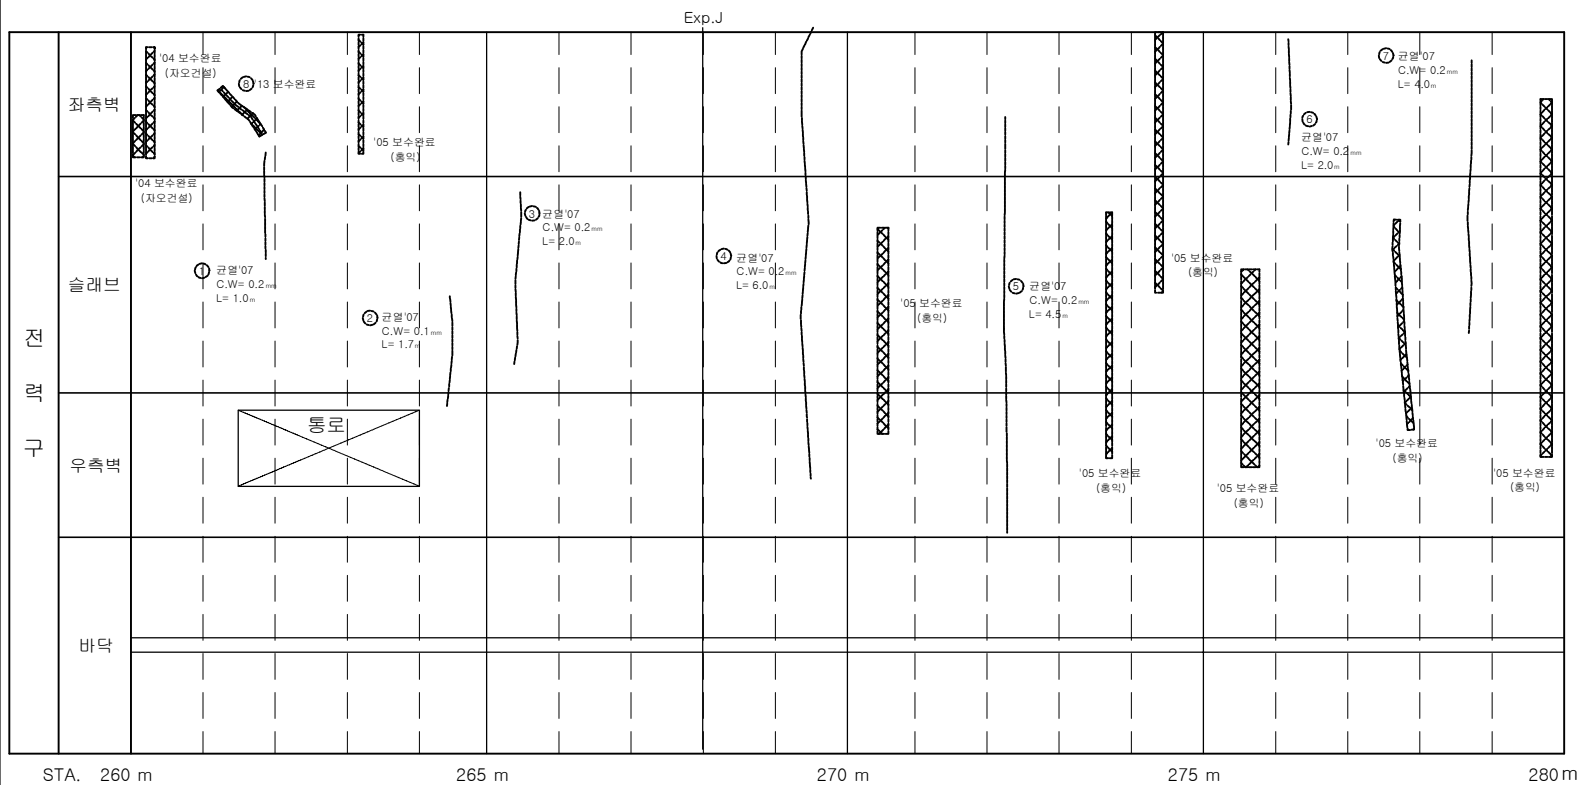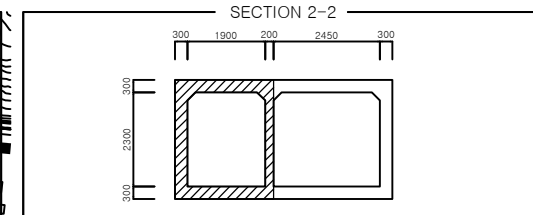

손상물량표

[illegible]



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

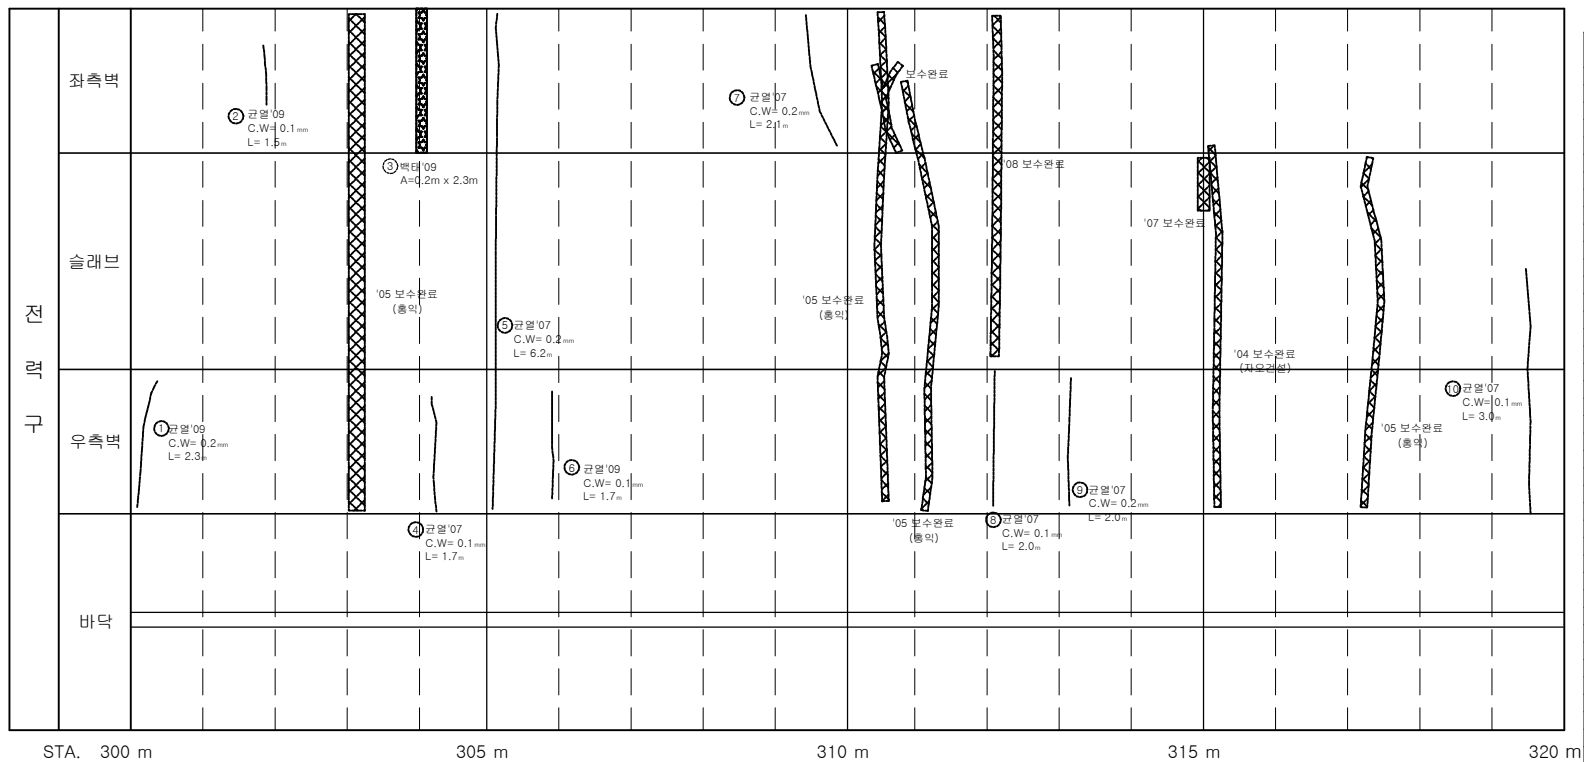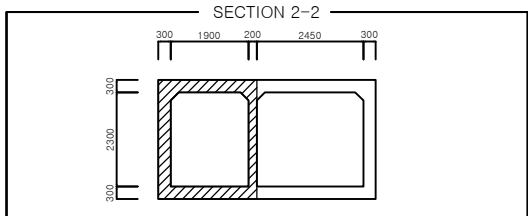

손상물량표

[illegible]



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

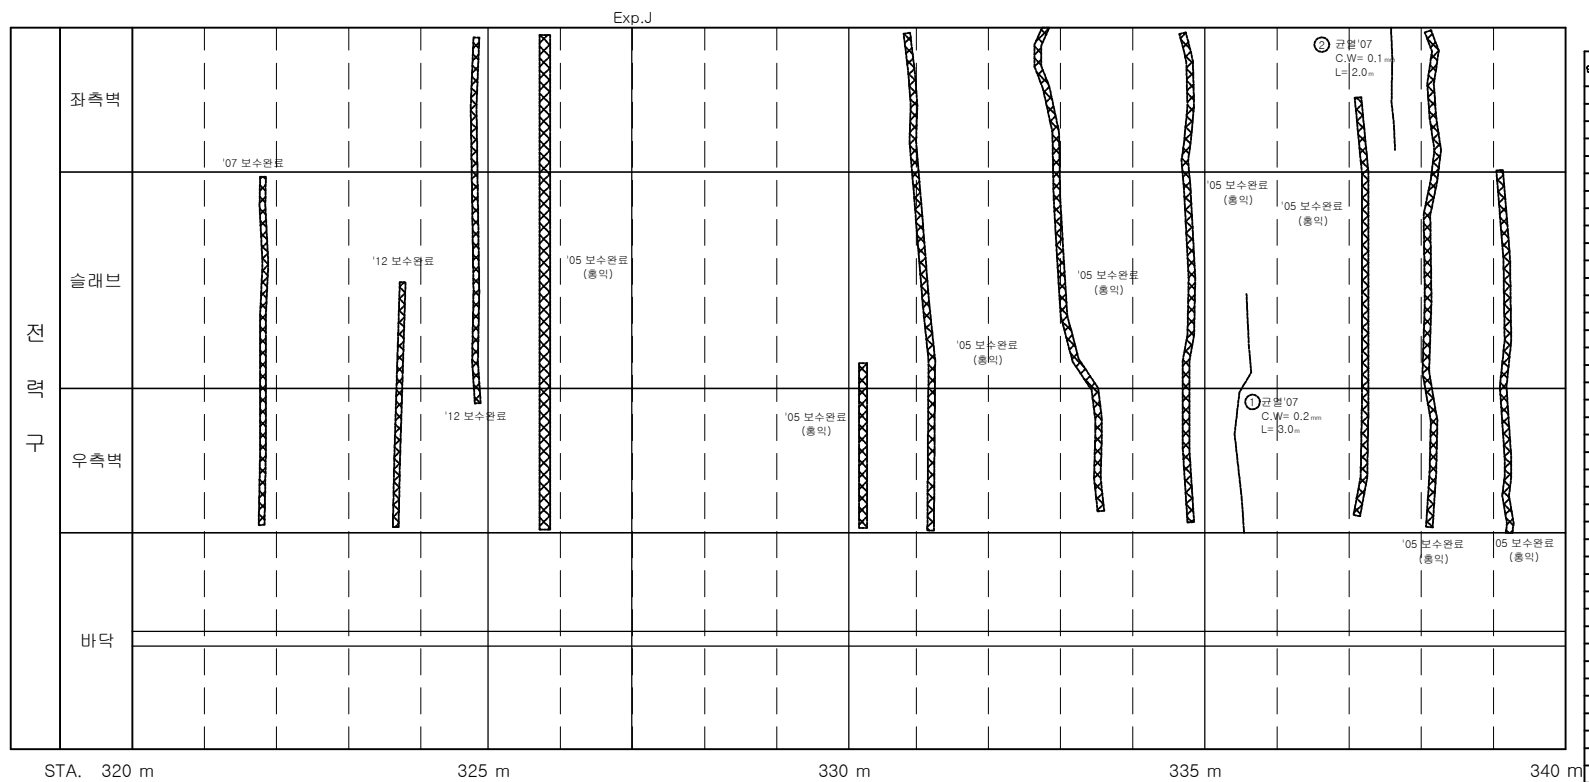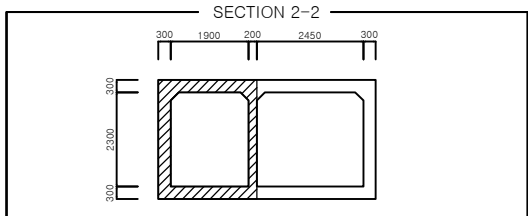[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락공동구 - 오금로(STA.346m)환기구 17번

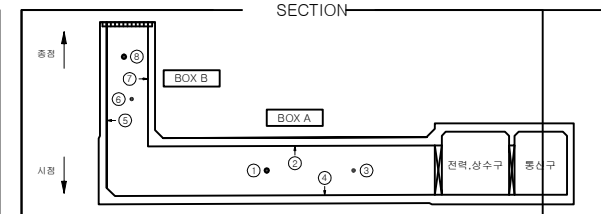


BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥

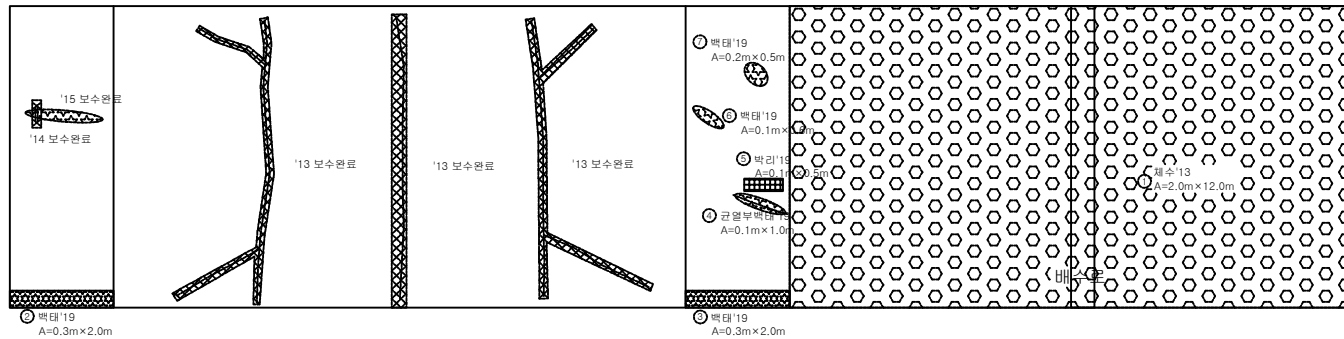


BOX B

⑤


⑥

⑦

⑧

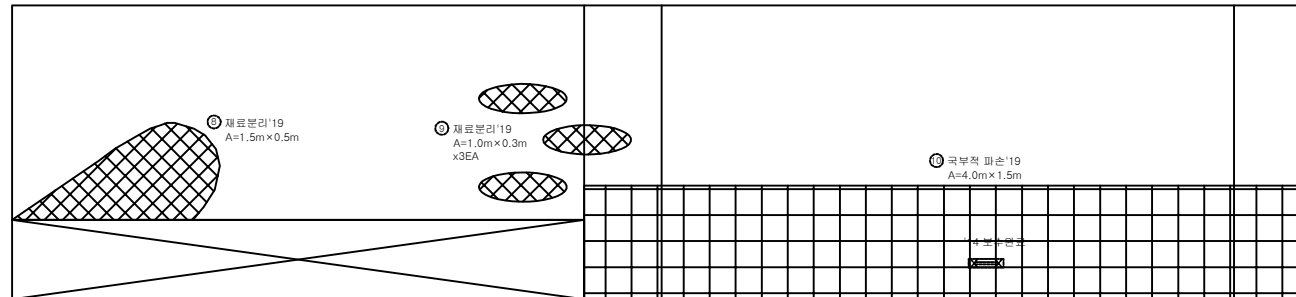

환기구 입구



손상량량표

연번	연도	결함내용	결함규모				피복보수내역				비고
			폭	깊이	길이	수량	단위	재료	단위	수량	
1	2013	배수	0.30	2.00	24.00	1	㎡				
2	2013	백태	0.30	2.00	0.60	1	㎡				신규
3	2013	백태	0.30	2.00	0.60	1	㎡				신규
4	2013	균열부	0.10	1.00	0.10	1	㎡				신규
5	2013	백태	0.10	0.50	0.05	1	㎡				신규
6	2013	백태	0.10	0.50	0.05	1	㎡				신규
7	2013	백태	0.20	0.50	0.10	1	㎡				신규
8	2013	재료분리	1.50	0.50	0.75	1	㎡				신규
9	2013	재료분리	1.00	0.30	0.30	3	㎡				신규
10	2013	국부적 파손	4.00	1.50	6.00	1	㎡				신규
11	2013	방 부식	7.20	7.20	1	1	㎡				신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 외곽로 새명도 사망도

KNAPPLAN

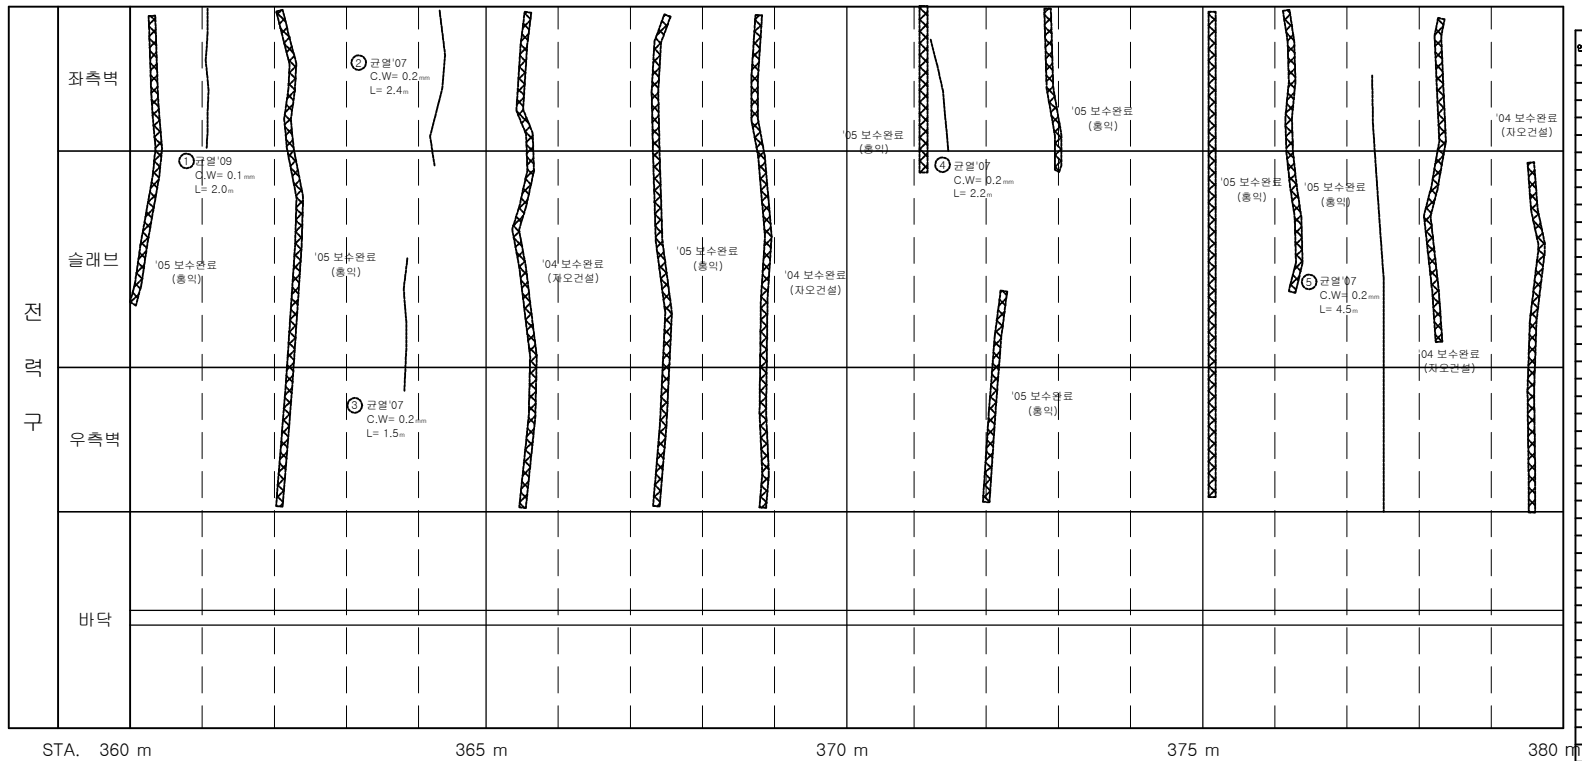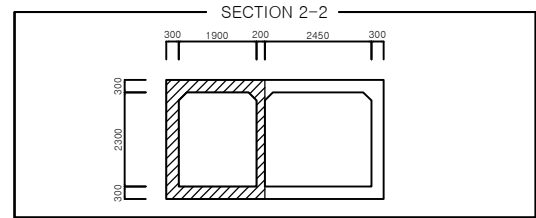[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도


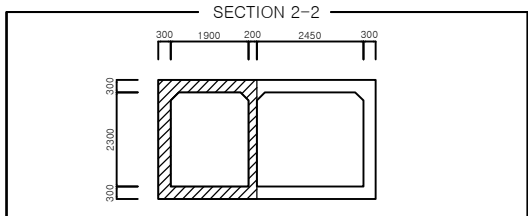
[illegible]

TITLE OF PROJECT

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 440 m ~460 m) 전력구 구간

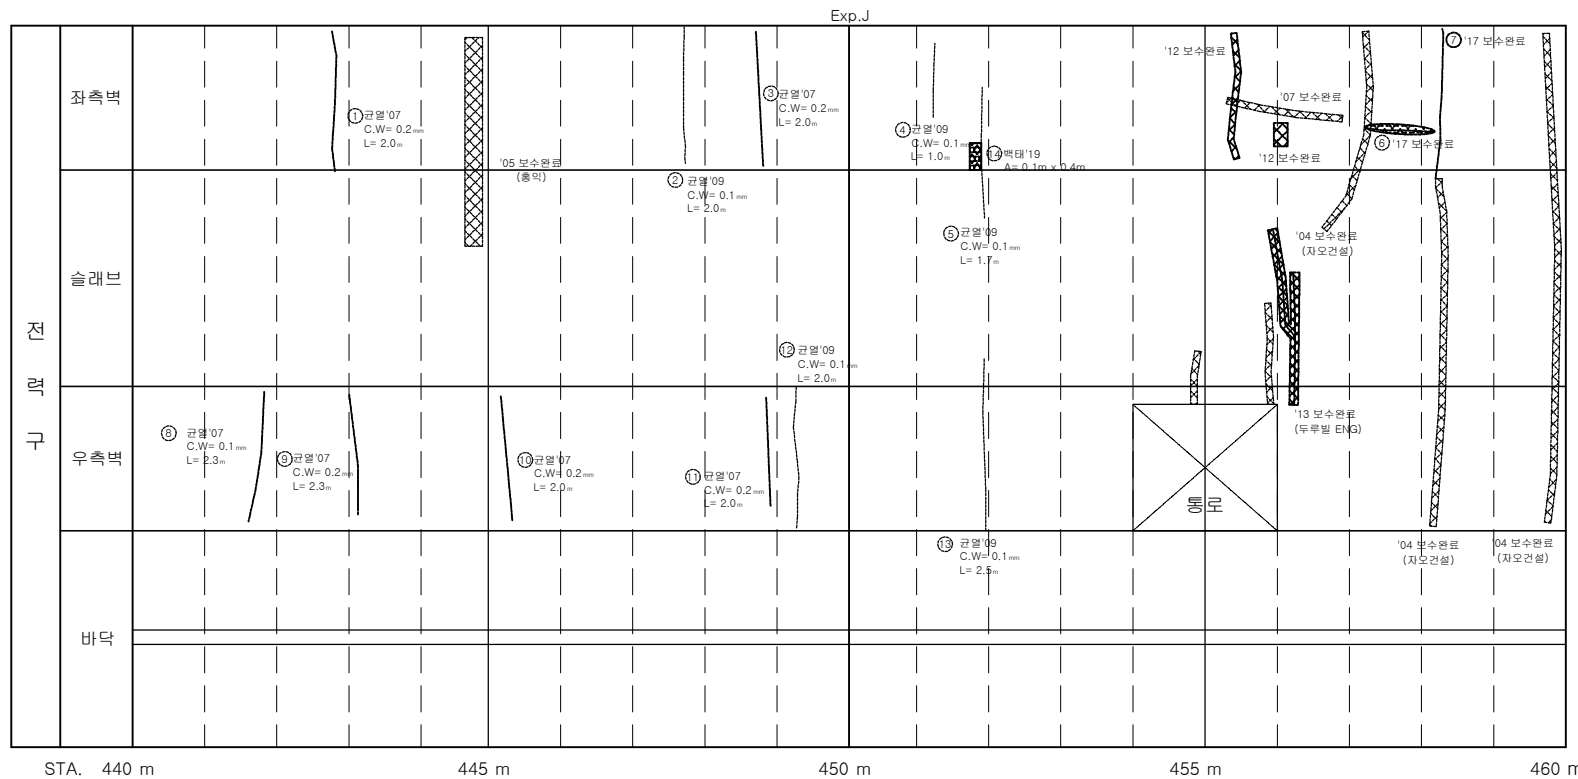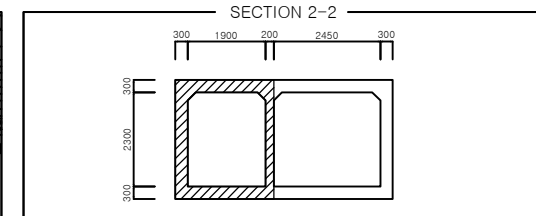

손상물량표

연번	연월 일	결함내용	결함구분					최종보수내역			비고	
			폭	깊이	길이	수량	단위	개소	보수년도	공법명/소재명		수량
1	2007	관형	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2009	관형	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2007	관형	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2009	관형	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2009	관형	0.10	1.70		1.70	m	1				
6	2009	관형부속대	0.20	1.00		1.00	m	1	2017	일반화랑공법	0.30	
7	2009	관형	0.10	1.50		1.50	m	1	2017	일반화랑공법	0.45	
8	2007	관형	0.10	2.30		2.30	m	1				
9	2007	관형	0.20	2.30		2.30	m	1				
10	2007	관형	0.20	2.00		2.00	m	1				
11	2007	관형	0.20	2.00		2.00	m	1				
12	2009	관형	0.10	2.00		2.00	m	1				
13	2009	관형	0.10	2.50		2.50	m	1				
14	2019	벽대	0.10	0.40		0.04	m ²	1				신규
									</			



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

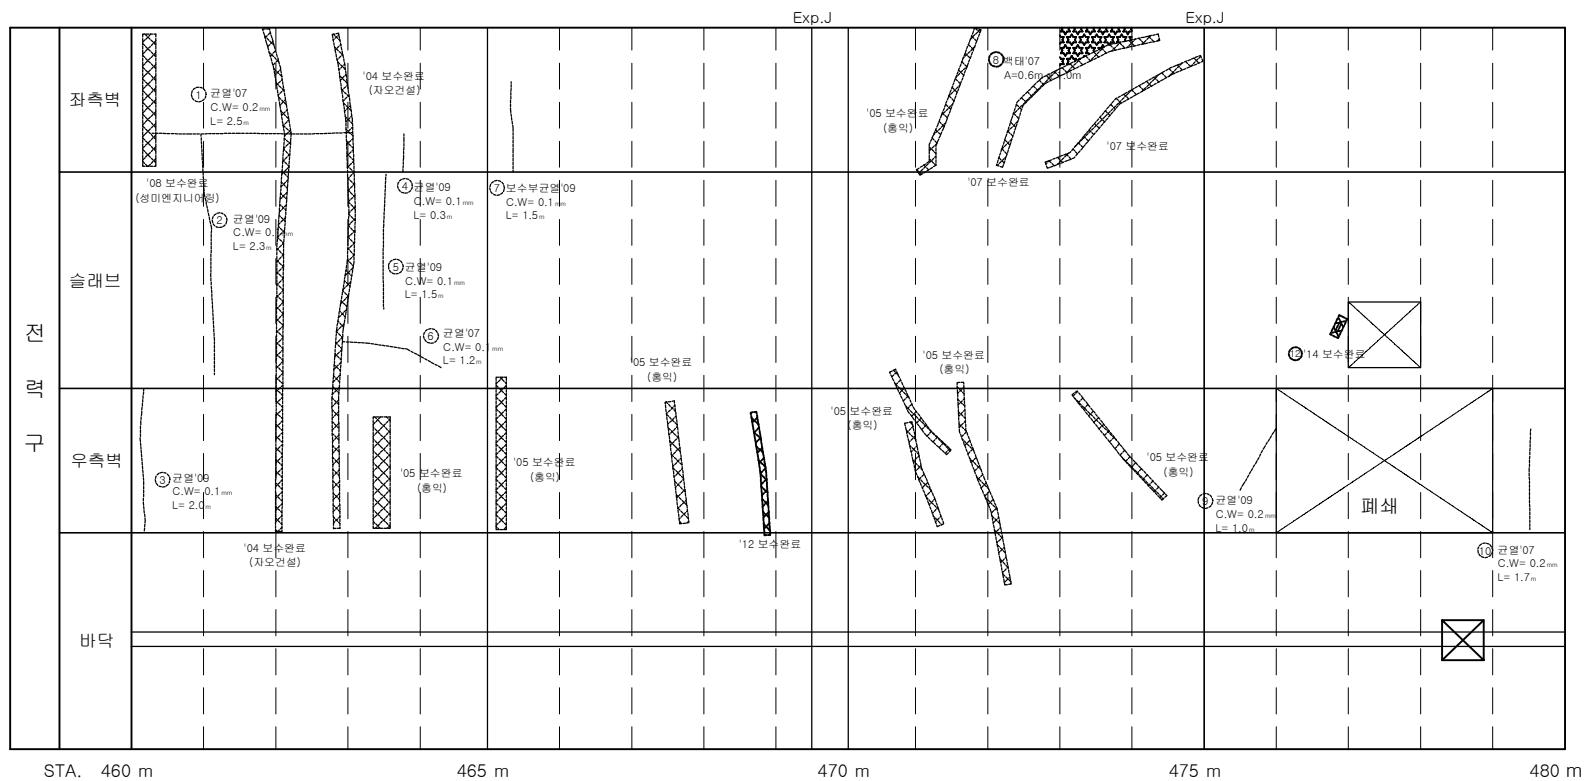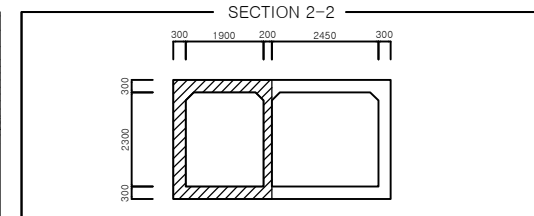

손상물량표

[illegible]



서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

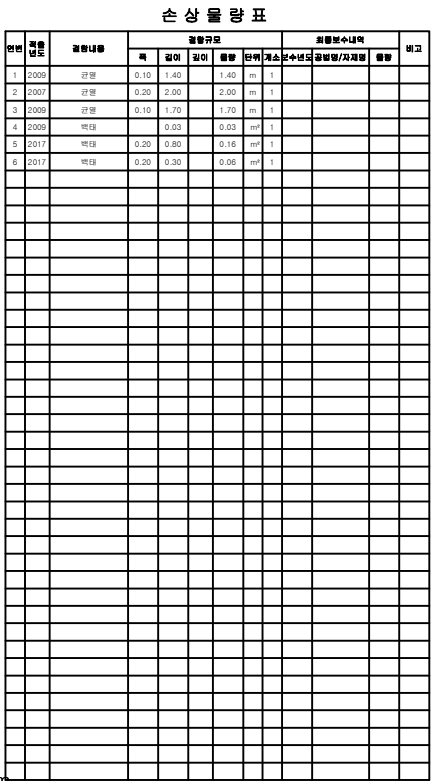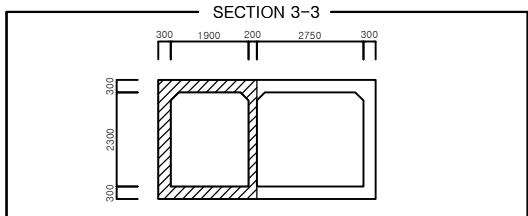

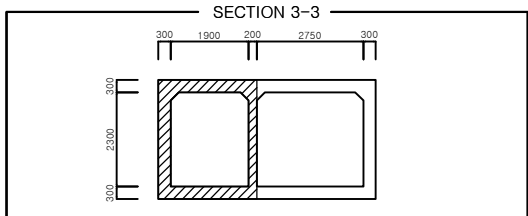

Exp.J

좌측벽

슬래브



우측벽

바닥



STA. 520 m 525 m 530 m 535 m 540 m

[illegible]



가락공동구 - 오금로 외관조사망도

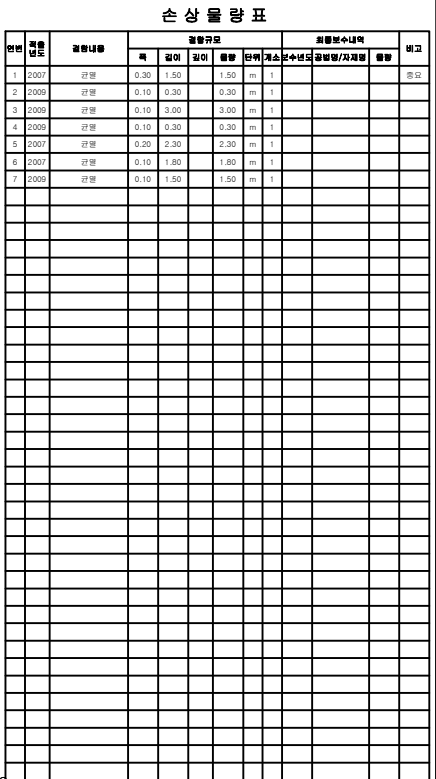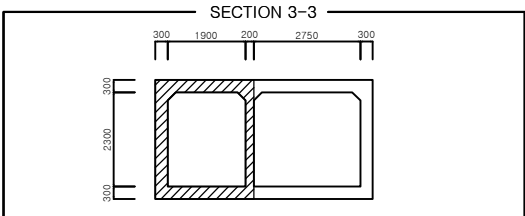

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

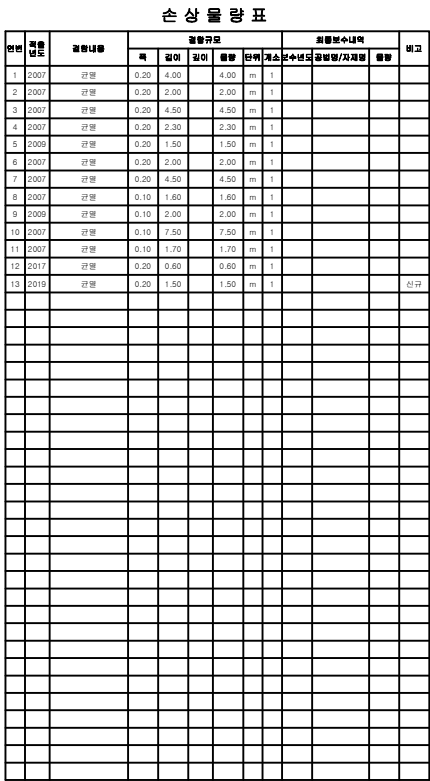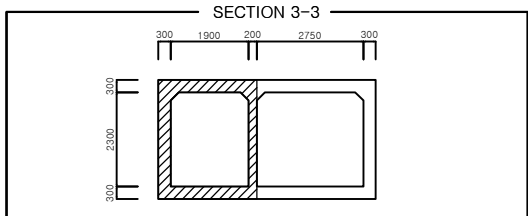

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

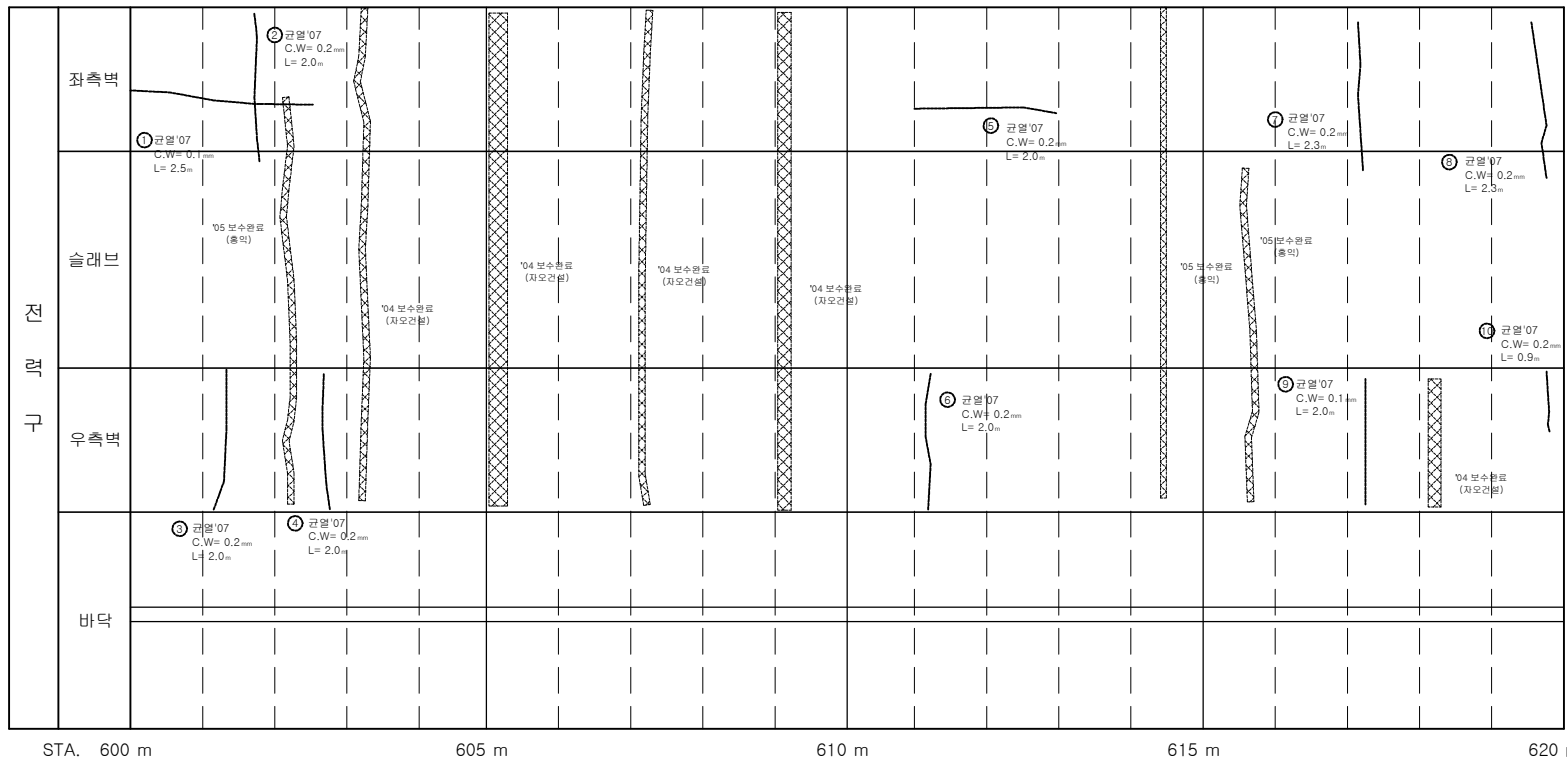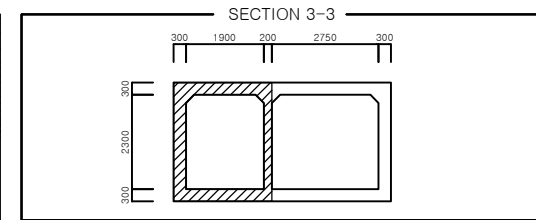

손상물량표

[illegible]

TITLE OF PROJECT

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

KEYPLAN

한전변전소

전력 상수, 통신

대 1~32 (0M)

0~480m

480~1010m


송파경찰서

1010~1660m

1660~2290m


정애자A

대 1~32 (2,290M)

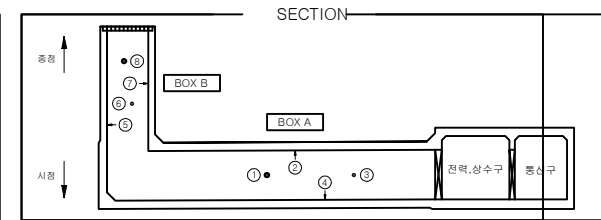[illegible]

⑧


가락공룡귀구 외관조 새만조 사망도

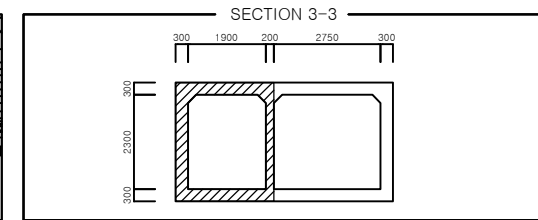


손상물량표

[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

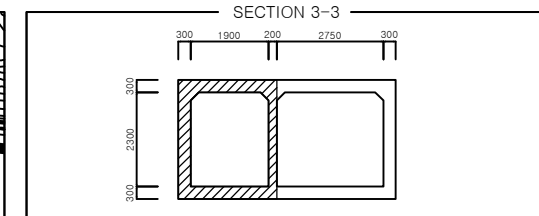

손상물량표

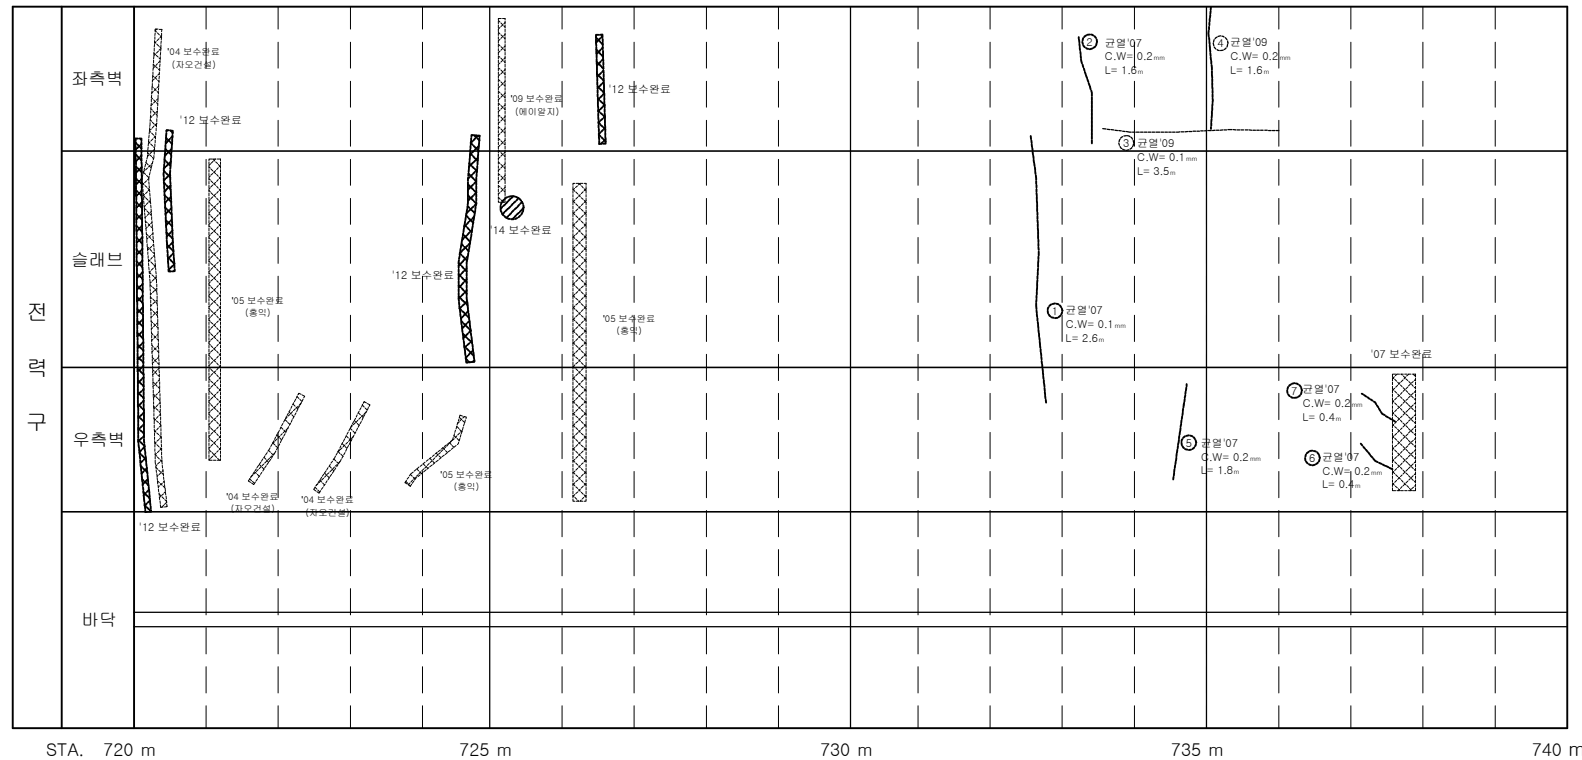[illegible]



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

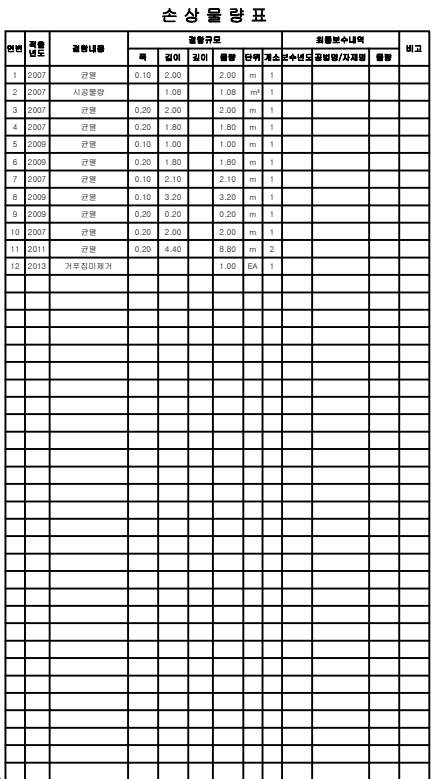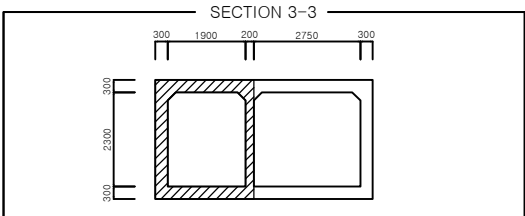


가락공동구 - 오금로 외관조사망도

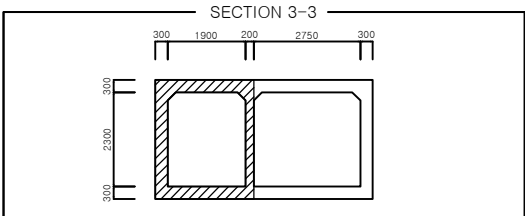



전 층면	슬래브	기층면	바닥
105 보수원료 (충박) ④ 균열'09 C.W= 0.1mm L= 1.0m ⑤ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 3.0m ⑥ 균열'07 C.W= 0.1mm L= 0.5m	① 균열'07 C.W= 0.2mm L= 2.0m ③ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 1.7m ⑦ 균열'07 C.W= 0.1mm L= 1.2m ⑧ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 0.5m ⑨ 균열'07 C.W= 0.1mm L= 1.6m 13 보수원료	② 균열'07 C.W= 0.2mm L= 2.2m ⑩ 균열'09 C.W= 0.1mm L= 1.0m 19 보수원료 (車庫발 ENG)	11 균열'08 C.W= 0.3mm L= 1.0m 15 보수원료
STA. 760 m	765 m	770 m	775 m

[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도


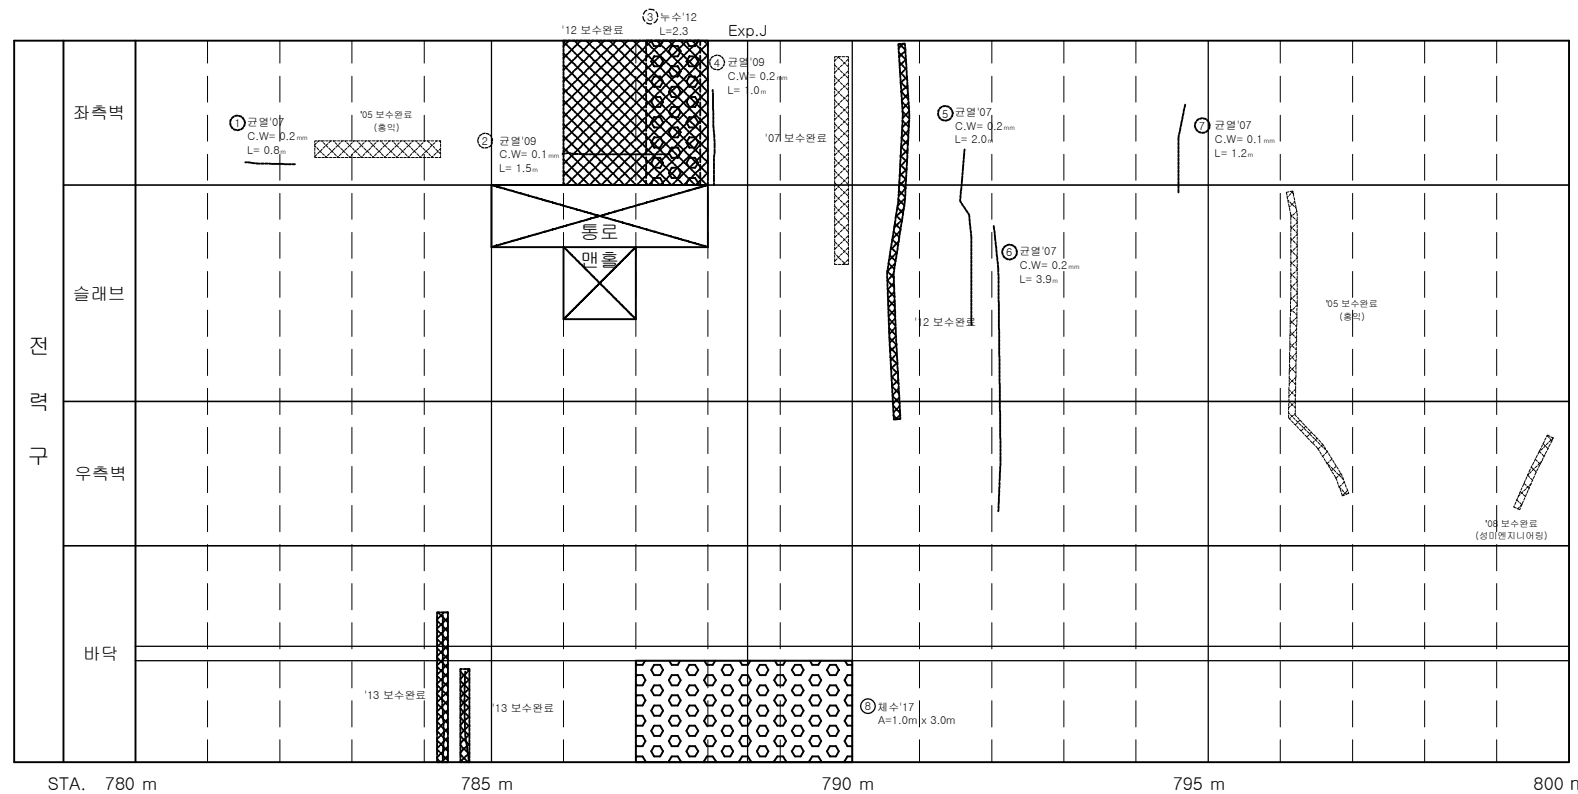
[illegible]

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 오금로 외관조사망도

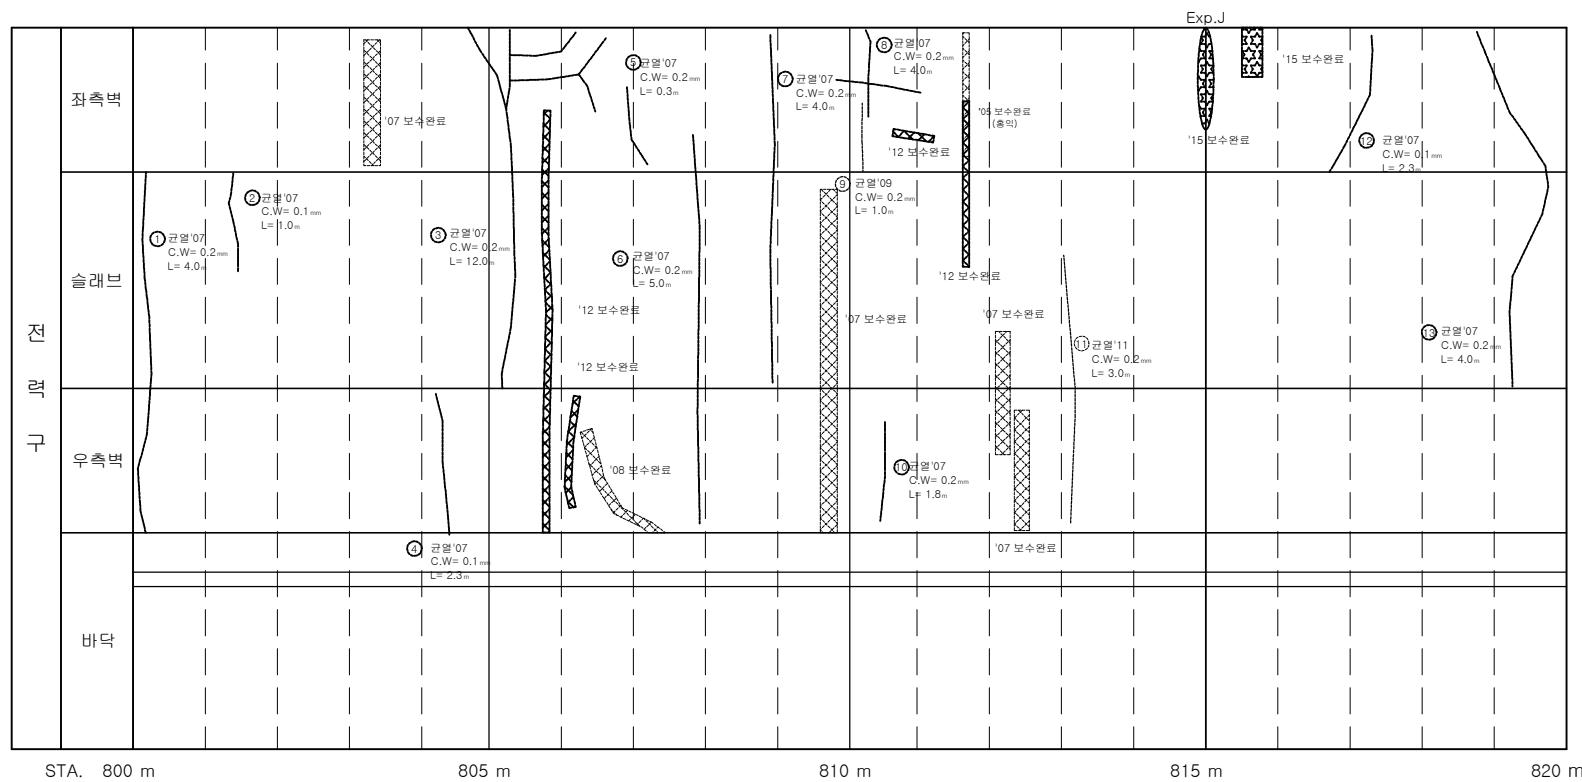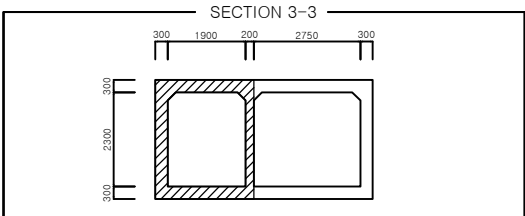[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 820 m ~840 m) 전력구 구간

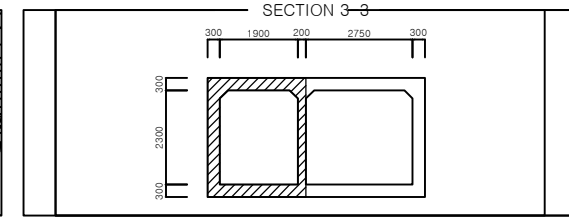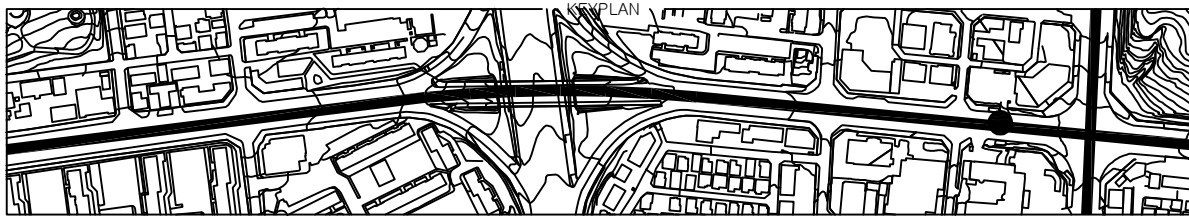

손상물량표

[illegible][illegible]


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

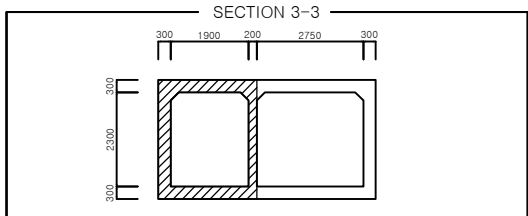


Exp.J					
좌측벽	보수부근열 C.W= 0.2mm L= 1.5m		20번 환기구 동로 보수재막리'17 A=0.3m x 0.4m (4EA)	보수재막리'17 A=0.2m x 0.3m	
슬래브				'04 보수완료 (자오건설) '04 보수완료 (자오건설) '07 근열'07 C.W= 0.2mm L= 2.2m	
우측벽	'07 근열'07 C.W= 0.1mm L= 0.6m '08 보수완료 (생미앤지니 여당)	'05 보수완료 (출력)	폐쇄	'07 보수완료 '07 근열'07 C.W= 0.2mm L= 2.3m	
바닥					


STA. 840 m
845 m
850 m
855 m
860 m

[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

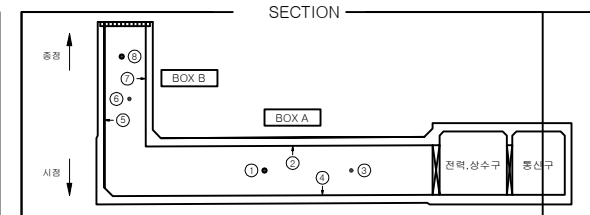[illegible]

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 오금로 외관조사망도

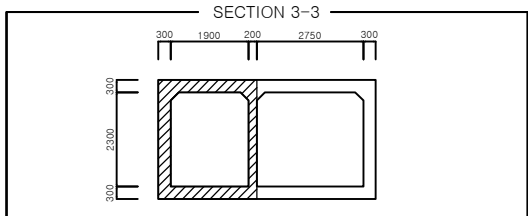


전 단 면	좌측포										
	슬래브										
	우측포										
	바닥										
	STA. 880 m	885 m	890 m	895 m	900 m						

[illegible]

TITLE OF PROJECT

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

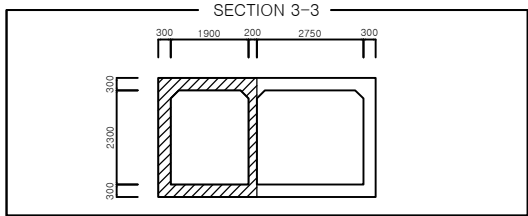[illegible]




손상물량표

EXP. J

STA. 900 m 905 m 910 m 915 m 920 m

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 920 m ~ 940 m) 전력구 구간

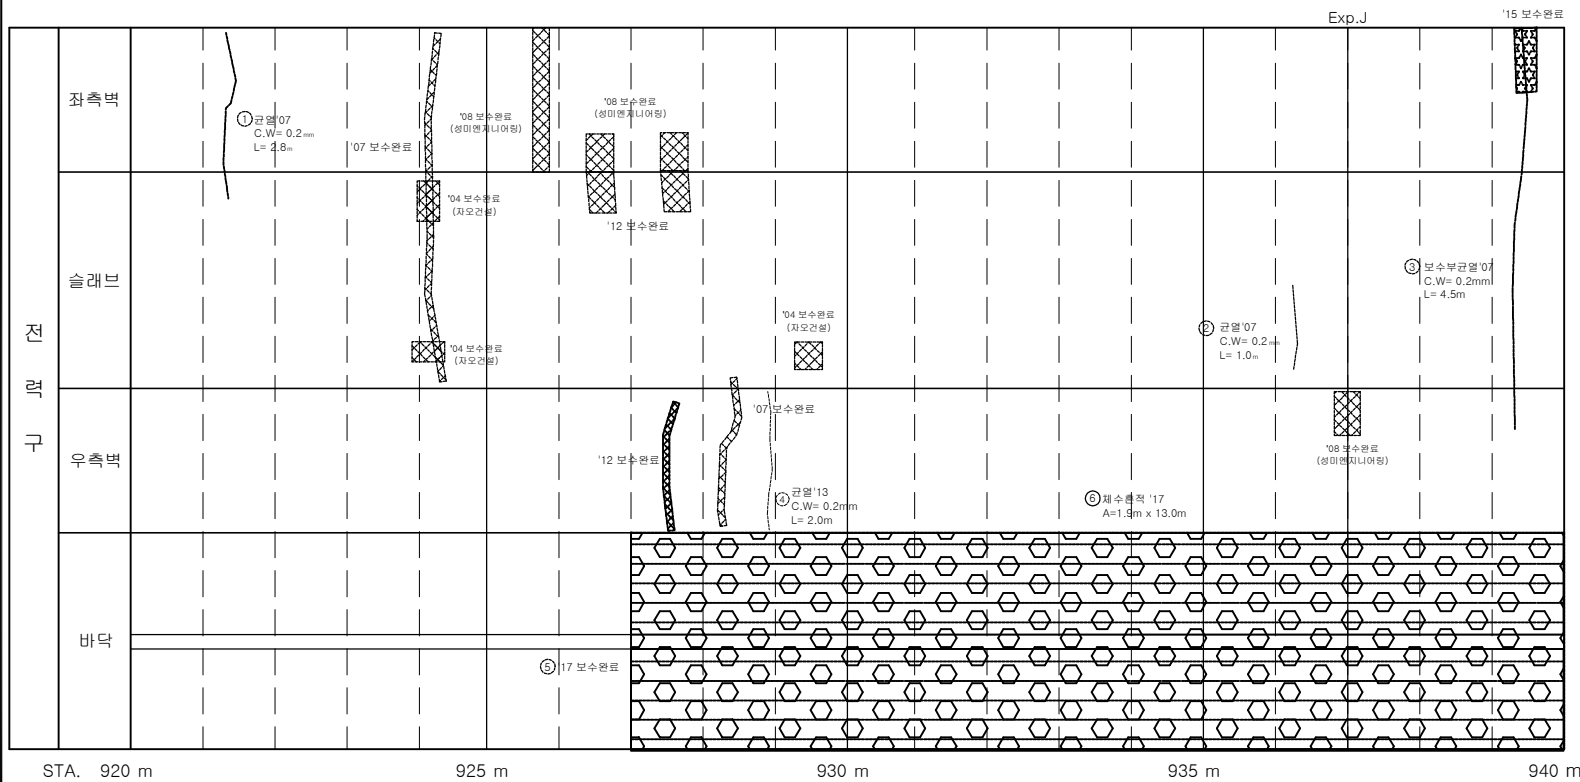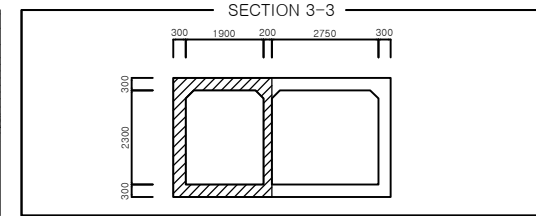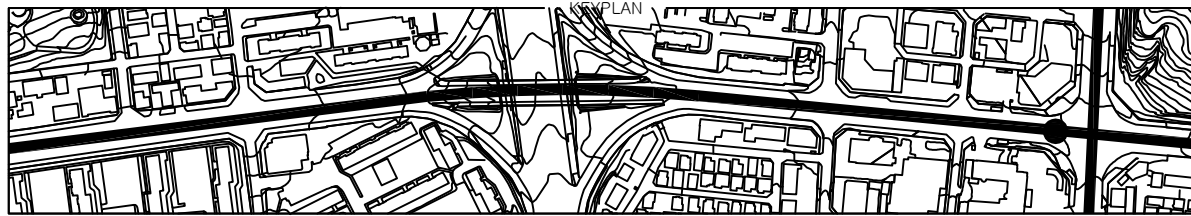

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분		비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	2.80	2.80	m	1		
2	2007	구분	0.20	1.00	1.00	m	1		
3	2007	구분	0.20	4.50	4.50	m	1		
4	2013	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
5	2017	구분	0.90	13.00	23.40	m	2	2017	구분구분구분
6	2017	구분	1.90	13.00	24.70	m	1		


서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

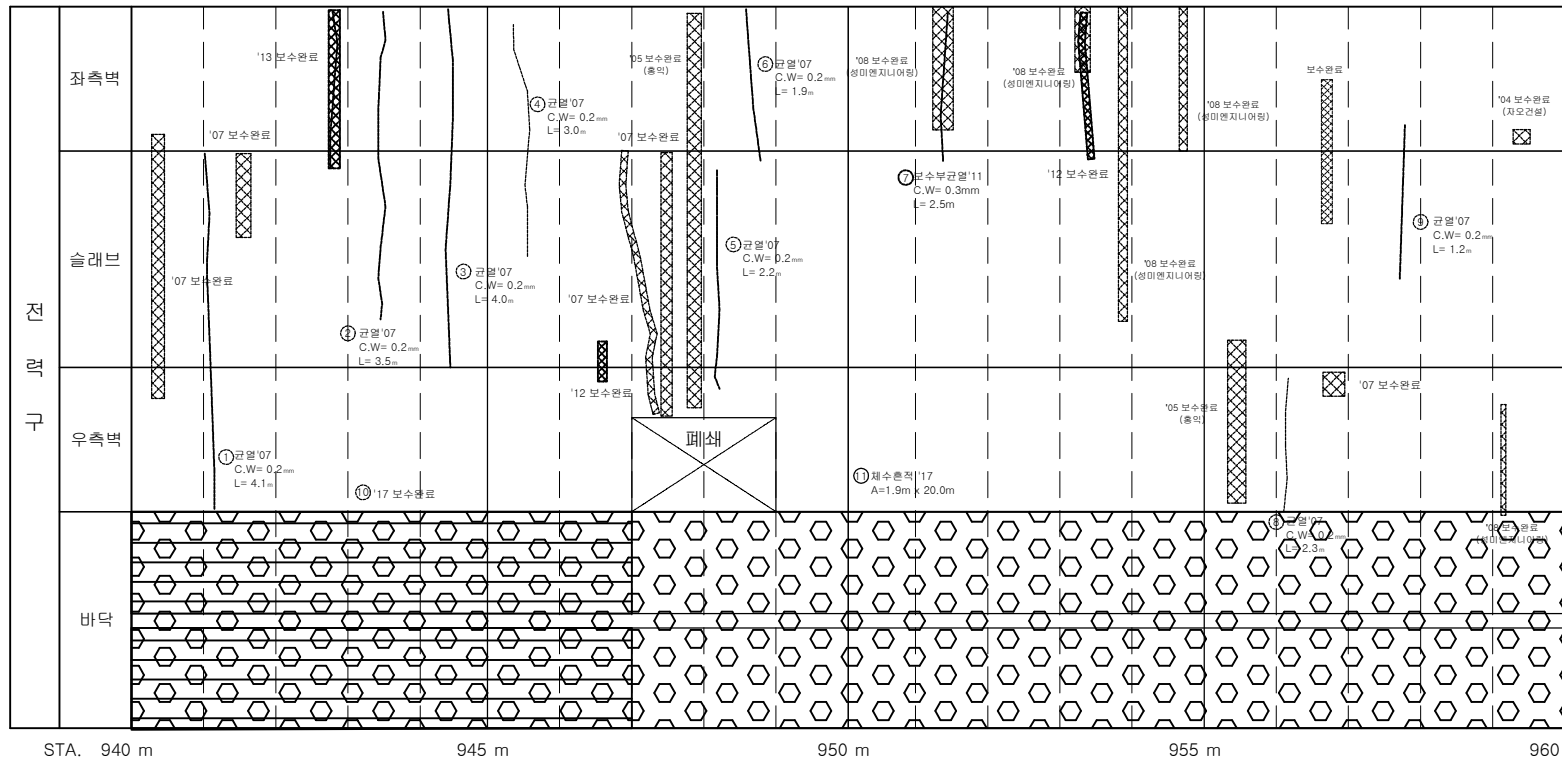[illegible]

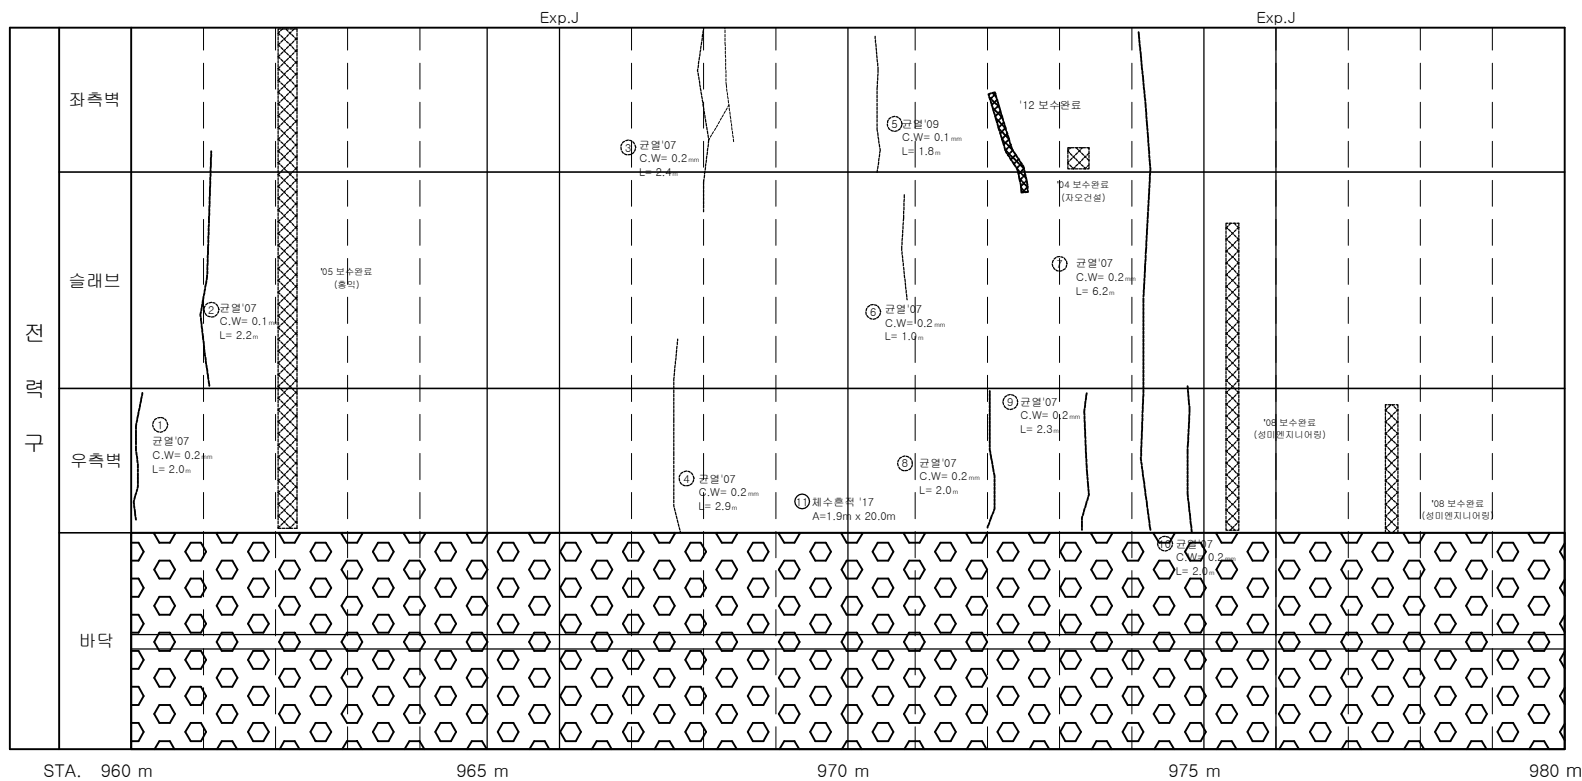[illegible]

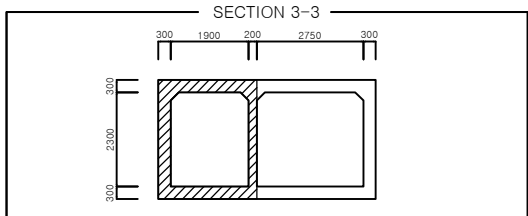

⑩ 누수흔적'13
A=0.3m×2.3m


손상물량표


[illegible][illegible]

TITLE OF PROJECT

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 오금로 외관조사망도

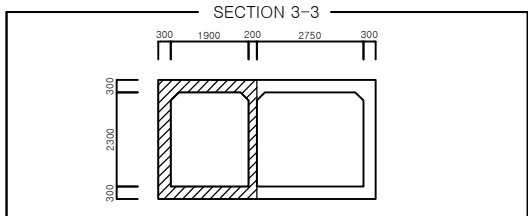

전 력 구	좌측벽																					'04 보수원료 (차도건설)																																																																					
	슬래브																															'07 보수원료																				'14 보수원료																																							
	유층벽											① 관형'11 C.W= 0.2mm L= 0.6m																														'07 보수원료																				'14 보수원료																				'14 보수원료									
	바닥																																																			② 관형'07 C.W= 0.2mm L= 1.2m																																							
		STA. 1000 m										1005 m										1010 m										1015 m										1020 m																																																	

손상물량표

[illegible]


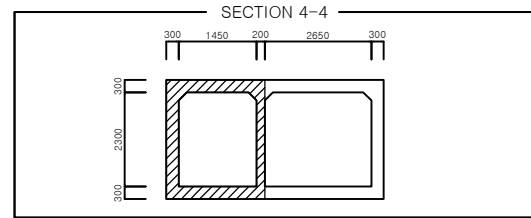


구분	바닥	무늬표	슬래브	좌측표
STA. 1020 m				① 보수원료 C.W= 0.1mm L= 1.8m '04 보수원료 (자오건설) '04 보수원료 (자오건설)
1025 m				② 철근노출 A=0.2m x 1.0m '07 보수원료 ② 균열'07 C.W= 0.1mm L= 1.8m '04 보수원료 (자오건설)
1030 m				'04 보수원료 (자오건설)
1035 m				⑤ 균열'07 C.W= 0.2mm L= 1.8m '04 보수원료 (자오건설)
1040 m				

[illegible]


가락공동구 대1-32 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1060m ~1080m) 전력구 구간

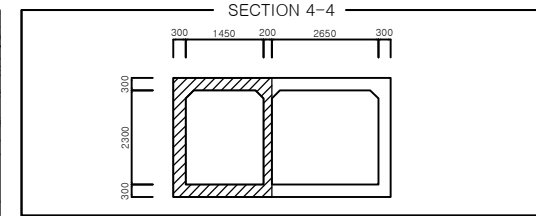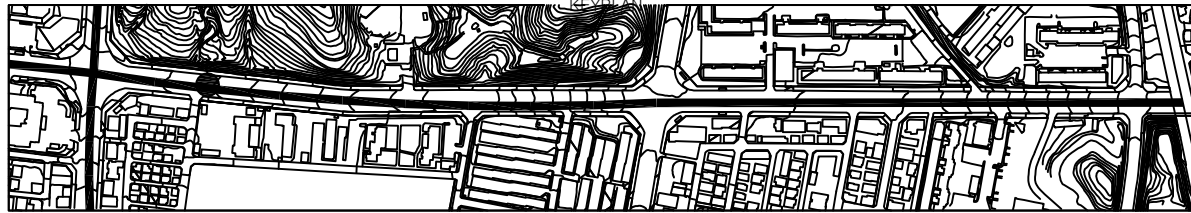

손상량량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	5.70	5.70	m	1				
2	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
3	2007	구분	0.20	2.50	2.50	m	1				
4	2017	구분	0.10	20.00	2.00	m	1				중요
5	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				중요
6	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				중요
7	2017	구분	0.10	0.20	0.02	m	1				중요
8	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				중요
9	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				중요
10	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				중요
11	2017	구분	0.20	2.10	2.10	m	1				상구

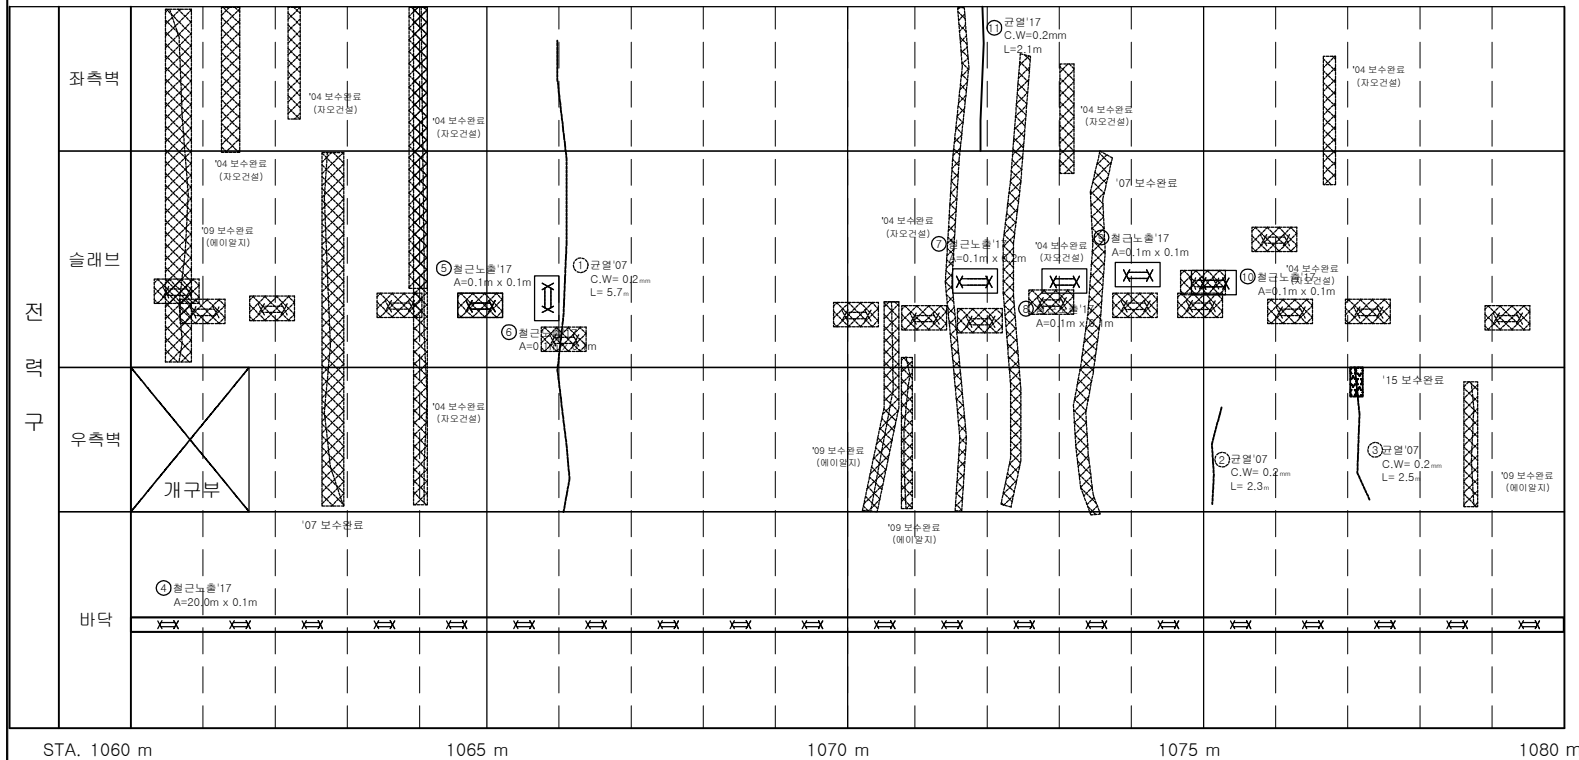

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 대1-32 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1080m ~1100m) 전력구 구간

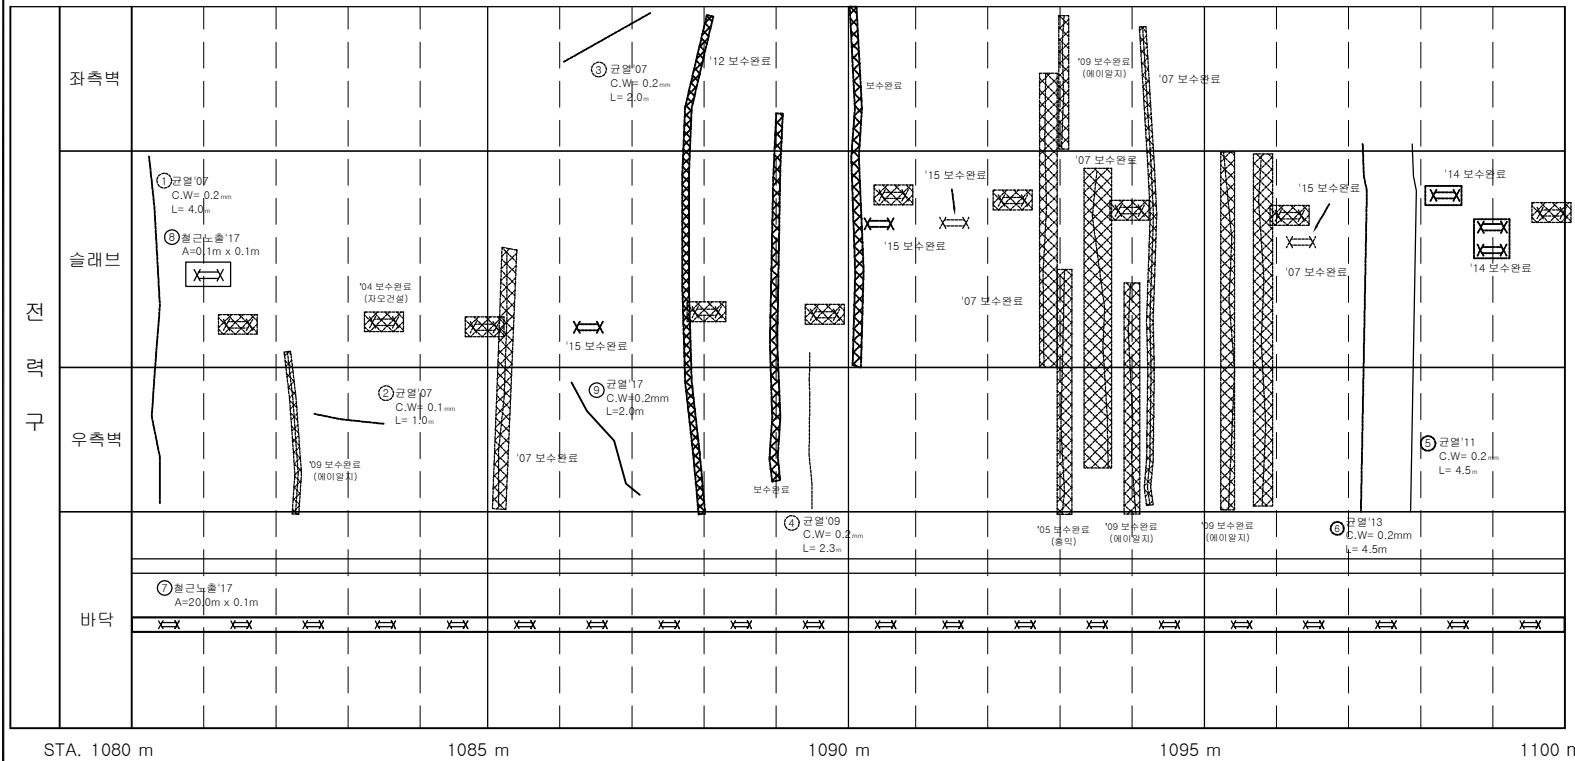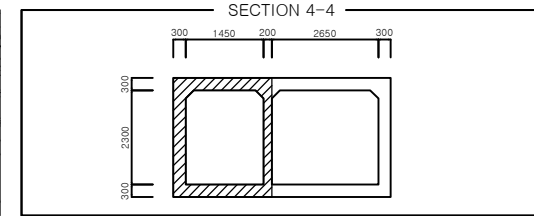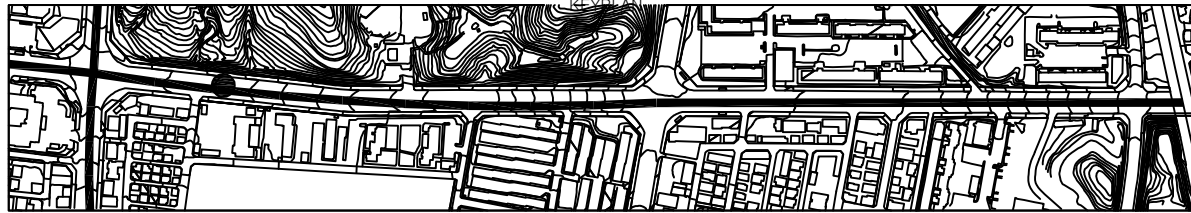

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	4.00	4.00	m	1				
2	2007	구분	0.10	1.00	1.00	m	1				
3	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
4	2000	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
5	2011	구분	0.20	4.50	4.50	m	1				
6	2013	구분	0.20	4.50	4.50	m	1				
7	2017	구분	0.10	20.00	2.00	m	1				중요
8	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m	1				중요
9	2017	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 대1-32 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1100m ~1120 m) 전력구 구간

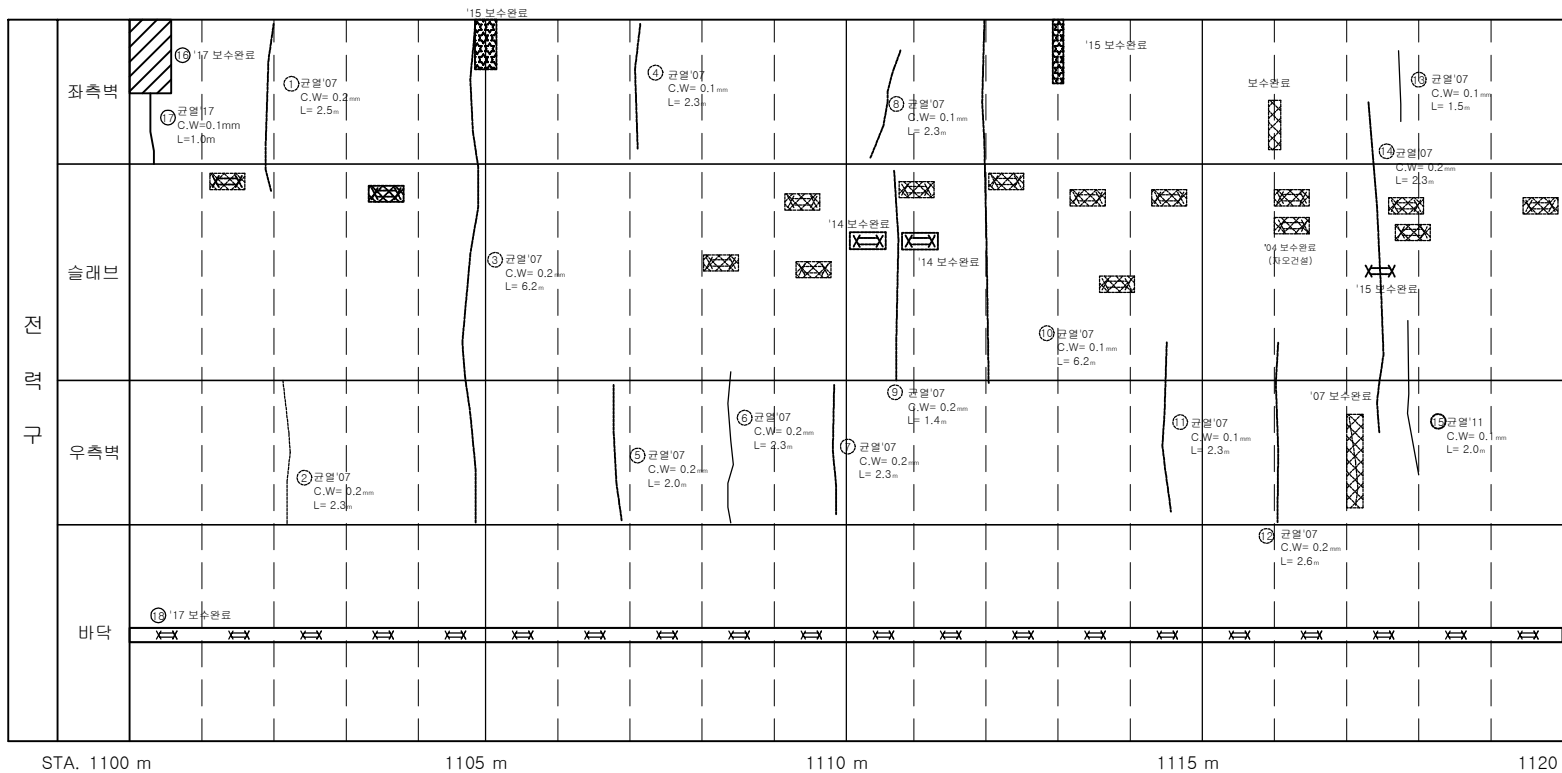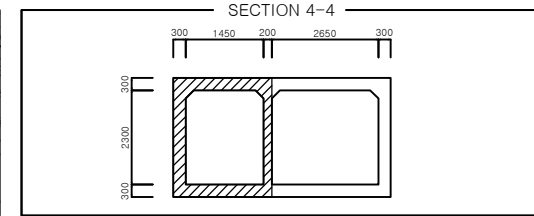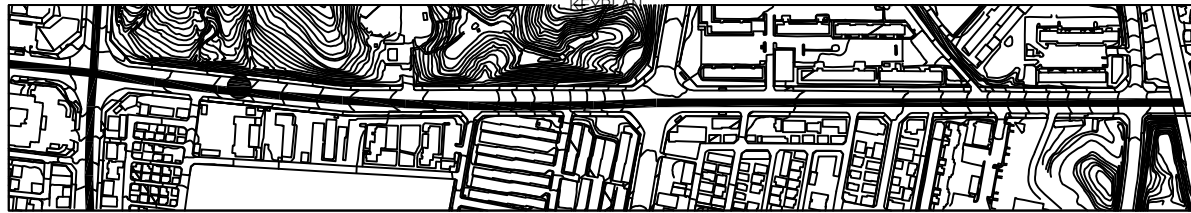

손상물량표

연번	연도	공정내용	정량구분				최종보수내역			비고
			목	길이	깊이	수량	단위	개소	보수비율/노후율	
1	2007	관망	0.20	2.50	2.50	m	1			
2	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1			
3	2007	관망	0.20	6.20	6.20	m	1			
4	2007	관망	0.10	2.30	2.30	m	1			
5	2007	관망	0.20	2.00	2.00	m	1			
6	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1			
7	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1			
8	2007	관망	0.10	1.30	1.30	m	1			
9	2007	관망	0.20	1.40	1.40	m	1			
10	2007	관망	0.10	6.20	6.20	m	1			
11	2007	관망	0.10	2.30	2.30	m	1			
12	2007	관망	0.20	2.60	2.60	m	1			
13	2007	관망	0.10	1.50	1.50	m	1			
14	2007	관망	0.20	2.30	2.30	m	1			
15	2011	관망	0.10	2.00	2.00	m	1			
16	2017	보수부채료분리	1.00	1.50	1.50	㎡	1	2017	단면복구공법	1.80
17	2017	관망	0.10	1.00	1.00	m	1			
18	2017	정기노출	0.10	20.00	2.00	㎡	1	2017	단면복구(정기노출)	2.40


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)



TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

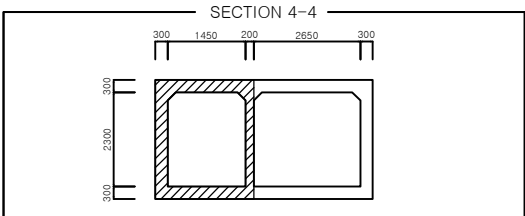




손상물량표

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

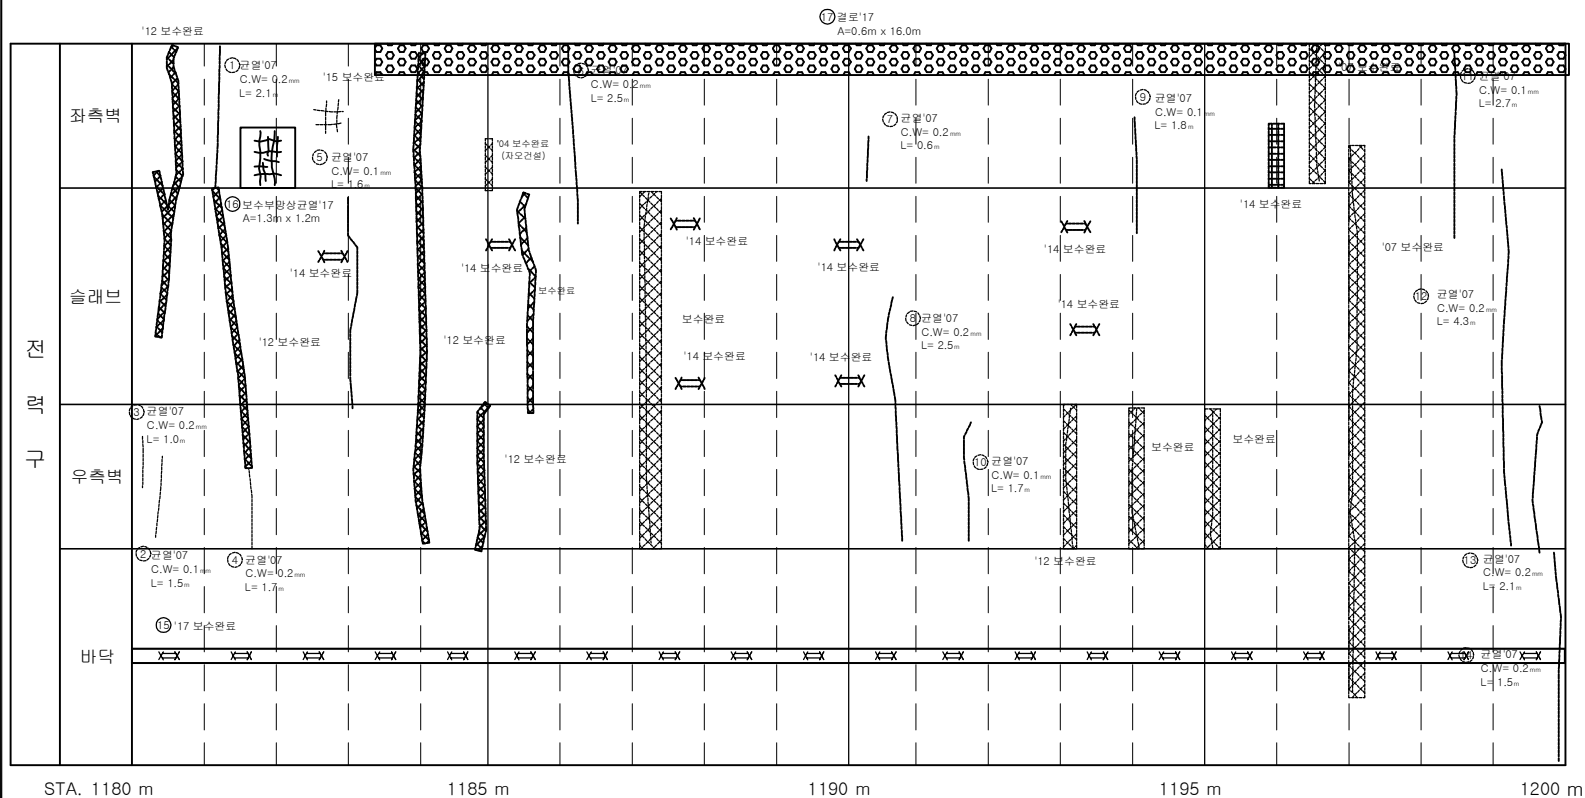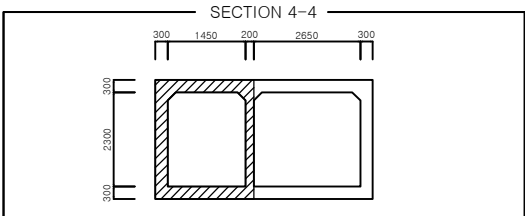[illegible]

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1200m ~1220m) 전력구 구간

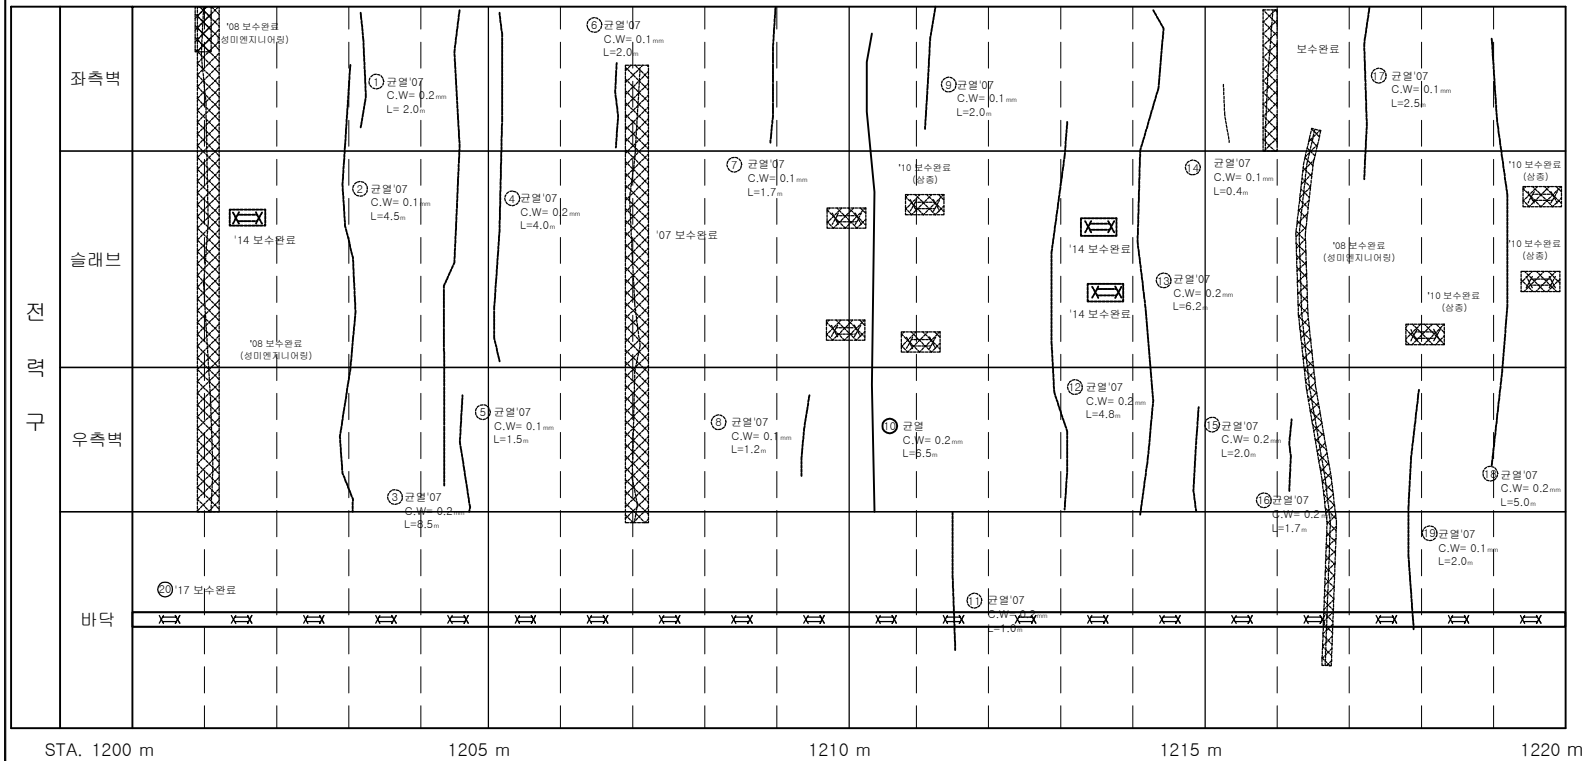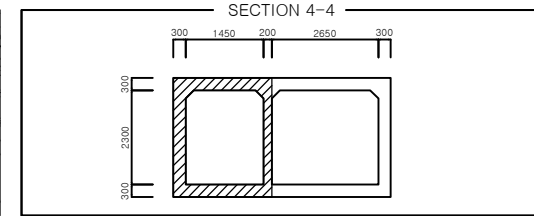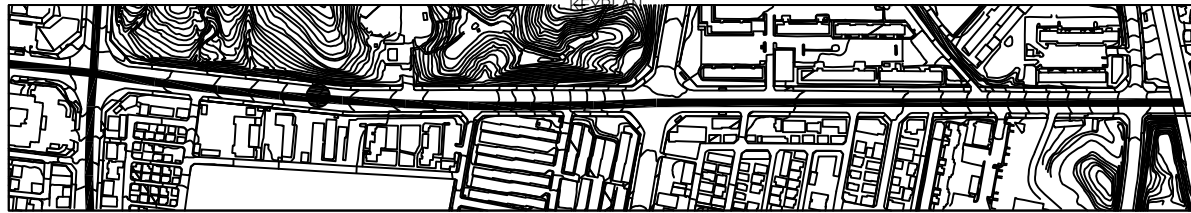

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분		비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
2	2007	구분	0.10	4.50	4.50	m	1		
3	2007	구분	0.20	8.50	8.50	m	1		
4	2007	구분	0.20	4.00	4.00	m	1		
5	2007	구분	0.10	1.50	1.50	m	1		
6	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1		
7	2007	구분	0.10	1.70	1.70	m	1		
8	2007	구분	0.10	1.20	1.20	m	1		
9	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1		
10	2013	구분	0.20	6.50	6.50	m	1		
11	2007	구분	0.20	1.00	1.00	m	1		
12	2007	구분	0.20	4.80	4.80	m	1		
13	2007	구분	0.20	8.20	8.20	m	1		
14	2007	구분	0.10	0.40	0.40	m	1		
15	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1		
16	2007	구분	0.20	1.70	1.70	m	1		
17	2007	구분	0.10	2.50	2.50	m	1		
18	2007	구분	0.20	5.00	5.00	m	1		
19	2007	구분	0.10	2.00	2.00	m	1		
20	2017	구분	0.10	20.00	2.00	m	1	2017 연평균(구분)	2.40



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT




2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

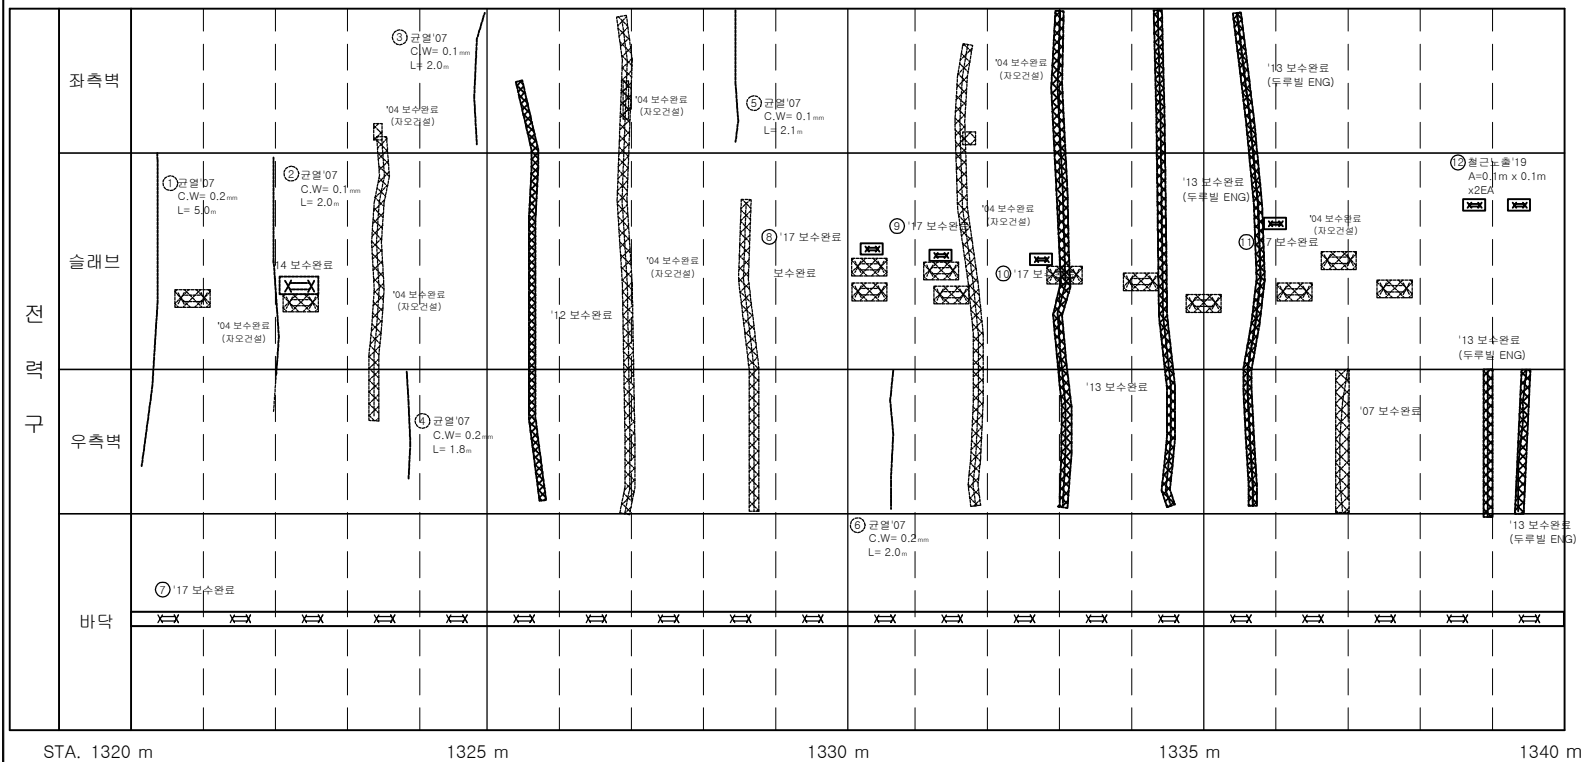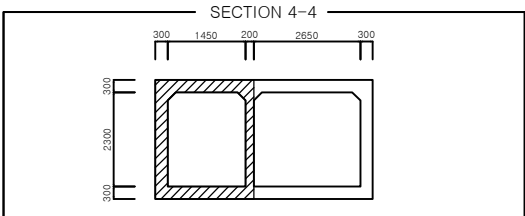[illegible]

가락 공동구 - 오금로(STA.1360m ~1380m) 전력구 구간

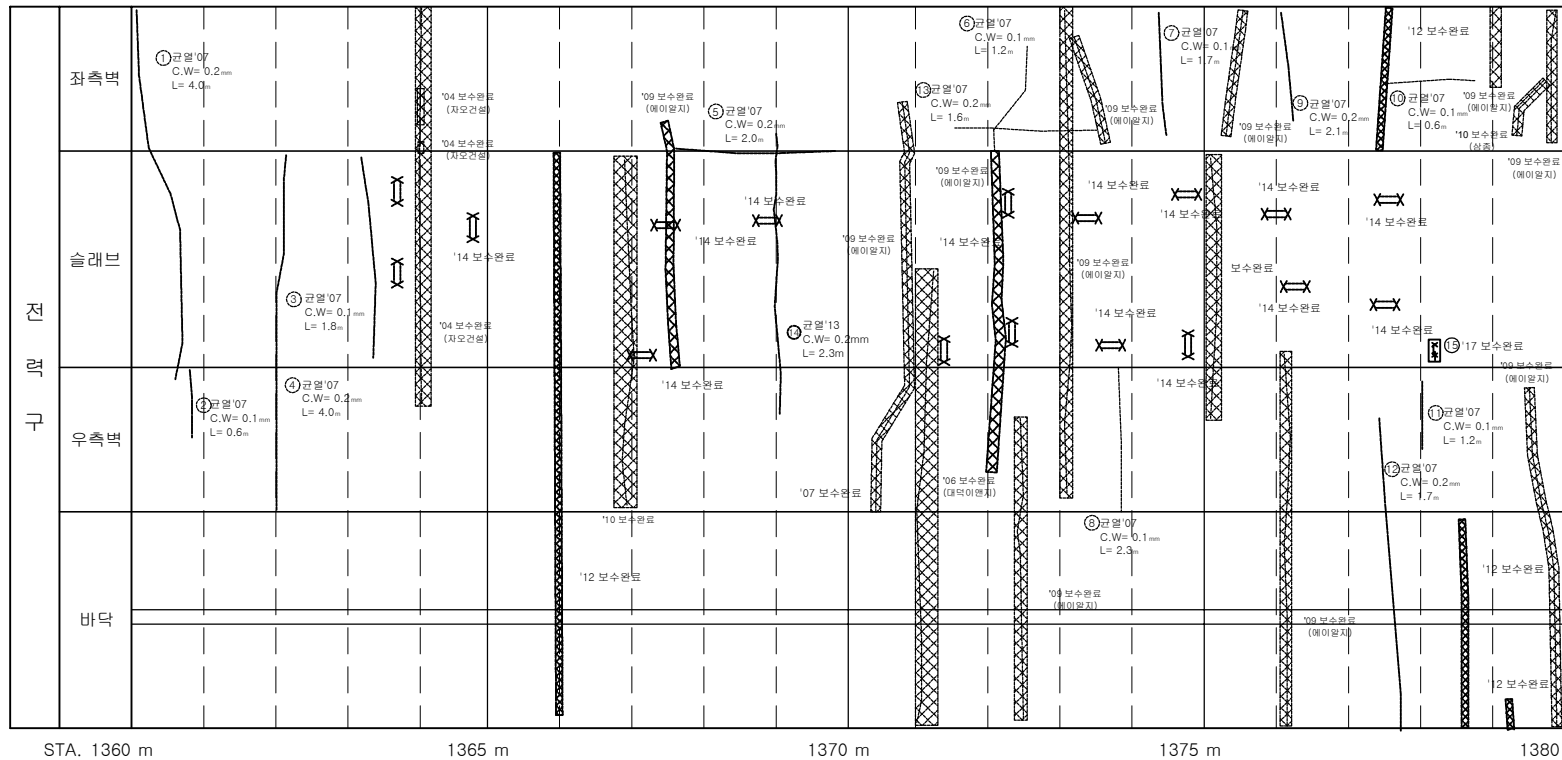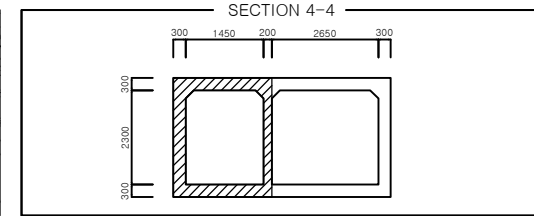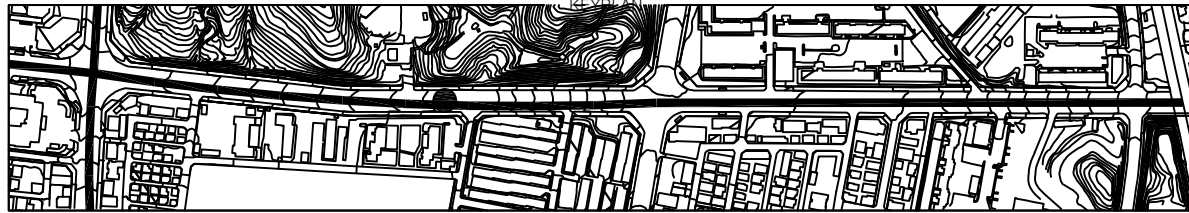

손상량량표

연번	연월 일	교량내용	교량구분					교량보수내역			비고	
			폭	길이	깊이	량	단위	개소	보수년도	교량명/차량명		량
1	2007	교량	0.20	4.00		4.00	m	1				
2	2007	교량	0.10	0.60		0.60	m	1				
3	2007	교량	0.10	1.80		1.80	m	1				
4	2007	교량	0.20	4.00		4.00	m	1				
5	2007	교량	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	교량	0.10	1.20		1.20	m	1				
7	2007	교량	0.10	1.70		1.70	m	1				
8	2007	교량	0.10	2.30		2.30	m	1				
9	2007	교량	0.20	2.10		2.10	m	1				
10	2007	교량	0.10	0.60		0.60	m	1				
11	2007	교량	0.10	1.20		1.20	m	1				
12	2007	교량	0.20	1.70		1.70	m	1				
13	2007	교량	0.20	1.60		1.60	m	1				
14	2013	교량	0.20	2.30		2.30	m	1				
15	2017	불기노출	0.10	0.10		0.01	m³	1	2017	교량복구(양정)	0.01	

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1380m ~1400m) 전력구 구간

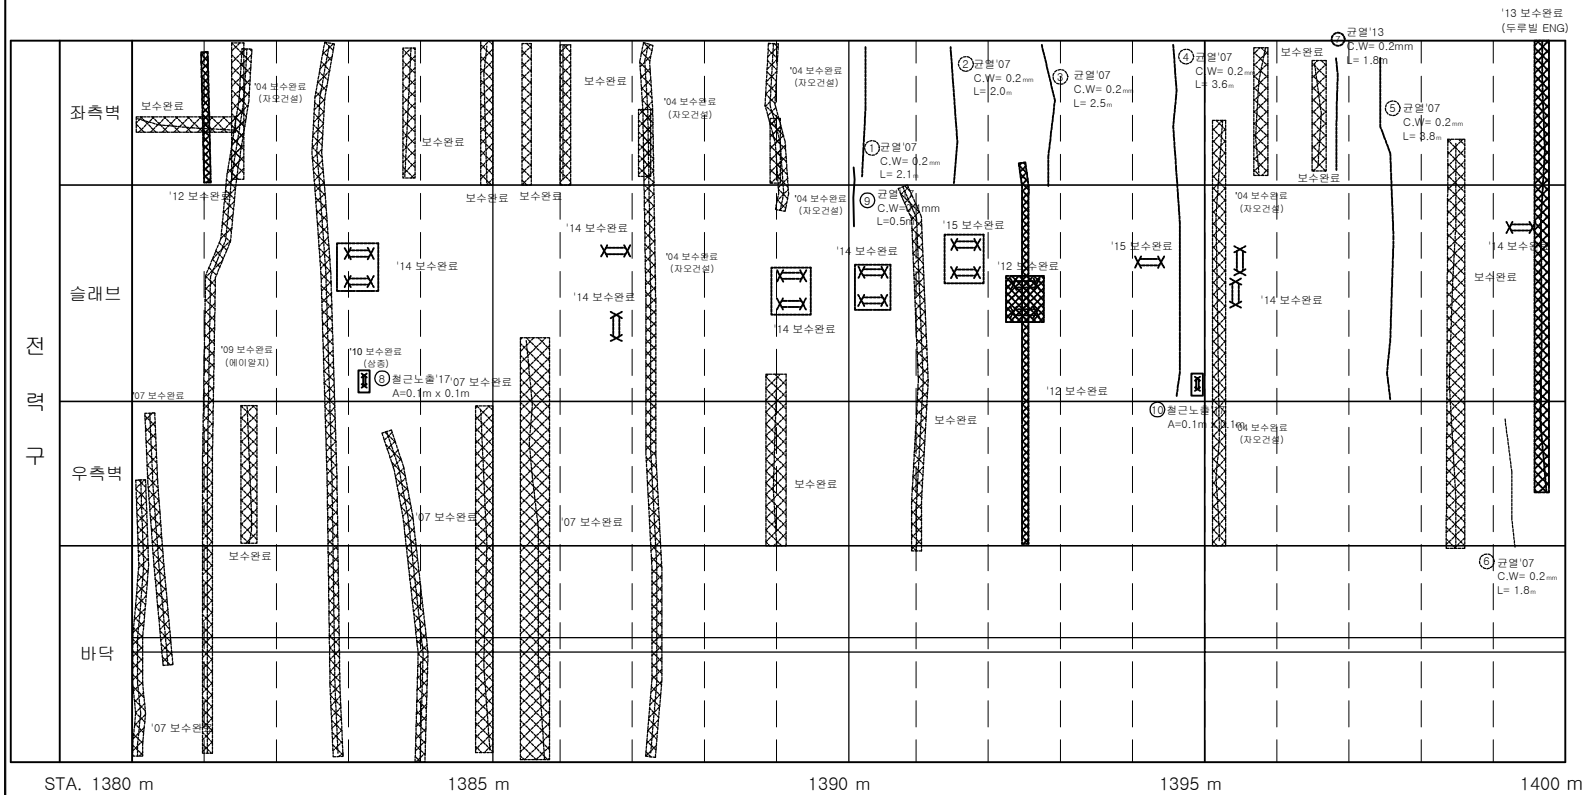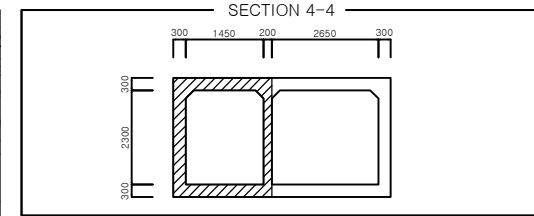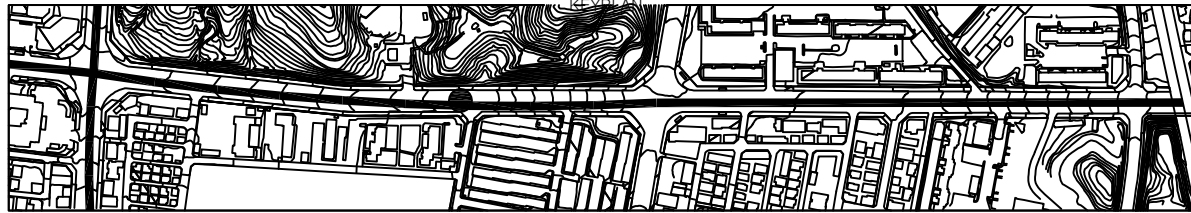

'13 보수원
(두루빌 ENG)

손상물량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	2.10	2.10	m	1				
2	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
3	2007	구분	0.20	2.50	2.50	m	1				
4	2007	구분	0.20	3.60	3.60	m	1				
5	2007	구분	0.20	3.80	3.80	m	1				
6	2007	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				
7	2013	구분	0.20	1.80	1.80	m	1				
8	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m ²	1				중요
9	2017	구분	0.10	0.50	0.50	m	1				
10	2017	구분	0.10	0.10	0.01	m ²	1				중요

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1400m ~1420m) 전력구 구간

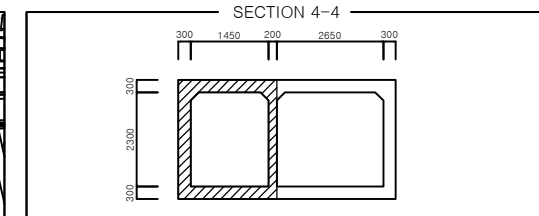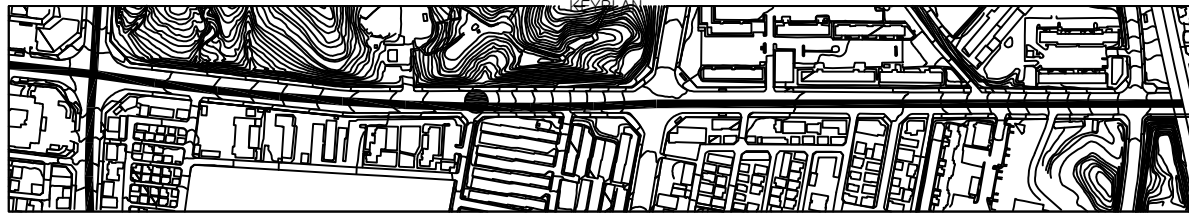[illegible][illegible]



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)




TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

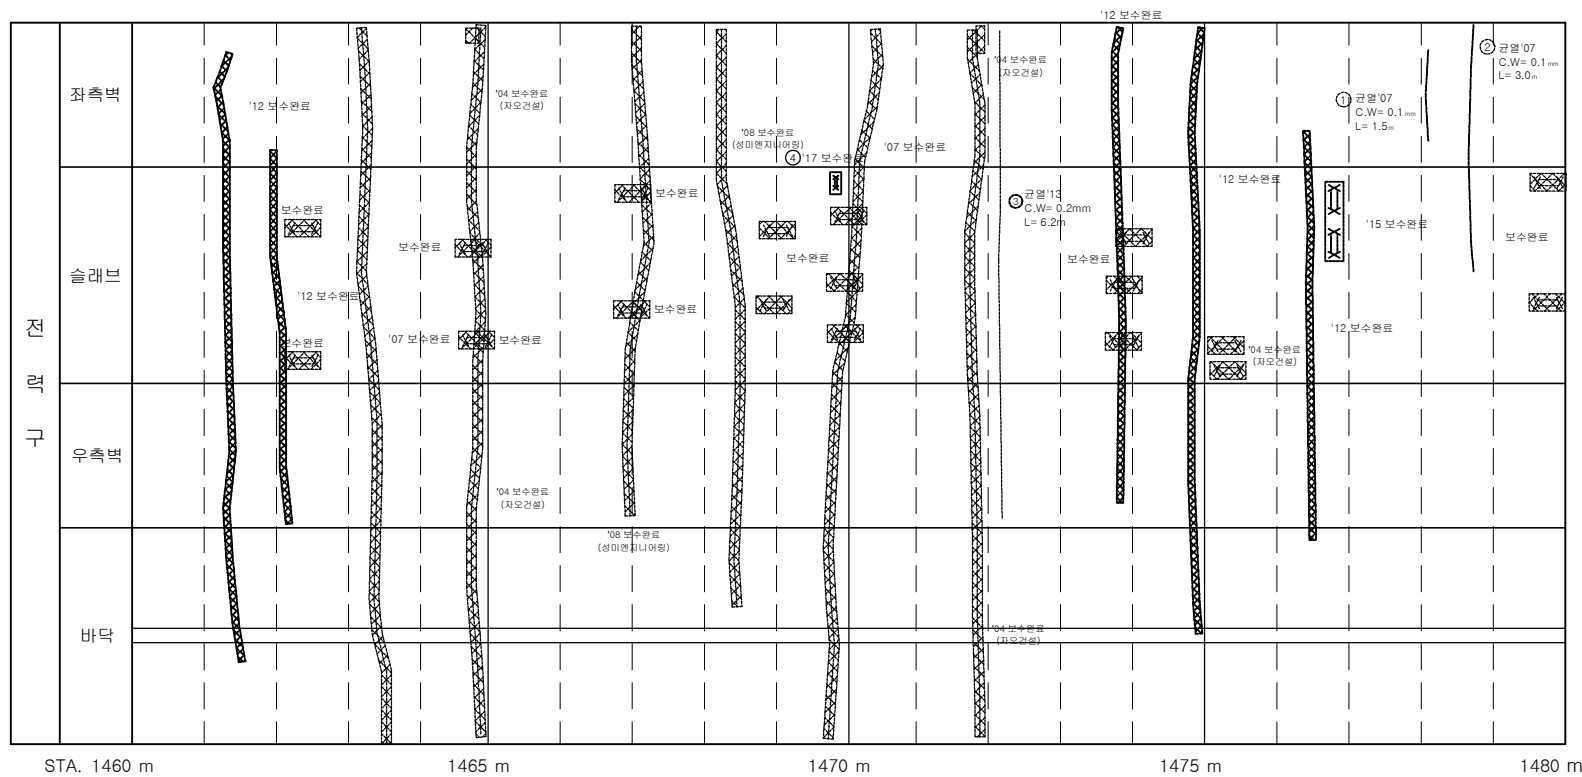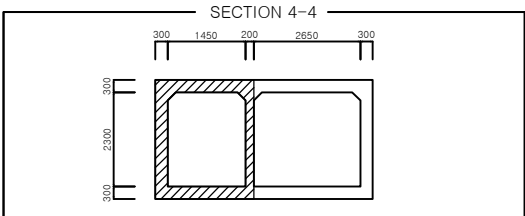[illegible]



가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 1520m ~ 1540m) 전력구 구간

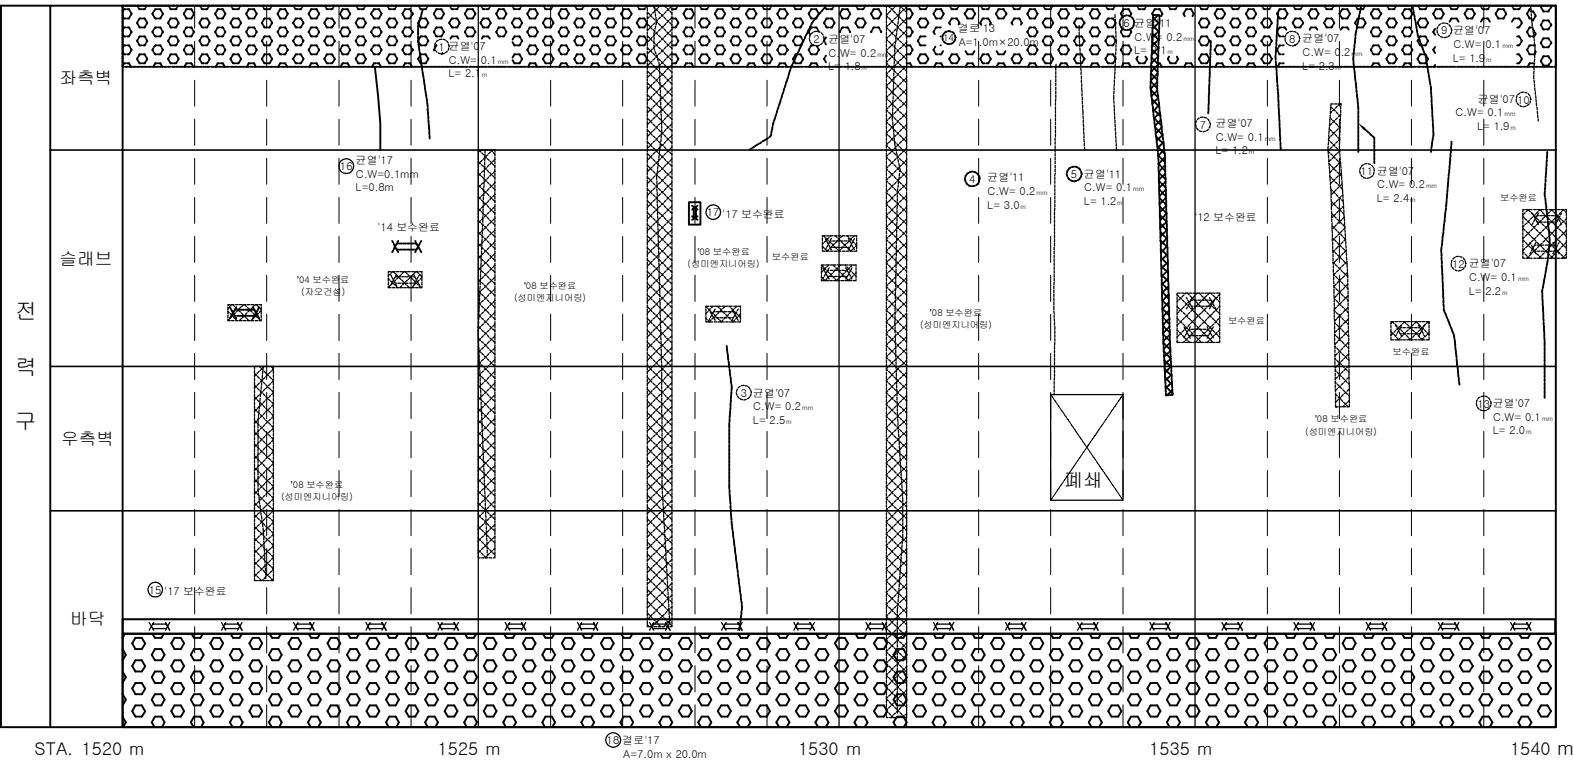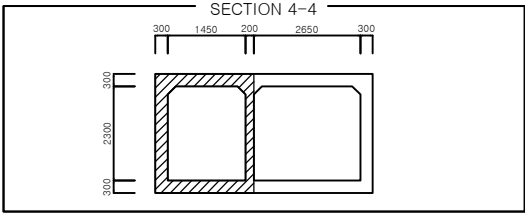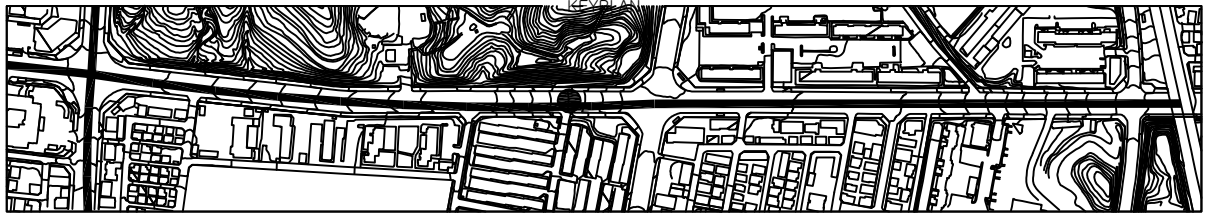



손상물량표

연번	구분	정밀내용	정밀구로				최종보수내역				비고
			구	길이	단면	단위	정밀구로	정밀구로	정밀구로	정밀구로	
1	2007	균열	0.10	2.10	2.10	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.80	1.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.50	2.50	m	1				
4	2011	균열	0.20	3.00	3.00	m	1				
5	2011	균열	0.10	1.20	1.20	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.10	2.10	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.20	1.20	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.30	2.30	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.90	1.90	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.90	1.90	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.40	2.40	m	1				
12	2007	균열	0.10	2.20	2.20	m	1				
13	2007	균열	0.10	2.00	2.00	m	1				
14	2013	정밀	20.00	20.00	20.00	m²	1				
15	2017	정밀노출	0.10	20.00	2.00	m²	1	2017	단면복구(정밀)	2.40	
16	2017	정밀노출	0.10	0.80	0.80	m	1				
17	2017	정밀노출	0.10	0.10	0.01	m²	1	2017	단면복구(정밀)	0.01	
18	2017	정밀	7.00	20.00	140.00	m²	1				

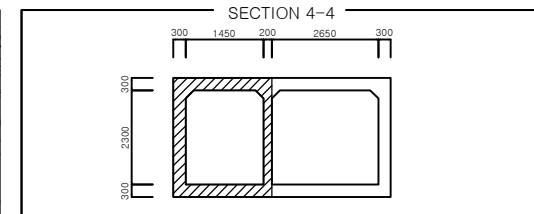[illegible]

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.1600 m ~1620 m) 전력구 구간

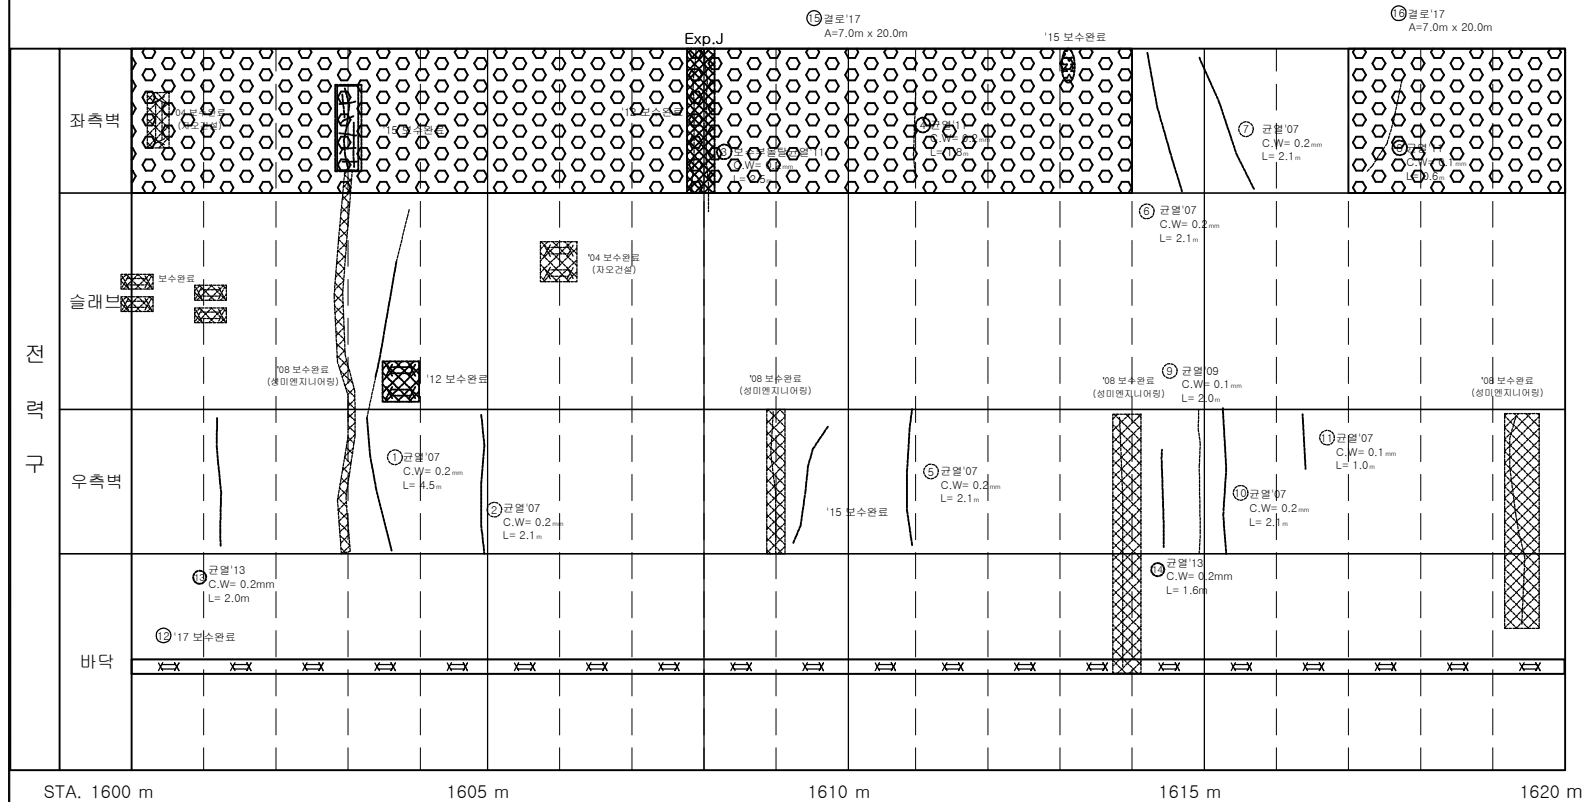
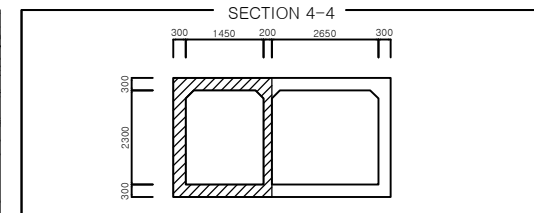
[illegible]

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 오금로 외관조사망도

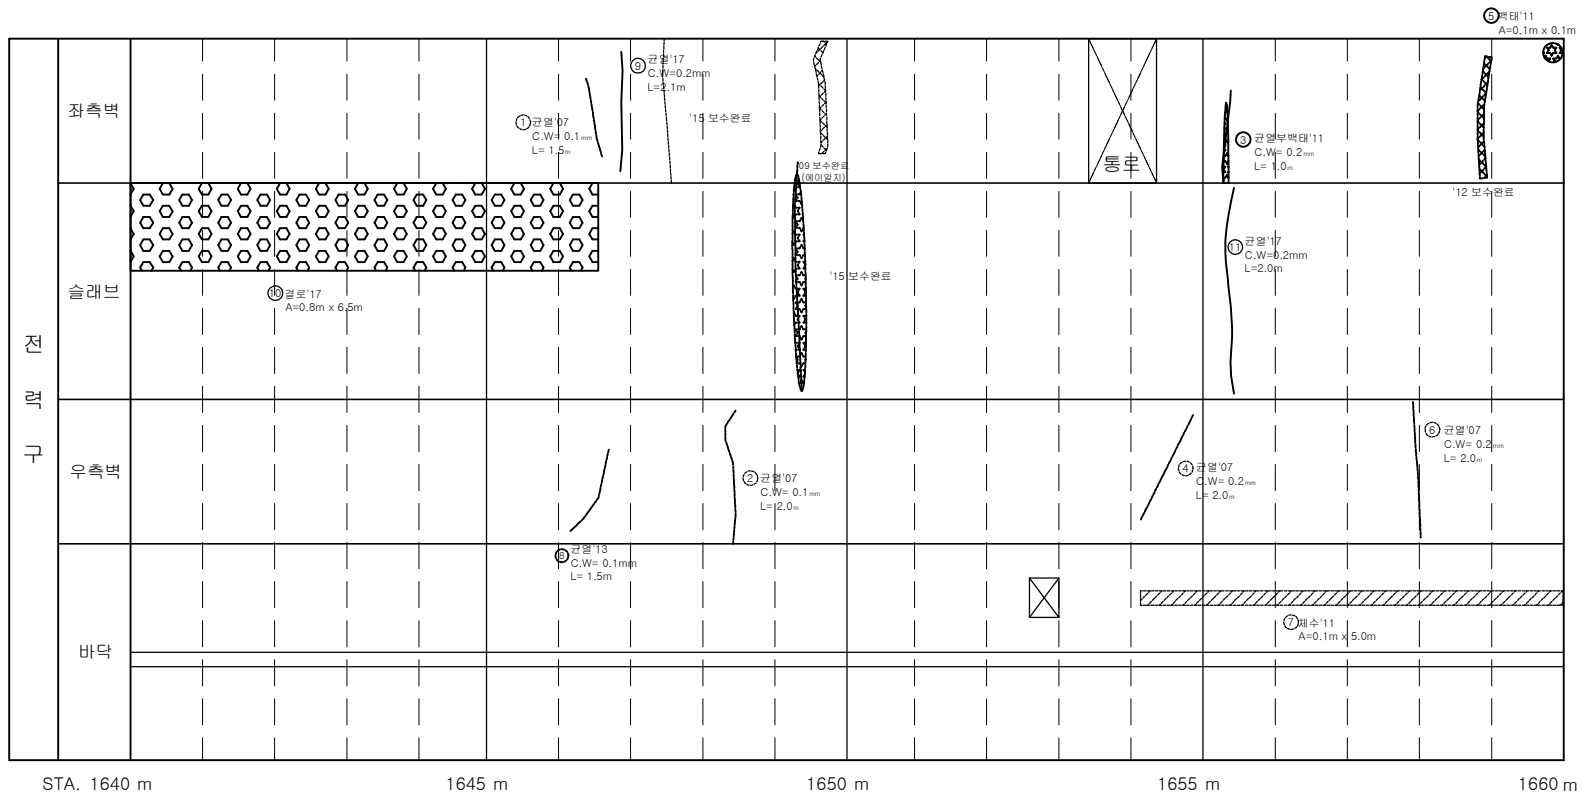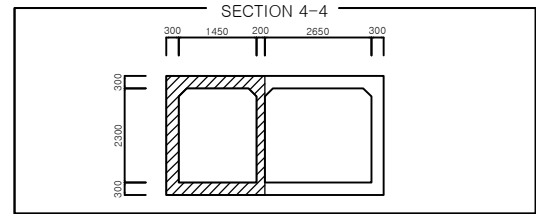[illegible]

KEYPLAN



손상물량표



[illegible]

TITLE OF PROJECT

TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도


가락 공동구 - 오금로(STA.1760 m ~ 1780 m) 전력구 구간

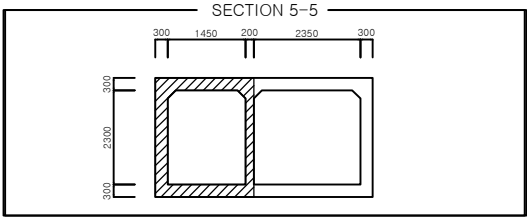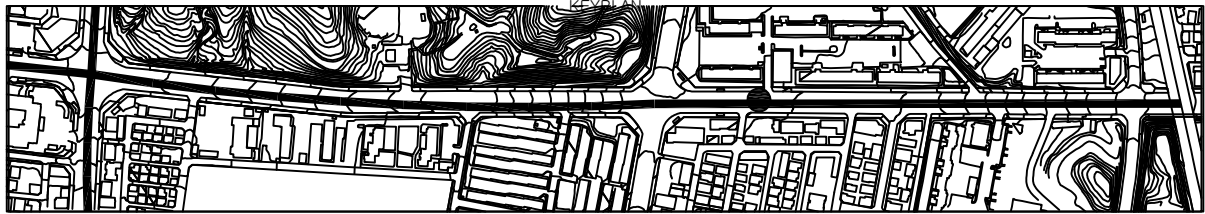


손상물량표

구분	전력	좌측벽	정밀점검												
			바닥	바닥	바닥	바닥	바닥	바닥	바닥	바닥	바닥	바닥			
STA. 1760 m															
1765 m															
1770 m															
1775 m															
1780 m															

KEYPLAN

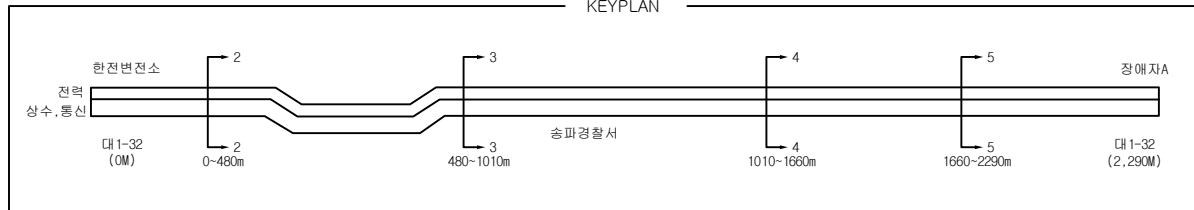

SECTION

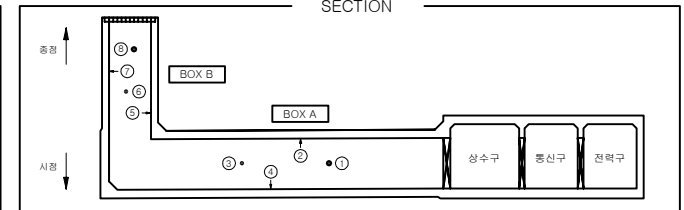


① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥

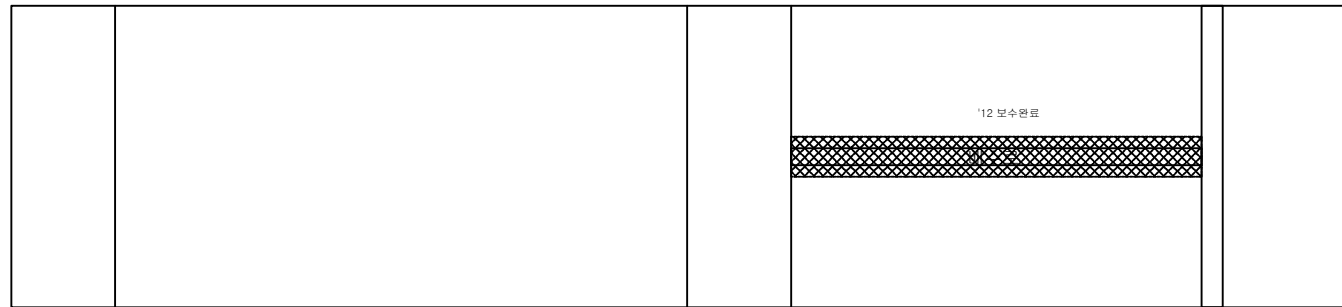


⑤


⑥

⑦

⑧



환기구 입구



① = 빔 부식 '19
L=7.2m



손상물량표

[illegible]

TITLE OF PROJECT



TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

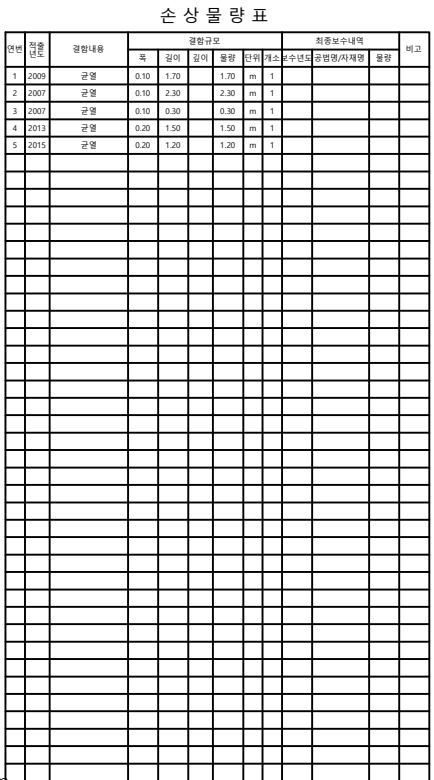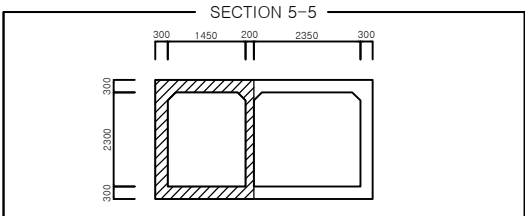

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 오금로 외관조사망도




가락 공동구 - 오금로(STA.1960 m ~ 1980 m) 전력구 구간

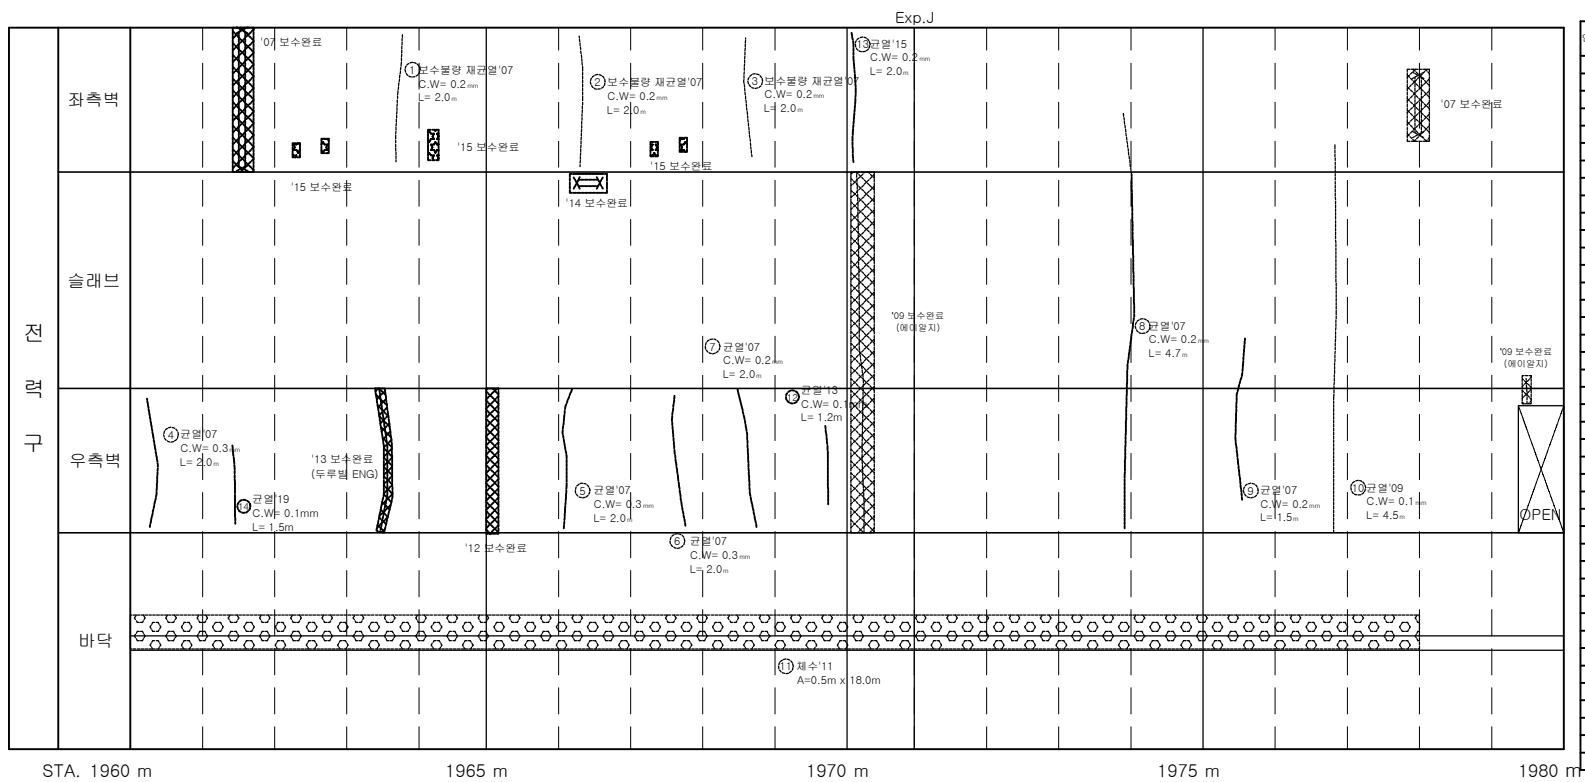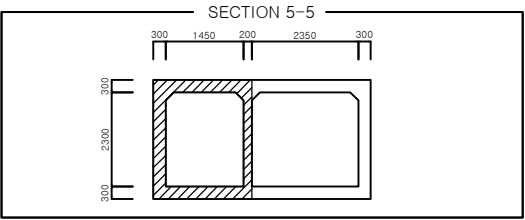

손상물량표

연번	작성 년도	정량내용	정량규모				최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	채수	보수년도	공법명/사재명	
1	2007	관열	0.20	2.00		2.00	m	1			
2	2007	관열	0.20	2.00		2.00	m	1			
3	2007	관열	0.20	2.00		2.00	m	1			
4	2007	관열	0.30	2.00		2.00	m	1			특종가
5	2007	관열	0.30	2.00		2.00	m	1			특종가
6	2007	관열	0.30	2.00		2.00	m	1			특종가
7	2007	관열	0.20	2.00		2.00	m	1			
8	2007	관열	0.20	4.70		4.70	m	1			
9	2007	관열	0.20	1.50		1.50	m	1			
10	2009	관열	0.10	4.50		4.50	m	1			
11	2011	채수	0.50	18.00		9.00	m ²	1			
12	2013	관열	0.10	1.20		1.20	m	1			
13	2015	관열	0.20	2.00		2.00	m	1			
14	2015	관열	0.10	1.50		1.50	m	1			신규

가락 공동구 - 오금로(STA. 2040m ~ 2060 m) 전력구 구간

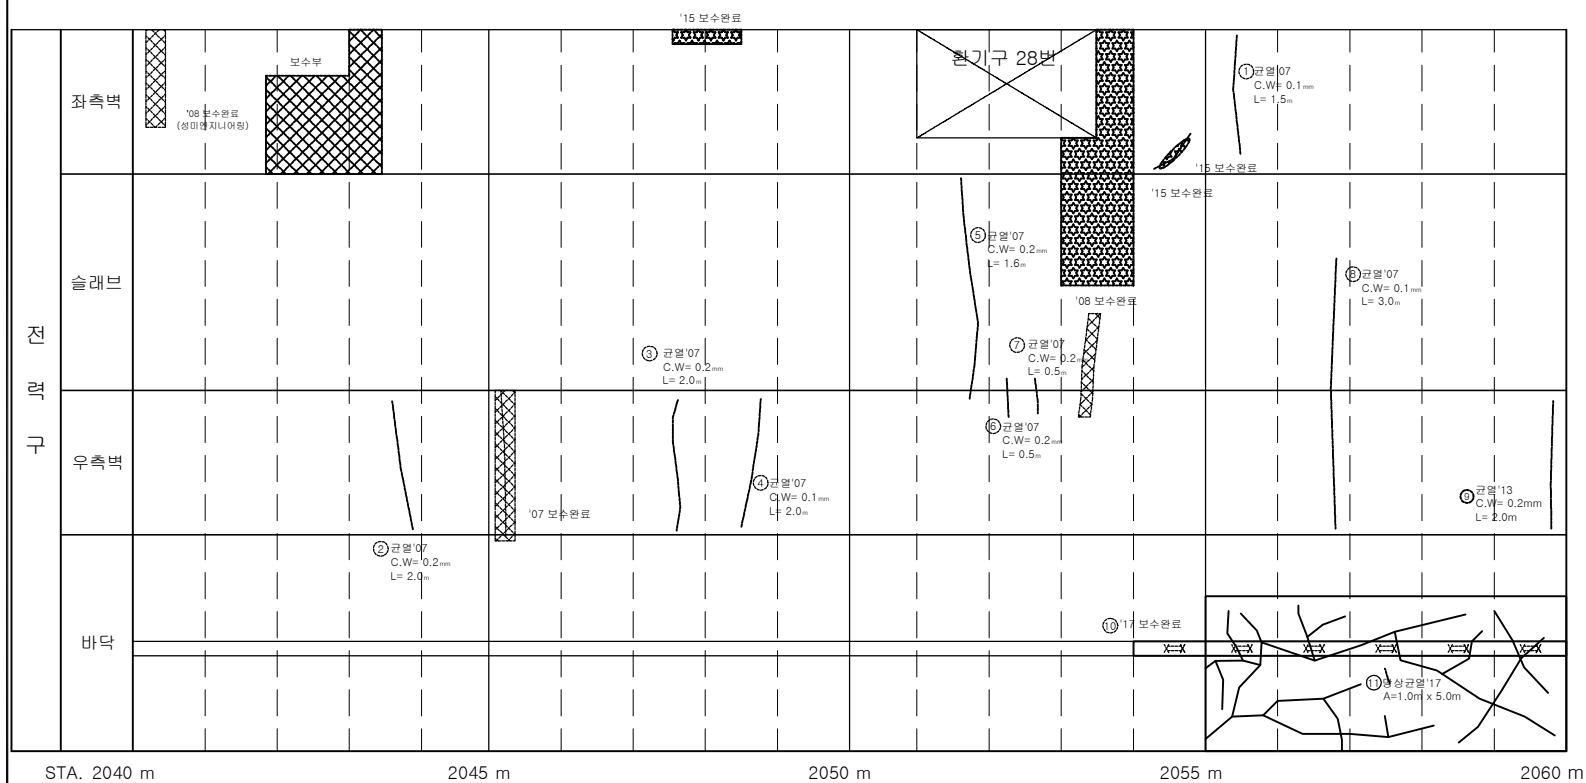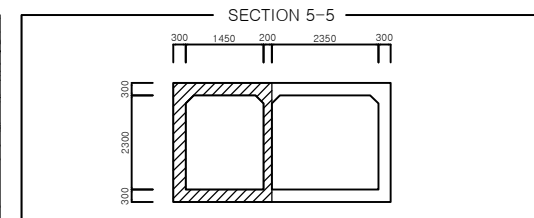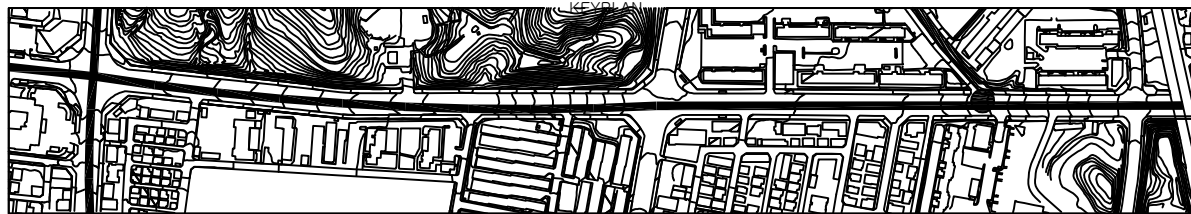

손상물량표

[illegible]



서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT
가락공동구 - 오금로 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA.2100 m ~ 2120 m) 전력구 구간

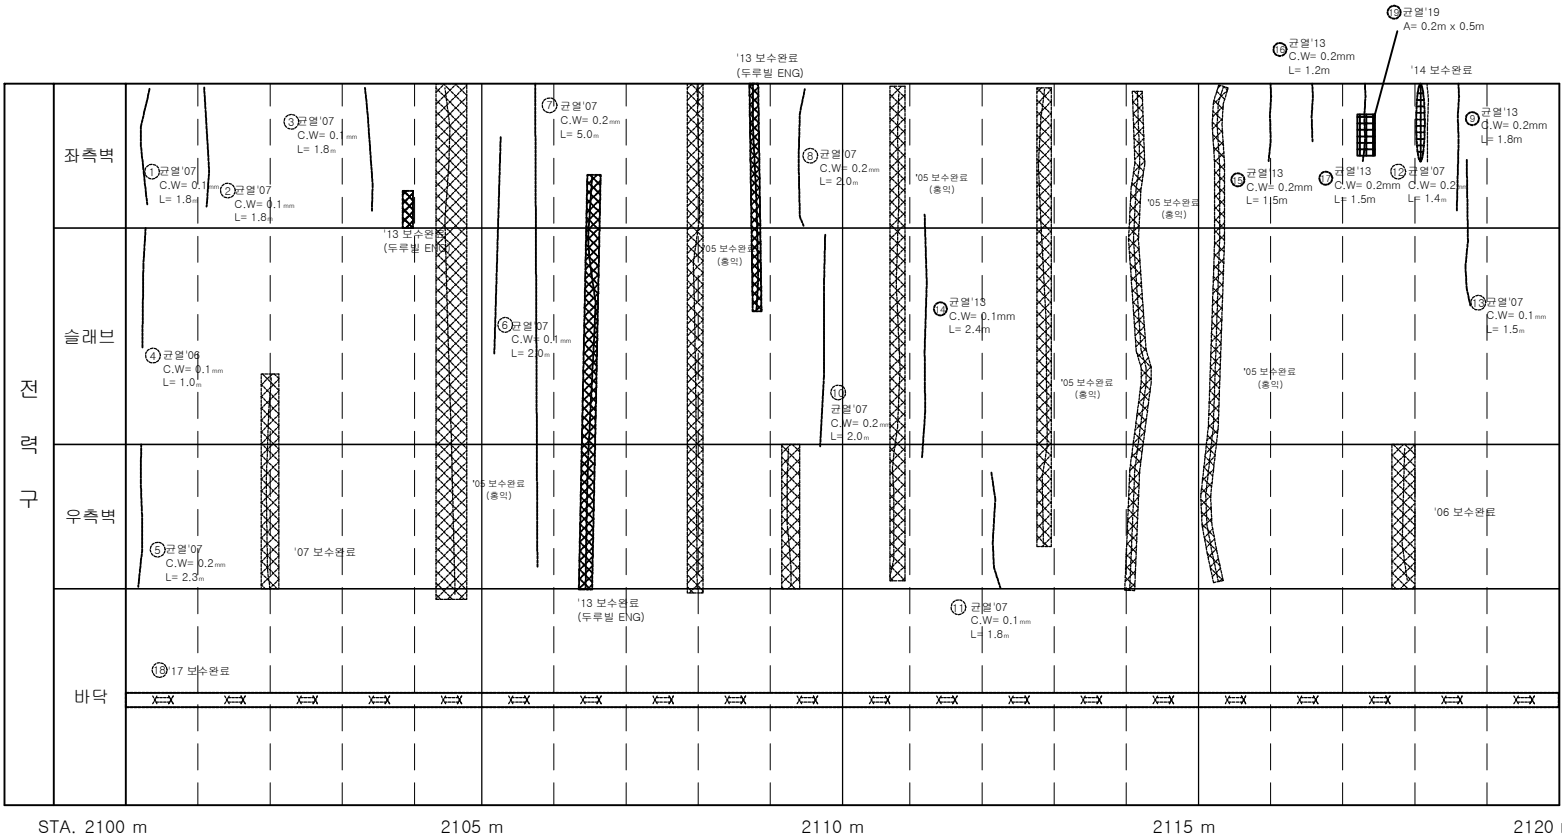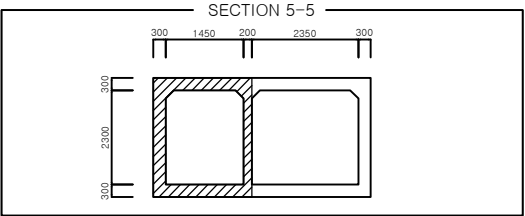


손상물량표


연번	연도	정량내용	정량구분				최종보수내역				비고
			목	길이	단면	단위	보수년도	공법명	사유명	수량	
1	2007	관형	0.10	1.80	1.80	m	1				
2	2007	관형	0.10	1.80	1.80	m	1				
3	2007	관형	0.10	1.80	1.80	m	1				
4	2006	관형	0.10	1.00	1.00	m	1				
5	2007	관형	0.20	2.30	2.30	m	1				
6	2007	관형	0.10	2.00	2.00	m	1				
7	2007	관형	0.20	5.00	5.00	m	1				
8	2007	관형	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2013	관형	0.20	1.80	1.80	m	1				임대유가
10	2007	관형	0.20	2.00	2.00	m	1				
11	2007	관형	0.10	1.80	1.80	m	1				
12	2007	관형	0.20	1.40	1.40	m	1				
13	2007	관형	0.10	1.50	1.50	m	1				임대유가
14	2013	관형	0.10	2.40	2.40	m	1				
15	2013	관형	0.20	1.50	1.50	m	1				
16	2013	관형	0.20	1.20	1.20	m	1				
17	2013	관형	0.20	1.50	1.50	m	1				
18	2017	형근노출	0.10	20.00	2.00	m ²	1	2017	단면복구(형근)	2.40	
19	2019	박리	0.20	0.50	0.10	m ²	1				신규

가락공동구 - 오금로(STA.2152m)환기구 29번

KEYPLAN

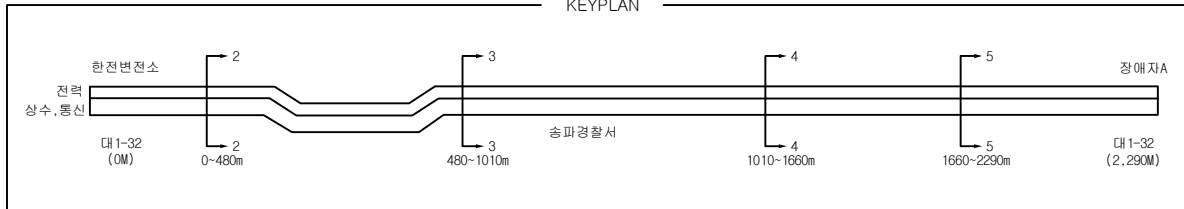

SECTION

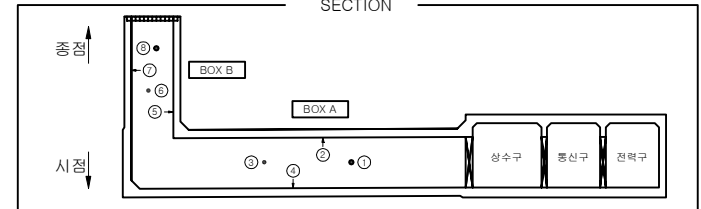


BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥

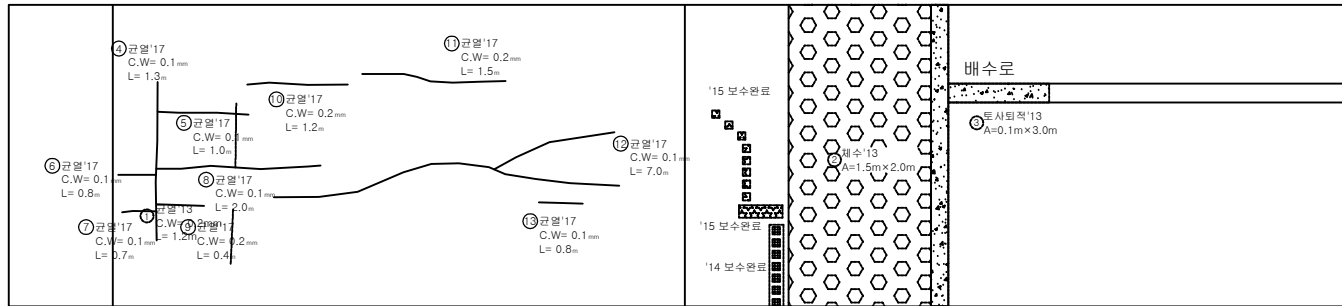

손상물량표

연번	작성 연도	경항내용	경항규모				최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	용량	관위	개소	보수년도	공법명(사제명)
1	2013	관명	0.20	22.00		22.00	m	1	2017	토관처리공법
2	2013	채수		3.00		3.00	m	1		
3	2013	토사회적		0.30		0.30	m	1		
4	2017	관명	0.10	1.30		1.30	m	1		신규
5	2017	관명	0.10	1.00		1.00	m	1		신규
6	2017	관명	0.10	0.80		0.80	m	1		신규
7	2017	관명	0.10	0.70		0.70	m	1		신규
8	2017	관명	0.10	2.00		2.00	m	1		신규
9	2017	관명	0.20	0.40		0.40	m	1		신규
10	2017	관명	0.20	1.20		1.20	m	1		신규
11	2017	관명	0.20	1.50		1.50	m	1		신규
12	2017	관명	0.10	7.00		7.00	m	1		신규
13	2017	관명	0.10	0.80		0.80	m	1		신규
14	2015	수평부식		7.20		7.20	m	1		신규


BOX B

⑤


⑥

⑦

⑧

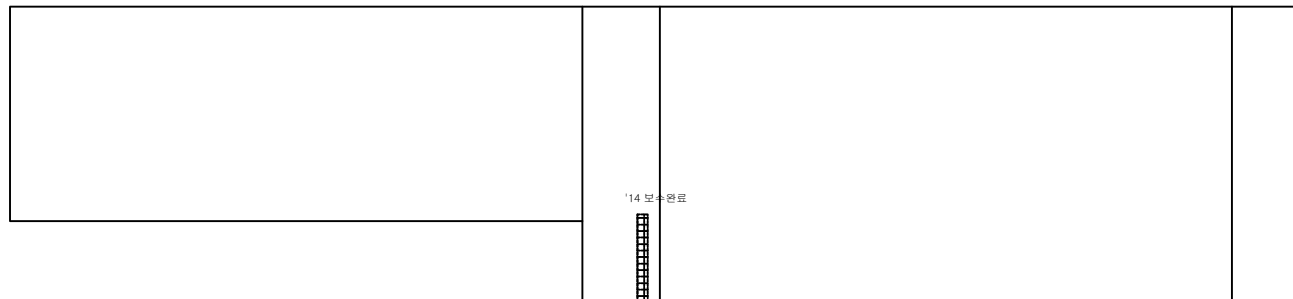

환기구 입구



⑨ 수평 부식 '19 L=7.2m

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 오금로(STA. 2260 m ~ 2280 m) 전력구 구간

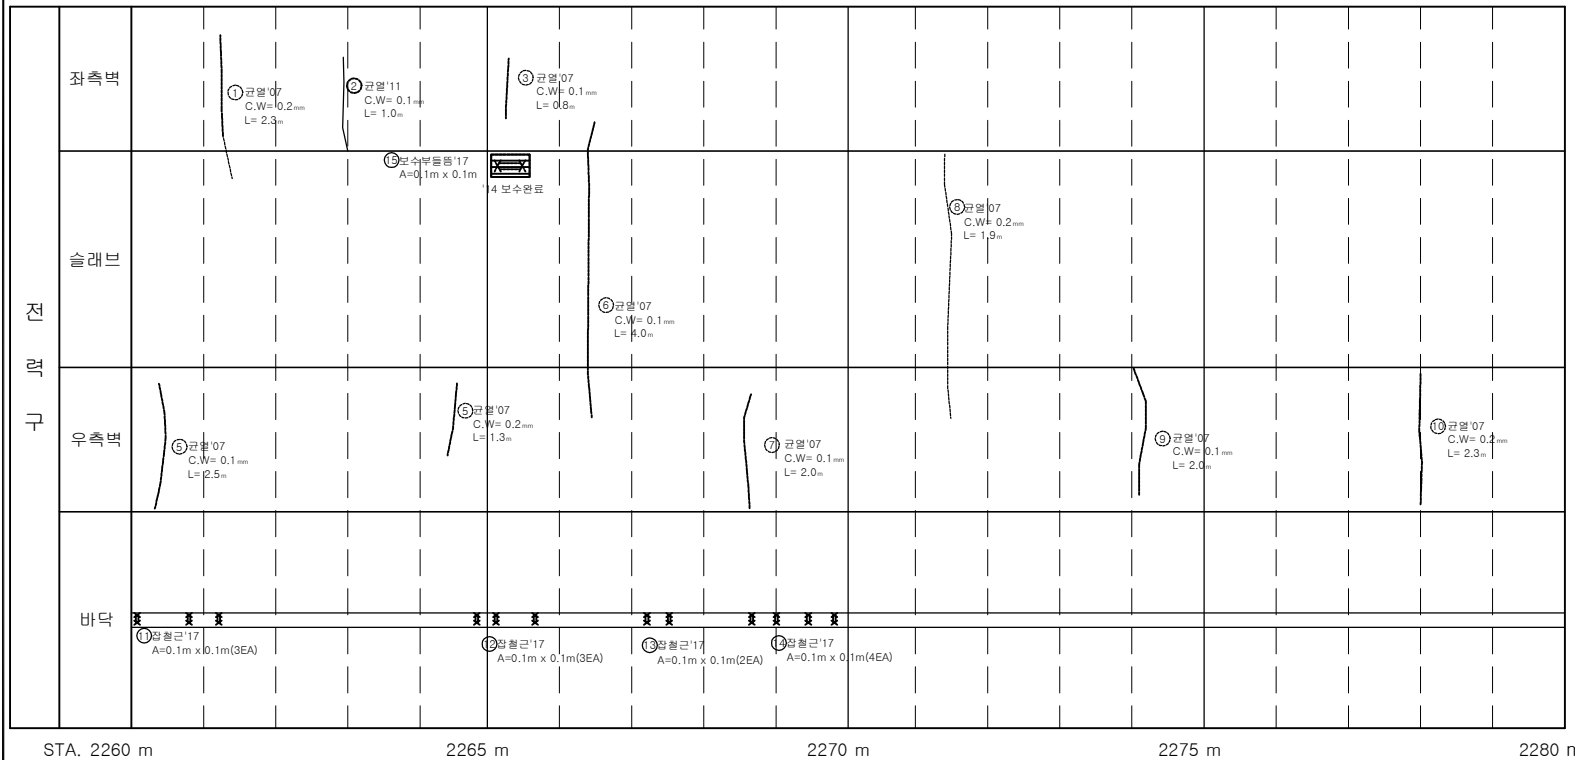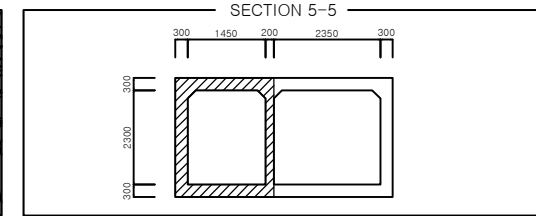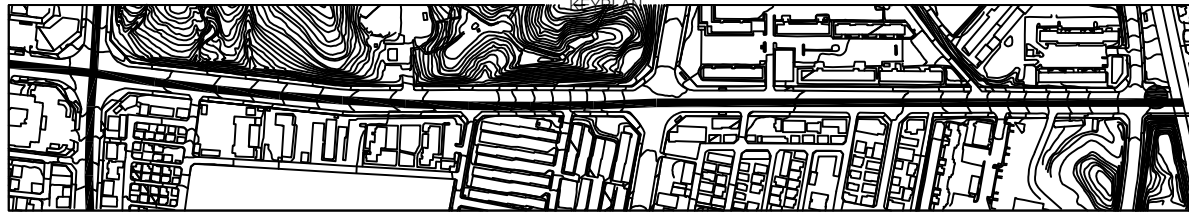

손상물량표

연번	작성 년도	점형내용	점형구로					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/사제명	
1	2007	관열	0.20	2.30	2.30	m	1				
2	2011	관열	0.10	1.00	1.00	m	1				
3	2007	관열	0.10	0.80	0.80	m	1				
4	2007	관열	0.10	2.50	2.50	m	1				
5	2007	관열	0.20	1.30	1.30	m	1				
6	2007	관열	0.10	4.00	4.00	m	1				
7	2007	관열	0.10	2.00	2.00	m	1				
8	2007	관열	0.20	1.90	1.90	m	1				
9	2007	관열	0.10	2.00	2.00	m	1				
10	2007	관열	0.20	2.30	2.30	m	1				
11	2017	장형근	0.10	0.10	0.01	m ²	1				
12	2017	장형근	0.10	0.10	0.01	m ²	1				
13	2017	장형근	0.10	0.10	0.01	m ²	1				
14	2017	장형근	0.10	0.10	0.01	m ²	1				
15	2017	보수부유물	0.10	0.10	0.01	m ²	1				채굴함
				</							

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 오금로 외관조사망도

