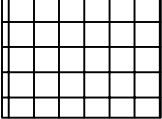
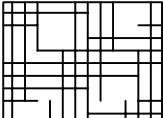
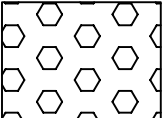
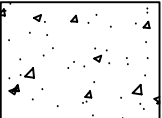
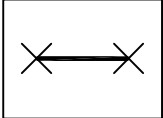
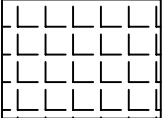
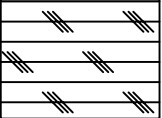
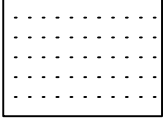
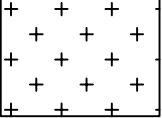
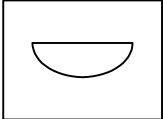
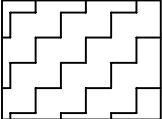
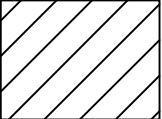


10. 복현3교


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 ➡

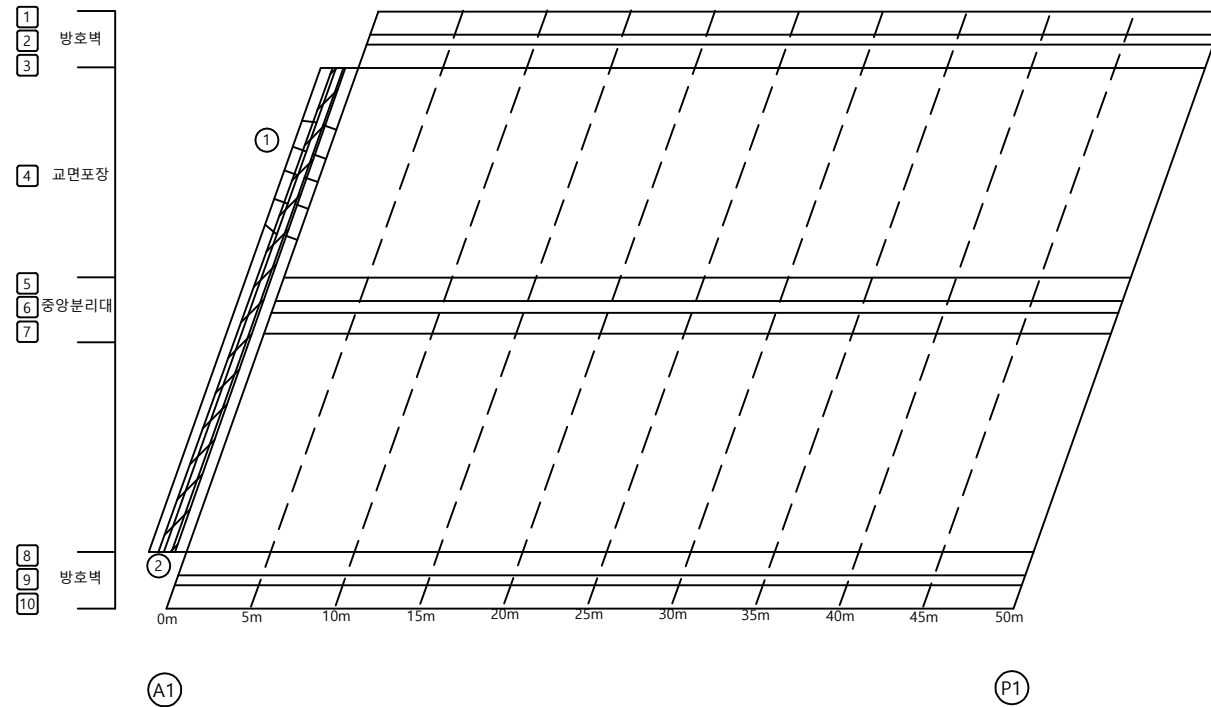[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

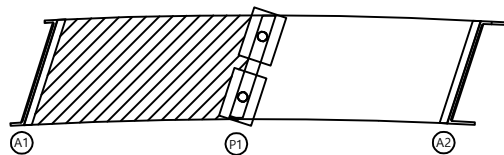

오창방향 ➡

SECTION

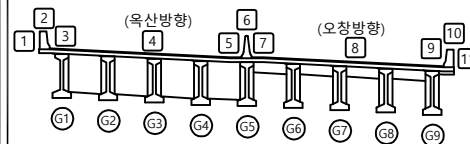


문 제

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전차, 상하		박리, 파손		홀고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습해부		돌 표		표적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	
	부 식		저수, 변형		기 타	도 면 번호	01

손 상 물 량 표

← 옥산방향


오창방향 →

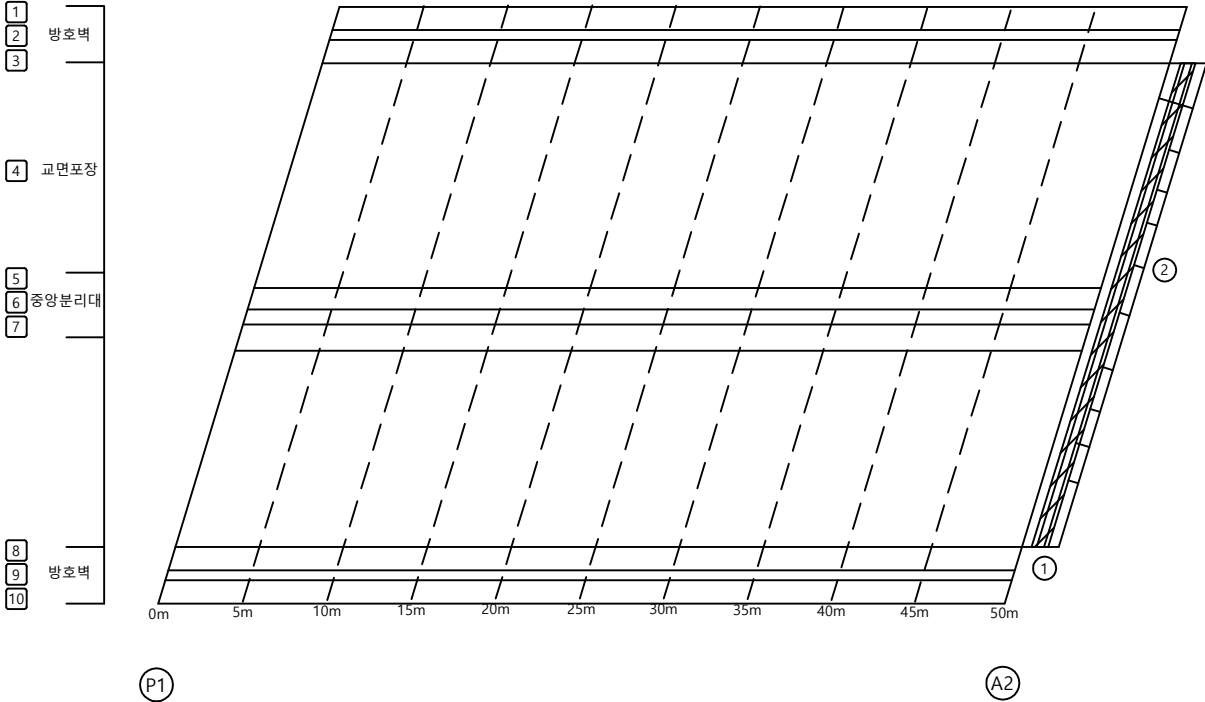[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

오창방향 ➡

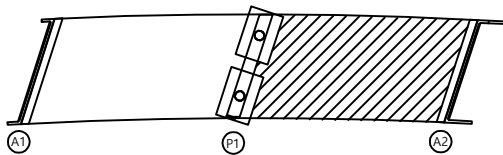

SECTION

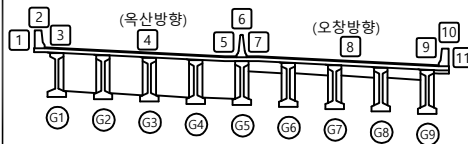


五
三

	군 일		망상국일		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박치, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		복 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 ➡

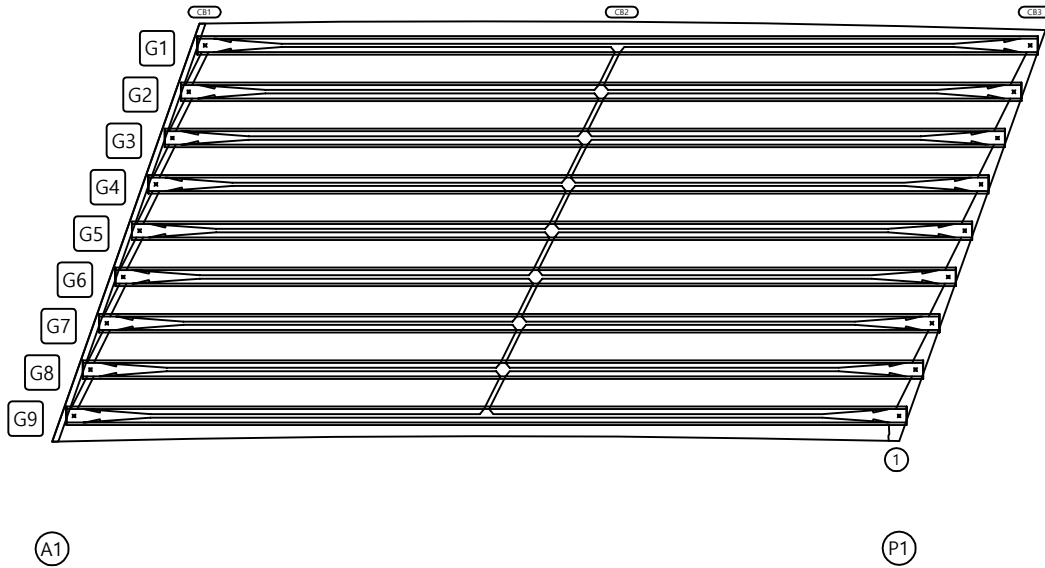[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

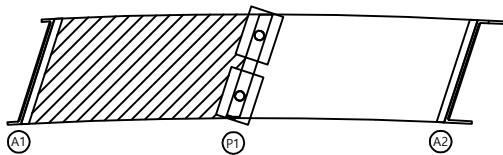

오창방향 ➡

SECTION

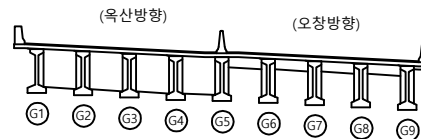


폼
레

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		표적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북천3교 바닥판 하면 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	03


손 상 물 량 표

오창방향 →

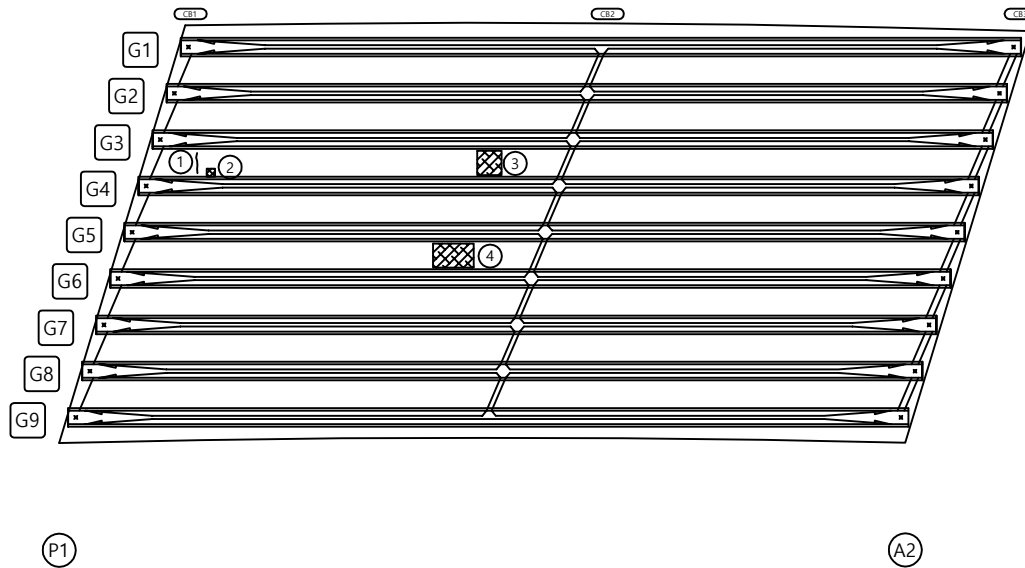[illegible]


KEY PLAN

오창방향 ➡

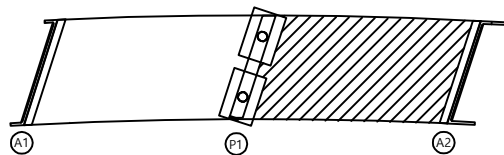

SECTION


(♀참방향)

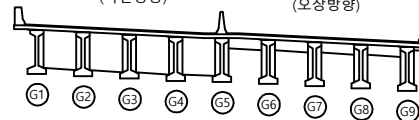


품
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 덕		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원3교 바닥판 하면 S2
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04


손 상 물 량 표

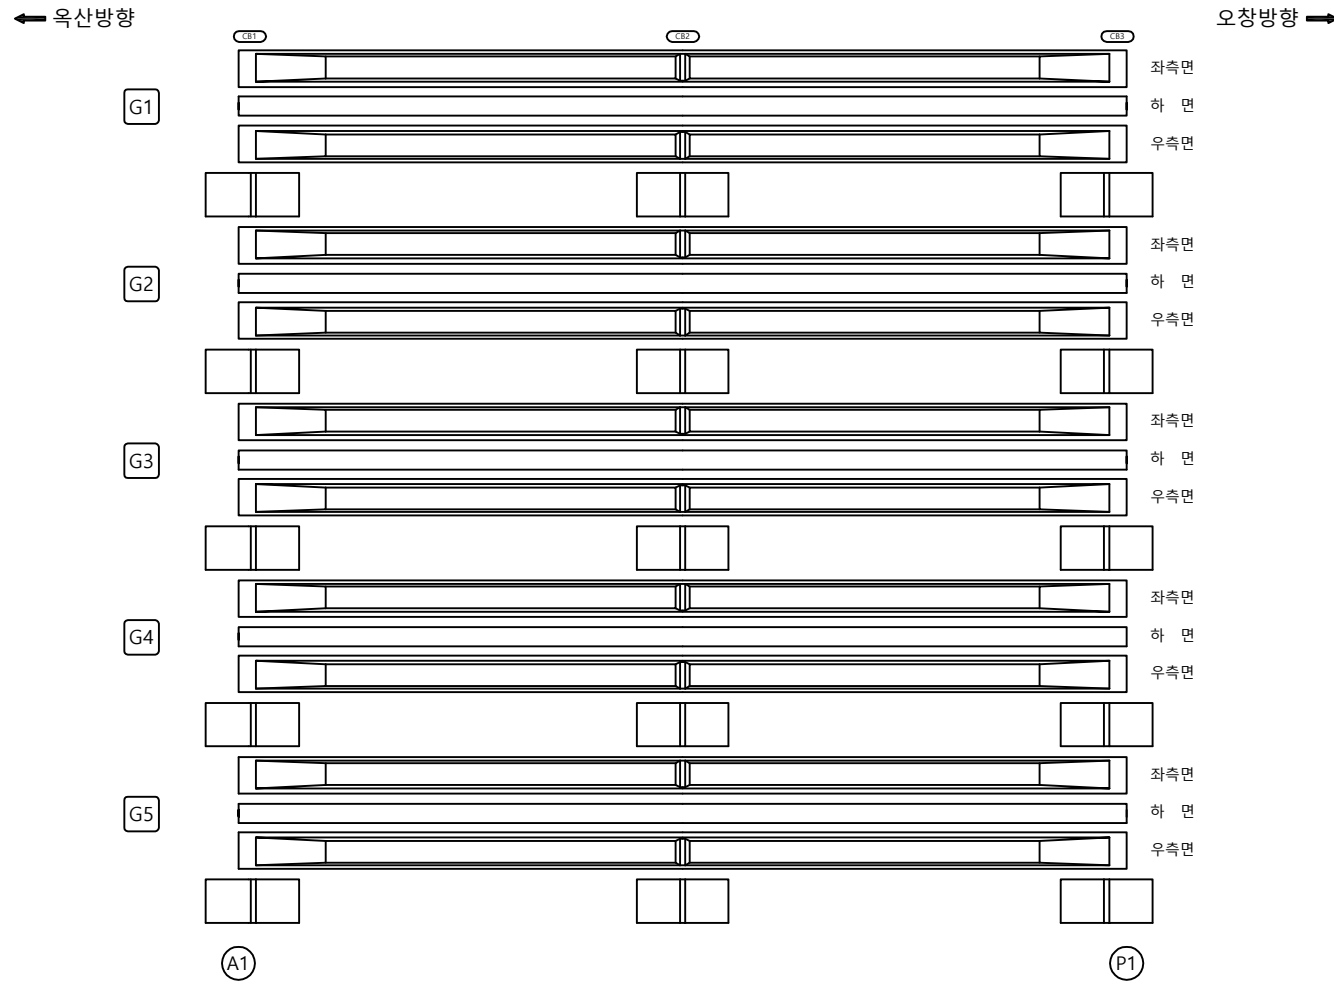[illegible]

KEY PLAN

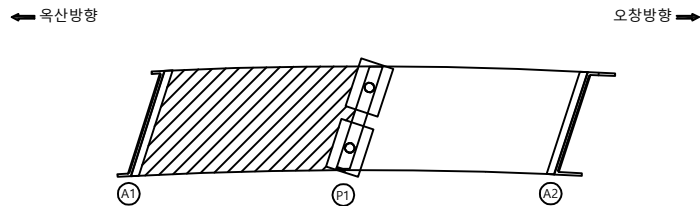


SECTION

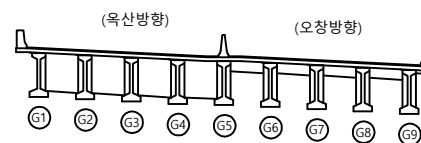


하
려

	국 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	북현3교 건너외부 S1-1
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	05


손 상 물 량 표

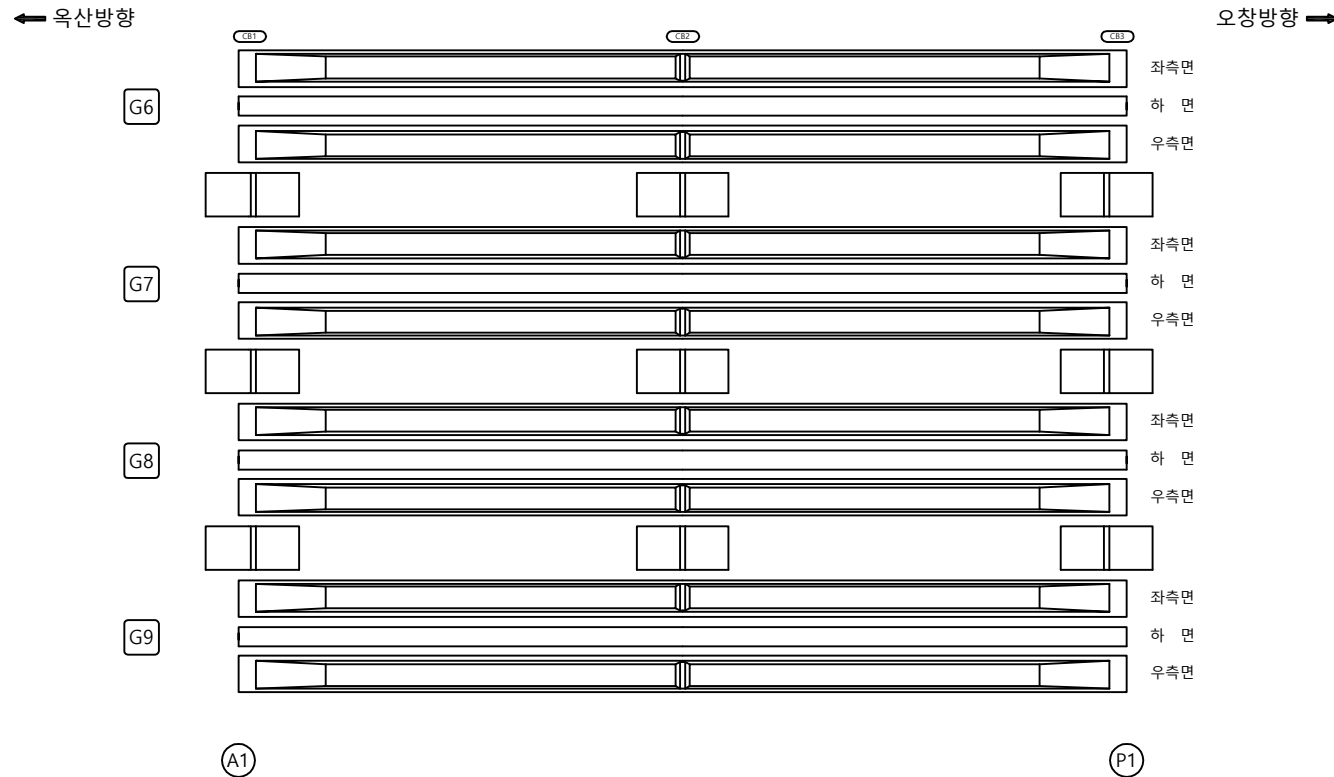[illegible]

KEY PLAN

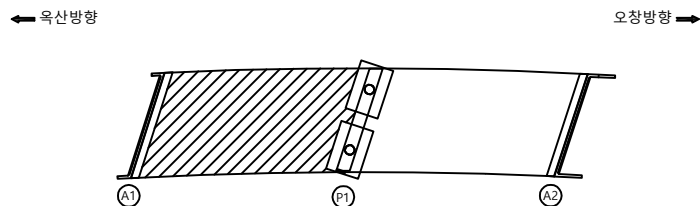




SECTION

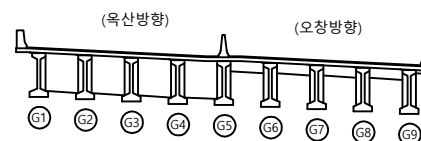


品

	구 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	북현3교 건너외부 S1-2
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	06

손 상 물 량 표

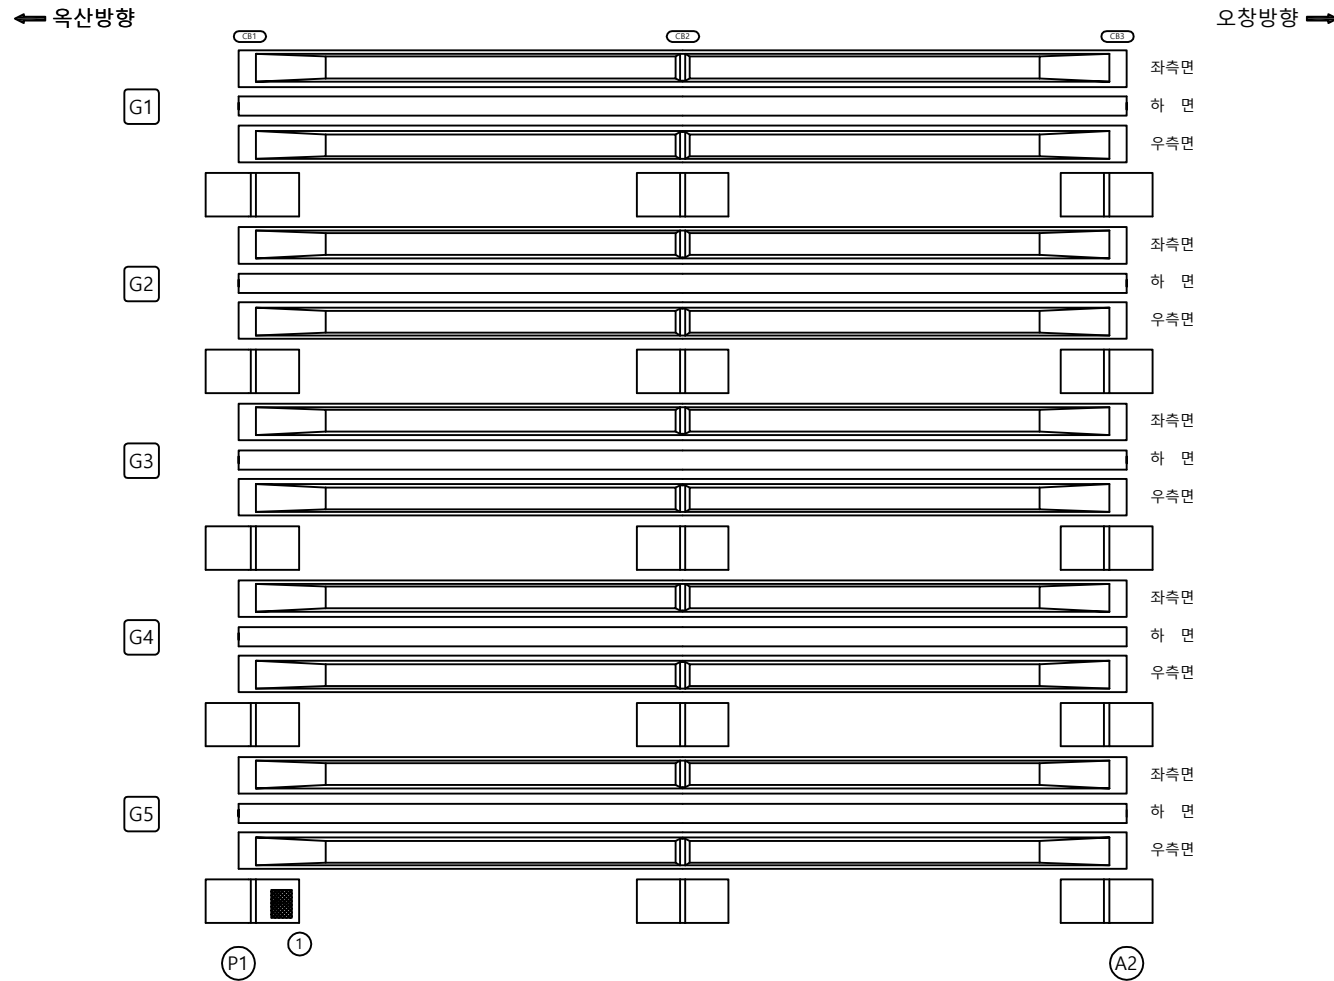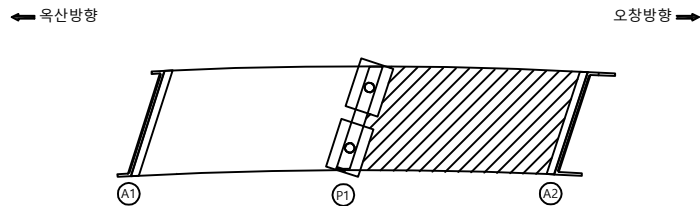[illegible]




SECTION

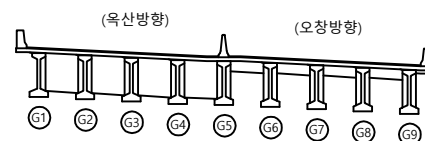


품
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북현3교 기타외부 S2-1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손 상 물 량 표

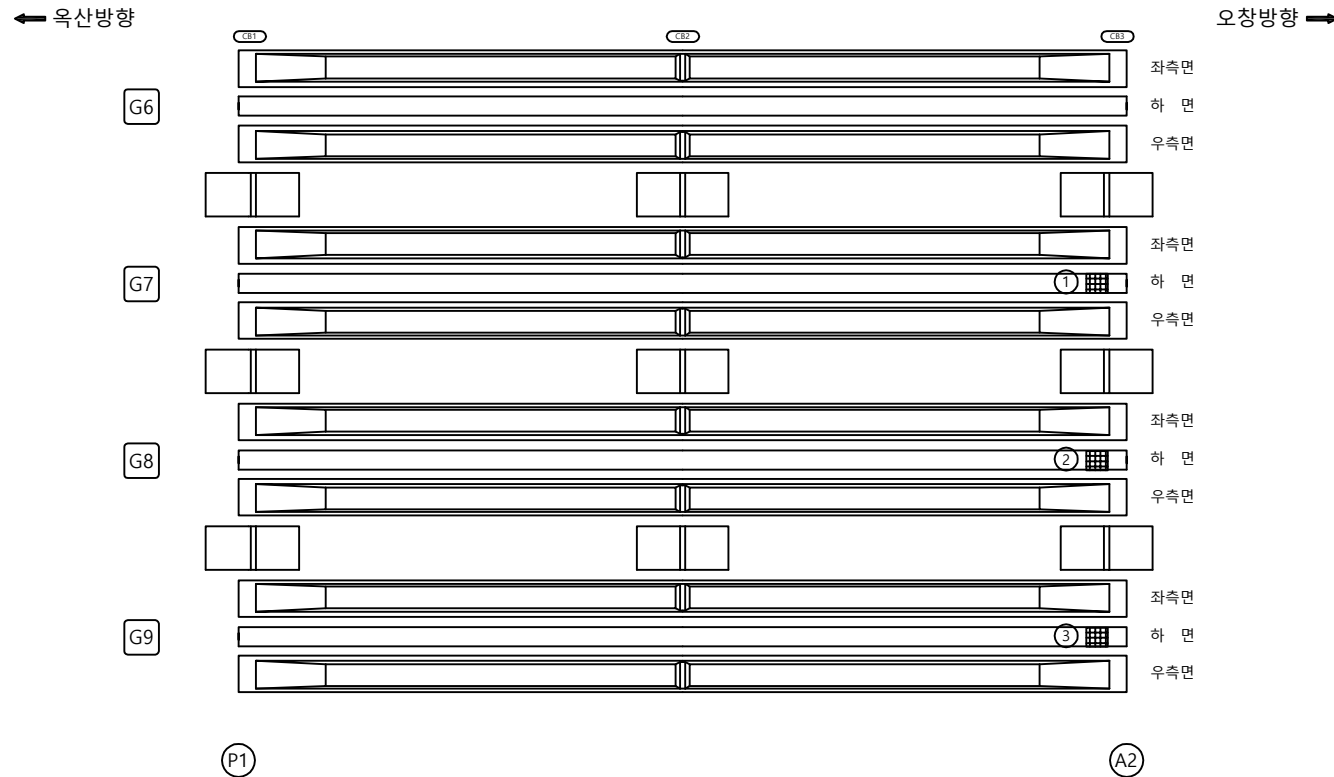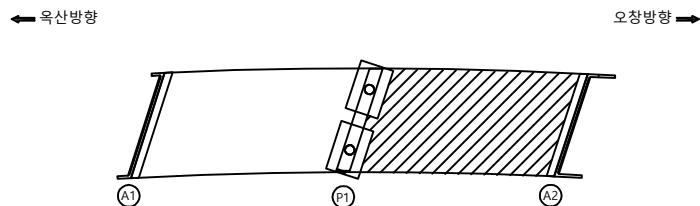[illegible]


SECTION

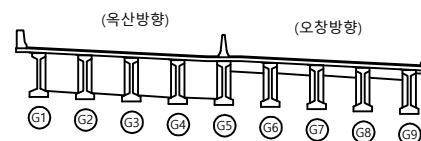

말
리


	구 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	북현3교 건너외부 S2-2
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	08

손상물량표

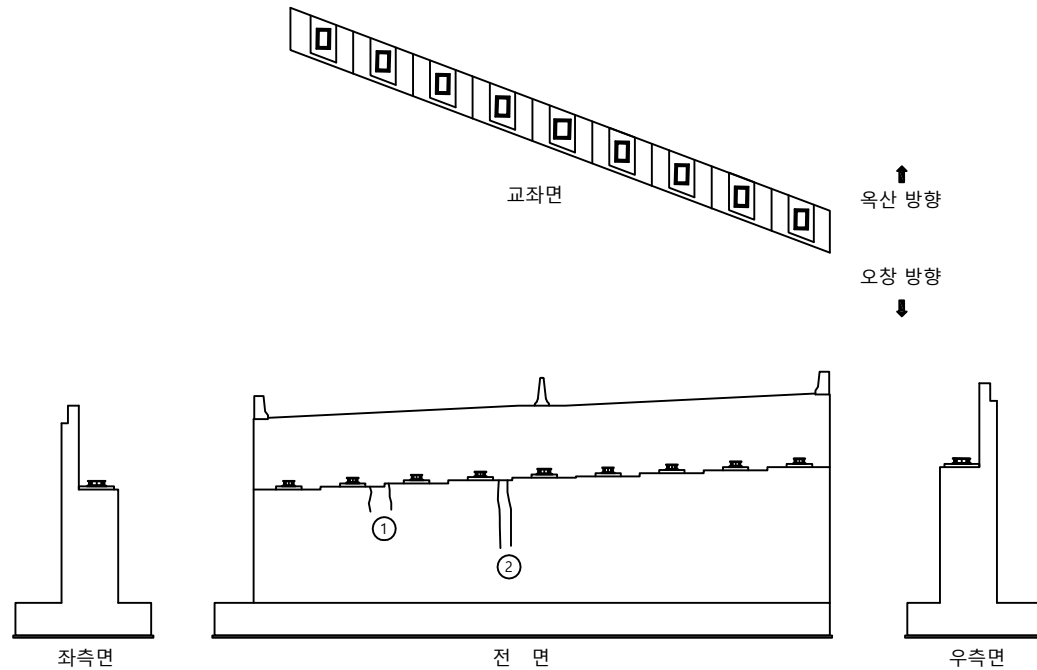[illegible]

← 옥산방향


오창방향 ➡



SECTION

(옥산방향)



(오창방향)

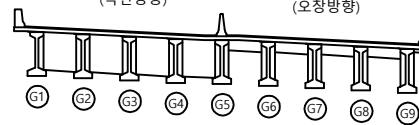


五 五

	국, 열		망상국, 열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		벽, 테		퇴적물	
	철근노출		침, 하		열, 화	
	부, 식		좌굴, 변형		기, 타	도 면 명 북원3교 교대 A1
						도 면 번호 09

손상물량표

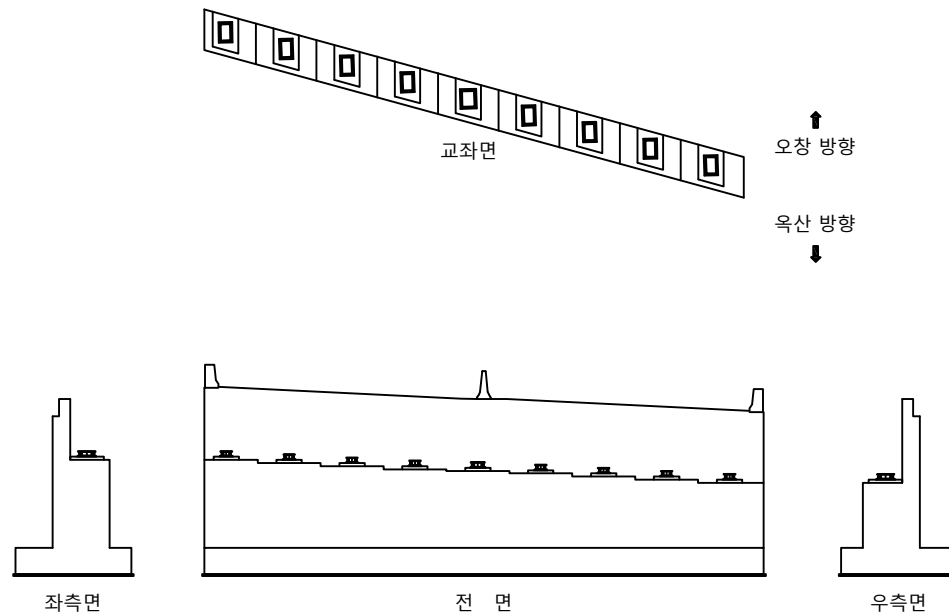
[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡









SECTION

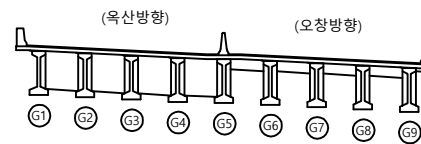


음
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북천3교 교대 A2
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10

손 상 물 량 표

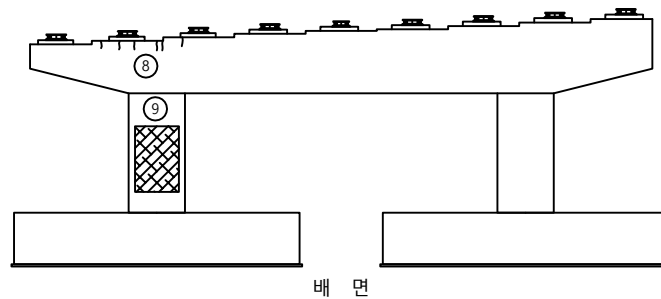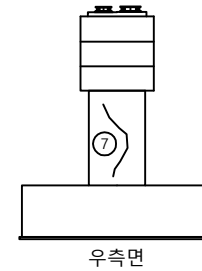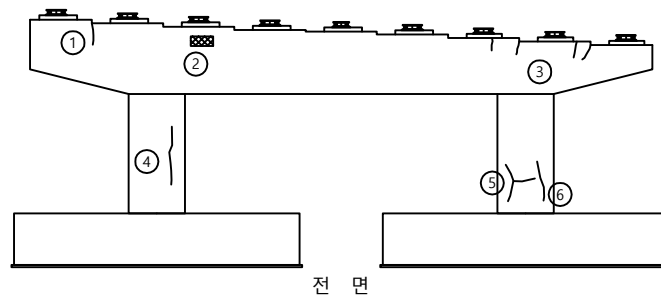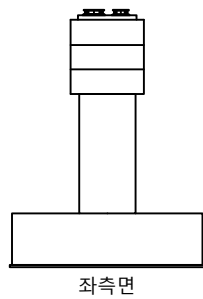[illegible]

SECTION

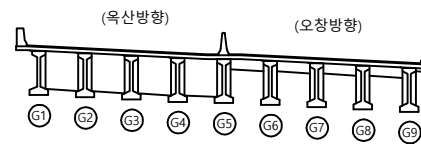

음
례

	공 열		망상균열		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		콜고임, 갈
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	북천3교 교각 P1
도 면 번 호	