



1. 교 량



1. 낙동JCT교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	작업 전경	내 용	작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴 시험 적업사진	내 용	비파괴 시험 적업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더외부 S3 G4	위 치	거더외부 S3 G4
내 용	도장손상 (금회)	내 용	도장손상(21년 상반기)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	체수	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P1
내 용	콘크리트 박리	내 용	콘크리트 박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 P2	위 치	교량받침 A1 SH2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)(금회)	내 용	무수축물탈 균열 (CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 박락	내 용	후타재 박락(2019 정밀점검)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 A2
내 용	차수판 체결불량	내 용	본체 부식

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 A2
내 용	접속부 이격(단차)	내 용	접속부 이격(단차)
			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S2
내 용	접속부 포장 파손	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 S1	위 치	방호벽 S1
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 S2	위 치	방호벽 S2
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

2. 상촌교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S8 G1	위 치	거더 상주방향 S8 G1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	거더 상주방향 S9 G1	위 치	거더 상주방향 S9 G1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	가로보 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S3
내 용	백태	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S7	위 치	가로보 상주방향 S7
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	가로보 상주방향 S8	위 치	가로보 상주방향 S8
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	코핑부 표면박리	내 용	코핑부 표면박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	코핑부 박리	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교각 상주방향 P7	위 치	교각 상주방향 P8
내 용	코핑부 표면오염	내 용	코핑부 표면오염
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH9	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH9
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 박리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH9	위 치	교량받침 상주방향 P8 SH8
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P9 SH9	위 치	교량받침 상주방향 P9 SH9
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	이물질퇴적	내 용	이물질퇴적

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	단차	내 용	단차
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 들뜸	내 용	후타재 균열
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S6
내 용	중분대 균열부 백태	내 용	중분대 균열부 백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S7	위 치	방호벽 상주방향 S8
내 용	중분대 균열부 백태	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S8	위 치	방호벽 상주방향 S9
내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1~P4
내 용	코핑부 표면오염	내 용	코핑부 표면오염

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	기둥부 균열부백태	내 용	코핑부 배면 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P8
내 용	코핑부 표면오염	내 용	코핑부 표면오염
			
위 치	교각 영천방향 P10	위 치	교각 영천방향 P10
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.4mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH3
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH6
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH12	위 치	교량받침 영천방향 P6 SH4
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	무수축몰탈 하부 들뜸

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P6 SH5	위 치	교량받침 영천방향 P9 SH3
내 용	무수축물탈 하부 들뜸	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P9 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P10 SH4
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	유간부 토사퇴적	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 파손	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S7
내 용	중분대 수평균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	방호벽 영천방향 S9
내 용	중분대 수평균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 수평균열(CW=0.2mm)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

3. 양지교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	파손 및 철근노출	내 용	박락
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S4
내 용	박리	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S5	위 치	바닥판하면 상주방향 S5
내 용	박락	내 용	재료분리 및 철근노출

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	누수흔적, 체수	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	거푸집 미제거	내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH5	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH5
내 용	플레이트 부식	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH5	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH5
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P3
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 P3
내 용	차수판 볼트탈락	내 용	후타재 박리
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	접속부 파손	내 용	균열부 백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 영천방향 S2
내 용	균열부 백태	내 용	철근노출
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S2	위 치	바닥판하면 영천방향 S2
내 용	철근노출	내 용	데크플레이트 들뜸
			
위 치	바닥판하면 영천방향	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	S2데크플레이트 들뜸	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교량받침 영천방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH5
내 용	SH1하부 플레이트 들뜸	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH6	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH4
내 용	플레이트 부식	내 용	받침콘크리트 철근노출
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH8	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH9
내 용	플레이트 부식	내 용	도장박락
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH10	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

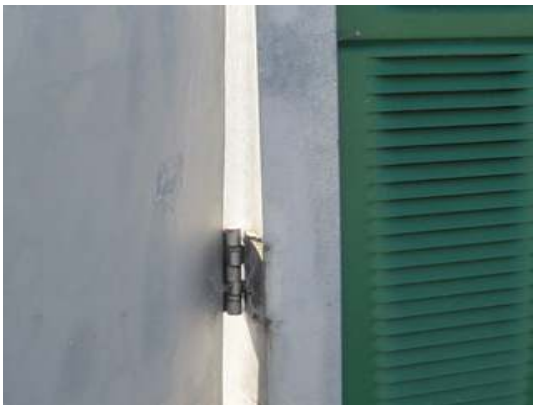
손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 망상균열	내 용	본체 부식
			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	교면포장 영천방향 S5
내 용	차수판 볼트 탈락	내 용	접속도로 파손
			
위 치	배수시설 영천방향 S1	위 치	배수시설 영천방향 S3
내 용	배수구 그레이팅 변형	내 용	배수구 그레이팅 변형

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 영천방향 S4	위 치	배수시설 영천방향 S5
내 용	배수구 그레이팅 변형	내 용	배수구 그레이팅 변형
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	파손 및 철근노출	내 용	파손 및 철근노출
			
위 치	방호벽 영천방향	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	S1균열(CW=0.5mm)	내 용	균열부 백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S5
내 용	균열부 백태	내 용	균열(CW=0.5mm)
			
위 치	점검시설 영천방향 P3	위 치	
내 용	점검문 용접부 파손	내 용	

4. 장곡교

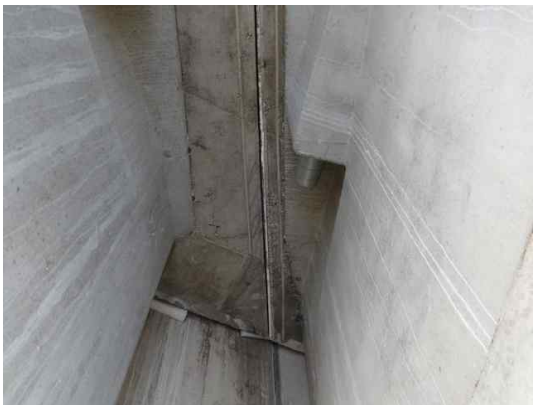
전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	들뜸	내 용	들뜸
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	철근노출(부식)	내 용	철근노출(부식)
			
위 치	바닥판하면 상주방향	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
내 용	S1재료분리(금회)	내 용	재료분리(2019정밀)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	누수흔적	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH1	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH5,10	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH1
내 용	플레이트 부식	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P4 SH8
내 용	받침콘크리트 박락	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH10	위 치	교량받침 상주방향 P5 SH5
내 용	플레이트 부식	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)	내 용	접속부 이격
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	배수시설 상주방향 S3
내 용	후타재 보수부 파손	내 용	배수관 탈락(금회)
			
위 치	배수시설 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	배수관 탈락(19년 정밀안전점검)	내 용	균열부 백테

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S5
내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S6	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)	내 용	파손
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	파손	내 용	파손

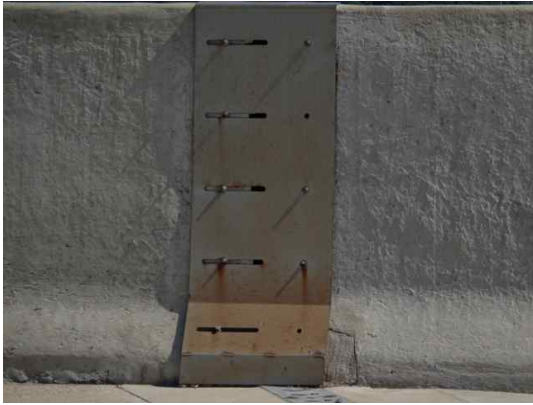
손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	파손	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	누수흔적 및 체수	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	누수흔적	내 용	코핑부 배면 균열(CW=0.1mm)(금회)

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2
내 용	코핑부 배면균열(19년 정밀점검)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1,6	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH2
내 용	받침 부식	내 용	받침 도장박리
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH5
내 용	받침 콘크리트 균열(CW=0.2mm)	내 용	받침 콘크리트 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH7	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH8
내 용	받침 콘크리트 들뜸	내 용	받침 콘크리트 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH1,6	위 치	교량받침 영천방향 P4 SH1
내 용	받침 부식	내 용	받침 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P4 SH1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	차수판 볼트 탈락

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	차수관 볼트 체결불량	내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	접속도로 박리(금회)

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	배수시설 영천방향 S3
내 용	접속도로 박리(2019 정밀점검)	내 용	그레이팅 파손
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	접속부 단차	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S5	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S6	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	접속부 단차	내 용	접속부 단차

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S6	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	균열부 백태	내 용	접속부 파손
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

5. 낙동강대교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더외부 전경	내 용	거더내부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업 전경	내 용	굴절차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴 시험 작업사진	내 용	비파괴 시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S5	위 치	바닥판하면 S3
내 용	균열(CW=0.3mm) (19년 정밀안전점검)	내 용	캔틸레버 균열부 백태
			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	바닥판하면 S5
내 용	캔틸레버 균열부 백태	내 용	캔틸레버 균열부 백태
			
위 치	바닥판하면 S5	위 치	교대 A1
내 용	캔틸레버 균열부 백태	내 용	누수흔적

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
내 용	누수흔적	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P2
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교각 P4	위 치	교각 P4
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 P5	위 치	교각 P5
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 A2 SH3	위 치	교량받침 P2 SH2
내 용	플레이트 부식	내 용	이동량 눈금자 탈락
			
위 치	교량받침 P3 SH2	위 치	교량받침 P4 SH2
내 용	이동량 눈금자 도색손상	내 용	이동량 눈금자 탈락 및 파손

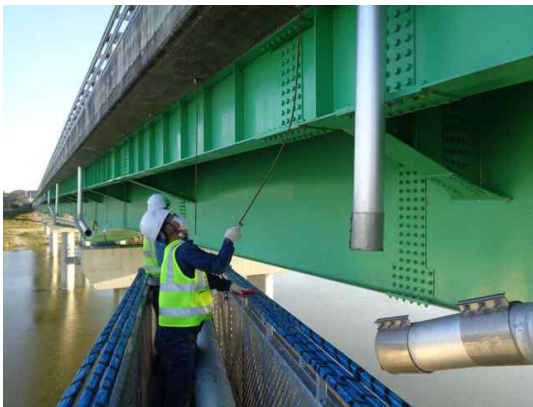
손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P6 SH1	위 치	교량받침 P7 SH3
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 P8 SH2	위 치	교량받침 P8 SH3
내 용	무수축물탈 박락	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 P8 SH3	위 치	신축이음 A1
내 용	무수축물탈 박락	내 용	후타재 균열

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A2
내 용	후타재 박리	내 용	접속부 이격
			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 A2
내 용	후타재 균열	내 용	차수판 볼트 체결불량
			
위 치	신축이음 A2	위 치	교면포장 S12
내 용	차수판 볼트 탈락	내 용	접속부 포장 파손(금회)

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S12	위 치	교면포장 S12
내 용	접속부 포장파손(19년 정밀점검)	내 용	접속부 포장 파손
			
위 치	배수시설 S1	위 치	배수시설 S1
내 용	그레이팅 파손	내 용	배수구 막힘
			
위 치	배수시설 S6	위 치	배수시설 S6
내 용	배수관 탈락	내 용	배수관 탈락

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 S8	위 치	배수시설 S8
내 용	배수관 탈락	내 용	배수관 탈락
			
위 치	방호벽 S1	위 치	방호벽 S3
내 용	중분대 재균열(CW=0.3mm)	내 용	난간파손
			
위 치	방호벽 S3	위 치	방호벽 S3
내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)	내 용	연석부 콘크리트 파손

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 S7	위 치	방호벽 S9
내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 S10	위 치	방호벽 S11
내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

6. 신개교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	거더 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교량받침 전경	내 용	교대 전경

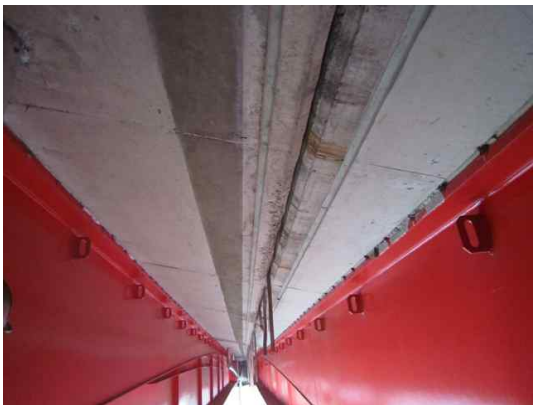
작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	누수흔적
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH2	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH2
내 용	받침콘크리트 파손	내 용	받침콘크리트 파손
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm이상)	내 용	차수판 볼트체결 불량

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	단차	내 용	후타재 박락
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	접속부 단차	내 용	접속부 단차
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	재료분리	내 용	재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	누수흔적
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1
내 용	누수흔적	내 용	받침콘크리트 파손
			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 파손	내 용	차수판 볼트 탈락

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	배수시설 영천방향 S1
내 용	후타재 박락	내 용	스틸그레이팅 이탈
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	-
내 용	균열부백태	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

7. 월가교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업사진	내 용	도보점검 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	파손	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm이상)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 열화	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	차수판 볼트체결 불량	내 용	중분대 균열부백태
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	거더 영천방향 S1
내 용	백태	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	파손	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH8
내 용	망상균열	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH3	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm이상)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 박리	내 용	후타재 박리
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	차수판 볼트탈락	내 용	접속도로 파손

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

8. 도개교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	거더 S1 G9
내 용	콘크리트 파손	내 용	인양홀 파손
			
위 치	거더 S2 G9	위 치	거더 S6 G5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박리
			
위 치	거더 S6 G8	위 치	거더 S6 G9
내 용	파손	내 용	인양홀 박리

손상현황 사진

			
위 치	거더 S6 G9	위 치	거더 S7 G7
내 용	인양홀 박리	내 용	인양홀 박락
			
위 치	거더 S7 G7	위 치	교대 A1
내 용	인양홀 박락	내 용	범면밀림
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	범면밀림	내 용	범면밀림

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	파손
			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P1
내 용	코핑부 파손	내 용	코핑부 박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P3
내 용	재료분리	내 용	코핑부 누수오염
			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P6
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 P6	위 치	교각 P6
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 누수오염

손상현황 사진

			
위 치	교각 P7	위 치	교각 P7
내 용	코핑부 표면박리	내 용	코핑부 표면박리
			
위 치	교각 P8	위 치	교각 P8
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 P2 SH7	위 치	교량받침 P2 SH7
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P2 SH8	위 치	교량받침 P2 SH8
내 용	무수축몰탈 들뜸	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 P3 SH9,18	위 치	교량받침 P3 SH18
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축몰탈 들뜸
			
위 치	교량받침 P4 SH5	위 치	교량받침 P5 SH9
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 재료분리 및 철근노출

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P6 SH1~18	위 치	교량받침 P6 SH1~18
내 용	플레이트 부식	내 용	플레이트 부식
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A2
내 용	이물질 퇴적	내 용	후타재 이격
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A2
내 용	이물질 퇴적	내 용	후타재 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S4
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 S7	위 치	배수시설 S4
내 용	망상균열	내 용	배수구 막힘
			
위 치	방호벽 S6	위 치	방호벽 S7
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 S8	위 치	방호벽 S9
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 S9	위 치	교면포장 S9
내 용	백태	내 용	파손
			
위 치	교면포장 S9	위 치	교면포장 S9
내 용	파손	내 용	파손

9. 신 계 교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	배수시설 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	바닥판하면 S3
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	바닥판하면 S3
내 용	들뜸	내 용	들뜸
			
위 치	거더 S3 G1	위 치	거더 S3 G1
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락

손상현황 사진

			
위 치	거더 S4 G1	위 치	거더 S4 G1
내 용	인양홀박리, 박락	내 용	인양홀박리, 박락
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	누수흔적	내 용	누수흔적

손상현황 사진

			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 P4	위 치	교각 P4
내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P2
내 용	코핑부 박리	내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교각 P3	위 치	교각 P3
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교량받침 P2 SH11	위 치	교량받침 P3 SH13
내 용	스토퍼 간섭	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P3 SH14	위 치	교량받침 P4 SH1
내 용	스토퍼 간섭	내 용	무수축몰탈 들뜸
			
위 치	교량받침 P4 SH5	위 치	교량받침 P4 SH6
내 용	무수축몰탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축몰탈 박리
			
위 치	교량받침 P4 SH9	위 치	교량받침 P4 SH10
내 용	무수축몰탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축몰탈 들뜸

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P4 SH10	위 치	교량받침 P4 SH18
내 용	스토퍼 간섭	내 용	스토퍼 간섭
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A2
내 용	차수판 파손	내 용	후타재 열화
			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 P3
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	하부 고무재 손상

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 P3	위 치	배수시설 S1
내 용	하부 고무재 손상	내 용	연결부 누수
			
위 치	배수시설 S1	위 치	방호벽 S1
내 용	연결부 누수	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 S2	위 치	방호벽 S4
내 용	균열부 백태	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 S5	위 치	-
내 용	중분대 녹물	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

10. 산호교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S9 G1	위 치	거더 상주방향 S9 G1
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	가로보 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S6
내 용	재료분리	내 용	철근노출
			
위 치	가로보 상주방향 S8	위 치	가로보 상주방향 S9
내 용	재료분리	내 용	재료분리

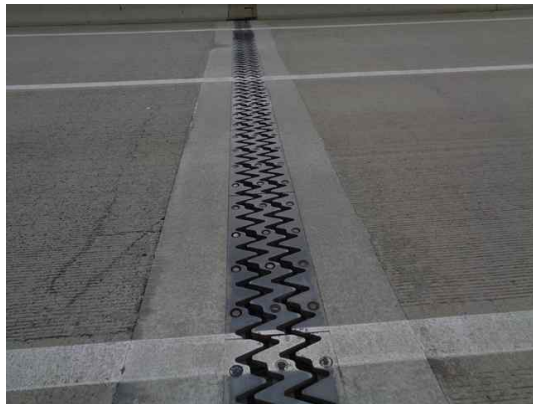
손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	백태
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 철근노출	내 용	코핑부 균열(CW=0.5mm)
			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교각 상주방향 P6
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P7	위 치	교각 상주방향 P8
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P4 SH9
내 용	받침콘크리트 철근노출	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P7 SH7	위 치	교량받침 상주방향 P7 SH10
내 용	플레이트 부식	내 용	받침콘크리트 재료분리

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 파손
			
위 치	신축이음 상주방향 P3	위 치	신축이음 상주방향 P6
내 용	이물질퇴적	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 상주방향 S9
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	접속도로 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 상주방향 S8	위 치	방호벽 상주방향 S4
내 용	그레이팅 파손	내 용	파손
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S2	위 치	바닥판하면 영천방향 S9
내 용	박락	내 용	파손
			
위 치	거더 영천방향 S4-G5	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	박락	내 용	균열(CW=0.2mm)

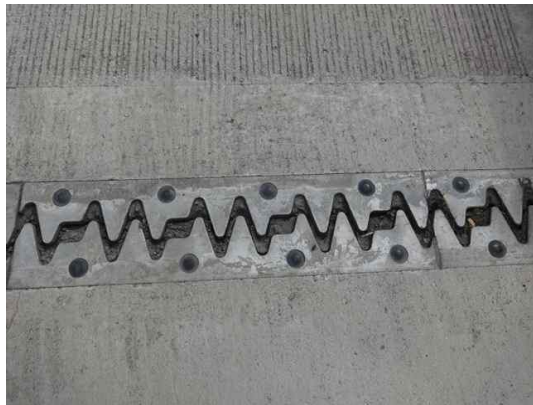
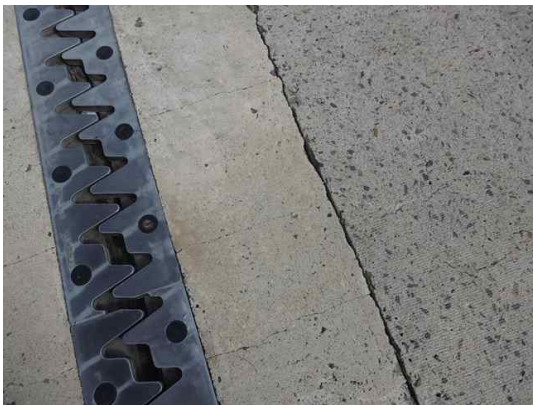
손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	균열부 백태	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	폐 콘크리트 퇴적	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P5	위 치	교각 영천방향 P5
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P7	위 치	교각 영천방향 P7
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P8	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH5
내 용	코핑부 표면박리	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH01	위 치	교량받침 영천방향 P4 SH10
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

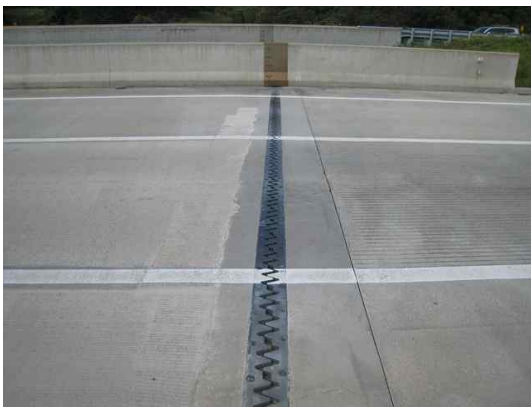
			
위 치	교량받침 영천방향 P7 SH05	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	이물질퇴적
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 파손
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	후타재 망상균열	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	-
내 용	중분대 파손	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

11. 오로교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S8	위 치	바닥판하면 상주방향 S8
내 용	재료분리(금회)	내 용	재료분리(19년 정밀안전점검)
			
위 치	거더 상주방향 S3 G5	위 치	거더 상주방향 S3 G5
내 용	표면불량(박리)	내 용	표면불량(박리)
			
위 치	가로보 상주방향 S10	위 치	가로보 상주방향 S10
내 용	백태	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	실란트 파손	내 용	코핑부 박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	코핑부 박리	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3
내 용	코핑부 박리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH4	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH1
내 용	무수축물탈 파손	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH8
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 들뜸

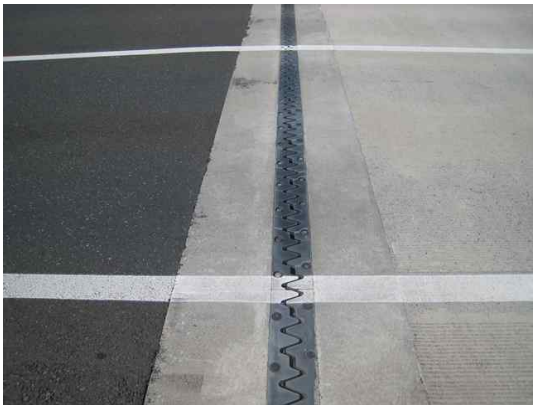
손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH4
내 용	무수축몰탈 박락	내 용	무수축몰탈 박락
			
위 치	교량받침 상주방향 P3 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P3 SH5
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축몰탈 들뜸
			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P5 SH8
내 용	무수축몰탈 박락	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P5 SH6~10	위 치	교량받침 상주방향 P7 SH1
내 용	표면불량	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 P9 SH5	위 치	교량받침 상주방향 P9 SH6
내 용	무수축물탈 박락	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 P9 SH7	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 박락	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 P3	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	이물질퇴적	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 P5	위 치	교면포장 상주방향 A2
내 용	이물질퇴적	내 용	접속부 파손
			
위 치	배수시설 상주방향 S8	위 치	방호벽 상주방향 S7
내 용	배수관 막힘	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S11
내 용	중분대 균열(CW=0.3mm)	내 용	중분대 백태
			
위 치	점검로 상주방향 P7	위 치	점검로 상주방향 P6~8
내 용	점검로 변형(금회)	내 용	점검로 변형(19년 정밀안전점검)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S4	위 치	바닥판하면 영천방향 S4
내 용	재료분리	내 용	재료분리

손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S1	위 치	가로보 영천방향 S1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	가로보 영천방향 S2	위 치	가로보 영천방향 S2
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	가로보 영천방향 S3	위 치	가로보 영천방향 S4
내 용	백태	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S7	위 치	가로보 영천방향 S7
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	가로보 영천방향 S7	위 치	가로보 영천방향 S10
내 용	박리	내 용	백태
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	균열(CW=0.4mm)	내 용	균열(CW=0.4mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	균열(CW=0.4mm)	내 용	균열(CW=0.4mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	누수흔적	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 표면박리
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.4mm)
			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P5
내 용	코핑부 표면박리	내 용	코핑부 백태

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P6	위 치	교각 영천방향 P6
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	코핑부 표면박리
			
위 치	교각 영천방향 P6	위 치	교각 영천방향 P9
내 용	코핑부 표면박리	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P9	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH3
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

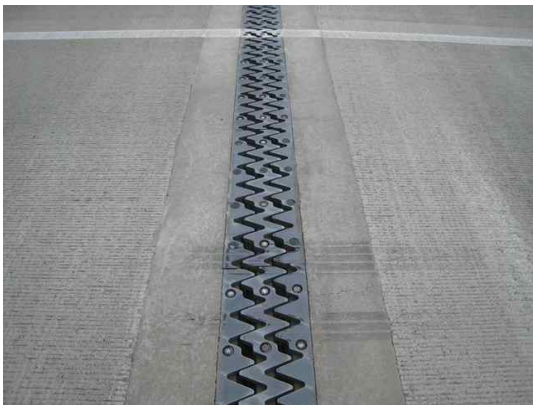
손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH4	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH3
내 용	무수축물탈 파손	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P4 SH2
내 용	무수축물탈 박락	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P4 SH5	위 치	교량받침 영천방향 P5 SH3
내 용	무수축물탈 들뜸	내 용	무수축물탈 박락

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P5 SH8	위 치	교량받침 영천방향 P5 SH8
내 용	플레이트 부식	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P7 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P9 SH5
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축물탈 박락
			
위 치	교량받침 영천방향 P9 SH6	위 치	교량받침 영천방향 P9 SH8
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축물탈 박락

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P9 SH10	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	플레이트 부식	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 P4	위 치	신축이음 영천방향 P8
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	이물질퇴적
			
위 치	신축이음 영천방향 P8	위 치	배수시설 영천방향 S9
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	그레이팅 변형

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 영천방향 S9	위 치	방호벽 영천방향 S7
내 용	그레이팅 변형	내 용	균함
			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	-
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

12. 오실교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경2'

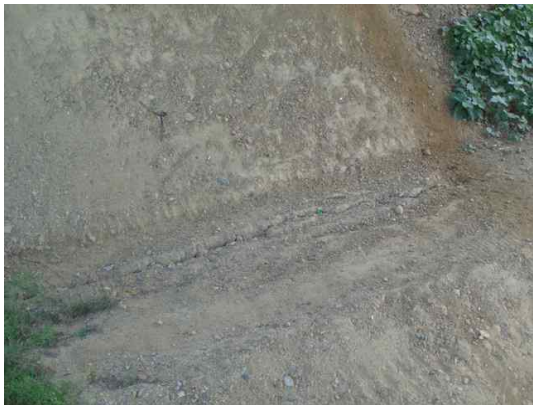
작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S7 G1	위 치	거더 상주방향 S7 G1
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	가로보 상주방향 S5	위 치	가로보 상주방향 S7
내 용	재료분리 및 철근노출	내 용	
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	실란트 미시공	내 용	실란트 미시공

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	범면 인장균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	망상균열	내 용	백태
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	백태	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	표면박리	내 용	망상균열
			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	망상균열	내 용	표면박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH1~5
내 용	표면박리	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH1~5	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH1
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH7~10	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P3 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P3 SH5
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 P5 SH10	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	플레이트 부식	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P4
내 용	후타재 파손	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 들뜸	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	차수판 볼트 탈락	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S4
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S5	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	균열부백태	내 용	켄틸레버 재료분리 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	가로보 영천방향 S2
내 용	켄틸레버 재료분리 및 철근노출	내 용	재료분리
			
위 치	가로보 영천방향 S2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	재료분리	내 용	실란트 파손(금회)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	실란트 파손(19년 정밀안전점검)	내 용	기둥부 백태
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	기둥부 백태
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 박락
			
위 치	교각 영천방향 P6	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH5
내 용	코핑부 표면박리	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH6	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1
내 용	플레이트 부식	내 용	받침콘크리트 재료분리

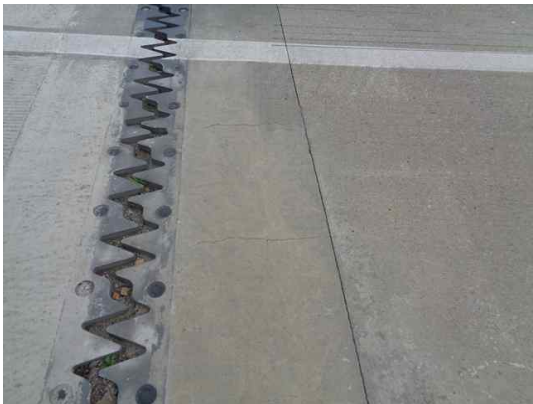
손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH10
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 백태
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH5	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH4
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH5	위 치	교량받침 영천방향 P4 SH2
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P6 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P6 SH3
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P6 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P6 SH4
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P6 SH5	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 P4	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	이물질퇴적	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	-
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	-

13. 불당교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	거더 상주방향 S1
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	가로보 상주방향 S1 G2 ~G4	위 치	가로보 상주방향 S6 G2 ~G3
내 용	재료분리	내 용	재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	백태
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	거푸집 미제거	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	코핑부 망상균열

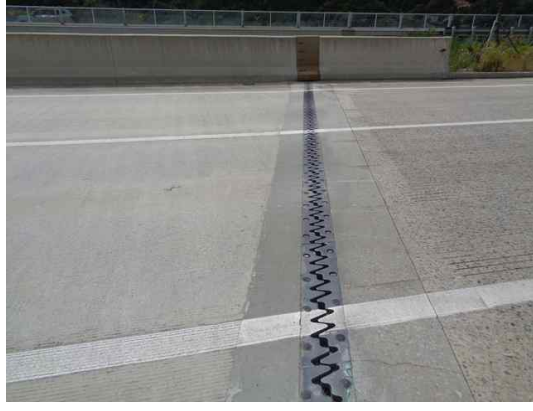
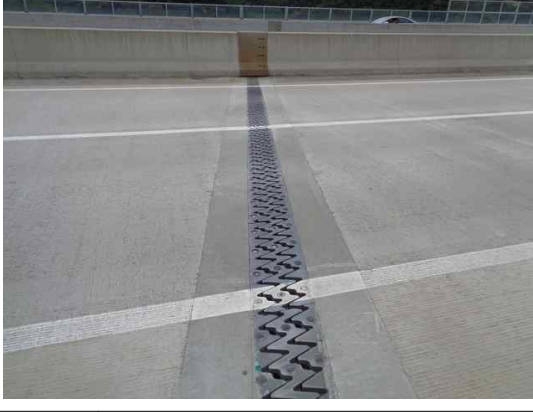
손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH4
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P4 SH2
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P5 SH2	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 P3	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 파손

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 파손	내 용	후타재 이격
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	방호벽 상주방향 S5
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S5	위 치	가로보 영천방향 S1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S1	위 치	가로보 영천방향 S2
내 용	재료분리	내 용	백태
			
위 치	가로보 영천방향 S5	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	재료분리	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	상면 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	상면 균열(CW=0.3mm)	내 용	백태
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	코핑부 망상균열	내 용	폐콘크리트 퇴적

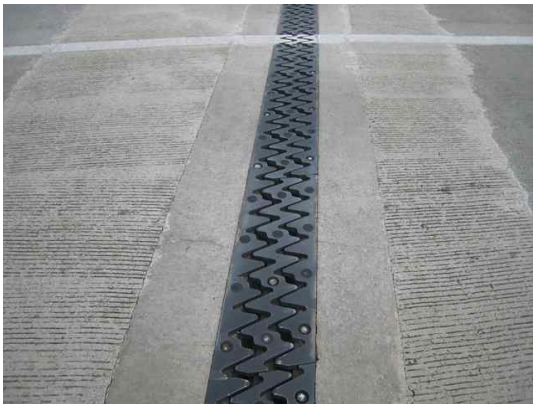
손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P5	위 치	교각 영천방향 P5
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 들뜸
			
위 치	교각 영천방향 P5	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH4
내 용	코핑부 박락	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH4	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH4
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH8	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	이물질퇴적	내 용	이물질퇴적
			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	배수시설 영천방향 P4
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	배수관 누수
			
위 치	배수시설 영천방향 S1	위 치	배수시설 영천방향 S1
내 용	배수관 누수	내 용	배수관 누수

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 영천방향 S1	위 치	배수시설 영천방향 S4
내 용	배수관 누수	내 용	배수관 식생
			
위 치	배수시설 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S5
내 용	배수관 식생	내 용	균열(CW=0.2mm)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

14. 내리교

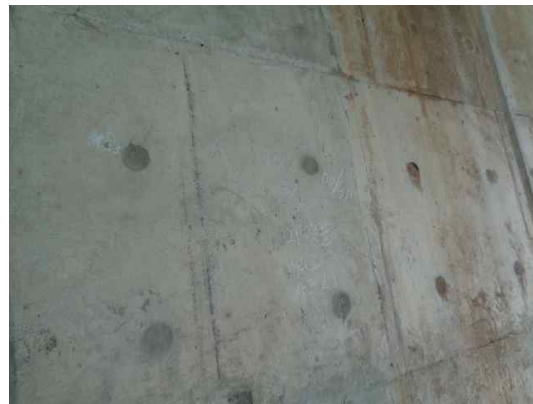
전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S4 G1~4	위 치	거더 상주방향 S4 G1~4
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	거더 상주방향 S4 G2	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	백태	내 용	균열(CW=0.3mm)(금회)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.3mm) (19년 정밀안전점검)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	실란트 파손	내 용	법면 표층유실
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	법면 표층유실	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH1
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH2	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3
내 용	플레이트 부식	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH4	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	플레이트 부식	내 용	후타재 박락
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)	내 용	접속부 단차

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	접속부 단차	내 용	파손
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S4
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S5	위 치	거더 영천방향 S4 G3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S4 G1~5	위 치	거더 영천방향 S4 G1~5
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	거더 영천방향 S4 G1~5	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열부백태	내 용	균열(CW=0.2mm0(금 회))
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	균열(CW=0.2mm) (19년 정밀안전점검)	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	백태	내 용	상부 폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH3
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH4	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	플레이트 부식	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	후타재 박리	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

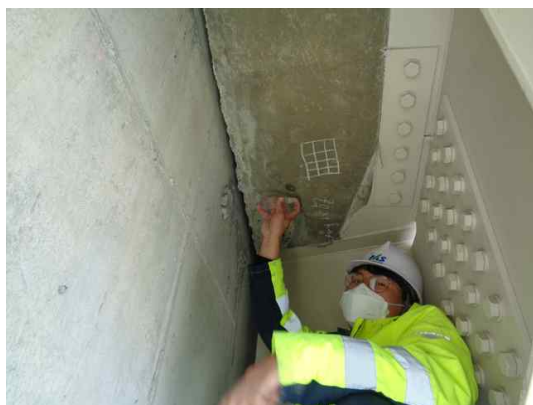
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	균열부백태(금회)	내 용	균열부백태(19년 정밀안전점검)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

15. 군위JCT R-A4교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	거더 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥판하면 전경	내 용	교대 전경

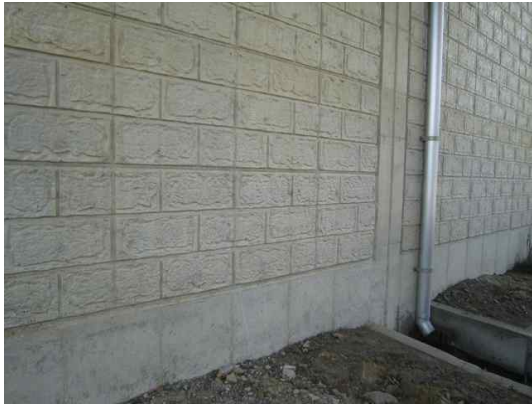
작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	도보점검 작업사진	내 용	도보점검 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴 시험 작업사진	내 용	비파괴 시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	바닥판하면 S1
내 용	켄틸레버 재료분리 및 철근노출	내 용	켄틸레버 재료분리 및 철근노출
			
위 치	거더외부 S1 G1	위 치	거더외부 S1 G1
내 용	도장긁힘	내 용	도장긁힘
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	재균열(CW=0.2mm)	내 용	재균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	재균열(CW=0.3mm)	내 용	재균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	날개벽 블록이격	내 용	박락
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	이격

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	이격
			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1
내 용	아스콘 균열(금회)	내 용	아스콘 균열(19년 정밀안전점검)
			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1
내 용	아스콘 균열(금회)	내 용	아스콘 균열(금회)

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S3	위 치	교면포장 S3
내 용	접속부 박리	내 용	접속부 파손
			
위 치	방호벽 S1	위 치	-
내 용	균열부백태	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

16. 군위 JCT R-C 교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S5	위 치	바닥판하면 S5
내 용	파손	내 용	파손
			
위 치	가로보 S3	위 치	가로보 S4
내 용	들뜸	내 용	들뜸
			
위 치	가로보 S4	위 치	가로보 S6
내 용	들뜸	내 용	들뜸

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	망상균열
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P1
내 용	범면 배수로 파손	내 용	콘크리트 망상균열
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P2
내 용	코핑부 열화	내 용	코핑부 파손

손상현황 사진

			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P6
내 용	코핑부 열화	내 용	코핑부 파손
			
위 치	교각 P6	위 치	교량받침 A2 SH3
내 용	코핑부 파손	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 A2 SH4	위 치	교량받침 P2 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P4 SH4	위 치	교량받침 P5 SH3
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 P2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 S7	위 치	교면포장 S7
내 용	접속부 파손	내 용	라벨링

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S4	위 치	교면포장 S6
내 용	아스콘균열(1.0m)	내 용	아스콘균열(4.0m)
			
위 치	배수시설 P4	위 치	배수시설 P4
내 용	배수관 월류	내 용	배수관 월류
			
위 치	방호벽 S1	위 치	방호벽 S8
내 용	균열부백태	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 S6	위 치	방호벽 S7
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	방호벽 S8	위 치	-
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

17. 장기교

T

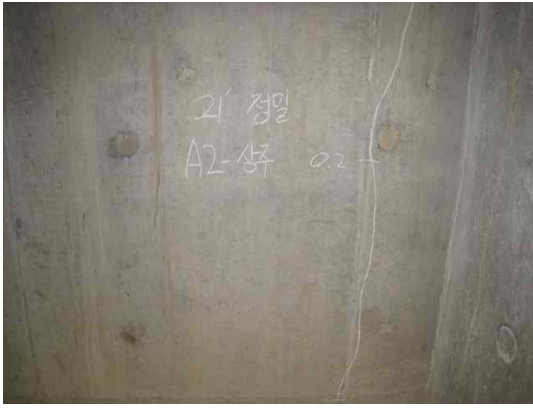
전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

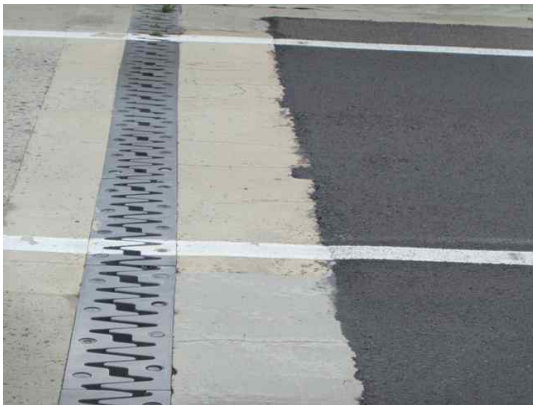
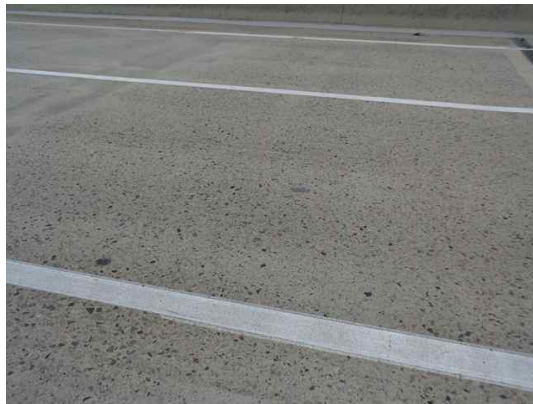
손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	재료분리	내 용	상면 체수
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH5	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH10
내 용	도장박락 및 부식(1EA)	내 용	받침콘크리트 백태(1.0m×0.2m)
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH10	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	받침콘크리트 백태(1.0m×0.2m)	내 용	이물질퇴적 (3.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 파손(0.1m×0.1m) 보수	내 용	후타재 박리(0.1m×0.2m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	본체 이물질퇴적 (3.0m)	내 용	망상균열(7.0m×40.0m)
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	접속부 파손(0.5m×2.0m)	내 용	망상균열(7.0m×40.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 S3	위 치	신축이음 상주방향 S4
내 용	망상균열(7.0m×40.0m)	내 용	망상균열(7.0m×40.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	접속부 파손(0.1m×3.0m)	내 용	균열(0.2mm/2.0m) x2EA
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열(0.2mm/2.0m) x2EA	내 용	체수(1.0m×2.0m)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1
내 용	누수흔적(0.1m×1.5m)	내 용	무수축물탈 파손(0.1m×0.1m)
			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH5	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2
내 용	무수축물탈 파손(0.1m×0.1m)보수	내 용	반침콘크리트 들뜸 및 철근노출(0.1m×0.1m)
			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH3	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	Plate부식 (1EA)	내 용	차수판 볼트체결 불량(1EA) 보수

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 균열(0.3mm/0.3m) 보수	내 용	후타재 균열(0.3mm/0.5m) 보수
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	망상균열(3.0m×40.0m)	내 용	접속도로 파손(0.2m×0.5m) 보수
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S4
내 용	포장 파손(0.5m×0.1m)	내 용	망상균열(3.0m×40.0m)

18. 금매교

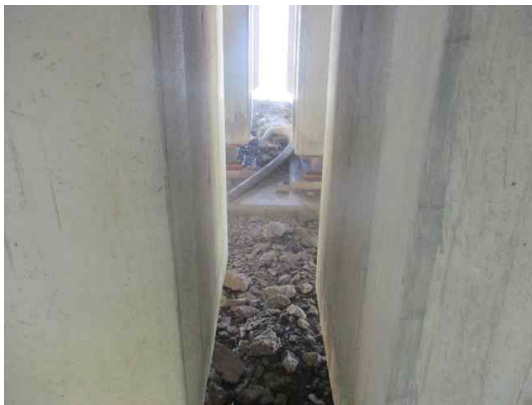
전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교량받침 전경	내 용	교각 전경

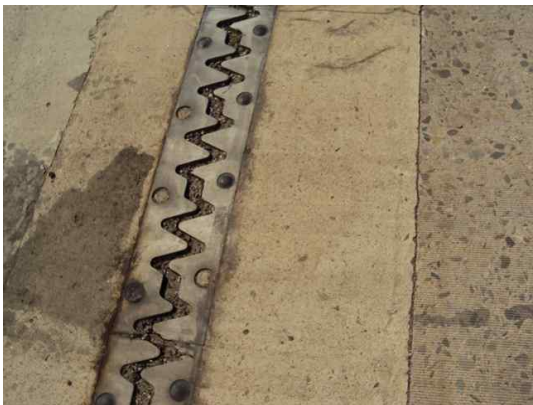
작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S7 G3	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	파손(0.2m×0.2m)	내 용	누수흔적(1.0m×3.0m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(0.2mm/2.0m)	내 용	균열(0.3mm/2.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	표면열화(4.0m×2.0m)	내 용	폐콘크리트 퇴적(10.0m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8
내 용	볼트부식(20EA)	내 용	Plate부식(10EA)
			
위 치	교량받침 상주방향 P5 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P6 SH3
내 용	받침콘크리트 재료분리(0.5m×0.2m)	내 용	볼트부식(20EA)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	후타재 균열(0.2mm/0.4m)	내 용	본체 이물질퇴적(2.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 P2	위 치	신축이음 상주방향 P2
내 용	하부 고무재 파손(0.5m)	내 용	하부 고무재 파손(0.5m)
			
위 치	배수시설 상주방향 S1	위 치	배수시설 상주방향 S1
내 용	배수관 연결부 탈락	내 용	배수관 누수
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S3
내 용	접속부 파손(0.1m×0.3m)	내 용	방음벽 파손(0.1m×0.1m)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S5	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	재료분리(1.0m×0.3m) x2EA	내 용	균열(0.1mm/3.0m)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	폐콘크리트 퇴적(10.0m×1.0m)	내 용	후타재 균열(0.3mm/0.3m) 보수
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 P2
내 용	차수판 볼트 체결 불량(6EA) 보수	내 용	후타재 균열(0.2mm/0.3m) 보수

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 전구간	위 치	교면포장 영천방향 S2
내 용	체수 현재양호	내 용	균열(2.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	방호벽 영천방향 S7
내 용	접속부 단차(1.0m/30mm)	내 용	접속부 단차(1.0m/30mm)
-		-	
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

19. 가호교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(0.1mm/0.5m) 보수	내 용	체수(5.0m×1.0m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	누수흔적(5.0m×5.0m)	내 용	코핑부 망상균열(7.0m×1.5m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	본체부식(10.0m)	내 용	후타재 박리(0.2m×0.3m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	본체 이물질퇴적(1.0m)	내 용	후타재 망상균열(0.5m×1.0m)
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S3
내 용	망상균열(6.0m×40.0m)	내 용	망상균열(6.0m×40.0m)
			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S3
내 용	접속부침하	내 용	접속부침하 보수

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 상주방향 S2	위 치	배수시설 상주방향 S3
내 용	배수구 막힘 정비	내 용	배수구 막힘
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	중분대 파손(0.1m×1.5m)	내 용	중분대 하면 들뜸(2.0m×10.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 영천방향 S2
내 용	중분대 하면 들뜸(2.0m×10.0m) 보수	내 용	균열부백태(5.0m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	균열(0.2mm/0.5m) 보수	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 균열(0.1mm/2.5m)	내 용	코핑부 균열(0.2mm/0.5m) x5EA
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	코핑부 균열(0.2mm/1.5m) x4EA	내 용	본체 부식(10.0m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S2
내 용	차수판볼트 탈락 (2EA)	내 용	포장균열(3.0m)
			
위 치	교면포장 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	망상균열(3.0m×30.0m) 보수	내 용	접속부 단차(1.5m/T=30mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	접속부 파손(0.3m×0.3m)	내 용	균열부백태(0.2m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열(0.2mm/1.5m) x4EA	내 용	접속부 단차(1.5m/ T=90mm)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

20. 산성교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥판하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	체수
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	폐 콘크리트 퇴적	내 용	폐 콘크리트 퇴적

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P6
내 용	상면 폐자재 적치	내 용	상면 폐자재 적치
			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P3 SH7	위 치	교량받침 상주방향 P3 SH8
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P4 SH9
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P5 SH3
내 용	스토퍼 간섭	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	이물질퇴적
			
위 치	교면포장 상주방향 A2	위 치	교면포장 상주방향 A2
내 용	접속부 침하	내 용	접속부 침하
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

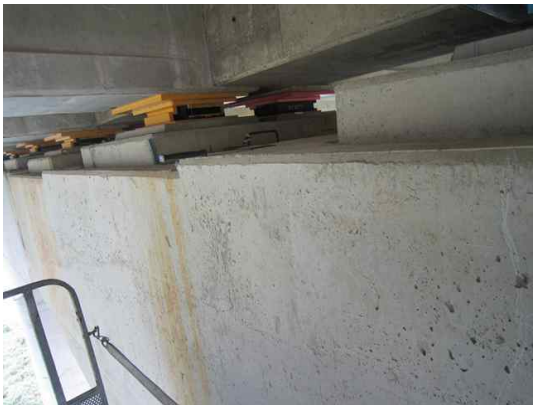
손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 A1	위 치	방호벽 상주방향 S6
내 용	접속부 연석파손	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S7	위 치	바닥판하면 영천방향 S7
내 용	파손	내 용	파손
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	백태	내 용	파손 및 철근노출

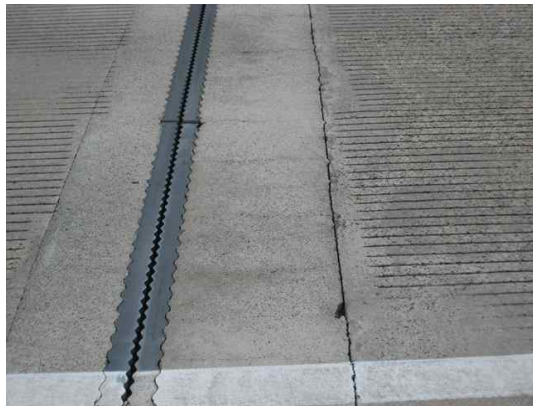
손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 망상균열	내 용	폐콘크리트 퇴적

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P4 SH8
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P5 SH2	위 치	교량받침 영천방향 P5 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P5 SH3	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 박리
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 파손 및 들뜸	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 P6	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	후타재 파손	내 용	균열(CW=0.1mm)(금회)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열(CW=0.1mm) (19년 정밀안전점검)	내 용	균열(CW=0.2mm)(금회)
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	-
내 용	균열(CW=0.2mm) (19년 정밀안전점검)	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

21. 배골교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	가로보 상주방향 S1	위 치	가로보 상주방향 S1
내 용	박락 및 철근노출	내 용	박락 및 철근노출
			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	들뜸	내 용	들뜸

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S3
내 용	박락	내 용	박락
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH2	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	도장박락
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH2
내 용	도장박락	내 용	재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH7
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 망상균열	내 용	후타재 파손
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	접속부 파손	내 용	백태(금회)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	백태(19년 정밀안전점검)	내 용	망상균열
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3
내 용	망상균열	내 용	플레이트 도장박리
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH4	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH8
내 용	플레이트 도장박리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)	내 용	후타재 파손
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 망상균열	내 용	후타재 망상균열
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

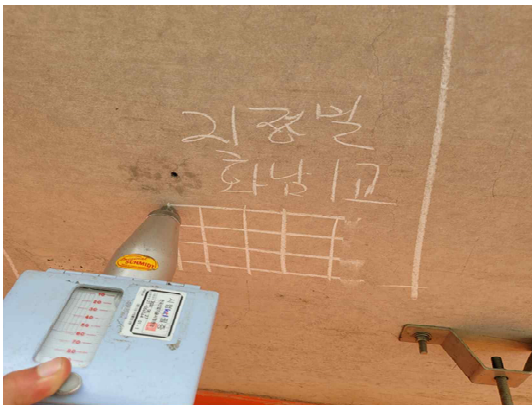
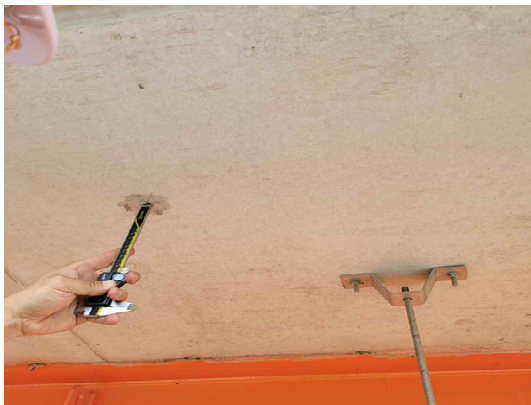
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	접속부 이격(1.0m)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

22. 화남1교

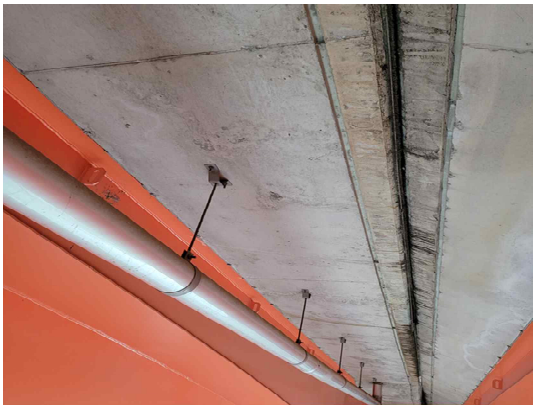
전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	배수시설
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	거터 전경

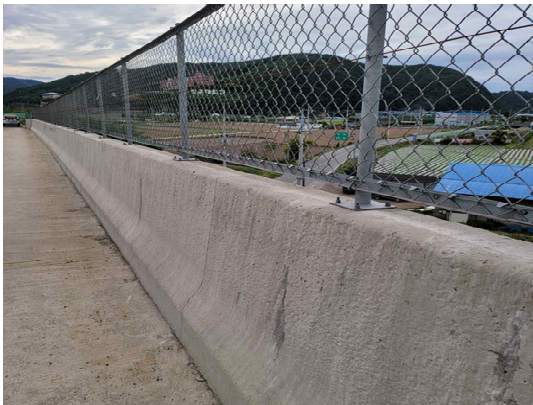
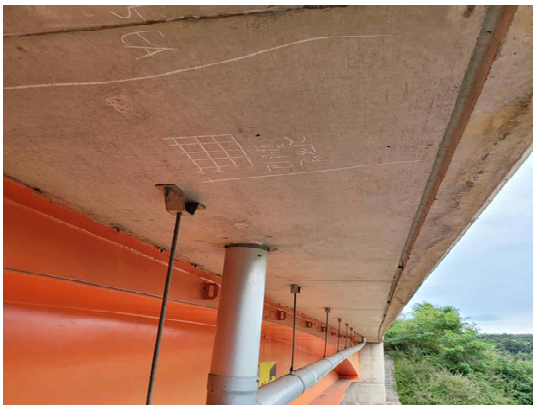
작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

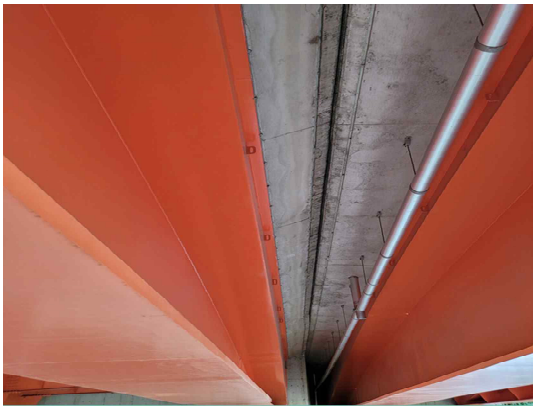
손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	체수	내 용	체수
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	백태	내 용	백태

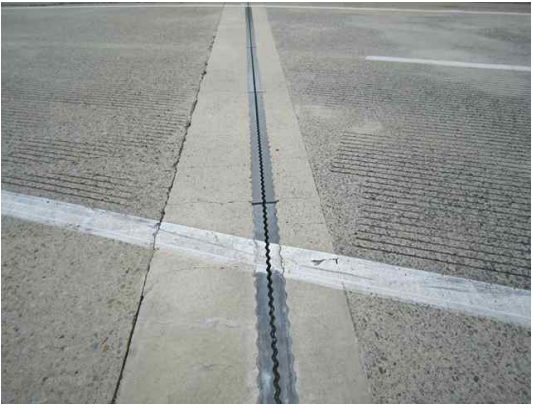
손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	차수판 볼트 파손	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	접속부 파손
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	접속부 파손	내 용	균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	체수
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2
내 용	체수	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm) (금회)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열 (19년 정밀안전점검)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	중분대 접속부 파손
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	-
내 용	접속부 파손	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

23. 화남교

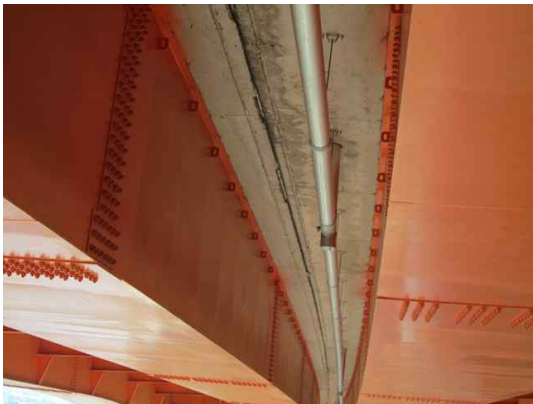
전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	코핑부 파손	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P3 SH2
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	본체 이물질퇴적	내 용	접속부 이격
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	보수부 망상균열	내 용	보수부 망상균열
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	차수판 앵커탈락	내 용	후타재 파손

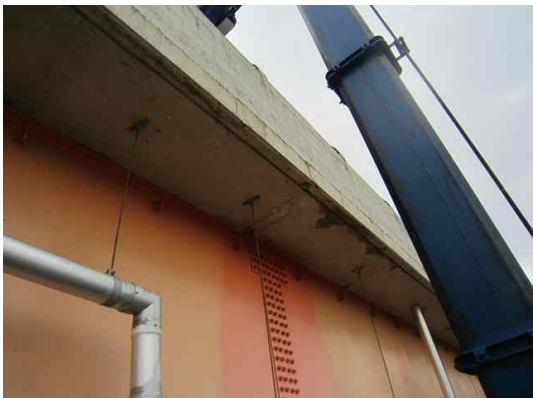
손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	망상균열	내 용	접속부 파손
			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S4
내 용	망상균열	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S3
내 용	포장파손	내 용	포장파손
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열부백태	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S4
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열부백태
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	바닥판하면 영천방향 S3
내 용	백태	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S1	위 치	거더 영천방향 S1
내 용	하부 플랜지 변형	내 용	하부 플랜지 변형
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	백태	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	기둥부 백태	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH2
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 들뜸
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 이격	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S2	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S4
내 용	접속부 파손	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	중분대 이격	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	중분대 이격	내 용	중분대 이격
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	중분대 이격

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	보수부 들뜸	내 용	파손
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

24. 가천교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 S1 G1	위 치	가로보 S2
내 용	파손	내 용	백태
			
위 치	가로보 S2	위 치	가로보 S4
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	가로보 S4	위 치	가로보 S5
내 용	백태	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	가로보 S8	위 치	가로보 S8
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	가로보 S8	위 치	교대 A1
내 용	백태	내 용	벽체 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	벽체 균열부백태	내 용	벽체 백태

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	벽체 백태	내 용	범면 보호블럭 침하(금회)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P1
내 용	범면 보호블럭 침하 (19년 정밀안전점검)	내 용	코핑부 폐자재 적치
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P3
내 용	코핑부 표면오염	내 용	코핑부 누수흔적

손상현황 사진

			
위 치	교각 P5	위 치	교각 P7
내 용	코핑부 누수흔적	내 용	코핑부 파손
			
위 치	교각 P8	위 치	교각 P7
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교각 P7	위 치	교량받침 A1 SH2
내 용	코핑부 폐자재 적치	내 용	받침콘크리트 재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1 SH5	위 치	교량받침 A1 SH5
내 용	스토퍼 간섭	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 P2 SH6	위 치	교량받침 P3 SH9
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 P5 SH9	위 치	교량받침 P7 SH12
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P7 SH13	위 치	교량받침 P7 SH16
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 P7 SH17	위 치	교량받침 P8 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 P8 SH17	위 치	신축이음 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 P3
내 용	후타재 망상균열	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 P6	위 치	신축이음 P6
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	교면포장 S1
내 용	차수판 앵커탈락	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S2	위 치	교면포장 S5
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 S3	위 치	배수시설 S2
내 용	망상균열	내 용	배수관 누수
			
위 치	배수시설 S2	위 치	배수시설 S2
내 용	배수관 누수	내 용	배수관 누수

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 S2	위 치	방호벽 S9
내 용	배수관 누수	내 용	균열(CW=0.2mm)(금회)
			
위 치	방호벽 S9	위 치	-
내 용	균열(CW=0.2mm) (19년 정밀점검)	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

25. 신녕교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	거더 상주방향 S2 G4	위 치	거더 상주방향 S3 G1
내 용	박리	내 용	인양홀 파손
			
위 치	거더 상주방향 S3 G1	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	파손	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	기둥부 박락	내 용	기둥부 파손
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	표면오염	내 용	표면오염

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	표면오염	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH5	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH9	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 들뜸

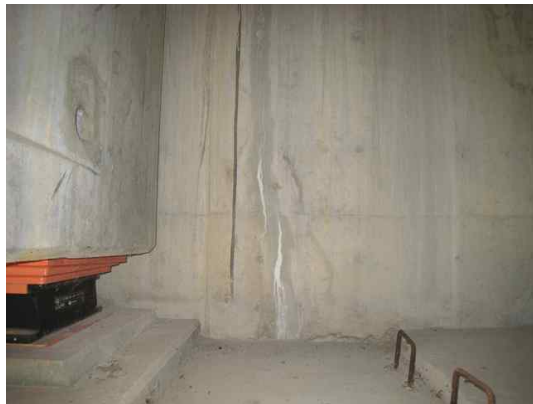
손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	후타재 이격	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S4
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	중분대 균열(CW=0.5mm)(금회)	내 용	중분대 균열(CW=0.5mm) (19년 정밀점검)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S3
내 용	파손	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	바닥판하면 영천방향 S4
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	거더 영천방향 S1 G4
내 용	망상균열	내 용	인양홀 파손 (금회)

손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S1 G4	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	인양홀 파손(19년 정밀안전점검)	내 용	벽체 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	홍벽 백태	내 용	홍벽 백태
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	홍벽 백태	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	표면오염
			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH4
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH10	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	본체 이물질 퇴적

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	본체 이물질 퇴적
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	-
내 용	중분대 균열부백태	내 용	-

26. 창정교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	거푸집 미제거	내 용	거푸집 미제거
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	켄틸레버부 균열(CW=0.1mm)	내 용	켄틸레버부 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	켄틸레버부 균열(CW=0.2mm)	내 용	켄틸레버부 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S2 G1~5	위 치	거더 상주방향 S3 G1~5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락
			
위 치	거더 상주방향 S3 G1~5	위 치	거더 상주방향 S3 G1~5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락
			
위 치	거더 상주방향 S4 G1~5	위 치	거더 상주방향 S4 G1~5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S5 G1~5	위 치	거더 상주방향 S5 G1~5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락
			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	박락	내 용	박락
			
위 치	가로보 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S3
내 용	박리	내 용	박리

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S4
내 용	백태	내 용	박락
			
위 치	가로보 상주방향 S5	위 치	가로보 상주방향 S5
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	범면 토사유실	내 용	범면 토사유실

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	법면 토사유실	내 용	법면 토사유실
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	점검계단 하부 철근노출(금회)	내 용	점검계단 하부 철근노출 (19년 정밀점검)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)	내 용	상부 폐자재 적치

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 누수흔적	내 용	코핑부 누수흔적
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH2	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3
내 용	무수축물탈 파손	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH2	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH5
내 용	거푸집 미제거	내 용	무수축물탈 들뜸
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P3 SH6
내 용	스토퍼 간섭	내 용	받침콘크리트 철근노출
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 파손

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	본체 부식	내 용	본체 부식
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S4
내 용	망상균열	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S5	위 치	교면포장 상주방향 S5
내 용	망상균열	내 용	접속부 망상균열
			
위 치	배수시설 상주방향 S2	위 치	배수시설 상주방향 S4
내 용	배수구 막힘	내 용	배수구 막힘
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S5
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S2	위 치	바닥판하면 영천방향 S2
내 용	켄틸레버 균열(CW=0.1mm)	내 용	켄틸레버 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S4	위 치	바닥판하면 영천방향 S4
내 용	켄틸레버 균열(CW=0.1mm)	내 용	켄틸레버 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S4	위 치	거더 영천방향 S1 G5
내 용	거푸집 미제거	내 용	인양홀 박락
			
위 치	거더 영천방향 S2 G1~5	위 치	거더 영천방향 S3 G1~5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락
			
위 치	거더 영천방향 S3 G1~5	위 치	거더 영천방향 S3 G1~5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락

손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S4 G1~5	위 치	거더 영천방향 S4 G1~5
내 용	인양홀 박락	내 용	인양홀 박락
			
위 치	거더 영천방향 S4 G1~5	위 치	가로보 영천방향 S1
내 용	인양홀 박락	내 용	박리
			
위 치	가로보 영천방향 S2	위 치	가로보 영천방향 S2
내 용	들뜸	내 용	들뜸

손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S4	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	박리	내 용	벽체 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	이물질 퇴적	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	범면 세굴 및 유실	내 용	범면 세굴 및 유실

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	법면 세굴 및 유실	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 박리	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

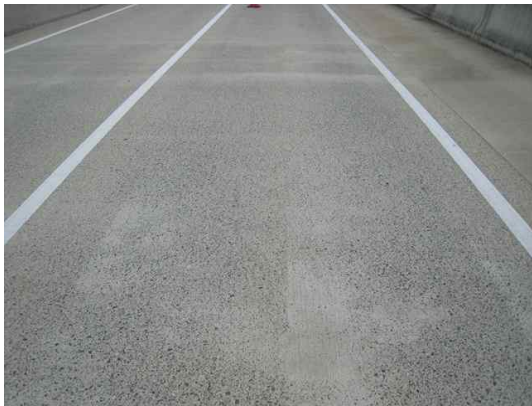
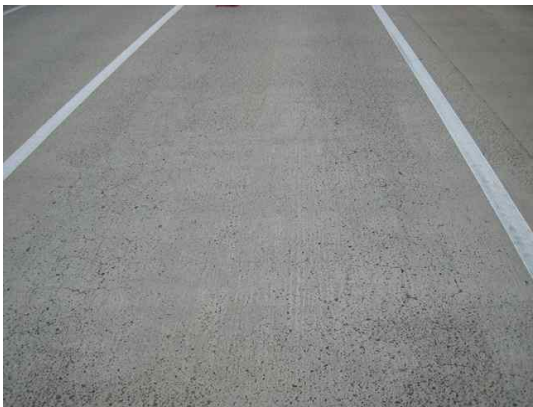
손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH2
내 용	코핑부 폐자재 적치	내 용	받침콘크리트 박리
			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH1	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH4
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	거푸집 미제거
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH2
내 용	받침콘크리트 박락	내 용	받침콘크리트 박락

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH1
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P4 SH5	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 파손
			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 재료분리	내 용	본체 이물질퇴적

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 균열	내 용	갓길측 콘크리트 박리
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S4
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S5
내 용	망상균열	내 용	갓길측 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S5
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

27. 중등교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

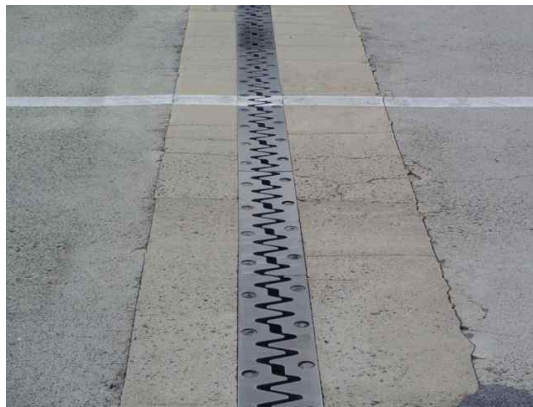
손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	망상균열	내 용	박리

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	벽체 균열(CW=0.2mm)	내 용	벽체 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	벽체 균열(CW=0.1mm)	내 용	기둥부 망상균열
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	기둥부 망상균열	내 용	기둥부 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	기둥부 망상균열	내 용	기둥부 망상균열
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3
내 용	기둥부 망상균열	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	플레이트 부식	내 용	후타재 들뜸

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 상주방향 S3
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S3
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S2 G3	위 치	거더 영천방향 S2 G3
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	거더 영천방향 S2 G4	위 치	가로보 영천방향 S2
내 용	인양홀박리,박락	내 용	박리
			
위 치	가로보 영천방향 S2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	박리	내 용	날개벽 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	벽체 망상균열	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	기둥부 망상균열	내 용	후타재 균열
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	배수시설 영천방향 S3
내 용	본체 이물질 퇴적	내 용	배수구막힘
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	중분대 박리(금회)	내 용	중분대 박리(19년 정밀점검)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	균열부백태(금회)	내 용	균열부백태(19년 정밀점검)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

28. 화산JCT R-A교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	거더내부 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	거더 이격거리 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

손상현황 사진

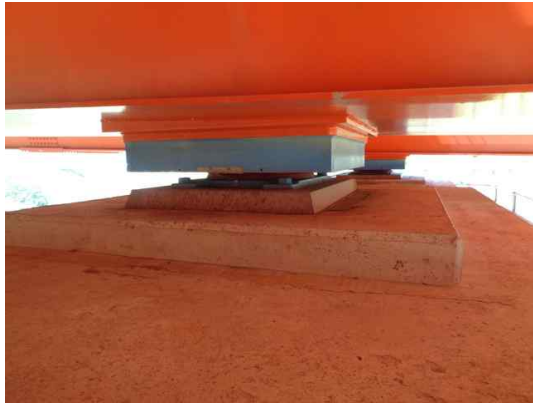
			
위 치	거터외부 S1 G1	위 치	거터외부 S1 G1
내 용	균함(0.1m×0.3m)	내 용	균함(0.1m×0.3m)
			
위 치	거터내부 S1 G2	위 치	교대 A1
내 용	상태양호	내 용	벽체 망상균열(3.0m×1.0m)
			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	교량받침 A1 SH2
내 용	무수축물탈 들뜸(0.3m×0.3m)	내 용	무수축물탈 들뜸(0.3m×0.3m)

손상현황 사진

			
위 치	교량반침 A1 SH1	위 치	신축이음 A1
내 용	재료분리 보수	내 용	본체 부식(2.0m)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	배수시설 S1
내 용	후타재 균열(0.1mm/0.3m)	내 용	배수관 이음부 누수
			
위 치	배수시설 S1	위 치	배수시설 S1
내 용	배수관 이음부 누수	내 용	배수구 막힘

29. 화산JCT R-A1교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더외부 전경	내 용	거더내부 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	바닥판하면 S1
내 용	균열부백태(0.3mm/2.0m)	내 용	파손(0.2m×3.0m)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
내 용	벽체 균열(0.1mm/2.0m)	내 용	벽체 균열(0.2mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
내 용	벽체 망상균열(2.0m×2.0m)	내 용	벽체 백태(0.1m×0.5m)

손상현황 사진

			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P2
내 용	코핑부 균열(0.1mm/1.0m)	내 용	코핑부 망상균열(5.0m×1.0m)
			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P3
내 용	체수(2.0m×2.0m)	내 용	코핑부 균열(0.2mm/0.5m)
			
위 치	교각 P4	위 치	교각 P5
내 용	코핑부 균열(0.2mm/0.5m)	내 용	코핑부 망상균열(15.0m×10.0m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	교량받침 P1 SH1
내 용	무수축물탈 균열(0.1mm/0.2m)	내 용	무수축물탈 균열(0.1mm/0.2m)
			
위 치	교량받침 P2 SH3	위 치	교량받침 P2 SH6
내 용	받침콘크리트 재료분리(0.1m×0.1m)	내 용	무수축물탈 박락(0.1m×0.1m)
			
위 치	교량받침 P3 SH4	위 치	교량받침 P5 SH1
내 용	받침콘크리트 박리(0.3m×0.2m)	내 용	받침콘크리트 박리(0.3m×0.2m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 P4	위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 균열(0.2mm)	내 용	차수판 앵커 탈락
			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1
내 용	파손(0.2m×2.0m)	내 용	파손(0.2m×2.0m)
			
위 치	교면포장 S4	위 치	교면포장 S6
내 용	아스콘 밀림균열	내 용	아스콘 밀림균열

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 S2	위 치	배수시설 S6
내 용	배수구 막힘	내 용	배수구 그레이팅 변형
			
위 치	방호벽 S2	위 치	방호벽 S7
내 용	균열(0.2mm/1.0m)	내 용	균열(0.2mm/1.0m)
			
위 치	방호벽 S5	위 치	방호벽 S5
내 용	외측 철근노출(1.5m×1.5m)	내 용	외측 철근노출(1.5m×1.5m)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 S5	위 치	점검로 P5
내 용	외측 철근노출(1.5m×1.5m)	내 용	폐콘크리트 퇴적(1.0m×1.0m)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

30. 화산JCT R-H교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	거더내부 전경

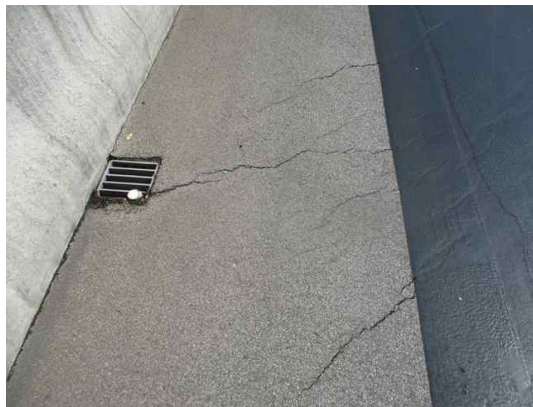
작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음유간측정 작업사진	내 용	신축이음유간측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교량받침이동량 측정	내 용	거더유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
내 용	벽체 상면 박리 보수	내 용	망상균열(5.0m×2.0m)
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P1
내 용	코핑부 망상균열(10.0m×0.5m)	내 용	코핑부 망상균열(10.0m×0.5m)
			
위 치	교량받침 P1 SH1	위 치	교량받침 P2 SH1
내 용	무수축물탈 균열(0.1mm/0.1m)	내 용	받침콘크리트 재료분리(0.1m×0.1m)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A1
내 용	후타재 균열(0.2mm/0.3m)	내 용	후타재 박리(0.3m×0.3m)
			
위 치	신축이음 P2	위 치	신축이음 P2
내 용	차수관 앵커탈락 3EA	내 용	후타재 균열(0.1mm/0.3m)
			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1
내 용	밀림 균열	내 용	밀림 균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S2
내 용	밀림 균열	내 용	밀림 균열
			
위 치	방호벽 S1	위 치	방호벽 S1
내 용	균열(0.1mm/1.5m)	내 용	균열(0.1mm/1.5m)
			
위 치	방호벽 S2	위 치	방호벽 S2
내 용	균열(0.1mm/1.5m)	내 용	균열(0.1mm/1.5m)

31. 가래실교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

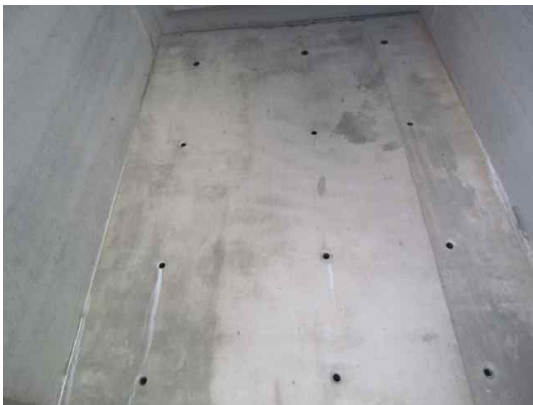
작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	바닥판하면 상주방향 S4
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S7	위 치	바닥판하면 상주방향 S7
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	거더 상주방향 S1 G1	위 치	거더 상주방향 S1 G1
내 용	망상균열	내 용	박락

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	백태	내 용	망상균열
			
위 치	가로보 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S3
내 용	박리	내 용	백태
			
위 치	가로보 상주방향 S4	위 치	가로보 상주방향 S6
내 용	망상균열	내 용	망상균열

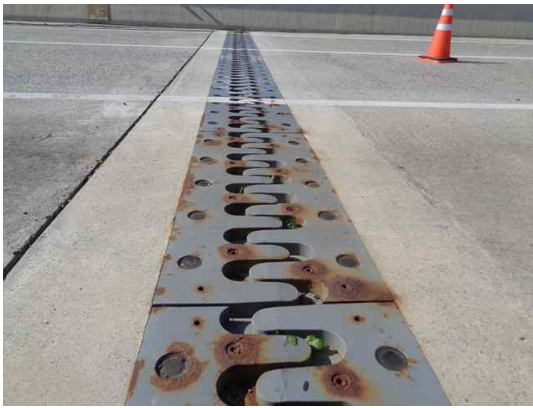
손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 망상균열

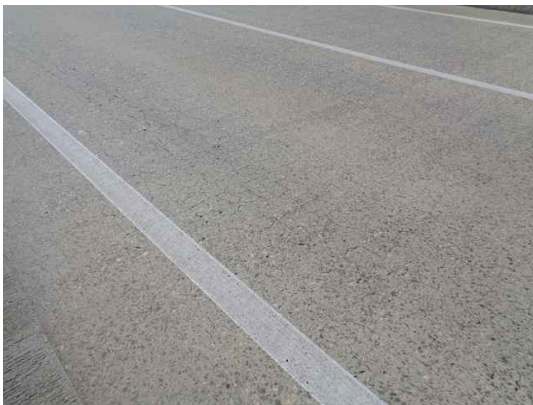
손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	교량받침 P1 SH7
내 용	무수축물탈 들뜸	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 P2 SH1	위 치	교량받침 P2 SH8
내 용	스토퍼 간섭	내 용	받침콘크리트 백태

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	본체부식
			
위 치	신축이음 상주방향 P4	위 치	신축이음 상주방향 P4
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	차수판 볼트 탈락
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	본체부식	내 용	접속부 이격

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	접속부 침하	내 용	망상균열 및 재료분리
			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 상주방향 S6
내 용	망상균열 및 재료분리	내 용	망상균열 및 재료분리
			
위 치	교면포장 상주방향 S7	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	망상균열 및 재료분리	내 용	접속부 침하

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S3
내 용	중분대 균열부백태	내 용	중분대 균열부백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S7	위 치	방호벽 상주방향 S7
내 용	중분대 균열부백태	내 용	중분대 균열부백태
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S5	위 치	바닥판하면 영천방향 S5
내 용	철근노출	내 용	철근노출

손상현황 사진

			
위 치	거더 영천방향 S1 G2	위 치	거더 영천방향 S3 G5
내 용	망상균열	내 용	재료분리
			
위 치	거더 영천방향 S5 G1~5	위 치	거더 영천방향 S5 G1~5
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	가로보 영천방향 S5	위 치	가로보 영천방향 S6
내 용	망상균열	내 용	망상균열

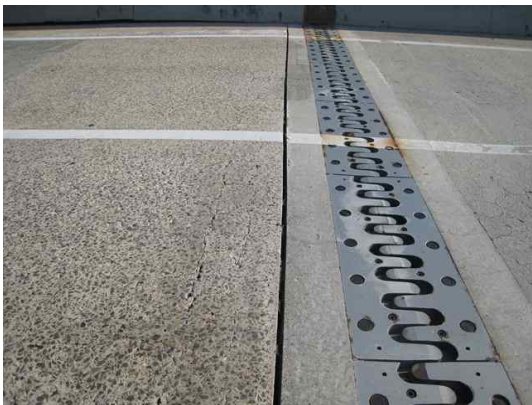
손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	홍벽 균열(CW=0.1mm)	내 용	홍벽 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 박락
			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH3	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH4
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH9	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH6	위 치	교량받침 영천방향 P6 SH1
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 백태
			
위 치	교량받침 영천방향 P6 SH3	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH5
내 용	받침콘크리트 백태	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	차수판 앵커 탈락	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 P4	위 치	신축이음 영천방향 P4
내 용	차수판 탈락	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	후타재 접속부 이격

손상현황 사진

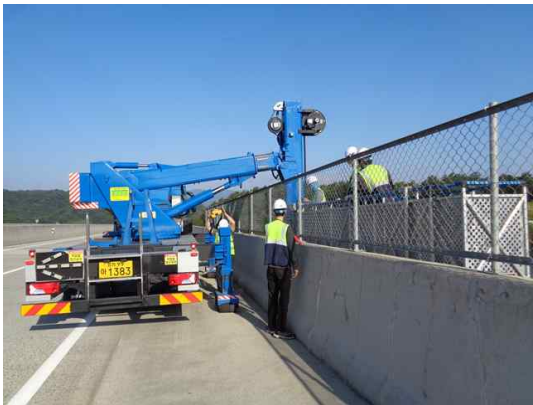
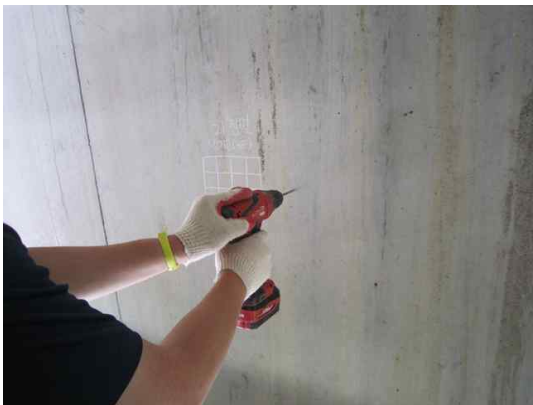
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S7
내 용	접속부 침하	내 용	망상균열 및 재료분리
			
위 치	배수시설 영천방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	배수관 식생	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S5	위 치	-
내 용	파손	내 용	-

32. 암기 교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥판하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S2	위 치	바닥판하면 상주방향 S2
내 용	파손	내 용	파손
			
위 치	거더 상주방향 S1 G1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	재료분리	내 용	홍벽 누수흔적
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	벽체 누수흔적	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH3
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	후타재 박락	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	망상균열	내 용	파손
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	바닥판하면 영천방향 S2
내 용	백태	내 용	파손 및 철근노출
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S2	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	파손 및 철근노출	내 용	벽체 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH7
내 용	벽체 누수흔적	내 용	무수축물탈 박락
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH7	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH8
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH18	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 박락	내 용	후타재 접속부 이격

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	고무재 파손	내 용	후타재 박락
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S4
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	박락
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	차량충돌흔적	내 용	백태

33. 고헌천교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S1 G1	위 치	거더 상주방향 S10 G3
내 용	박리	내 용	재료분리
			
위 치	거더 상주방향 S3 G1	위 치	거더 상주방향 S3 G1
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	거더 상주방향 S2 G2	위 치	거더 상주방향 S2 G2
내 용	파손	내 용	파손

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S1	위 치	가로보 상주방향 S1
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	가로보 상주방향 S1	위 치	가로보 상주방향 S3
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	가로보 상주방향 S3	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	재료분리	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)

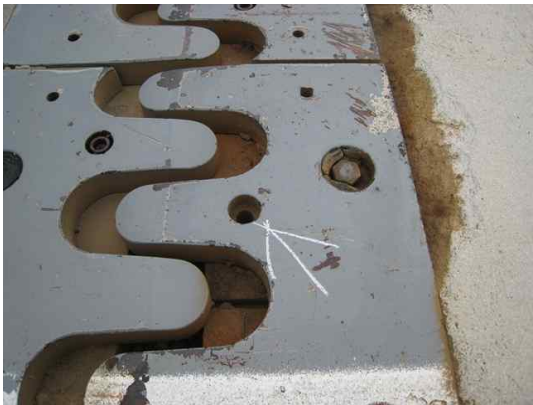
손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 들뜸	내 용	코핑부 건설자재방치
			
위 치	교각 상주방향 P11	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3
내 용	코핑부 파손	내 용	스토퍼 간섭

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P3 SH13	위 치	교량받침 상주방향 P5 SH15
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P9 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P11 SH2
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	하부플레이트 들뜸
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	이물질퇴적

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	본체 볼트 탈락	내 용	후타재 파손
			
위 치	신축이음 상주방향 P1	위 치	신축이음 상주방향 P9
내 용	후타재 망상균열	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교면포장 상주방향 S9
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	파손

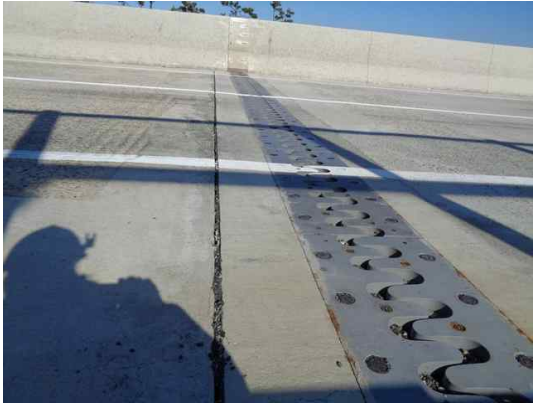
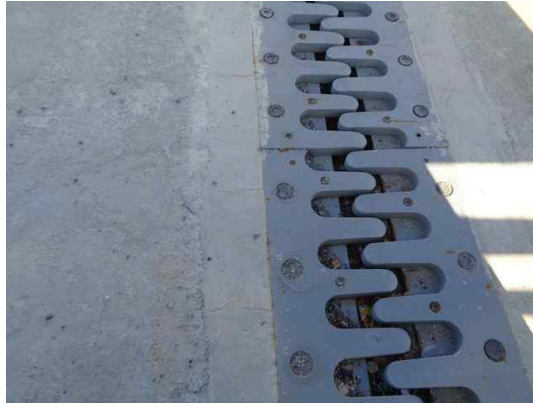
손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S11	위 치	배수시설 상주방향 S6
내 용	망상균열	내 용	유도배수관 탈락
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S9
내 용	중분대 파손	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S8	위 치	바닥판하면 영천방향 S12
내 용	재료분리	내 용	파손

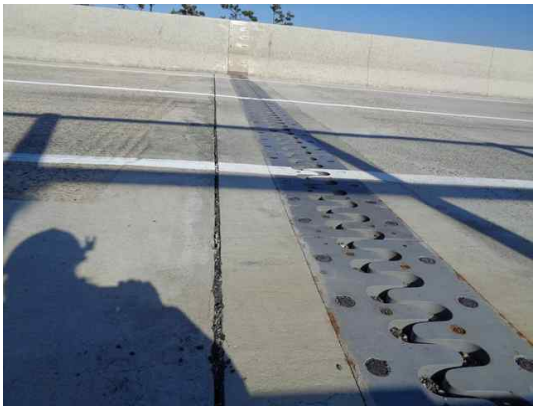
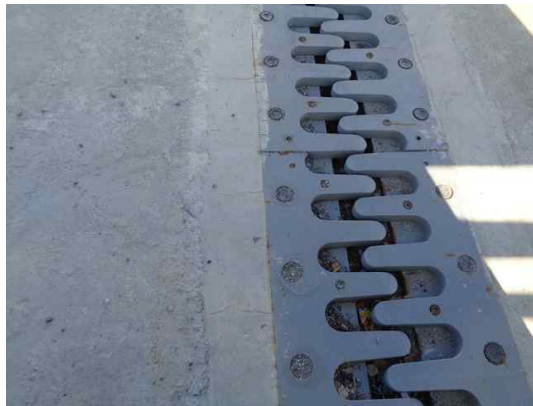
손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S3	위 치	가로보 영천방향 S5
내 용	재료분리	내 용	망상균열
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	벽체 균열(CW=0.3mm)	내 용	홍벽 누수흔적
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	벽체 균열(CW=0.3mm)	내 용	홍벽 누수흔적

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH6	위 치	교량받침 영천방향 P5 SH10
내 용	플레이트 부식	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P4 SH8	위 치	교량받침 영천방향 P6 SH8
내 용	무수축물탈 파손	내 용	도장박리
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	후타재 균열(CW=0..2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 영천방향 S12	위 치	교면포장 영천방향 S1~12
내 용	접속부 박리	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 영천방향 S7	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	배수구 그레이팅 파손	내 용	중분대 박리
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	중분대 균열부백태	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	방호벽 영천방향 S9
내 용	중분대 균열부백태	내 용	중분대 균열부백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S12	위 치	-
내 용	중분대 균열부백태	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

34. 도림천교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

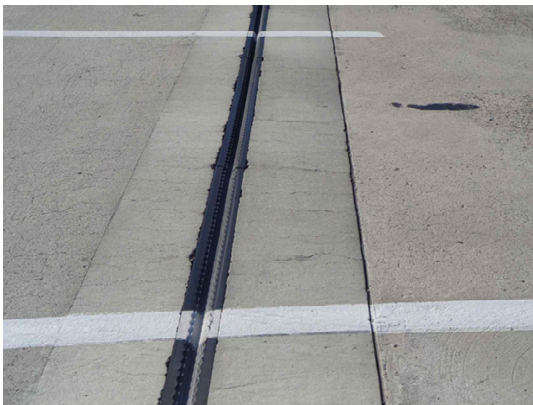
손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	재료분리 및 철근노출	내 용	재료분리
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	벽체 균열(CW=0.2mm)	내 용	벽체 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	벽체 균열(CW=0.2mm)	내 용	벽체 균열(CW=0.3mm)

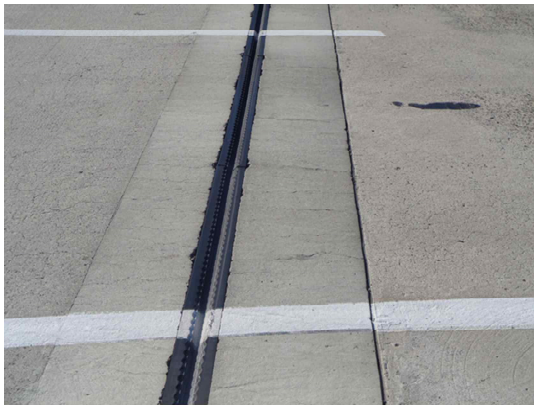
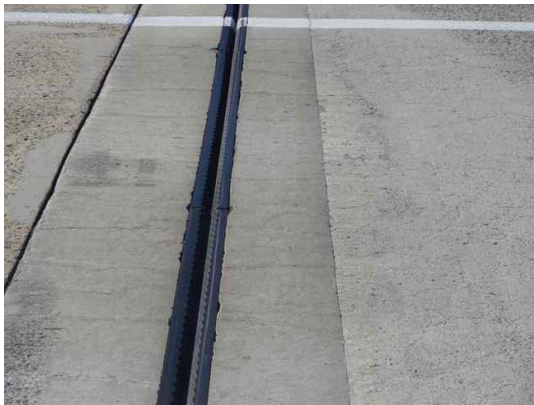
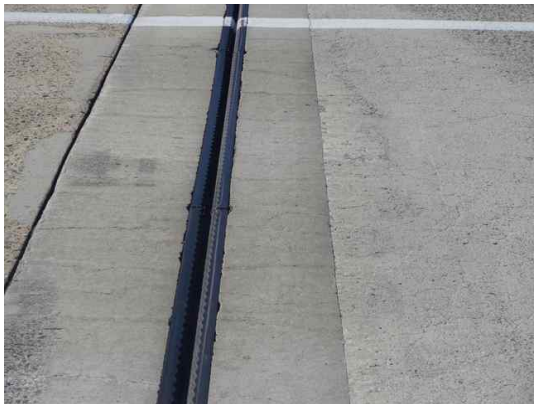
손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열부백태
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 누수흔적	내 용	코핑부 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	코핑부 폐콘크리트 퇴적	내 용	코핑부 표면오염 및 망상균열
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH4
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축몰탈 박리
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 망상균열
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 망상균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	파손	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	중분대 균열부백태	내 용	중분대 균열부백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S4
내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S2	위 치	바닥판하면 영천방향 S2
내 용	타설불량	내 용	타설불량

손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S2	위 치	가로보 영천방향 S2
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	홍벽 백태
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	홍벽 망상균열

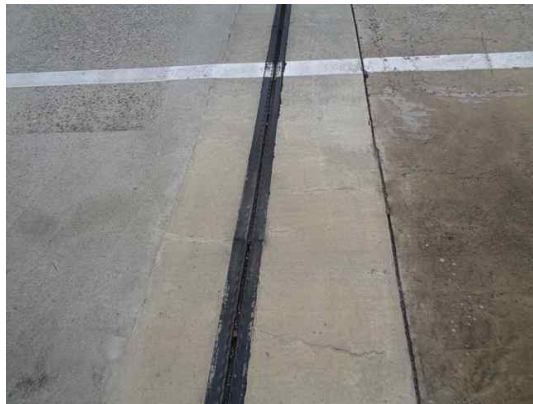
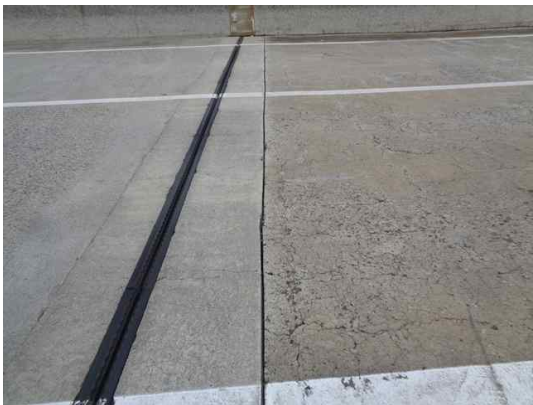
손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 폐콘크리트 퇴적	내 용	코핑부 망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH2	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3
내 용	무수축물탈 박락	내 용	스토퍼 간섭
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH2	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3
내 용	무수축물탈 박락	내 용	스토퍼 간섭
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH2	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3
내 용	무수축물탈 박락	내 용	스토퍼 간섭

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	이물질 퇴적	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S2
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	포장박리

손상현황 사진

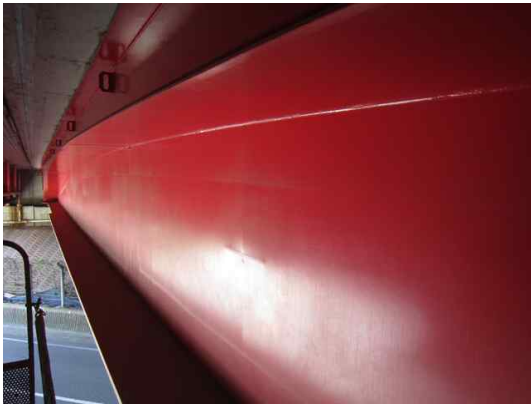
			
위 치	교면포장 영천방향 S3	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	포장박리	내 용	접속도로 망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S4
내 용	접속도로 망상균열	내 용	접속도로 망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	접속도로 망상균열	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열부백태
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

35. 오미교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	거터외부 전경	내 용	거터내부 전경

작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

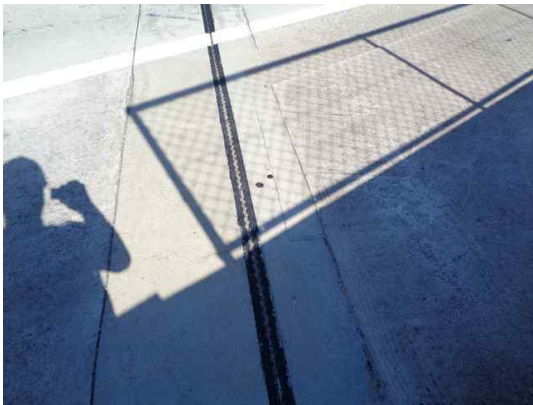
손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
내 용	켄틸레버 균열(CW=0.2mm)	내 용	켄틸레버 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	거더 상주방향 S1 G1	위 치	거더 상주방향 S1 G1
내 용	외부 도장손상	내 용	외부 도장손상
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	차수판볼트탈락	내 용	고무재 손상

손상현황 사진

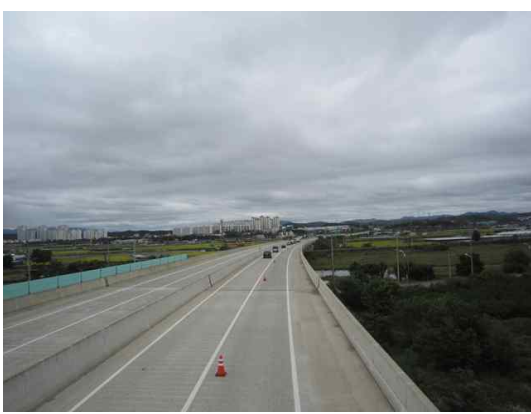
			
위 치	바닥관하면 영천방향 S1	위 치	바닥관하면 영천방향 S1
내 용	켄틸레버 망상균열	내 용	켄틸레버 망상균열
			
위 치	거더 영천방향 S1 G1	위 치	거더 영천방향 S1 G2
내 용	외부 도장박리	내 용	외부 도장박리
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	벽체 실란트 파손	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	고무재 파손
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 박리	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	배수시설 영천방향 S1
내 용	보수재 박리	내 용	배수관 막힘

36. 산하교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	바닥판하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	굴절차 작업현황	내 용	고소차 작업현황
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

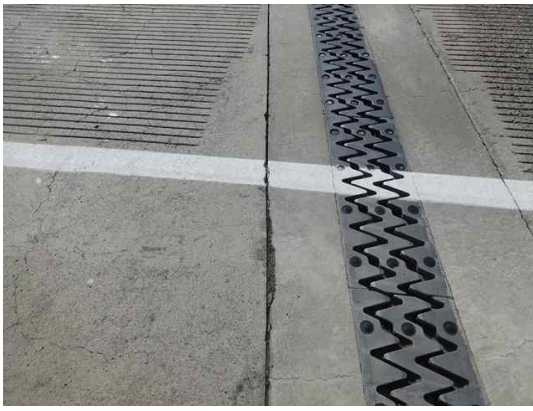
손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S2 G1	위 치	거더 상주방향 S2 G1
내 용	균열(폭0.3mm미만)	내 용	균열(폭0.3mm미만)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(0.3mm미만)	내 용	채수(1.0m×2.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P6
내 용	코핑부 균열(0.3mm미만)	내 용	코핑부 균열(0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P9	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 균열(0.3mm미만)	내 용	기둥부 백태(0.1m×0.3m)
			
위 치	교각 상주방향 P10	위 치	교각 상주방향 P10
내 용	코핑부 망상균열(10.0m×2.0m)	내 용	기둥부 파손 (0.1m×0.1m)
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3	위 치	교량받침 상주방향 P3 SH2
내 용	받침콘크리트 파손(0.1m×0.1m)	내 용	받침콘크리트 재료분리(0.5m×0.1m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P5 SH7	위 치	교량받침 상주방향 P6 SH7
내 용	무수축물탈 균열(0.3mm미만)	내 용	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	후타재 파손(0.1m×0.5m)	내 용	차수판 앵커탈락
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P4
내 용	후타재 균열(0.3mm미만)	내 용	후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 P4	위 치	신축이음 상주방향 P8
내 용	차수판 볼트탈락	내 용	후타재 균열(0.3mm미만)
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	망상균열(35.0m×9.0m)	내 용	망상균열(35.0m×9.0m)
			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 상주방향 S11
내 용	망상균열(35.0m×9.0m)	내 용	포장파손(0.2m×0.1m)

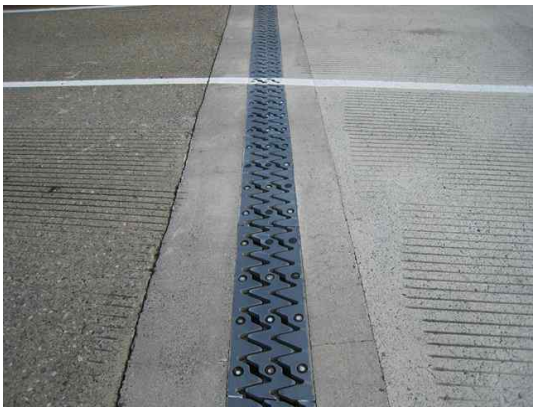
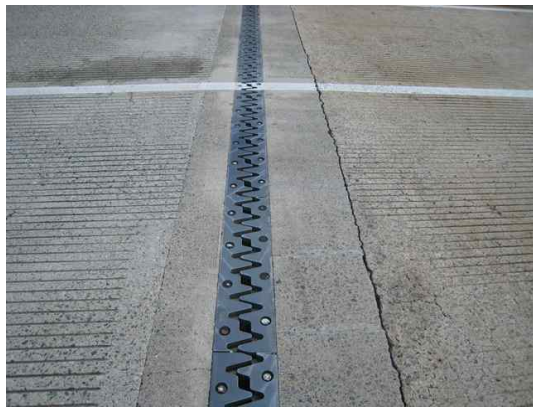
손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	균열부 백태(0.2m×1.0m)	내 용	균열부 백태(0.2m×1.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S5
내 용	균열부 백태(0.2m×1.0m)	내 용	파손(0.1m×0.1m)
			
위 치	바닥관하면 영천방향 S1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	백태(0.1m×0.5m)	내 용	균열(폭 0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	균열(폭 0.3mm미만)	내 용	코핑부 균열(0.3mm미만)
			
위 치	교각 영천방향 P5	위 치	교각 영천방향 P9
내 용	코핑부 균열(0.3mm미만)	내 용	코핑부 균열(0.3mm미만)
			
위 치	교각 영천방향 P10	위 치	교각 영천방향 P8
내 용	코핑부 망상균열(10.0m×2.0m)	내 용	백태(0.2m×1.0m)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH4
내 용	무수축몰탈 균열(0.3mm미만)	내 용	받침콘크리트 재료분리 (0.5m×0.1m)
			
위 치	교량받침 영천방향 P6 SH8	위 치	교량받침 영천방향 P3 SH8
내 용	무수축몰탈 균열(0.3mm미만)	내 용	무수축몰탈 균열(0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 균열(0.3mm미만)	내 용	후타재 균열(0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 P4	위 치	신축이음 영천방향 P8
내 용	차수판 볼트 탈락	내 용	후타재 균열(0.3mm미만)
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	망상균열(30.0m×8.0m)	내 용	망상균열(30.0m×8.0m)
			
위 치	교면포장 영천방향 S9	위 치	교면포장 영천방향 S11
내 용	망상균열(30.0m×8.0m)	내 용	망상균열(30.0m×8.0m)

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	균열부 백태(0.2m×1.0m)	내 용	방호벽 균힘(0.1m×2.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	균열부 백태(0.2m×1.0m)	내 용	방호벽 균힘(0.1m×2.0m)
위 치	—	위 치	—
내 용	—	내 용	—

37. 단포교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	바닥판하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	박락	내 용	박락
			
위 치	거더 상주방향 S2 G5	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	박락	내 용	백태

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	코핑부 균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH8
내 용	코핑부 이물틸(폐콘크리트)퇴적	내 용	무수축콜탈 균열(CW=0.1mm)

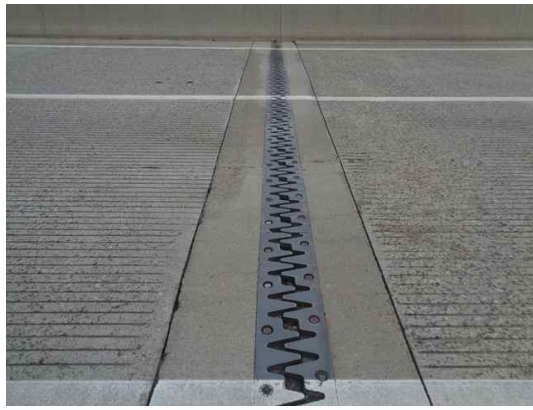
손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH7	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH7
내 용	무수축콜탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8
내 용	무수축콜탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 상주방향 P3 SH7	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3
내 용	무수축콜탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축콜탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축콜탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	본체 고무재 파손
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	본체 고무재 파손	내 용	차수판 앵커탈락
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 P2
내 용	후타재 박락	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 P2	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	후타재 표면불량	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 상주방향 S3
내 용	망상균열	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 상주방향 A2
내 용	망상균열	내 용	접속도로 아스콘 파손보수-양호
			
위 치	교면포장 상주방향 A2	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	접속도로 아스콘파손 (19년 정밀점검)	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S3
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S3
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	가로보 영천방향 S1
내 용	균열부백태	내 용	박락

손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S1	위 치	가로보 영천방향 S1
내 용	박락 및 철근노출	내 용	박락
			
위 치	가로보 영천방향 S3	위 치	가로보 영천방향 S3
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	가로보 영천방향 S3	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	박리	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	조인트부 들뜸	내 용	코핑부 균열(C=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 균열(C=0.2mm)	내 용	코핑부 균열(C=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH2
내 용	코핑부 균열(C=0.2mm)	내 용	무수축몰탈 박락
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH3
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축몰탈 균열
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH5	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH9
내 용	무수축몰탈 균열	내 용	무수축몰탈 균열

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 망상균열	내 용	본체 고무재 손상
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	본체 고무재 손상	내 용	후타재 균열
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	차수판 앵커탈락	내 용	후타재 균열

손상현황 사진

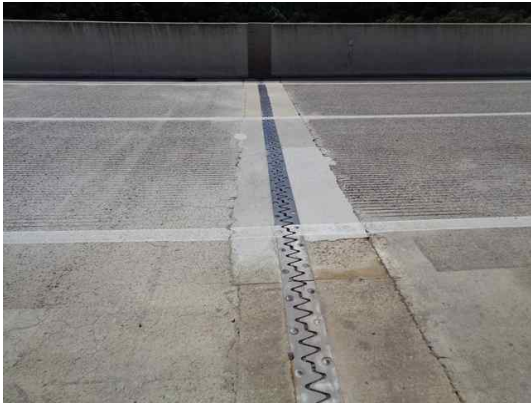
			
위 치	신축이음 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 P2
내 용	본체 이물질퇴적	내 용	차수판 앵커탈락
			
위 치	신축이음 영천방향 P2	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S2	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	망상균열	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S34	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	망상균열	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S4	위 치	—
내 용	균열부백태	내 용	—

38. 대성교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	바닥판하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
내 용	파손(금회)	내 용	파손-19년 정밀안전점검
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S2	위 치	바닥판하면 상주방향 S2
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	바닥판하면 상주방향 S4
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	균열(CW=0.3mm미만)

내 용	코핑부 망상균열
-----	----------

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH4
내 용	코핑부 망상균열	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH5	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	무수축물탈균열(폭0.3mm미만)
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH7	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH9
내 용	받침콘크리트균열(폭0.3mm미만)	내 용	무수축물탈균열(폭0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH8	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	플레이트 부식	내 용	후타재 균열
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	이물질퇴적	내 용	후타재 접속부 박리
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	망상균열	내 용	재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	망상균열	내 용	재료분리
			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 상주방향 S4
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	바닥판 영천방향 S1
내 용	파손	내 용	균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판 영천방향 S1	위 치	바닥판 영천방향 S2
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	바닥판 영천방향 S3	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	박락
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	홍벽 백태	내 용	홍벽 백태

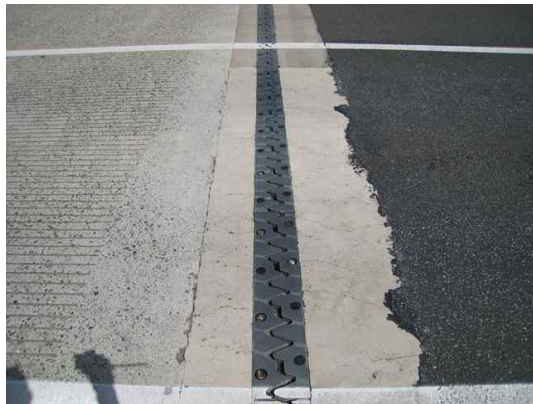
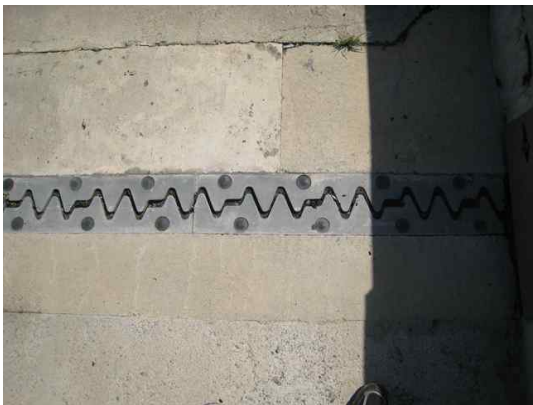
손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	흙벽 파손	내 용	상면 체수
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	코핑부 재료분리
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 파손	내 용	기둥부 망상균열

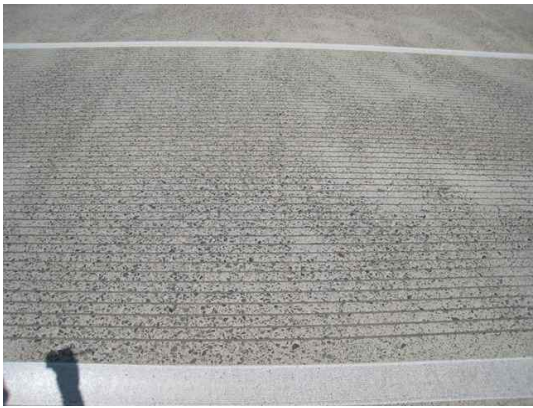
손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH3
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	플레이트 부식
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH4
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH2
내 용	무수축몰탈 박락	내 용	플레이트 도장박리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH4	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	플레이트 도장박리	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 탈락	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S1~2
내 용	본체 이물질퇴적	내 용	망상균열

손상현황 사진

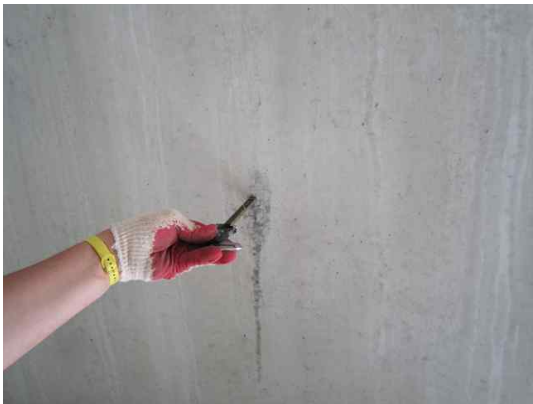
			
위 치	교면포장 영천장향 S4	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	균열	내 용	중분대백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	—
내 용	균열	내 용	—
위 치	—	위 치	—
내 용	—	내 용	—

39. 내포교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	거더 및 바닥판하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	박리	내 용	박리
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	벽체 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	실란트 이격
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	상면 이물질퇴거	내 용	홍벽 백태

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	코핑부 박리	내 용	코핑부 박리
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3
내 용	코핑부 박리	내 용	스토퍼 간섭

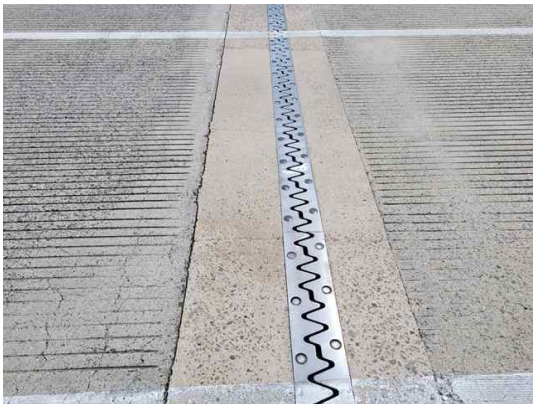
손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	스토퍼 간섭	내 용	후타재균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	후타재 파손	내 용	A1측 접속도로박락보수-양호
			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	A1측 접속도로박락- 19년정밀점검	내 용	중앙분리대 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

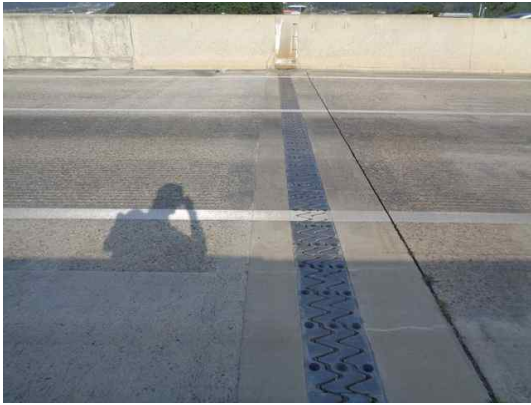
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	균열부백태	내 용	벽체 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	실란트 파손
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH3
내 용	받침콘크리트 균열	내 용	받침콘크리트 균열
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 A1	위 치	배수시설 영천방향 S1
내 용	접속부 파손	내 용	배수구막힘

40. 반정교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 상주방향 S1
내 용	박락 및 철근노출	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	누수흔적	내 용	조인트부 실란트 이격

손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	코핑부 콘크리트 박리	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 콘크리트 박락	내 용	코핑부 재료분리
			
위 치	교각 상주방향 P7	위 치	교각 상주방향 P5
내 용	코핑부 폐콘크리트 퇴적	내 용	코핑부 파손

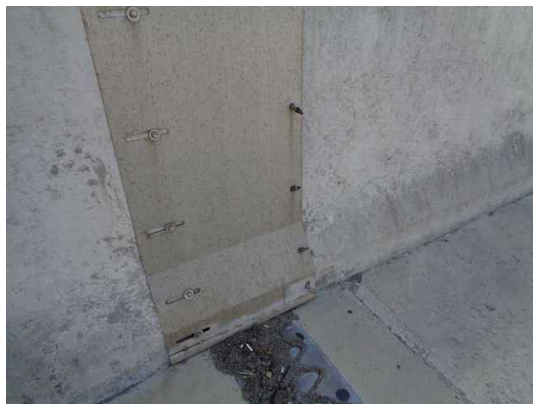
손상현황 사진

			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	코핑부 망상균열	내 용	코핑부 망상균열
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교량받침 상주방향 P3 SH2	위 치	교량받침 상주방향 P5 SH1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	무수축물탈 박리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P3 SH1
내 용	무수축몰탈 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	무수축몰탈 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P5 SH1
내 용	무수축몰탈 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	무수축몰탈 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 상주방향 P7	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	접속부 이격

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	이물질퇴적	내 용	차수판볼트탈락
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	차수판볼트탈락	내 용	차수판볼트탈락
			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	균열(CW=0.3mm미만)	내 용	균열(CW=0.3mm미만)

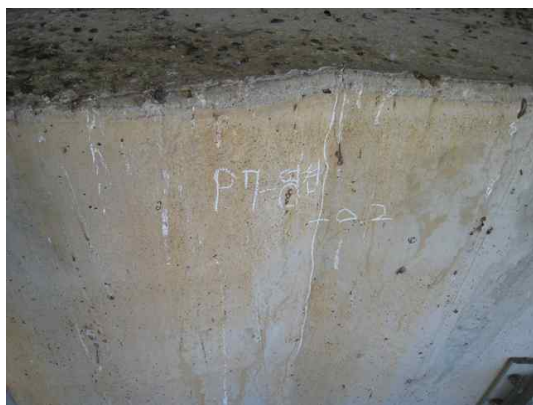
손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 상주방향 S4
내 용	망상균열	내 용	균열
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열 및 백테	내 용	망상균열 및 백테

손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	균열 및 백태	내 용	망상균열 및 백태
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S3
내 용	균열부백태	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	거더 영천방향 S1 G1	위 치	거더 영천방향 S4 G2
내 용	거더외부 변형 및 도장박리	내 용	거더외부 균열

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	벽체 망상균열	내 용	홍벽 백태
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 콘크리트 박락	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교각 영천방향 P5	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	코핑부 파손	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm미만)

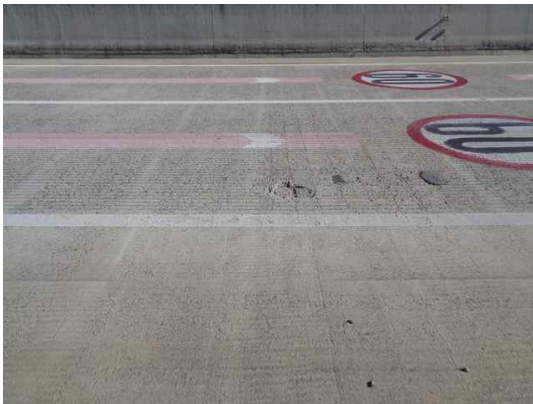
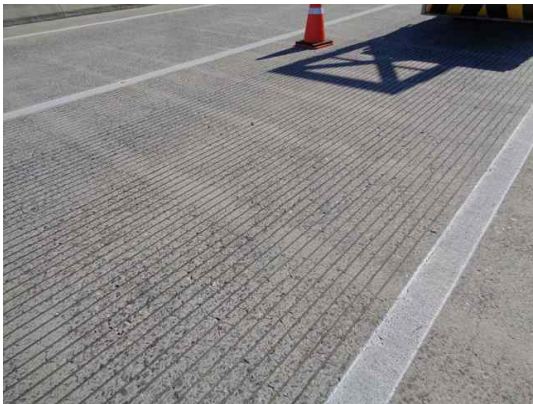
손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH2	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1
내 용	무수축물탈 들뜸	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교량받침 영천방향 P3 SH1	위 치	교량받침 영천방향 P7 SH1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	무수축물탈 박리
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH2	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P4 SH2	위 치	교량받침 영천방향 P5 SH1
내 용	무수축물탈균열 (cw=0.3mm미만)	내 용	무수축물탈균열 (cw=0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	후타재 이격
			
위 치	신축이음 영천방향 P7	위 치	신축이음 영천방향 P7
내 용	차수판 앵커 탈락	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 P7	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	차수판 앵커 탈락	내 용	망상균열 및 재료분리
			
위 치	교면포장 영천방향 S7	위 치	교면포장 영천방향 S2
내 용	포장파손	내 용	망상균열 및 재료분리
			
위 치	교면포장 영천방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S5
내 용	망상균열 및 재료분리	내 용	망상균열 및 재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S5	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	망상균열 및 재료분리	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열부백태	내 용	균열부백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S5	위 치	—
내 용	균열부백태	내 용	—

41. 영 천JCT R-A교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	굴절차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S9	위 치	바닥판하면 S11
내 용	켄틸레버 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	켄틸레버 균열부백태
			
위 치	바닥판하면 S13	위 치	바닥판하면 S13
내 용	켄틸레버 균열부백태	내 용	켄틸레버 백태
			
위 치	거더외부 S12 G2	위 치	교대 A2
내 용	도장박리	내 용	벽체 균열(CW=0.3mm이상)

손상현황 사진

			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	벽체 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	벽체 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P10
내 용	벽체 백태	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm이상)
			
위 치	교각 P12	위 치	교각 P10
내 용	기둥부 망상균열	내 용	코핑부 박리

손상현황 사진

			
위 치	교각 P11	위 치	교각 P12
내 용	코핑부 재료분리 및 철근노출	내 용	기둥부 파손
			
위 치	교각 P12	위 치	교량받침 P8 SH1
내 용	코핑부 표면불량	내 용	무수축물탈 박리
			
위 치	교량받침 P13 SH2	위 치	교량받침 P12 SH2
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	무수축물탈균열(CW=0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P13 SH1	위 치	신축이음 A2
내 용	도장박리	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	교면포장 S11
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	아스콘 파손
			
위 치	교면포장 S11	위 치	교면포장 S11
내 용	아스콘 망상균열	내 용	아스콘 밀립

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S8	위 치	배수시설 S8
내 용	아스콘 균열(L=5.0m)	내 용	그레이팅 파손
			
위 치	방호벽 S11	위 치	방호벽 S11
내 용	균열부 백태	내 용	파손
			
위 치	방호벽 S14	위 치	방호벽 S11
내 용	균열부 백태	내 용	균열(CW=0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	점검로 P11	위 치	점검로 P12
내 용	변형	내 용	난간파손
위 치	—	위 치	—
내 용	—	내 용	—
위 치	—	위 치	—
내 용	—	내 용	—

42. 영 천 JCT R-B교

전 경

			
위 치		위 치	—
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

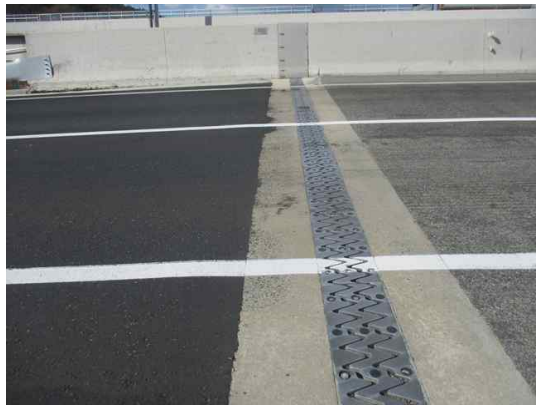
작업사진

			
위 치	—	위 치	—
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	—	위 치	—
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	—	위 치	—
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S4	위 치	교대 A1
내 용	캔틸레버 백태	내 용	벽체 박락
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P1
내 용	벽체 박리	내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm미만)
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P2
내 용	코핑부 균열(CW=0.3mm이상)	내 용	코핑부 재료분리

손상현황 사진

			
위 치	교각 P3	위 치	교량받침 P1 SH2
내 용	코핑부 박리	내 용	무수축물탈균열 (CW=0.3mm미만)
			
위 치	교량받침 P2 SH1	위 치	교량받침 P3 SH1
내 용	무수축물탈균열(CW=0.3mm미만)	내 용	플레이트부식
			
위 치	교량받침 P3 SH1	위 치	신축이음 A1
내 용	무수축물탈 박리	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 P7	위 치	방호벽 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm미만)	내 용	균열(CW=0.3mm미만)
위 치	—	위 치	—
내 용	—	내 용	—
위 치	—	위 치	—
내 용	—	내 용	—