
11. 서문10교(서울방향)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



연단거리 측정



비파괴시험



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

	
S2(A2) 들뜸(0.3×0.5)	바닥판 하면 상태양호
	
거더 상태양호	거더 상태양호
	
S1-G6~7 재료분리(0.1×0.6)	S1-G6~7 재료분리(0.1×0.6)


손상현황 사진

	
A1 구체 채수(1.0×2.0 ×2EA)	A2 균열(Cw=0.3mm이상)
	
A2 균열(Cw=0.3mm이상)	A2 전경
	
교각(P1) 상태양호	교각(P1) 상태양호

손상현황 사진

	
A1-Sh7 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)	A1-Sh5 플레이트 부식
	
A1-Sh7 플레이트 부식	A2-Sh1 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)
	
A2 하부 누수(L=0.5m × 4EA)	A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진

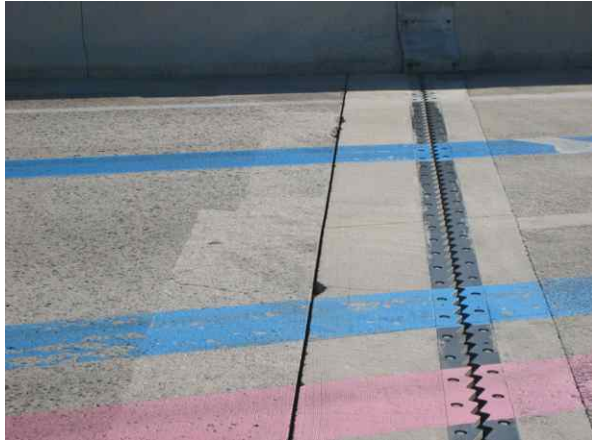

A2 후타재 파손(0.1 x 0.1 x 2EA)



A2 차수판 볼트탈락(2EA)



S1 접속부 이격(L=15.0m)



S2 접속도로 망상균열(5.5m x 4.0m)



S2 망상균열(52.5m x 3.0m)



S2 망상균열(52.5m x 3.0m)

손상현황 사진

	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호
	
S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)	S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)
	
S2 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)	S2 방호벽 접속부 파손(0.5×0.5)

손상현황 사진



점검계단 상태양호



점검로 상태양호