
15. 서문14교

전 경



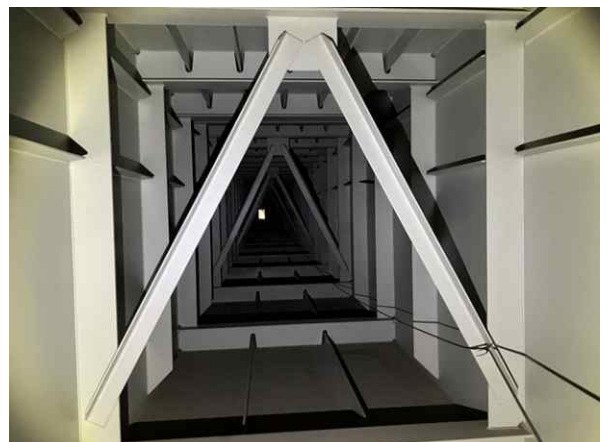
교면포장 전경



신축이음 전경



거더외부 전경



거더내부 전경



바닥판하면 전경



교대 전경

작업사진



작업전경



작업전경



연단거리 측정



교량 받침 가동량 측정

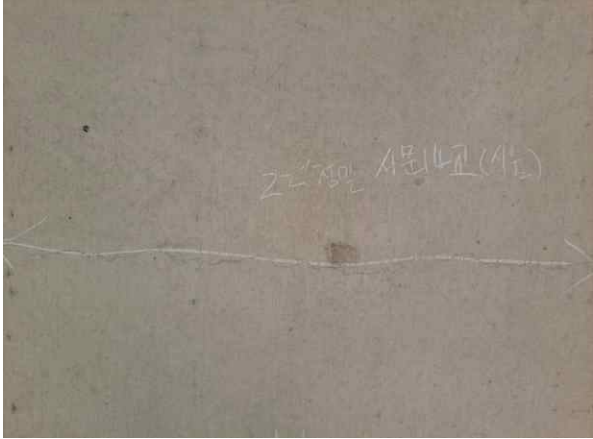


반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

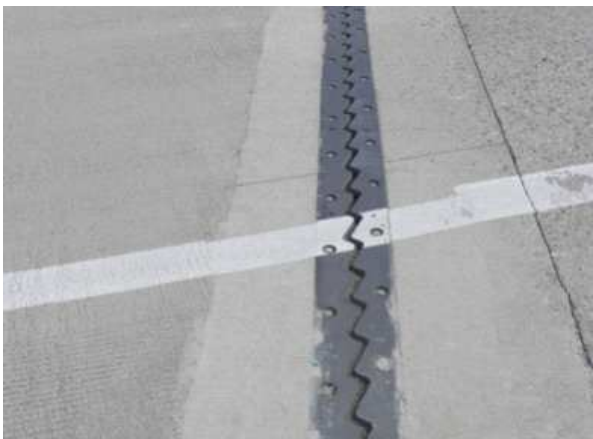
손상현황 사진(서울)

	
바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)	바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)
	
바닥판 하면 S1 상태 양호	바닥판 하면 S1 캔틸레버부 상태 양호
	
거더외부 상태양호	거더외부 상태양호

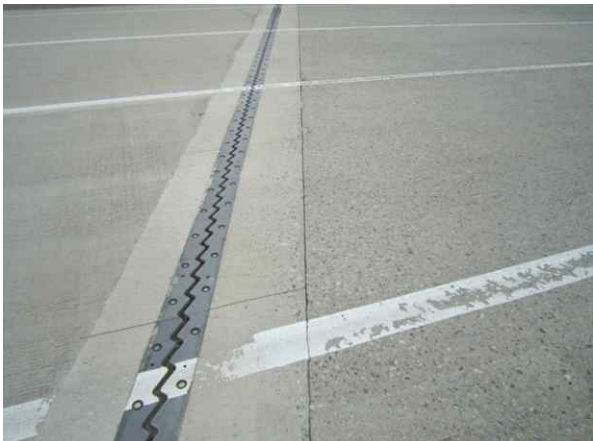
손상현황 사진(서울)

	
거더내부 상태양호	거더내부 상태양호
	
가로보 상태양호	가로보 상태양호
	
A1 구체 상면 체수(2.5×2.0)	A2 상태 양호

손상현황 사진(서울)

	
A1-Sh1 상태 양호	A1-Sh2 상태 양호
	
A1-Sh3 상태 양호	A2-Sh3 상태 양호
	
A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)	A1 후타재 망상균열(0.3×12.0)

손상현황 사진(서울)

	
A1 하부 누수(L=1.0m)	A2 본체 상태 양호
	
S1(A2) 접속부 이격(L=15.0m)	S1(A2) 접속부 이격(L=15.0m)
	
S1(A1) 접속부 이격(L=15.0m)	S1 교면포장 상태 양호

손상현황 사진(서울)



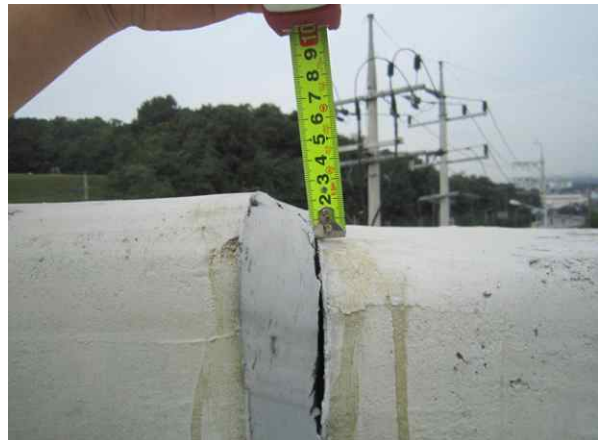
배수구 상태 양호



배수관 상태 양호



S1 방호벽 단차(L=1.5m, T=2.5cm)



S1 방호벽 단차(L=1.5m, T=2.5cm)



방호벽 상태 양호



중앙분리대 상태 양호

손상현황 사진(문산)



바닥판 하면 S1 상태 양호



바닥판 하면 S1 캔틸레버부 상태 양호



S1-G1 도장균합 (0.1 x 0.2)



S1-G3 도장균합 (0.1 x 0.3)



거더내부 상태 양호



거더내부 상태 양호

손상현황 사진(문산)



가로보 상태양호



가로보 상태양호



A1 구체 균열(Cw=0.3mm미만)



A2 상태 양호

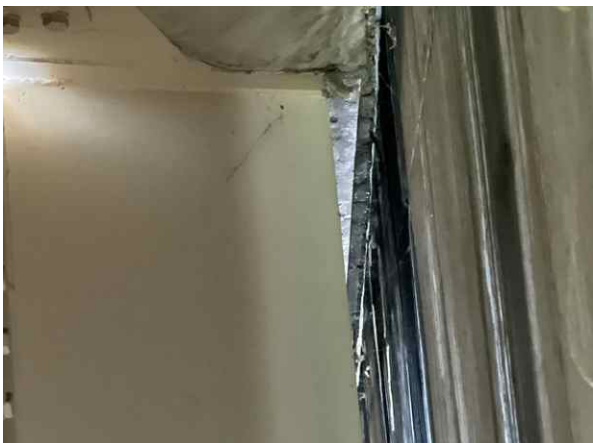


A1-Sh1 이동량 눈금자 미설치

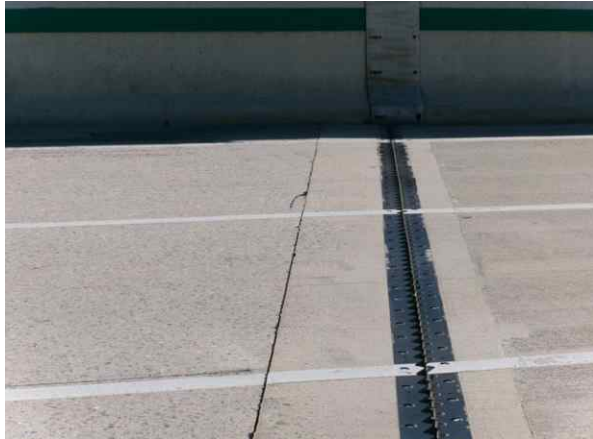


A1-Sh3 이동량 눈금자 미설치

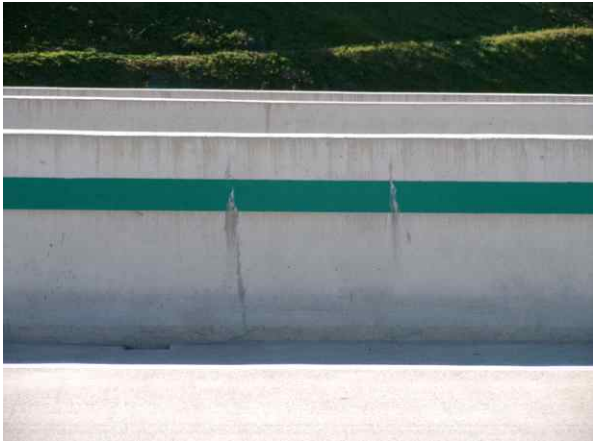
손상현황 사진(문산)

	
A1-Sh2 상태 양호	A2-Sh3 상태 양호
	
A1 후타재 균열 (Cw=0.3mm미만)	A1 후타재 파손 (0.1 × 0.4)
	
A2 하부 누수 (L=1.0m)	A2 차수판 볼트 체결불량

손상현황 사진(문산)

	
S1(A1) 접속부 파손(0.2×0.5)	S1(A1) 접속부 이격(L=12.0m)
	
S1(A2) 접속부 이격(L=12.0m)	S1 본선 교면포장 상태 양호
	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호

손상현황 사진(문산)

	
S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)	S1 중분대 균열부백태(0.1×0.5)
	
S1 중분대 균열부백태(0.1×1.0)	S1 중분대 균열부백태(0.1×1.0)