

18. 남고양교

전 경



교면포장 전경

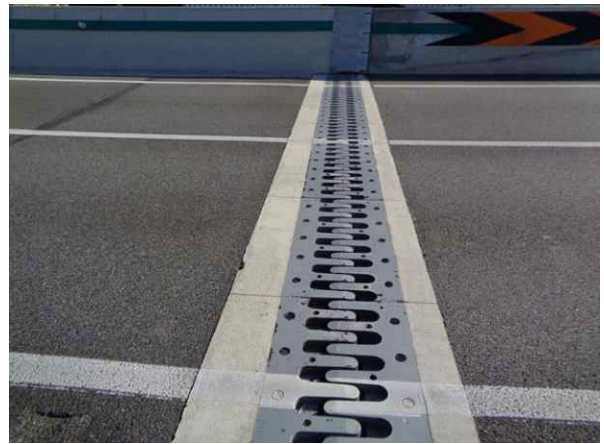

신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



연단거리 측정



교량 받침 가동량 측정



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

	
바닥판 하면 S1 균열부백태(0.2×0.4)	바닥판 하면 S1 망상균열(2.5×5.0)
	
바닥판 하면 S2 균열부백태(0.2×1.0)	바닥판 하면 S2 망상균열(3.0×4.0)
	
바닥판 하면 S3 균열부백태(0.2×0.4, 0.2×1.0)	바닥판 하면 S4 균열부백태(0.2×1.0)

손상현황 사진

	
바닥판 하면 S4 균열부백태(0.2×2.5 ×2EA)	바닥판 하면 S4 망상균열(3.0×4.0)
	
바닥판 하면 S5 재료분리(0.1×0.1)	바닥판 하면 S6 균열부백태(0.2×0.5)
	
거더외부 상태양호	거더외부 상태양호

손상현황 사진

	
거더내부 상태양호	거더내부 상태양호
	
가로보 상태양호	가로보 상태양호
	
세로보 상태양호	세로보 상태양호

손상현황 사진

교대 A2 구체 균열(Cw=0.3mm미만)	A2 구체 균열(Cw=0.3mm미만)
교대 A2 구체 망상균열(5.0×2.0)	교대 A2 구체 망상균열(6.0×1.0)
교각 P3 기둥부 망상균열(4.0×1.0)	교각 P3 기둥부 망상균열(4.0×1.0)

손상현황 사진




교각 P4 코핑부 망상균열(12.0×2.0)



교각 P5 코핑부 망상균열(12.0×2.0)




P0-Sh7 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)

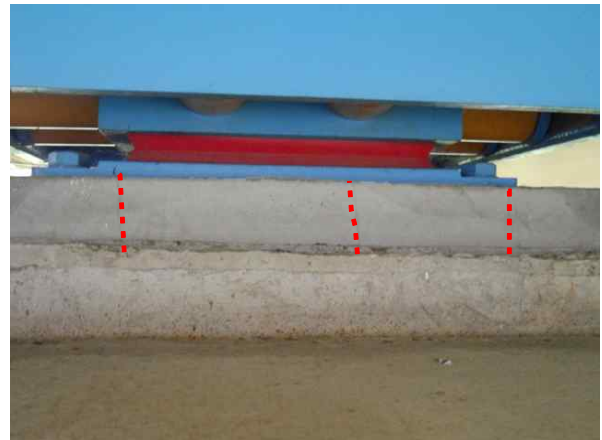

P4-Sh3 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)



P5-Sh1 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)

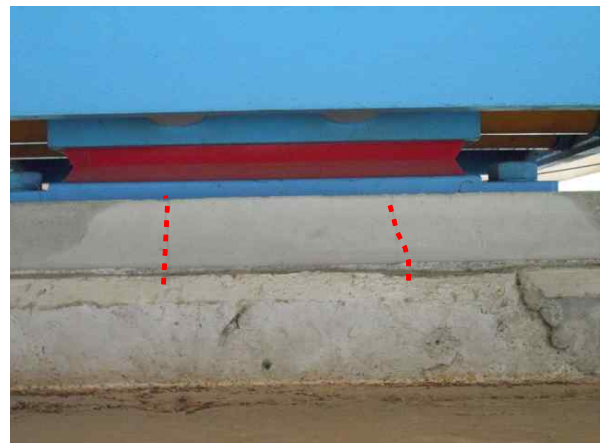

P5-Sh2 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진



신축이음 P0 차수판 볼트탈락



신축이음 A2 이물질퇴적(L=1.0m)



신축이음 A2 차수판 파손



신축이음 A2 차수판 볼트탈락



교면포장 상태양호



교면포장 상태양호

손상현황 사진

	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호
	
S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm이상)	S4 방호벽 재균열(Cw=0.3mm이상)
	
S5 방호벽 재균열(Cw=0.3mm이상)	S7 방호벽 균열부백태(0.2×1.5)

손상현황 사진



점검로 상태양호



점검로 상태양호



점검로 상태양호



점검로 상태양호