
1. 청미교(상)

전경 및 작업사진



교면포장 전경



신축이음 전경



연석 및 난간 전경



거더 전경



교대(A1) 전경



교대(A2) 전경

전경 및 작업사진



교각 전경



교량받침 전경



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험

손상현황 사진

	
S1 들뜸 보수	S2 재료분리 보수
	
S2 균열 보수	S4 백태(0.2×0.5)
	
S2-G4 백태(0.5×5.0)	S2-G5 백태(0.5×5.0)

손상현황 사진

	
S3-G2 백태(0.5×5.0)	S3-G4 망상균열(0.2×0.6)
	
S3-G1 균열 보수	S4-G1 망상균열 보수
	
S1 재료분리 보수	S2 재료분리 보수

손상현황 사진

	
S2 재료분리 보수	S3 거꾸집 미제거 보수
	
S4 재료분리 보수	S6 재료분리 보수
	
S7 재료분리 보수	A2 이물질퇴적(1.0×1.0)

손상현황 사진

열화(2.0×14.0)	A2 법면 열화(2.0×14.0)
A2 법면 균열(2.0mm/0.5m)	A2 철근노출 보수
A2 열화 보수	A2 균열 보수

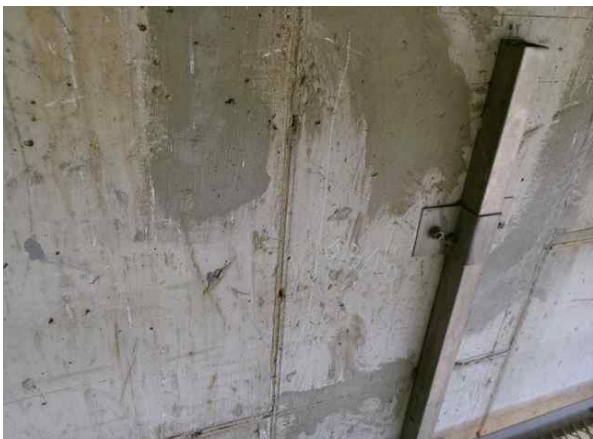
손상현황 사진

	
A1 표면오염 보수	A1 표면오염 보수
	
P1 기둥부 표면열화 보수	P1 코핑부 균열 보수
	
P1 코핑부 오염 보수	P1 코핑부 균열(0.2mm/0.5m)

손상현황 사진

	
P1 코핑부 채균열(0.1mm/0.5m)	P2 코핑부 균열(0.2mm/0.5m)
	
P2 코핑부 균열(0.2mm/0.6m)	P2 코핑부 균열(0.2mm/1.0m)
	
P2 코핑부 균열(0.3mm/0.2m)	P2 코핑부 채균열(0.1mm/0.5m)

손상현황 사진

	
P3 코핑부 균열(0.2mm/1.0m)	P3 코핑부 균열(0.2mm/2.0m)
	
보수	보수
	
P4 기둥부 균열(0.2mm/1.0m)	P4 코핑부 균열(0.3mm/0.7m)

손상현황 사진

	
P4 코평부 균열(0.2mm/0.5m)	P4 균열 보수
	
P3 기초부 균열(0.2mm/0.8m)	P3 기초부 균열(0.2mm/0.8m)
	
P3 기초부 박락(0.3×0.2)	P3 기초부 박락(0.3×0.2)

손상현황 사진

	
P3 기초부 하부 침식(1.0×12.0)	P3 기초부 하부 침식(1.0×12.0)
	
P5 기초부 하부 침식(1.0×15.0)	P6 기초부 하부 침식(1.0×15.0)
	
A1-SH5 플레이트 부식	A2-SH1 플레이트 부식

손상현황 사진

	
P2-SH1 몰탈 균열(0.2mm/0.2m×2EA)	P2-SH5 몰탈 균열(0.2mm/0.2m×3EA)
	
P2-SH6 몰탈 파손(0.1×0.1)	P2-SH6 플레이트 부식
	
P3-SH1 몰탈 균열(0.1mm/0.1m×3EA)	P3-SH5 몰탈 균열(0.2mm/0.1m×3EA)

손상현황 사진

	
P3-SH6 몰탈 망상균열(0.2×0.2)	P3-SH10 몰탈 균열(0.2mm/0.5m)
	
P4-SH1 고무재 밀림	P4-SH1 몰탈 균열(0.3mm/0.1m)
	
P4-SH1 몰탈 균열(0.3mm/0.1m)	P4-SH1 플레이트 부식

손상현황 사진

	
P4-SH3 고무재 밀림	P4-SH3 몰탈 균열(0.2mm/0.2m)
	
P4-SH4 고무재 밀림	P4-SH4 몰탈 균열(0.2mm/0.2m)
	
P4-SH5 고무재 밀림	P4-SH5 몰탈 망상균열(0.3×0.6)

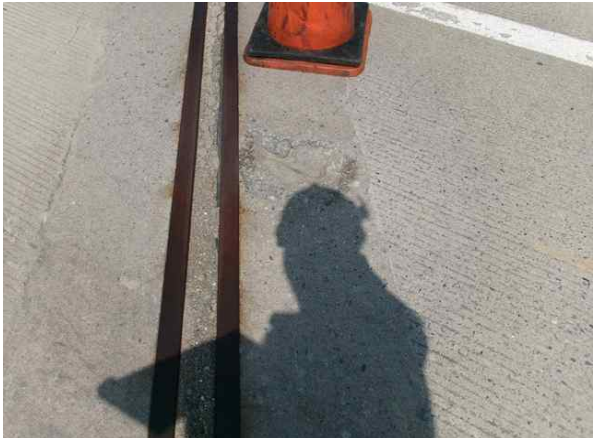
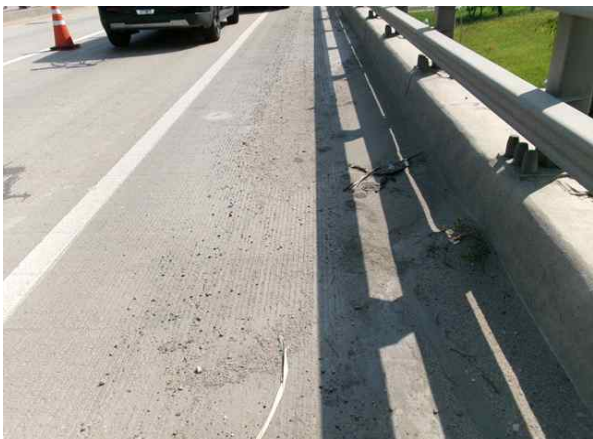
손상현황 사진

	
P4-SH5 몰탈 파손(0.1×0.2)	P4-SH6 플레이트 부식
	
P4-SH8 고무재 밀림	P4-SH10 몰탈 균열(0.1mm/0.2m)
	
P5-SH5 몰탈 망상균열(0.2×0.6)	P5-SH10 몰탈 균열(0.3mm/0.2m)

손상현황 사진

	
A1 유간 토사퇴적(11.0)	A1 차수판 변형(1EA)
	
A1 후타재 망상균열(0.5×8.0)	A1 후타재 균열(0.1mm×0.6m)
	
A2 유간 토사퇴적(11.0)	A2 후타재 망상균열(0.4×10.8)

손상현황 사진

	
P4 유간 토사퇴적(11.0)	P4 후타재 망상균열(0.3×10.8)
	
P4 후타재 파손(0.3×0.3)	P4 후타재 파손(0.3×0.3)
	
S1 토사퇴적(0.5×30.4)	S2 토사퇴적(0.5×30.3)

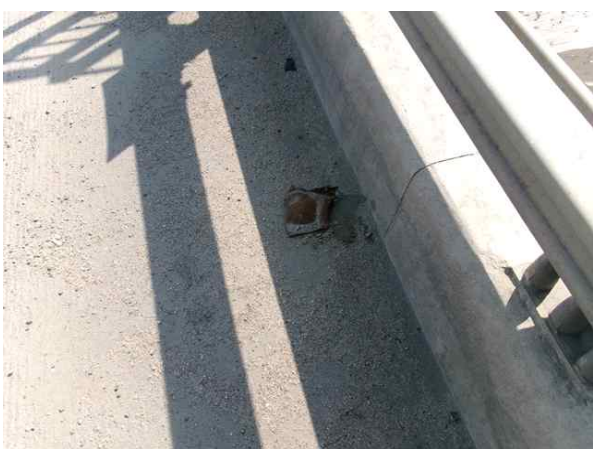
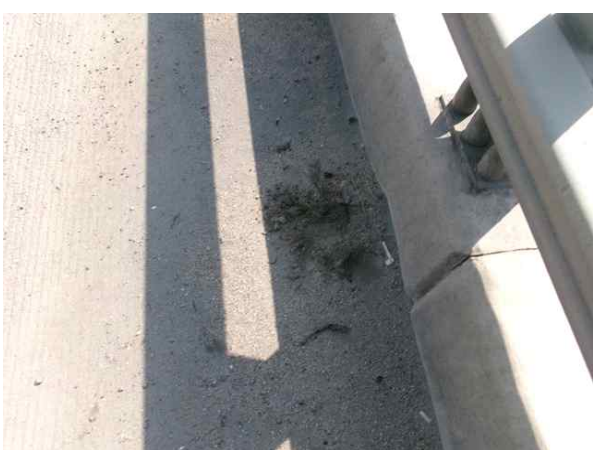
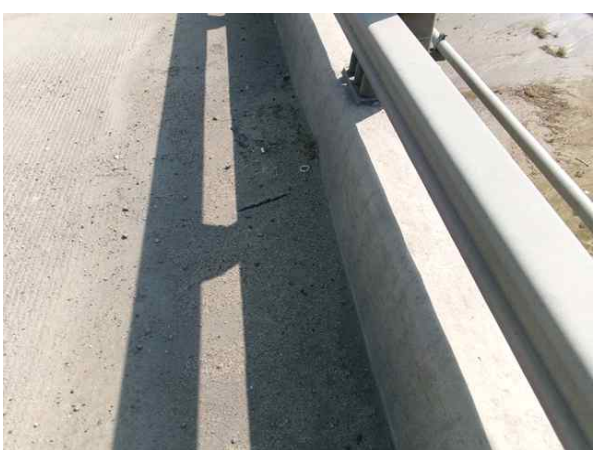
손상현황 사진

	
S3 토사퇴적 (0.5×30.3)	S4 포장 균열(0.5)
	
S5 토사퇴적 (0.5×30.3)	S6 토사퇴적 (0.5×30.3)
	
S7 토사퇴적 (0.5×30.4)	S4 포장 균열(0.5)

손상현황 사진

	
S7 포장 망상균열(2.0×2.0)	S7 포장 망상균열(2.0×2.0)
	
S1 배수구 막힘	S1 배수구 막힘
	
S2 배수구 길이부족	S2 배수구 막힘

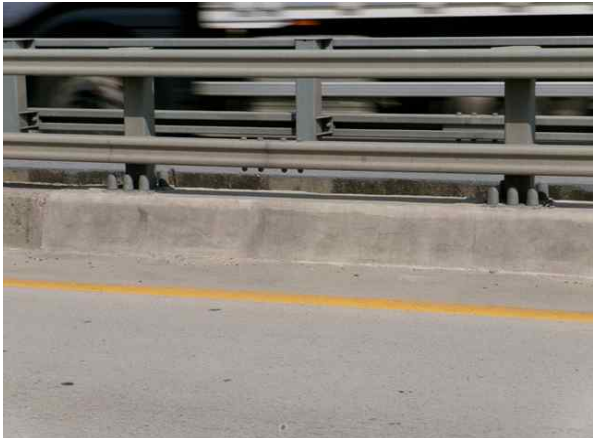
손상현황 사진

	
S3 배수구 길이부족	S3 배수관 부식
	
S3 배수구 막힘	S4 배수관 부식
	
S4 그레이팅 망실	S4 배수구 막힘

손상현황 사진

	
S6 배수구 막힘	S7 배수구 막힘
	
S1 중분대 균열(0.5mm/0.3m)	S1 중분대 파손(0.2×1.2)
	
S2 균열 보수	S3 중분대 균열(0.3mm/0.3m)

손상현황 사진

	
S4 중분대 균열(0.2mm/2.0m)	S5 균열 보수
	
S5 중분대 망상균열(0.2×1.0)	S5 중분대 망상균열(0.2×1.0)
	
P4 난간 파손(1EA)	P3 통로변형 보수