


손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	방호벽	표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m ²
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
3	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
4	기존	중분대	표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m ²
5	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.0	1	0.10	m ²
6	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
7	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
8	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.0	1	0.10	m ²
9	기존	방호벽	난간변형		0.2		1	0.20	m
10	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.8		1	0.80	m
11	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.8		1	0.80	m
12	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m
13	기존	신축이음	후타재파손		0.2	0.2	1	0.04	m ²
14	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
15	23상	신축이음	표면부식		0.1	8.0	1	0.80	m ²
16	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	2.0	2	1.20	m ²
17	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	0.3	1	0.09	m ²
18	23상	교면포장	접속도로 아스콘 망상균열		1.0	4.0	1	4.00	m ²
19	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				1	1.00	EA
20	23상	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

←청평 방향

신팔 방향 →

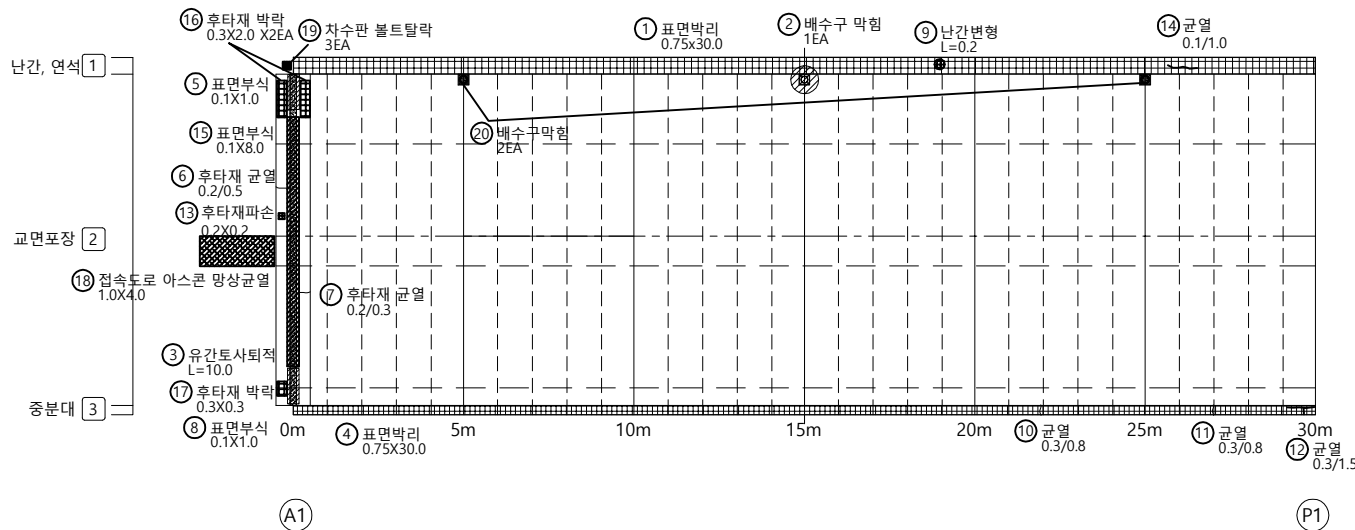


■ 신축이음 상세

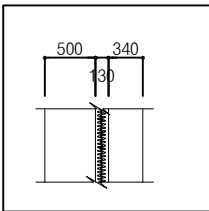

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향) - 바닥판상면 S1도면번호
01

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	방호벽	표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m ²	
2	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m ²	
3	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		1	0.30	m	
4	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
5	23상	교면포장	아스콘 패임		0.2	0.1	1	0.02	m ²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

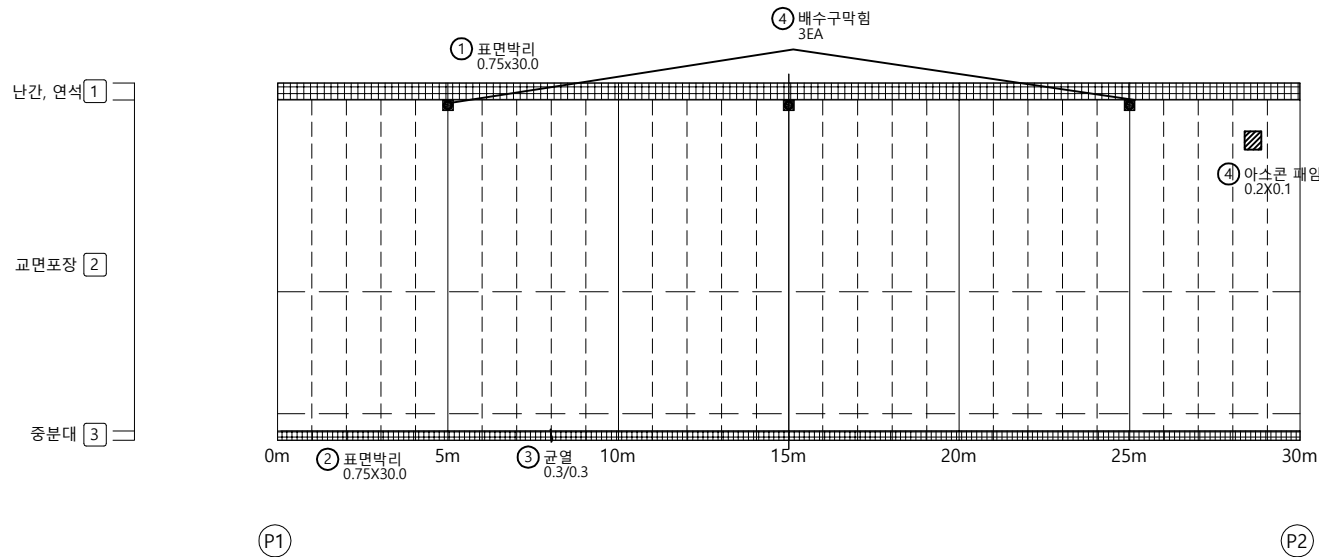

KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 바닥판상면 S2도면번호
02

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	방호벽	표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m ²	
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m	
3	기존	중분대	표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m ²	
4	기존	신축이음	차수판 탈락				1	1.00	EA	
5	기존	신축이음	표면부식		0.2	1.0	1	0.20	m ²	
6	기존	신축이음	표면부식		0.2	1.0	1	0.20	m ²	
7	기존	신축이음	후타재파손		0.6	10.0	1	6.00	m ²	
8	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
9	23상	신축이음	표면부식		0.2	8.0	1	1.60	m ²	
10	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				4	4.00	EA	
11	23상	중분대	중분대 하부 박락		0.2	10.0	1	2.00	m ²	
12	23상	교면포장	아스콘 패임		0.3	0.1	1	0.03	m ²	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향

신팔 방향 →

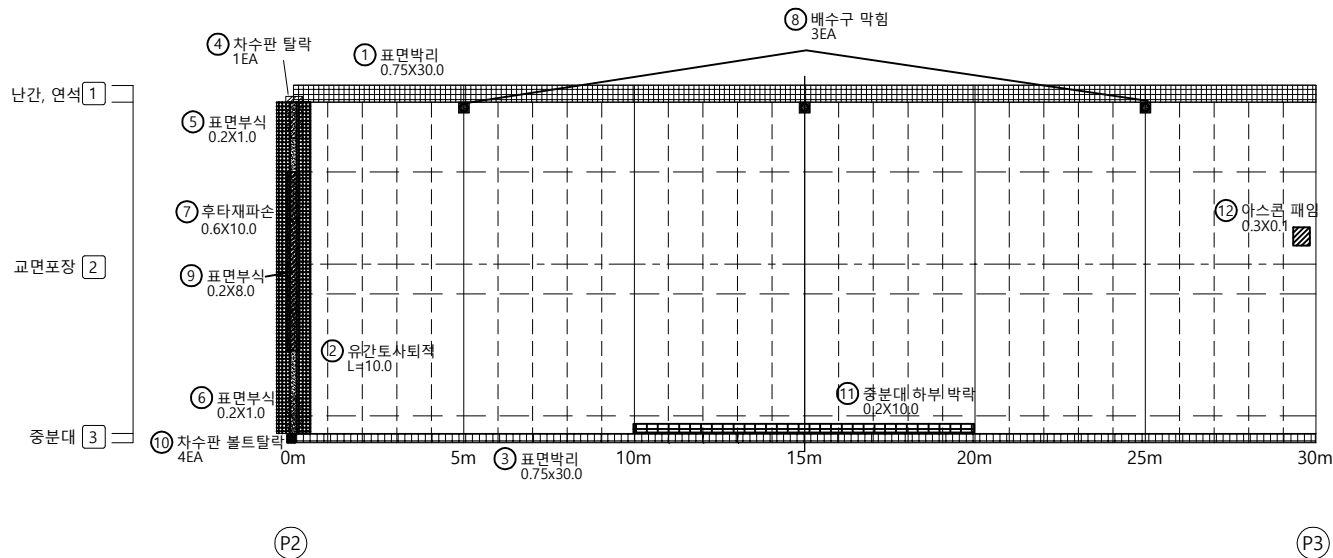


■ 신축이음 상세

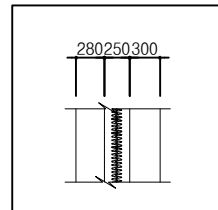

KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 바닥판상면 S3도면번호
03

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	방호벽	표면박리		0.75	30.0	1	22.50	m ²	
2	기존	중분대	표면박리		0.5	15.0	1	7.50	m ²	t=30
3	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	3.00	m	
4	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
5	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
6	23상	중분대	표면박리		0.5	10.0	1	5.00	m ²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 청평 방향


신팔 방향 →

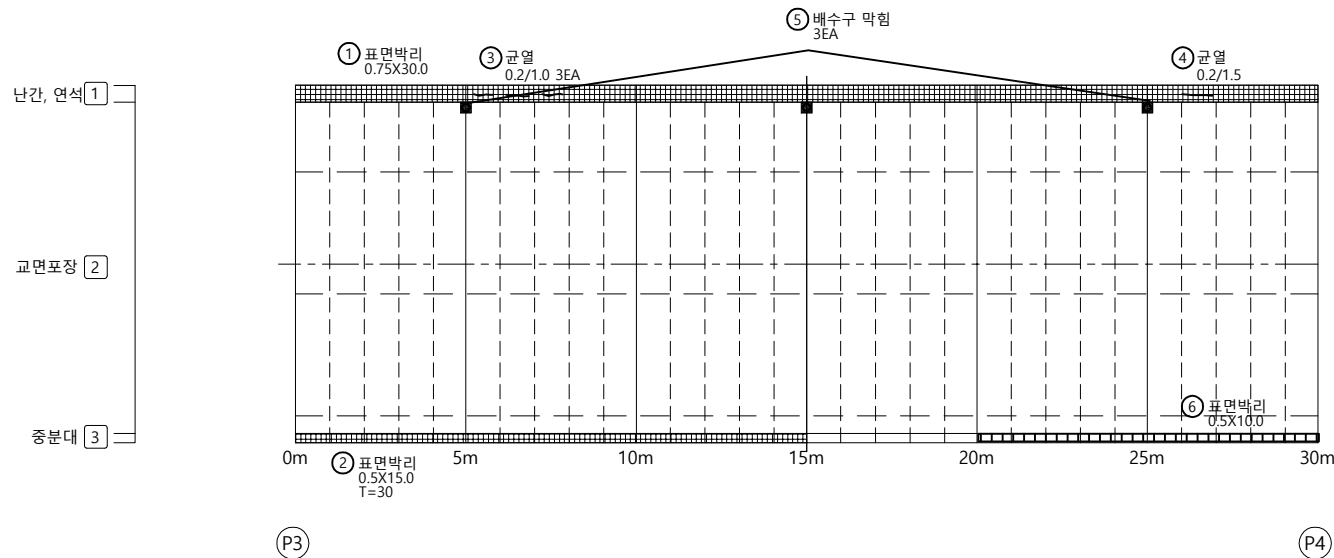

KEY PLAN

← 청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(청평방향)- 바닥판상면 S4
도면번호	04


손상물량표

← 청평 방향

신팔 방향 →

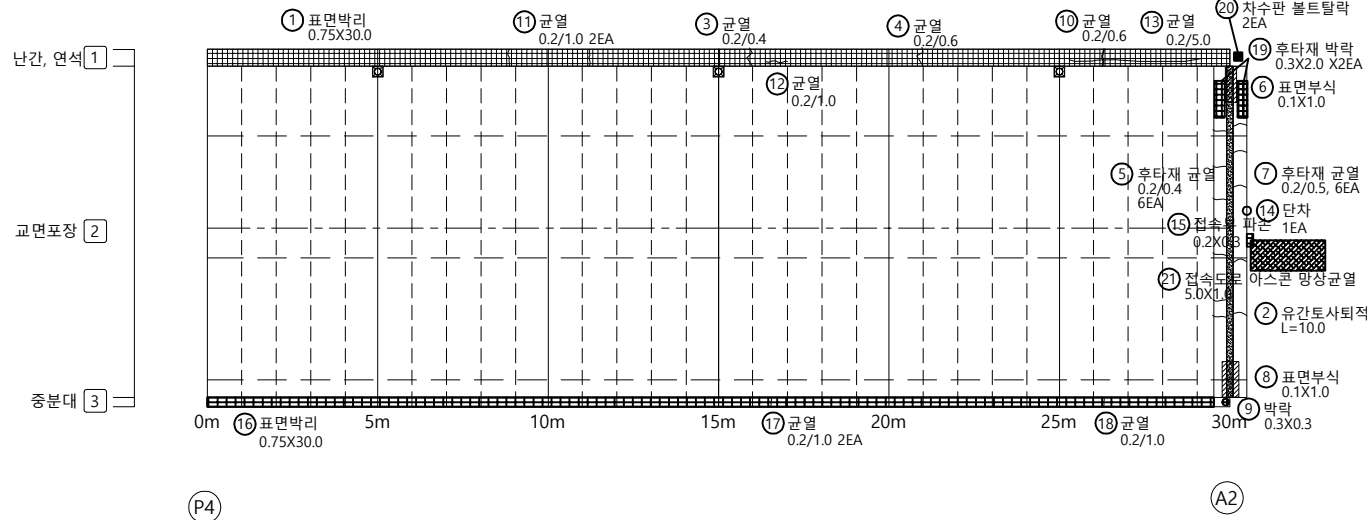


■ 신축이음 상세

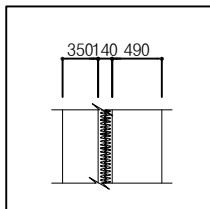[illegible]

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




부 록


	간 열		망상간 열		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	편차, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 슬로부		백 토		회적돌	도 면 명 자적1교(청평방향)- 박달판상면 S5
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	표면박리		0.7	0.7	1	0.49	m²	
2	기준	바닥판	거푸집 미제거				1	1.00	EA	
3	23상	바닥판	누수		10.0		1	10.00	m	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

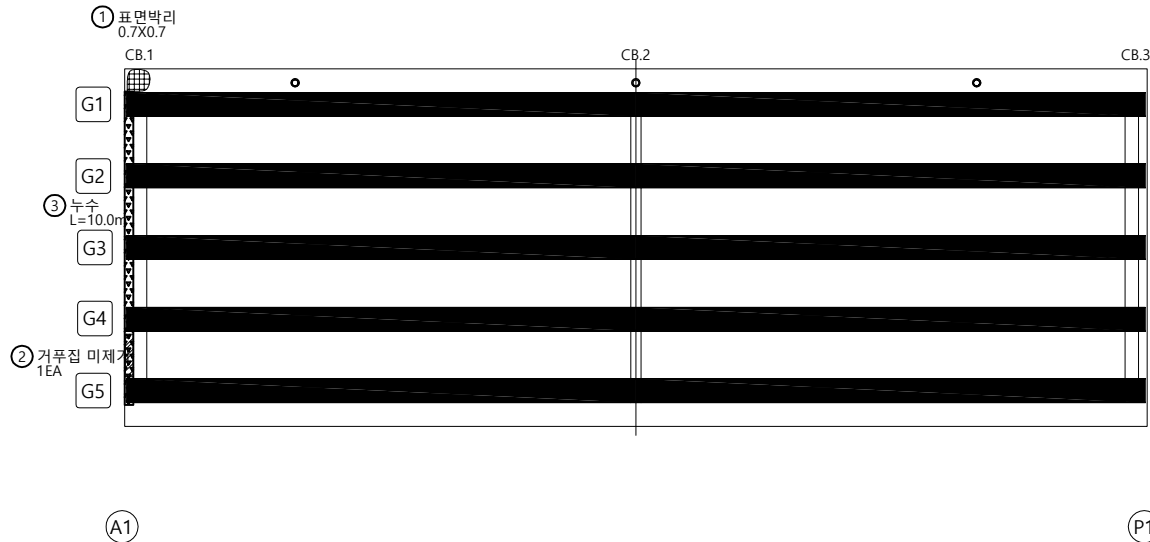

KEY PLAN

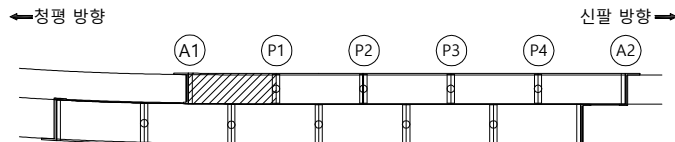

SECTION

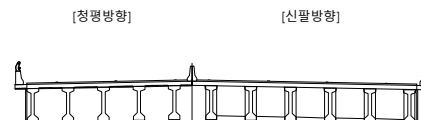


범례

[Symbol]	균열	[Symbol]	광상균열	[Symbol]	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
[Symbol]	편치, 공동	[Symbol]	박리, 파손	[Symbol]	돌고림, 결빙	용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
[Symbol]	누수, 습윤부	[Symbol]	백태	[Symbol]	퇴적물	도면명	자작1교(청평방향)- 바닥판하면 S1
[Symbol]	철근노출	[Symbol]	침하	[Symbol]	열화	도면번호	06
[Symbol]	부식	[Symbol]	좌굴, 변형	[Symbol]	기타		

← 청평 방향


신팔 방향 →

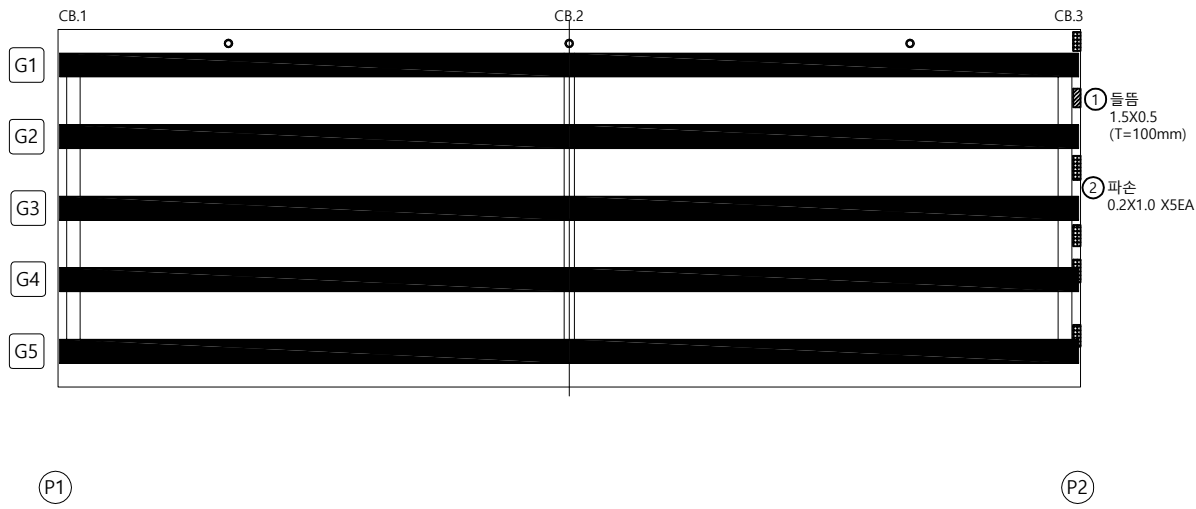


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	들뜸		1.5	0.5	1	0.75	m²	손상변경
2	23상	바닥판	파손		0.2	1.0	5	1.00	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

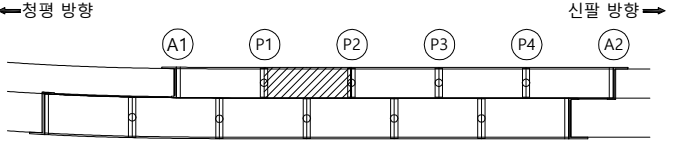

SECTION

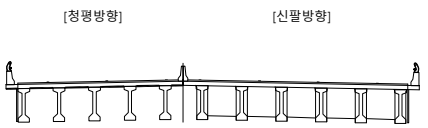


범례

	균열		광상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		색태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 역 명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도 면 명	자작1교(청평방향)- 바닥판하면 S2
도 면 번호	07

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	표면박리		1.0	0.7	1	0.70	m'	
2	기준	바닥판	누수		0.1		1	0.10	m	
3	기준	바닥판	누수		0.2		1	0.20	m	
4	기준	바닥판	파손 및 철근노출		1.0	0.3	1	0.30	m'	
5	23상	바닥판	파손		0.3	1.0	1	0.30	m'	
6	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.3	1.0	3	0.90	m'	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

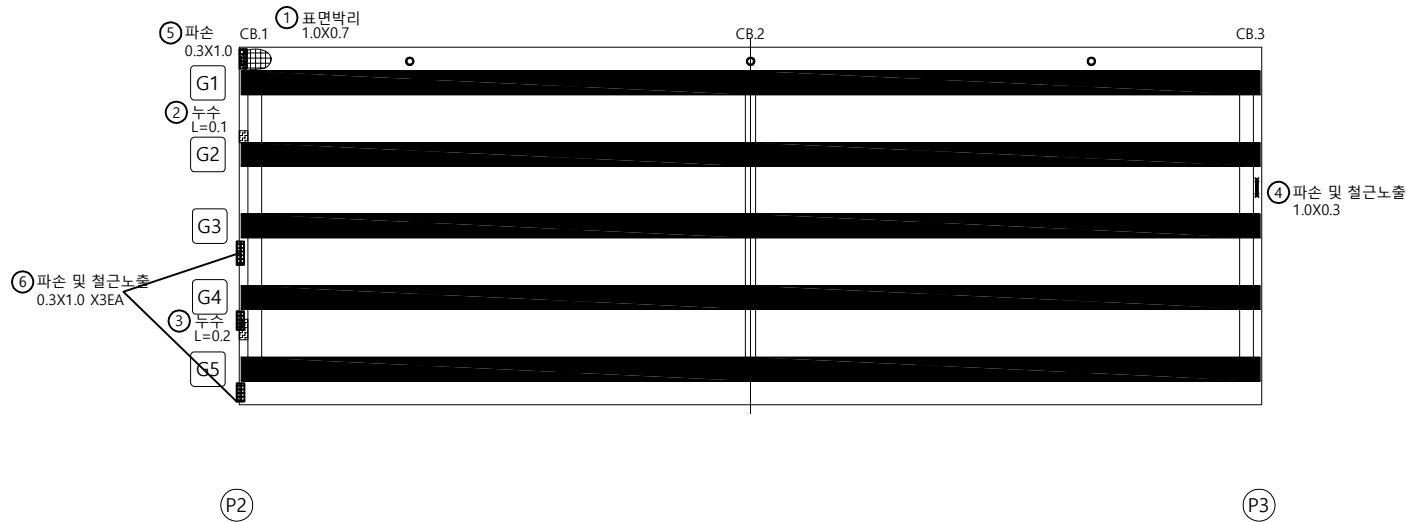

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 바닥판하면 S3도면번호
08

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

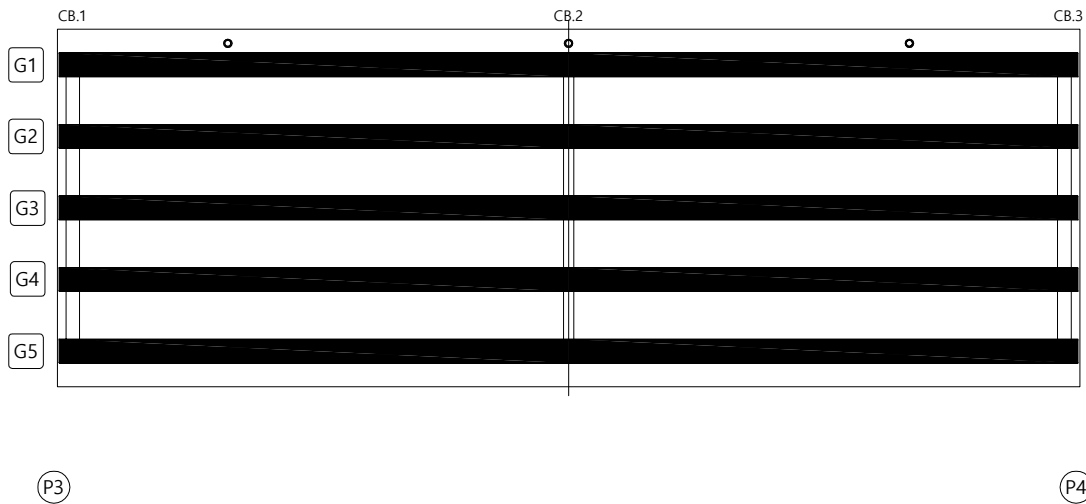


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

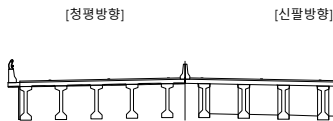


범례

균열	광상균열	재료분리	발주처 의정부국토관리사무소
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	
누수, 습윤부	색채	퇴적물	용역명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
철근노출	침하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	도면명 자작1교(청평방향)- 바닥판하면 S4
			도면번호 09

← 청평 방향

신팔 방향 →

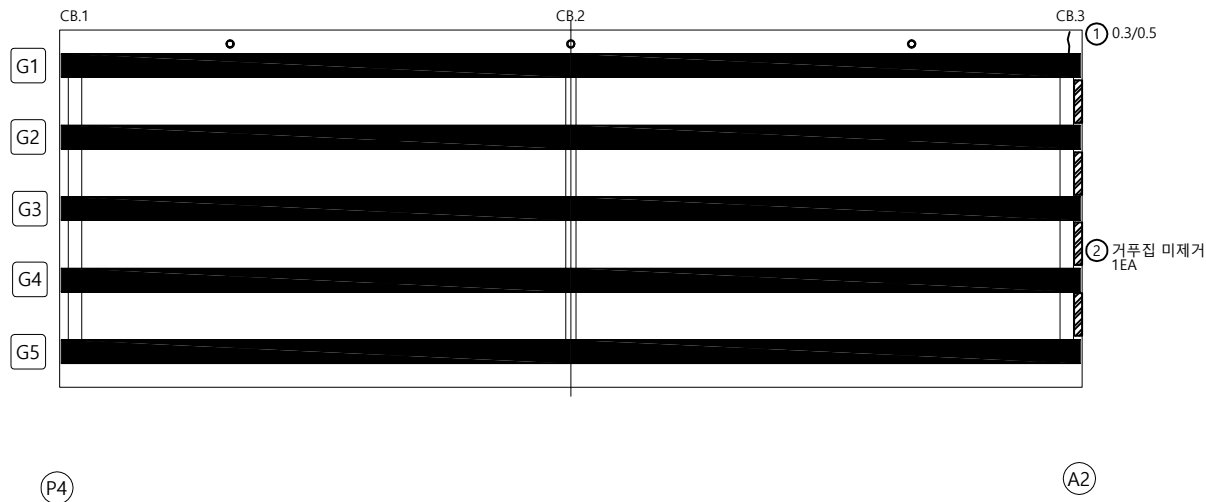


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	23상	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	0.5		1	0.50	m
2	23상	바닥판	거푸집 미제거				4	4.00	EA
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작1교(청평방향)- 바닥판하면 S5
			도면번호

손상물량표

← 청평 방향

신팔 방향 →

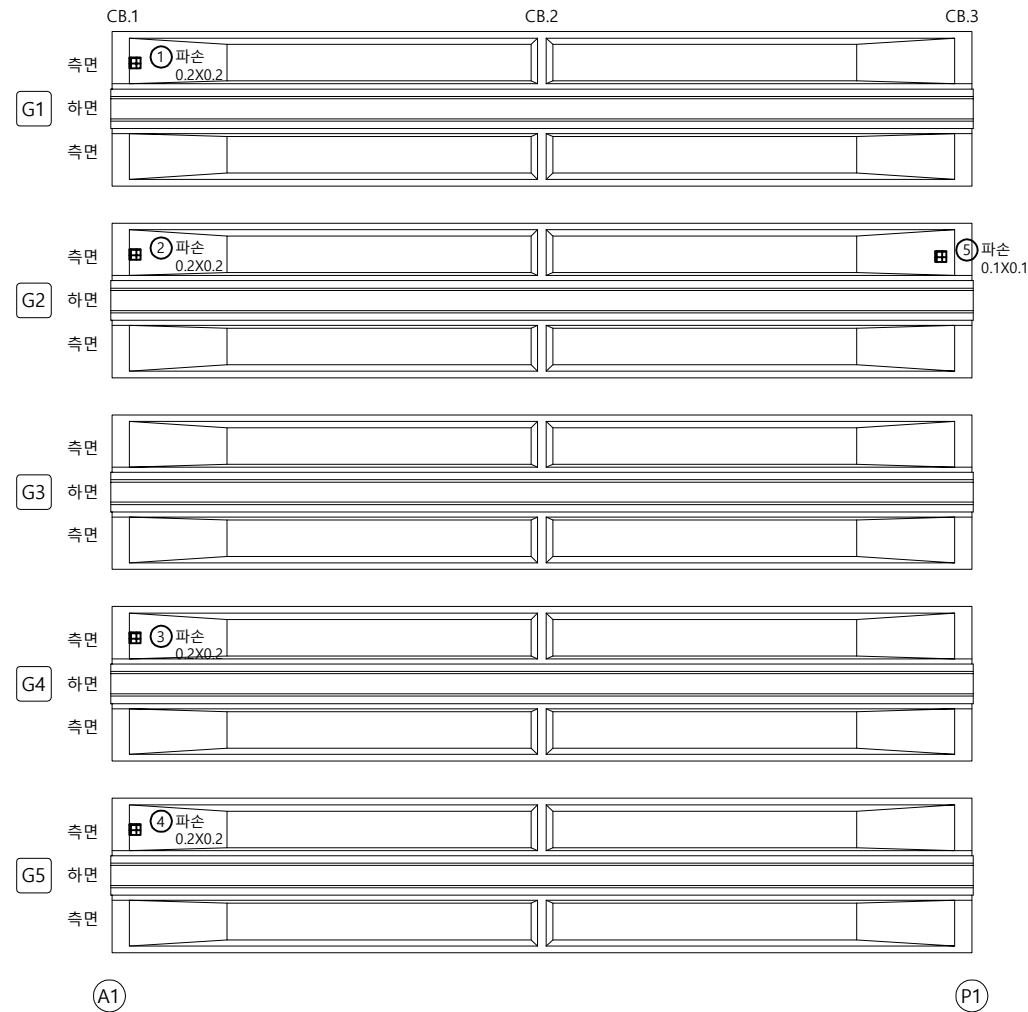


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	
3	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	
4	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	
5	23상	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 거더 S1(G1~G5)

도면번호

손상물량표

← 청평 방향

신팔 방향 →

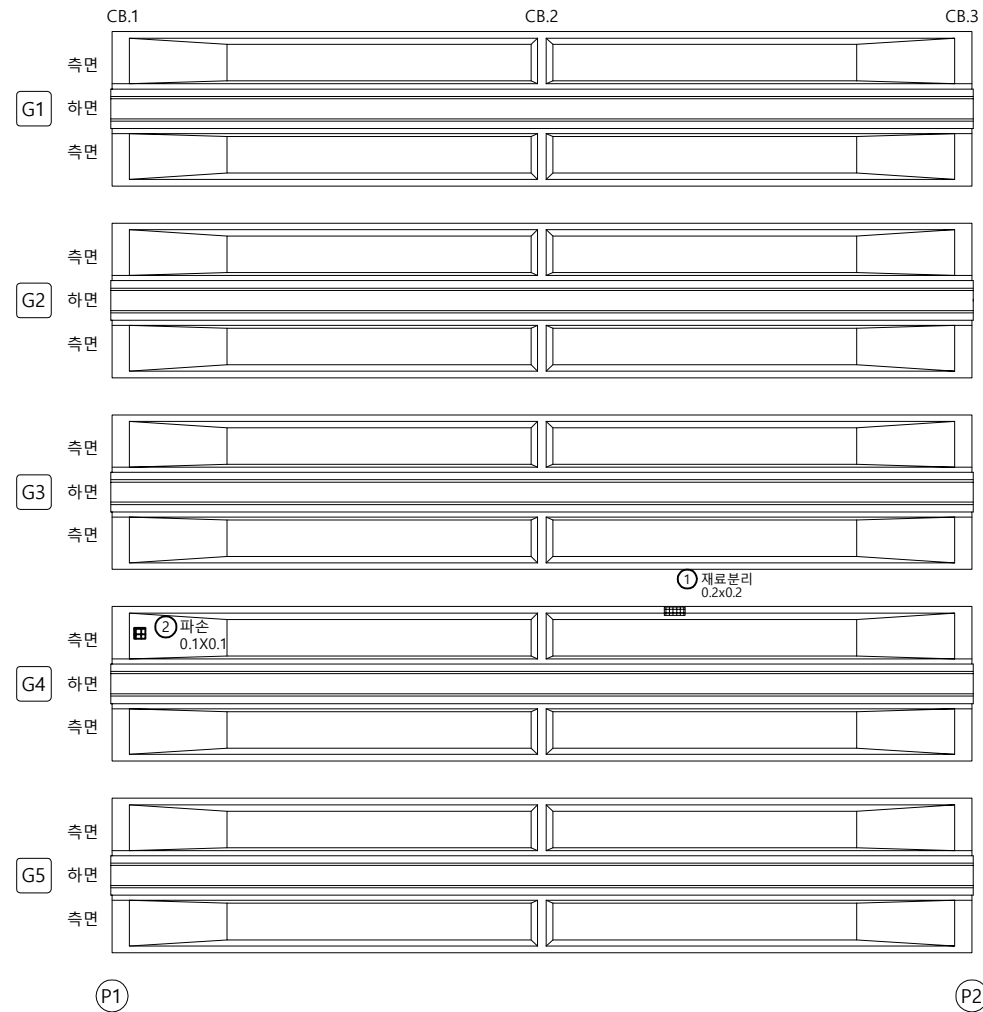


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	재료분리		0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	23상	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 거더 S2(G1~G5)

도면번호

손상물량표

← 청평 방향

신팔 방향 →

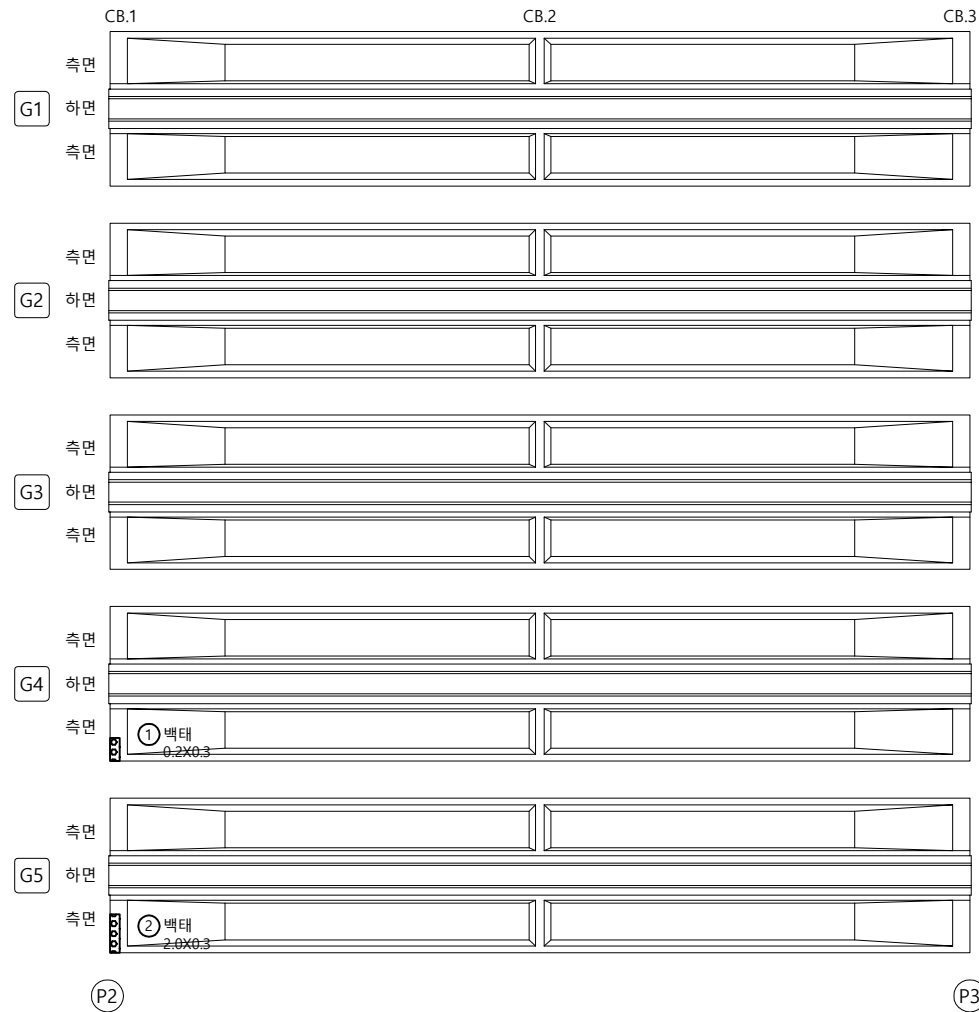


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	백태		0.2	0.3	1	0.06	m²	
2	기준	거더	백태		2.0	0.3	1	0.60	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 거더 S3(G1~G5)

도면번호

손상물량표

← 청평 방향

신팔 방향 →

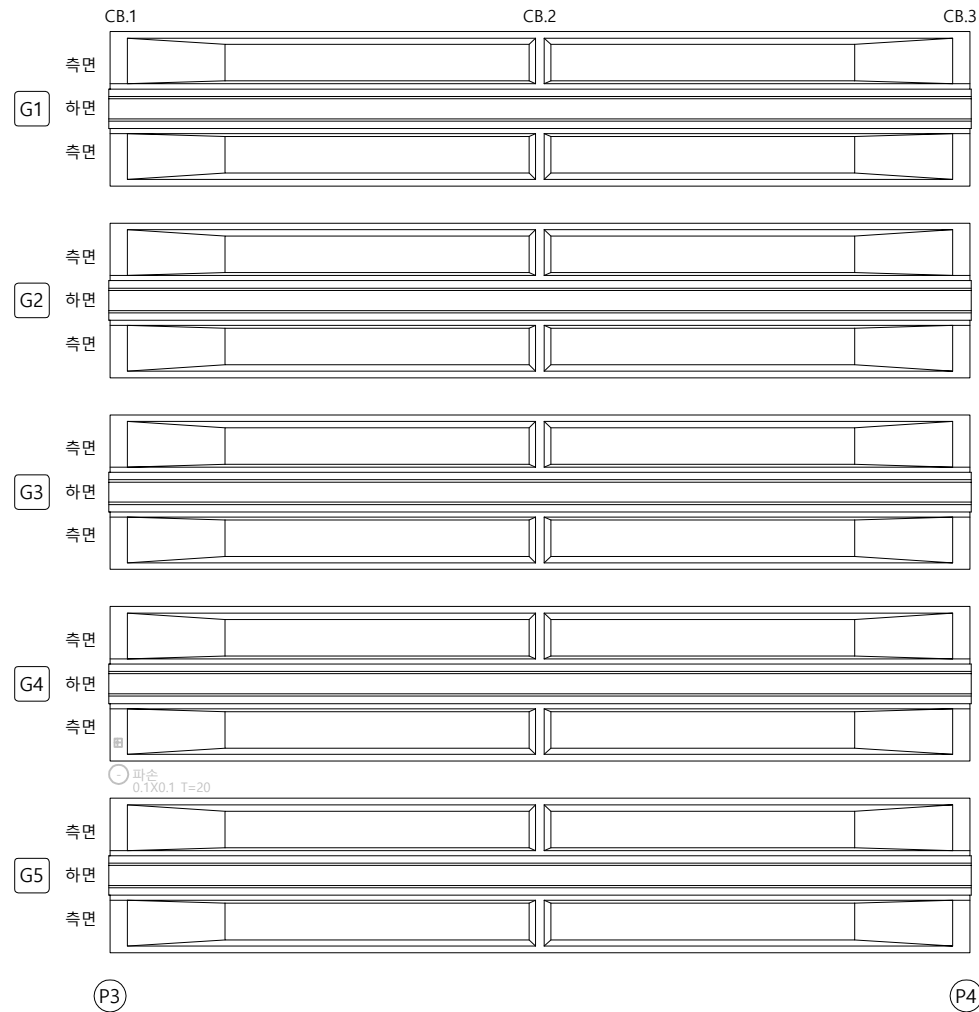


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 거더 S4(G1~G5)

도면번호

손상물량표

← 청평 방향

신팔 방향 →

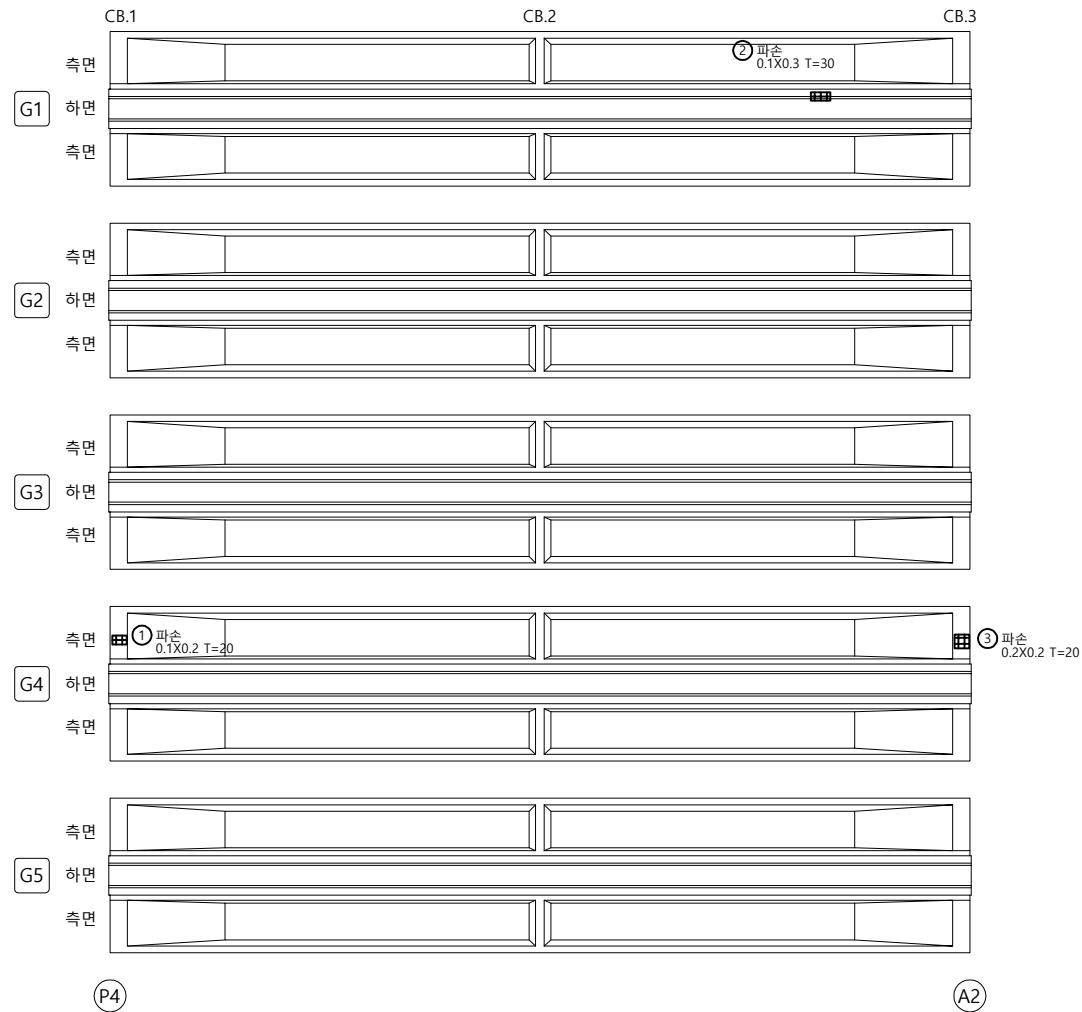


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.1	0.2	1	0.02	m'	t=20
2	기준	거더	파손		0.1	0.3	1	0.03	m'	t=30
3	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m'	t=20
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 거더 S5(G1~G5)

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
2	23상	가로보	들뜸		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
3	23상	가로보	박락		0.3	0.4	1	0.12	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

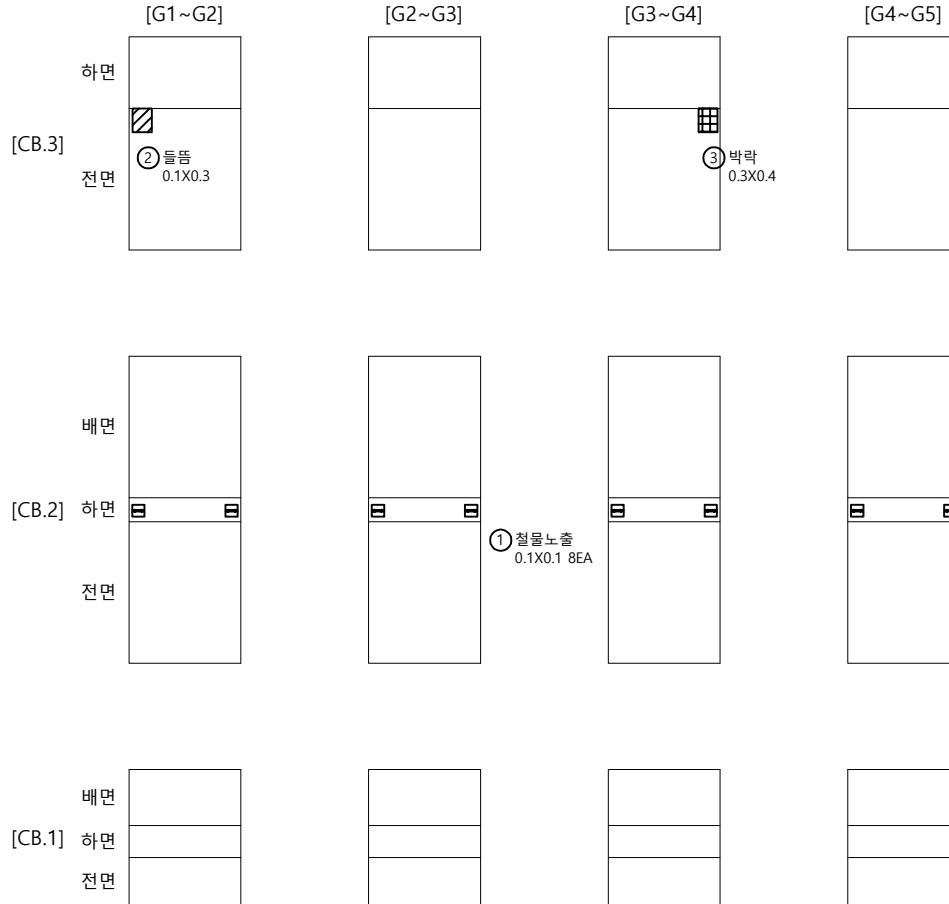↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 가로보 S1

도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m²	
2	23상	가로보	들뜸		0.1	0.5	1	0.05	m²	
3	23상	가로보	들뜸		0.2	0.1	1	0.02	m²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
신팔 방향

	[G1~G2]	[G2~G3]	[G3~G4]	[G4~G5]
배면				
[CB.3] 하면				
전면				

배면				
[CB.2] 하면				
전면				

① 철물노출
0.1x0.1 8EA


배면				
[CB.1] 하면				
전면				

② 들뜸
0.1x0.5③ 들뜸
0.2x0.1↓
청평 방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 가로보 S2

도면번호

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
2	기준	가로보	녹물오염		0.2	1.8	1	0.36	m ²	
3	23상	가로보	들뜸		0.3	1.0	2	0.60	m ²	
4	23상	가로보	들뜸		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
5	23상	가로보	들뜸		0.5	0.7	1	0.35	m ²	
6	23상	가로보	박락		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

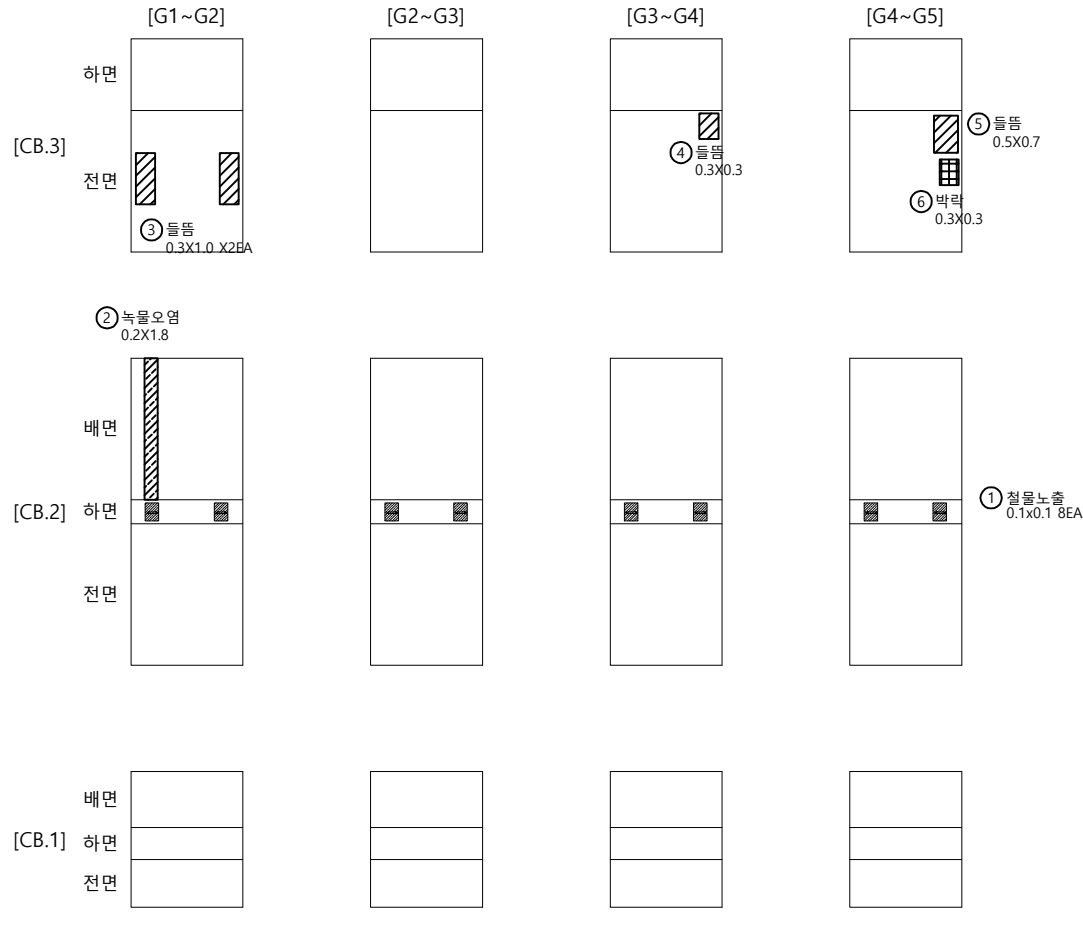↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]






범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 가로보 S3도면번호
18

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

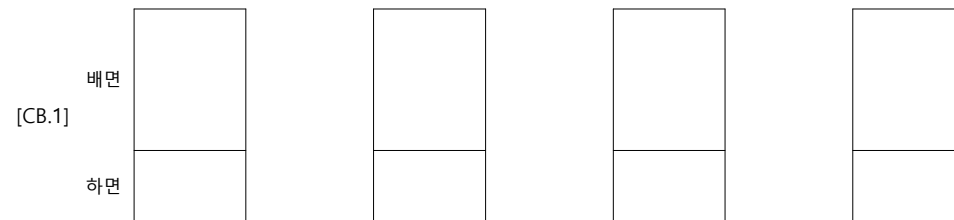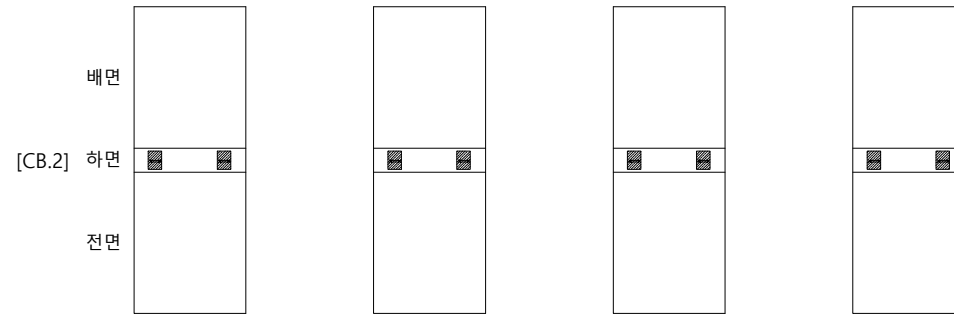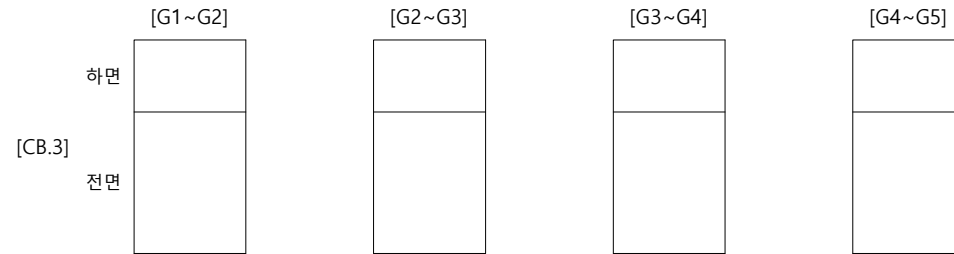① 철물노출
0.1x0.1 8EA↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

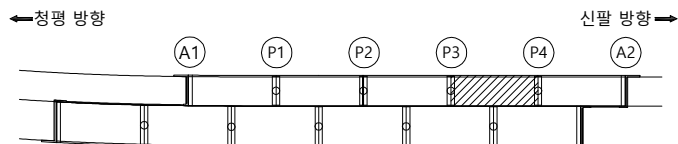

SECTION

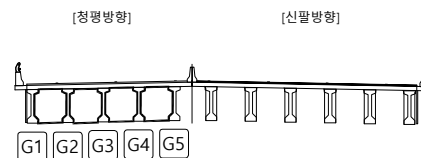

범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 가로보 S4

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m'	
2	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m'	
3	기존	가로보	들뜸		0.3	0.3	1	0.09	m'	
4	기존	가로보	들뜸		0.3	0.3	1	0.09	m'	
5	기존	가로보	들뜸		0.3	0.3	1	0.09	m'	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

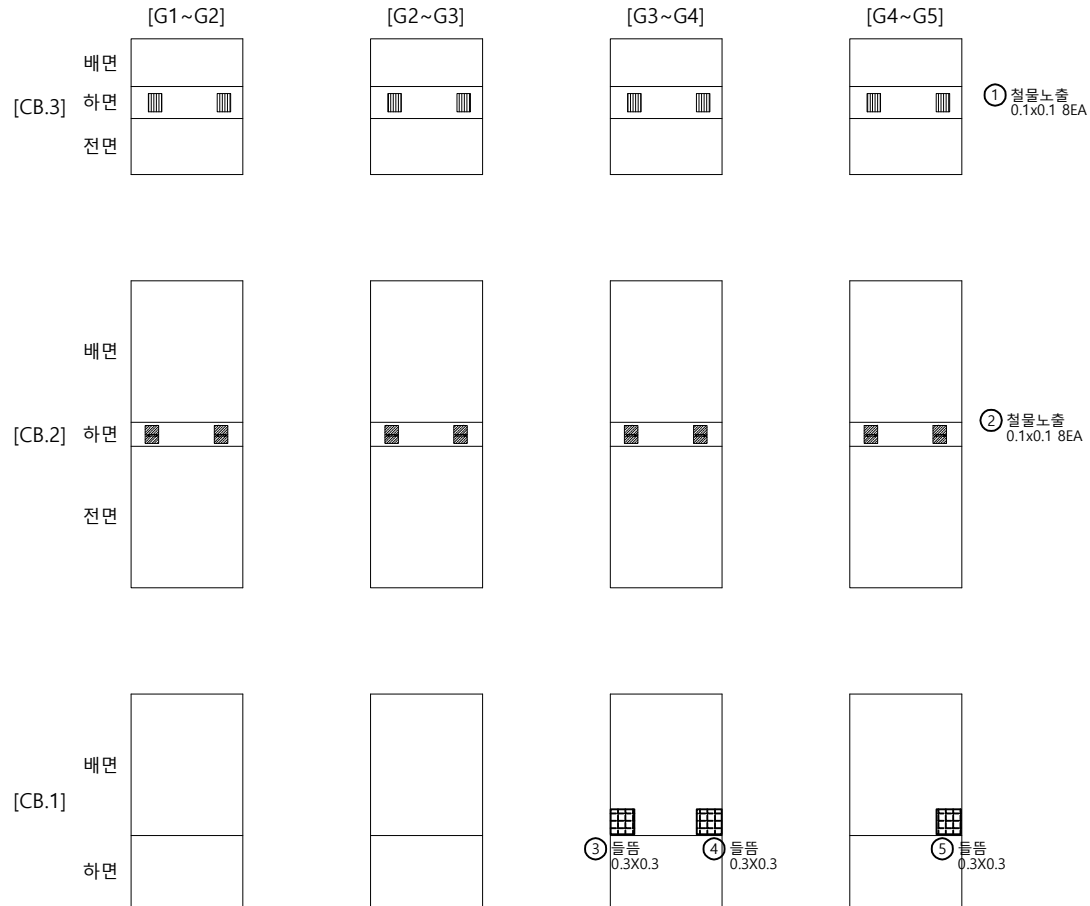신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 가로보 S5도면번호
20

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	받침표지판 탈락				1	1.00	EA	
2	기존	교대	받침표지판 탈락				1	1.00	EA	
3	기존	교대	누수흔적		1.0	4.0	4	16.00	m²	
4	기존	교대	받침표지판 탈락				1	1.00	EA	
5	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
6	23상	교대	박리		0.5	0.2	1	0.10	m²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

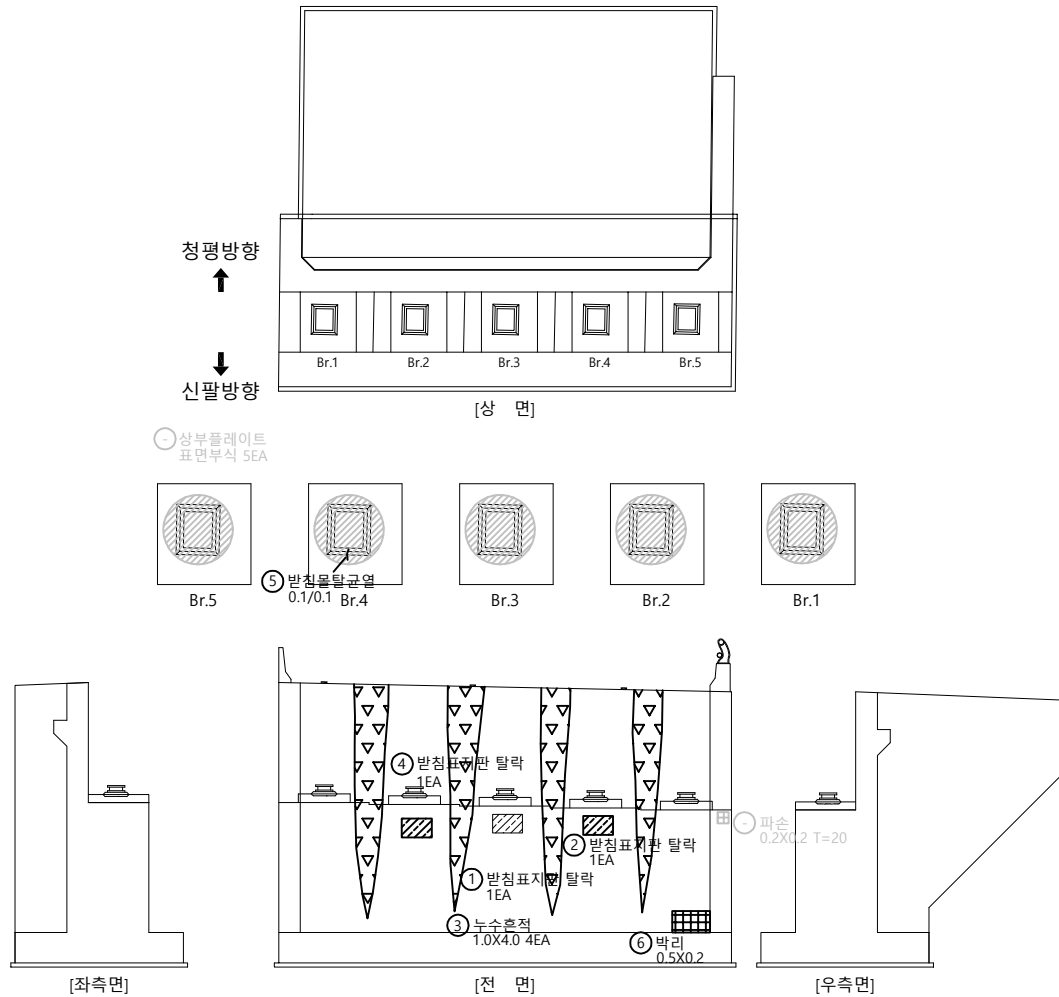

KEY PLAN

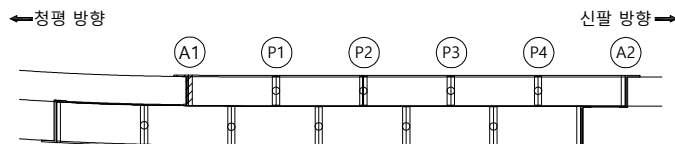

SECTION

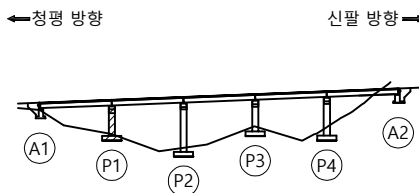


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(청평방향)- 교대 A1
도면번호	21

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	40	0.40	m'	
2	기존	교량받침	받침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.2	0.1		1	0.10	m	
3	기존	교각	재료분리		0.1	0.2	2	0.04	m'	
4	기존	교각	침식		0.3	0.3	1	0.09	m'	
5	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m	
7	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
8	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

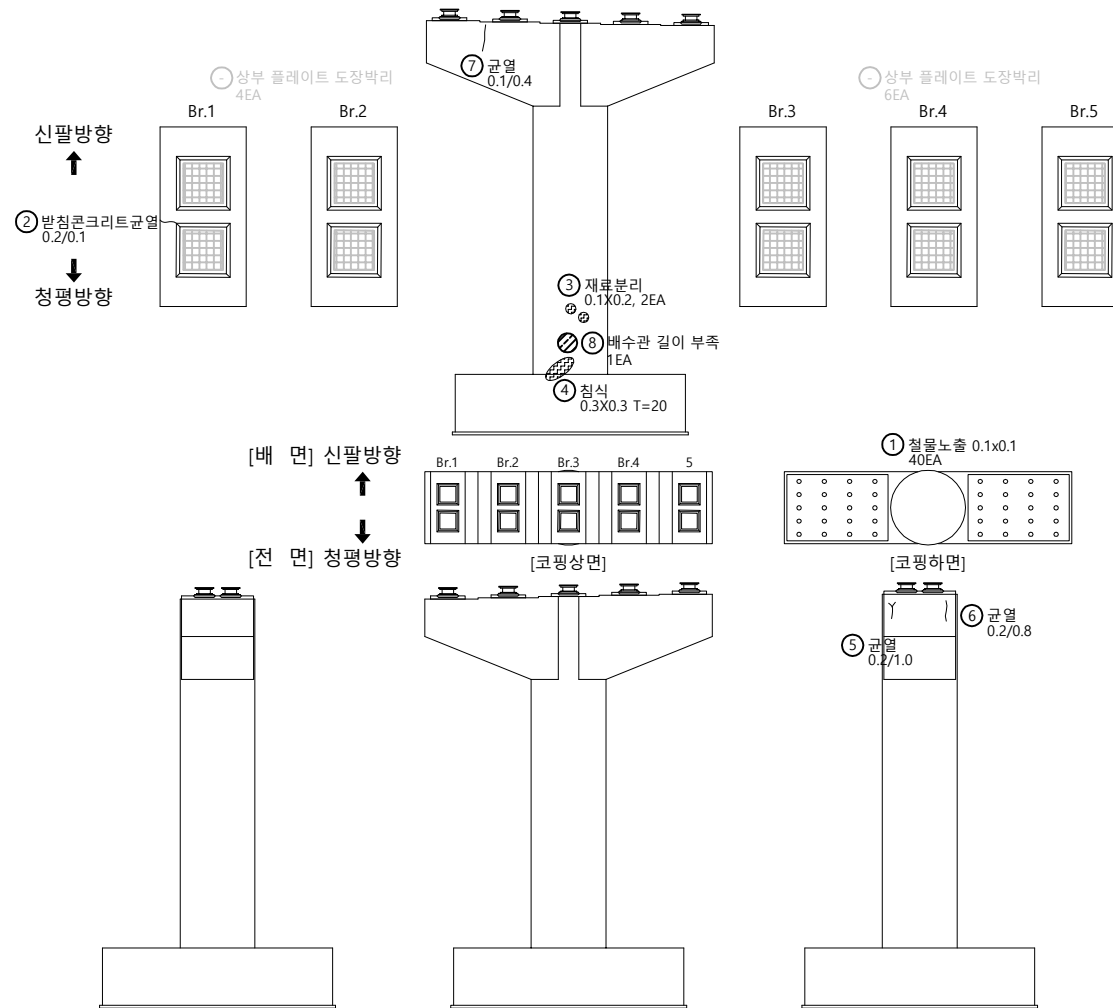

KEY PLAN

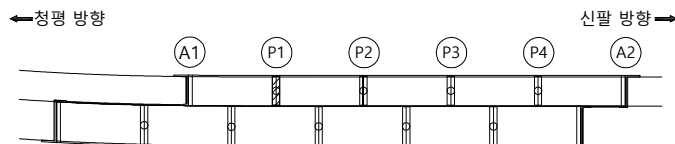

SECTION

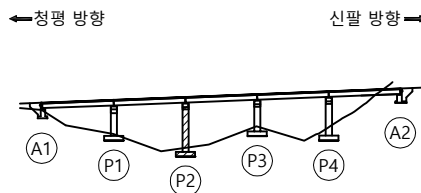


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(청평방향)- 교각 P1
도면번호	22

손상물량표

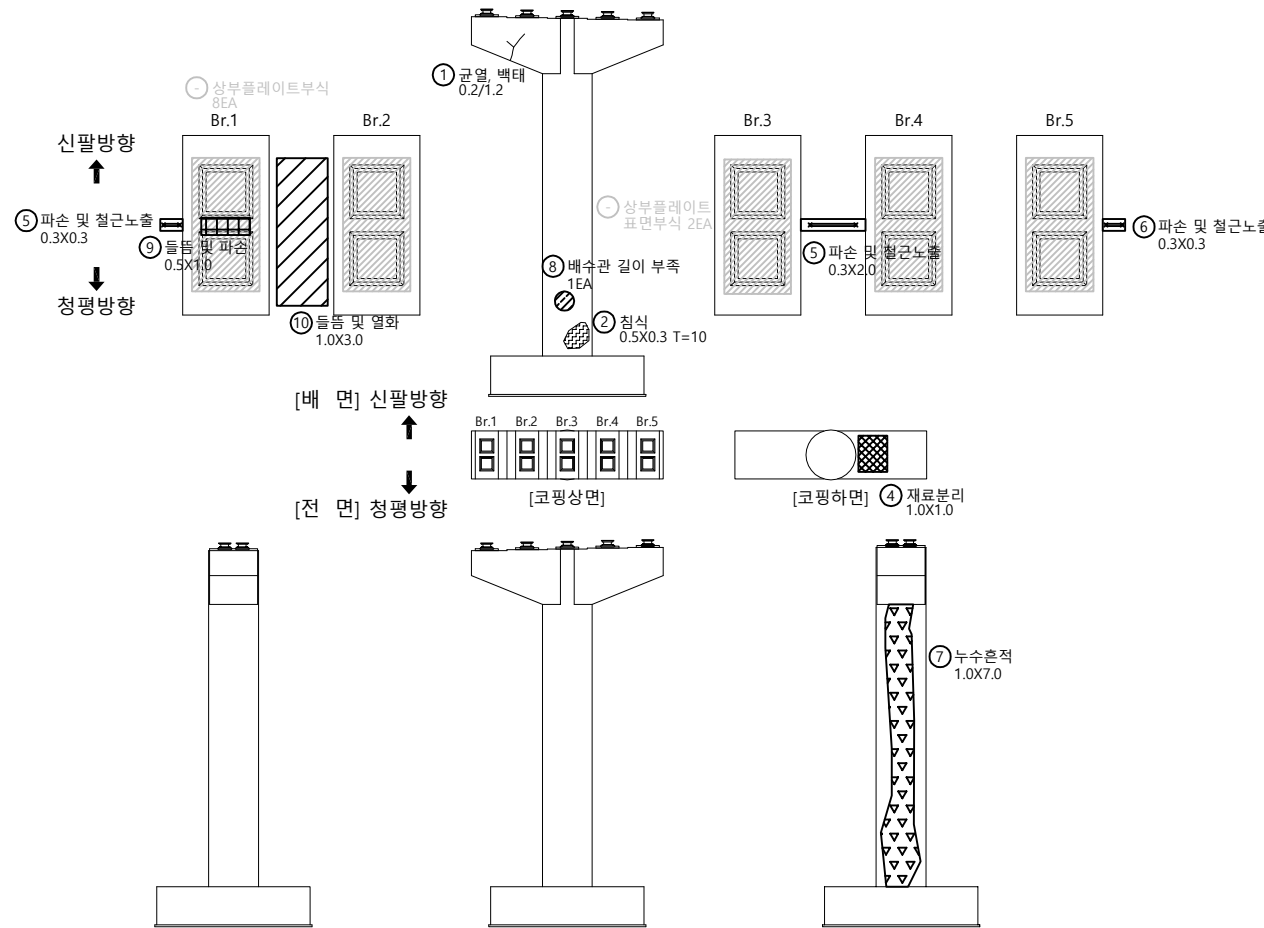


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열 및 백태	0.2	1.2		1	1.20	m	
2	기존	교각	침식		0.5	0.3	1	0.15	m²	t=10
3	기존	교각	재료분리		1.0	1.0	1	1.00	m²	
4	기존	교각	파손 및 철근노출	0.3	0.3	1	1	0.09	m²	
5	기존	교각	파손 및 철근노출	0.3	2.0	1	1	0.60	m²	
6	기존	교각	파손 및 철근노출	0.3	0.3	1	1	0.09	m²	
7	기존	교각	누수흔적	1.0	7.0	1	1	7.00	m²	
8	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
9	23상	교각	돌돌 및 파손	0.5	1.0	1	1	0.50	m²	
10	23상	교각	돌돌 및 열화	1.0	3.0	1	1	3.00	m²	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

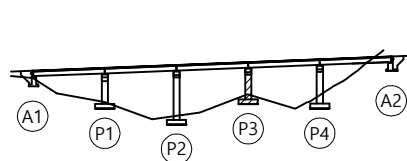


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작1교(청평방향)- 교각 P2


도면번호

손상물량표

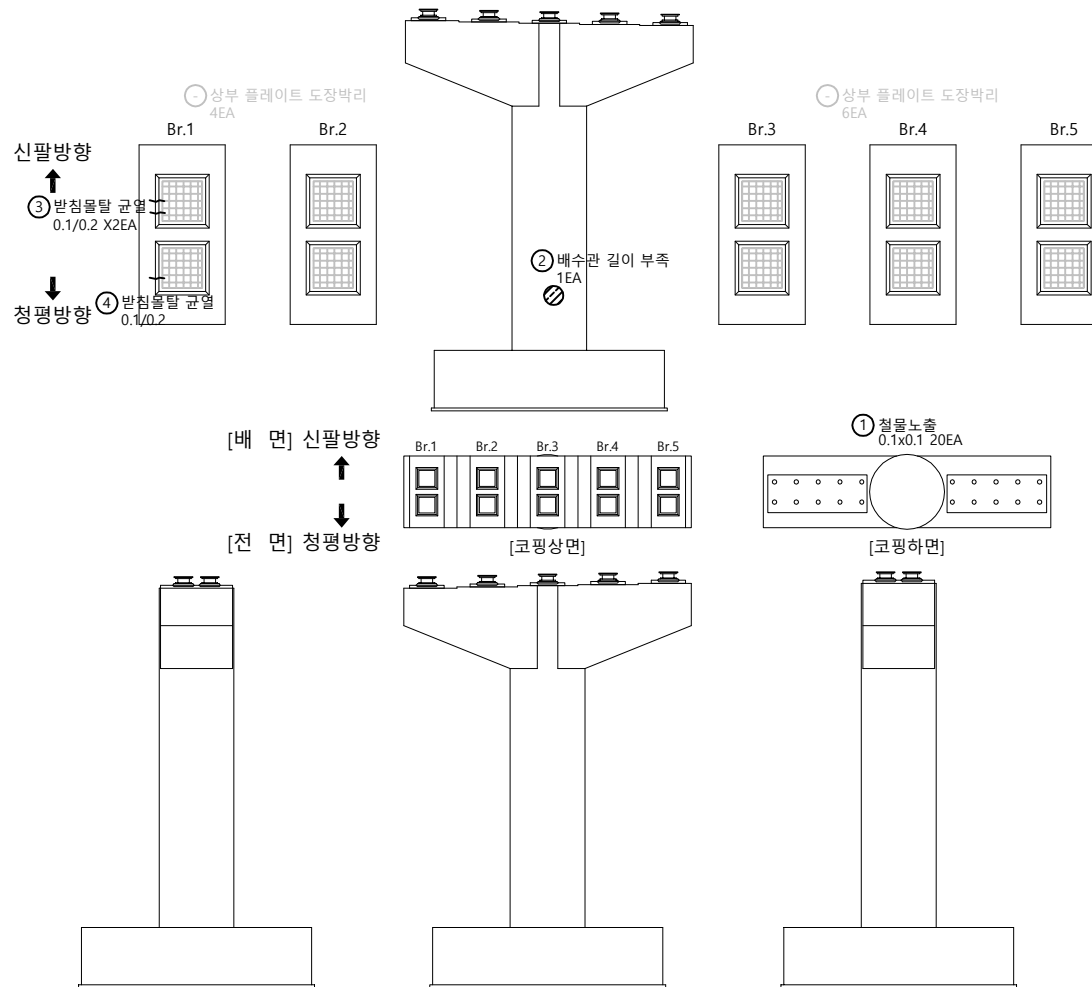


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	20	0.20	m'
2	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA
3	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m
4	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

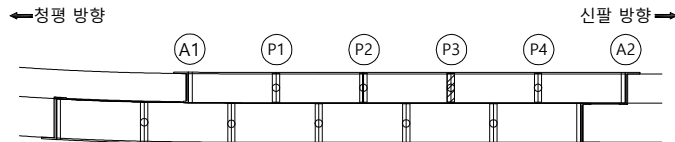

SECTION

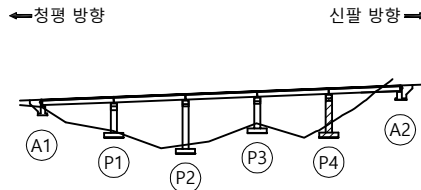


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(청평방향)- 교각 P3
도면번호	24

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교각	철물노출		0.1	0.1	40	0.40	m'	
2	기준	교량받침	받침콘크리트균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
3	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

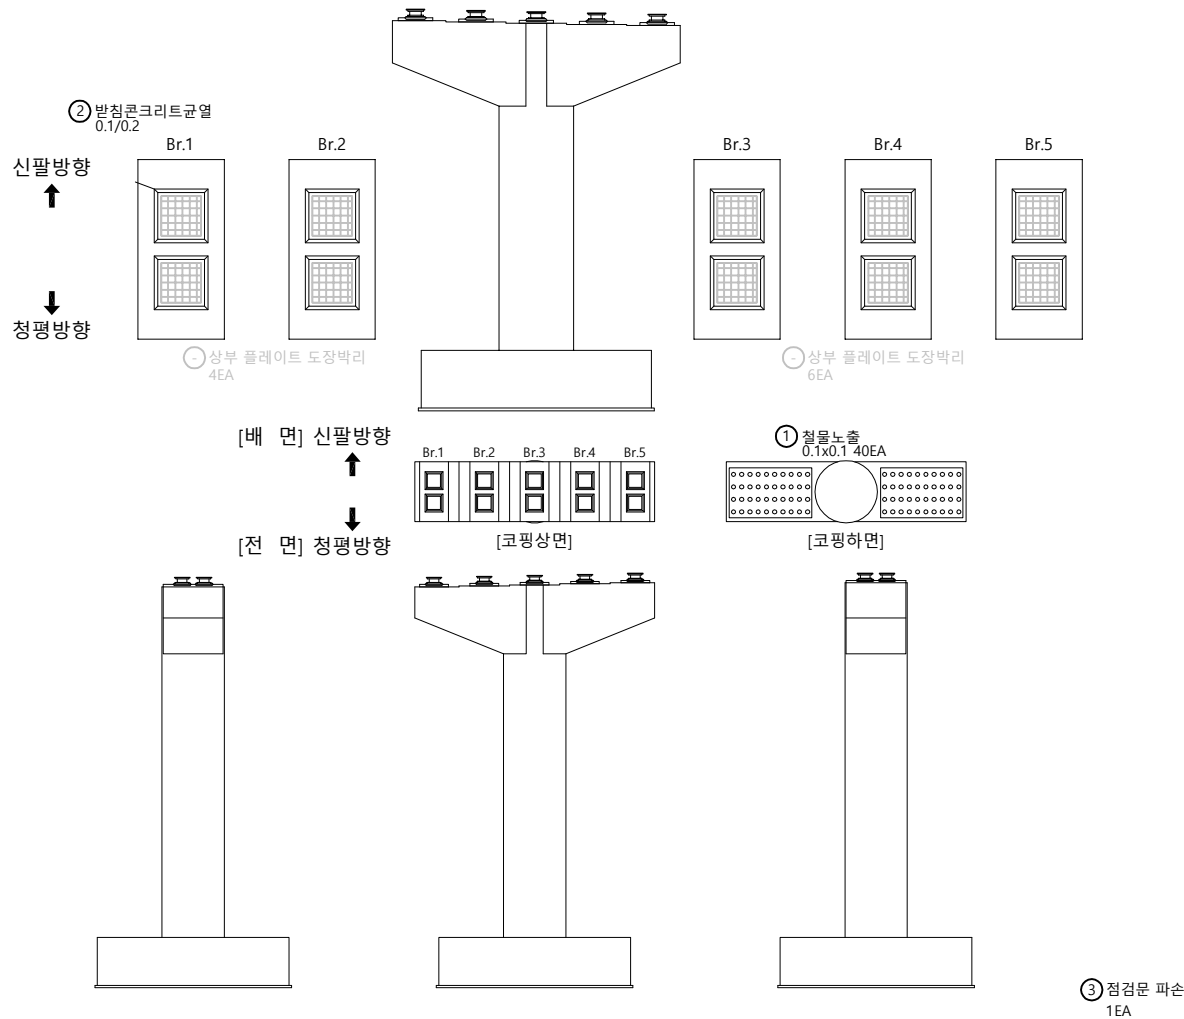

KEY PLAN

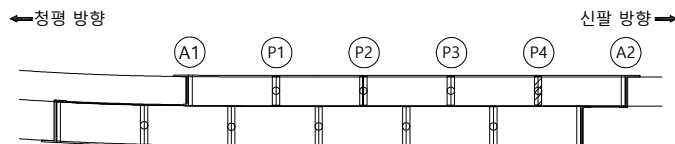

SECTION

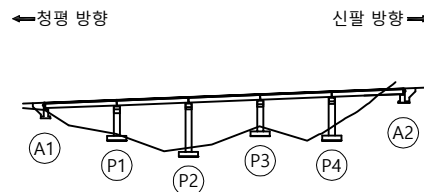



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(청평방향)- 교각 P4
도면번호	25

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교대	누수흔적		0.4	1.0	4	1.60	m²	
2	기준	교대	파손		0.2	0.1	1	0.02	m²	
3	23상	배수시설	측면 배수로 토사퇴적(배수불량)				1	1.00	EA	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

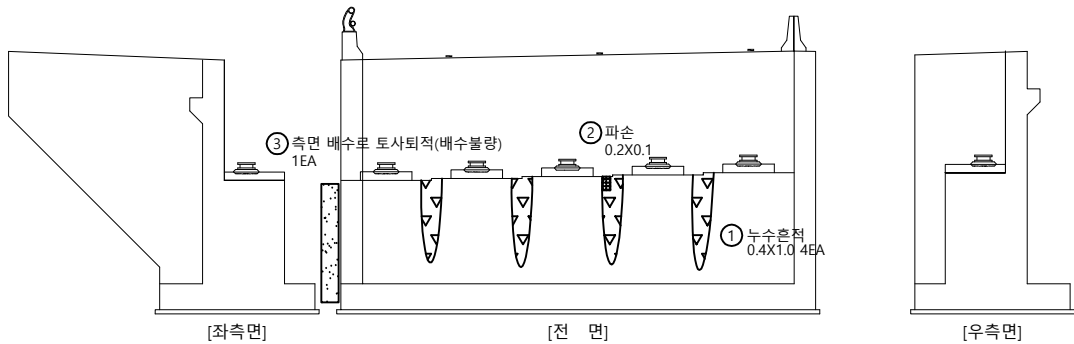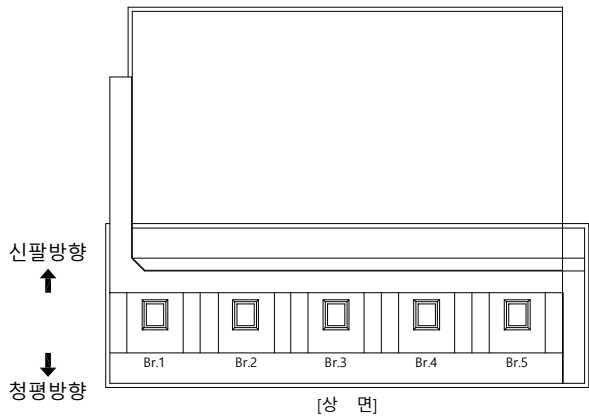

KEY PLAN

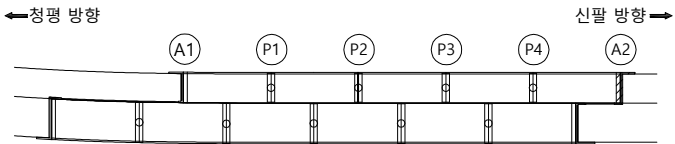

SECTION

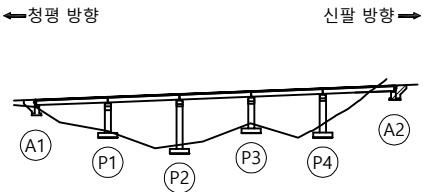

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작1교(청평방향)- 교대 A2
도면번호	26