


손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	신축이음	유간토사퇴적		13.5		1	13.50	m
2	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m²
3	기존	방호벽	교명판 망실				1	1.00	EA
4	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m²
5	기존	방호벽	난간변형		1.0		1	1.00	m
6	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
7	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.0	1	0.10	m²
8	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		14	7.00	m
9	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		15	6.00	m
10	기존	신축이음	표면부식		0.1	4.0	1	0.40	m²
11	기존	신축이음	차수판 탈락				1	1.00	EA
12	기존	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
13	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
14	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
15	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
16	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
17	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA
18	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.0	1	0.30	m²
19	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				2	2.00	EA
20	23상	신축이음	후타재 박락		0.5	0.5	1	0.25	m²
21	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.0	2	0.60	m²
22	23상	방호벽	델리네이트 파손				1	1.00	EA
23	23상	방호벽	교각표지판 탈락				1	1.00	EA
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

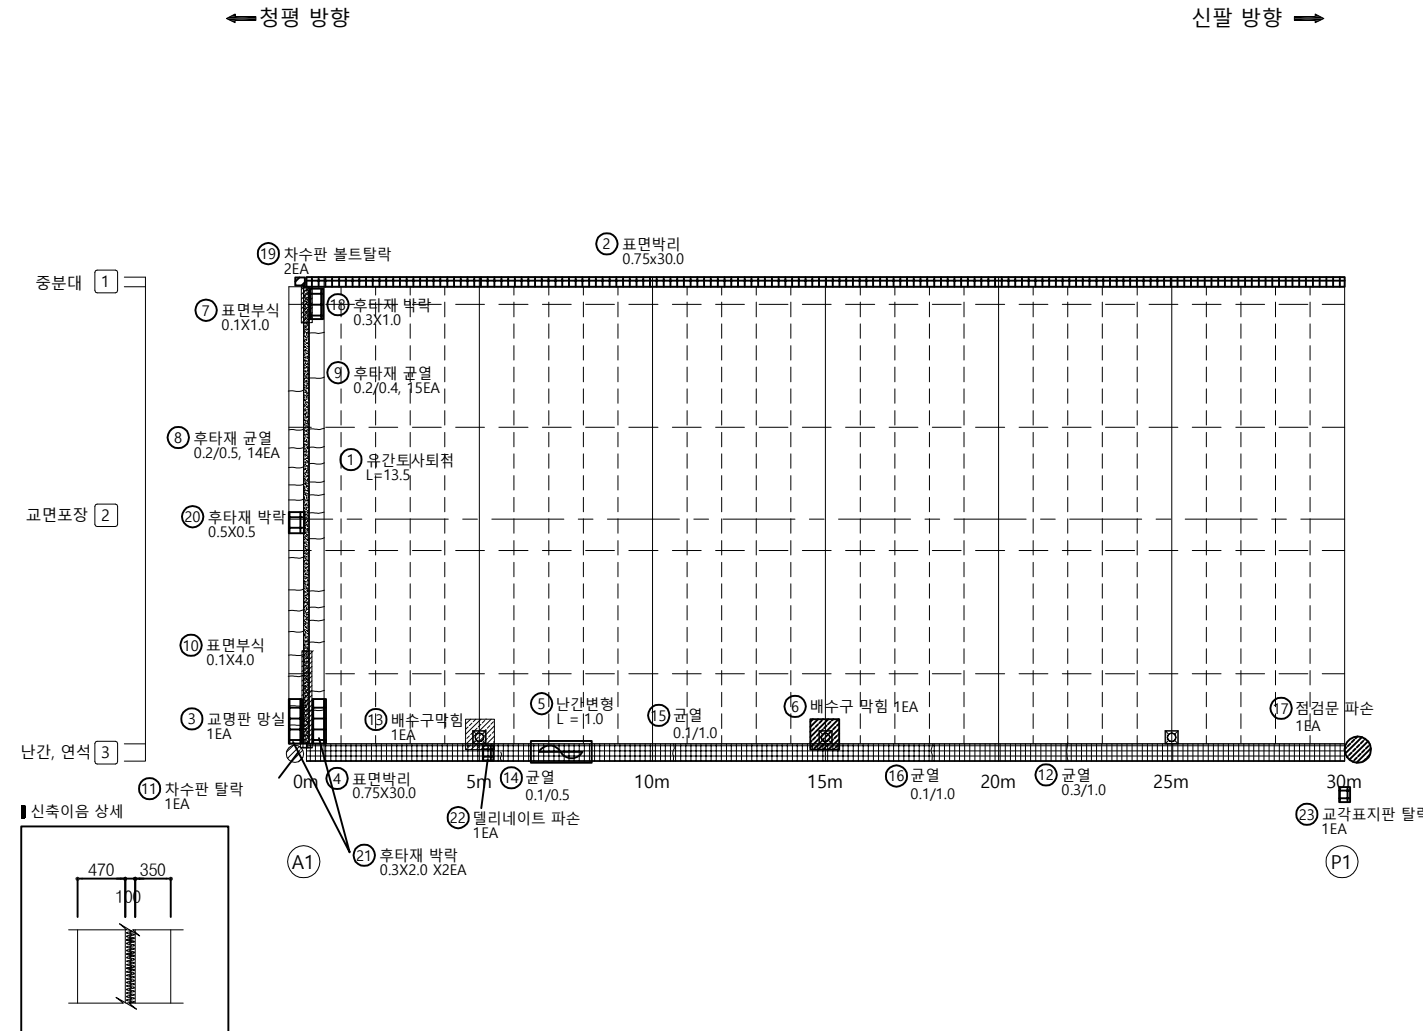

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S1
도면번호	01

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
3	기존	방호벽	난간변형		1.0		1	1.00	m	
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
6	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		3	2.10	m	
7	23상	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향

신팔 방향 →

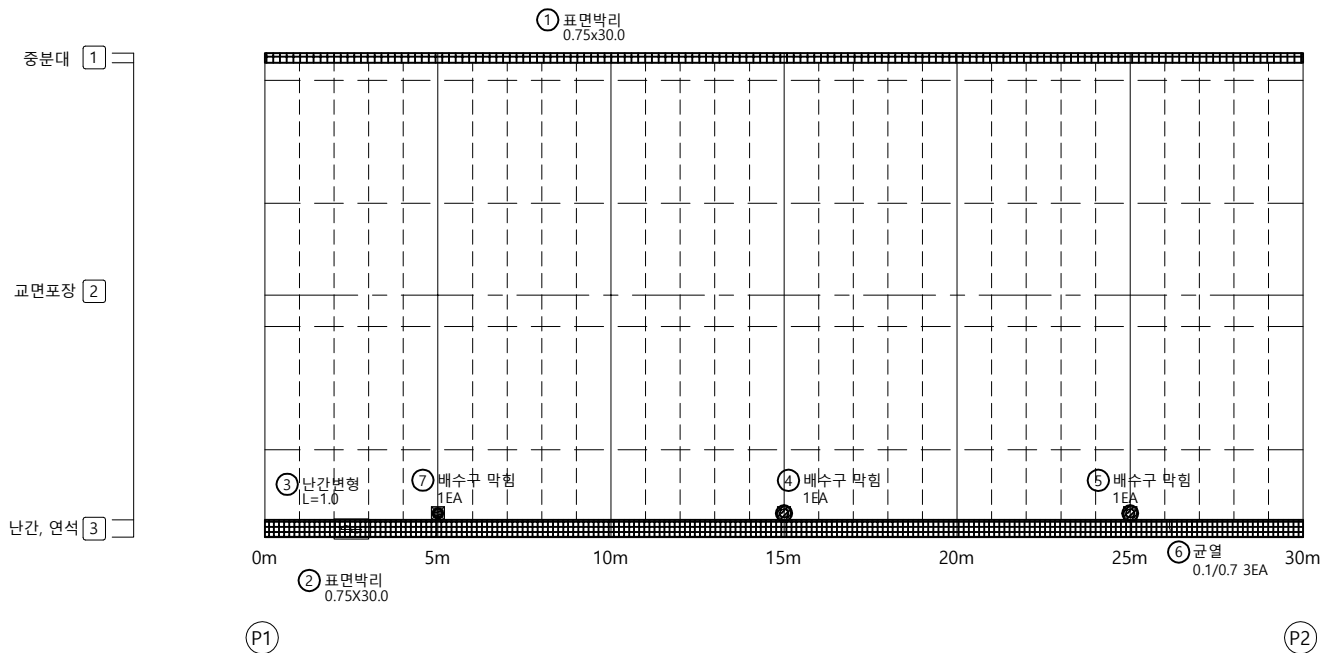


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 A2

SECTION






범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S2
도면번호	02

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		13.5		1	13.50	m	
3	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
4	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.0	1	0.10	m'	
5	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		23	8.05	m	
6	기존	신축이음	표면부식		0.1	2.0	1	0.20	m'	
7	기존	방호벽	난간변형		0.6		1	0.60	m	
8	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m	
9	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
10	기존	신축이음	신축이음 단차				1	1.00	EA	
11	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.0	2	0.60	m'	
12	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.5	2	0.90	m'	
13	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
14	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

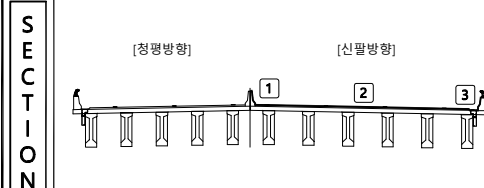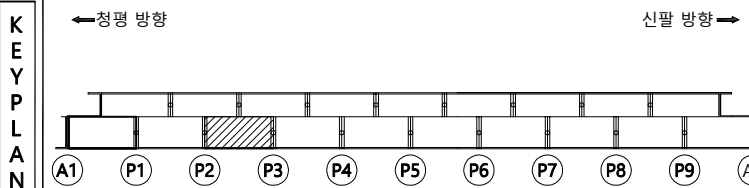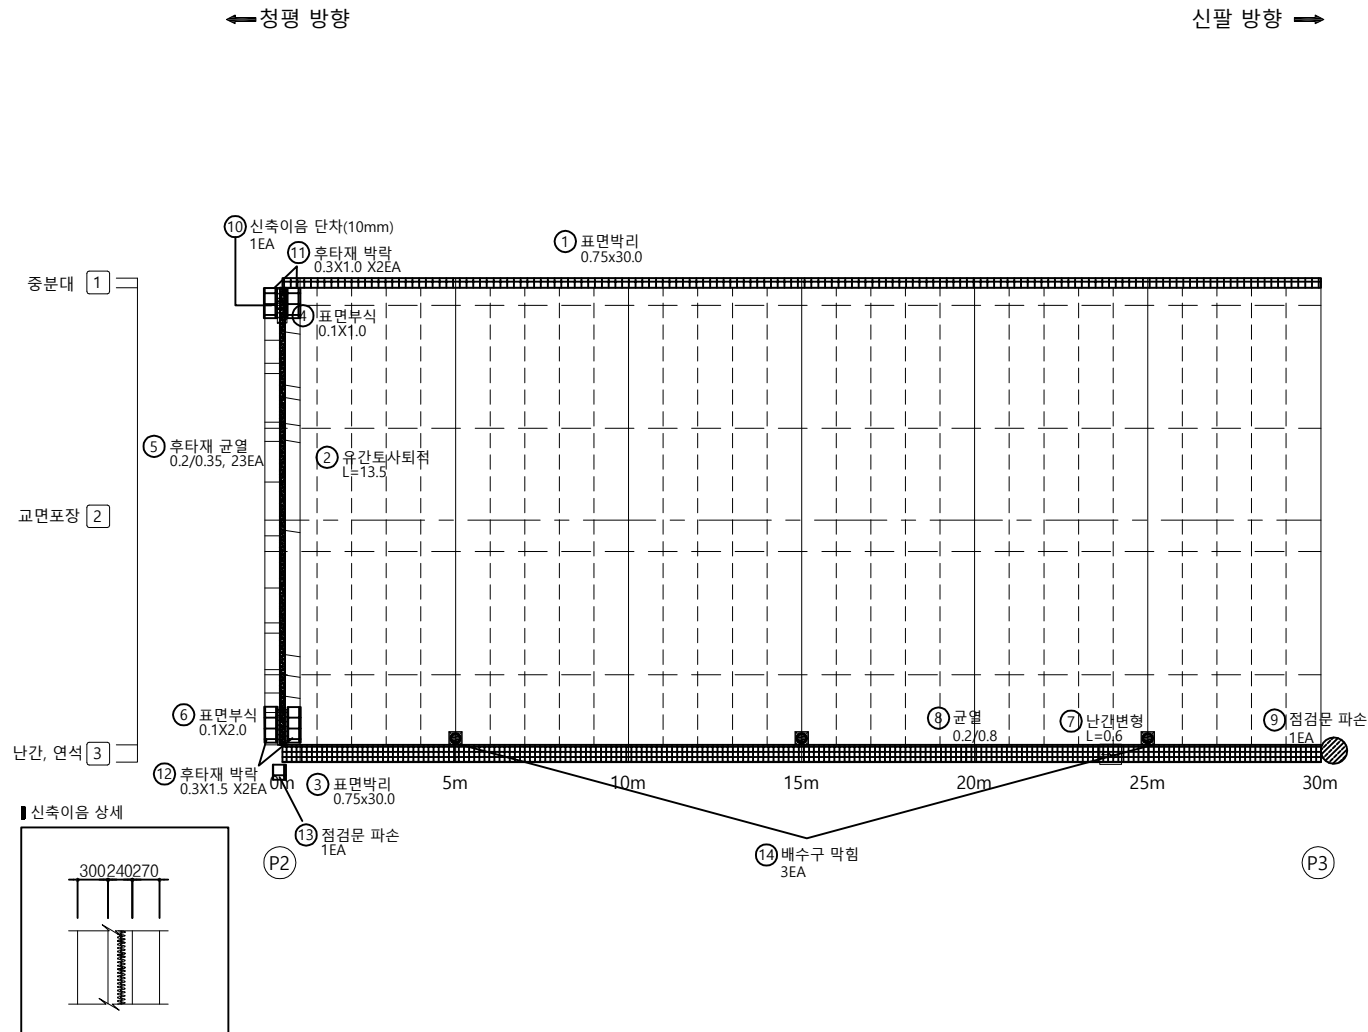

범례	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
			균열							
			편치, 공동							
			누수, 습윤부							
			철근노출							
			부식							
			광상균열							
			박리, 파손							
			백태							
			침하							
			좌굴, 변형							
			재료분리							
			돌고림, 결빙							
			퇴적물							
			열화							
			기타							


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S3
도면번호	03

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
3	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
6	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
7	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	1.00	m	
8	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		1	0.80	m	
9	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
10	23상	방호벽	보수부 망상균열		0.5	3.0	1	1.50	m'	
11	23상	방호벽	델리네이트 파손				1	1.00	EA	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

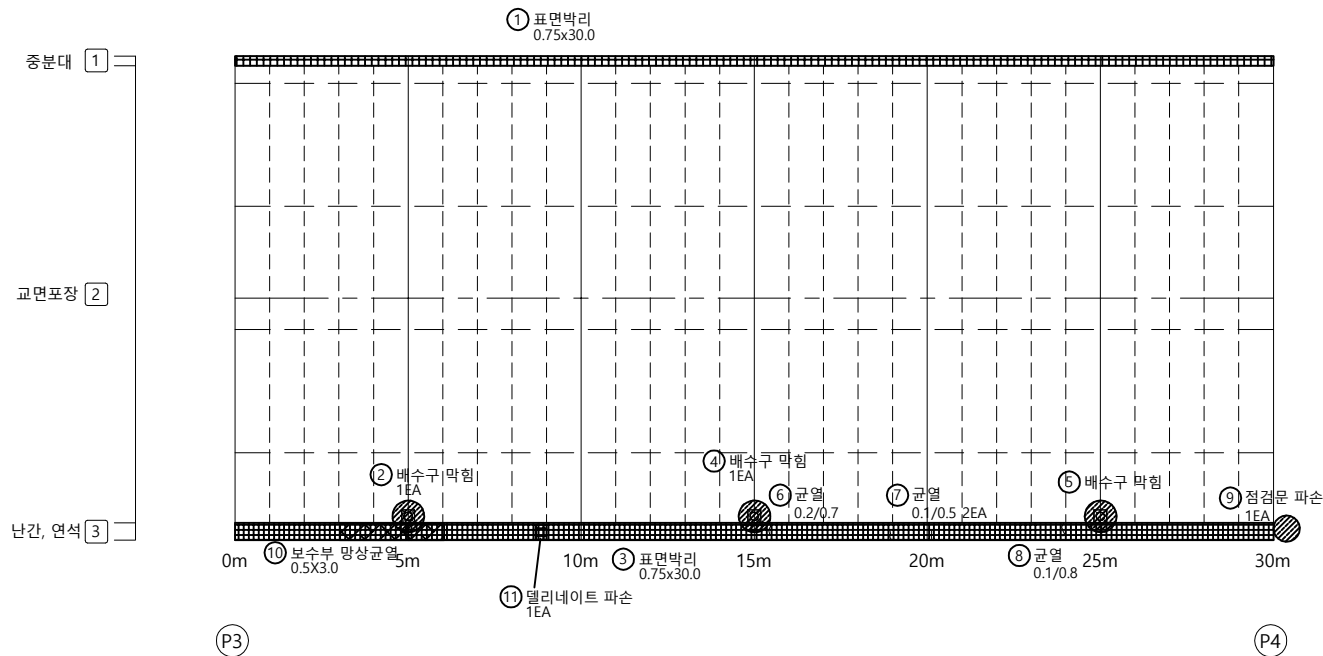


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

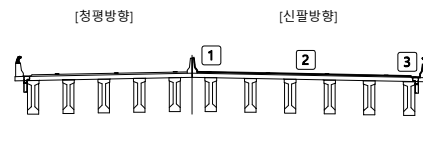

범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S4
			도면번호
			04

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'
2	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'
3	기존	배수시설	그레이팅 망실				1	1.00	EA
4	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
5	기존	중분대	파손		0.2	0.2	1	0.04	m'
6	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		1	2.00	m
7	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
8	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	1.00	m
9	기존	방호벽	철근노출		0.3	0.3	1	0.09	m'
10	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA
11	23상	배수시설	배수로 막힘				3	3.00	EA
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

←청평 방향


신팔 방향 →

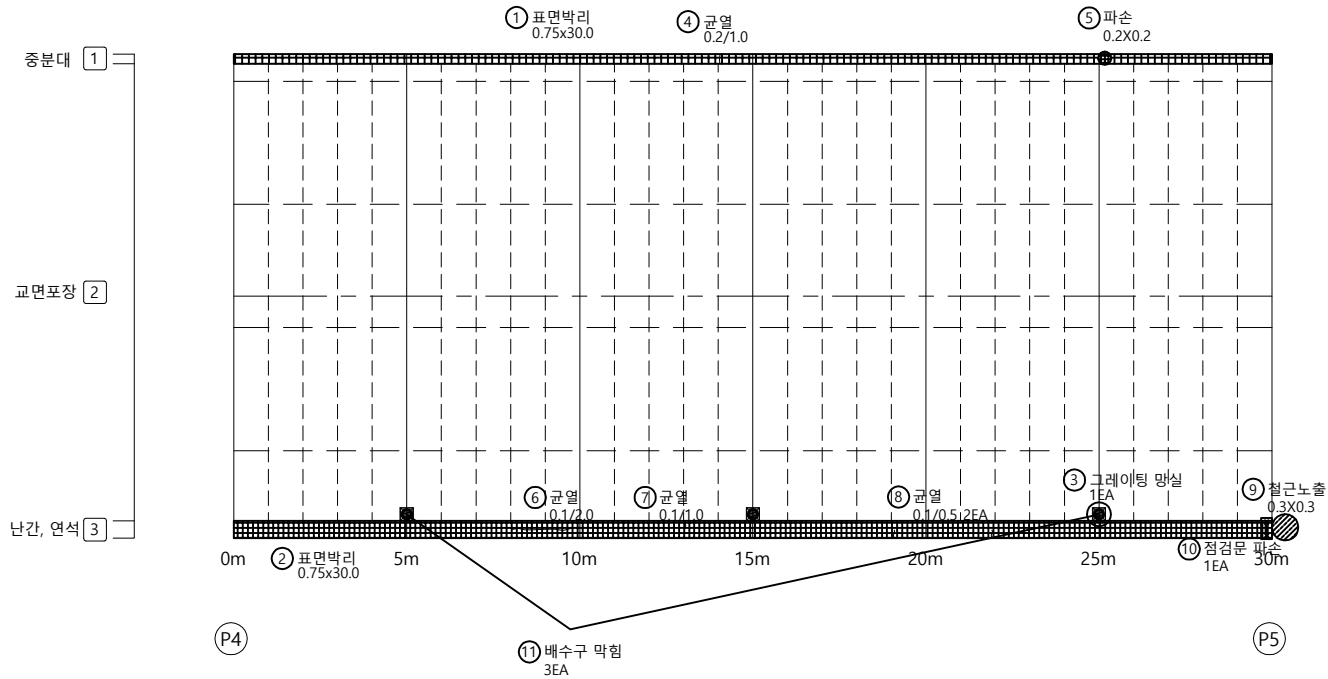


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

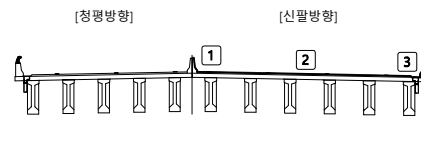



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S5
도면번호	05

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		13.5		1	13.50	m	
3	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
4	기존	신축이음	표면부식		0.2	1.0	1	0.20	m'	
5	기존	신축이음	표면부식		0.2	0.5	1	0.10	m'	
6	기존	신축이음	표면부식		0.2	2.5	1	0.50	m'	
7	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	0.8		1	0.80	m	
8	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
9	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
10	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.0	1	0.30	m'	
11	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.0	2	0.60	m'	
12	23상	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

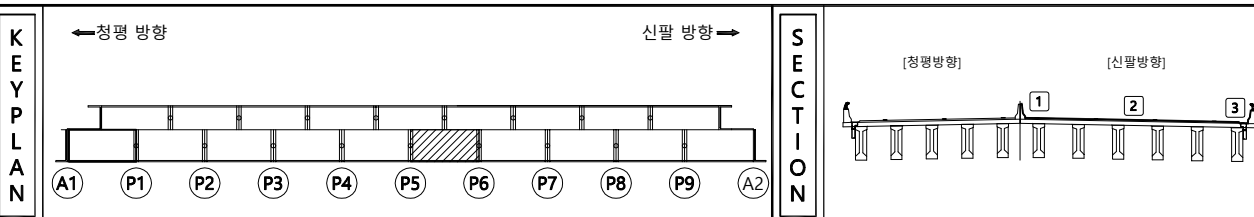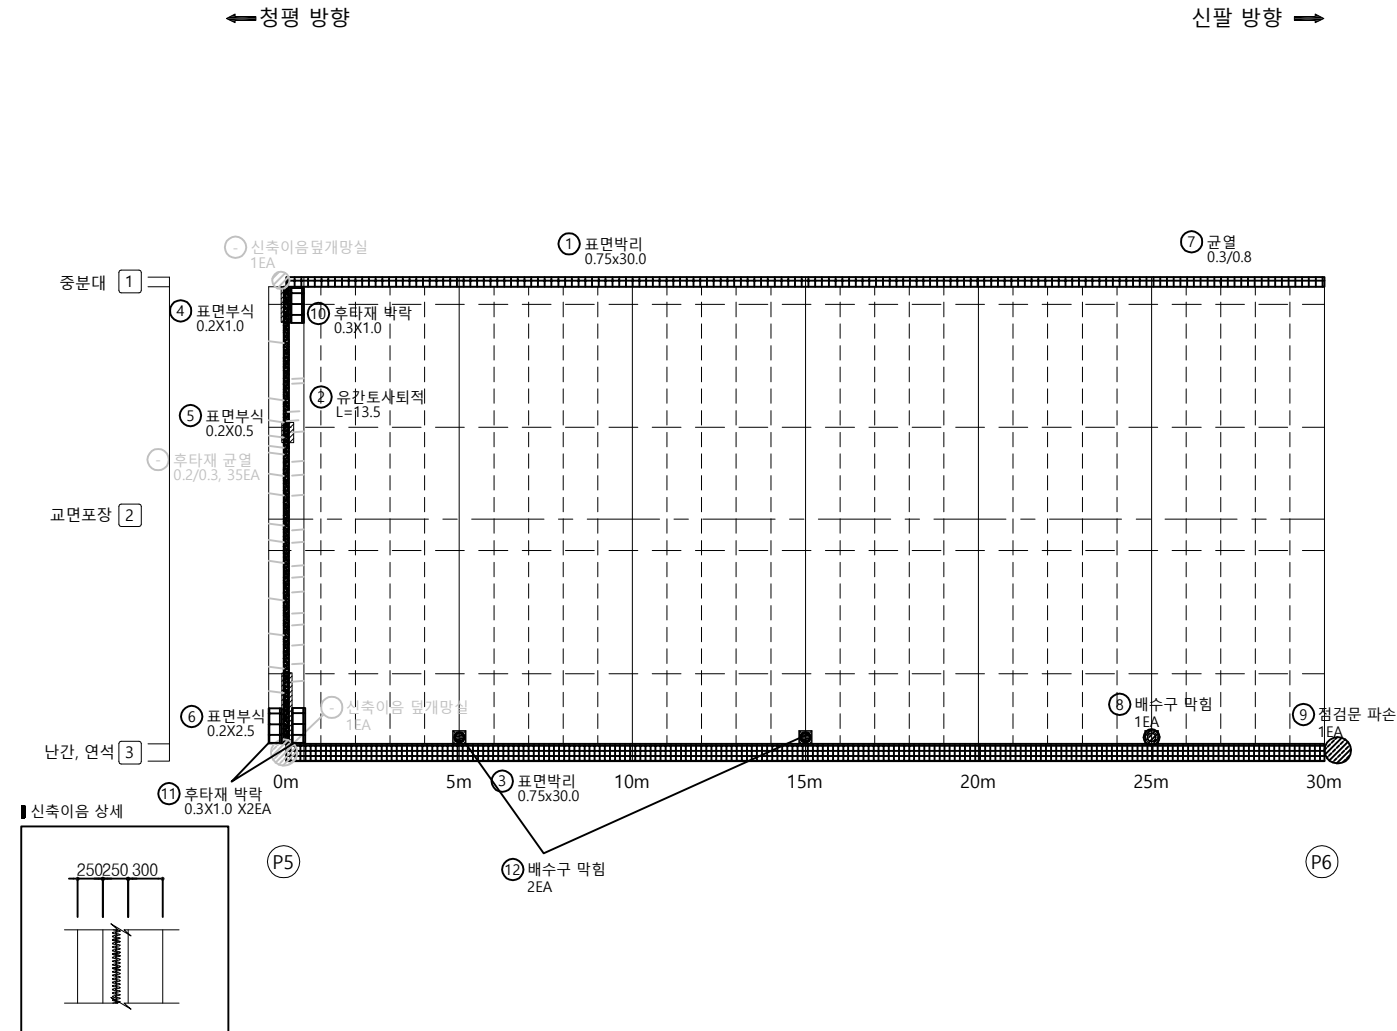


범 례	발 주 처		
	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소	정밀안전점검 용역	도 면 명
균열	광상균열	재료분리	자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S6
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	도 면 번호
누수, 습윤부	백태	퇴적물	06
철근노출	침하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
3	기존	방호벽	난간변형		0.3		1	0.30	m	
4	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
5	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m	
6	23상	방호벽	델리네이트 파손				1	1.00	EA	
7	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

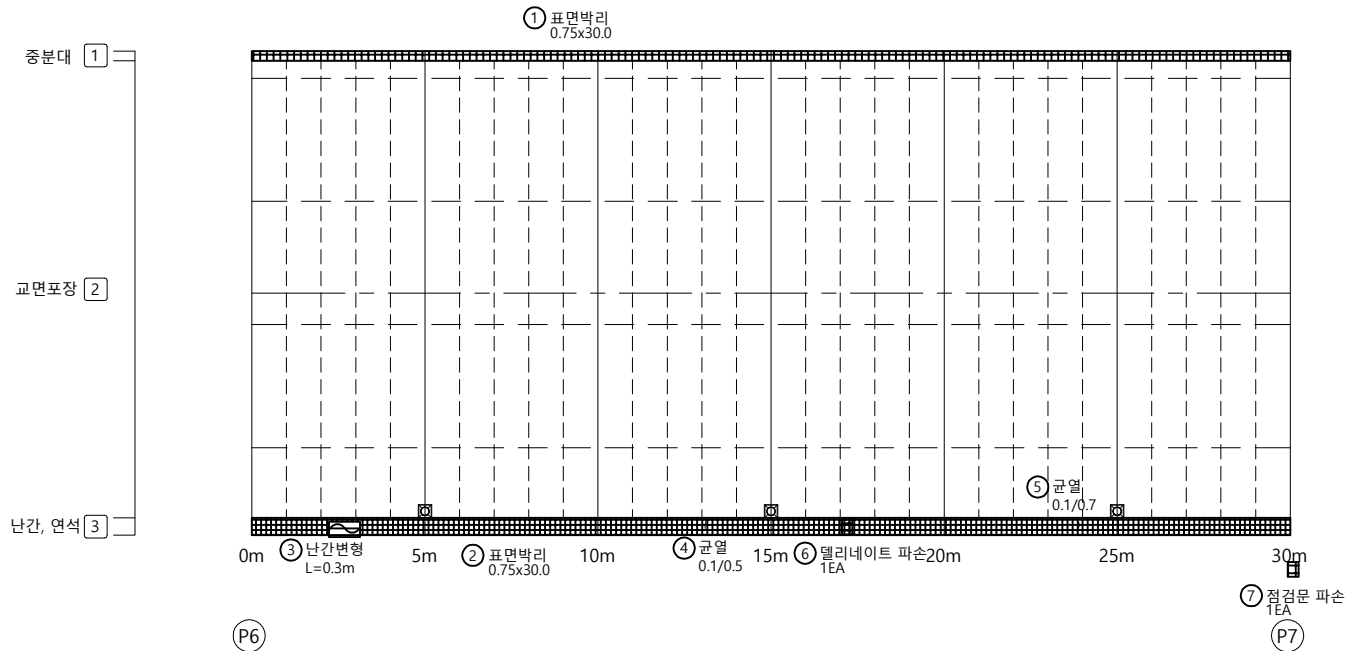


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S7
도면번호	07

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
3	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
6	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
7	기존	중분대	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	
8	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		3	3.00	m	
9	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		3	1.50	m	
10	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
11	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
12	기존	방호벽	철근노출		0.3	0.3	1	0.09	m'	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



←청평 방향

신팔 방향 →

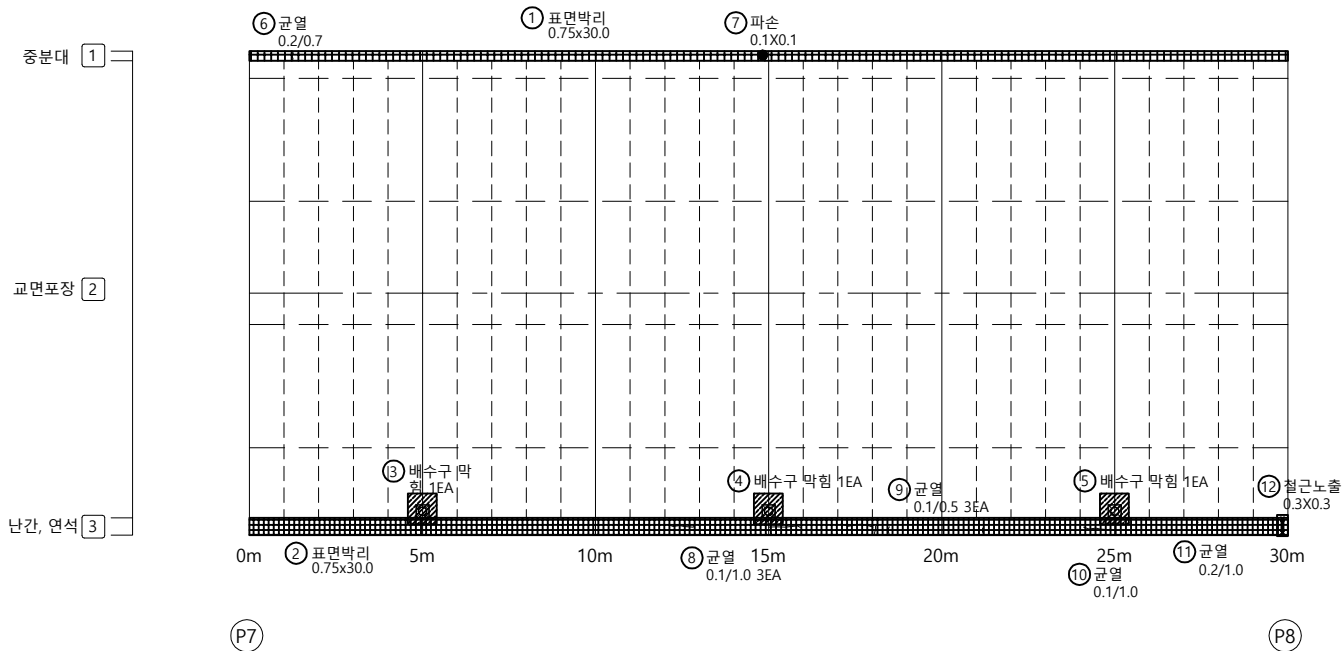

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		13.5		1	13.50	m	
3	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m'	
4	기존	신축이음	표면부식		0.2	1.0	1	0.20	m'	
5	기존	신축이음	표면부식		0.2	2.0	1	0.40	m'	
6	기존	신축이음	차수판 탈락				1	1.00	EA	
7	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.0	1	0.30	m'	
8	23상	방호벽	델리네이트 파손				1	1.00	EA	
9	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
10	23상	방호벽	교각표지판 탈락				1	1.00	EA	
11	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

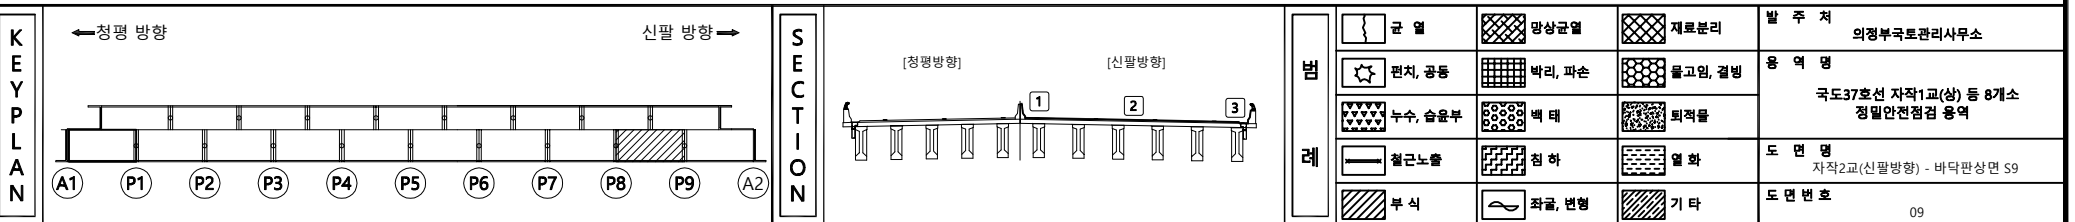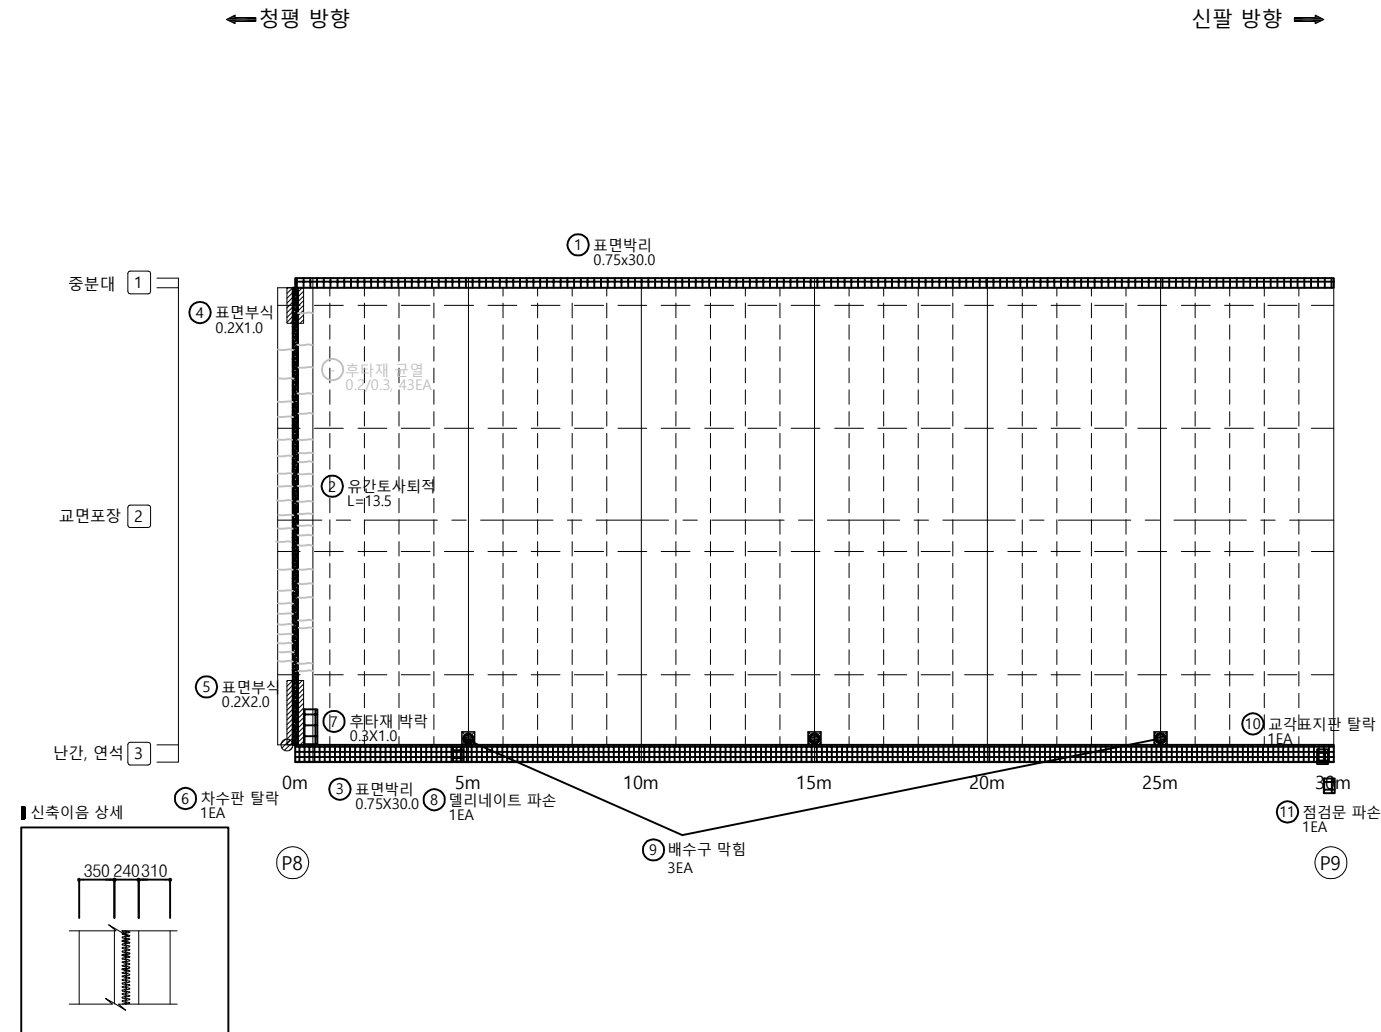


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	중분대	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m ²	
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		13.5		1	13.50	m	
3	기존	방호벽	표면박리		0.8	30.0	1	22.50	m ²	
4	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.0	1	0.10	m ²	
6	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		8	2.40	m	
7	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
8	기존	신축이음	표면부식		0.1	2.0	1	0.20	m ²	
9	23상	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
10	23상	신축이음	후타재 박락		0.1	10.0	1	1.00	m ²	
11	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	2.0	2	1.20	m ²	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

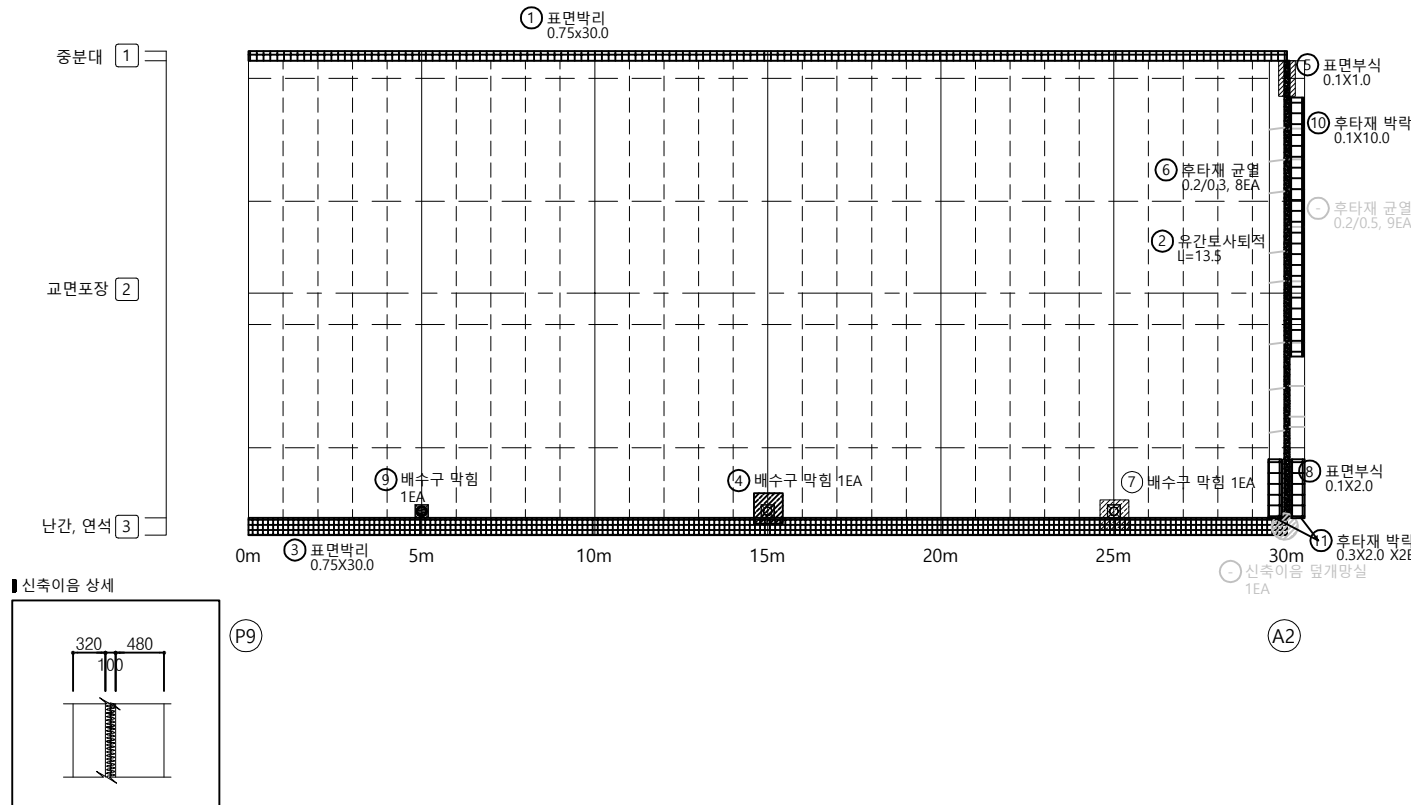


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →



SECTION




범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(신팔방향) - 바닥판상면 S10
			도면번호
			10

←청평 방향

신팔 방향 →

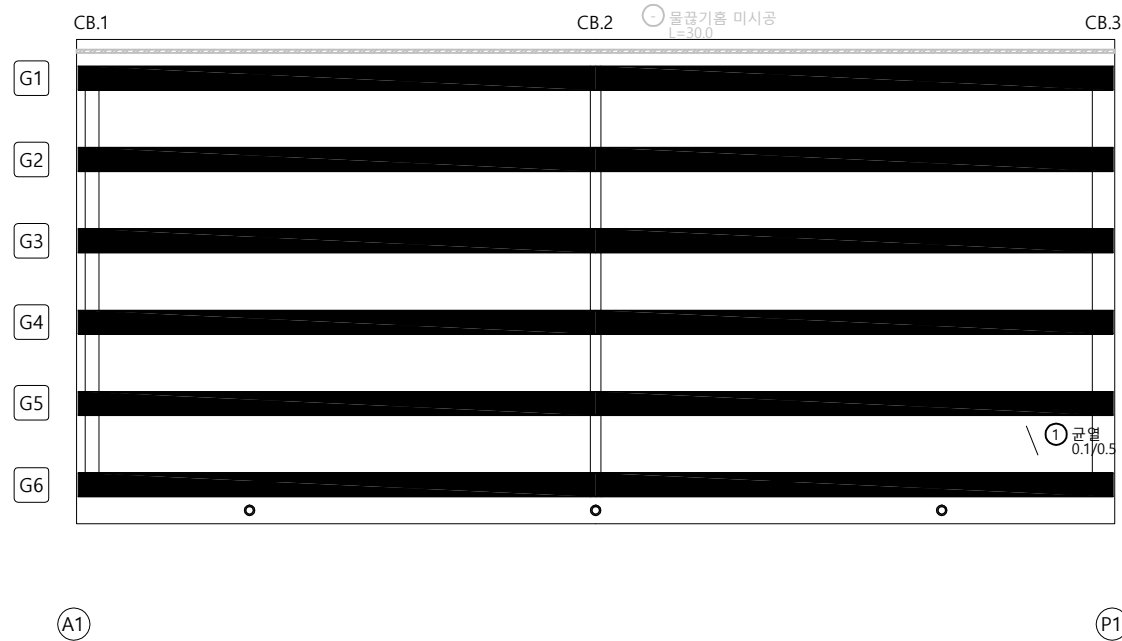


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S1

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	망상균열		1.6	0.6	1	0.96	m'	
2	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
3	기존	바닥판	백태		0.3	0.1	1	0.03	m'	
4	기존	바닥판	파손 및 철근노출		0.5	0.2	1	0.10	m'	
5	23상	바닥판	파손		0.2	0.3	1	0.06	m'	
6	23상	바닥판	파손		0.5	1.0	1	0.50	m'	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

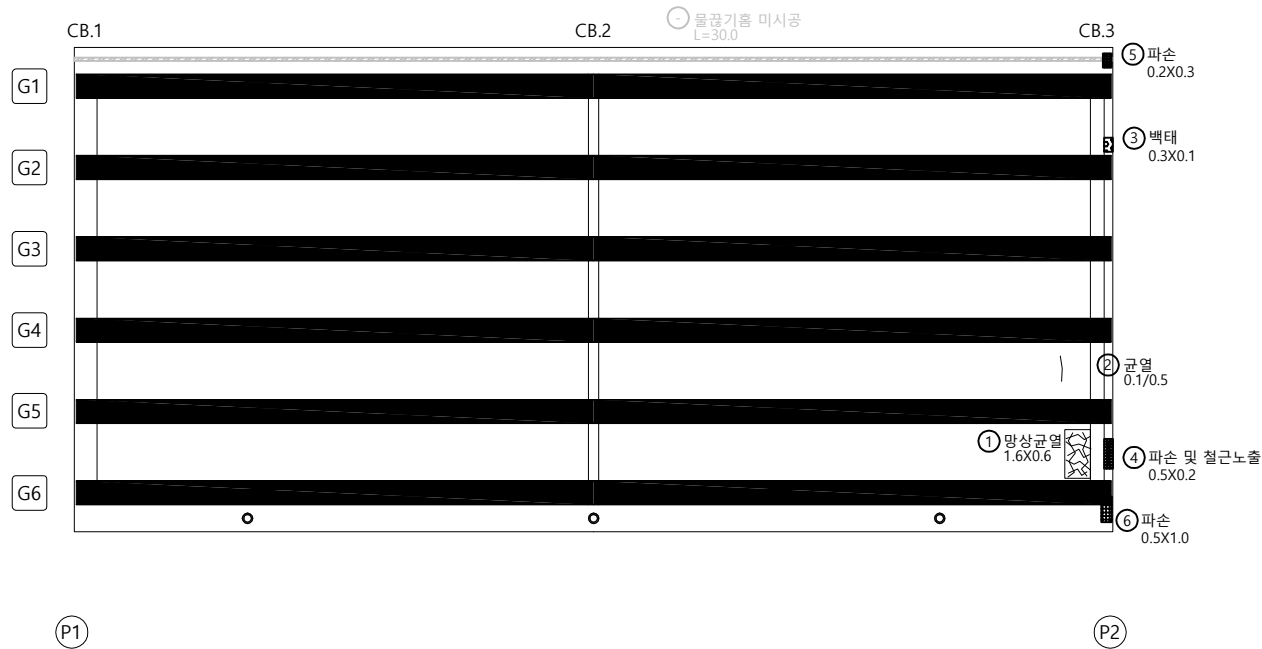

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S2


도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	백태		0.1	0.3	1	0.03	m'	
2	기존	바닥판	망상균열		1.0	0.8	1	0.80	m'	
3	기존	바닥판	누수		0.2		4	0.80	m	
4	기존	바닥판	누수		0.3		1	0.30	m	
5	기존	바닥판	망상균열		1.6	1.0	1	1.60	m'	
6	기존	바닥판	망상균열		1.0	0.6	1	0.60	m'	
7	23상	바닥판	파손		0.2	0.3	1	0.06	m'	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

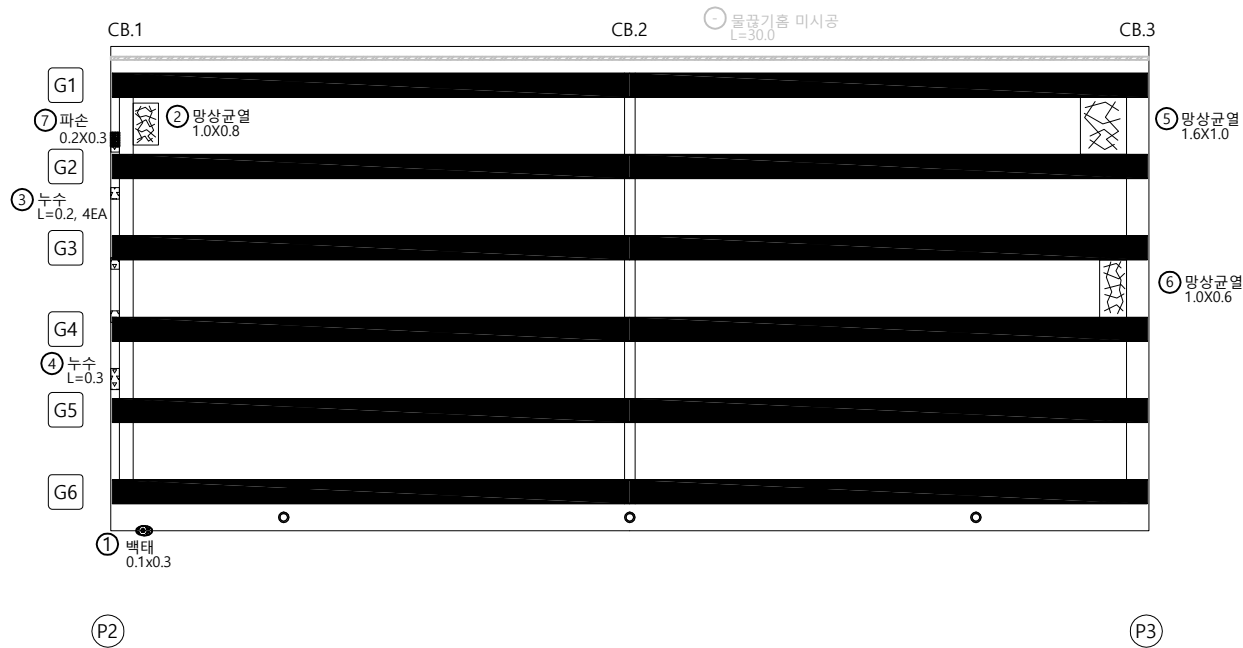

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S3

도면번호

←청평 방향

신팔 방향 →

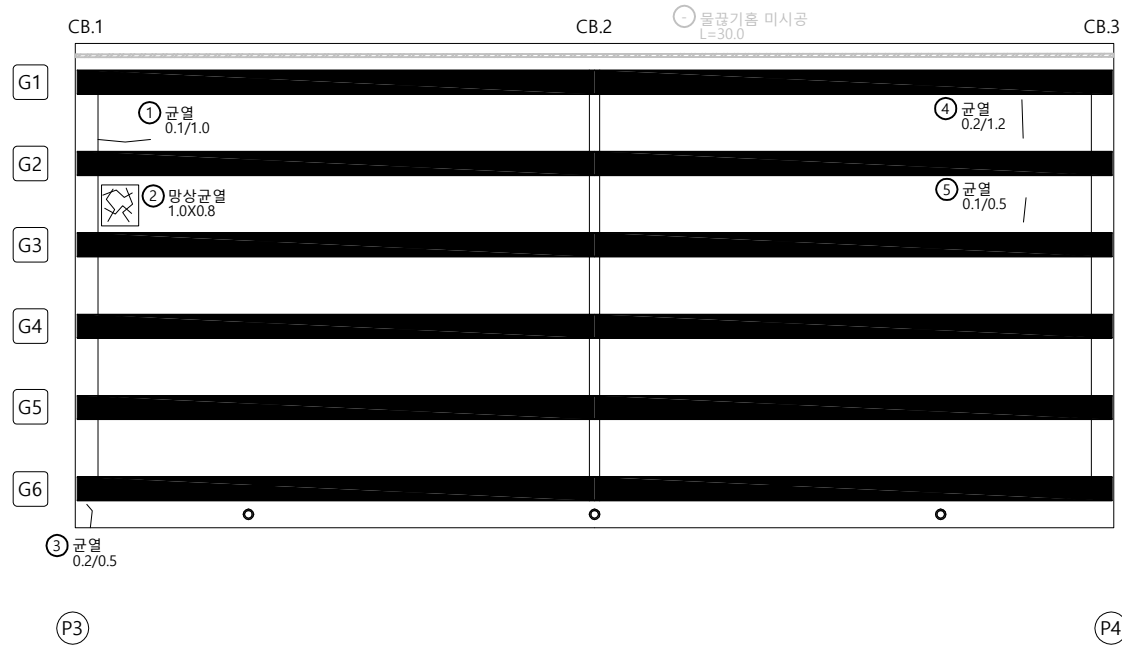


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
2	기준	바닥판	망상균열		1.0	0.8	1	0.80	m²	
3	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
4	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m	
5	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	좌굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S4
			도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
2	기존	바닥판	망상균열		1.0	0.8	1	0.80	m²	
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
4	기존	바닥판	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
5	기존	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m²	
6	기존	바닥판	균열부백태		0.1	0.2	1	0.02	m²	
7	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.4	1.0	1	0.40	m²	
8	23상	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

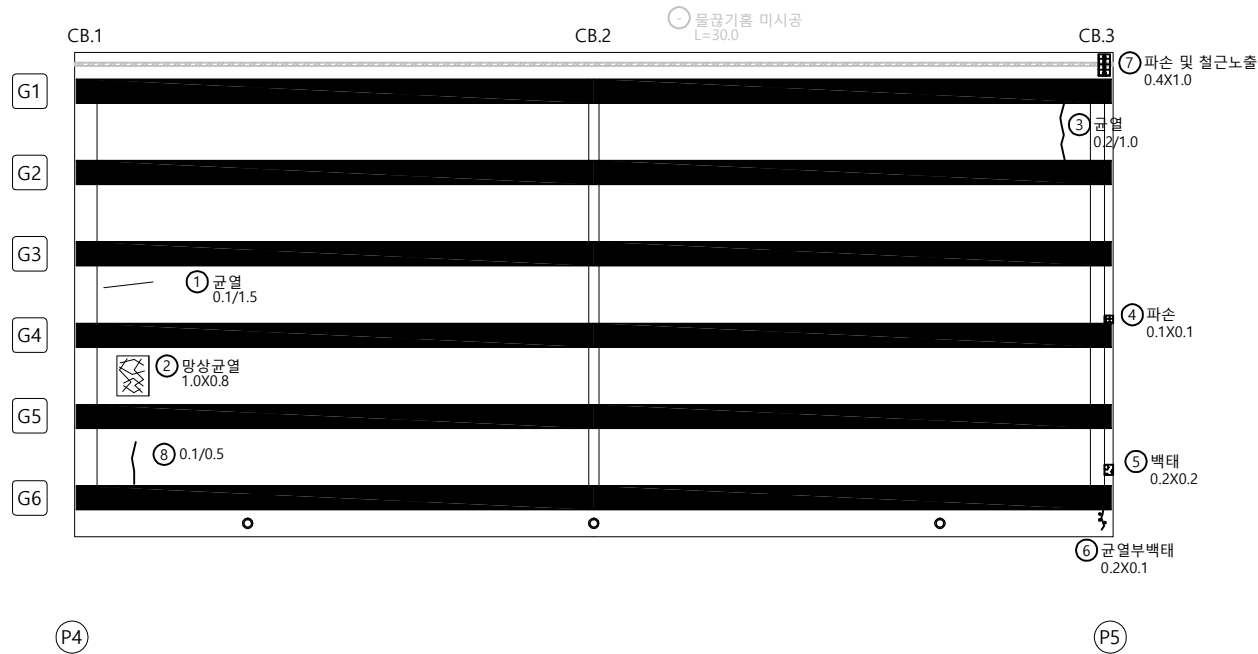

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S5
도면번호	15

←청평 방향

신팔 방향 →

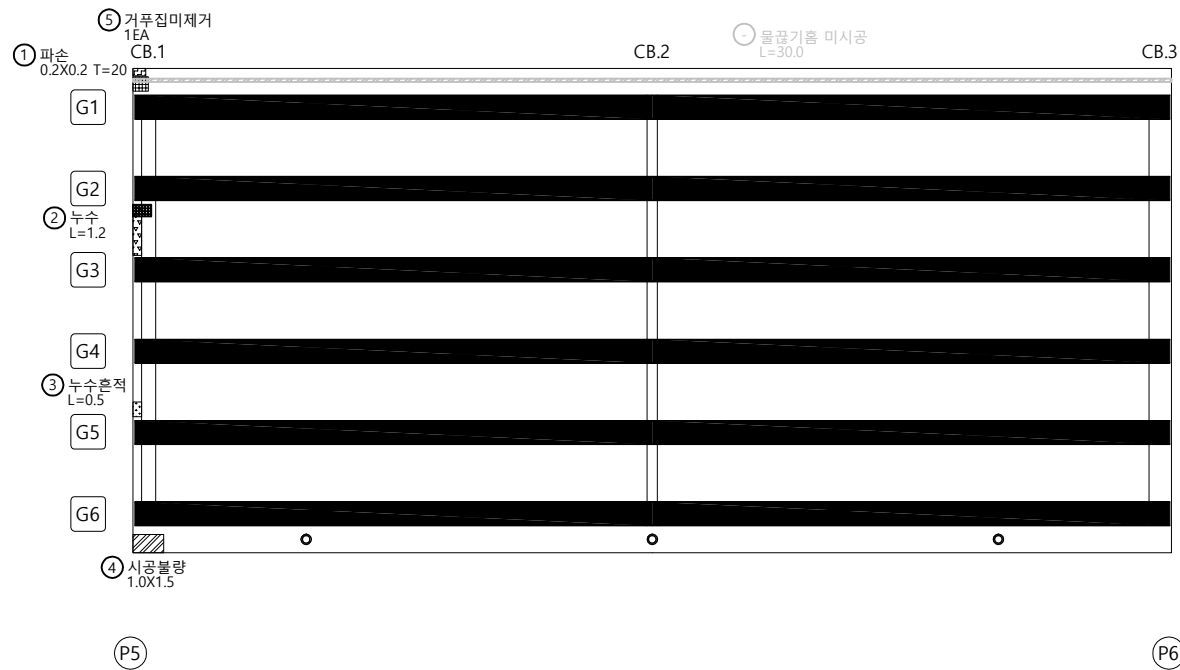


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	t=20
2	기준	바닥판	누수		1.2		1	1.20	m	
3	기준	바닥판	누수흔적		0.5		1	0.50	m	
4	기준	바닥판	시공불량		1.0	1.5	1	1.50	m²	
5	기준	바닥판	거푸집 미제거				1	1.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S6


도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m	
2	기존	바닥판	망상균열		1.6	1.0	1	1.60	m²	
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
4	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
5	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
6	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		2	3.00	m	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

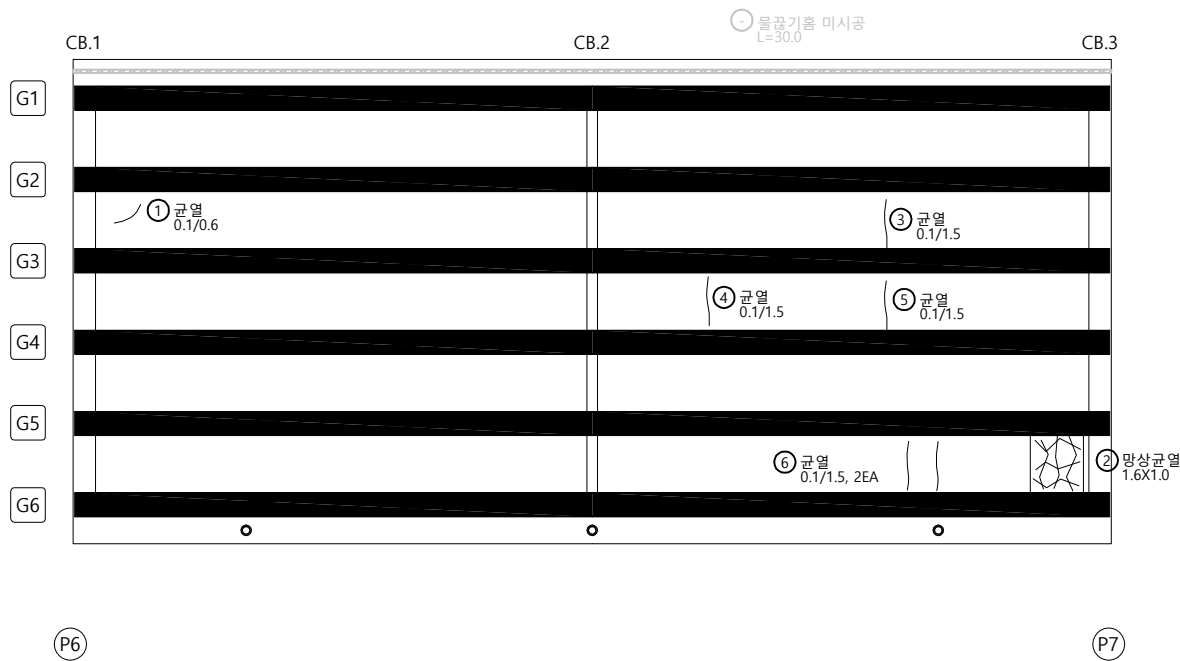

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S7
도면번호	17

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	백태		0.1	0.3	2	0.06	m'	
2	기존	바닥판	파손 및 철근노출		0.5	0.2	1	0.10	m'	
3	기존	바닥판	파손 및 철근노출		0.3	0.3	1	0.09	m'	
4	23상	바닥판	파손		0.5	0.2	1	0.10	m'	
5	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.5	0.2	1	0.10	m'	
6	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.3	0.2	1	0.06	m'	
7	23상	바닥판	누수		0.3		1	0.30	m	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

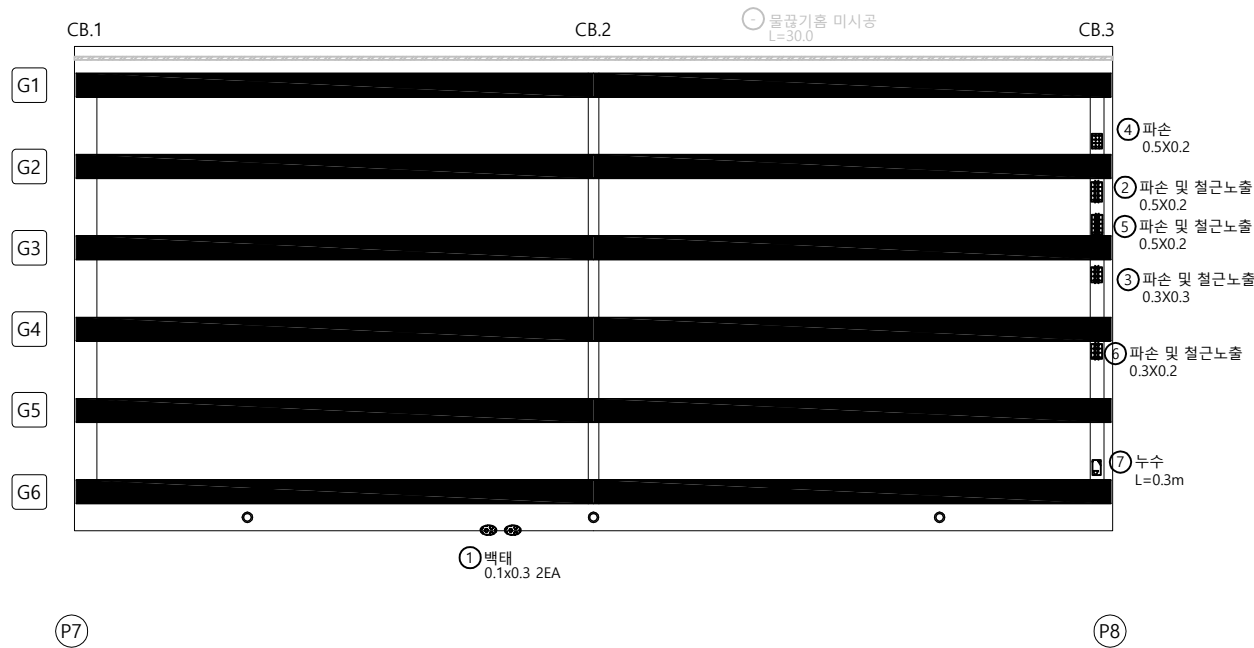

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S8도면번호
18

←청평 방향

신팔 방향 →

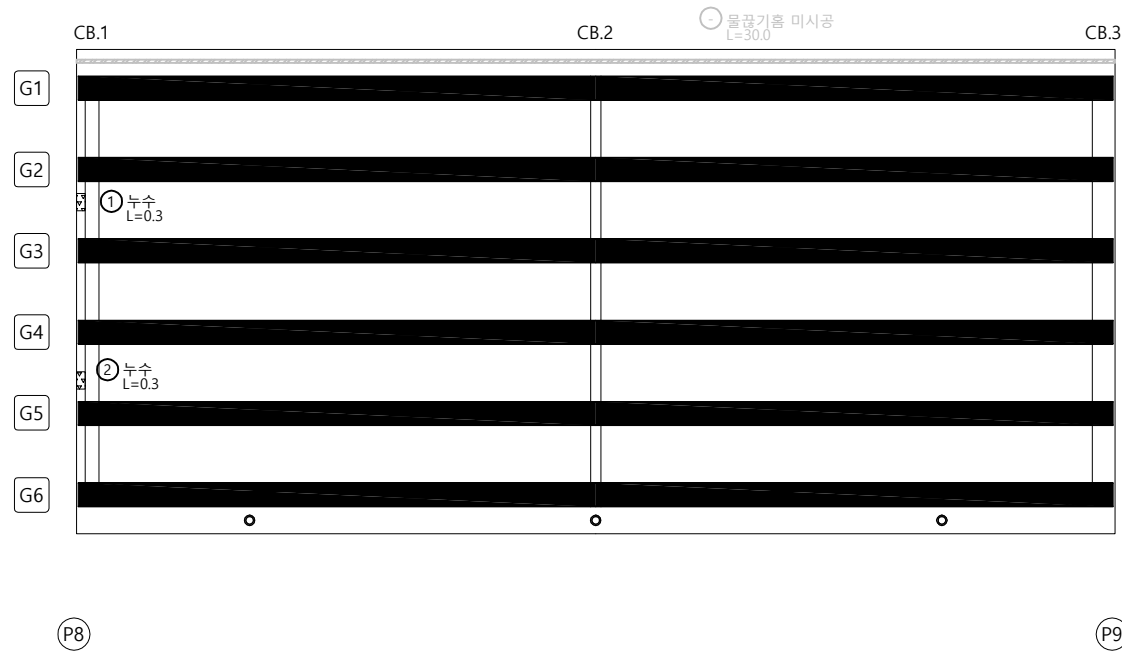


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	바닥판	누수		0.3		1	0.30	m
2	기존	바닥판	누수		0.3		1	0.30	m
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S9
			도면번호
			19

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	철근노출		0.1	0.2	2	0.04	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

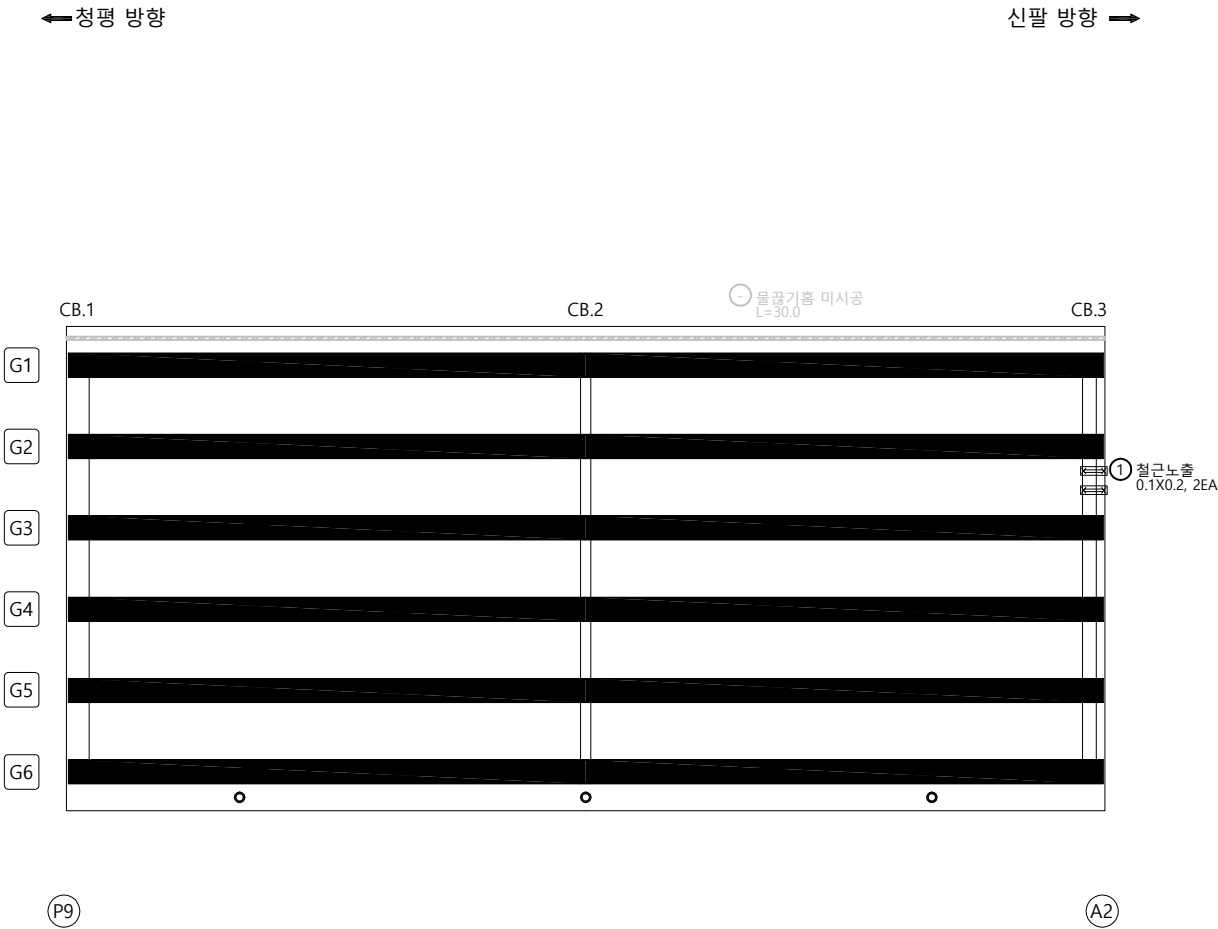

KEY PLAN

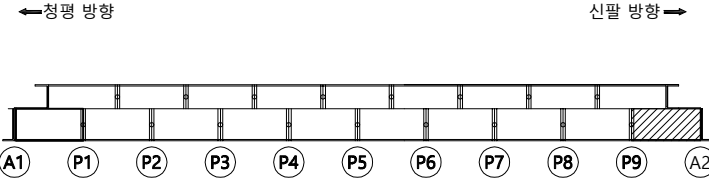

SECTION

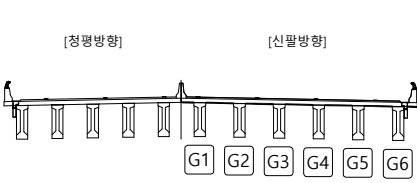


범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(신팔방향) - 바닥판하면 S10
			도면번호
			20

← 청평 방향

신팔 방향 →

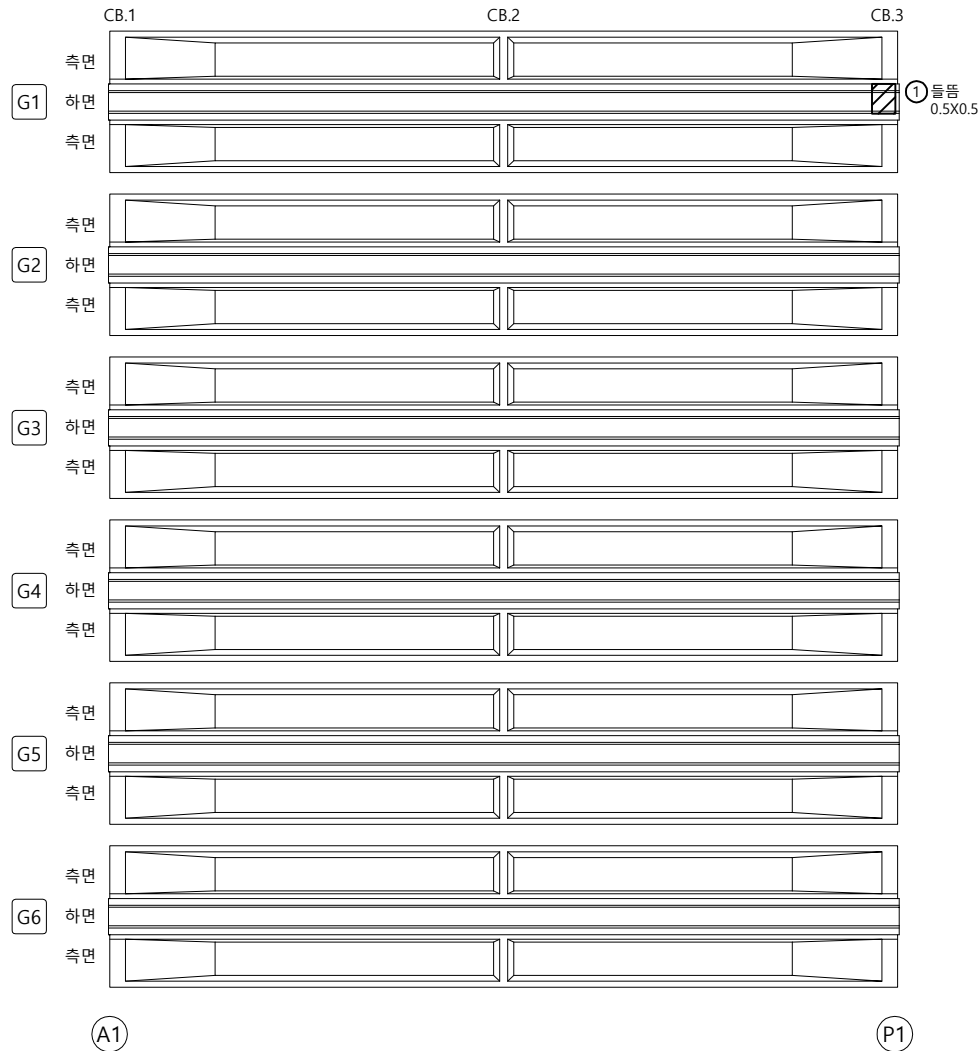


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	거더	들뜸		0.5	0.5	1	0.25	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 거더 S1(G1~G6)
도면번호	

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

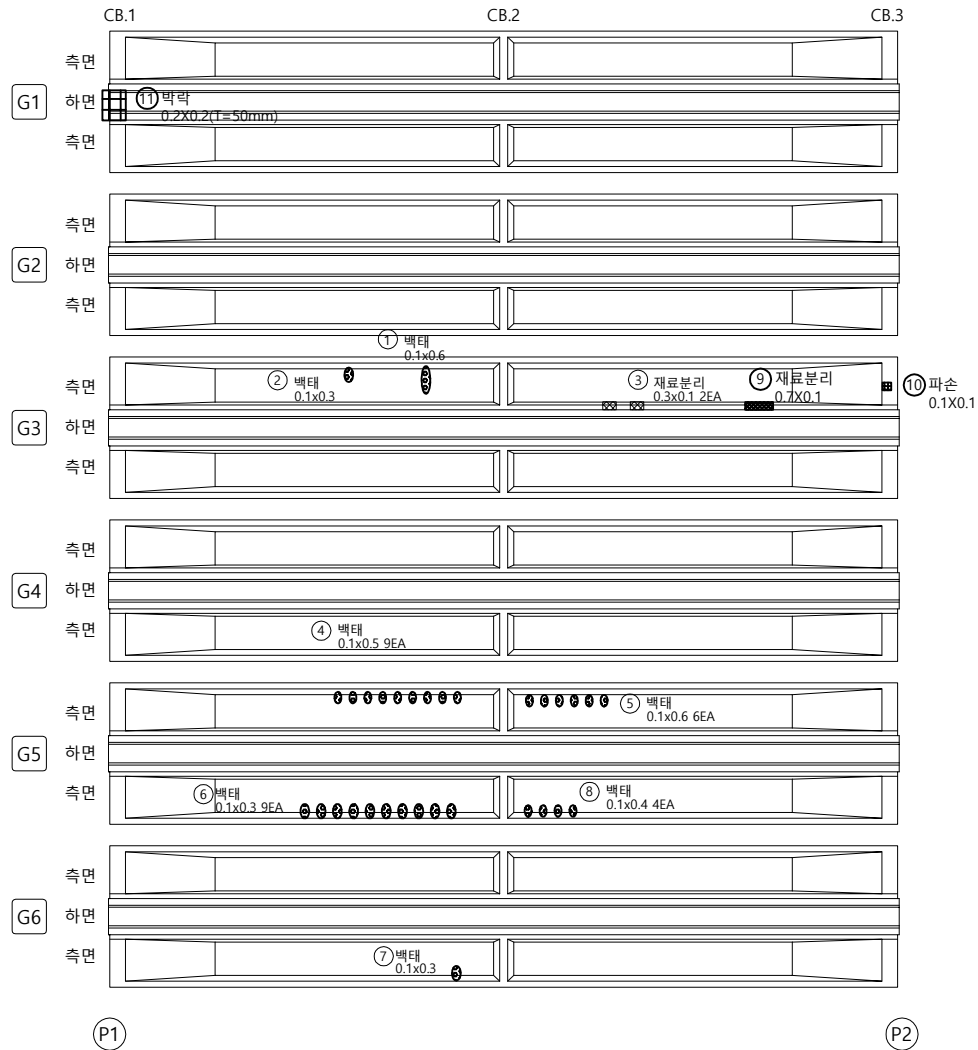


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	거더	백태		0.1	0.6	1	0.06	m'
2	기존	거더	백태		0.1	0.3	1	0.03	m'
3	기존	거더	재료분리		0.3	0.1	2	0.06	m'
4	기존	거더	백태		0.1	0.5	9	0.45	m'
5	기존	거더	백태		0.1	0.6	6	0.36	m'
6	기존	거더	백태		0.1	0.3	9	0.27	m'
7	기존	거더	백태		0.1	0.3	1	0.03	m'
8	기존	거더	백태		0.1	0.4	4	0.16	m'
9	기존	거더	재료분리		0.7	0.1	1	0.07	m'
10	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'
11	23상	거더	박락		0.2	0.2	1	0.04	m'
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 거더 S2(G1~G6)
도면번호	22

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

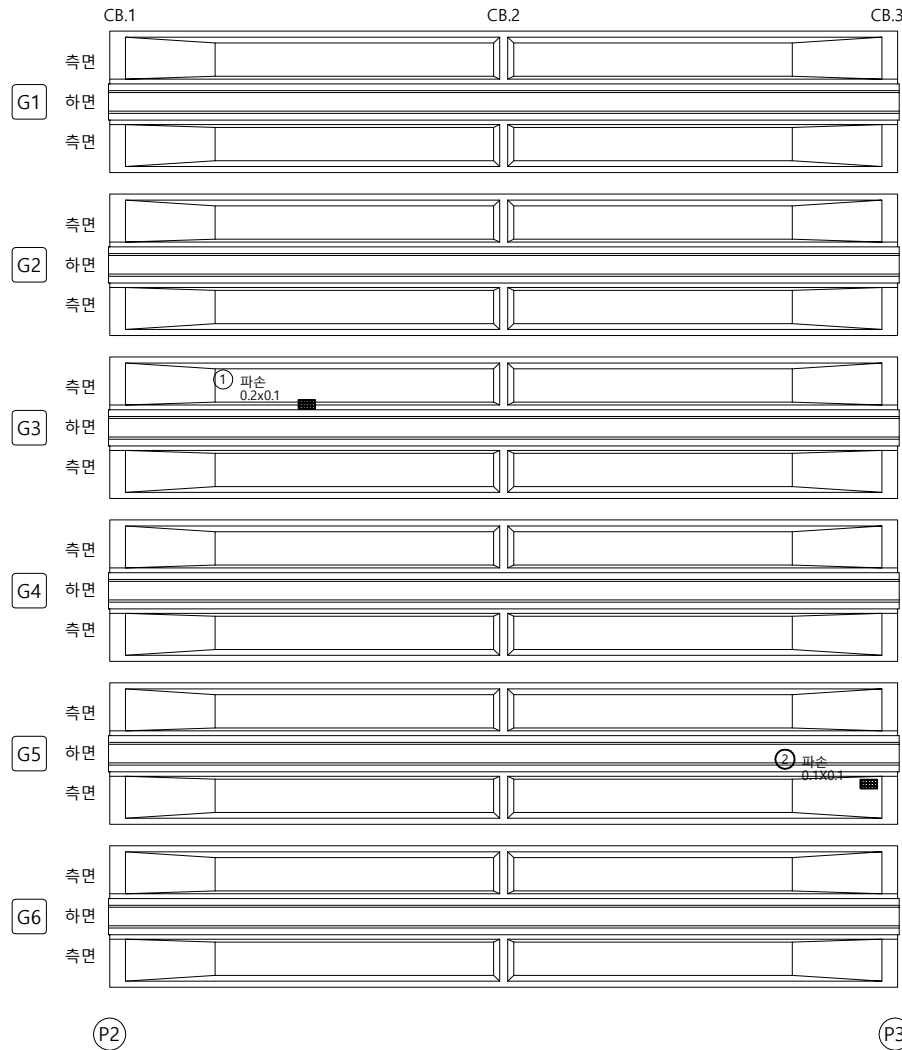


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	거더	파손		0.2	0.1	1	0.02	m'
2	23상	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 거더 S3(G1~G6)
도면번호	

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

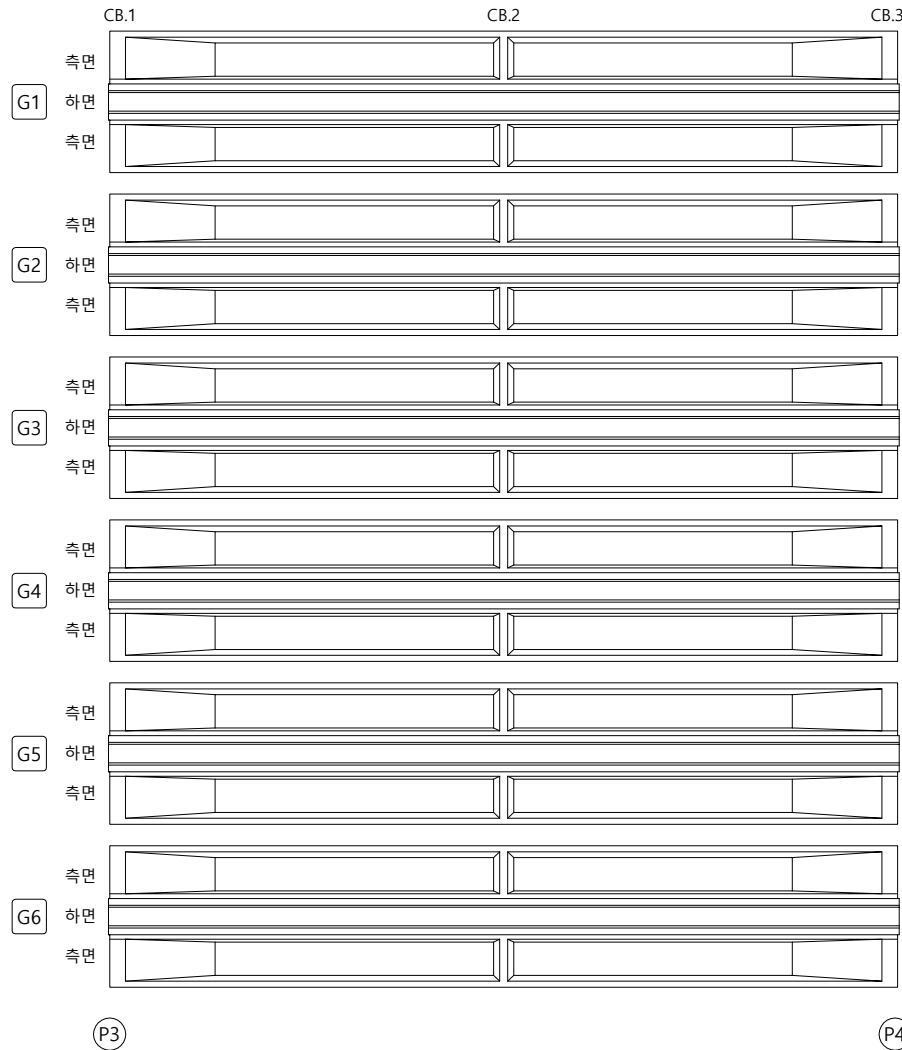


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

콘크리트	철근콘크리트	재료분리	발주처
팽창, 공동	균열, 파손	들뜸, 결빙	용역명
누수, 습윤부	박리, 박락	부식	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	자작2교(신팔방향) - 거더 S4(G1~G6)
			도면번호

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

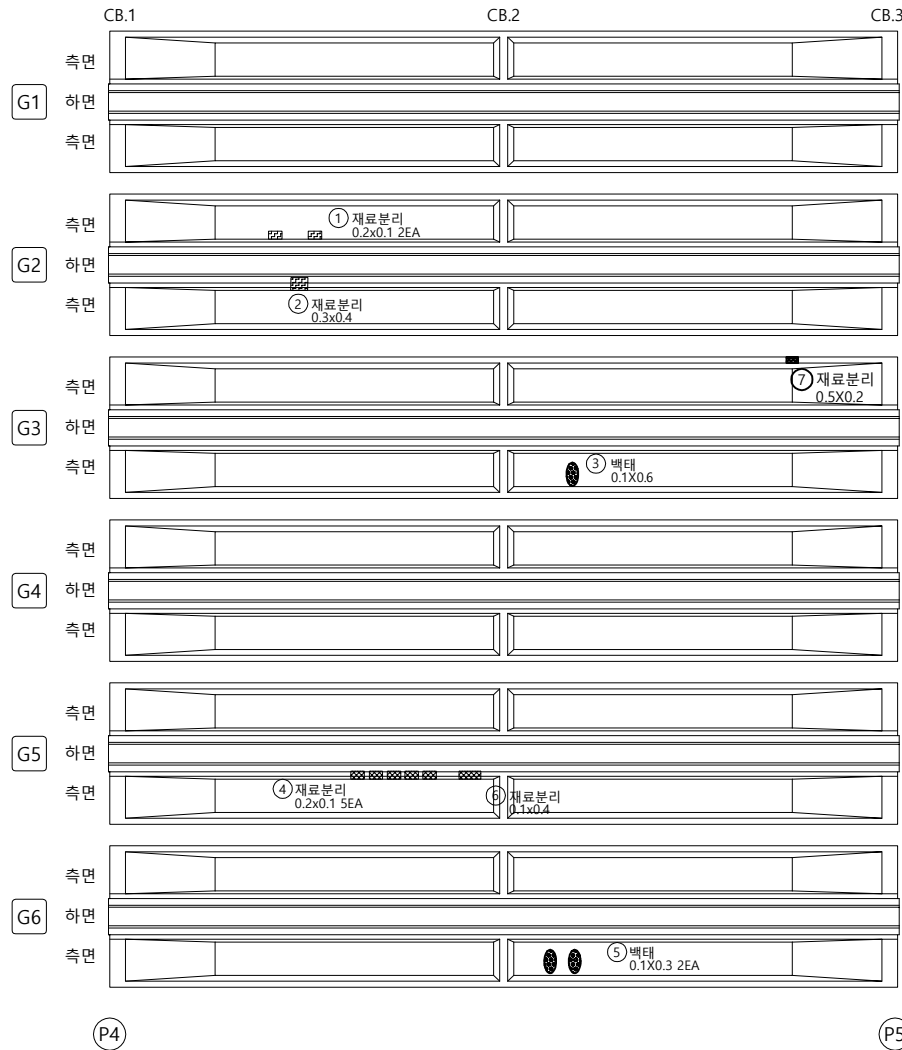


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더	재료분리		0.2	0.1	2	0.04	m'	
2	기존	거더	재료분리		0.3	0.4	1	0.12	m'	
3	기존	거더	백태		0.1	0.6	1	0.06	m'	
4	기존	거더	재료분리		0.2	0.1	5	0.10	m'	
5	기존	거더	백태		0.1	0.3	2	0.06	m'	
6	기존	거더	재료분리		0.1	0.4	1	0.04	m'	
7	기존	거더	재료분리		0.5	0.2	1	0.10	m'	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 거더 S5(G1~G6)

도면번호

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

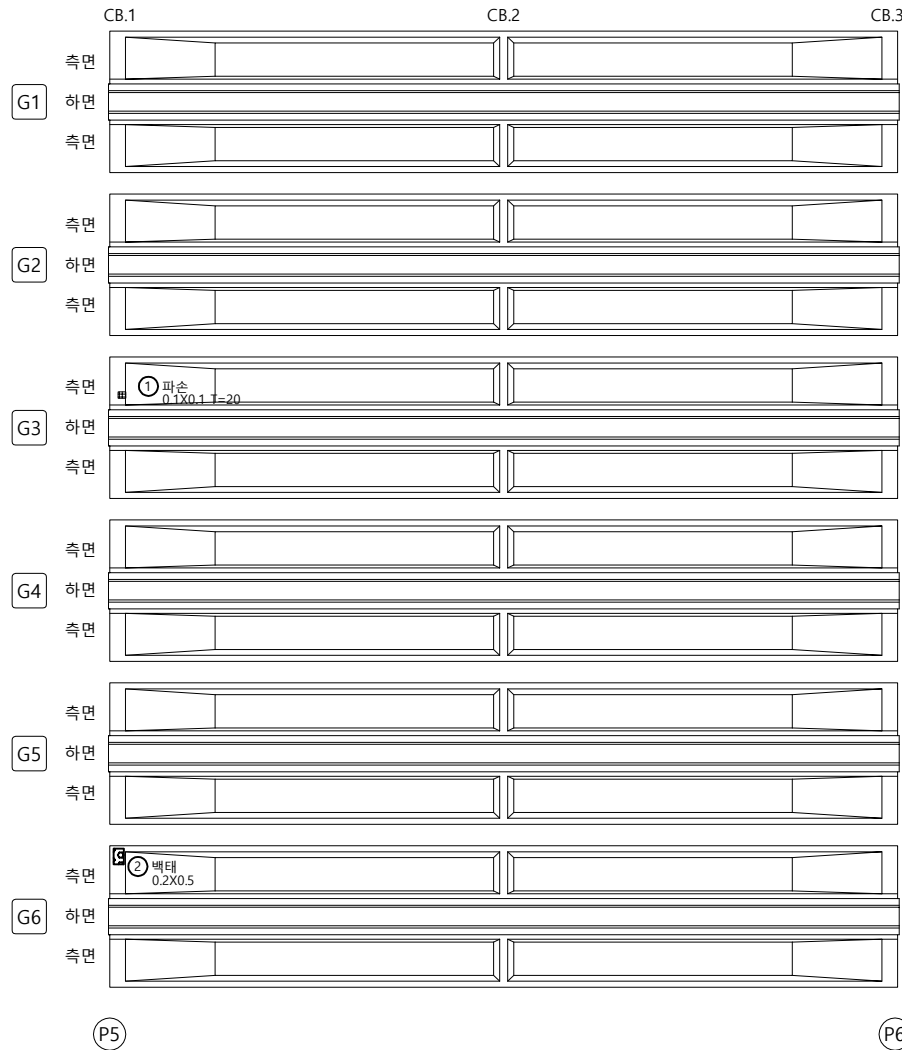


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m' t=20
2	23상	거더	백태		0.2	0.5	1	0.10	m'
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 거더 S6(G1~G6)도면번호
26

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

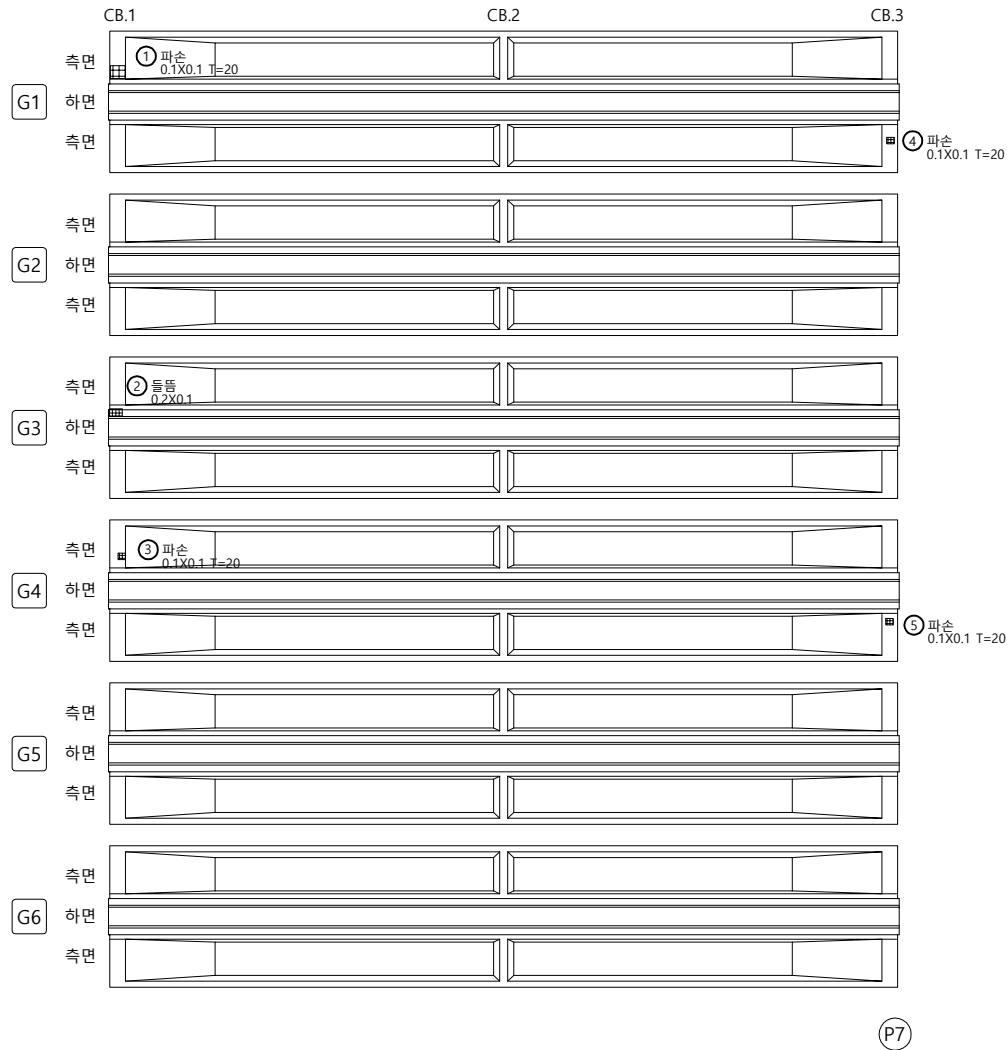


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	t=20
2	기존	거더	들뜸		0.2	0.1	1	0.02	m'	
3	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	t=20
4	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	t=20
5	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	t=20
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 거더 S7(G1~G6)도면번호
27

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

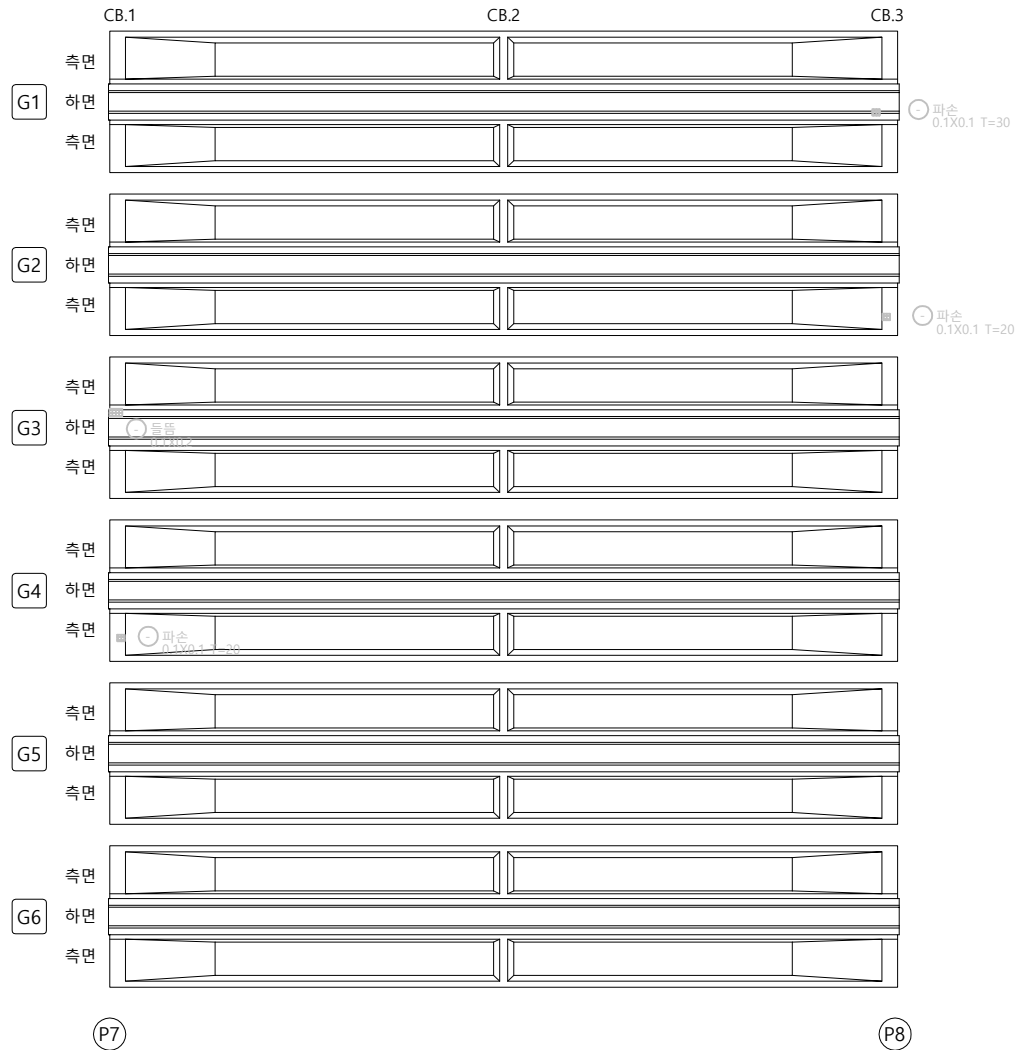


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 거더 S8(G1~G6)도면번호
28

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

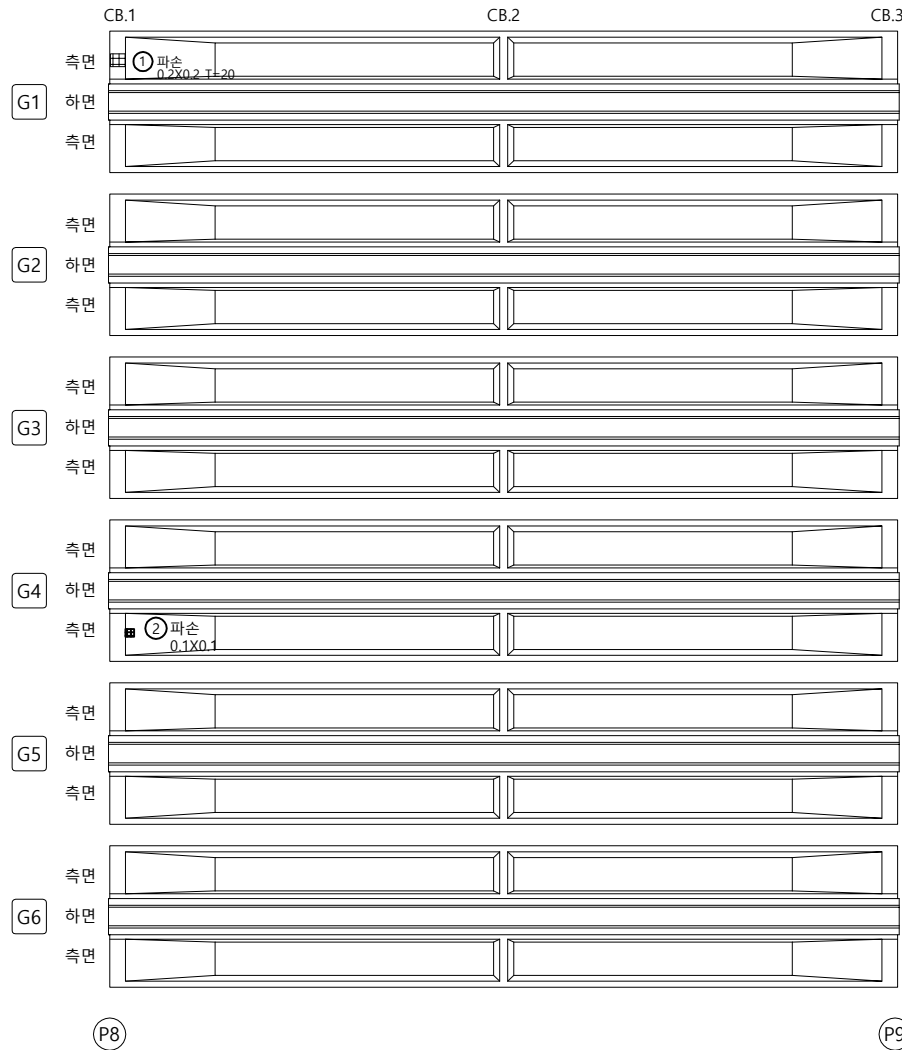


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m'	t=20
2	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	t=20
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 거더 S9(G1~G6)

도면번호

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

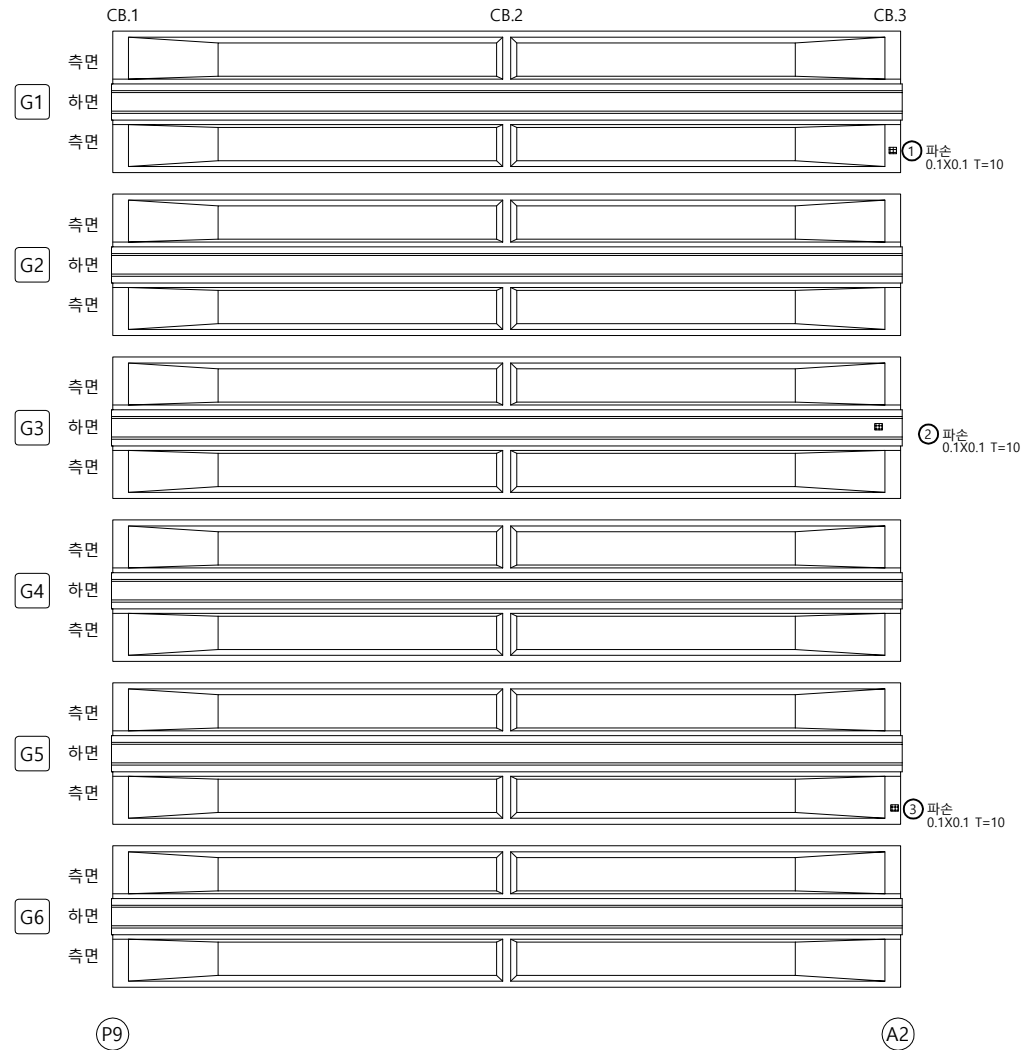


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	t=10
2	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	t=10
3	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	t=10
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(신팔방향) - 거더 S10(G1~G6)
			도면번호
			30

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

[G4~G5]

[G5~G6]

하면

[CB.3]

전면

배면

하면

전면

① 철물노출
0.1x0.1 10EA

배면


하면

전면

청평 방향
↓KEY
PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

범
례

	균열		광상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		색태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 가로보 S1
도면번호	

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	14	0.14	m'	
2	23상	가로보	망상균열		0.5	1.0	1	0.50	m'	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

[G4~G5]

[G5~G6]

배면

[CB.3]

하면

전면

② 망상균열
0.5x1.0
① 철물노출
0.1x0.1 14EA

배면

[CB.2]

하면

전면


배면

하면

청평 방향
↓KEY
PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

범
례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 가로보 S2
도면번호	

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	16	0.16	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

[G4~G5]

[G5~G6]

하면

[CB.3]

전면

배면

[CB.2]

하면

전면

① 철물노출
0.1x0.1 16EA

배면

[CB.1]

하면


전면

청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]


범
례

	균열		광상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		색태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 가로보 S3
도면번호	

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	박락 및 철근노출		0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m²	
3	기존	가로보	백태		0.1	0.1	1	0.01	m²	
4	기존	가로보	박락		0.3	0.1	1	0.03	m²	
5	기존	가로보	박락		0.3	0.1	1	0.03	m²	
6	기존	가로보	거푸집 미제거				1	1.00	EA	
7	23상	가로보	돌뚝		0.2	0.4	1	0.08	m²	
8	23상	가로보	돌뚝		0.1	0.1	1	0.01	m²	
9	23상	가로보	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
10	23상	가로보	돌뚝		0.2	0.2	1	0.04	m²	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

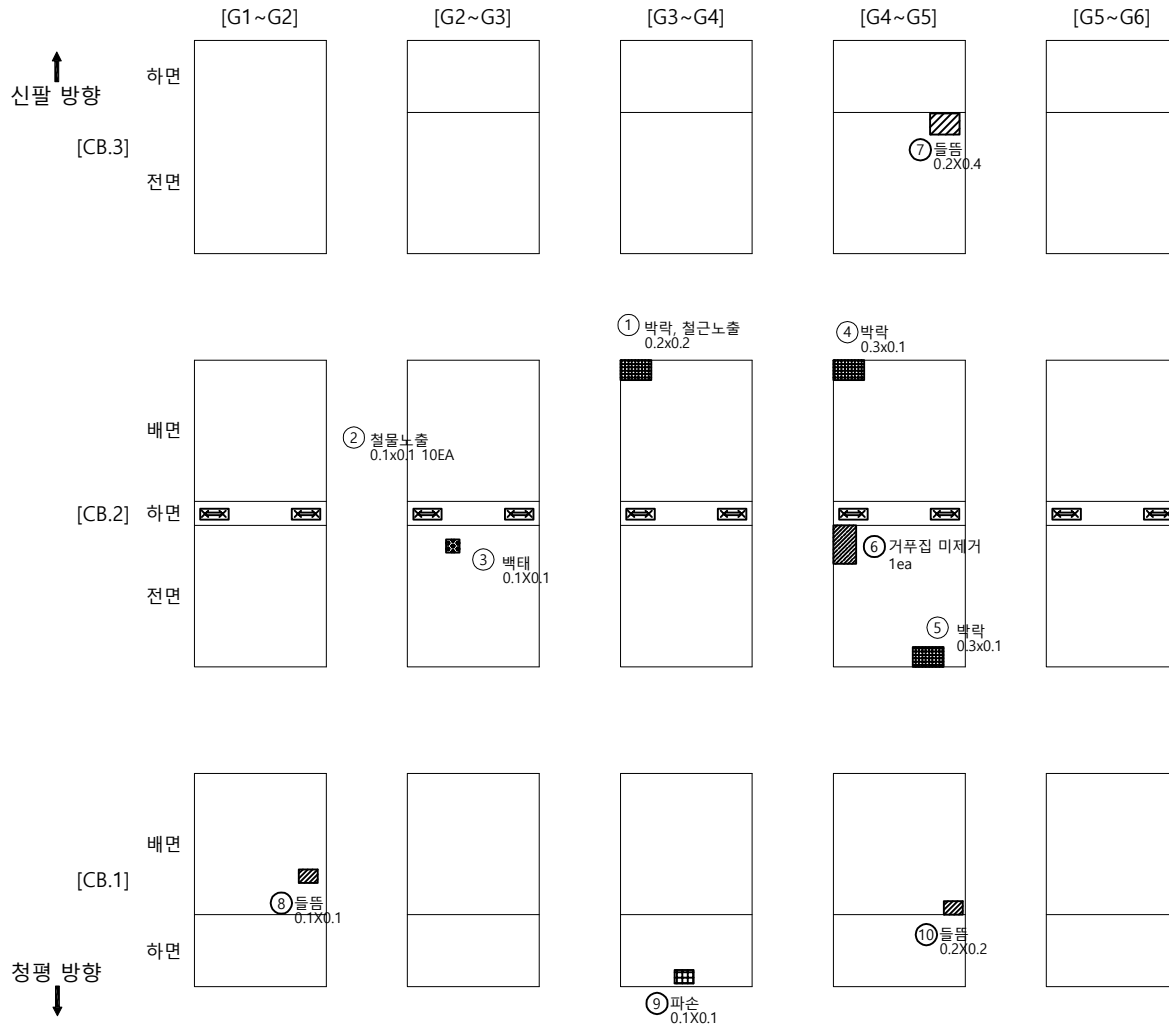

KEY PLAN

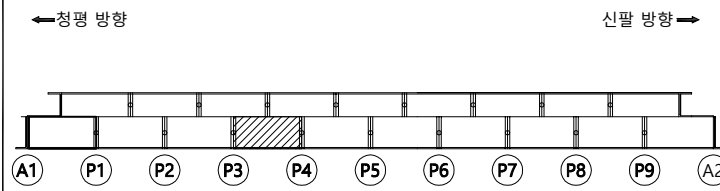

SECTION

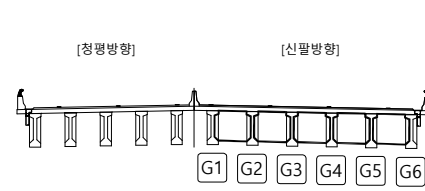


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 가로보 S4
도면번호	34

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2	기존	가로보	박락		0.2	0.3	1	0.06	m'	
3	23상	가로보	돌뚫		0.2	0.3	1	0.06	m'	
4	23상	가로보	돌뚫		0.1	0.2	1	0.02	m'	
5	기존	가로보	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

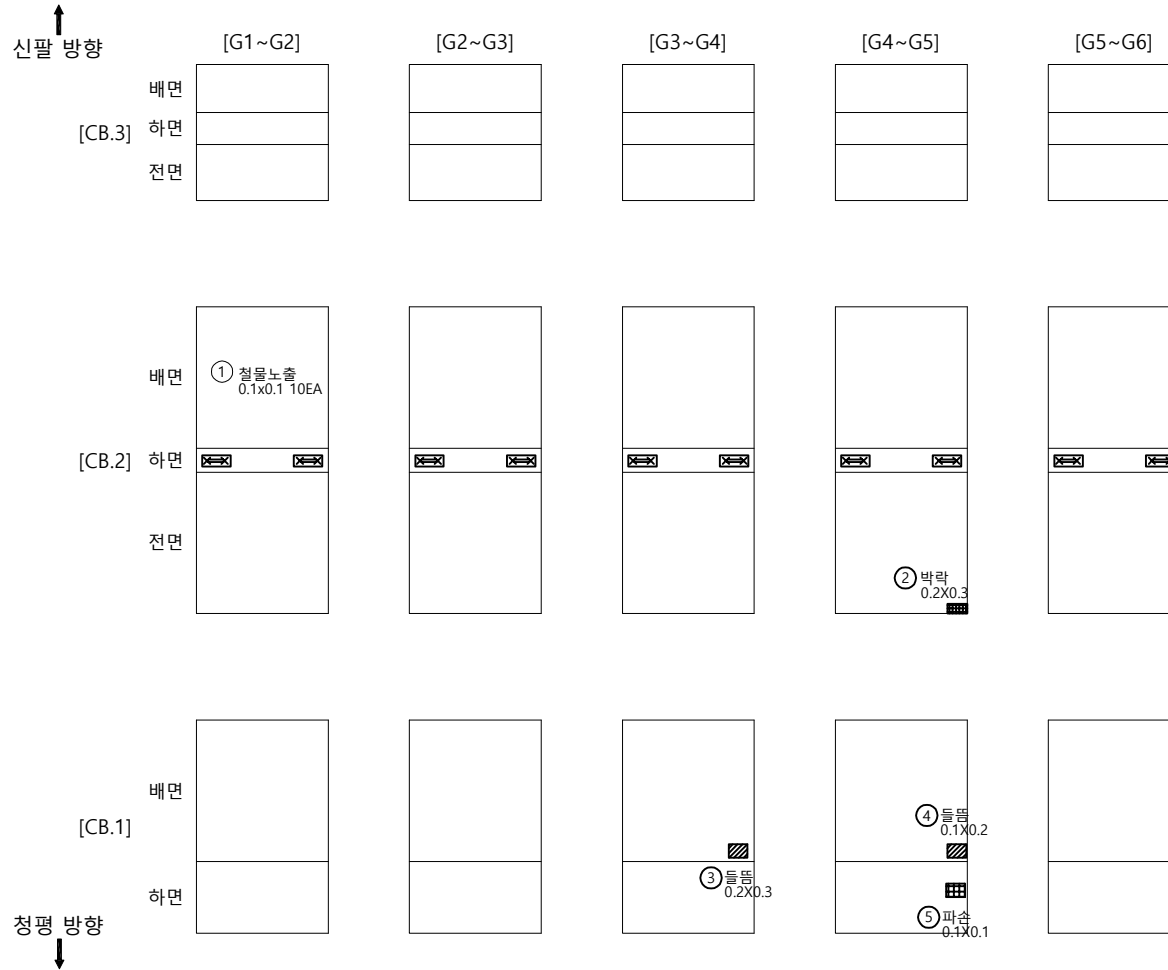

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 가로보 S5

도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2	기존	가로보	백태		0.3	0.6	1	0.18	m'	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑


	[G1~G2]	[G2~G3]	[G3~G4]	[G4~G5]	[G5~G6]
하면					
[CB.3] 전면					

배면	① 철물노출 0.1x0.1 10EA				② 백태 0.3x0.6
[CB.2] 하면					
전면					


배면					
[CB.1] 하면					
전면					

청평 방향
↓

KEY PLAN

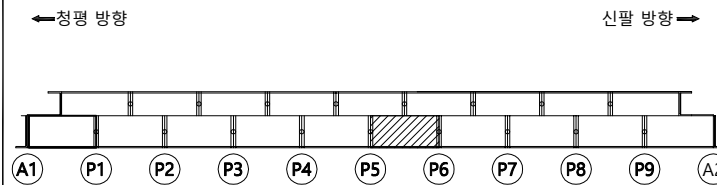

SECTION

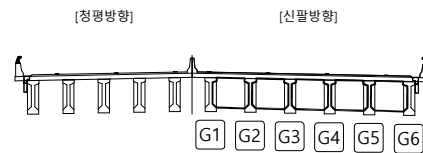


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 가로보 S6
도면번호	36

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

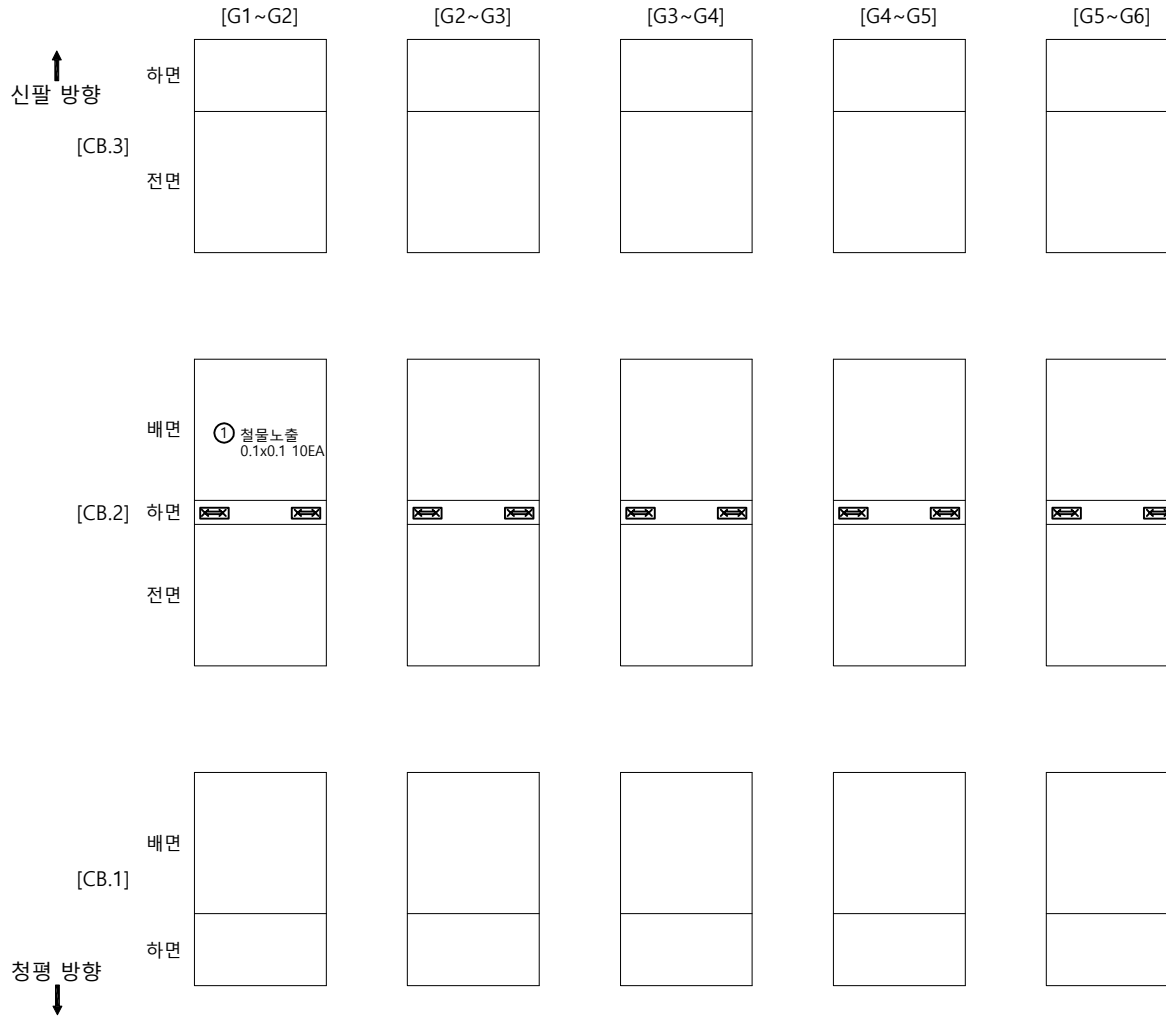

KEY PLAN

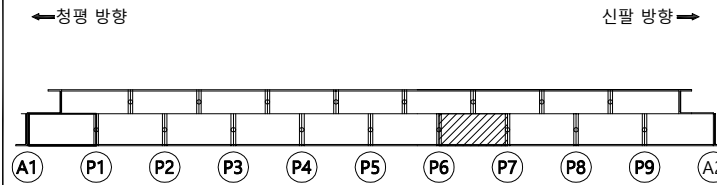

SECTION

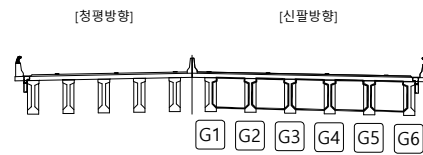


범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(신팔방향) - 가로보 S7
			도면번호
			37

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

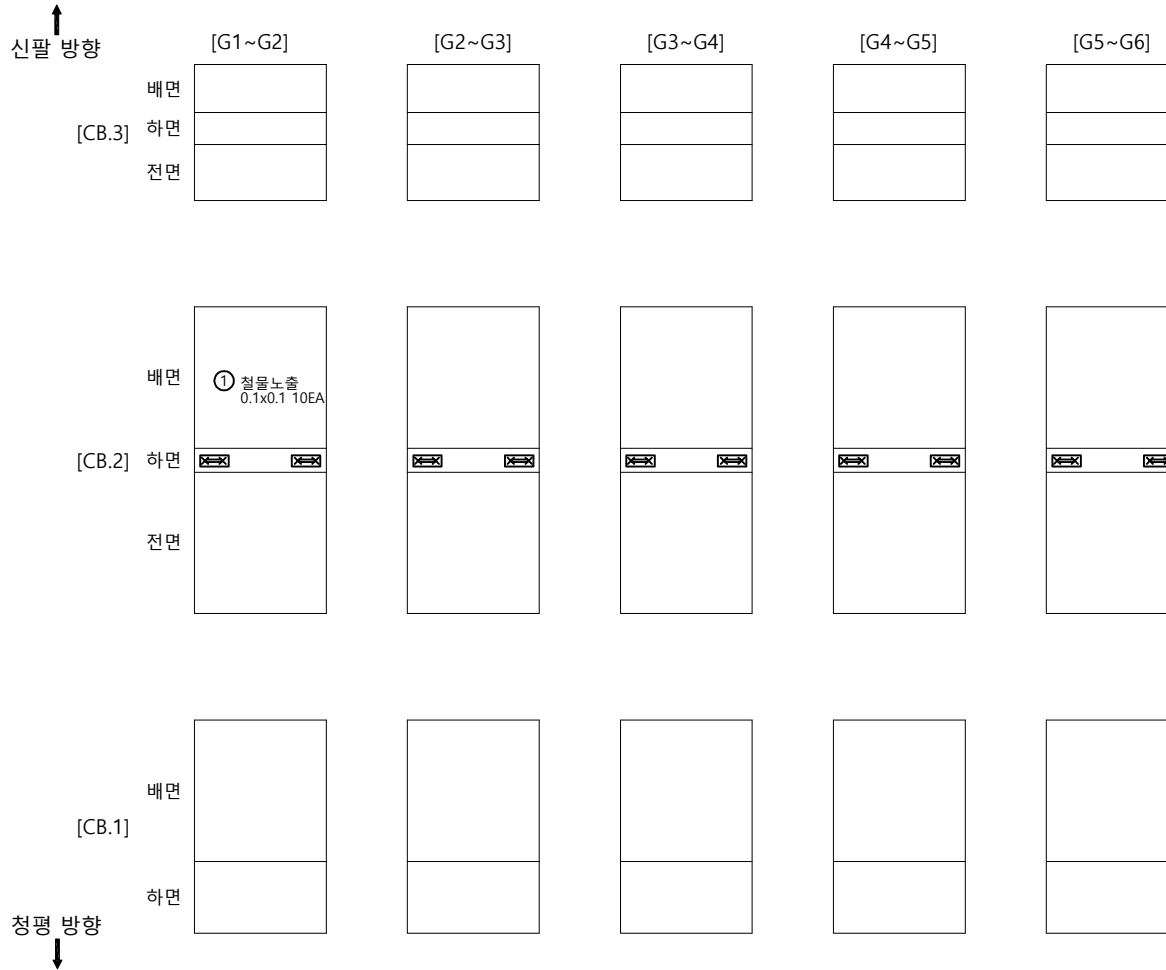

KEY PLAN

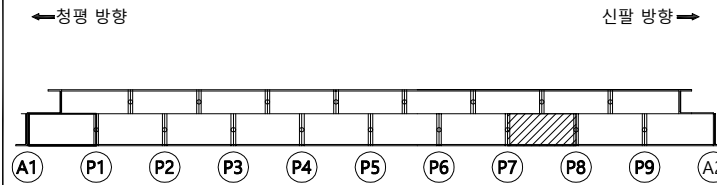

SECTION

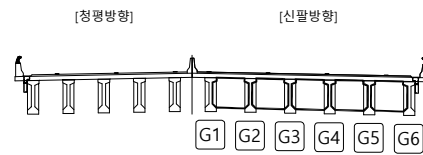

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 가로보 S8
도면번호	38

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

[G4~G5]

[G5~G6]

하면

[CB.3]

전면

배면

① 철물노출
0.1x0.1 10EA

[CB.2]

하면

전면

배면

[CB.1]

하면


전면

청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 가로보 S9
도면번호	

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	가로보	철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

[G4~G5]

[G5~G6]

배면

[CB.3]

하면

전면

배면

[CB.2]

하면

전면

배면

[CB.1]


하면

청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]


[신팔방향]

범
례

	균열		광상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		색태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 가로보 S10도면번호
40

손상물량표

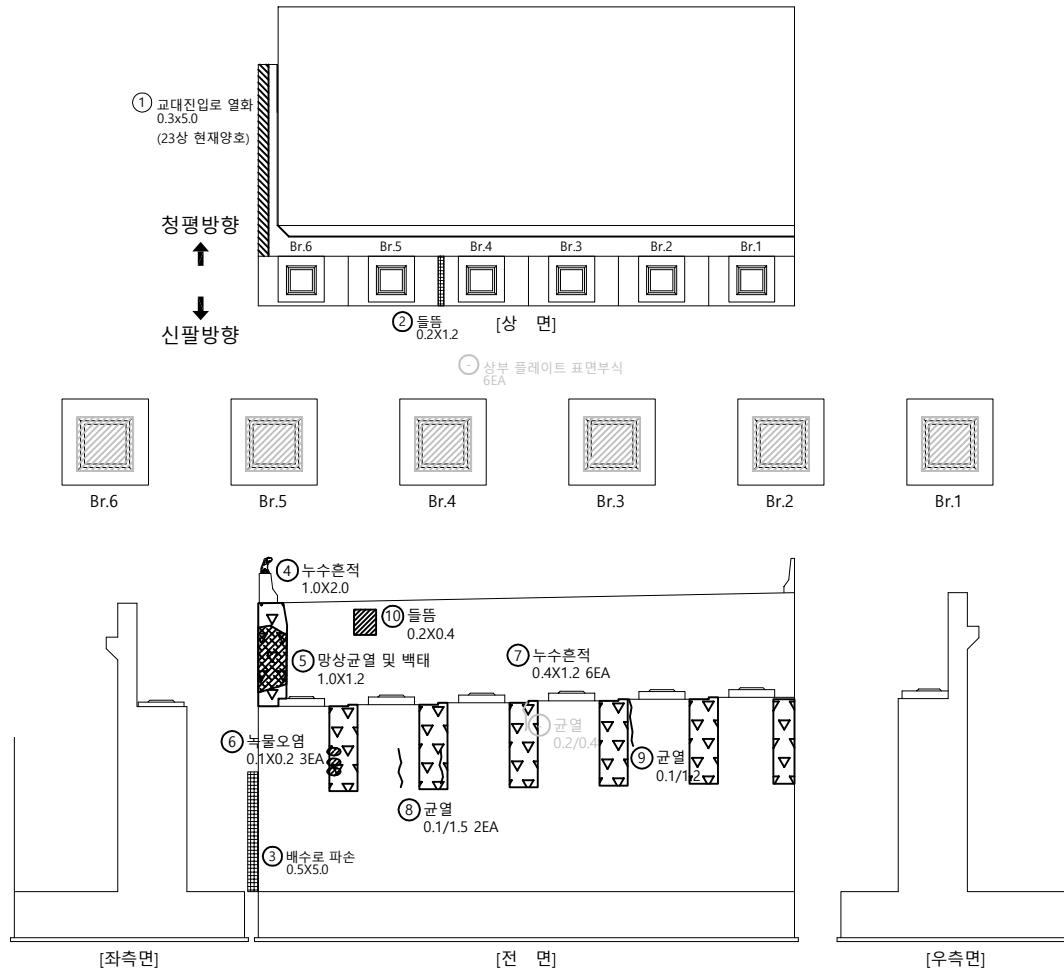


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	교대 진입로 열화		0.3	0.5	1	0.15	m²	
2	기존	교대	돌뿔		0.2	1.2	1	0.24	m²	
3	기존	배수시설	배수로 파손		0.5	5.0	1	2.50	m²	
4	기존	교대	누수흔적		1.0	2.0	1	2.00	m²	
5	기존	교대	망상균열 및 백태		1.0	1.2	1	1.20	m²	
6	기존	교대	녹물오염		0.1	0.2	3	0.06	m²	
7	기존	교대	누수흔적		0.4	1.2	6	2.88	m²	
8	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		2	3.00	m	
9	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	1.20	m	
10	23상	교대	돌뿔		0.2	0.4	1	0.08	m²	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

←청평 방향

신팔 방향→




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 교대 A1
도면번호	41

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	시공불량		0.5	0.6	1	0.30	m'	
2	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
4	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
5	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
6	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
7	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
8	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
9	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
10	기존	교각	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m'	
11	23상	교량받침	반침물탈 박리	0.1	0.3		1	0.03	m'	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

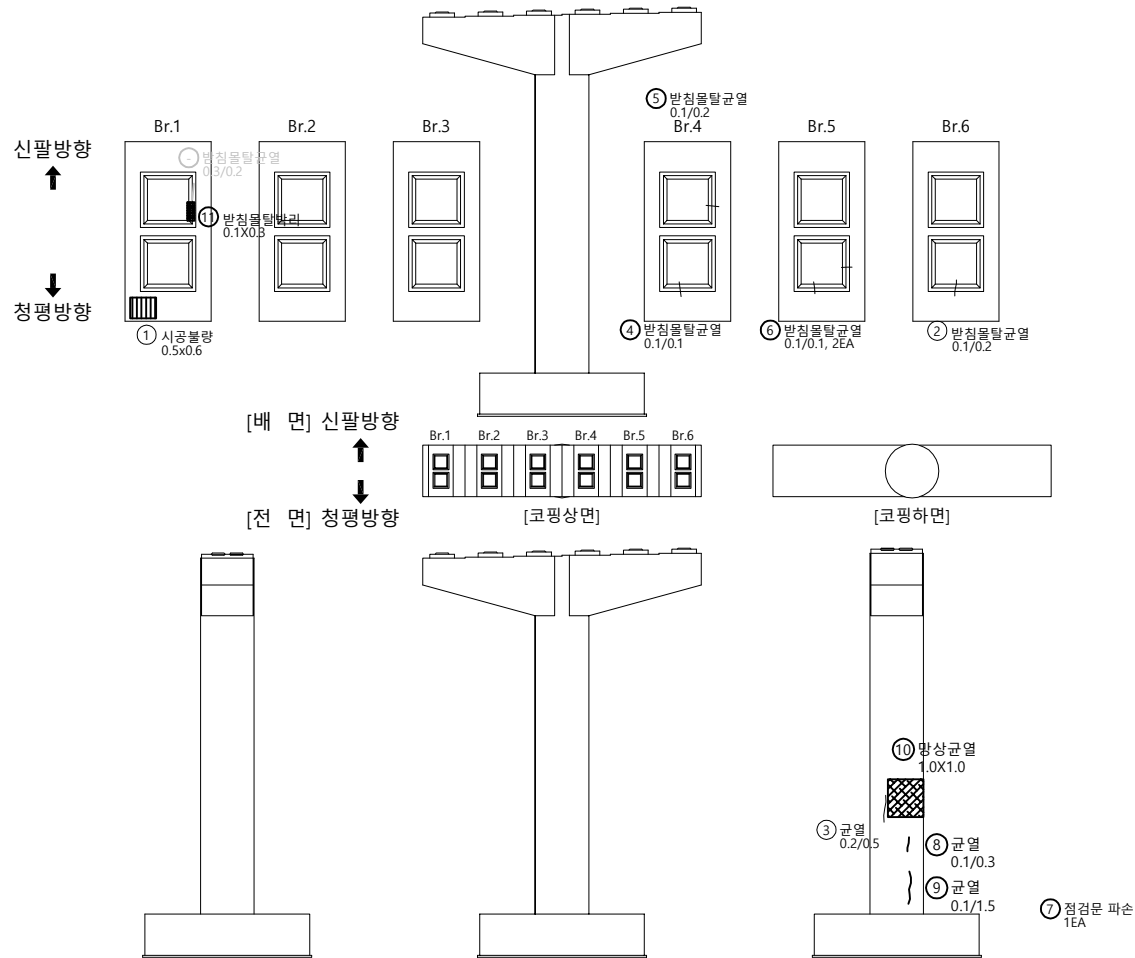

KEY PLAN

←청평 방향→


←신팔 방향→



SECTION

←청평 방향→

←신팔 방향→



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 교각 P1

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		5	1.00	m	
2	기존	교각	누수흔적		1.0	13.0	1	13.00	m²	
3	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m	
4	기존	교각	누수흔적 및 열화		0.5	1.5	3	2.25	m²	
5	기존	교각	누수흔적		1.0	13.0	1	13.00	m²	
6	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
7	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
8	기존	교각	누수흔적 및 열화		0.5	1.5	5	3.75	m²	
9	기존	교각	페콘크리트 퇴적				1	1.00	EA	
10	기존	교각	박락 및 백태		0.2	0.2	1	0.04	m²	
11	기존	교각	재료분리		3.0	2.0	1	6.00	m²	
12	기존	교각	누수흔적		1.0	13.0	1	13.00	m²	
13	23상	교각	재료분리		2.0	1.0	1	2.00	m²	
14	23상	교각	백태		0.5	0.5	1	0.25	m²	
15	23상	교각	박락 및 열화		0.5	1.0	1	0.50	m²	
16	23상	교각	페콘크리트 퇴적				3	3.00	EA	
17	23상	교각	돌뿔		0.5	1.0	1	0.50	m²	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

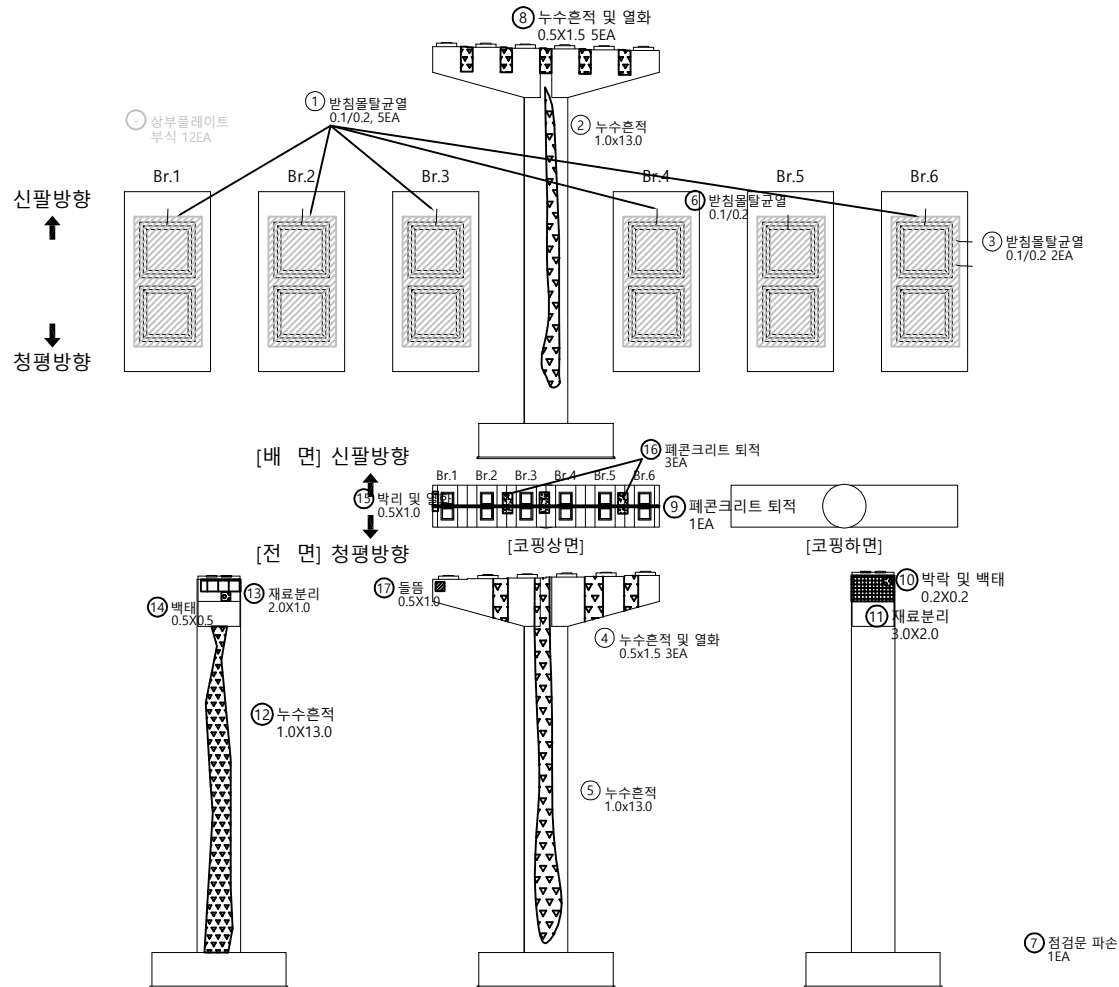

←청평 방향→

신팔 방향→


KEY PLAN



←청평 방향→

신팔 방향→

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 교각 P2
도면번호	43

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m'	
2	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
3	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
4	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
5	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
6	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
7	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
8	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
9	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

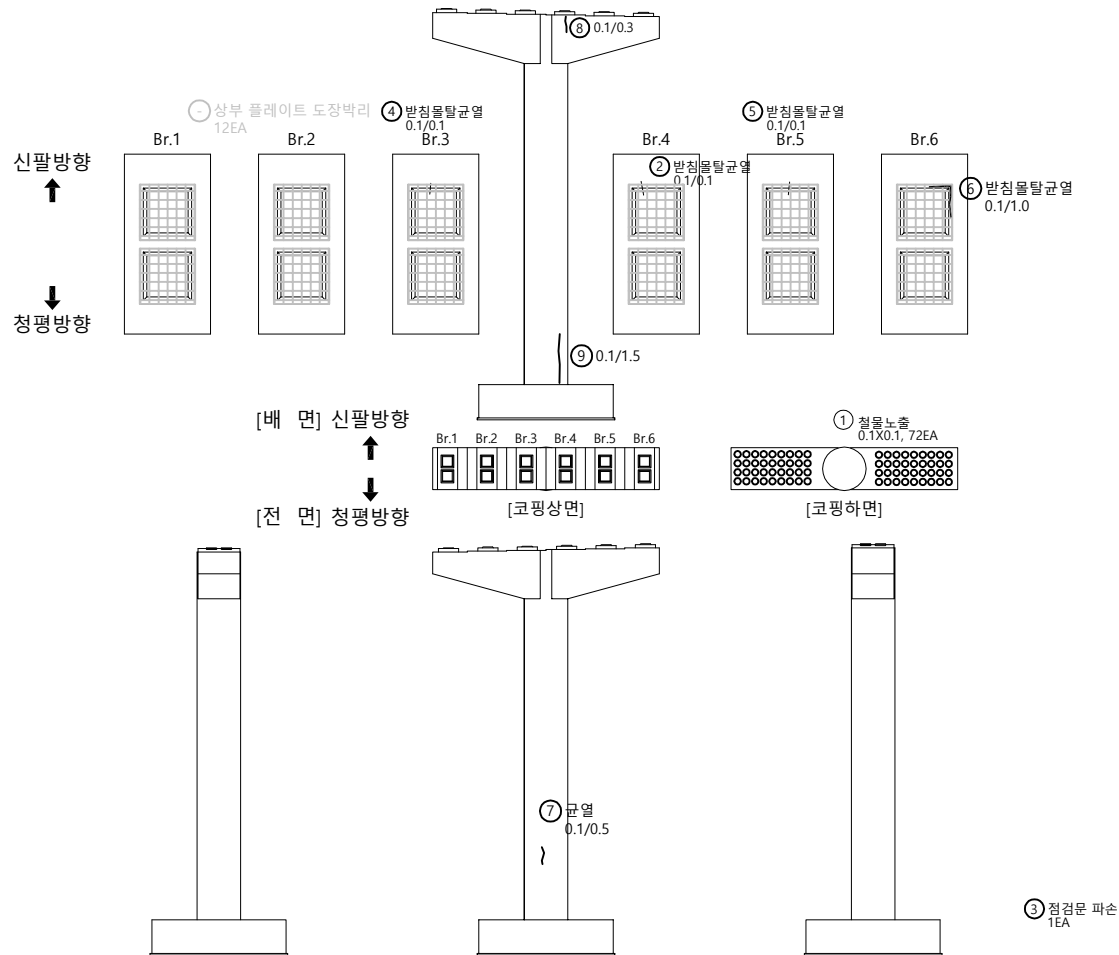

KEY PLAN

←청평 방향→


신팔 방향→



SECTION

←청평 방향→

신팔 방향→



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 교각 P3

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m'	
2	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m	
3	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
4	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
5	기존	교량받침	상부 받침고무, 플레이트 이격				1	1.00	EA	
6	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
7	기존	교량받침	받침 콘크리트 균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		3	0.90	m	
8	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	1.20	m	
9	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	1.20	m	
10	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		2	1.60	m	
11	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	1.20	m	
12	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
13	23상	교각	망상균열		1.5	1.0	1	1.50	m'	
14	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

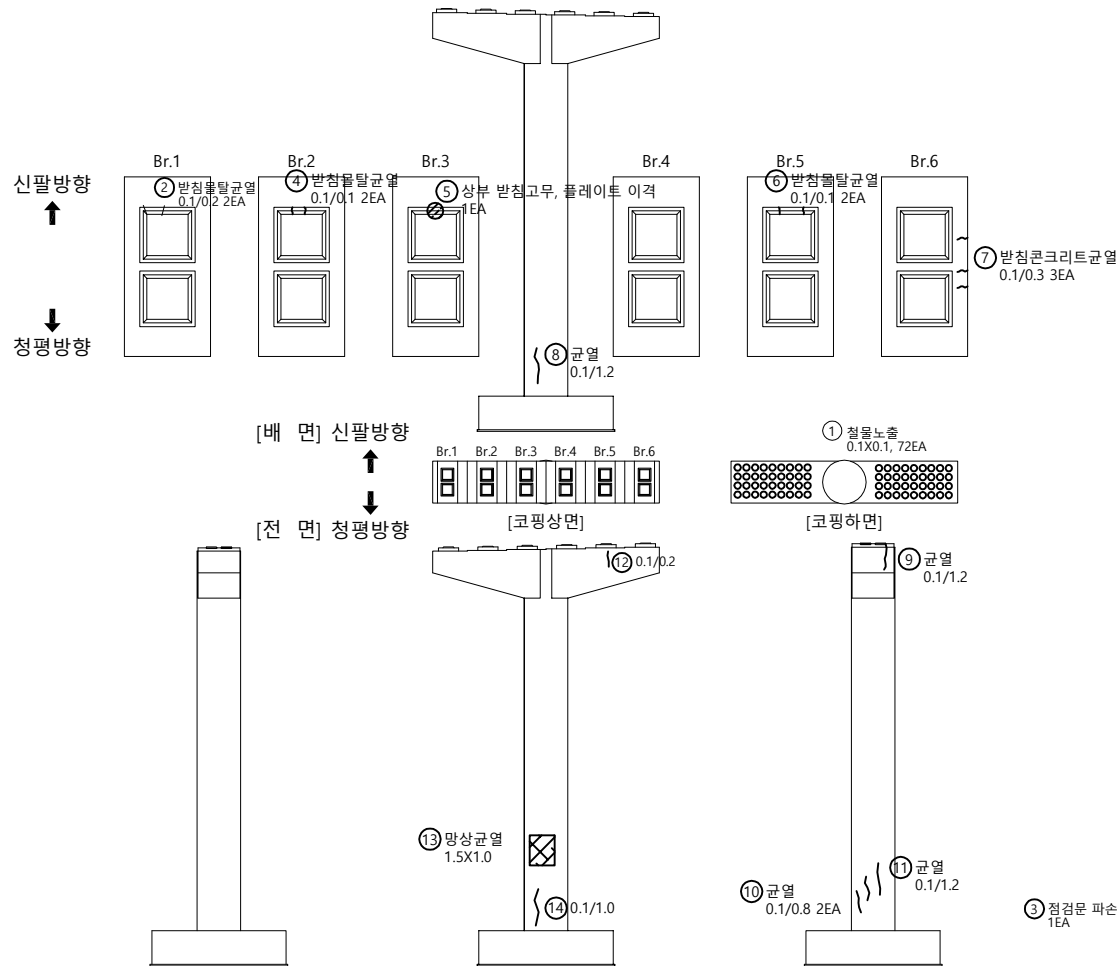

KEY PLAN

←청평 방향→


←신팔 방향→



SECTION

←청평 방향→

←신팔 방향→




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 교각 P4

도면번호

손상물량표

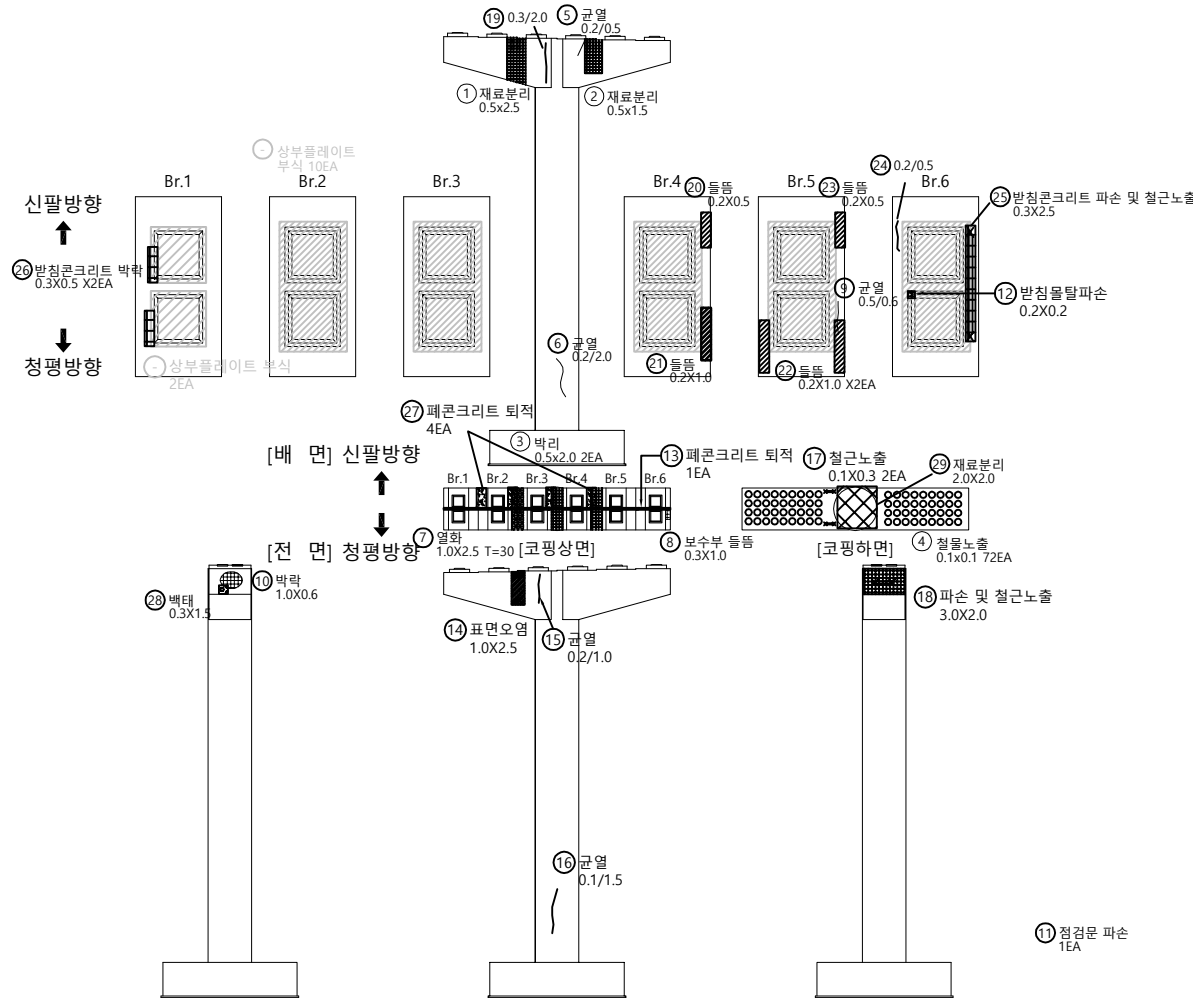


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	재료분리		0.5	2.5	1	1.25	m'
2	기존	교각	재료분리		0.5	1.5	1	0.75	m'
3	기존	교각	박리		0.5	2.0	2	2.00	m'
4	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m'
5	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
6	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m
7	기존	교각	열화	1.0	2.5		1	2.50	m'
8	기존	교각	보수부 들뜸		0.3	1.0	1	0.30	m'
9	기존	교각	균열(0.3mm이상)	0.5	0.6		1	0.60	m
10	기존	교각	박락	1.0	0.6		1	0.60	m'
11	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA
12	기존	교량받침	받침물탈 파손	0.2	0.2		1	0.04	m'
13	기존	교각	페콘크리트 퇴적				1	1.00	EA
14	기존	교각	표면오염	1.0	2.5		1	2.50	m'
15	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
16	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m
17	기존	교각	철근노출	0.1	0.3	2		0.06	m'
18	기존	교각	파손 및 철근노출	3.0	2.0		1	6.00	m'
19	23상	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	2.0		1	2.00	m
20	23상	교각	들뜸	0.2	0.5	1		0.10	m'
21	23상	교각	들뜸	0.2	1.0	1		0.20	m'
22	23상	교각	들뜸	0.2	1.5	2		0.60	m'
23	23상	교각	들뜸	0.2	0.5	1		0.10	m'
24	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
25	23상	교량받침	받침콘크리트 파손 및 철근노출	0.3	2.5	1		0.75	m'
26	23상	교량받침	받침콘크리트 박락	0.3	0.5	2		0.30	m'
27	23상	교각	페콘크리트 퇴적				4	4.00	EA
28	23상	교각	백태	0.3	1.5	1		0.45	m'
29	23상	교각	재료분리	2.0	2.0	1		4.00	m'
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

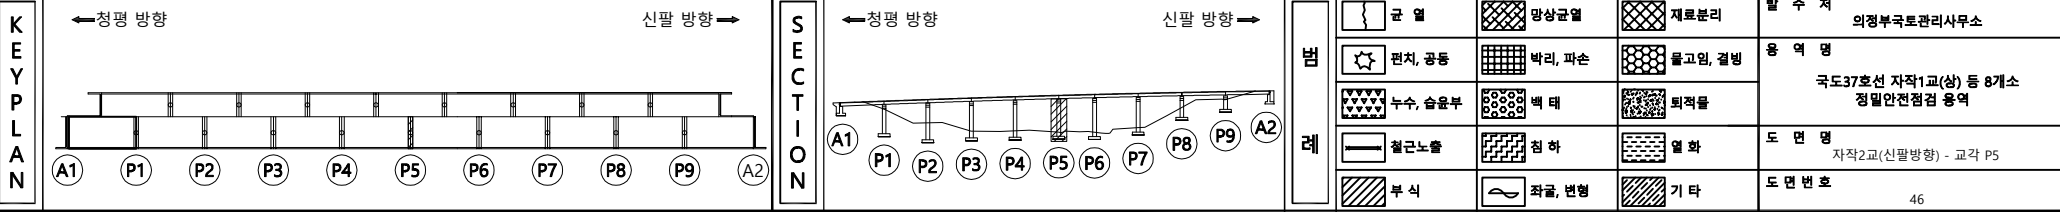


손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m'	
2	기존	교각	망상균열		2.0	1.5	1	3.00	m'	
3	기존	교각	망상균열		2.0	1.5	1	3.00	m'	
4	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
5	기존	교량받침	상부 받침고무, 플레이트 이격				1	1.00	EA	
6	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
7	23상	교각	백태		1.0	1.0	1	1.00	m'	
8	23상	교각	백태		1.0	1.0	1	1.00	m'	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

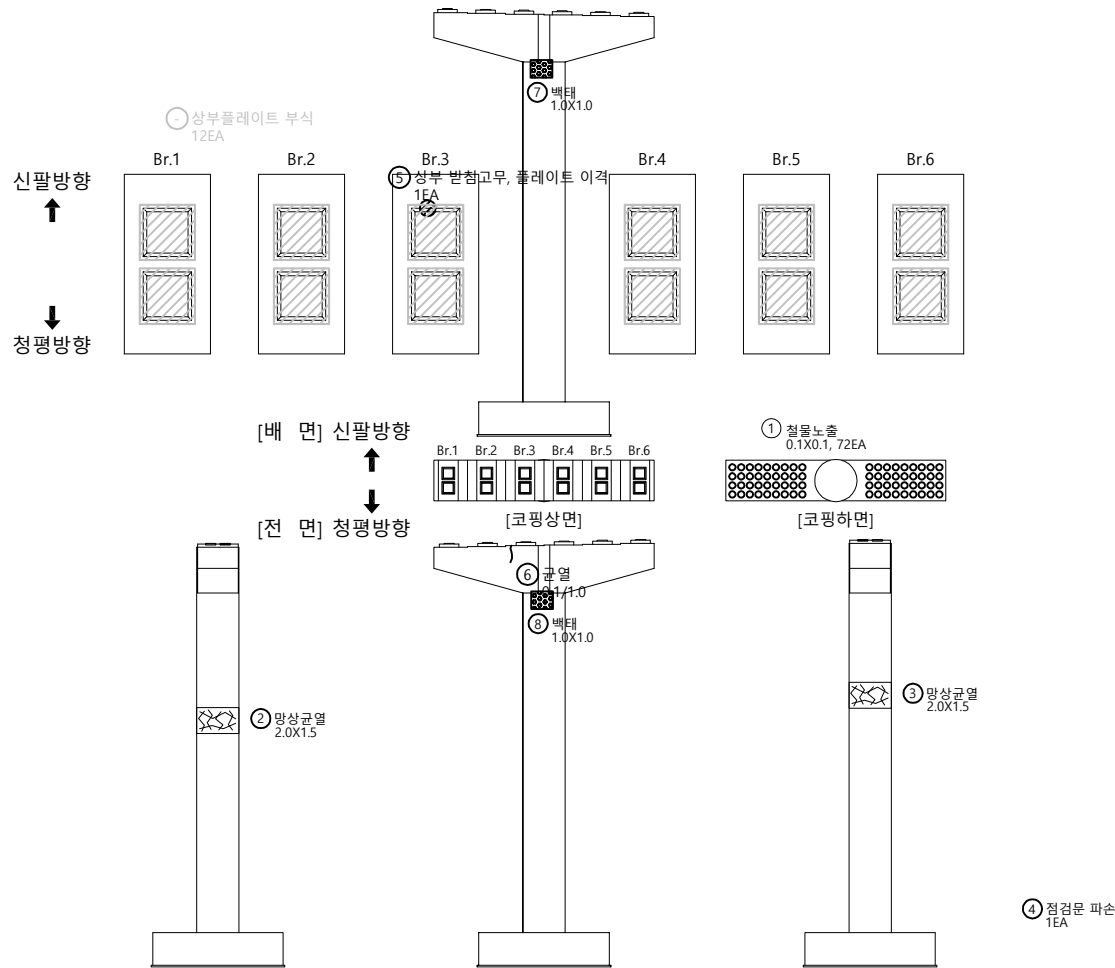

KEY PLAN

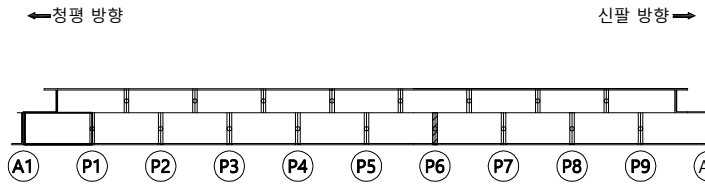

SECTION

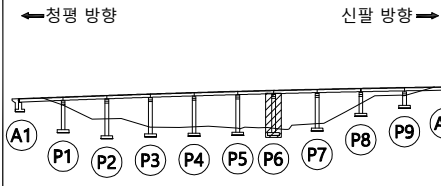


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	좌굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작2교(신팔방향) - 교각 P6
			도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m'	
2	기준	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
3	기준	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
4	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
5	기준	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		3	0.30	m	
6	기준	교량받침	받침물탈 파손		0.2	0.2	1	0.04	m'	
7	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		3	0.60	m	
8	23상	교각	백태		0.2	0.5	3	0.30	m'	
9	23상	교각	백태		0.2	0.5	4	0.40	m'	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

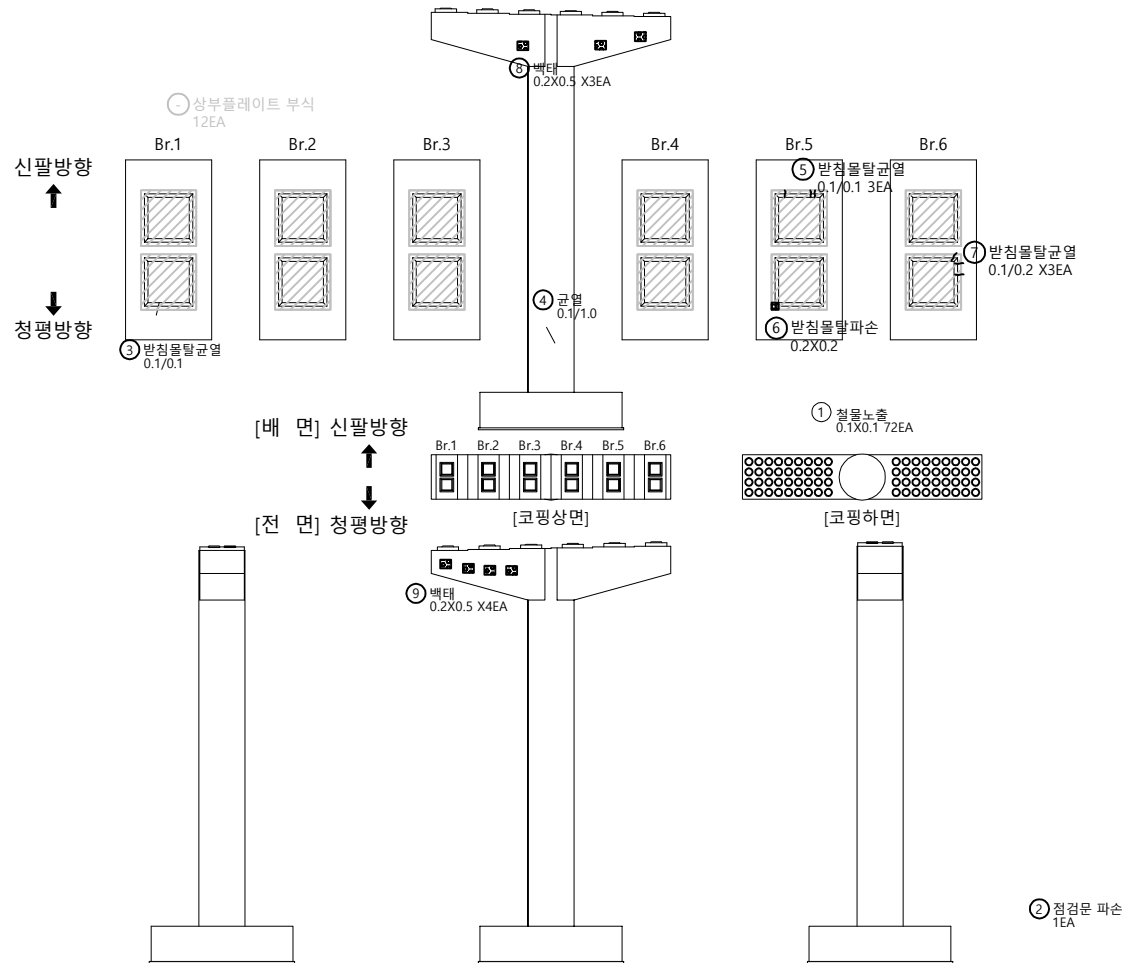

KEY PLAN

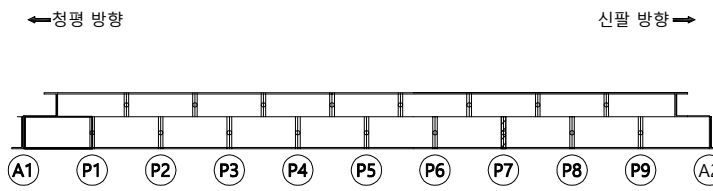

SECTION

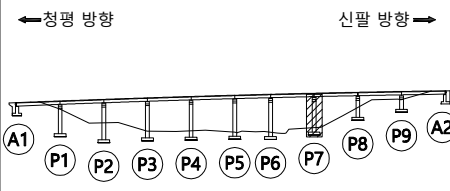


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 교각 P7
도면번호	48

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	재료분리		0.7	2.5	1	1.75	m'	
2	기존	교각	재료분리		0.3	2.5	1	0.75	m'	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2			3	0.90	m	
4	기존	교각	재료분리		0.5	2.0	2	2.00	m'	
5	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	72	0.72	m'	
6	기존	교각	재료분리		0.3	2.5	1	0.75	m'	
7	기존	교각	균열부백태		0.1	1.2	1	0.12	m'	
8	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		6	1.80	m	
9	기존	교각	누수흔적		1.0	2.5	1	2.50	m'	
10	23상	교각	망상균열		1.0	0.5	1	0.50	m'	
11	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

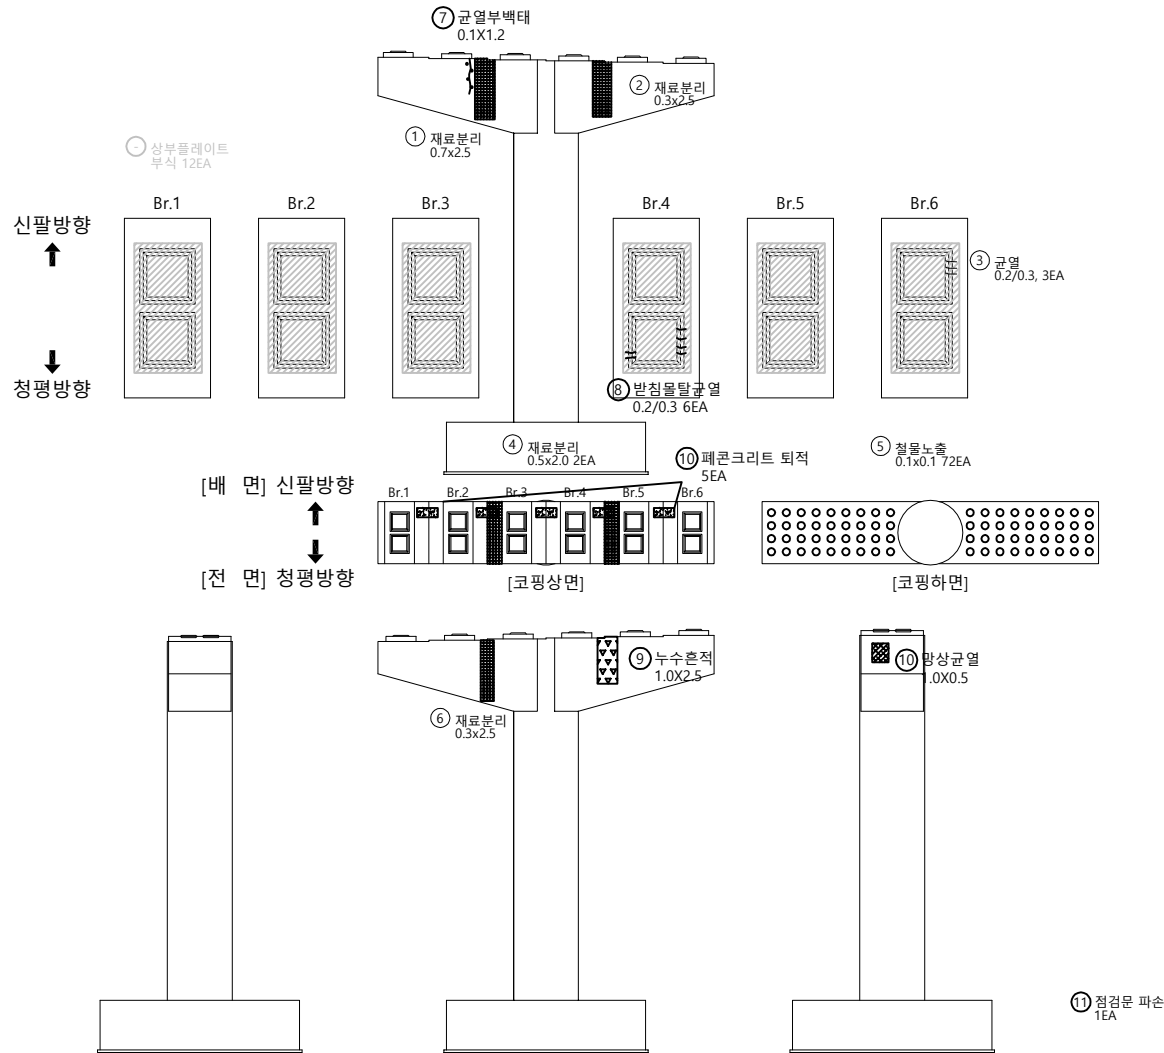

KEY PLAN

←청평 방향→


신팔 방향→



SECTION

←청평 방향→

신팔 방향→



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(신팔방향) - 교각 P8

도면번호

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	받침물탈 파손		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
2	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

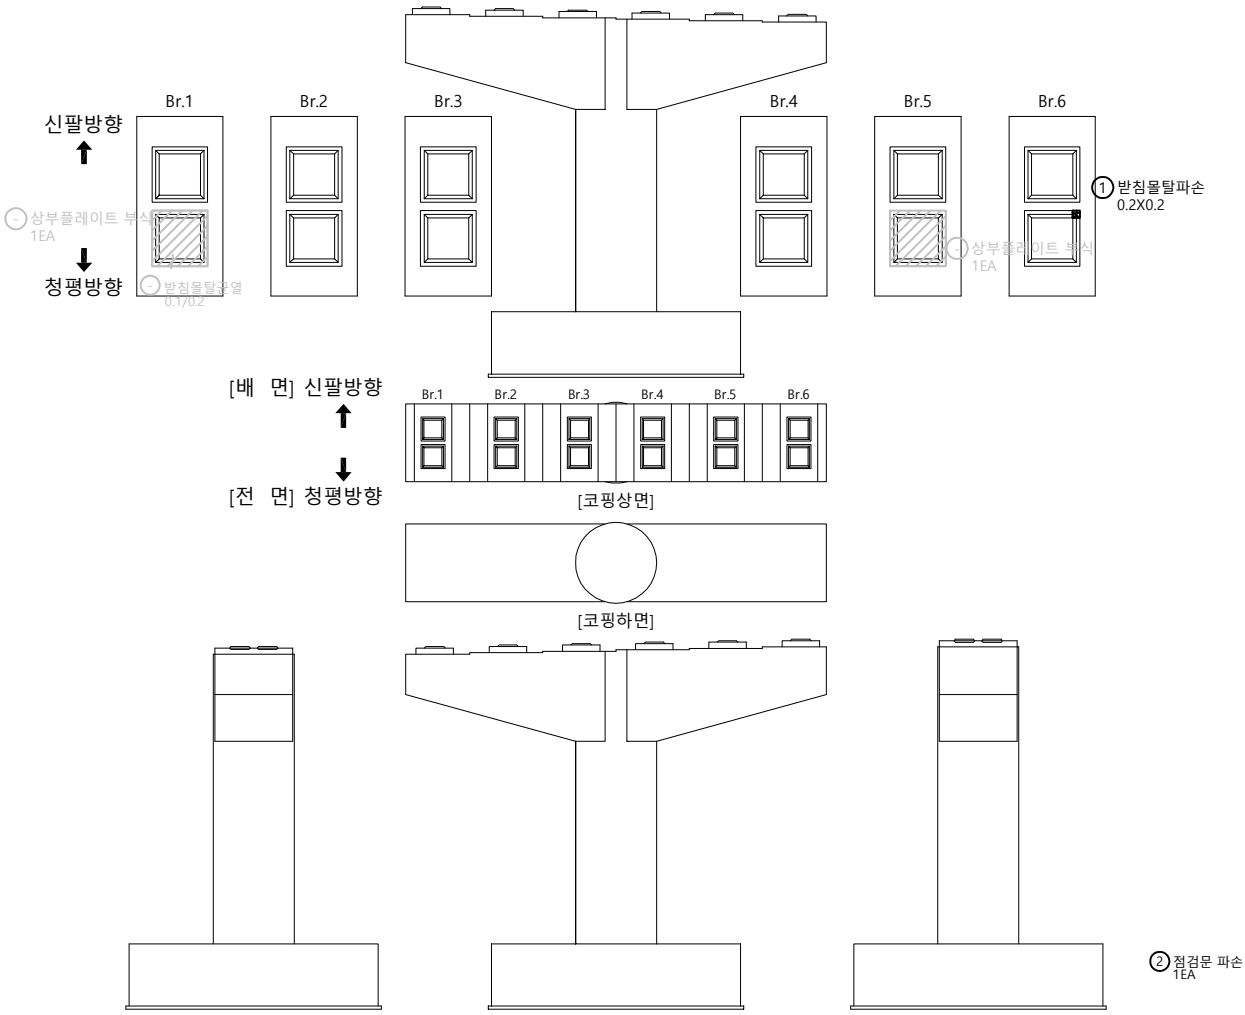

KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향→

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

A2

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

A2

범례

	균열		광상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역

도면명


자작2교(신팔방향) - 교각 P9

도면번호


50

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교대	백태		0.1	0.1	2	0.02	m'
2	기존	교대	조류배설물 퇴적		0.4	0.8	1	0.32	m'
3	기존	교대	조류배설물 퇴적		0.6	0.8	1	0.48	m'
4	기존	교대	조류배설물 퇴적		0.5	0.8	1	0.40	m'
5	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
6	기존	교대	조류배설물 퇴적		0.5	0.6	1	0.30	m'
7	기존	교대	조류배설물 퇴적		0.3	0.5	1	0.15	m'
8	기존	교대	조류배설물 퇴적		0.2	0.3	1	0.06	m'
9	기존	교대	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m
10	기존	교대	철물노출		0.1	0.2	1	0.02	m'
11	기존	교대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m
12	기존	교대	철물노출		0.1	0.1	36	0.36	m'
13	23상	교대	백태		0.1	0.2	1	0.02	m'
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

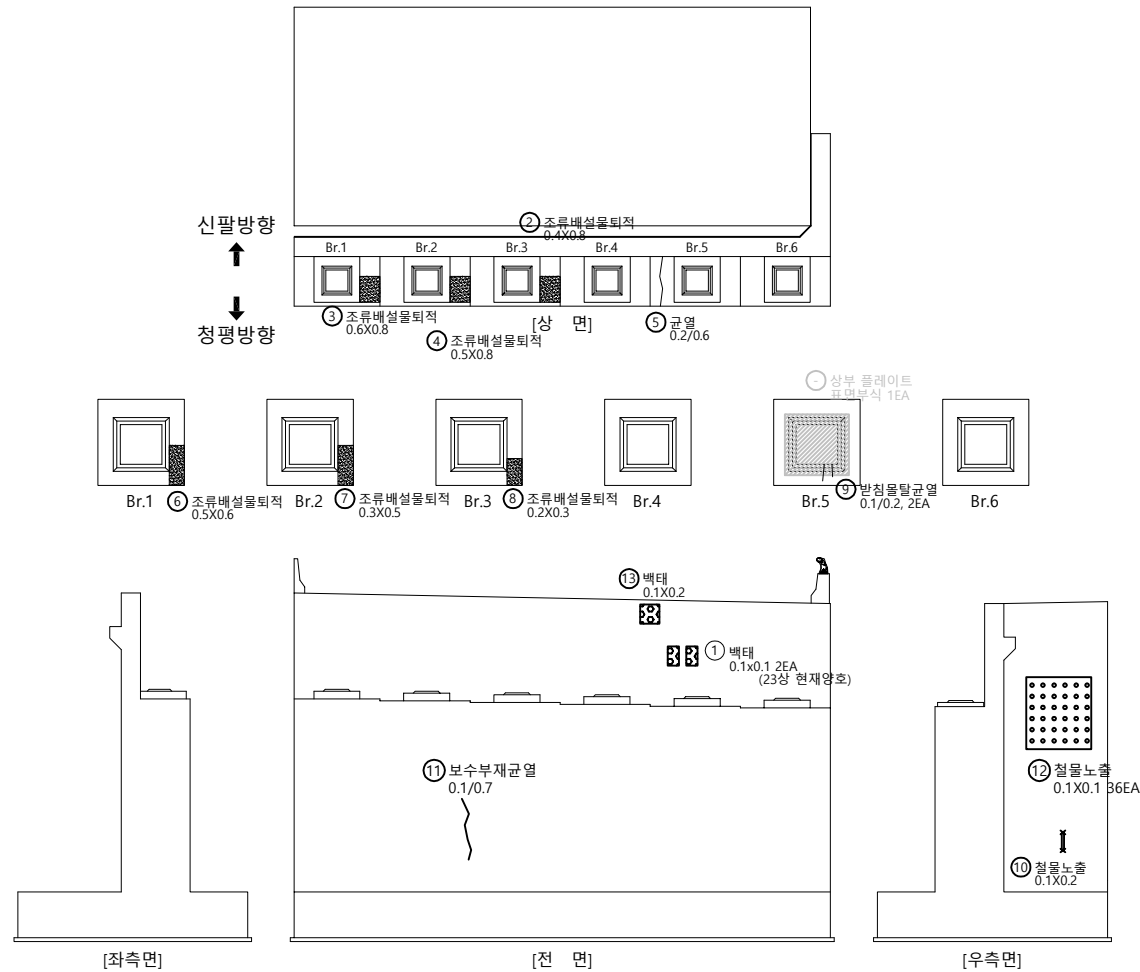

KEY PLAN

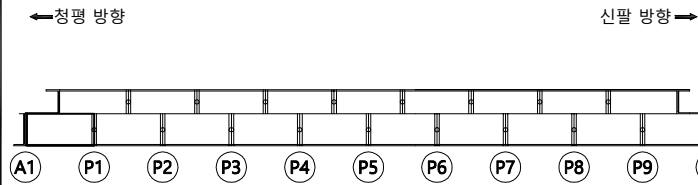

SECTION

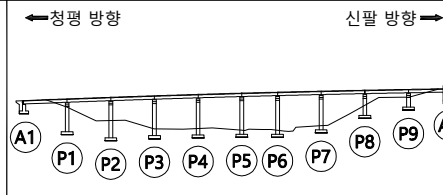

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(신팔방향) - 교대 A2
도면번호	51