



손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	신축이음	교명판 망실				1	1.00	EA	
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m	
3	기존	신축이음	표면부식		0.1	2.0	1	0.20	m ²	
4	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		20	10.00	m	
5	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		20	6.00	m	
6	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.0	1	0.10	m ²	
7	기존	신축이음	신축이음 단차				1	1.00	EA	
8	23상	신축이음	후타재 박락		0.5	2.0	1	1.00	m ²	
9	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	2.0	1	0.60	m ²	
10	23상	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA	
11	23상	교면포장	접속도로 아스콘 망상균열		3.0	3.0	1	9.00	m ²	
12	23상	신축이음	후타재 박락		0.2	2.0	1	0.40	m ²	
13	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	1.0	1	0.30	m ²	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

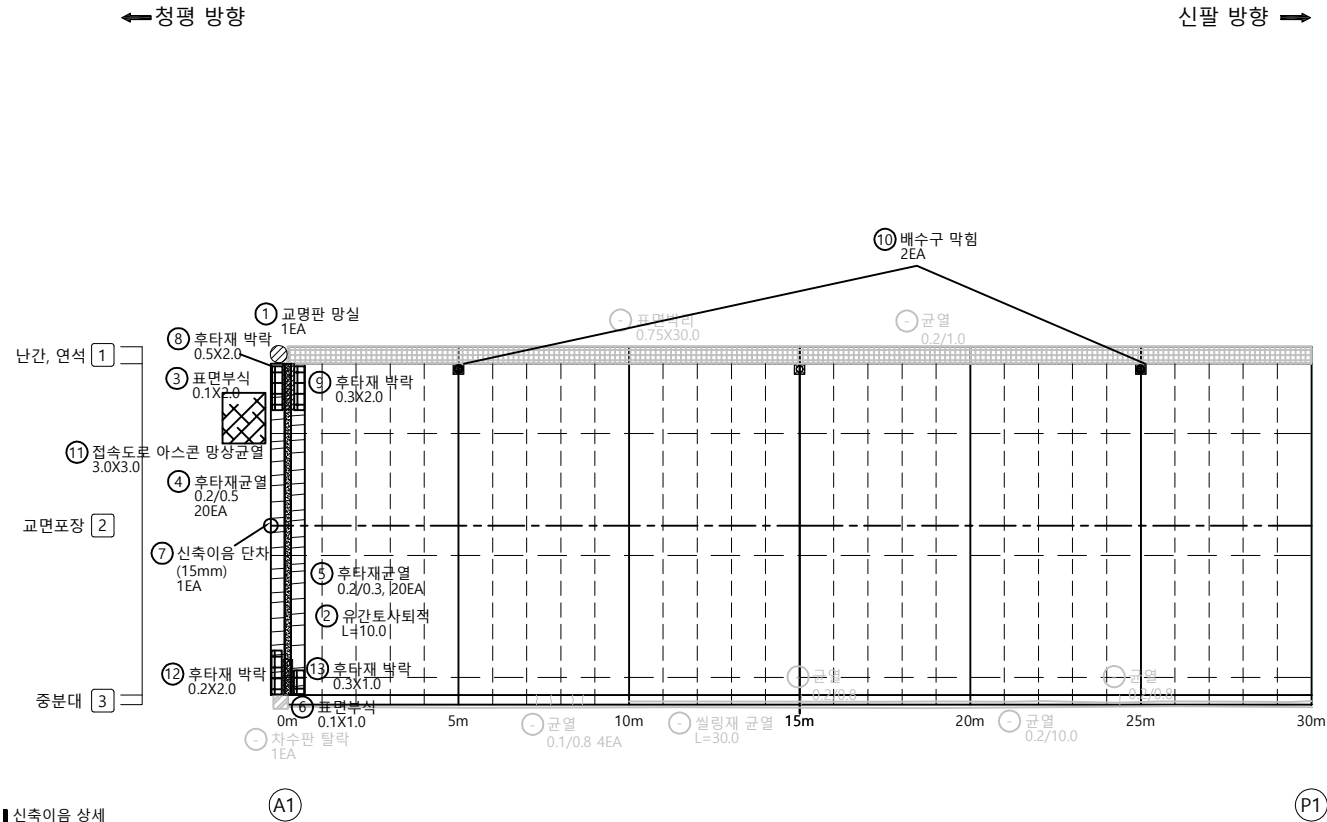

KEY PLAN

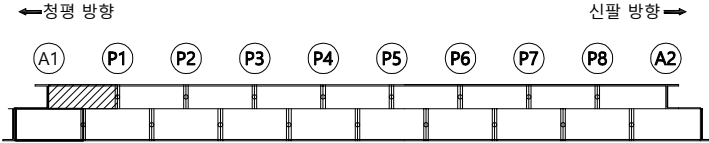

SECTION

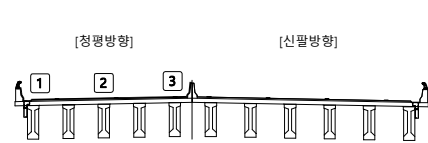

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백화	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S1
도면번호	01

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	방호벽	델리네이트 파손				1	1.00	EA	
2	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
3	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


→신팔 방향

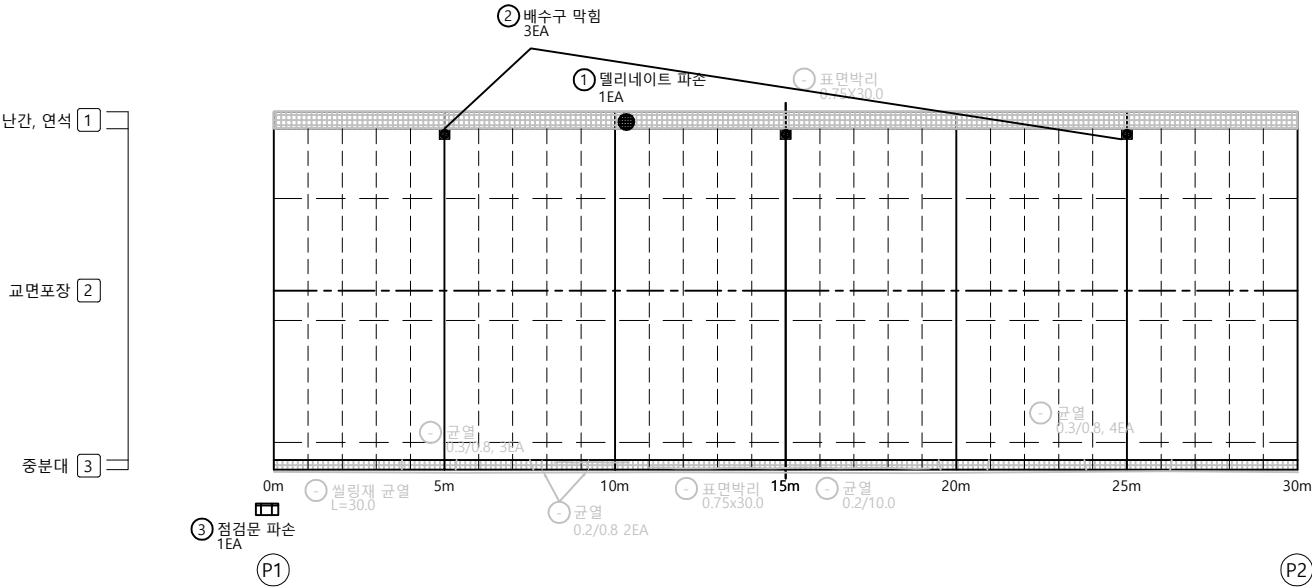

KEY PLAN

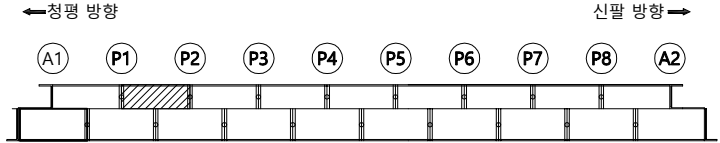

SECTION

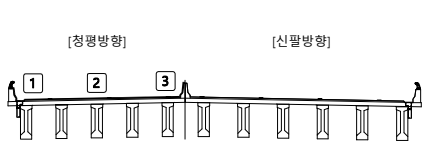

범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S2
			도면번호
			02

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
2	23상	교면포장	포장균열		2.0		1	2.00	m	
3	23상	방호벽	방호벽 외측 박락	0.3	0.3		1	0.09	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


→신팔 방향

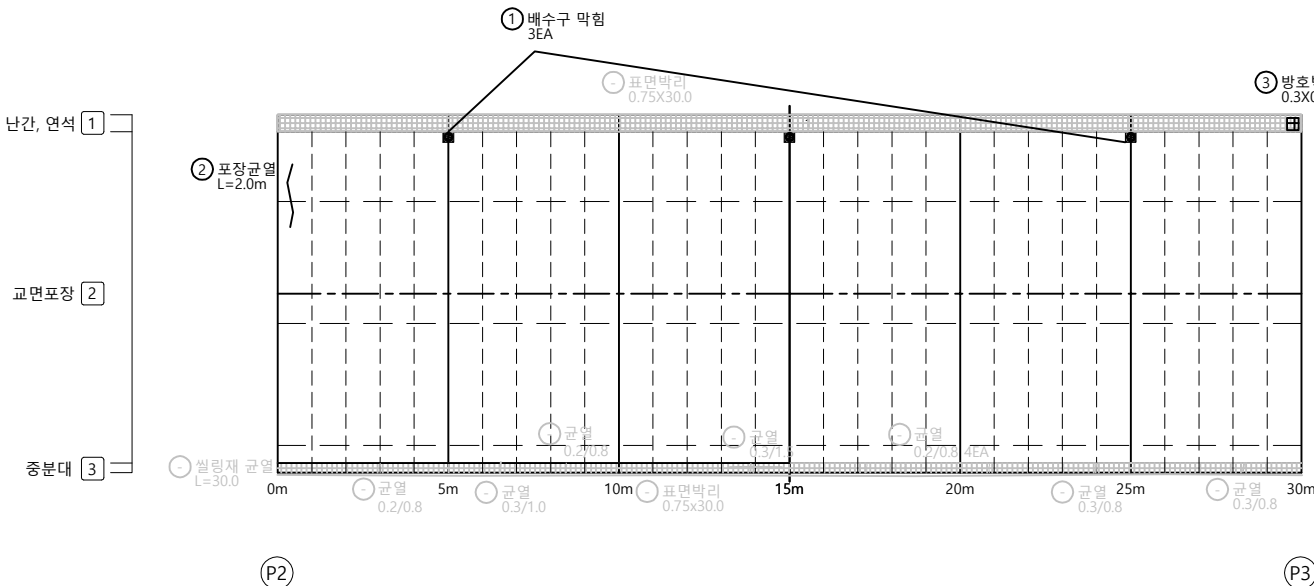


KEY PLAN

←청평 방향

→신팔 방향



SECTION



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S3
도면번호	03

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
2	기존	방호벽	교각표지판 탈락				1	1.00	EA
3	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		6	1.80	m
4	23상	신축이음	표면부식		0.2	0.5	2	0.20	m ²
5	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	2.0	2	1.20	m ²
6	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 청평 방향

신팔 방향 →

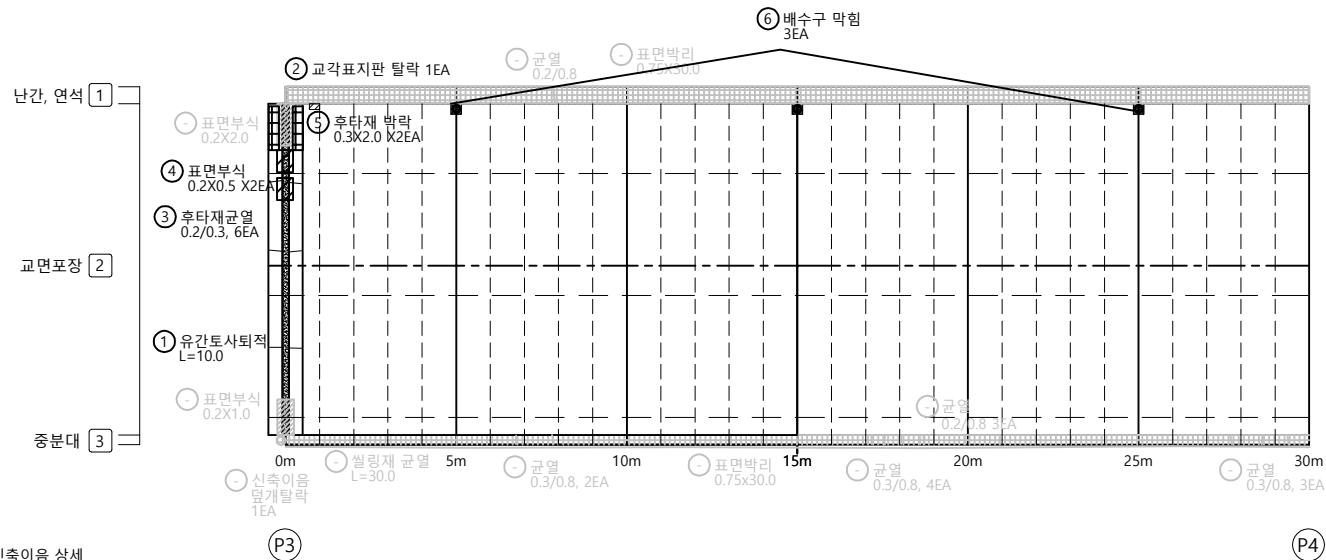


■ 신축이음 상세




KEY PLAN

← 청평 방향

신팔 방향 →



SECTION



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S4
도면번호	04

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
2	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
3	23상	방호벽	방호벽 박락		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
4	23상	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 청평 방향


신팔 방향 →

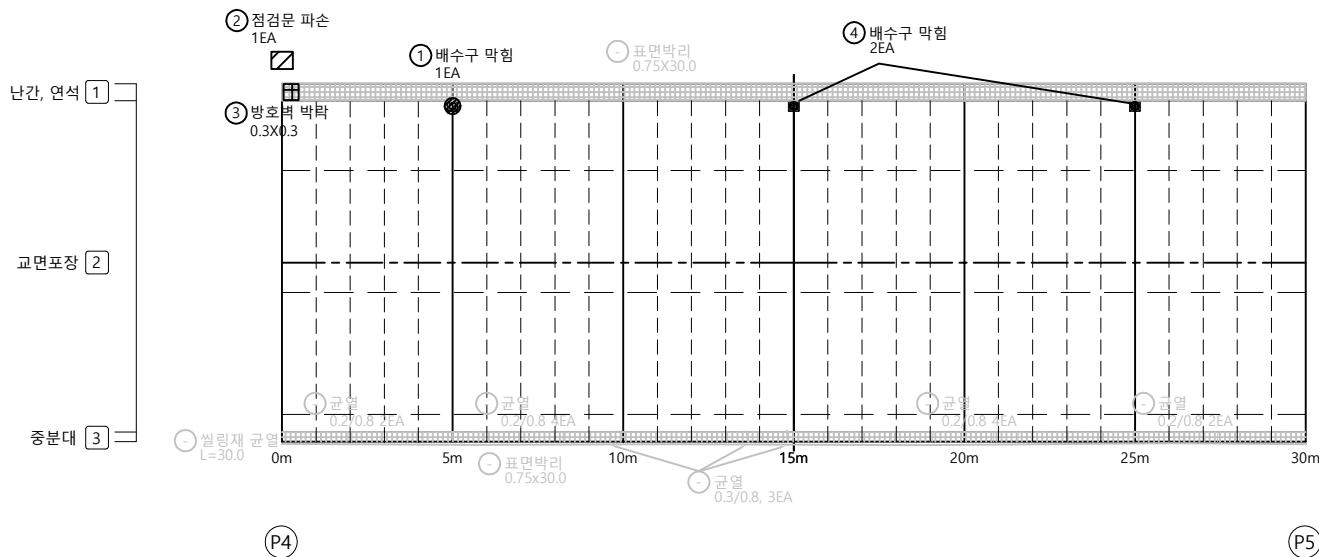


KEY PLAN

← 청평 방향

신팔 방향 →



SECTION



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S5
도면번호	05

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	방호벽	난간변형		2.0		1	2.00	m
2	기존	방호벽	교각표지판 탈락				1	1.00	EA
3	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA
4	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 청평 방향


신팔 방향 →

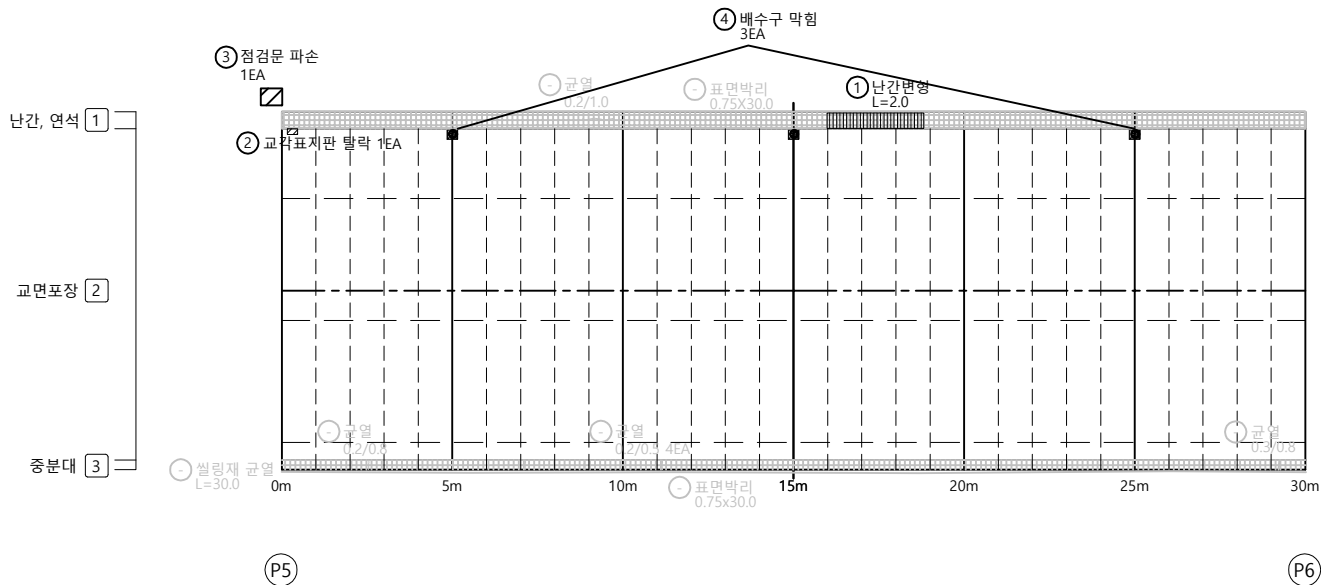


KEY PLAN

← 청평 방향

신팔 방향 →



SECTION






범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타




발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S6도면번호
06

손상물량표

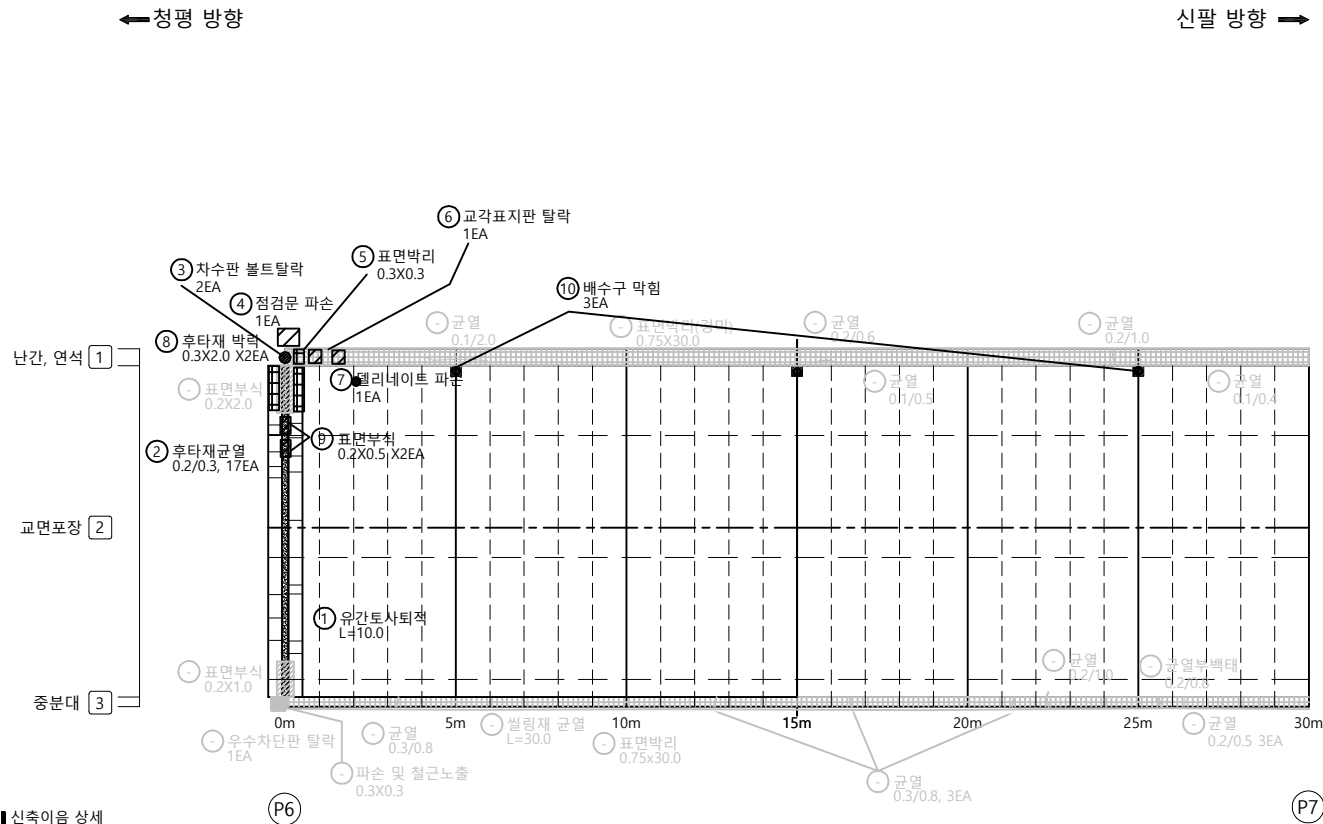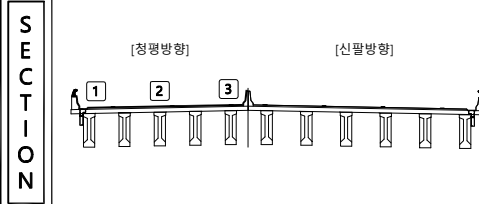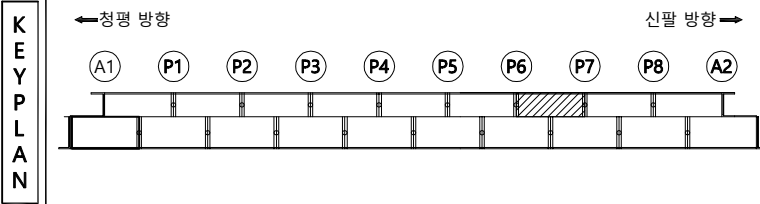[illegible]

지 도		빈 칸		등분된 면		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		면적, 양해		벽간, 피수		물고임, 결빙	용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
		부속, 승무원		벽 편		외곽물	
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S7
		부 속		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 07

손상물량표

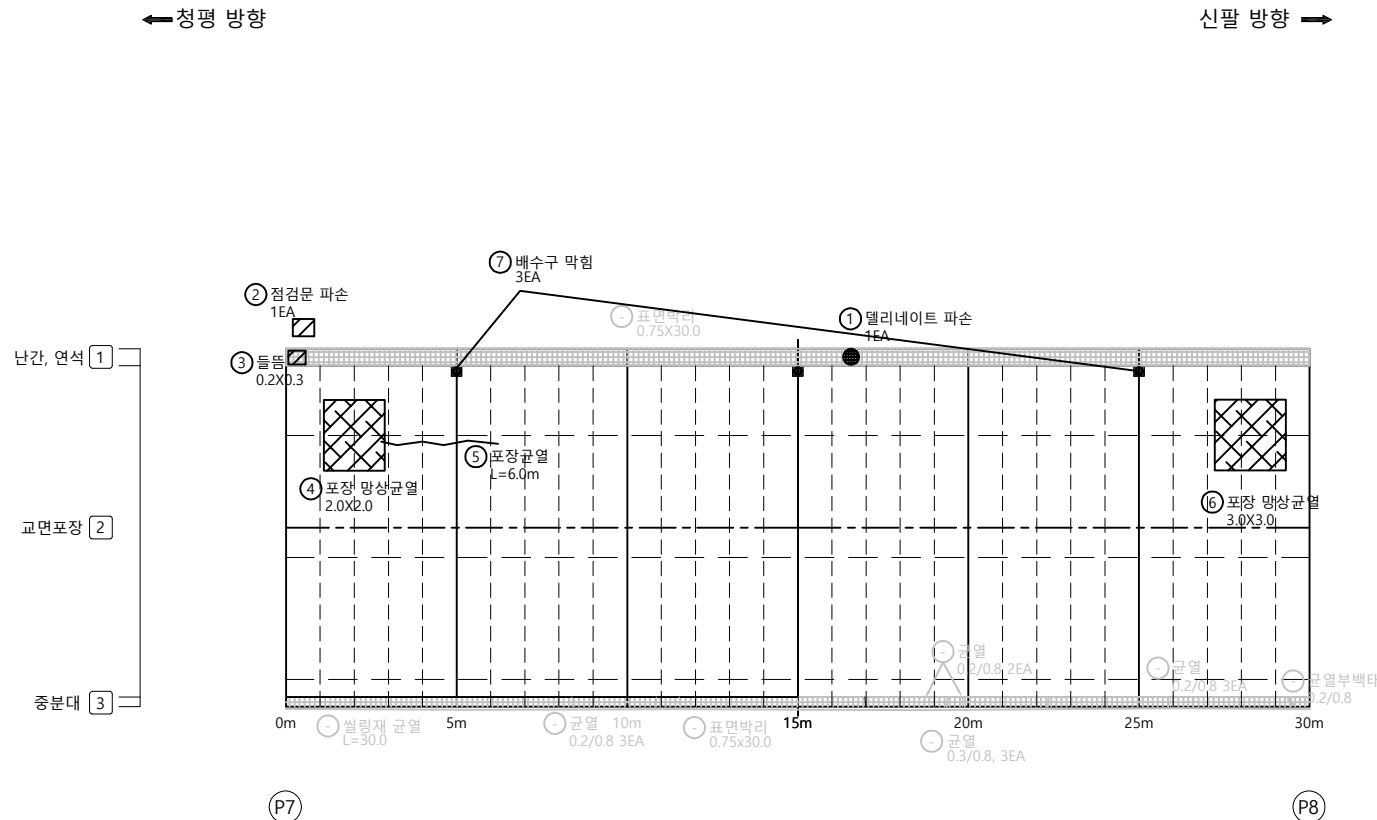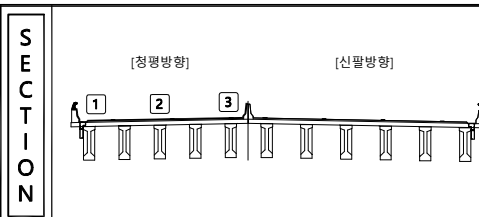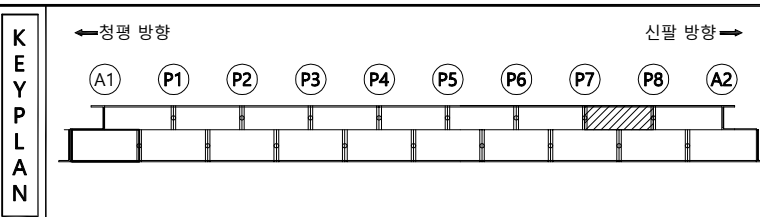[illegible]


지 도	빈 도	광산굴입	재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	면적, 양호	벽리, 파손	돌고림, 절벽	용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀단절점검 용역
	누수, 습윤부	폐 택	퇴적물	
	철근노출	전 하	열 화	도 단 명 자작2교(청평방향) - 박달판상면 S8
	부 식	지진, 변형	기 타	도 단 번 호 08

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
2	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		9	4.50	m
3	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		3	1.50	m
4	23상	방호벽	표면박리		0.2	0.3	1	0.06	m²
5	23상	교면포장	포장균열		15.0		1	15.00	m
6	23상	신축이음	후타재 박락		0.3	2.0	2	1.20	m²
7	23상	신축이음	표면부식		0.1	0.5	4	0.20	m²
8	23상	신축이음	후타재 박락		0.1	2.0	1	0.20	m²
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 청평 방향

신팔 방향 →

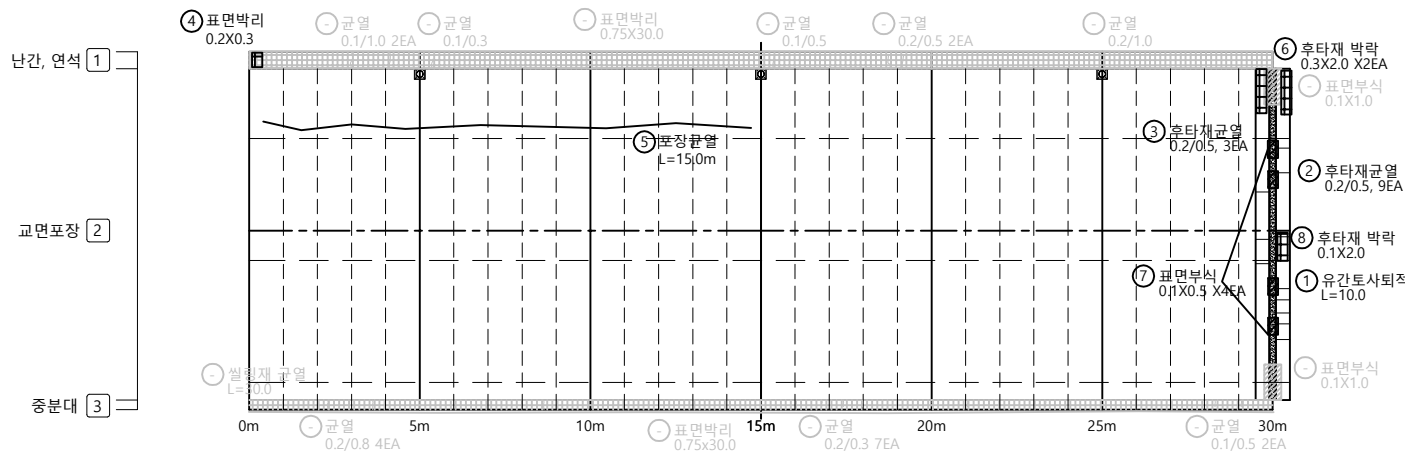


신축이음 상세

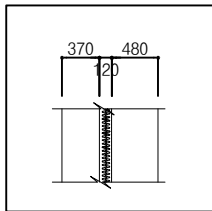


KEY PLAN

← 청평 방향

신팔 방향 →



SECTION



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 바닥판상면 S9도면번호
09

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	23상	바닥판	파손		0.2	0.4	1	0.08	m ²
2	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.3	1.5	4	1.80	m ²
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 청평 방향


신팔 방향 →

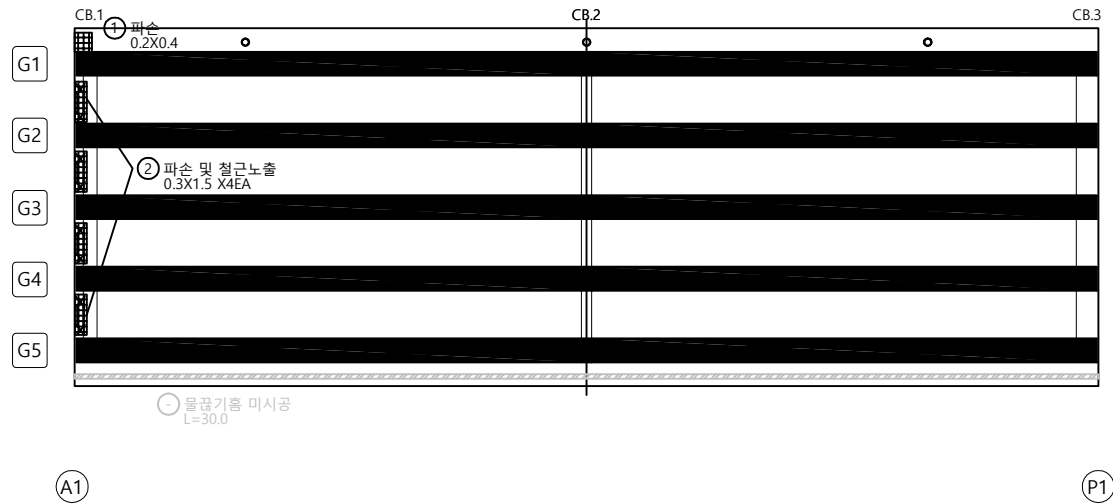

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S1


도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

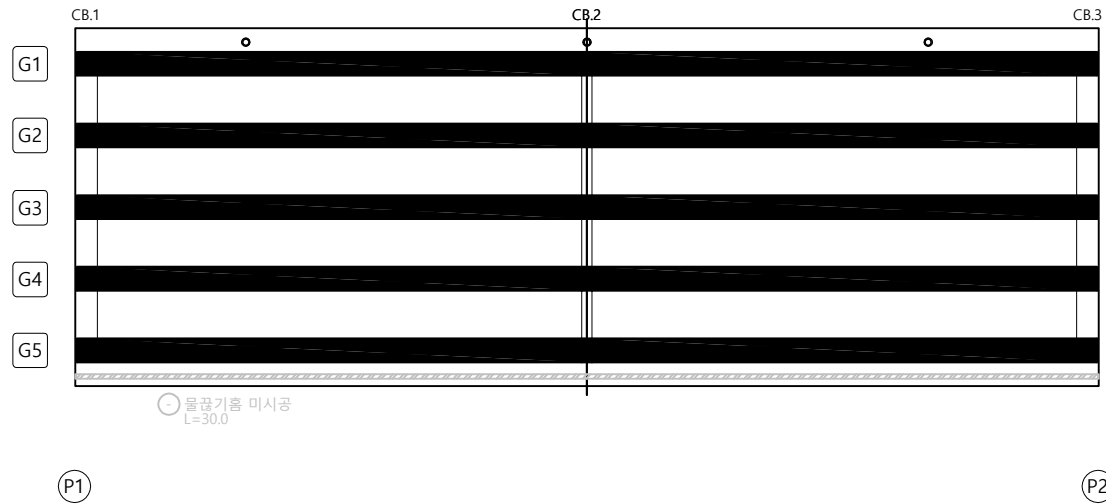

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S2
			도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	들뜸		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
2	기존	바닥판	박락 및 철근노출		0.3	0.8	1	0.24	m ²	t=10
3	기존	바닥판	철물노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
4	기존	바닥판	누수흔적		0.1	10.5	1	1.05	m ²	
5	기존	바닥판	철근노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
6	23상	바닥판	들뜸		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
7	23상	바닥판	박락 및 파손		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
8	23상	바닥판	박락 및 철근노출		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
9	23상	바닥판	박락 및 철근노출		0.3	1.0	1	0.30	m ²	
10	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.4	1.0	1	0.40	m ²	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

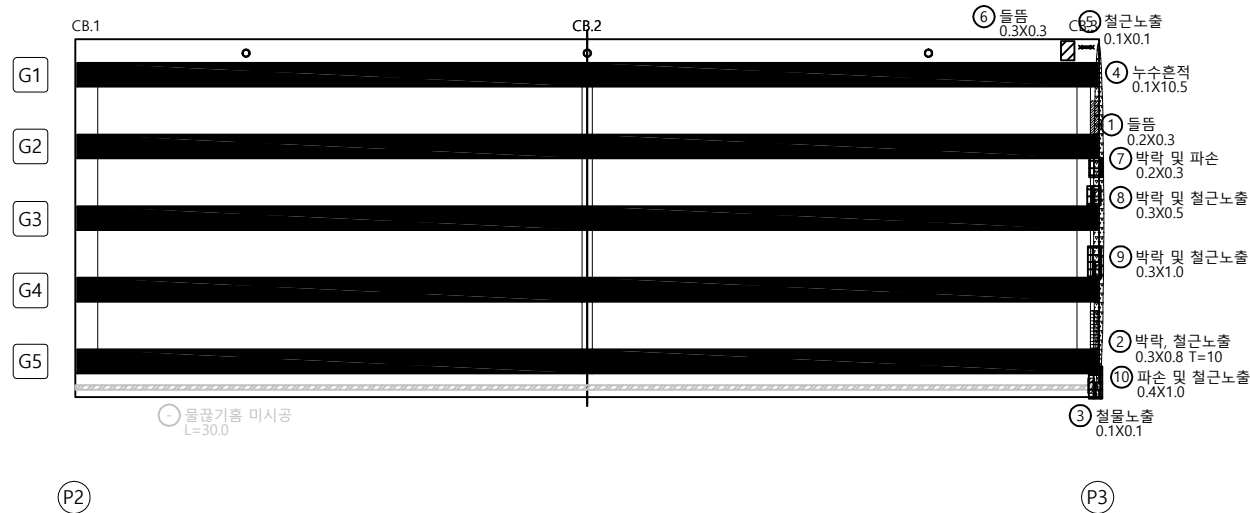

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박락, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검역 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S3
			도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	바닥판	망상균열		4.0	1.0	1	4.00	m ²
2	기존	바닥판	누수		0.2		1	0.20	m
3	기존	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	0.5	1	0.10	m ²
4	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		2	4.00	m
5	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	2.0		1	2.00	m
6	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m
7	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m
8	기존	바닥판	망상균열		0.6	1.5	1	0.90	m ²
9	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		5	7.50	m
10	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m
11	기존	바닥판	철물노출	0.1	0.1		1	0.01	m ²
12	기존	바닥판	파손 및 철근노출, 백태	0.8	0.3		1	0.24	m ²
13	기존	바닥판	파손 및 철근노출	0.3	1.5		1	0.24	m ²
14	기존	바닥판	파손 및 철근노출	1.5	0.3		1	0.45	m ²
15	기존	바닥판	망상균열		2.0	1.5	1	3.00	m ²
16	기존	바닥판	망상균열		2.0	1.5	1	3.00	m ²
17	기존	바닥판	망상균열		0.3	0.3	1	0.09	m ²
18	기존	바닥판	망상균열		0.4	0.5	1	0.20	m ²
19	기존	바닥판	철물노출	0.1	0.1		1	0.01	m ²
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

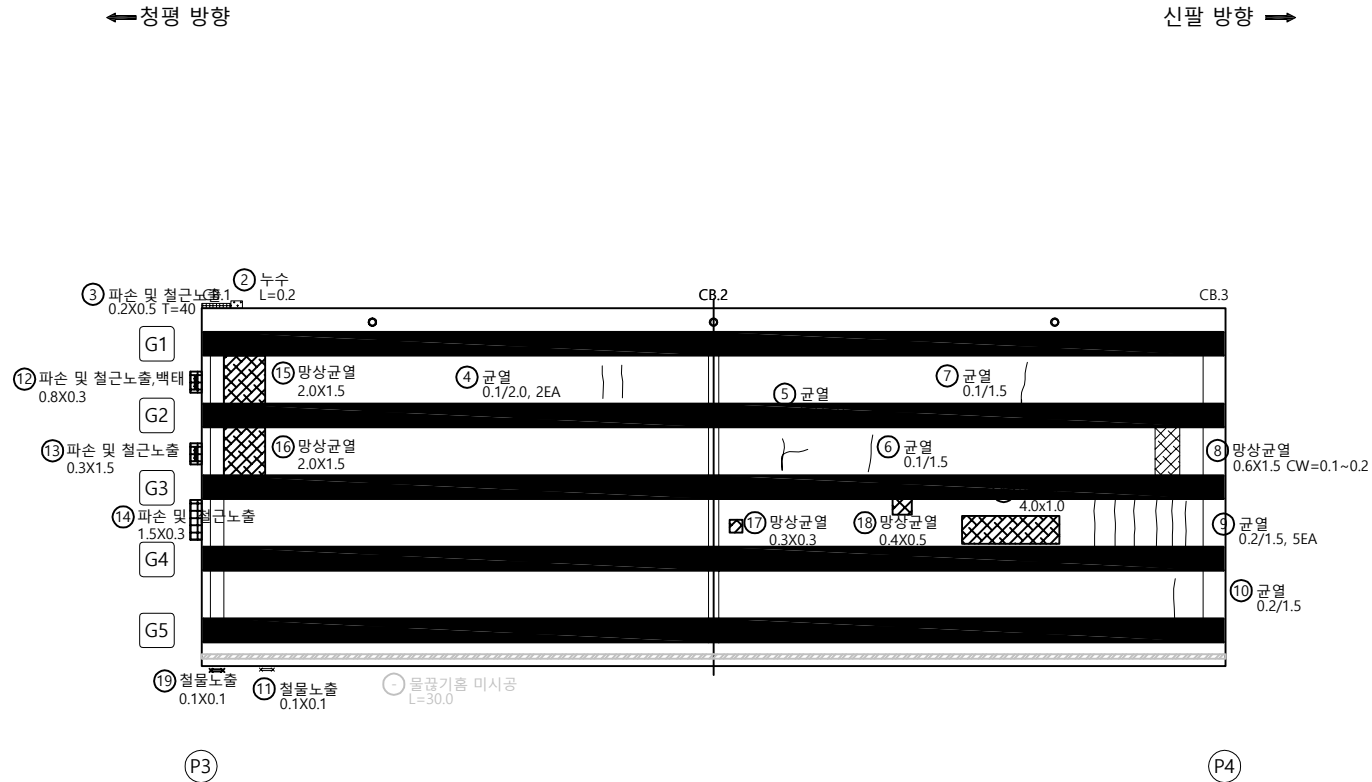

KEY PLAN

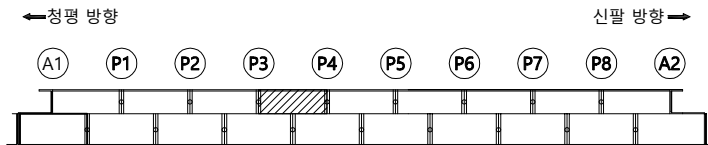

SECTION

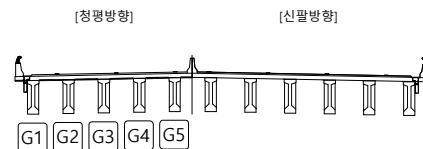

범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S4
			도면번호
			13

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
2	기존	바닥판	망상균열		1.5	1.5	1	2.25	m²	
3	기존	바닥판	망상균열		1.5	1.5	1	2.25	m²	
4	기존	바닥판	망상균열		1.5	1.5	1	2.25	m²	
5	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		2	3.00	m	
6	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		2	3.00	m	
7	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
8	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
9	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m	
10	기존	바닥판	망상균열		1.4	0.8	1	1.12	m²	
11	기존	바닥판	망상균열 및 백태		2.0	0.5	1	1.00	m²	
12	기존	바닥판	망상균열 및 백태		1.4	0.8	1	1.12	m²	
13	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
14	기존	바닥판	철근노출		0.1	0.2	1	0.02	m²	
15	기존	바닥판	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m²	
16	기존	바닥판	백태		0.3	0.3	1	0.09	m²	
17	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
18	기존	바닥판	백태		0.3	0.3	1	0.09	m²	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

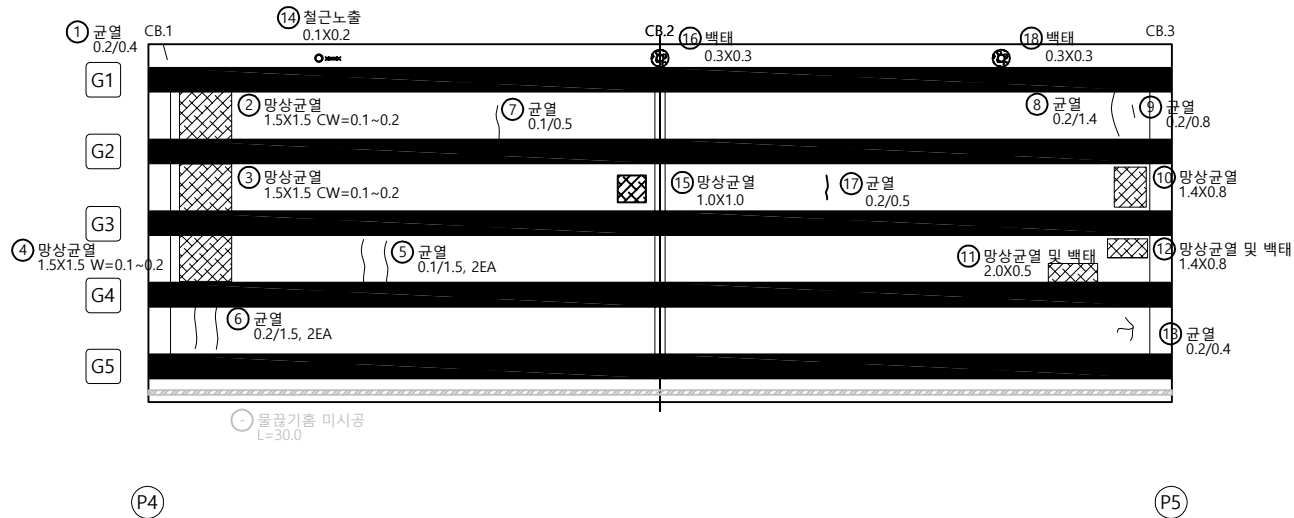

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S5


도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	철근노출		0.1	0.5	1	0.05	m'	
2	기존	바닥판	망상균열		0.8	0.8	1	0.64	m'	
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	1.20	m	
4	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
5	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
7	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
8	기존	바닥판	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m'	
9	기존	바닥판	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m'	
10	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
11	기존	바닥판	재료분리		0.3	1.0	1	0.30	m'	
12	23상	바닥판	파손		0.3	0.5	1	0.15	m'	
13	23상	바닥판	파손 및 철근노출	0.2	0.6	4	0.48	m'		
14	23상	바닥판	파손 및 철근노출	0.3	1.0	1	0.30	m'		
15	23상	바닥판	백태		0.3	1.0	1	0.30	m'	
16	23상	바닥판	돌뜸		0.3	1.5	1	0.45	m'	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

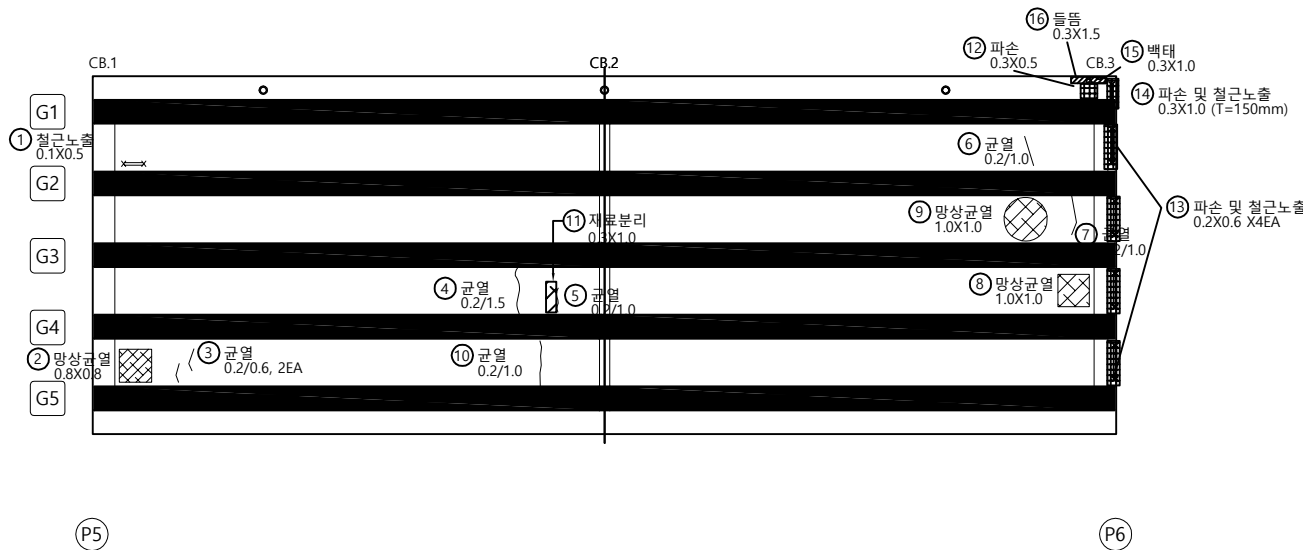

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S6
도면번호	15

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
2	기준	바닥판	누수		1.5		1	1.50	m	
3	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
4	기준	바닥판	망상균열		1.4	1.5	1	2.10	m ²	
5	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
6	기준	바닥판	누수		1.0		1	1.00	m	
7	기준	바닥판	누수		1.0		1	1.00	m	
8	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.4		1	1.40	m	
9	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		4	2.00	m	
10	기준	바닥판	망상균열		1.4	1.0	1	1.40	m ²	
11	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.4		1	1.40	m	
12	기준	바닥판	망상균열		1.4	1.0	1	1.40	m ²	
13	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
14	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.8		1	1.80	m	
15	기준	바닥판	파손		0.5	0.2	1	0.10	m ²	
16	기준	바닥판	파손		0.3	0.2	1	0.06	m ²	
17	23상	바닥판	파손		0.3	0.2	1	0.06	m ²	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 청평 방향


신팔 방향 →

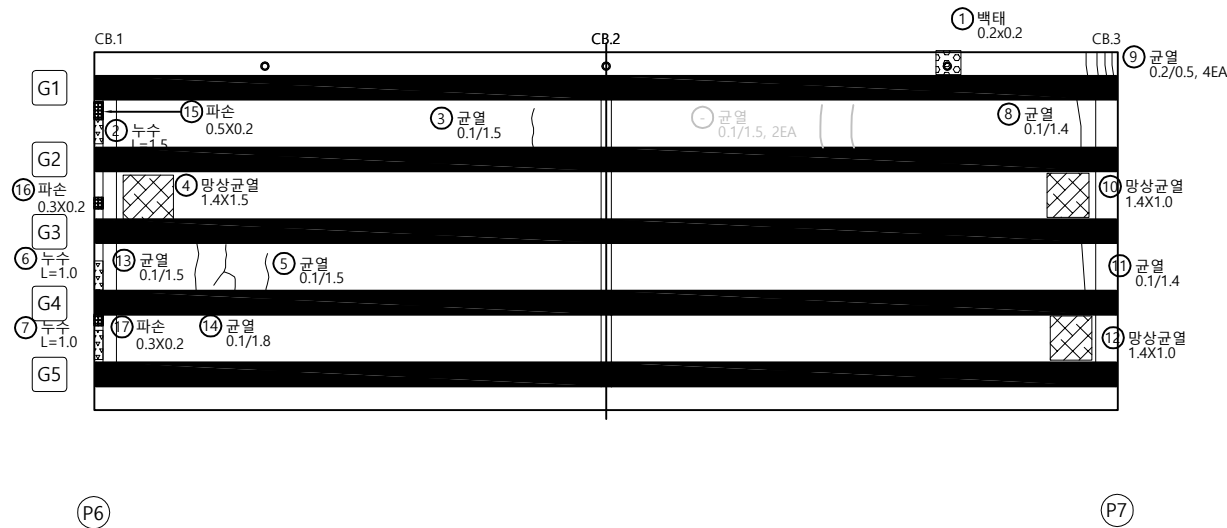

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S7도면번호
16

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		2	1.00	m	
2	기존	바닥판	망상균열		1.4	1.0	1	1.40	m ²	
3	기존	바닥판	망상균열		1.4	1.5	1	2.10	m ²	
4	기존	바닥판	망상균열		1.4	0.7	1	0.98	m ²	
5	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		2	1.00	m	
6	기존	바닥판	망상균열		1.4	1.0	1	1.40	m ²	
7	기존	바닥판	망상균열		1.4	0.5	1	0.70	m ²	
8	기존	바닥판	망상균열		1.4	1.0	1	1.40	m ²	
9	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m	
10	기존	바닥판	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

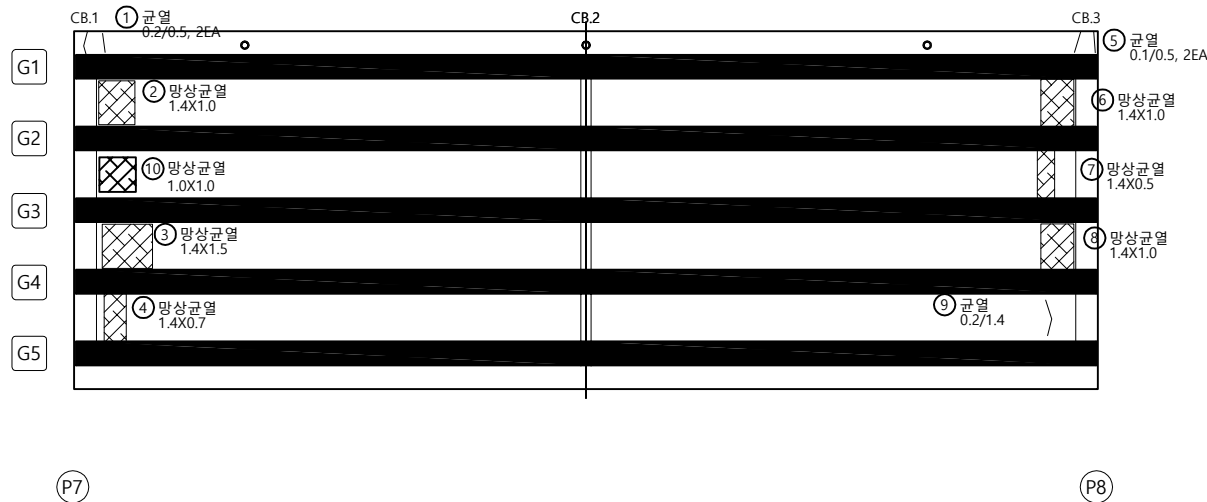

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S8


도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
2	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
3	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
4	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
5	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
6	기준	바닥판	망상균열		1.4	0.5	1	0.70	m ²	
7	기준	바닥판	망상균열		1.4	1.0	1	1.40	m ²	
8	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
9	23상	바닥판	파손	0.2	2.0	1	1	0.40	m ²	
10	23상	바닥판	파손 및 철근노출	0.2	2.0	1	1	0.40	m ²	
11	23상	바닥판	파손	0.2	1.5	1	1	0.30	m ²	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 청평 방향


신팔 방향 →

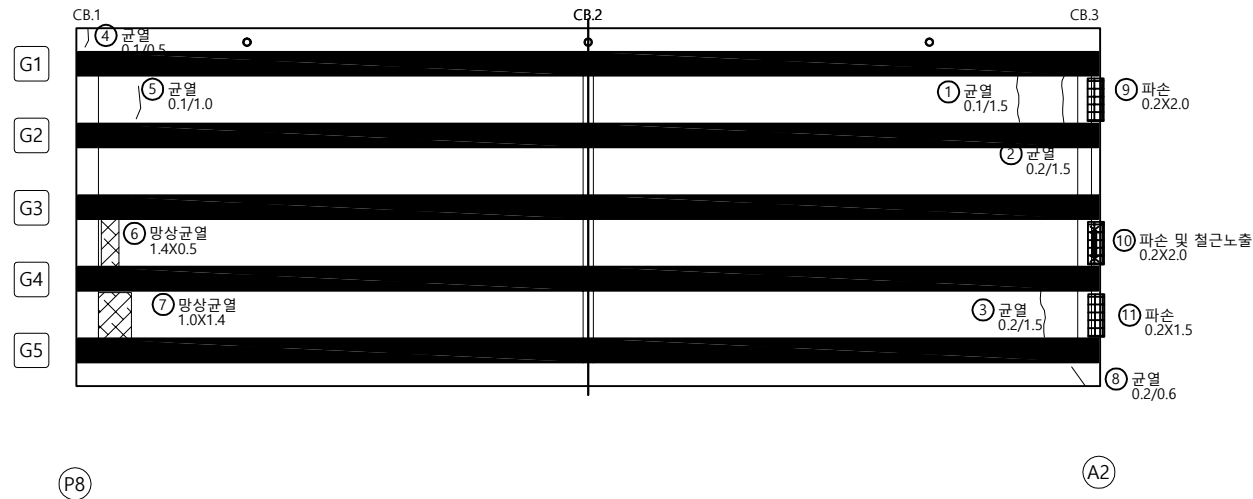

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 바닥판하면 S9
			도면번호
			18

← 청평 방향

신팔 방향 →

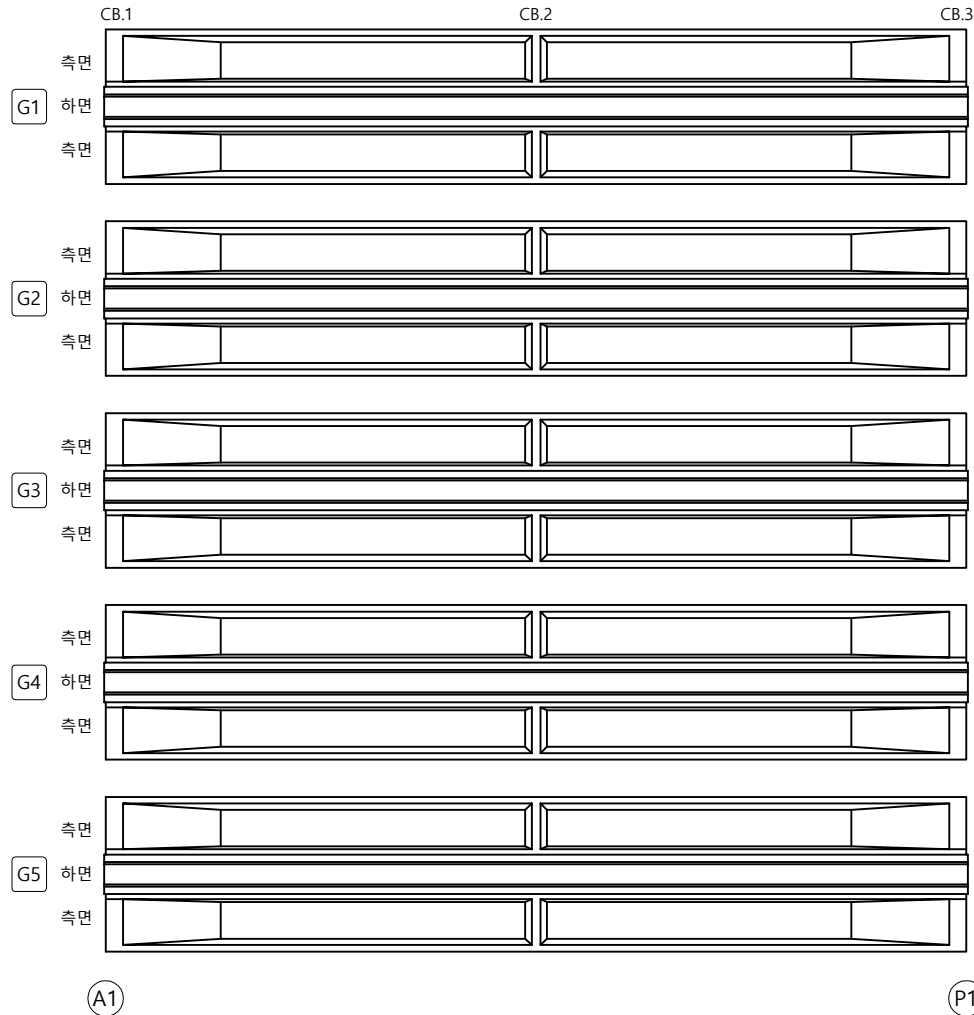


손상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향

신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	좌굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작2교(청평방향) - 거더 S1(G1~G5)
			도면번호

←청평 방향

신팔 방향 →

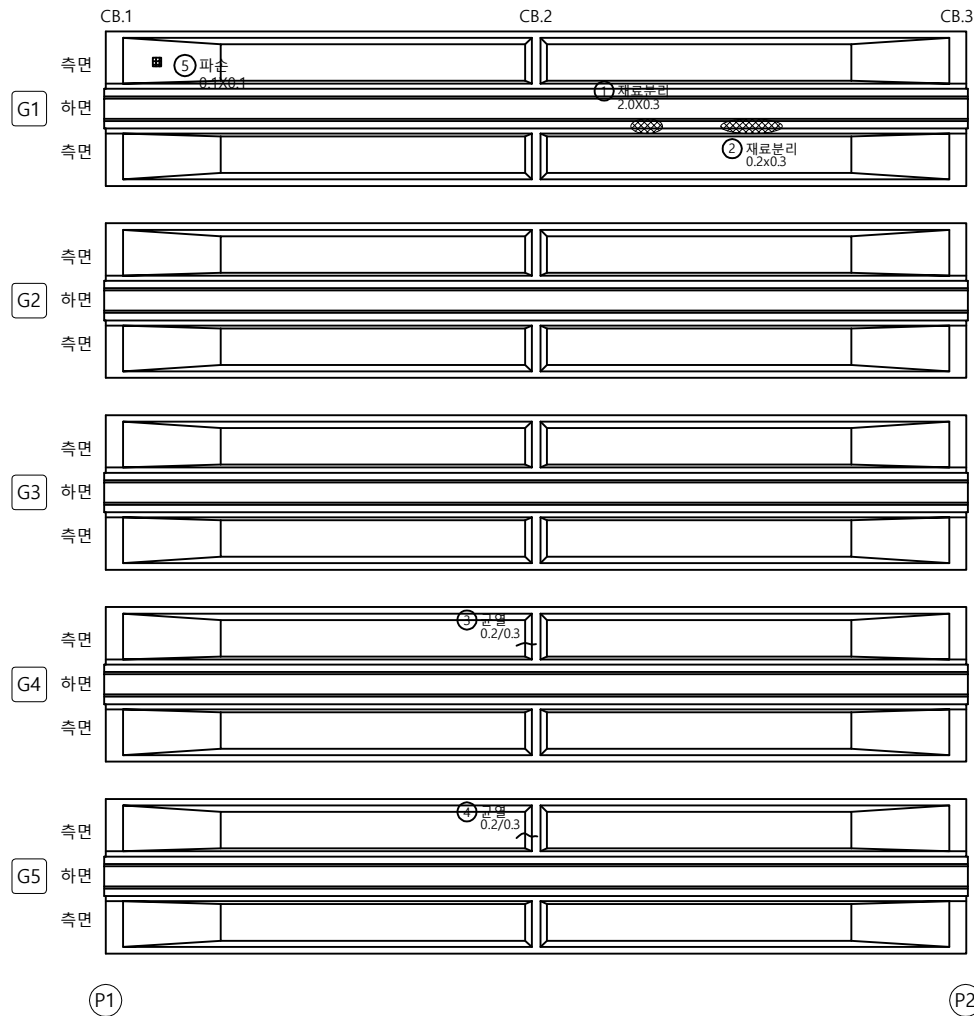


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	재료분리		2.0	0.3	1	0.60	m'	
2	기준	거더	재료분리		0.2	0.3	1	0.06	m'	
3	기준	거더	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
4	기준	거더	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
5	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 거더 S2(G1~G5)도면번호
20

← 청평 방향

신팔 방향 →

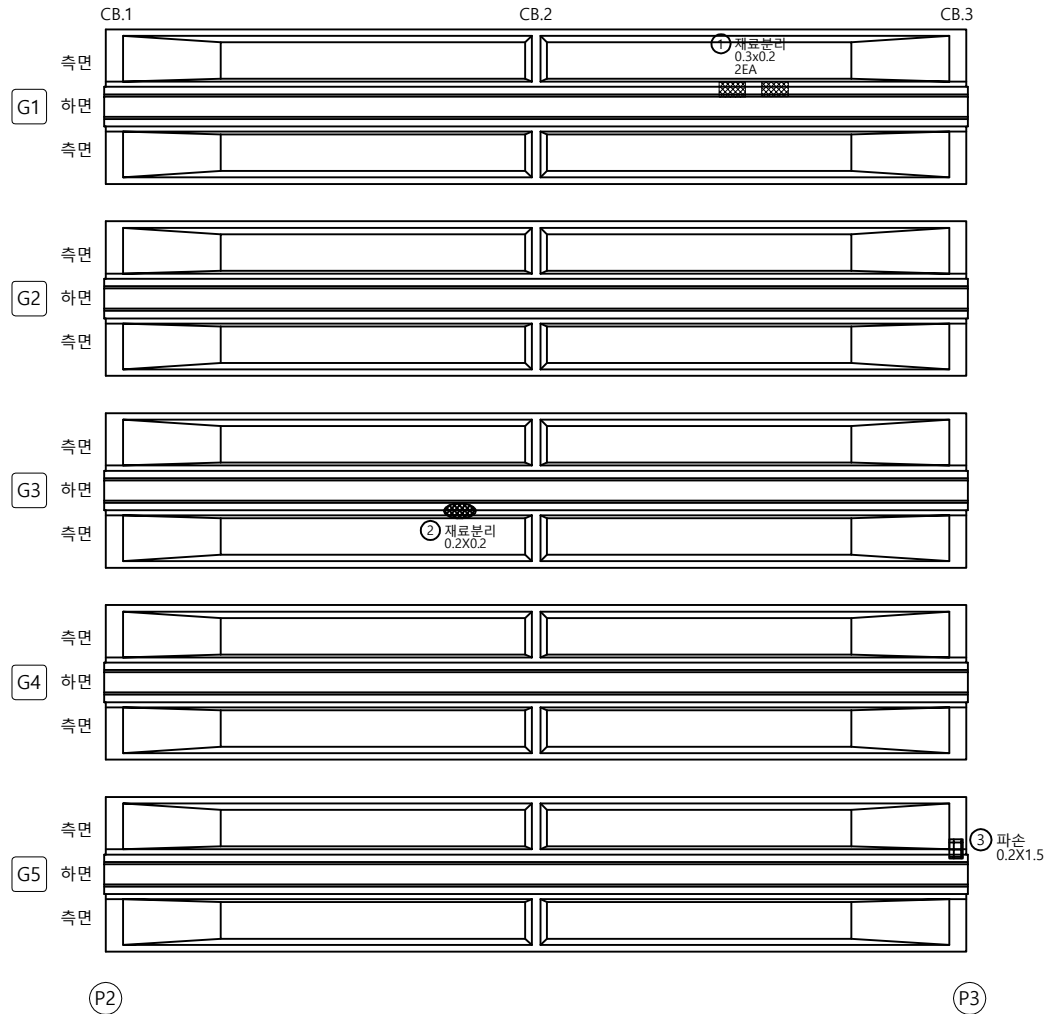


손상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	재료분리		0.3	0.2	2	0.12	m²	
2	기준	거더	재료분리		0.2	0.2	1	0.04	m²	
3	23상	거더	파손		0.2	1.5	1	0.30	m²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 거더 S3(G1~G5)

도면번호

← 청평 방향

신팔 방향 →

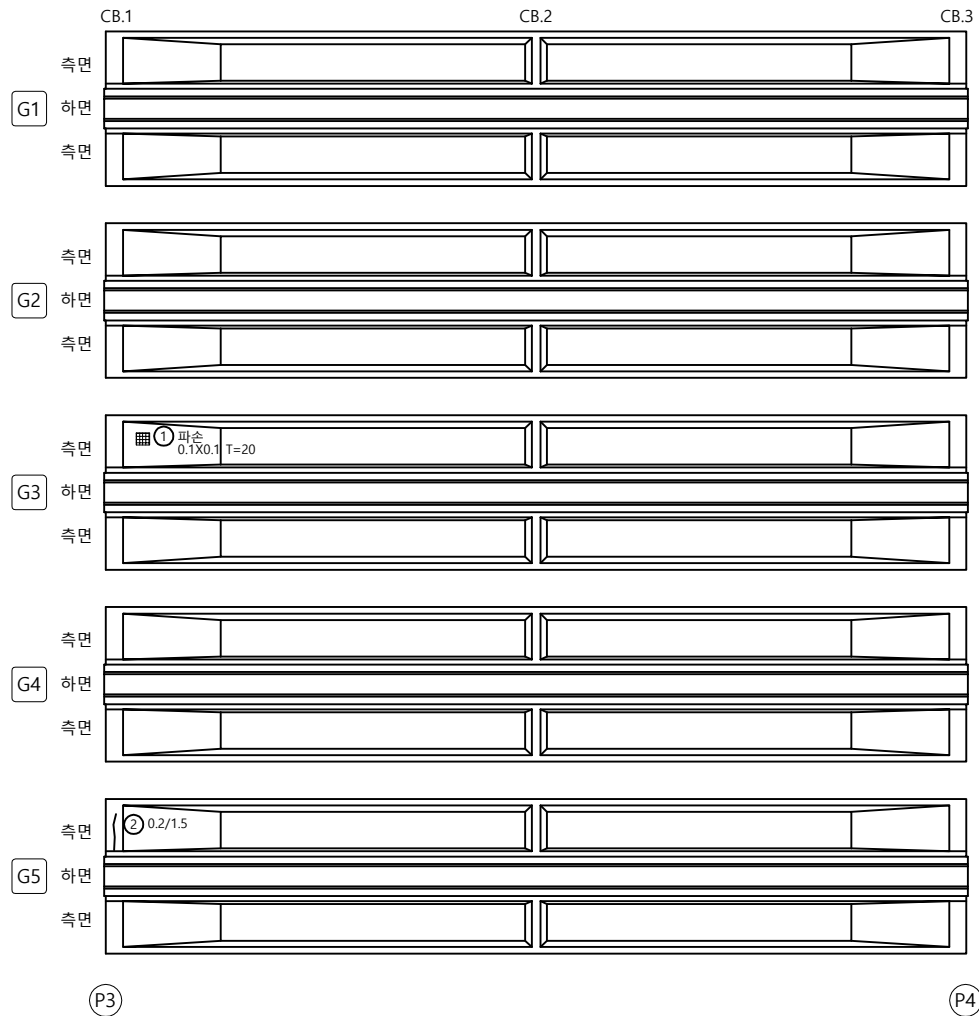


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	t=20
2	23상	거더	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 거더 S4(G1~G5)

도면번호

← 청평 방향

신팔 방향 →

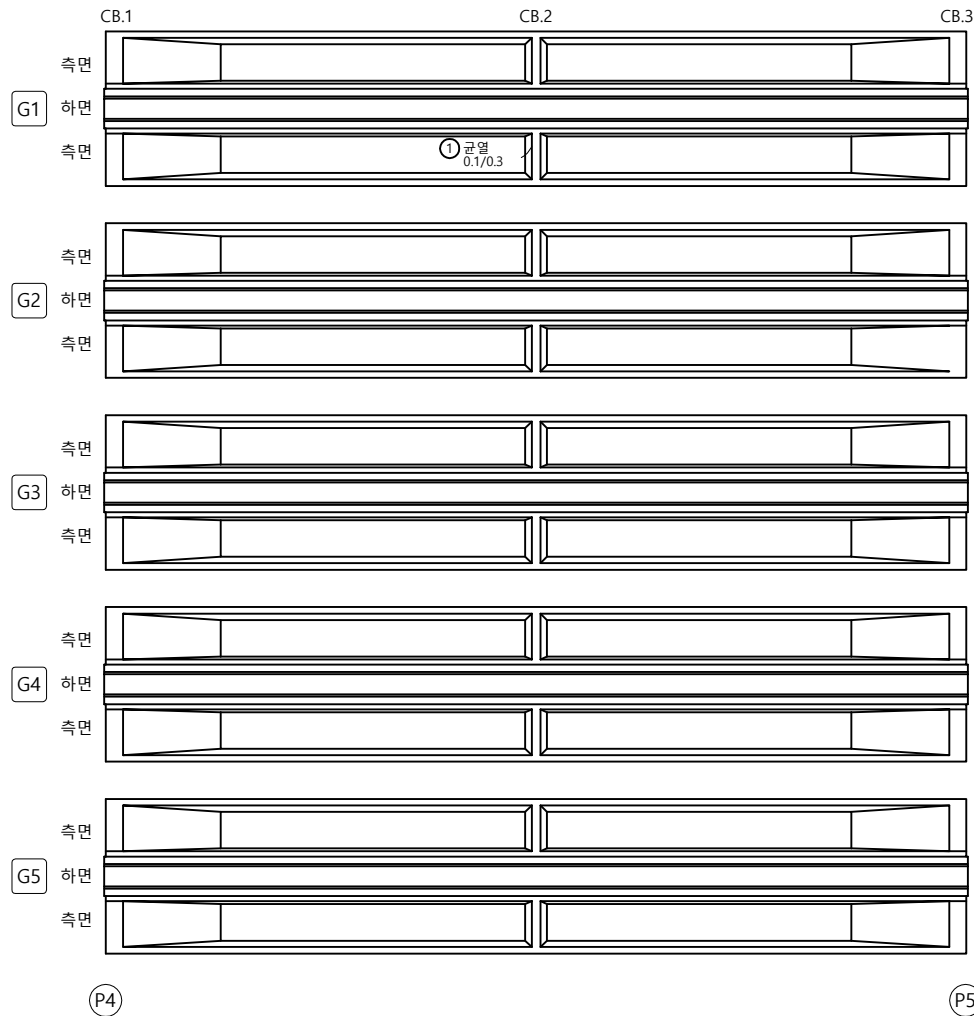


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 거더 S5(G1~G5)
			도면번호

←청평 방향

신팔 방향 →

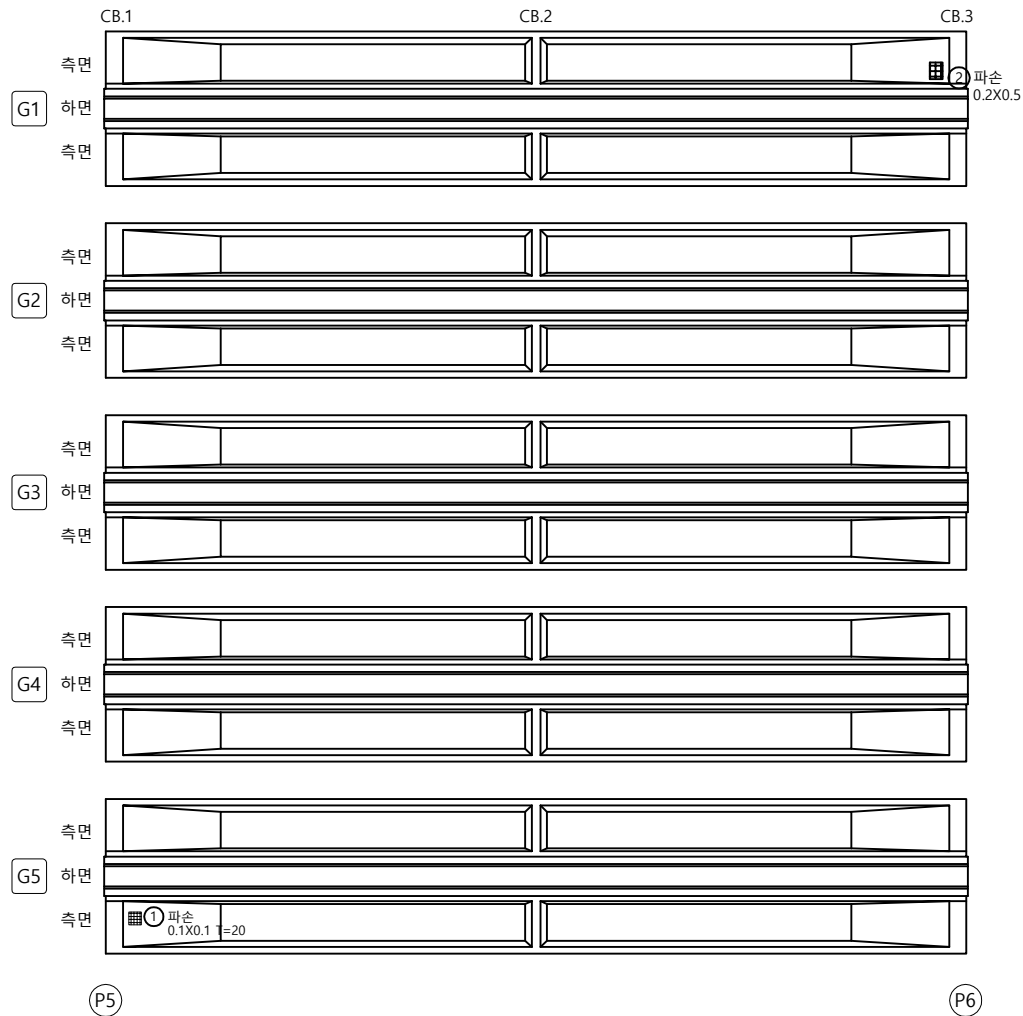


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	t=20
2	23상	거더	파손		0.2	0.5	1	0.10	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 거더 S6(G1~G5)

도면번호

← 청평 방향

신팔 방향 →

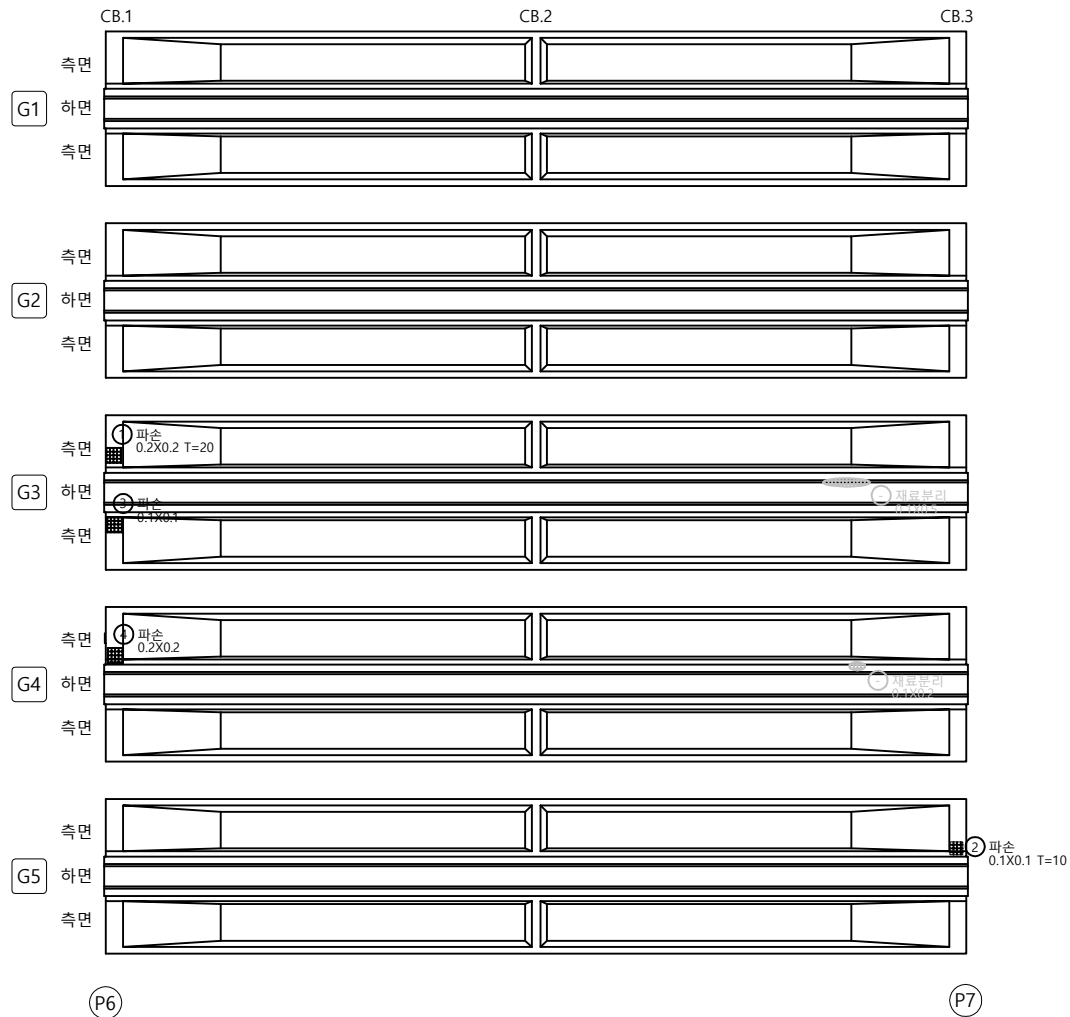


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
3	23상	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
4	23상	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 거더 S7(G1~G5)

도면번호

← 청평 방향

→ 신팔 방향

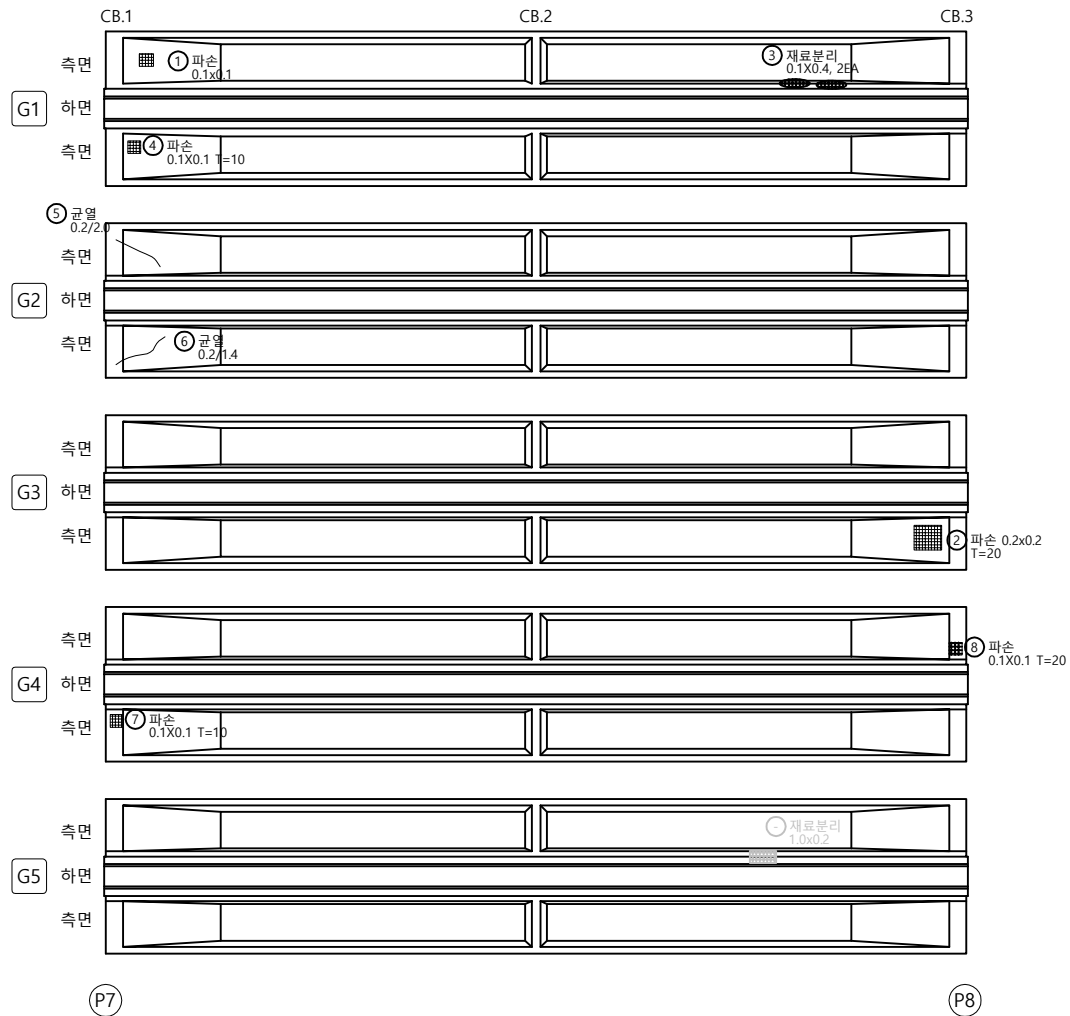


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
2	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m ²	t=20
3	기준	거더	재료분리		0.1	0.4	2	0.08	m ²	
4	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	t=10
5	기준	거더	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
6	기준	거더	균열(0.3mm미만)	0.2	1.4		1	1.40	m	
7	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	t=10
8	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	t=20
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


→ 신팔 방향



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 거더 S8(G1~G5)도면번호
26

← 청평 방향

→ 신팔 방향

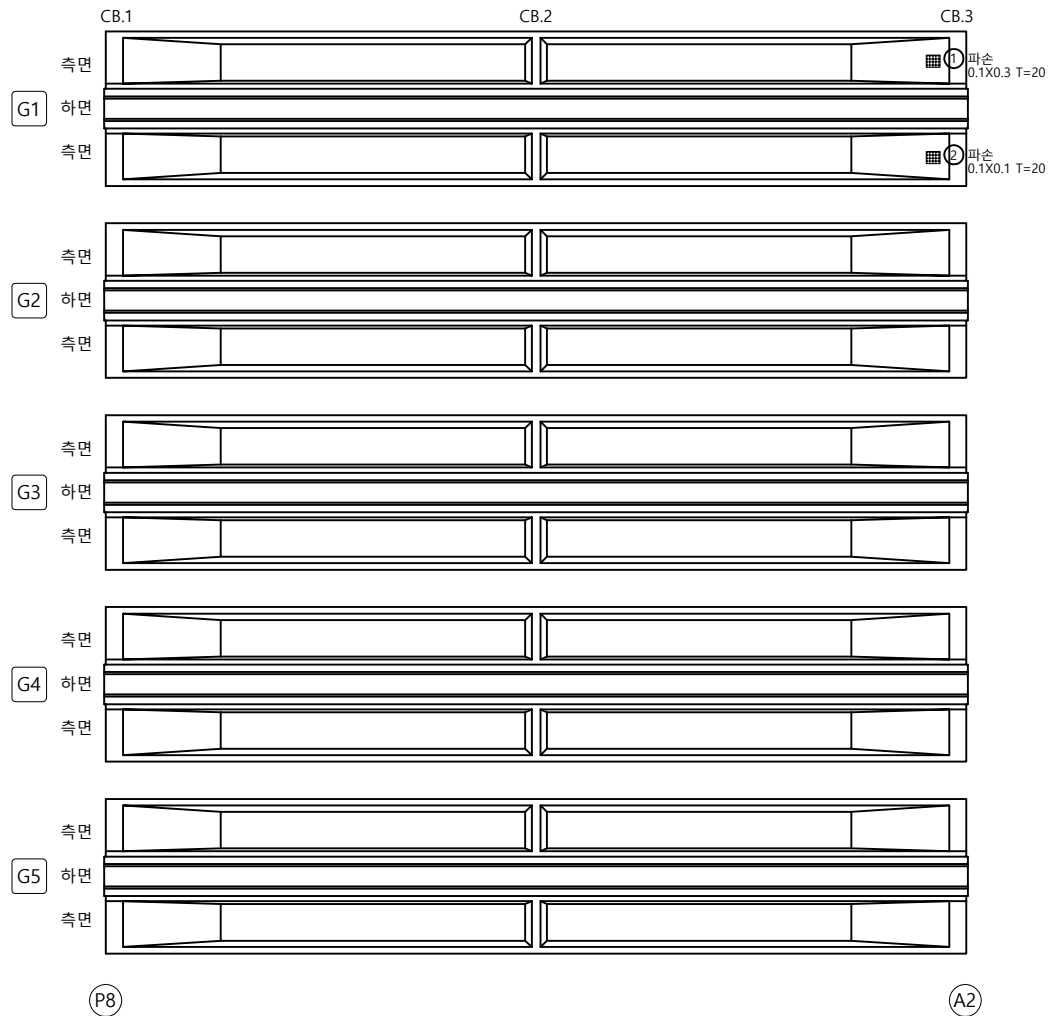


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.1	0.3	1	0.03	m ²	t=20
2	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	t=20
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


→ 신팔 방향



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 거더 S9(G1~G5)


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
2	기존	가로보	들뜸		0.3	0.1	1	0.03	m ²	
3	기존	가로보	들뜸		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
4	23상	가로보	들뜸		0.4	0.5	1	0.20	m ²	
5	23상	가로보	들뜸		0.2	0.6	1	0.12	m ²	
6	23상	가로보	파손		0.2	0.4	1	0.08	m ²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

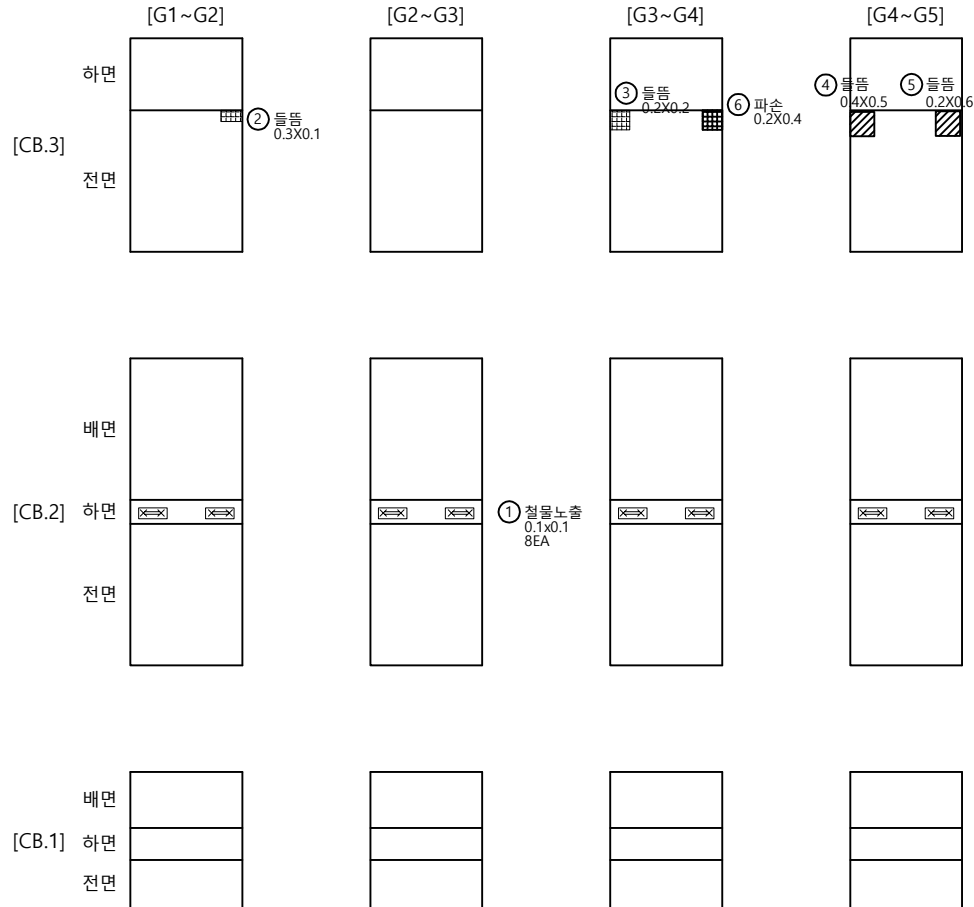신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

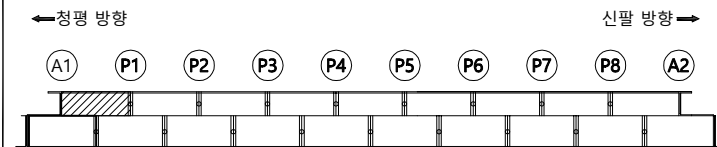

SECTION

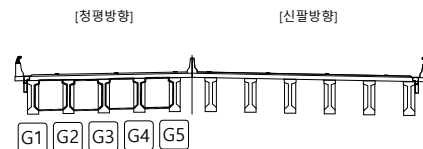


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 가로보 S1
도면번호	28

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
2	기존	가로보	박락 및 철근노출		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
3	23상	가로보	박리		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
4	23상	가로보	돌뜸		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
5	23상	가로보	돌뜸		0.3	0.6	1	0.18	m ²	
6	23상	가로보	돌뜸		0.2	0.3	1	0.06	m ²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

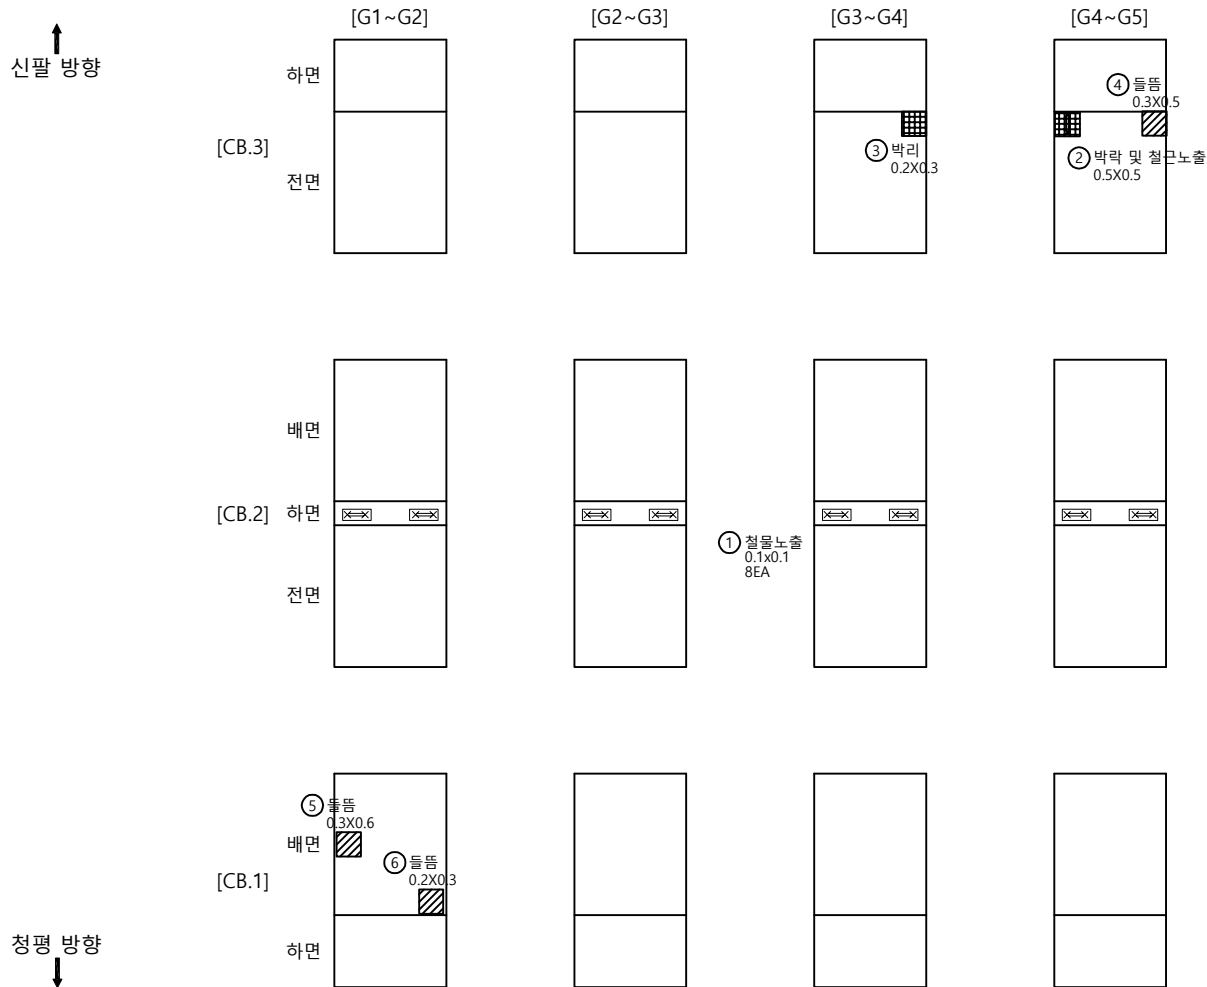

KEY PLAN

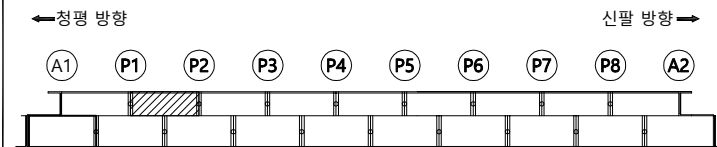

SECTION

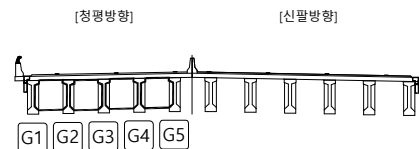


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 가로보 S2
도면번호	

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
2	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
3	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
4	기존	가로보	박리		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
5	기존	가로보	들뜸		0.3	0.6	1	0.18	m ²	
6	23상	가로보	박락 및 철근노출		0.5	0.4	1	0.20	m ²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

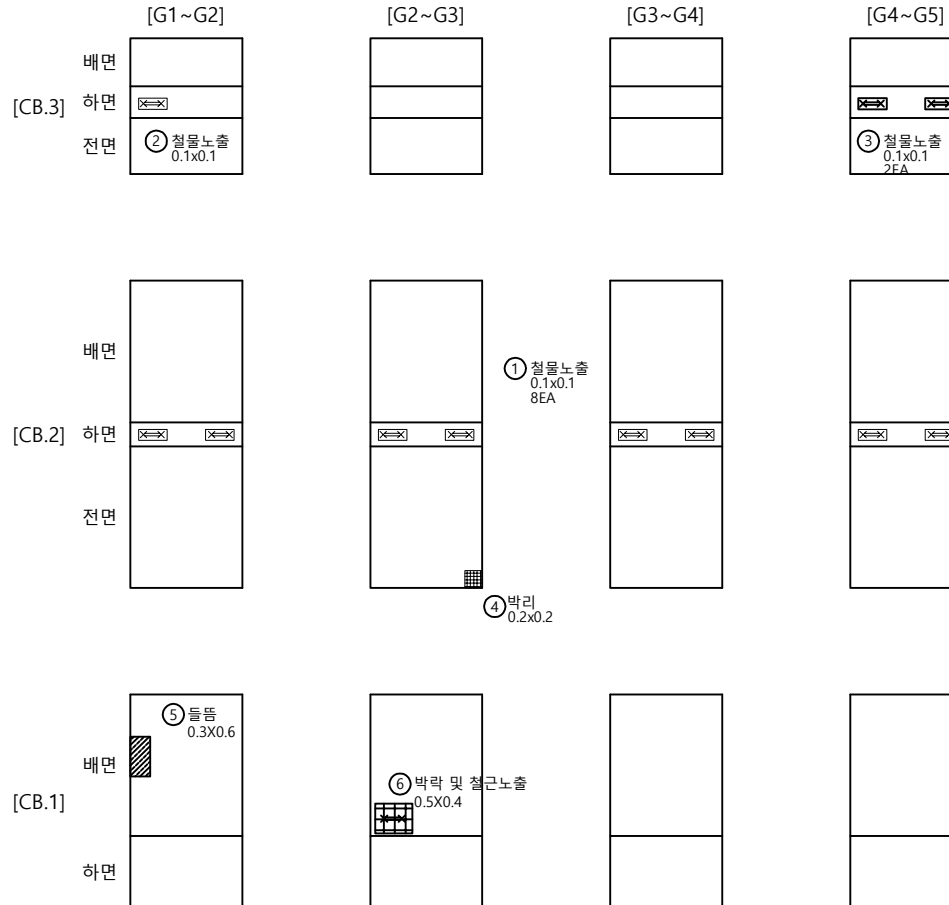↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

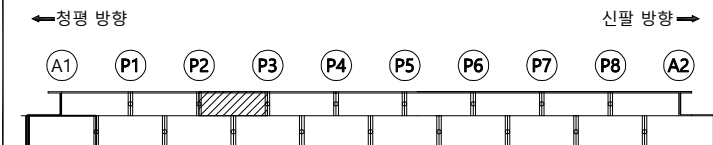

SECTION

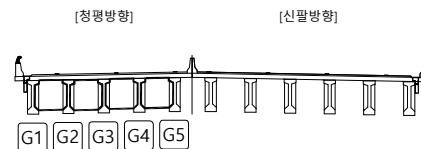



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 가로보 S3
도면번호	30

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

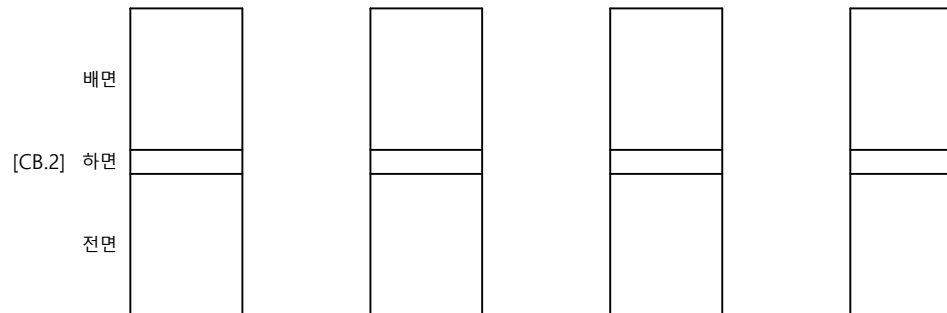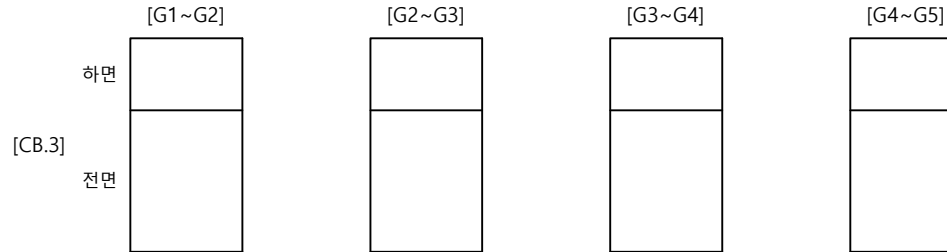↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

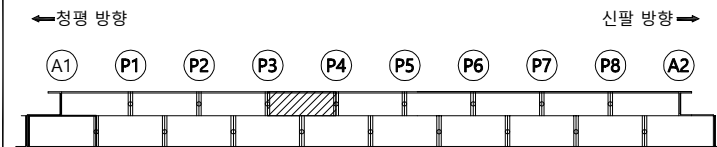

SECTION

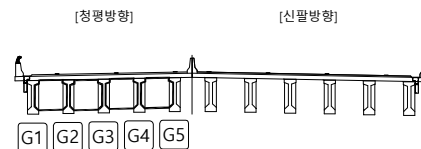


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 가로보 S4
도면번호	31

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
2	기존	가로보	돌뚝		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
3	기존	가로보	돌뚝		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
4	기존	가로보	박리		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

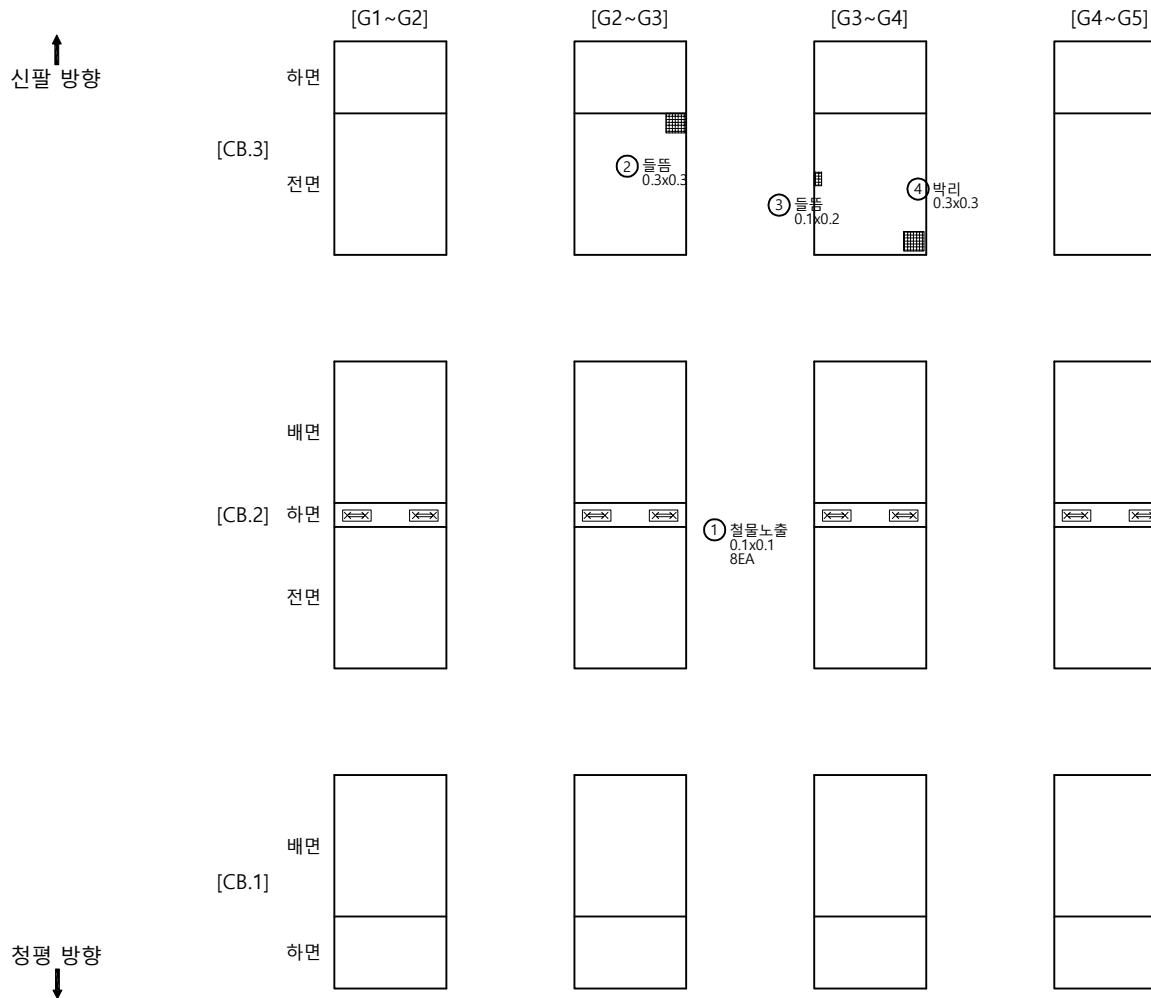

KEY PLAN

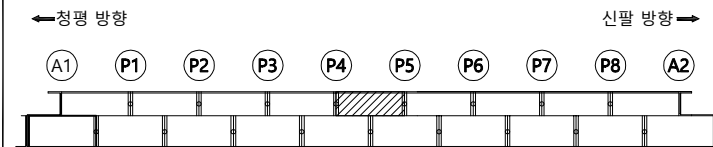

SECTION

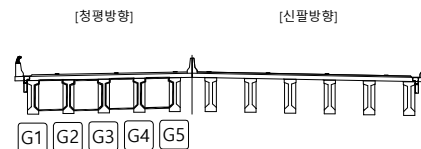




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 가로보 S5
도면번호	

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	3	0.03	m ²	
2	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

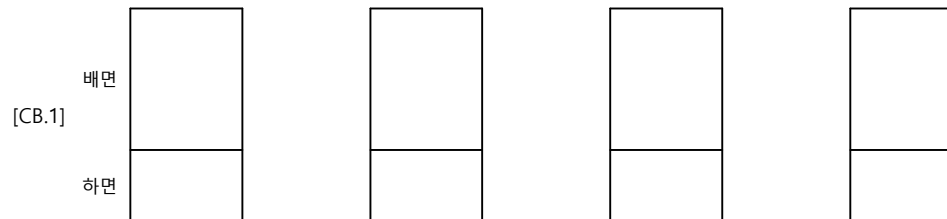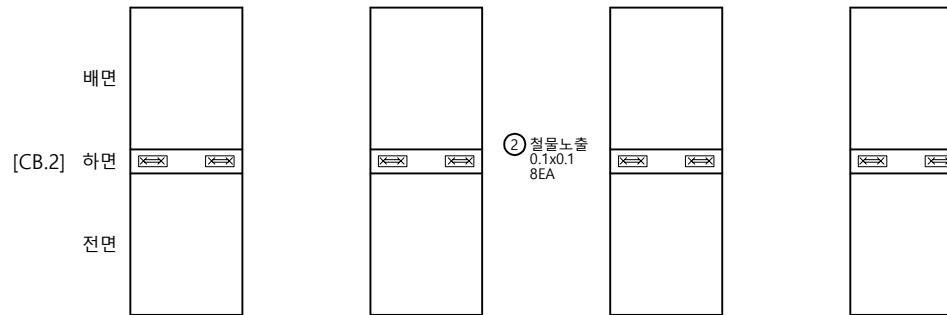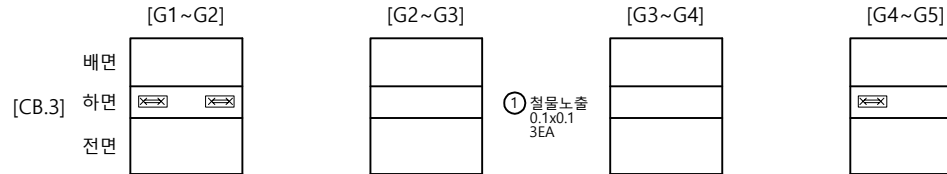↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

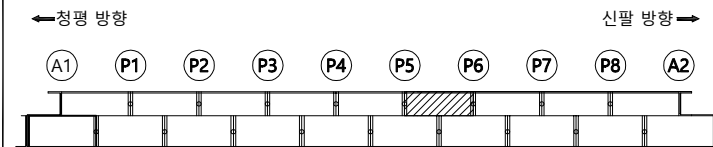

SECTION

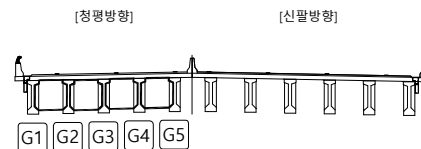


범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 가로보 S6
			도면번호
			33

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m ²	
2	기존	가로보	타이홀 마감불량		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
3	기존	가로보	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
4	기존	가로보	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
5	23상	가로보	돌뚫		0.3	0.8	1	0.24	m ²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

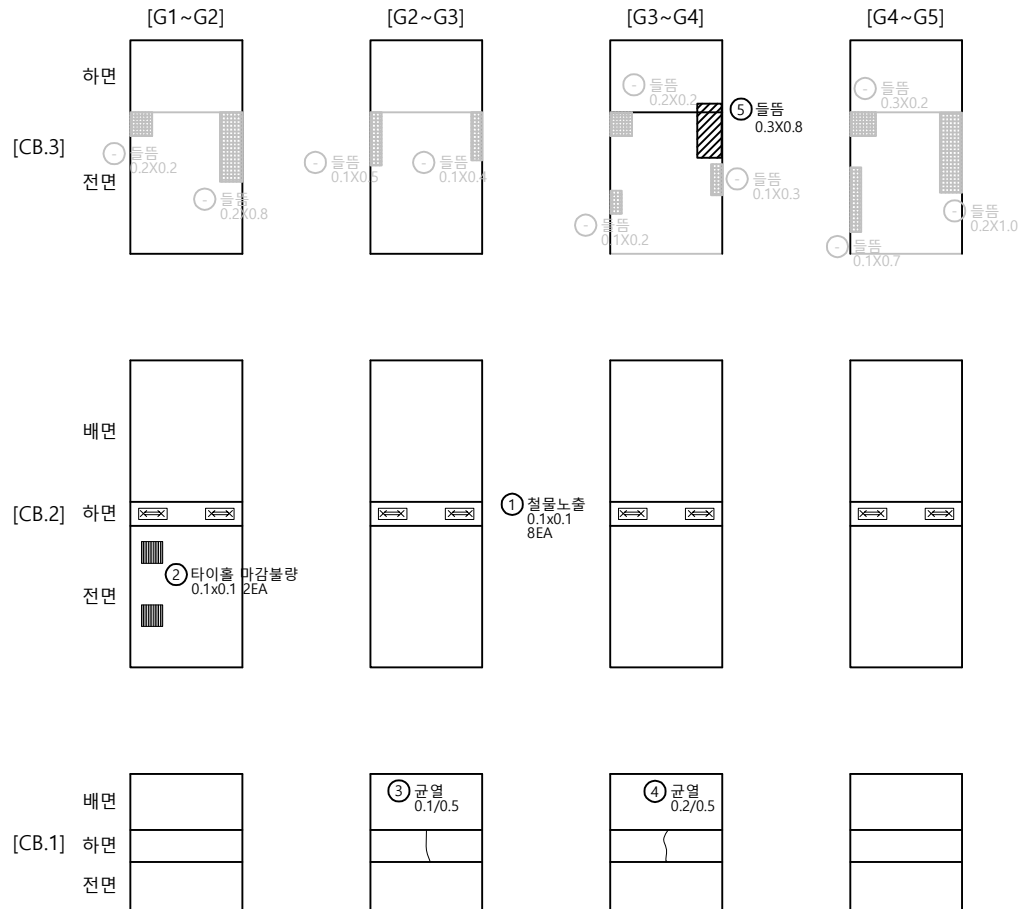신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

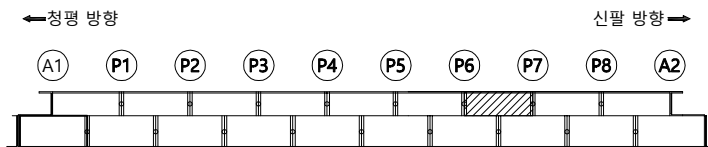

SECTION

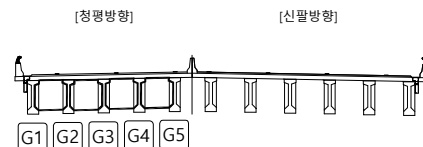

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소


용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

도면명
자작2교(청평방향) - 가로보 S7


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	가로보	돌뚫		0.5	2.0	1	0.40	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

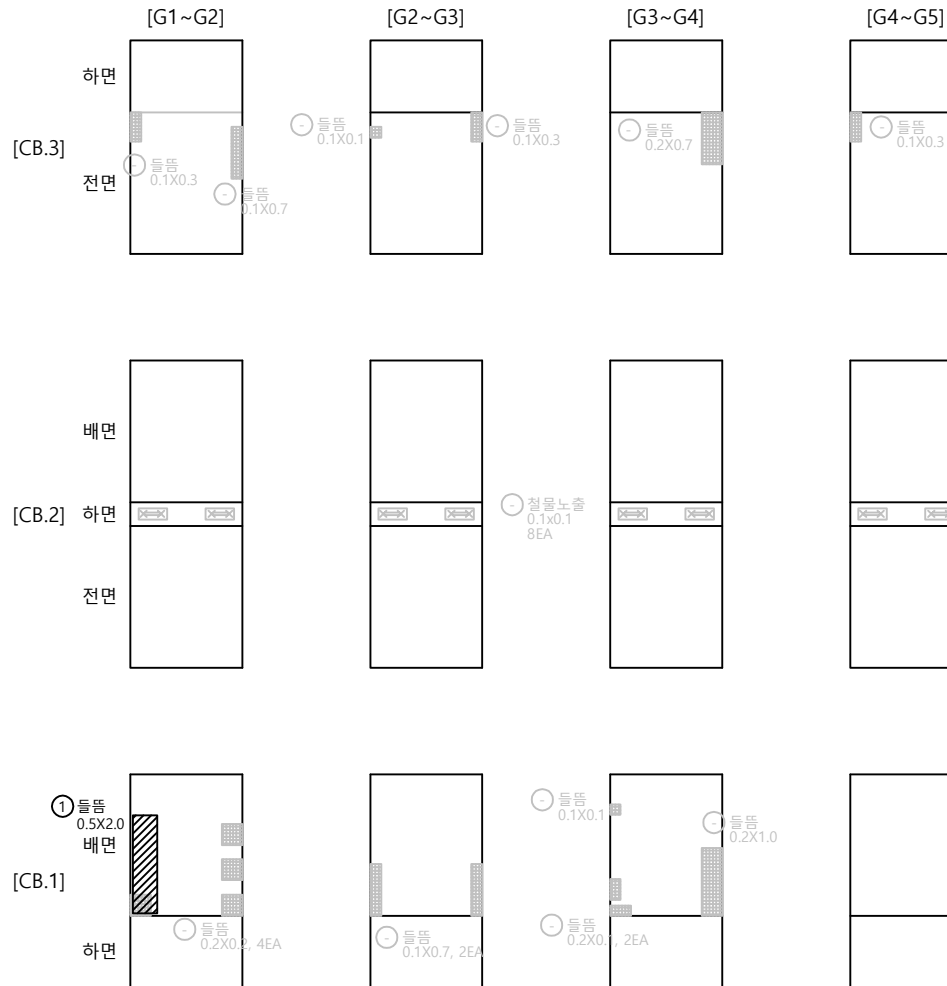↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

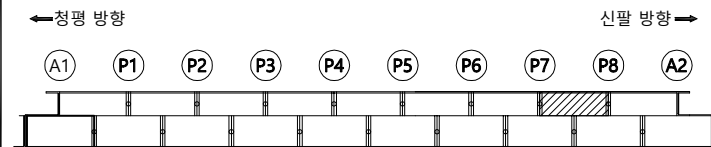

SECTION

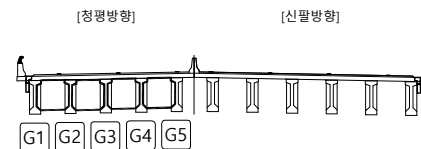

범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작2교(청평방향) - 가로보 S8
			도면번호
			35

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
신팔 방향

		[G1~G2]	[G2~G3]	[G3~G4]	[G4~G5]
배면					
[CB.3] 하면					
전면					


배면					
[CB.2] 하면					
전면					

배면					
[CB.1] 하면					

↓
청평 방향KEY
PLAN

←청평 방향


신팔 방향→



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

범
례



균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 가로보 S9


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	누수흔적		0.5	1.0	1	0.50	m²	
2	기존	교대	누수흔적		0.5	1.0	1	0.50	m²	
3	기존	교대	토사퇴적		1.3	0.6	1	0.78	m²	t=150
4	기존	교대	누수흔적		0.5	1.0	1	0.50	m²	
5	기존	교대	잡철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m²	
6	기존	교대	녹물오염		0.2	0.6	2	0.24	m²	
7	기존	교대	녹물오염		0.2	0.5	1	0.10	m²	
8	기존	교대	백태		0.1	0.2	1	0.02	m²	
9	기존	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m	
10	기존	교대	누수흔적		0.5	1.0	3	1.50	m²	
11	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		3	1.80	m	
12	기존	교대	망상균열		1.5	2.0	1	3.00	m²	
13	기존	교대	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	m²	
14	기존	교대	돌뜸		0.8	0.8	1	0.64	m²	
15	기존	교대	잡철물노출		0.1	0.1	10	0.10	m²	
16	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
17	23상	교대	파손		0.5	1.5	1	0.75	m²	
18	23상	교대	돌뜸		0.2	0.5	1	0.10	m²	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

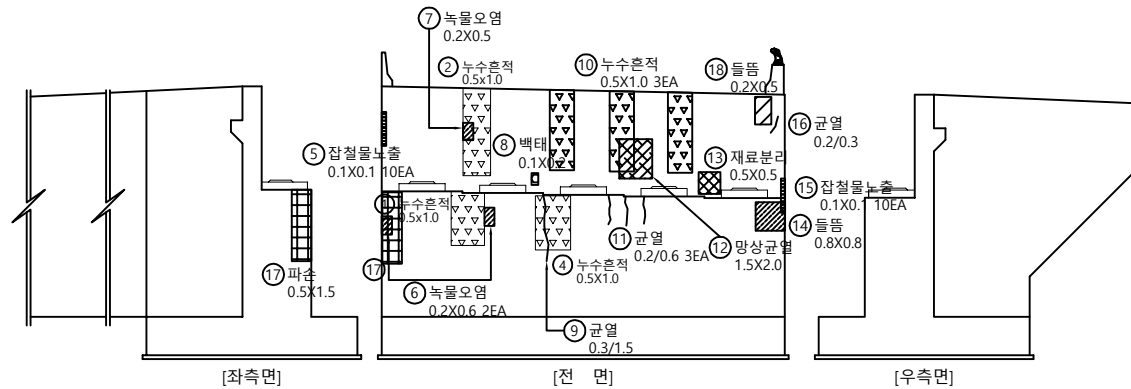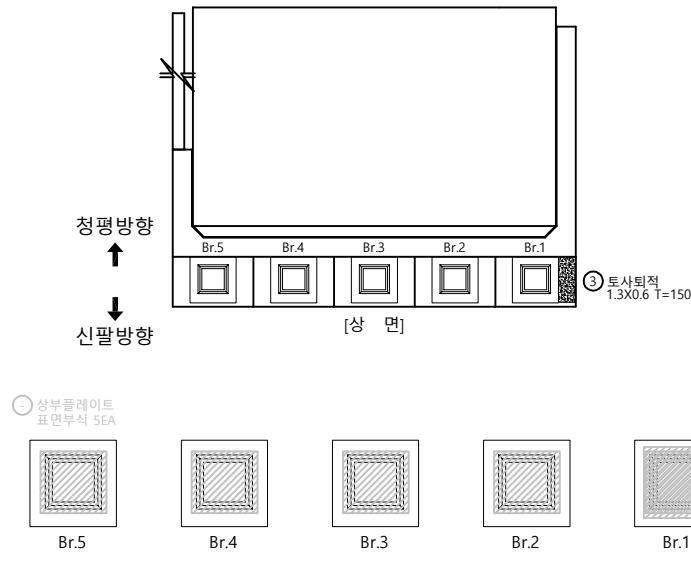

KEY PLAN

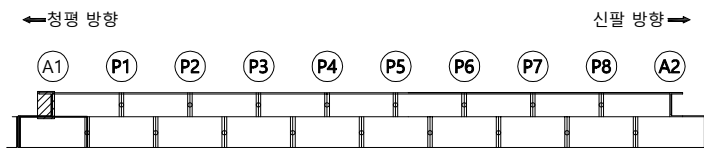

SECTION

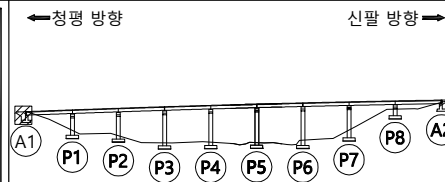


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교대 A1
도면번호	37

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교각	철물노출		0.1	0.1	48	0.48	m ²	
2	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m	
3	기준	교각	침식		0.6	0.1	1	0.06	m ²	t=10
4	기준	교각	침식		0.4	0.2	1	0.08	m ²	t=10
5	기준	교각받침	받침물털균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
6	기준	교각	망상균열		0.3	0.3	3	0.27	m ²	
7	기준	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
8	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

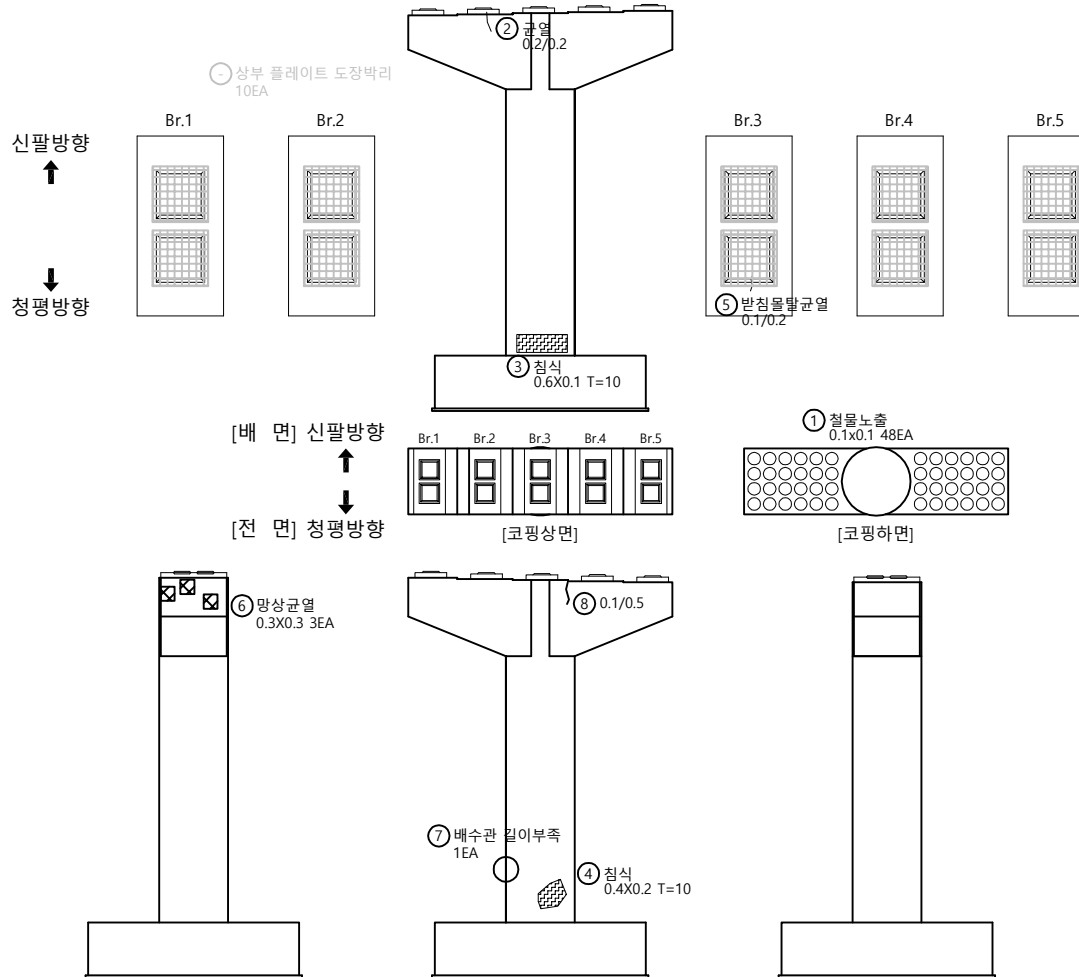

KEY PLAN

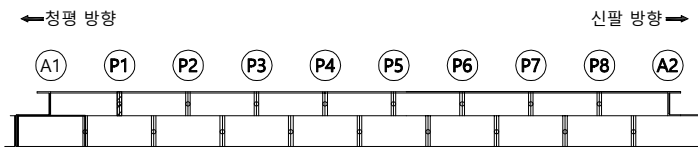

SECTION

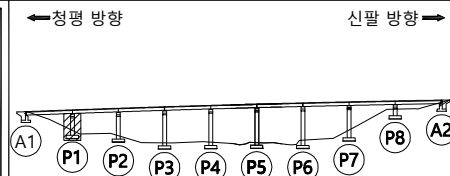


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교각 P1
도면번호	38

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	48	0.48	m²	
2	기존	교각	망상균열		1.0	1.0	1	1.00	m²	
3	기존	교각	침식		0.2	0.3	1	0.06	m²	t=20
4	기존	교각	재료분리		0.2	0.3	1	0.06	m²	
5	기존	교각	박리		0.2	1.0	1	0.20	m²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

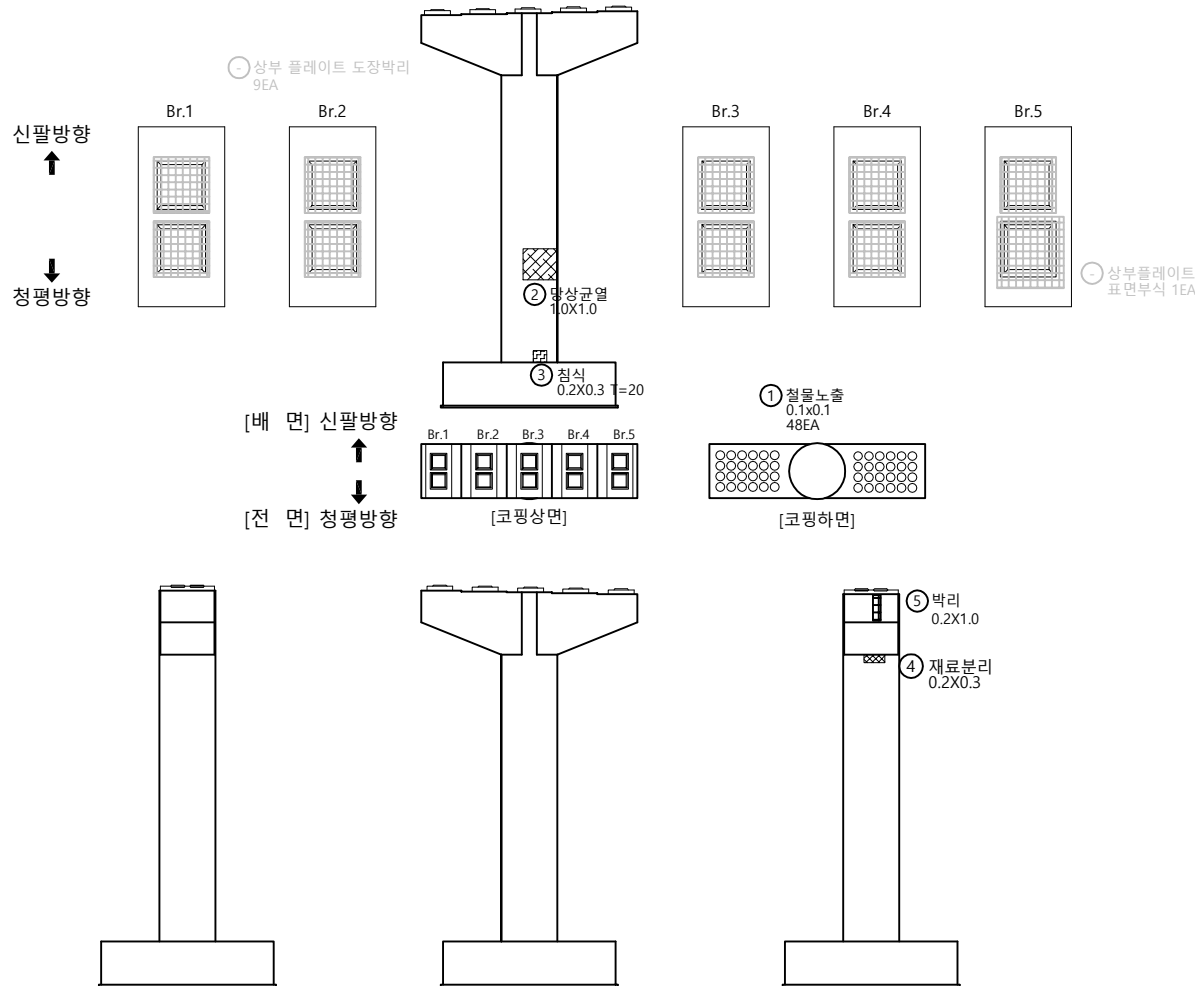

KEY PLAN

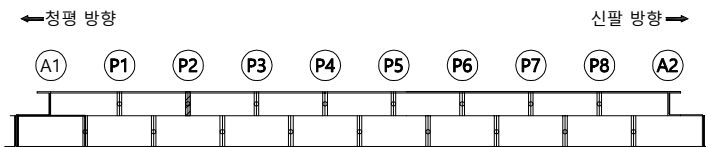

SECTION

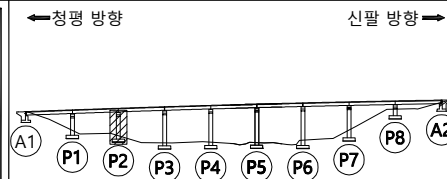


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교각 P2
도면번호	39

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	48	0.48	m'
2	기존	교각	재료분리		0.5	2.0	3	3.00	m'
3	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
5	기존	교각	패콘크리트 퇴적				1	1.00	EA
6	기존	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA
7	기존	교각	철근노출		0.1	0.3	1	0.03	m'
8	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		2	1.60	m
9	23상	교각	돌뚝		0.5	1.0	1	0.50	m'
10	23상	교각	돌뚝		0.5	1.0	1	0.50	m'
11	23상	교각	돌뚝		0.4	1.0	1	0.40	m'
12	23상	교각	돌뚝		1.5	1.0	1	1.50	m'
13	23상	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
14	23상	교각	파손		0.1	0.5	1	0.05	m'
15	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA
16	23상	교각	철근노출		0.1	0.3	4	0.12	m'
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

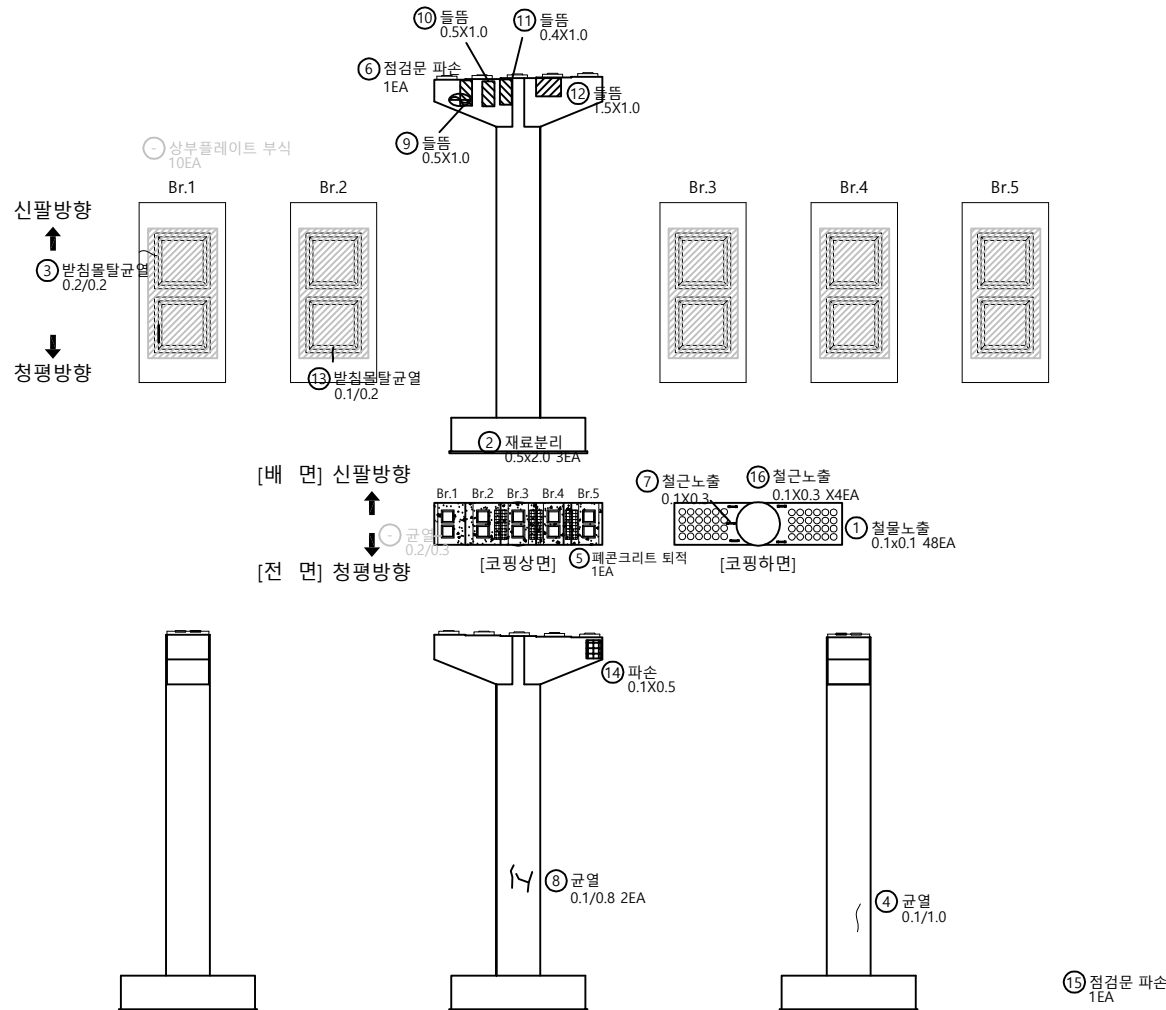

KEY PLAN

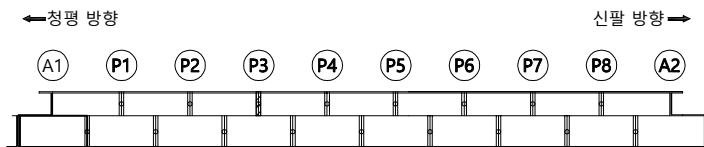

SECTION



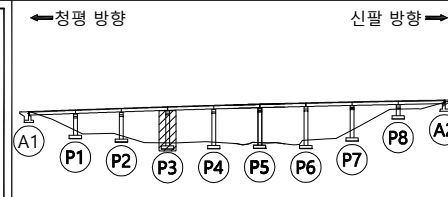


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교각 P3
도면번호	40


손상물량표

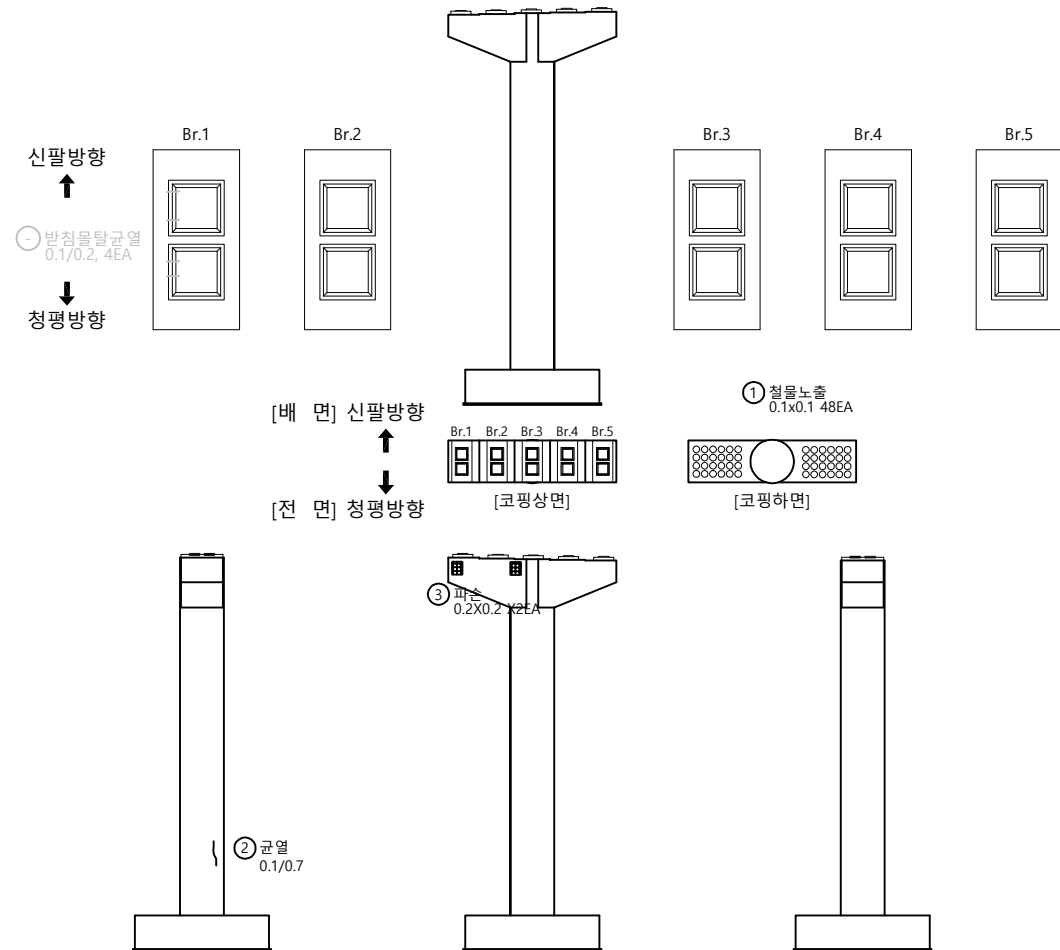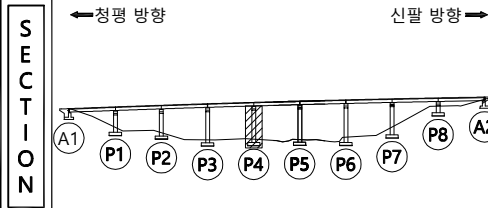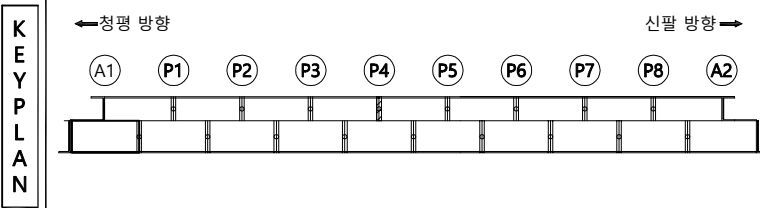[illegible]


표의식		빈 면		광상갈열		재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		편지, 광동		벽리, 피손		돌고임, 절병	용 역 명 국도37호선 자적1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	
		철근노출		잔 하		열 화	
		부 식		저울, 변형		기 타	도 면 번 호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
2	기준	교각	망상균열		1.5	2.0	1	3.00	m ²	
3	기준	교각	망상균열		1.5	2.0	1	3.00	m ²	
4	기준	교각	망상균열		1.5	2.0	1	3.00	m ²	
5	기준	교각	망상균열		1.5	2.0	1	3.00	m ²	
6	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
7	기준	교각	백태		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
8	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m	
9	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

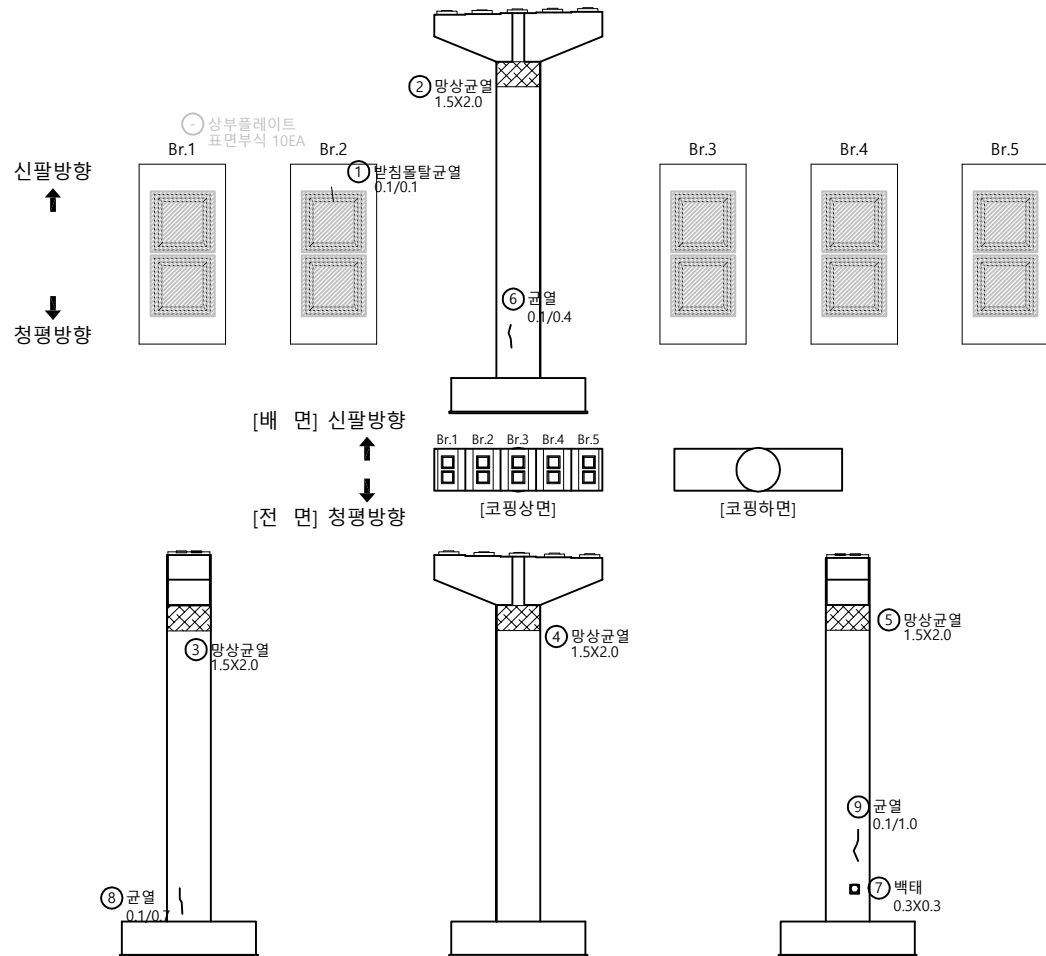

KEY PLAN

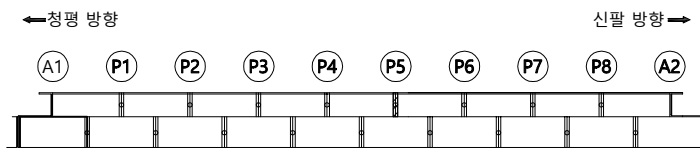

SECTION

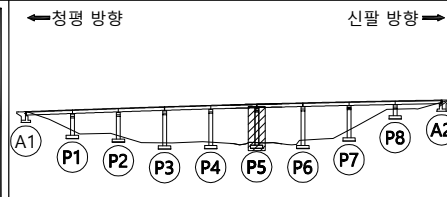

범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작2교(청평방향) - 교각 P5


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	48	0.48	m ²
2	기존	교각	재료분리		1.0	2.5	4	10.00	m ²
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
4	기존	교각	재료분리		0.5	2.0	4	4.00	m ²
5	기존	교각	재료분리		1.0	2.5	4	10.00	m ²
6	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		2	0.40	m
7	기존	교각	철근노출		0.1	1.0	1	0.10	m ²
8	기존	교각	철근노출		0.2	0.7	1	0.14	m ²
9	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m
10	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
11	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
12	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
13	기존	교량받침	반침물탈 망상균열		0.2	0.8	1	0.16	m ²
14	기존	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	0.6		1	0.60	m
15	기존	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m
16	기존	교각	페콘크리트 퇴적				1	1.00	EA
17	기존	교각	재료분리		3.0	2.0	1	6.00	m ²
18	기존	교각	망상균열		1.0	0.5	1	0.50	m ²
19	23상	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	0.6		1	0.60	m
20	23상	교각	망상균열		20.0	0.5	1	10.00	m ²
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

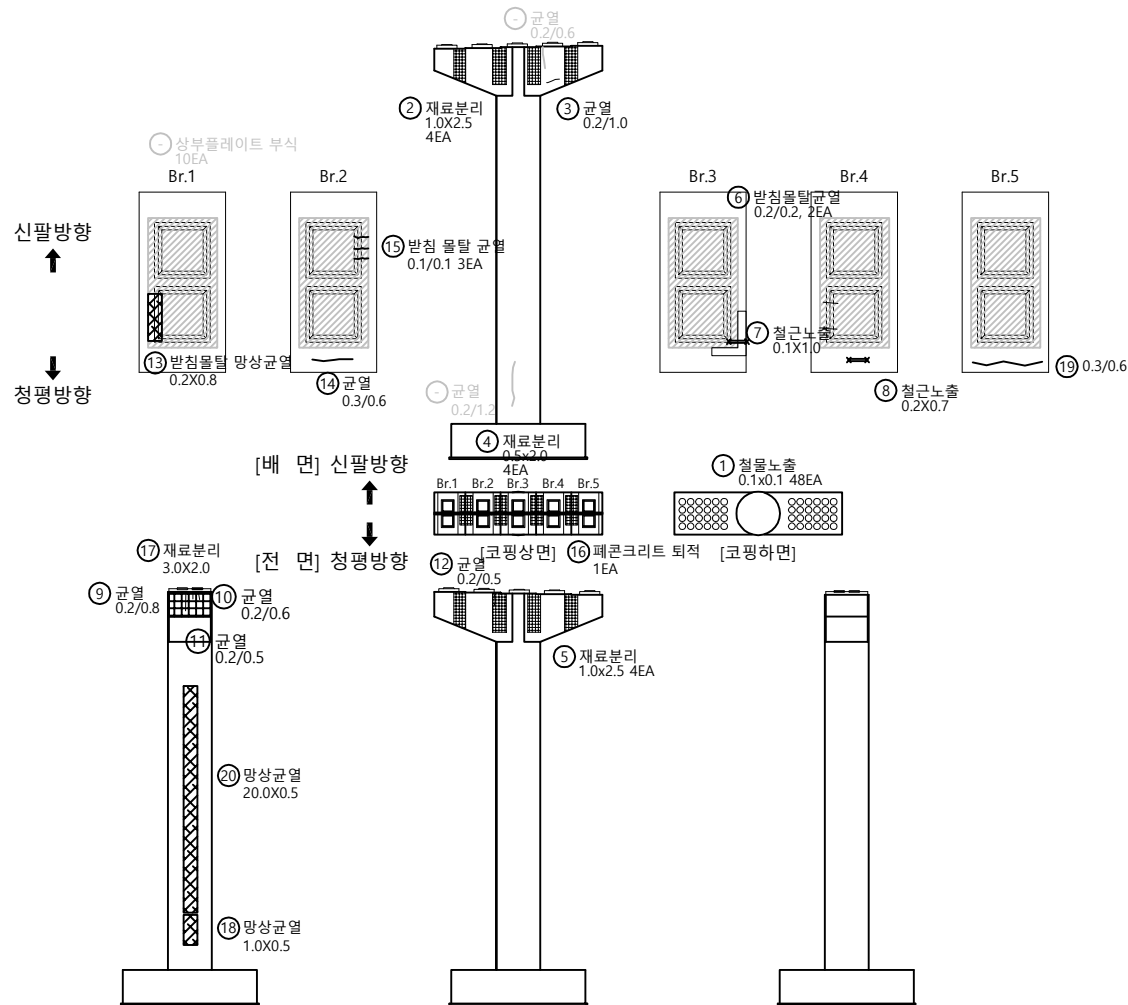

KEY PLAN

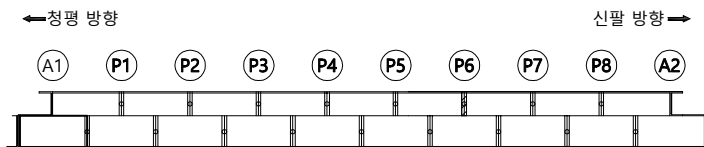

SECTION

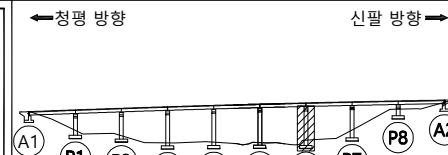


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교각 P6
도면번호	

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
2	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

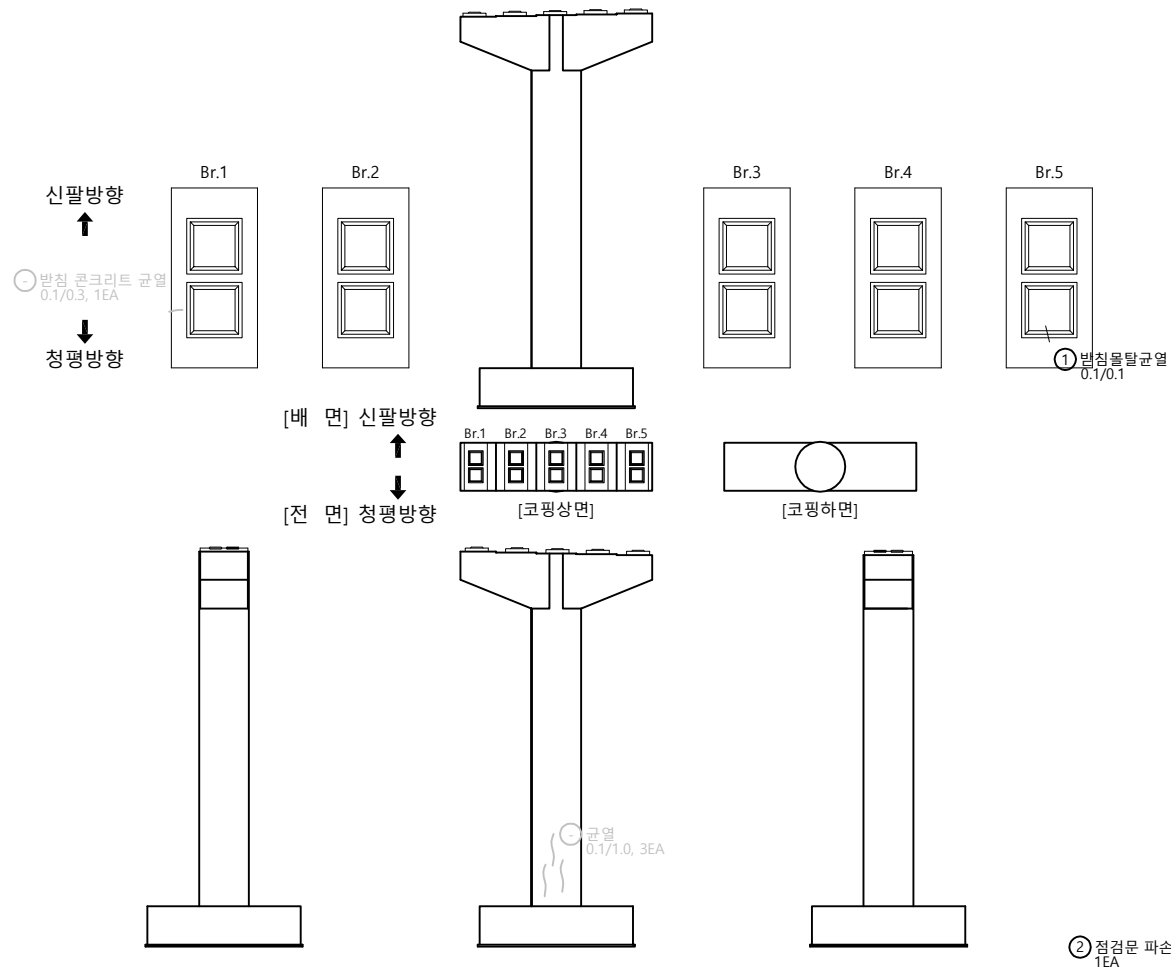

KEY PLAN

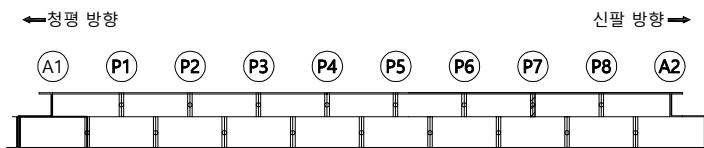

SECTION

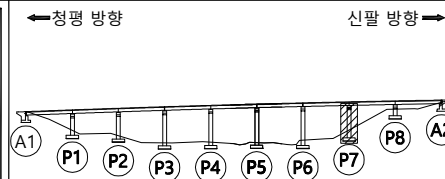


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교각 P7
도면번호	44

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m
3	기존	교각	재료분리			0.4	1	0.04	m²
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m
5	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
6	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

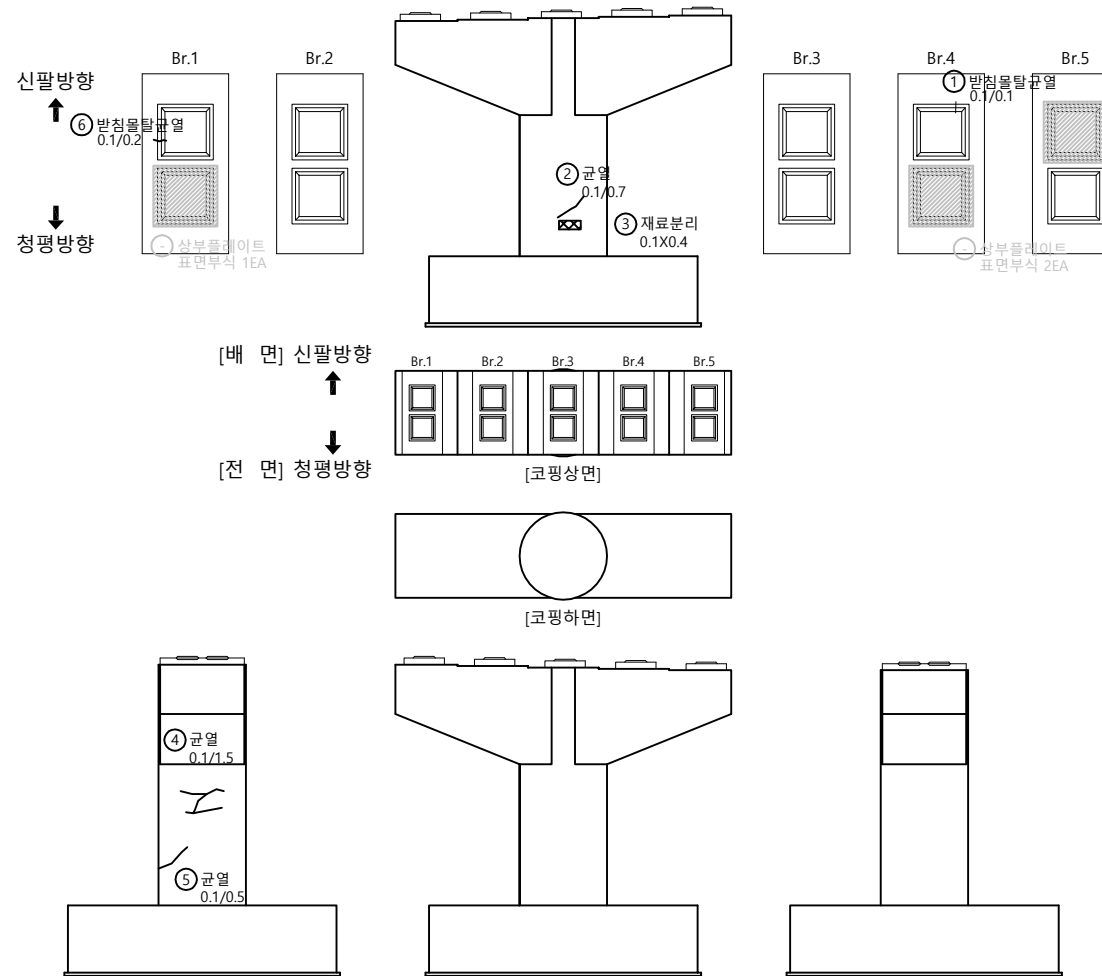

KEY PLAN

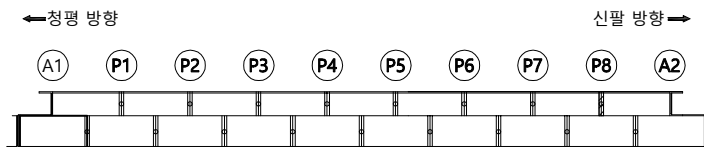

SECTION

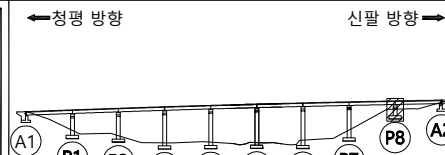


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교각 P8
도면번호	45

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
2	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
3	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m	
4	기존	교대	누수흔적		0.6	2.5	1	1.50	m ²	
5	기존	교대	누수흔적		0.6	2.5	1	1.50	m ²	
6	기존	교대	누수흔적		0.6	2.5	1	1.50	m ²	
7	기존	교대	누수흔적		0.6	2.5	1	1.50	m ²	
8	기존	교대	누수흔적		1.0	1.5	4	6.00	m ²	
9	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
10	기존	교대	백태		0.1	0.5	1	0.05	m ²	
11	기존	교대	잡철물노출		0.1	0.1	34	0.34	m ²	
12	23상	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	2.50	m	
13	23상	교대	페콘크리트 퇴적				1	1.00	EA	
14	23상	교대	페콘크리트 퇴적				1	1.00	EA	
15	23상	교대	페콘크리트 퇴적				1	1.00	EA	
16	23상	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.5		1	1.50	m	
17	23상	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		1	2.00	m	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

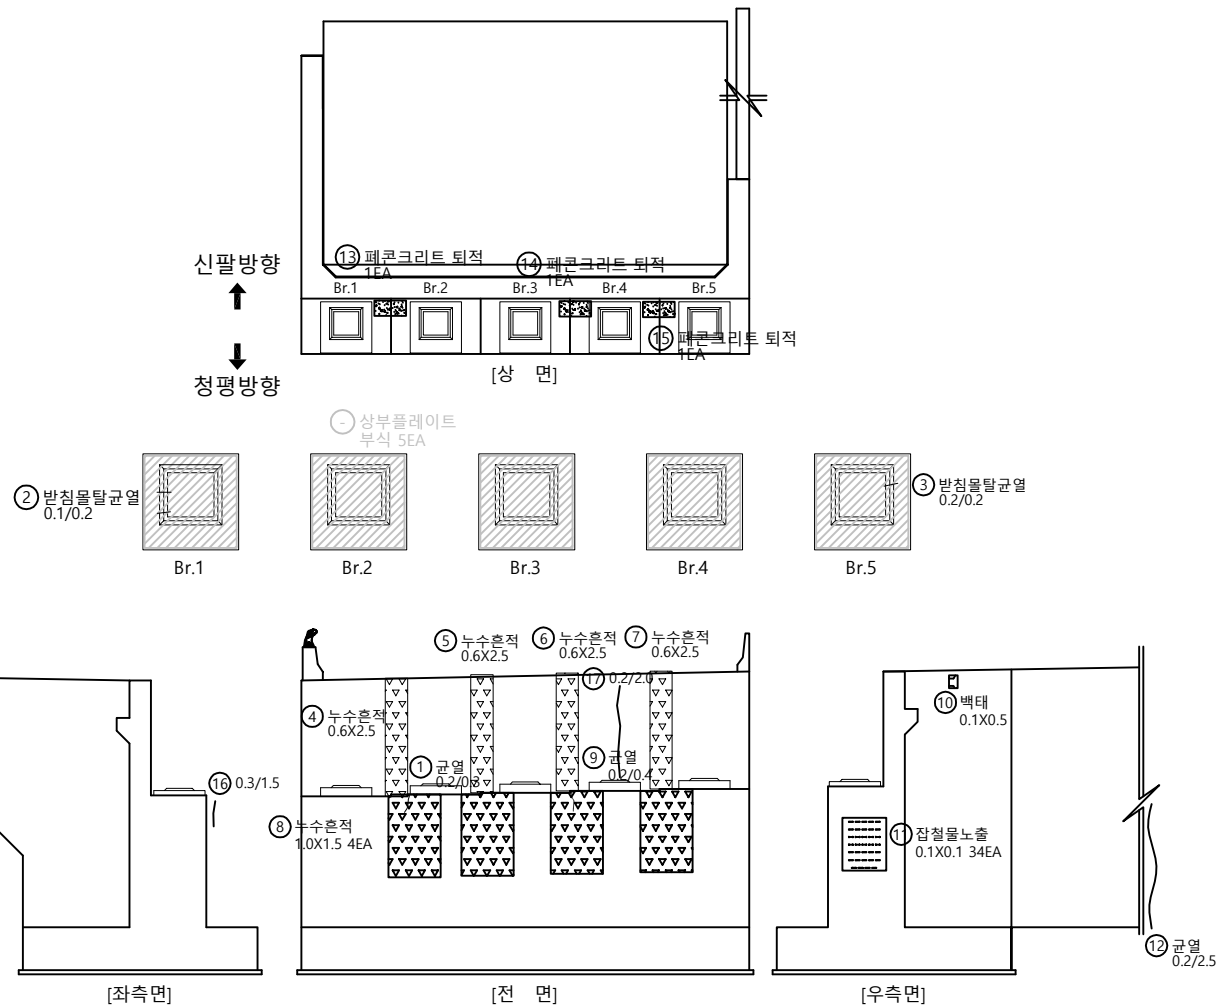

KEY PLAN

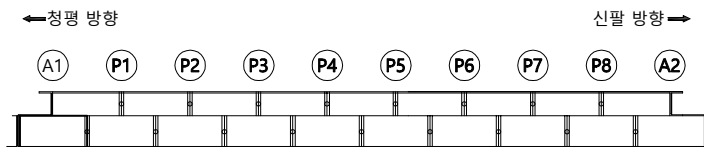

SECTION

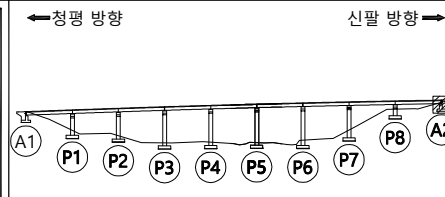

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작2교(청평방향) - 교대 A2
도면번호	46