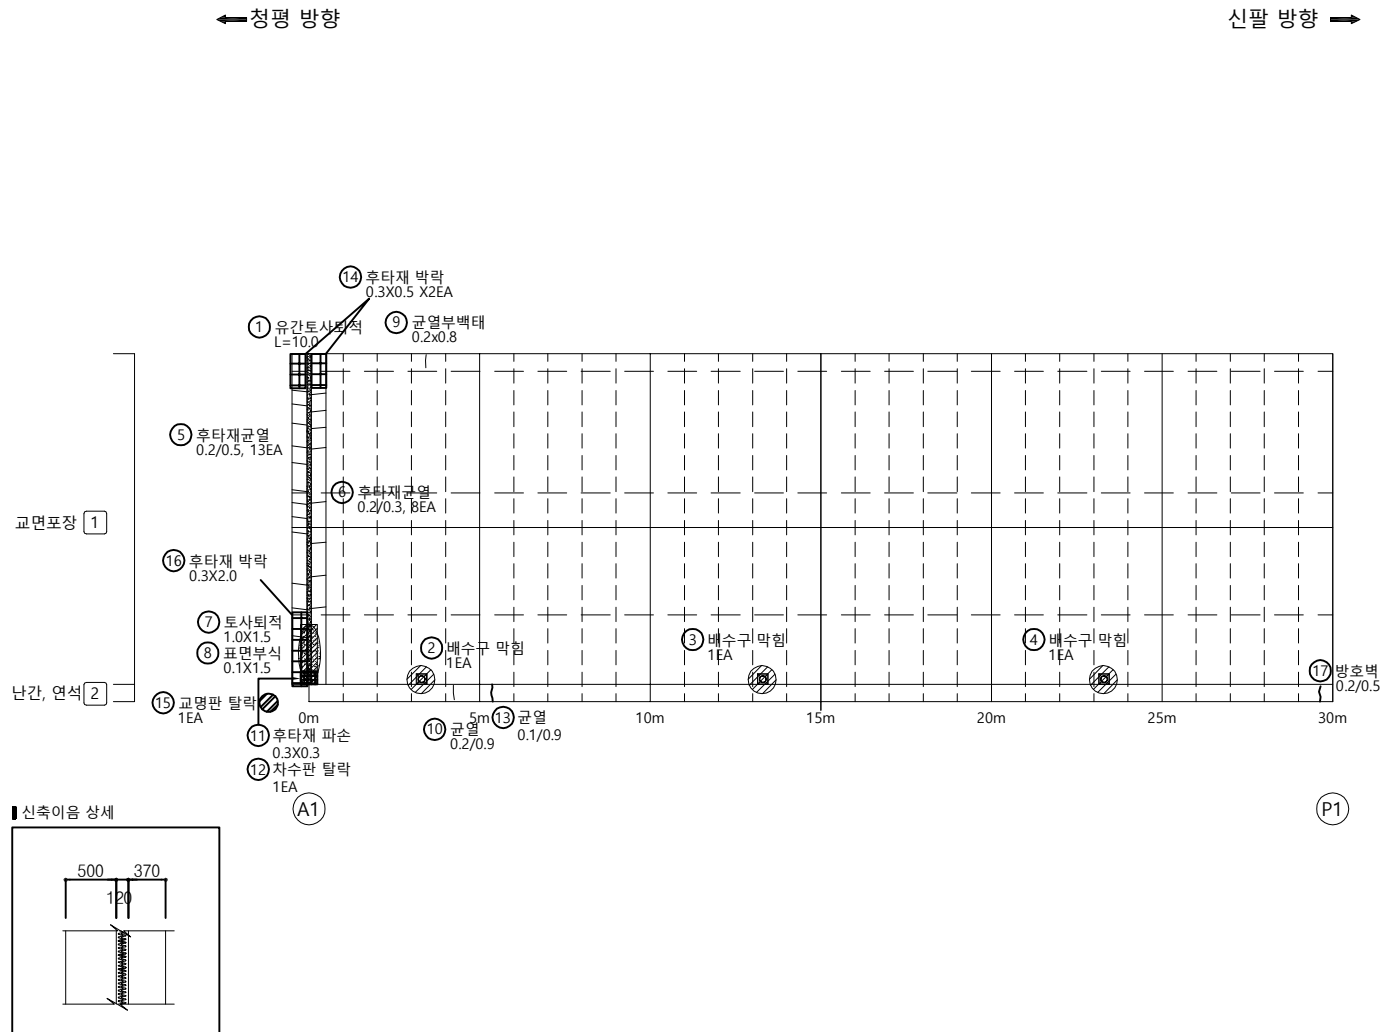
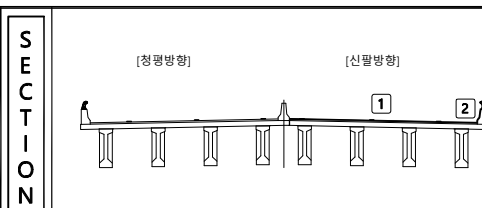
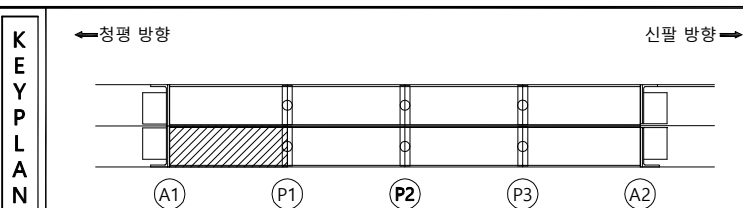


손상물량표

[illegible]


종		빈 면		양상교묘		재료부기	발 주 처 의정부국토관리사무소	
		면적, 양동		바리, 파손		돌고임, 절면	용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역	
별		누수, 습윤부		배 배		퇴적물		도 면 명 자작3교(신팔방향) - 백담판상면 S1
		철근노출		전 하		열 화	도 면 번 호	
		부식		좌굴, 균열		기 타		

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
3	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
4	기존	중분대	균열부백태		0.2	0.8	3	0.48	m ²	
5	기존	중분대	균열부백태		0.2	0.8	3	0.48	m ²	
6	23상	방호벽	델리네이트 파손				1	1.00	EA	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 청평 방향


신팔 방향 →

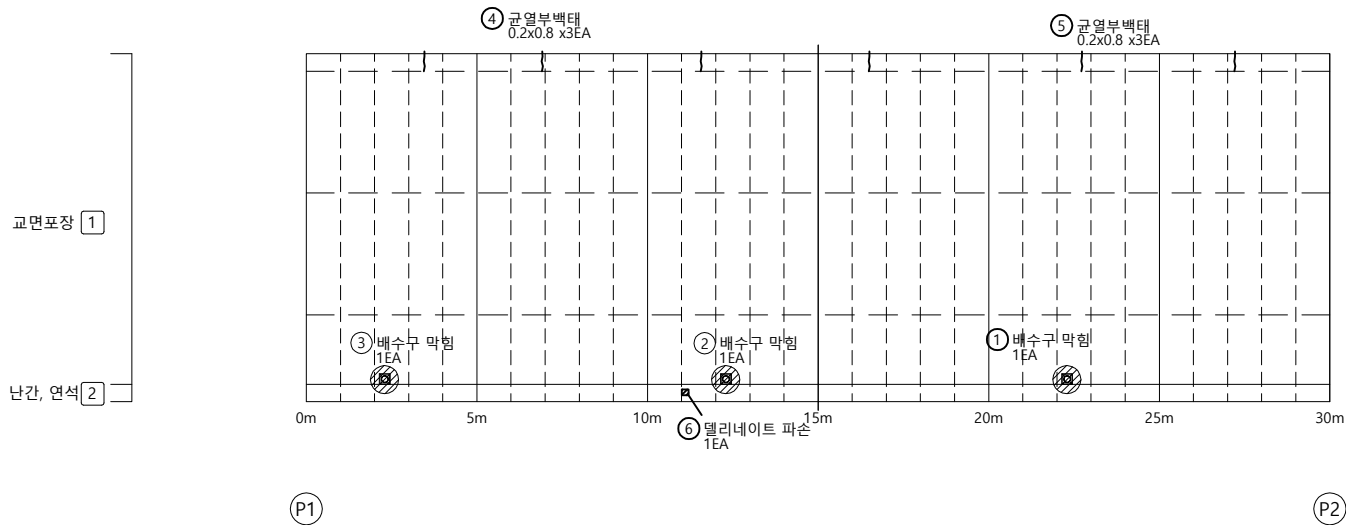

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

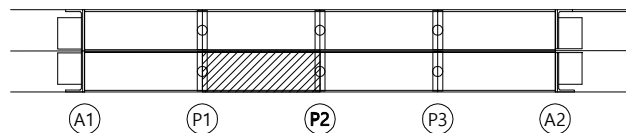

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처 의정부국토관리사무소

용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역

도 면 명 자작3교(신팔방향) - 바닥판상면 S2


도 면 번호 02

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
2	기준	신축이음	후타재 파손		0.1	0.3	1	0.03	m'
3	기준	신축이음	표면부식		0.1	0.5	1	0.05	m'
4	기준	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		17	8.50	m
5	기준	신축이음	표면부식		0.1	1.5	1	0.15	m'
6	기준	신축이음	토사퇴적		0.3	1.5	1	0.45	m'
7	기준	중분대	균열부백태		0.2	0.8	8	1.08	m'
8	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
9	23상	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA
10	23상	방호벽	델리네이트 파손				1	1.00	EA
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

←청평 방향

신팔 방향 →

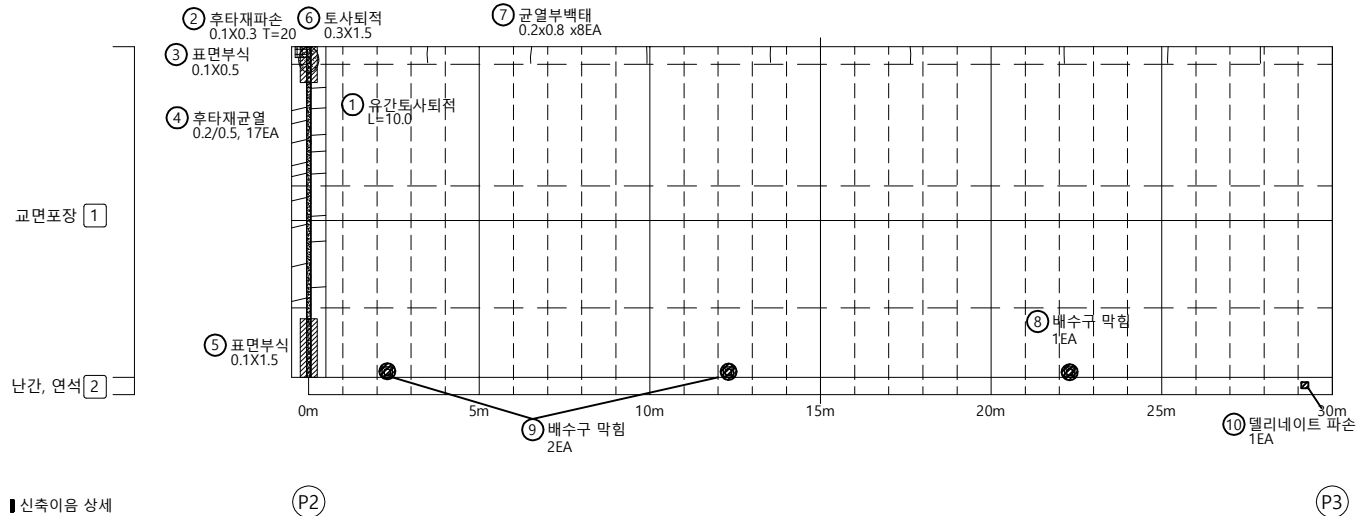


■ 신축이음 상세

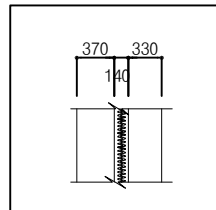

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

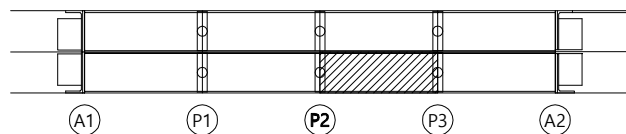

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(신팔방향) - 바닥판상면 S3



도면번호

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.5	1	0.15	m'	
2	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		8	4.00	m	
3	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		7	2.10	m	
4	기존	방호벽	교명판 망실				1	1.00	EA	
5	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m	
6	기존	중분대	균열부백태	0.2	0.8		4	0.64	m'	
7	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
8	기존	교면포장	토사퇴적(배수구주변)		1.5	8.0	1	12.00	m'	
9	기존	중분대	균열부백태	0.2	0.5		1	0.10	m'	
10	기존	방호벽	균열(0.3mm이상)	0.3	0.4		1	0.40	m	
11	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
12	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				2	2.00	EA	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

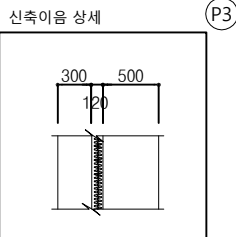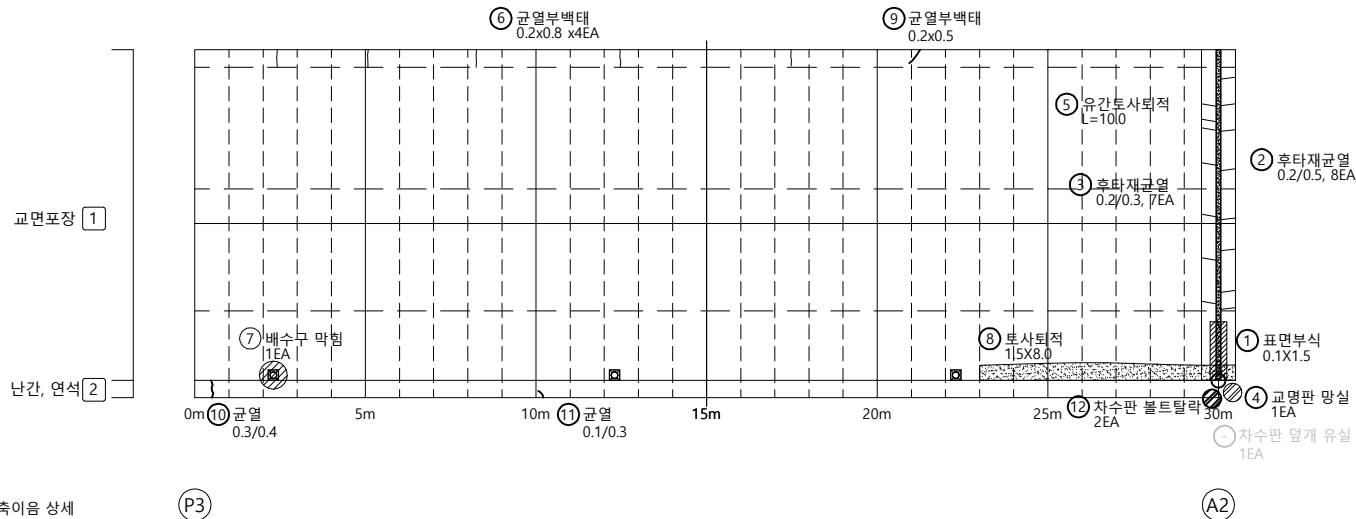

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

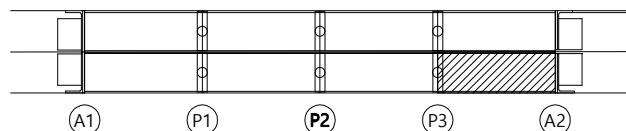

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	좌굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작3교(신팔방향) - 바닥판상면 S4
			도면번호
			04

← 청평 방향

신팔 방향 →

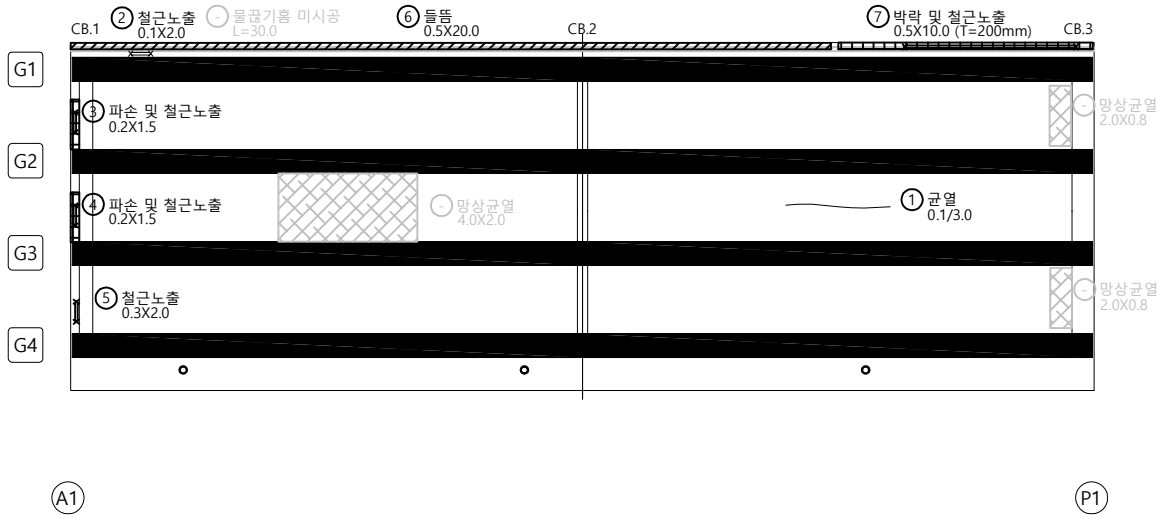


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	3.0		1	3.00	m	
2	기존	바닥판	철근노출		0.1	2.0	1	0.20	m²	
3	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	1.5	1	0.30	m²	
4	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	1.5	1	0.30	m²	
5	23상	바닥판	철근노출		0.3	2.0	1	0.60	m²	
6	23상	바닥판	들뜸		0.5	20.0	1	10.00	m²	
7	23상	바닥판	박락 및 철근노출		0.5	10.0	1	5.00	m²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향

신팔 방향 →



A1

P1

P2


P3

A2

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



G1

G2

G3

G4

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 의정부국토관리사무소


용역명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

도면명 자작3교(신팔방향) - 바닥판하면 S1

도면번호 05

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	돌뚝		0.5	1.0	1	0.50	m'	
2	기존	바닥판	망상균열		2.0	0.8	1	1.60	m'	
3	기존	바닥판	망상균열		2.0	2.0	1	4.00	m'	
4	기존	바닥판	망상균열		2.0	0.8	1	1.60	m'	
5	기존	바닥판	재료분리		0.5	0.5	2	0.50	m'	
6	기존	바닥판	표면열화		0.2	0.2	1	0.04	m'	
7	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.5	3.0	2	3.00	m'	
8	23상	바닥판	파손		0.3	1.0	1	0.30	m'	
9	23상	바닥판	박락 및 철근노출		0.5	30.0	1	15.00	m'	
10	23상	바닥판	박락		0.3	0.3	1	0.09	m'	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

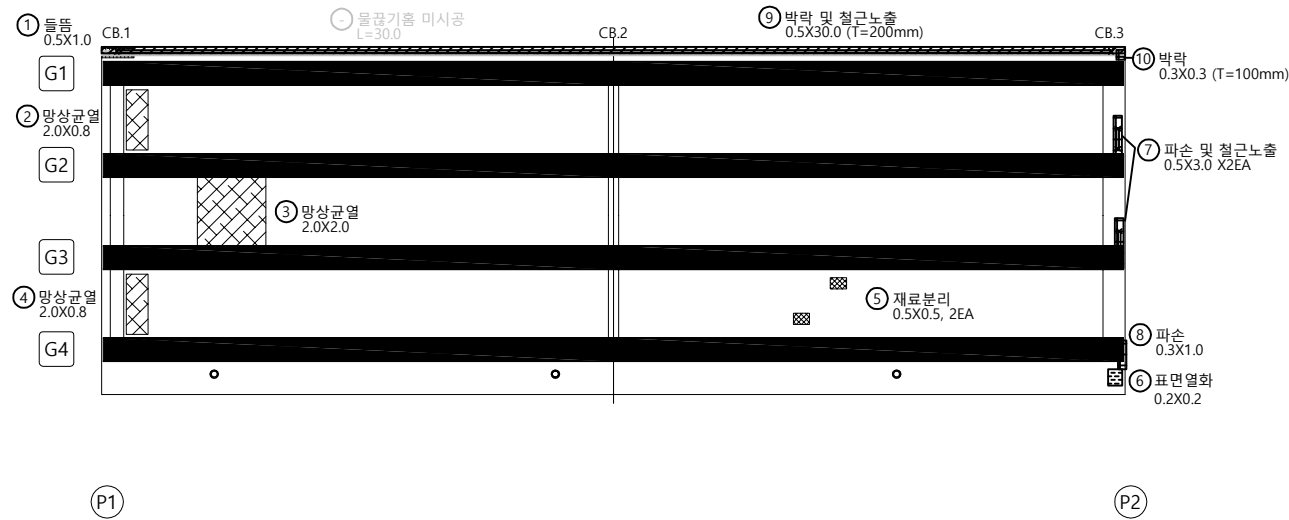

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(신팔방향) - 바닥판하면 S2도면번호
06

손상물량표




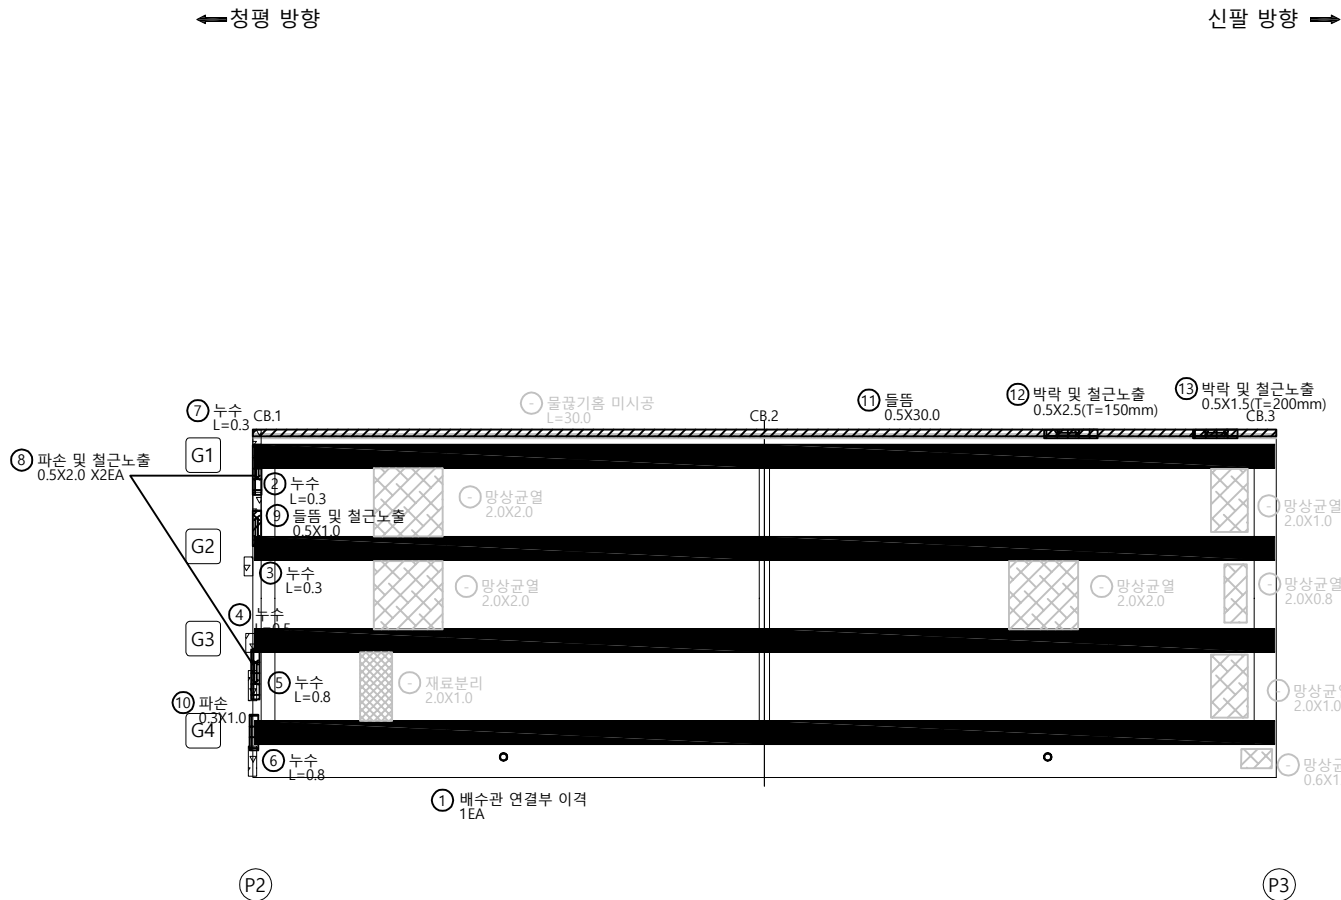
[illegible]

표 지		도로		고속도로		국도분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		면적, 마을		읍면, 리산		물고개, 절영	용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
		다수, 승강부		터널		회전목	
		철근노출		절 하		열 화	도 면 명 자작3교(신팔방향) - 배덕판하면 S3
		부속		취수, 연형		기 타	도 면 번호 07

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	바닥판	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²
2	기존	바닥판	철물노출		0.1	0.1	5	0.05	m²
3	23상	바닥판	균열(0.3mm이상)	1.0	3.0		1	3.00	m
4	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	1.5	1	0.30	m²
5	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	1.0	2	0.40	m²
6	23상	바닥판	들뜸		0.5	30.0	1	15.00	m²
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

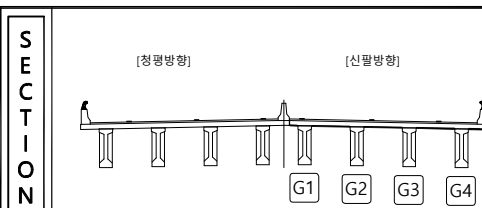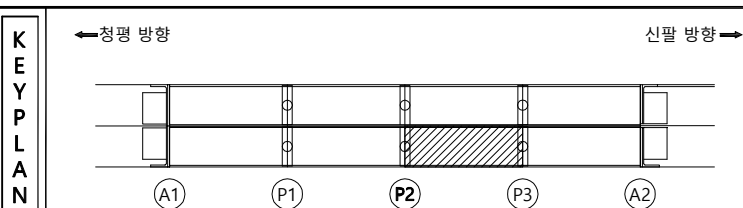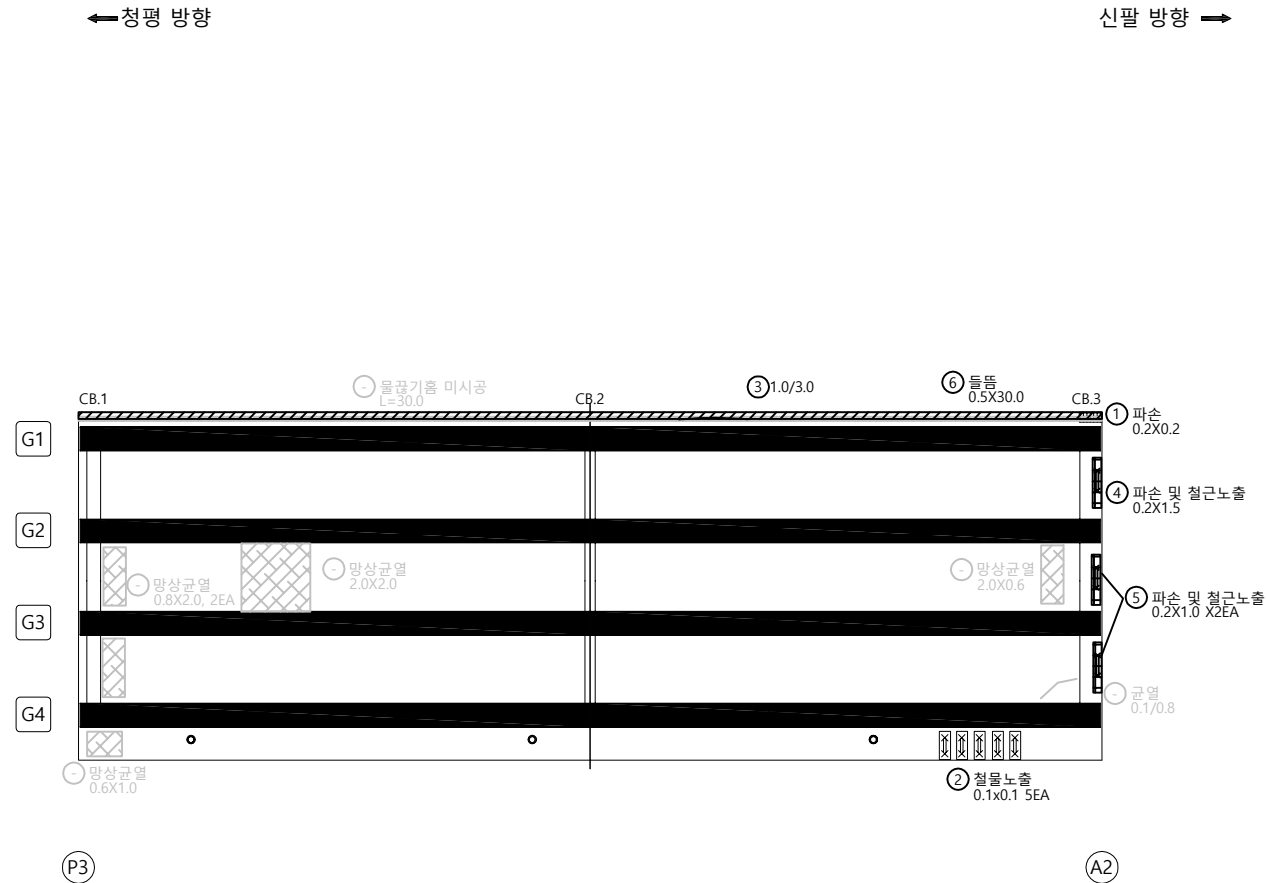

KEY PLAN

← 청평 방향 →

신팔 방향 →



A1

P1

P2


P3

A2

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



G1

G2

G3


G4

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(신팔방향) - 바닥판하면 S4도면번호
08

손상물량표

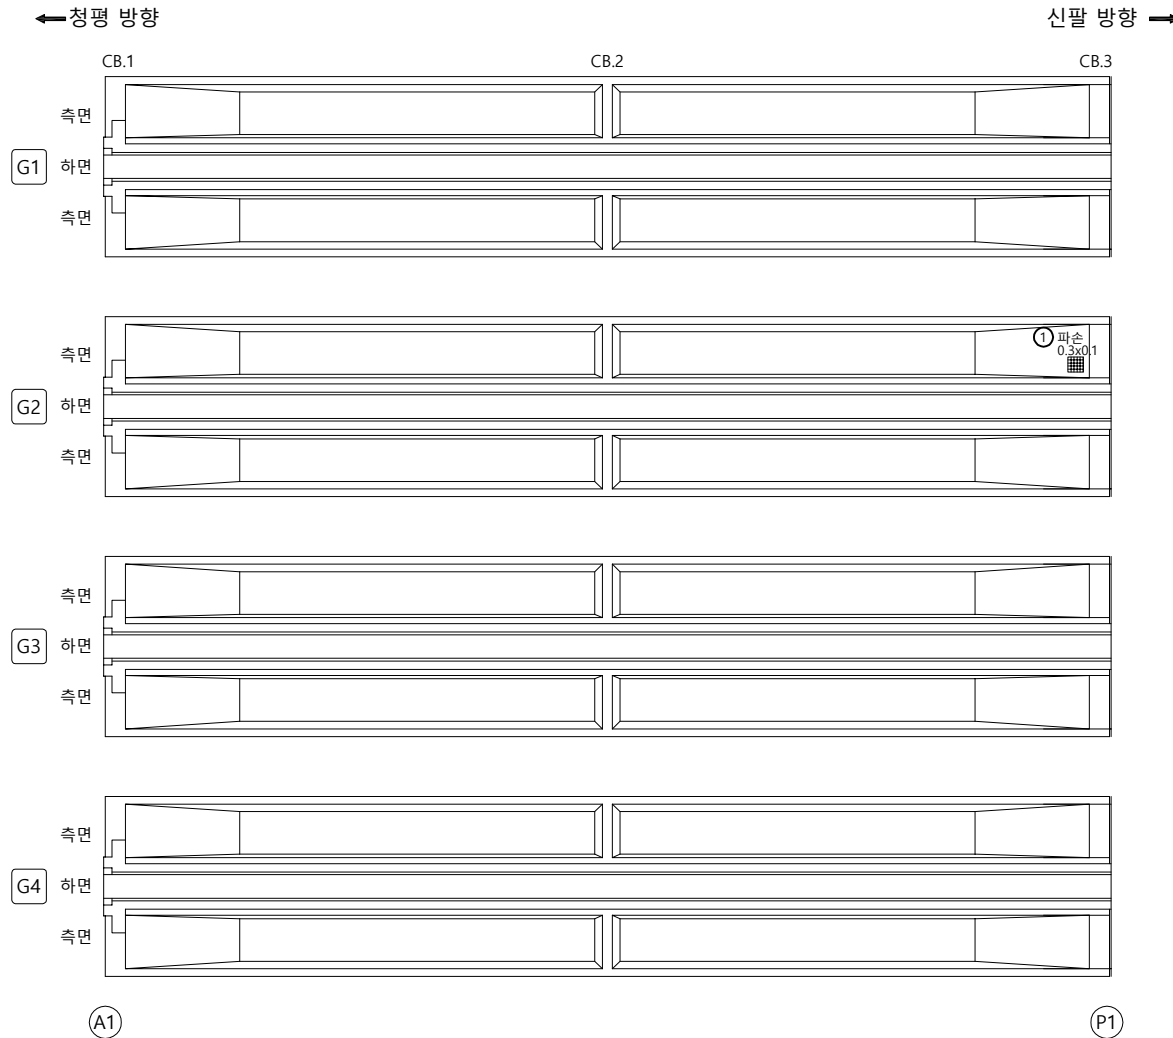


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.3	0.1	1	0.03	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

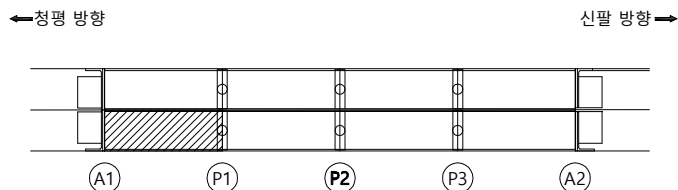


SECTION

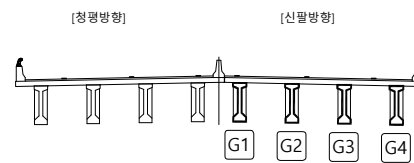

범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작3교(신팔방향) - 거더 S1(G1~G4)
			도면번호
			09

손상물량표

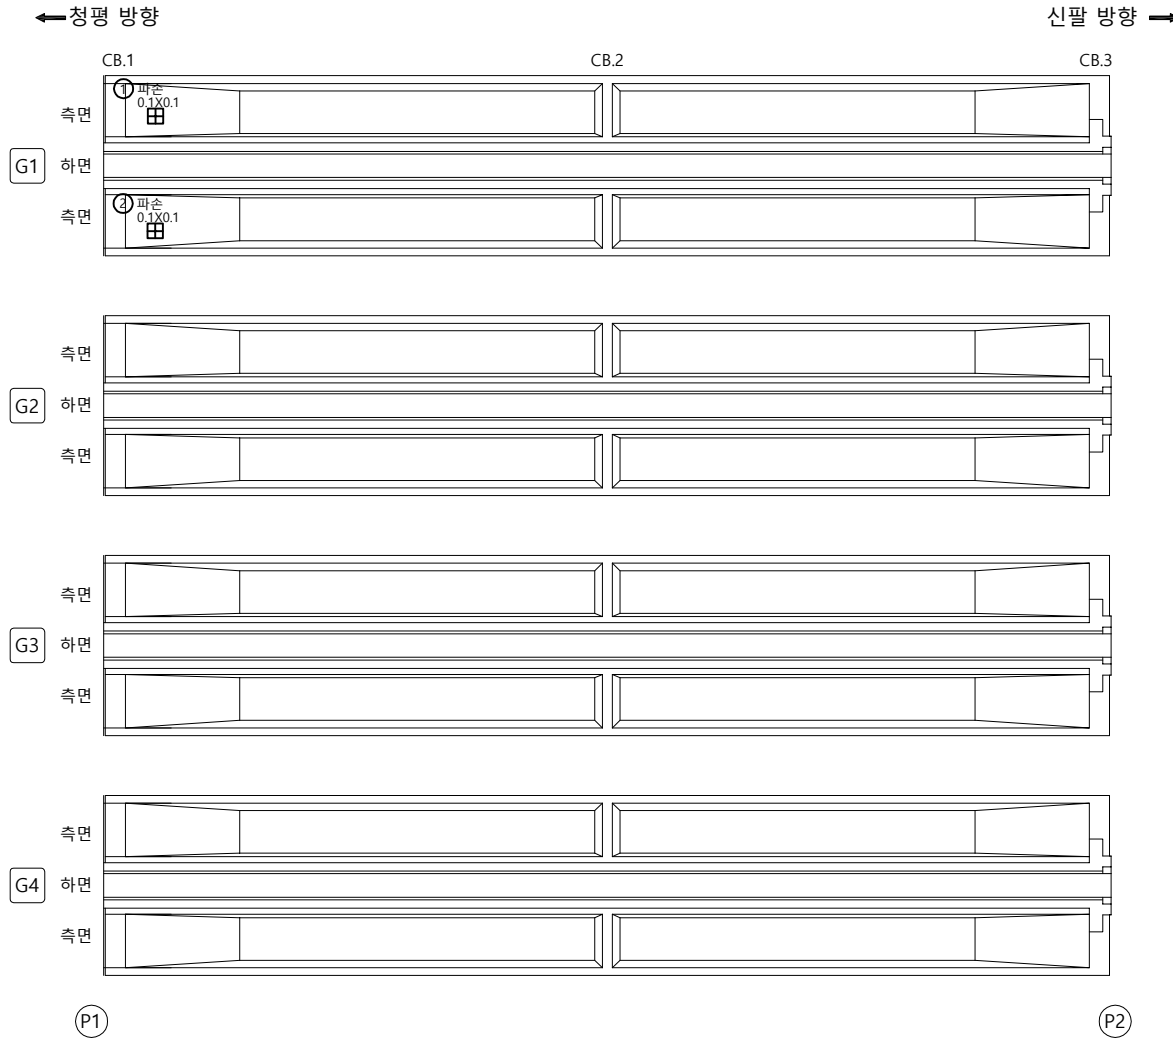


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
2	23상	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

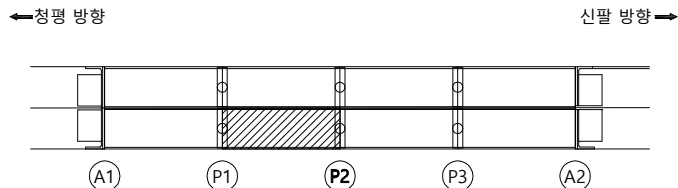


SECTION

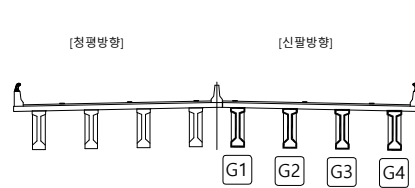

범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	작굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작3교(신팔방향) - 거더 S2(G1~G4)
			도면번호

손 상 물 량 표

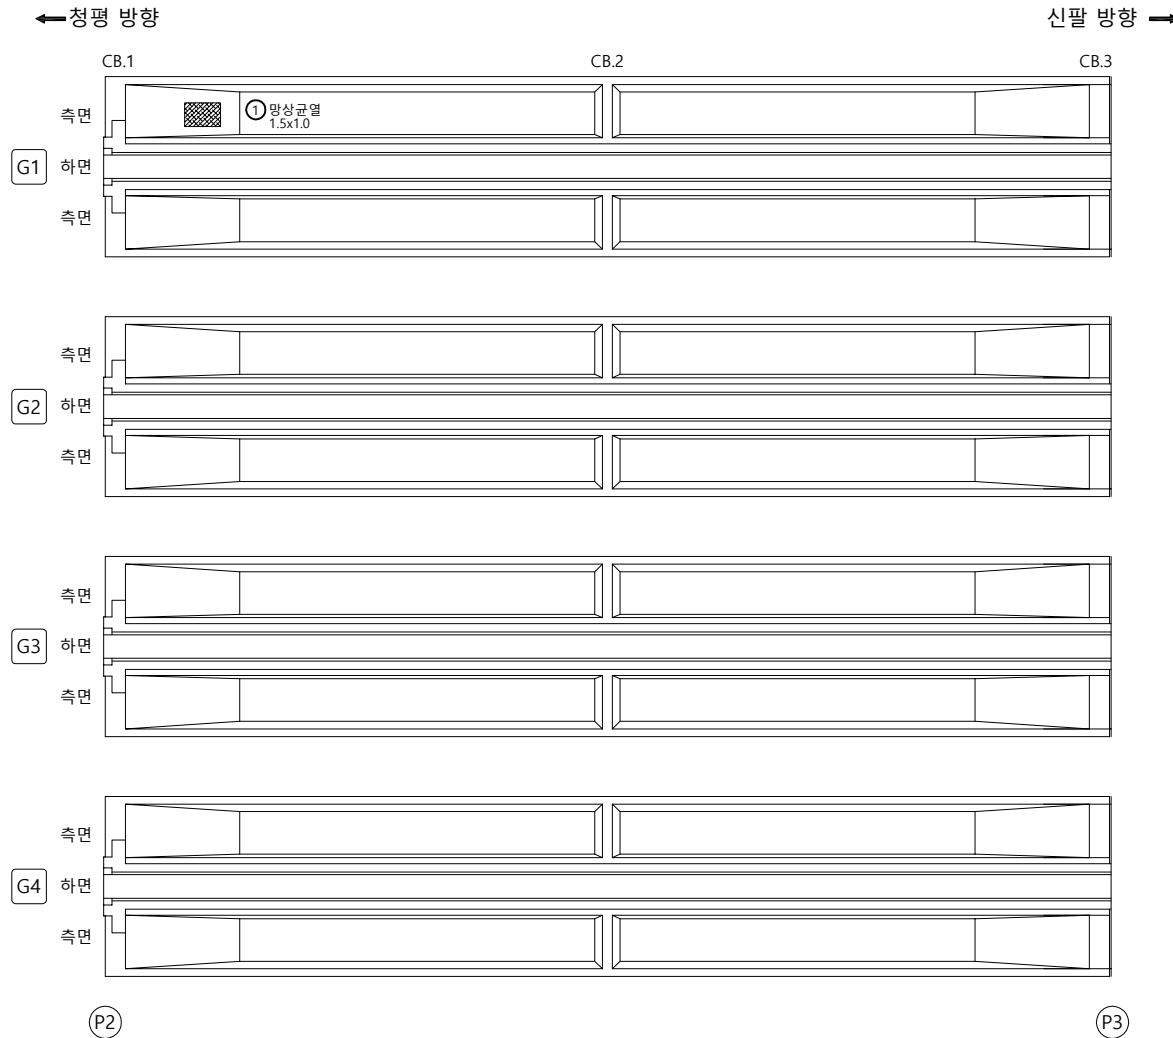


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	망상균열		1.5	1.0	1	1.50	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

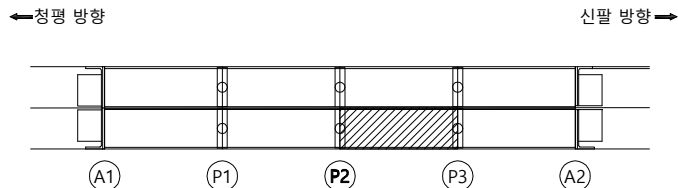

SECTION

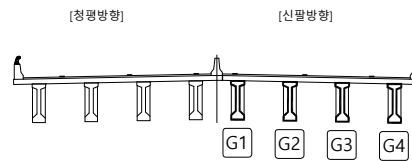


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(신팔방향) - 거더 S3(G1~G4)
도면번호	

손 상 물 량 표

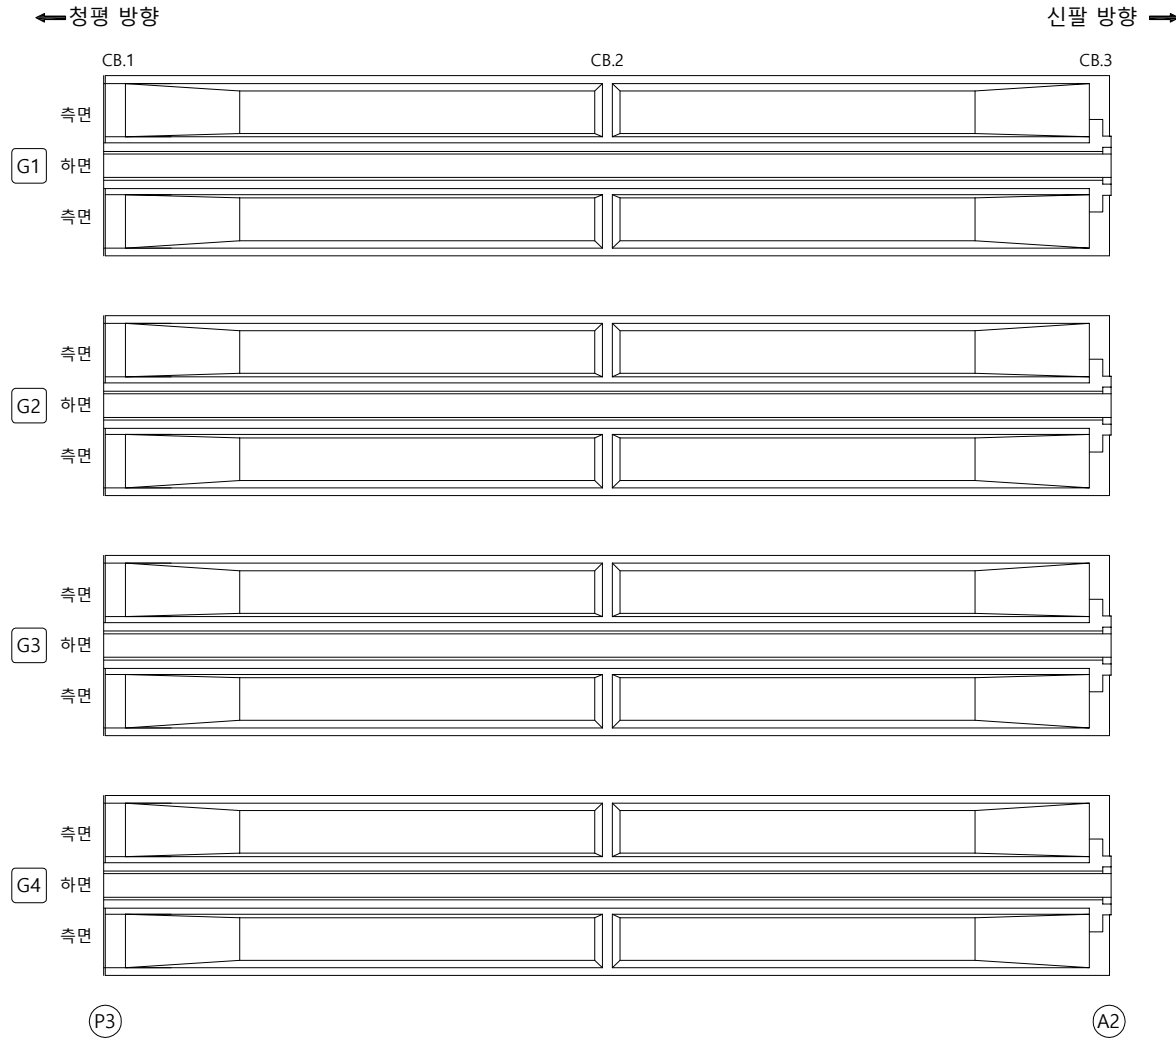


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

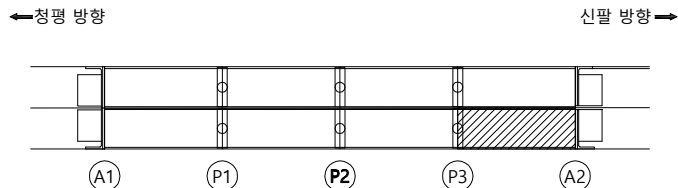

SECTION

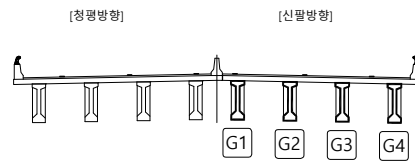

범례

균열	광상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
부식	작굴, 변형	기타	정밀안전점검 용역
			도면명
			자작3교(신팔방향) - 거더 S4(G1~G4)
			도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	6	0.06	m'	
2	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	7	0.07	m'	
3	기존	가로보	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
4	23상	가로보	박락 및 철근노출		0.3	0.2	1	0.06	m'	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신팔 방향
↑

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

하면

[CB.3]

전면

④ 박락 및 철근노출
0.3X0.2

배면

[CB.2]

하면

전면

① 철물노출
0.1X0.1
6EA

배면

[CB.1]

하면


전면

② 철물노출
0.1X0.1
7EA③ 균열
0.2/0.3청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

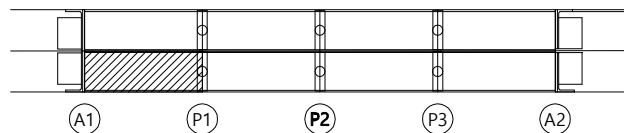

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(신팔방향) - 가로보 S1

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	8	0.08	m'	
2	기존	가로보	박락		1.0	0.2	1	0.20	m'	
3	기존	가로보	박락		1.0	0.2	1	0.20	m'	
4	기존	가로보	보수부 박락		0.2	1.0	1	0.20	m'	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

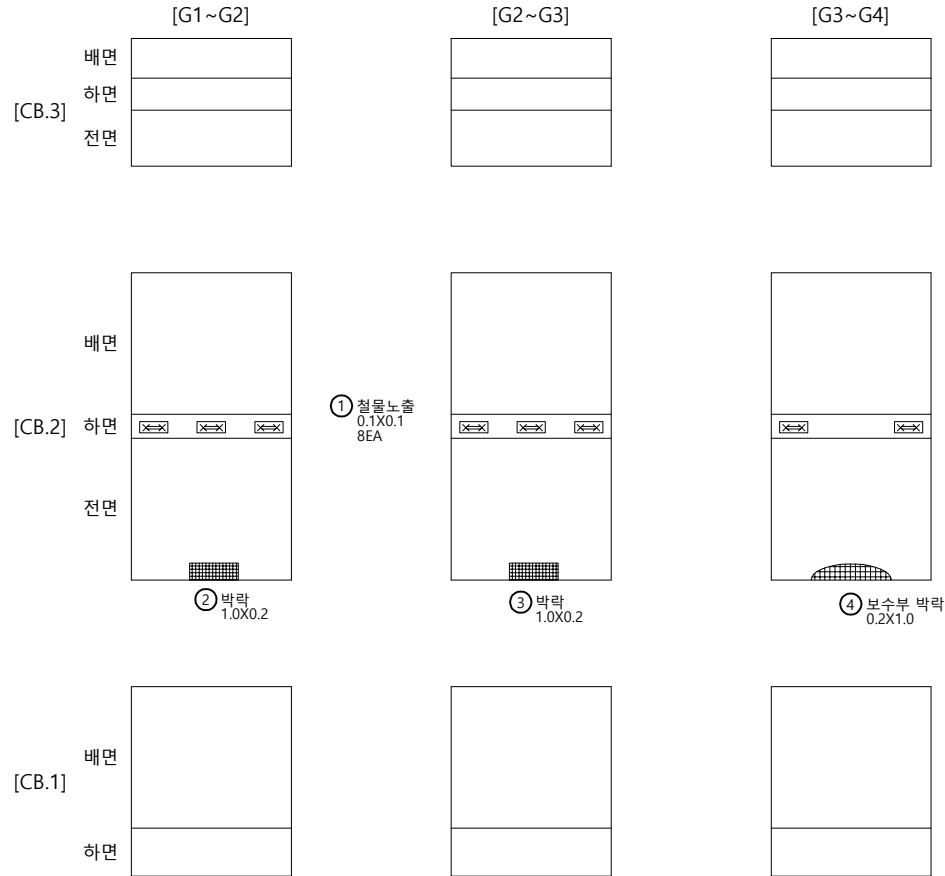신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

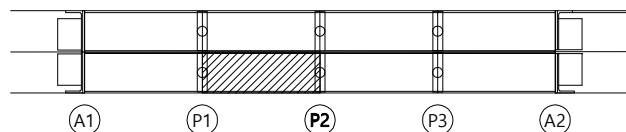

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

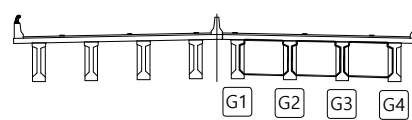


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(신팔방향) - 가로보 S2
도면번호	14

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	6	0.06	m'	
2	기존	가로보	백태		0.1	0.1	1	0.01	m'	
3	기존	가로보	백태		0.1	0.1	1	0.01	m'	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

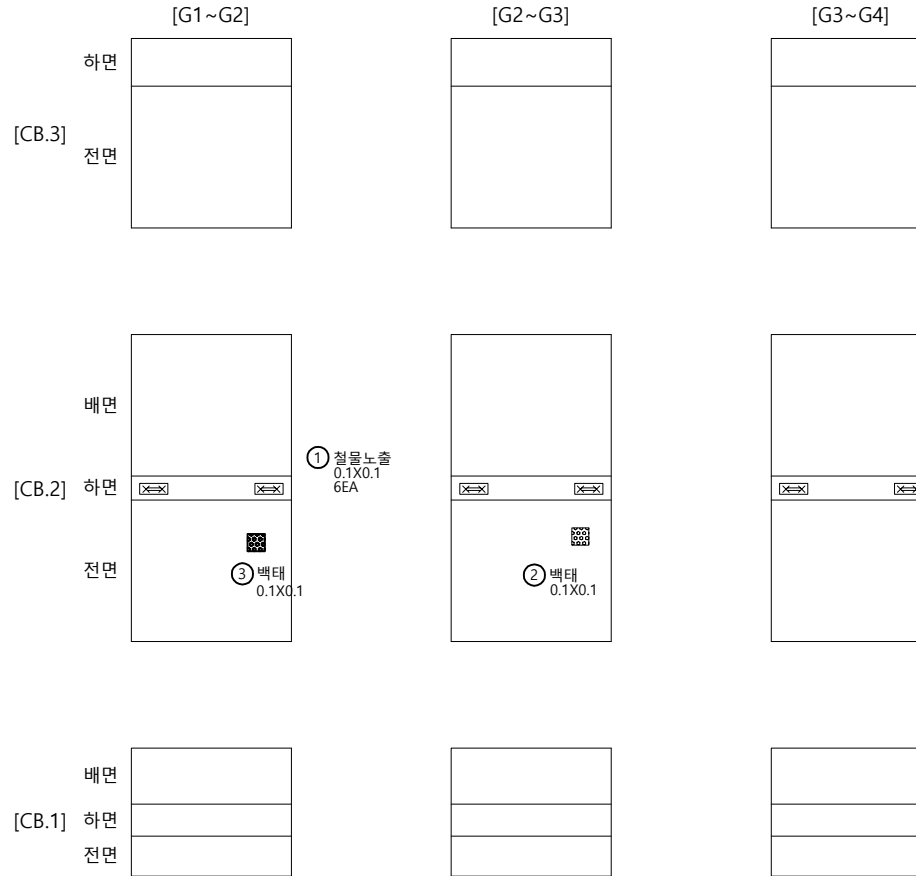신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

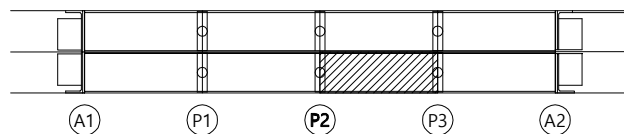

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(신팔방향) - 가로보 S3

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	박락		1.0	0.2	1	0.20	m²	
2	기존	가로보	박락		0.8	0.2	1	0.16	m²	
3	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	6	0.06	m²	
4	기존	가로보	박리		1.0	0.2	1	0.20	m²	
5	기존	가로보	박락		1.0	0.2	1	0.20	m²	
6	23상	가로보	백태		0.1	0.1	3	0.03	m²	
7	23상	가로보	백태		0.1	0.1	5	0.05	m²	
8	23상	가로보	백태		0.1	0.1	2	0.02	m²	
9	23상	가로보	박락		2.0	0.2	1	0.40	m²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

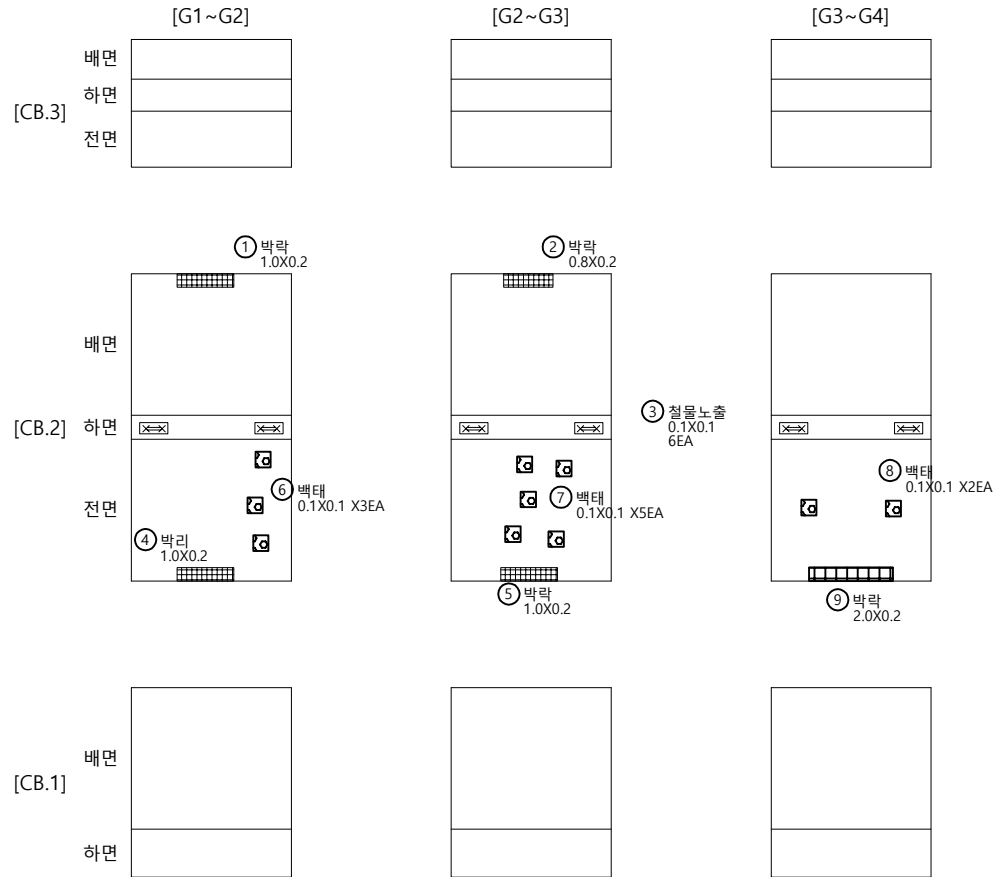신팔 방향
↑청평 방향
↓

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

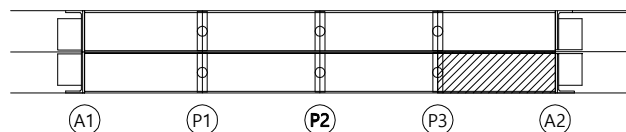

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

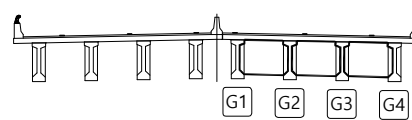

범례



균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(신팔방향) - 가로보 S4


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m	
2	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
3	기존	교대	받침 표지판 탈락				1	1.00	EA	
4	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
5	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
7	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.9		1	0.90	m	
8	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
9	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		1	0.80	m	
10	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
11	23상	교대	박리		0.5	1.5	1	0.75	m²	
12	23상	교대	균열(0.3mm이상)	0.5	1.2		1	1.20	m	
13	23상	교대	박리		1.5	0.5	1	0.75	m²	
14	23상	교대	박리		0.5	1.5	1	0.75	m²	
15	23상	교대	받침 표지판 탈락				2	2.00	EA	
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

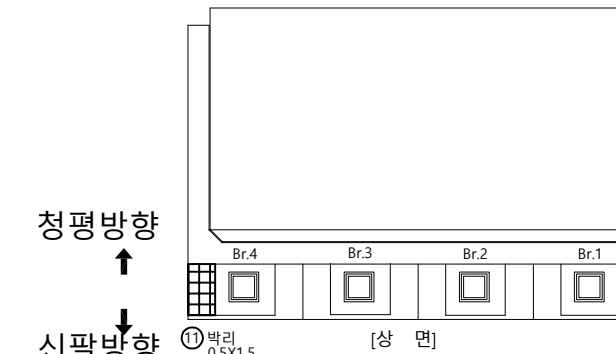상부플레이트부식
4EA


Br.4




Br.3




Br.2




Br.1

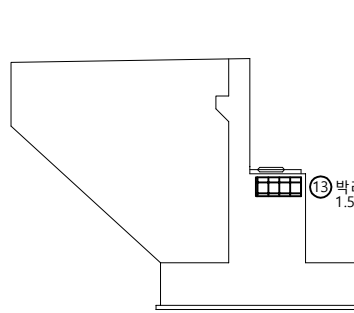

[좌측면]

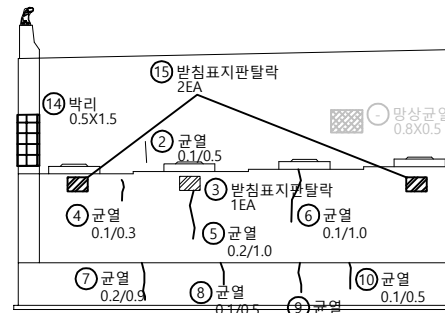

[전면]

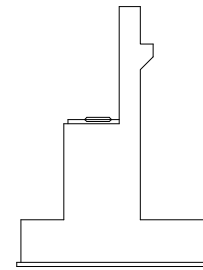


[우측면]

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

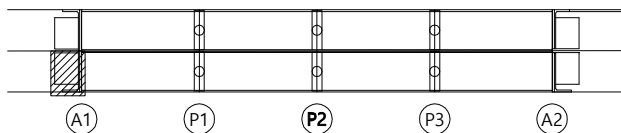

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

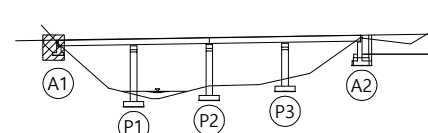

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역


도면명

자작3교(신팔방향) - 교대 A1


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		2	0.60	m	
3	기존	교각	파손		0.2	0.2	2	0.08	m²	t=30
4	기존	교각	박리		0.5	0.5	1	0.25	m²	
5	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	56	0.56	m²	
6	기존	교각	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	t=20
7	기존	교각	표면오염		1.0	1.5	1	1.50	m²	
8	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.9		1	0.90	m	
9	기존	교각	들뜸		0.4	0.6	1	0.24	m²	
10	23상	교량받침	받침물탈 양상균열		0.8	0.1	1	0.08	m²	
11	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

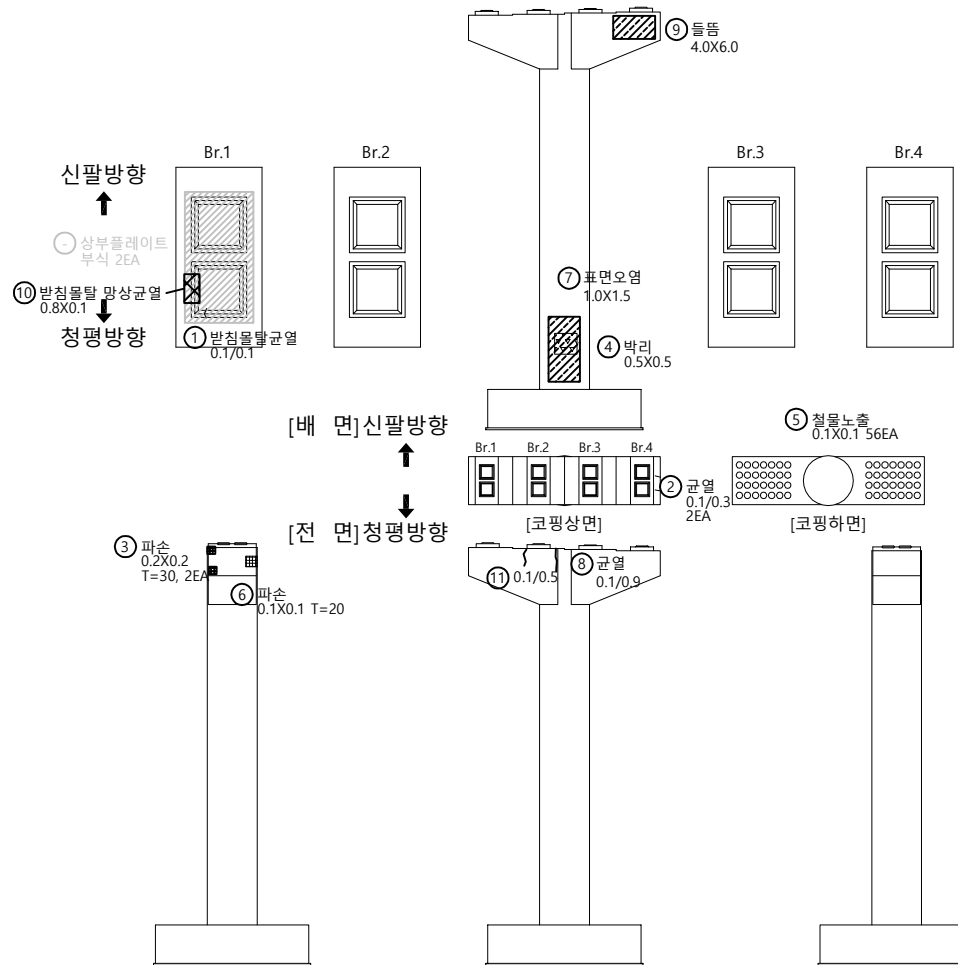

KEY PLAN

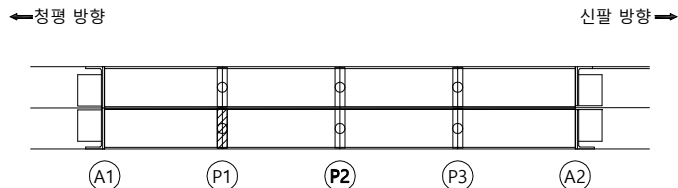

SECTION

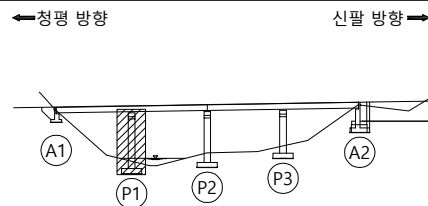


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(신팔방향) - 교각 P1
도면번호	18

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	누수흔적		0.2	2.0	2	0.80	m²	
2	기존	교각	누수흔적		0.2	2.0	3	1.20	m²	
3	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	56	0.56	m²	
4	기존	교각	중조인트 우수유입		0.2	0.8	1	0.16	m²	
5	기존	교각	누수흔적		0.3	2.0	1	0.60	m²	
6	기존	교각	누수흔적		1.0	30.0	1	30.00	m²	
7	기존	교각	철근노출		0.1	0.1	1	0.01	m²	
8	기존	교각	박리		0.3	0.8	1	0.24	m²	
9	기존	교각	누수흔적		1.0	2.0	1	2.00	m²	
10	기존	교각	재료분리		0.4	0.6	1	0.24	m²	
11	23상	교각	표면박리		0.5	2.0	1	1.00	m²	
12	23상	교각	표면열화		2.0	3.0	1	6.00	m²	
13	23상	교각	돌돌		0.3	1.0	2	0.60	m²	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

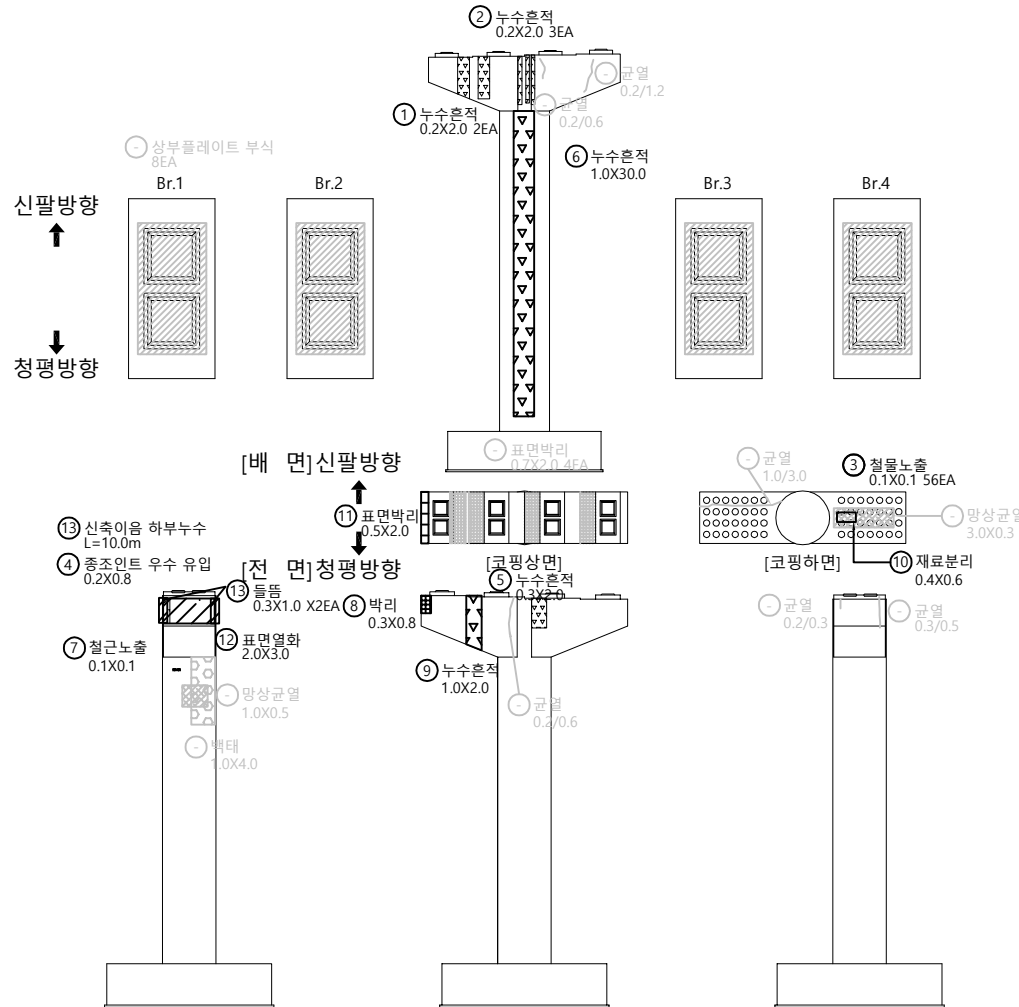

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

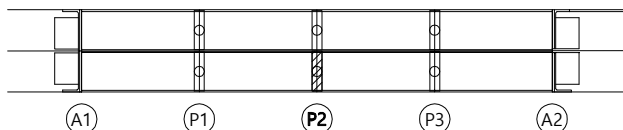

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

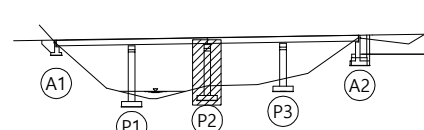


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(신팔방향) - 교각 P2
도면번호	19

손상물량표

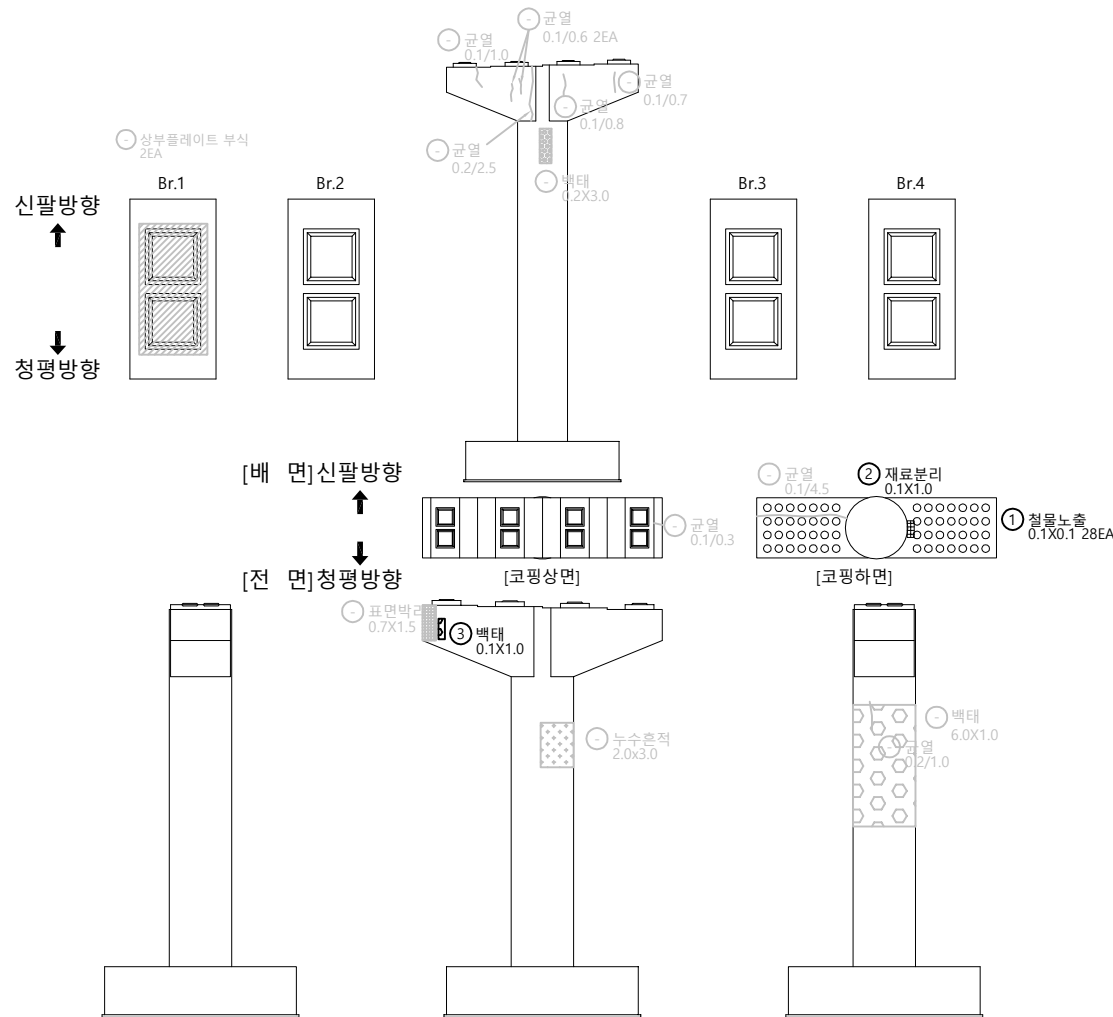


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	28	0.28	m'
2	기존	교각	재료분리		0.1	1.0	1	0.10	m'
3	23상	교각	백태		0.1	1.0	1	0.10	m'
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

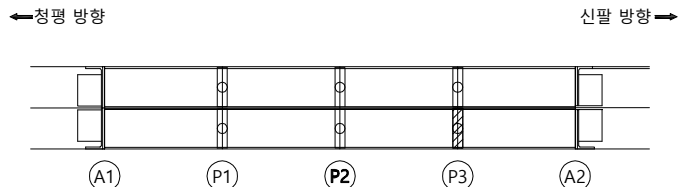

SECTION

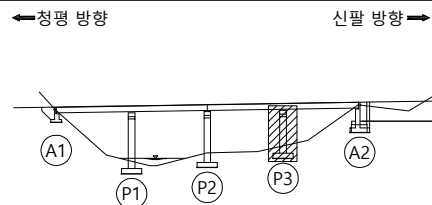


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(신팔방향) - 교각 P3
도면번호	20

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	고무받침 배부름				1	1.00	EA	
2	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
3	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
4	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
5	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
6	23상	교량받침	받침콘크리트 들뜸		0.2	1.5	1	0.30	m ²	
7	23상	교대	들뜸		0.1	0.5	1	0.05	m ²	
8	23상	교대	백태		0.3	1.0	1	0.30	m ²	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

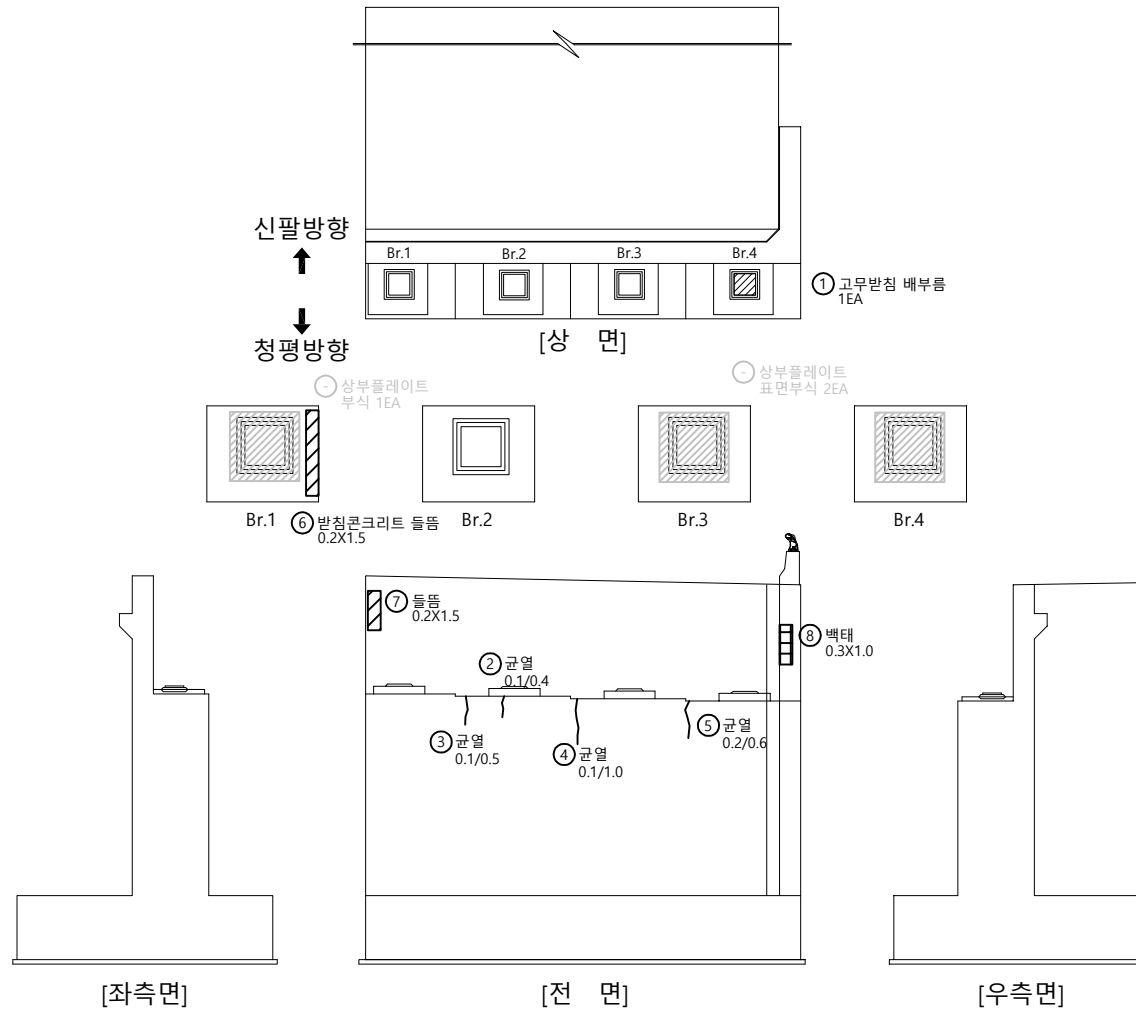

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

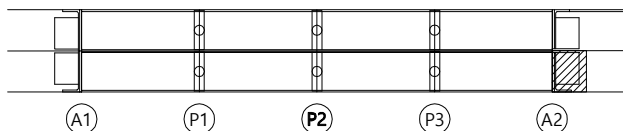

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

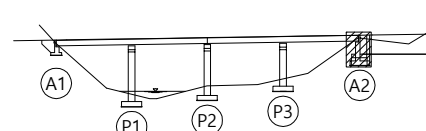

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

도면명

자작3교(신팔방향) - 교대 A2

도면번호