


손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	방호벽	교명판 망실				1	1.00	EA
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
3	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
4	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		2	0.40	m
5	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
6	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m
7	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		6	3.00	m
8	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		3	0.90	m
9	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m
10	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
11	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
12	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
13	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
14	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m
15	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
16	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
17	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
18	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
19	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
20	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
21	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	0.60	m
22	기존	교면포장	접속부 패임		0.2	2.5	1	0.50	m²
23	기존	신축이음	신축이음 본체부식		1.5		1	1.50	m
24	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m
25	23상	신축이음	후타재 박리		0.3	1.5	1	0.45	m²
26	23상	신축이음	후타재 박리		0.5	1.5	1	0.75	m²
27	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				1	1.00	EA
28	23상	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA
29	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				3	3.00	EA
30	23상	교면포장	아스콘 망상균열		15.0	3.0	1	45.00	m²
31	23상	교면포장	아스콘 패임		15.0	0.2	1	3.00	m²
32	23상	교면포장	아스콘 균열		15.0		1	15.00	m
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

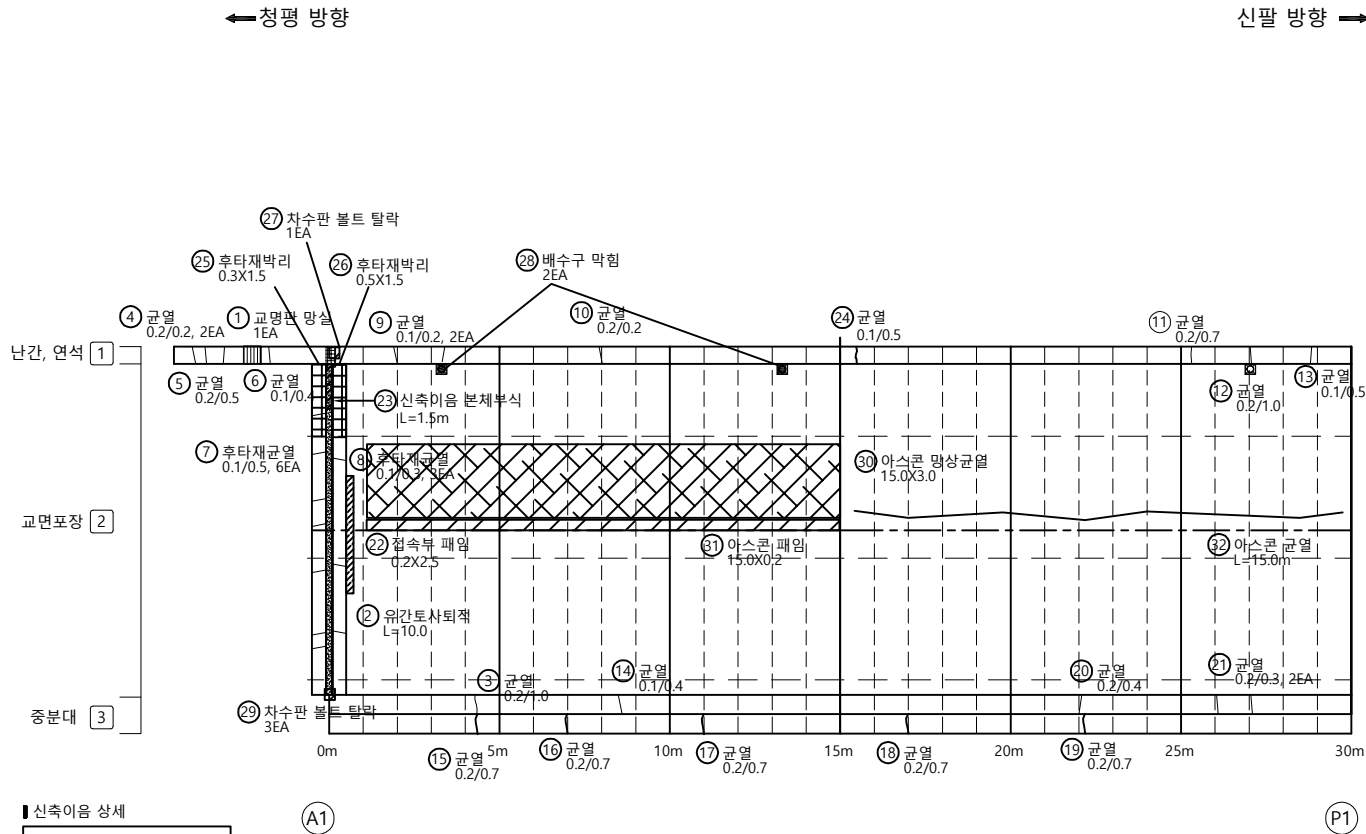


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →

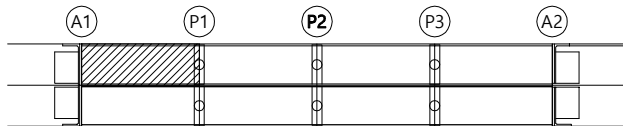

SECTION

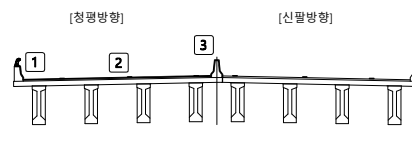

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 바닥판상면 S1
도면번호	01

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	교면포장	아스콘 열화		0.2	0.2	1	0.04	m²
2	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
3	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
4	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
5	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
6	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
7	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m
8	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
9	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
10	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
11	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
12	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
13	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
14	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
15	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
16	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		2	0.60	m
17	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
18	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
19	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
20	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
21	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
22	기존	방호벽	난간변형		0.5		1	0.50	m
23	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA
24	23상	교면포장	아스콘 열화	0.3	0.3		1	0.09	m²
25	23상	교면포장	아스콘 열화	10.0	1.0		1	10.00	m²
26	23상	교면포장	아스콘 균열	30.0			1	30.00	m
27	23상	교면포장	아스콘 열화	5.0	1.0		1	5.00	m²
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

←청평 방향


→신팔 방향

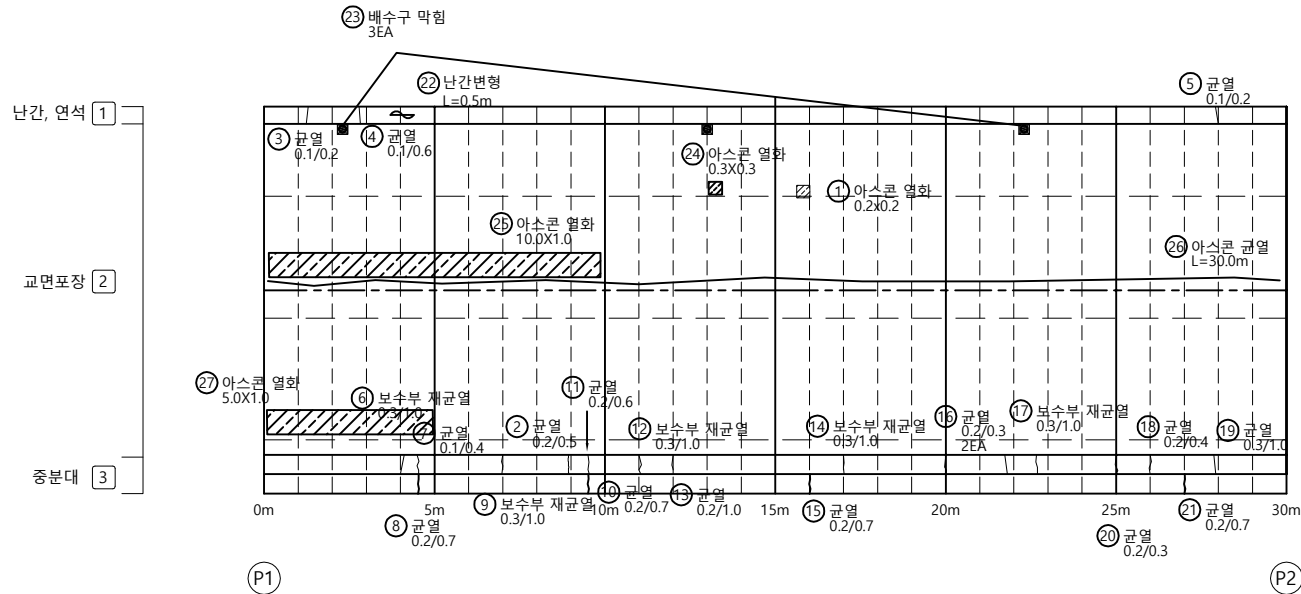


KEY PLAN

←청평 방향

→신팔 방향

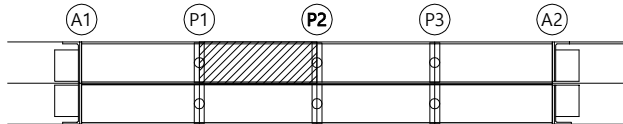

SECTION

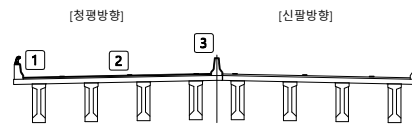

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 바닥판상면 S2
도면번호	02

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
3	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
4	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
5	기존	신축이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		10	3.00	m
6	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m
7	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		2	0.40	m
8	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
9	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
10	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
11	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
12	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
13	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
14	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
15	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm이상)	0.2	1.0		1	1.00	m
16	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m
17	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
18	기존	교면포장	아스콘 패임		0.2	0.5	1	0.10	m ²
19	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		4	4.00	m
20	23상	신축이음	후타재 박리	0.4	1.5		1	0.60	m ²
21	23상	신축이음	후타재 박리	0.3	1.5		1	0.45	m ²
22	23상	교면포장	아스콘 망상균열	15.0	6.0		1	9.00	m ²
23	23상	교면포장	아스콘 균열	15.0			1	15.00	m
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

←청평 방향

신팔 방향 →

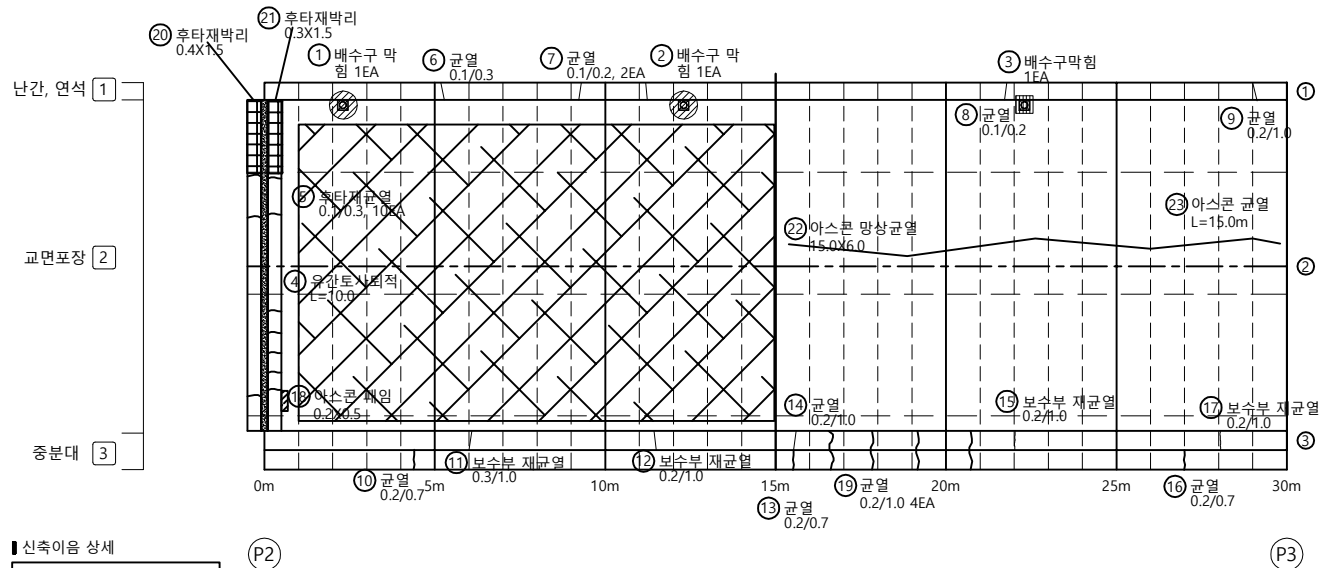


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향 →

SECTION

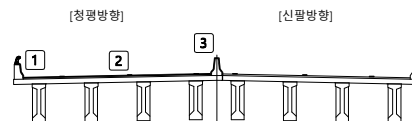


범례



균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 바닥판상면 S3
도면번호	03

손상물량표

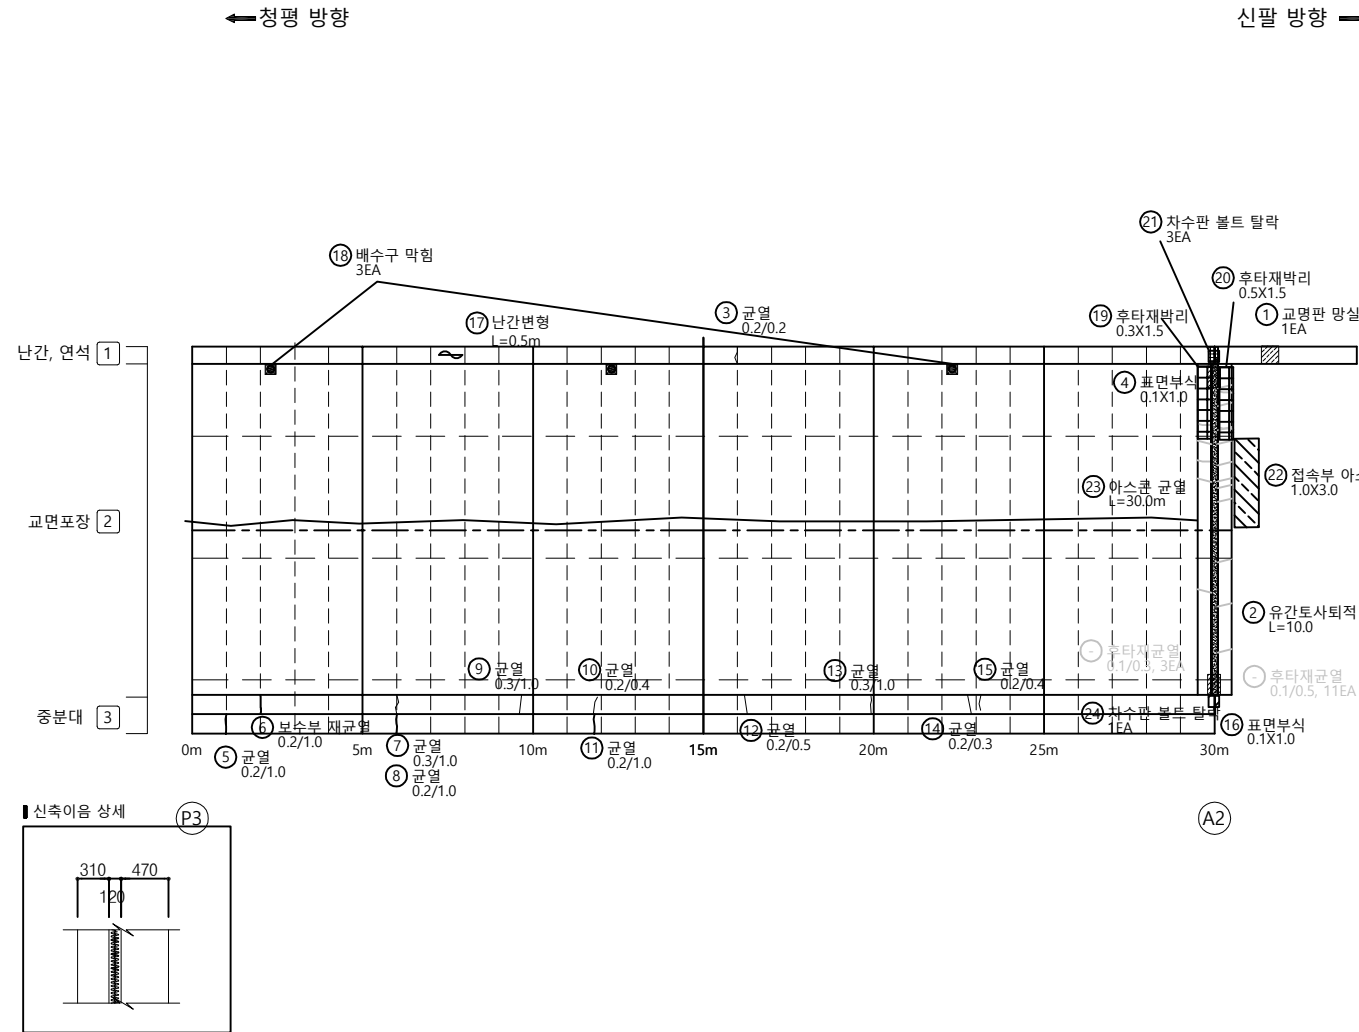

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	방호벽	교명판 망실				1	1.00	EA
2	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
3	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m
4	기존	신축이음	표면부식		0.1	1.0	1	0.10	m²
5	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
6	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
7	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
8	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
9	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
10	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
11	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
12	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m
13	기존	중분대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	1.00	m
14	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
15	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
16	기존	신축이음	표면부식	0.1	1.0		1	0.10	m²
17	기존	방호벽	난간변형		0.5		1	0.50	m
18	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA
19	23상	신축이음	후타재 박리		0.3	1.5	1	0.45	m²
20	23상	신축이음	후타재 박리		0.5	1.5	1	0.75	m²
21	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				3	3.00	EA
22	23상	교면포장	접속부 아스콘 열화		1.0	3.0	1	3.00	m²
23	23상	교면포장	아스콘 균열		30.0		1	30.00	m
24	23상	신축이음	차수판 볼트탈락				1	1.00	EA
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

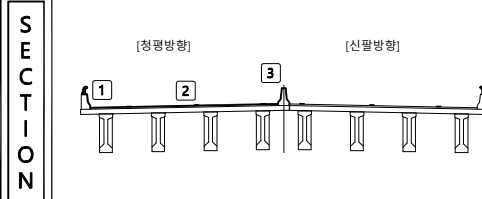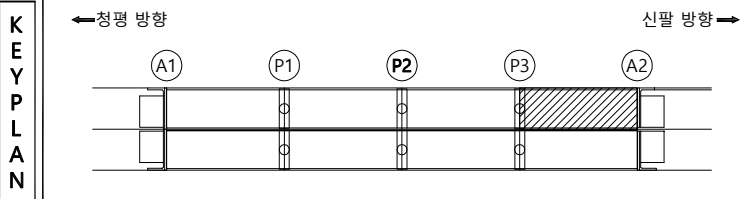


범 례	기호	설명	범주	주요 내용
	균열	망상균열	재료분리	발주처 의정부국토관리사무소
	편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙	용역명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부	백태	퇴적물	도면명 자작3교(청평방향) - 바닥판상면 S4
	철근노출	침하	열화	도면번호 04
	부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표

←청평 방향

신팔 방향 →

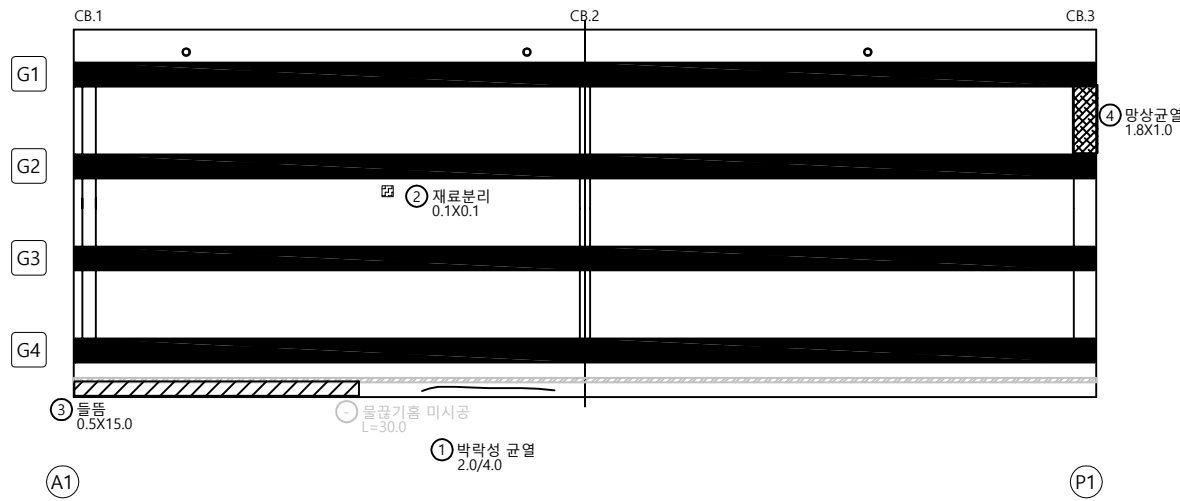


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	박락성 균열	2.0	4.0		1	4.00	m	
2	기존	바닥판	재료분리		0.1	0.1	1	0.01	m²	
3	23상	바닥판	들뜸		0.5	15.0	1	7.50	m²	
4	23상	바닥판	망상균열	1.8	1.0	1	1	1.80	m²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 바닥판하면 S1
도면번호	05

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	철물노출		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
2	기존	바닥판	철물노출		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
3	기존	바닥판	망상균열		1.0	2.0	1	2.00	m ²	
4	기존	배수시설	배수관 지지대 풀림				1	1.00	EA	
5	기존	바닥판	재료분리		0.3	0.1	1	0.03	m ²	
6	기존	바닥판	백태		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
7	23상	바닥판	균열(0.3mm이상)	0.3	0.3		2	0.60	m	
8	23상	바닥판	돌뜸		0.5	30.0	1	15.00	m ²	
9	23상	바닥판	철근노출		0.1	0.3	1	0.03	m ²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

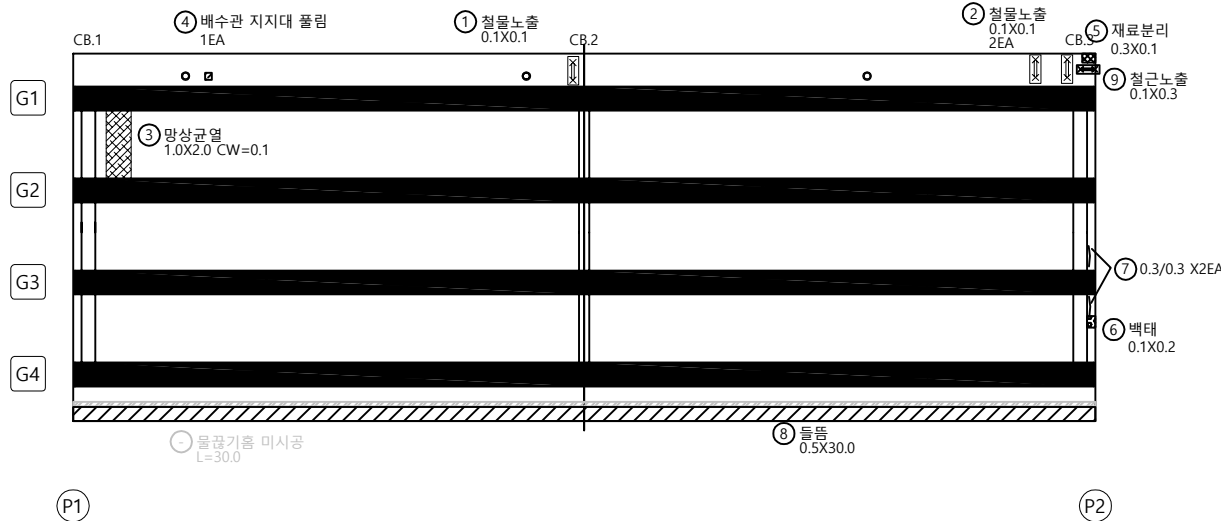

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →

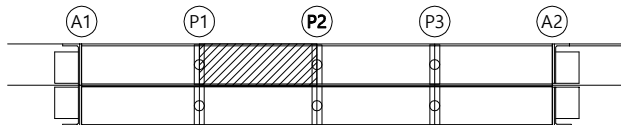

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작3교(청평방향) - 바닥판하면 S2
			도면번호
			06

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	바닥판	철물노출		0.1	0.1	1	0.01	m²	
2	기존	배수시설	배수관 이음부 누수				1	1.00	EA	
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
4	기존	바닥판	철물노출		0.1	0.1	1	0.01	m²	
5	기존	바닥판	균열부백태		0.2	0.2	1	0.04	m²	
6	23상	바닥판	박락 및 철근노출		0.5	7.0	1	3.50	m²	
7	23상	바닥판	박락		0.3	4.0	1	1.20	m²	
8	23상	바닥판	박락		0.5	10.0	1	5.00	m²	
9	23상	바닥판	백태		0.1	0.2	1	0.02	m²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

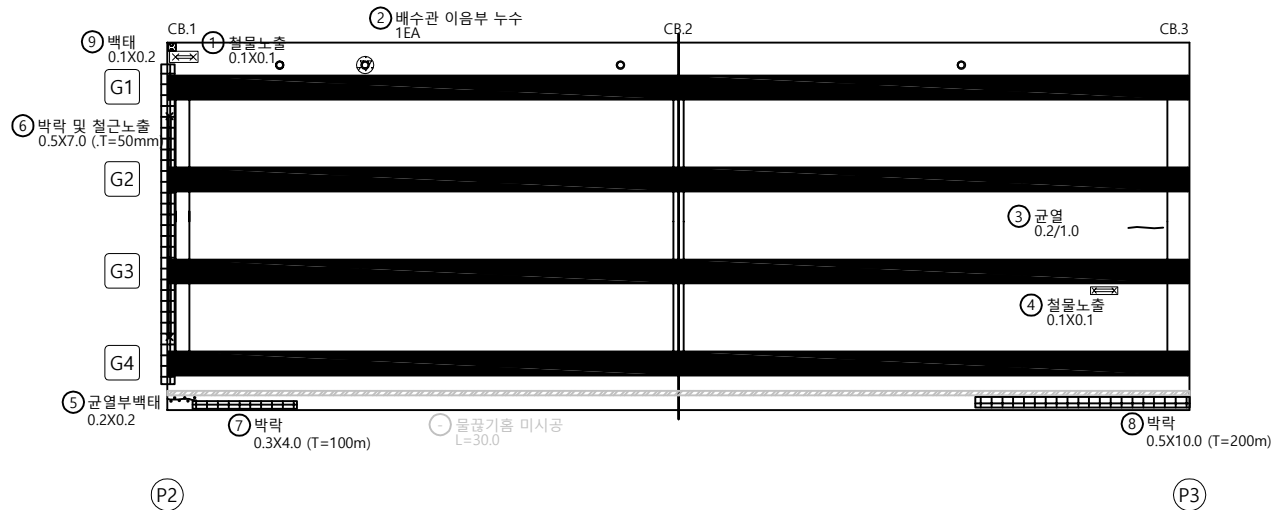

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

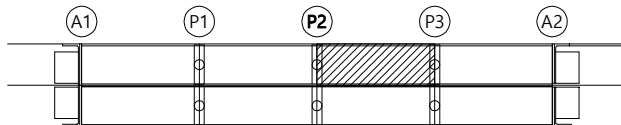

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(청평방향) - 바닥판하면 S3

도면번호

손 상 물 량 표

←청평 방향

신팔 방향 →

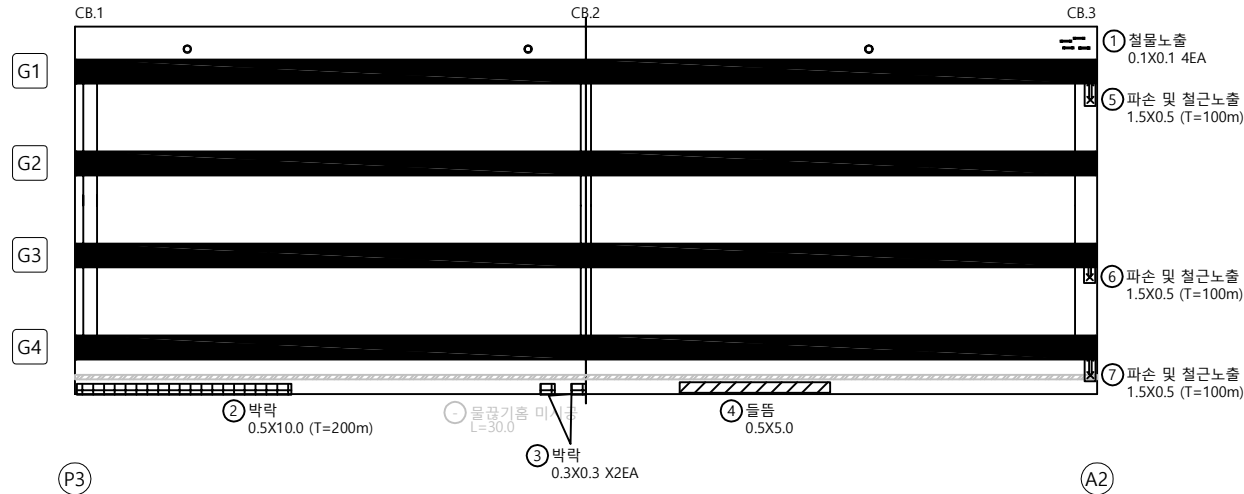


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	철물노출		0.1	0.1	4	0.04	m ²	
2	23상	바닥판	박락		0.5	10.0	1	5.00	m ²	
3	23상	바닥판	박락		0.3	0.3	2	0.18	m ²	
4	23상	바닥판	돌뚫		0.5	5.0	1	2.50	m ²	
5	23상	바닥판	파손 및 철근노출		1.5	0.5	1	0.75	m ²	
6	23상	바닥판	파손 및 철근노출		1.5	0.5	1	0.75	m ²	
7	23상	바닥판	파손 및 철근노출		1.5	0.5	1	0.75	m ²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN


←청평 방향

신팔 방향 →

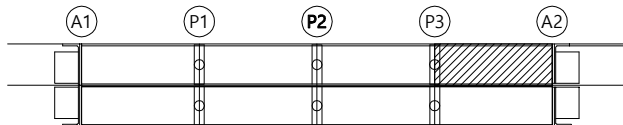

SECTION

[청평방향] [신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 바닥판하면 S4
도면번호	08

손상물량표




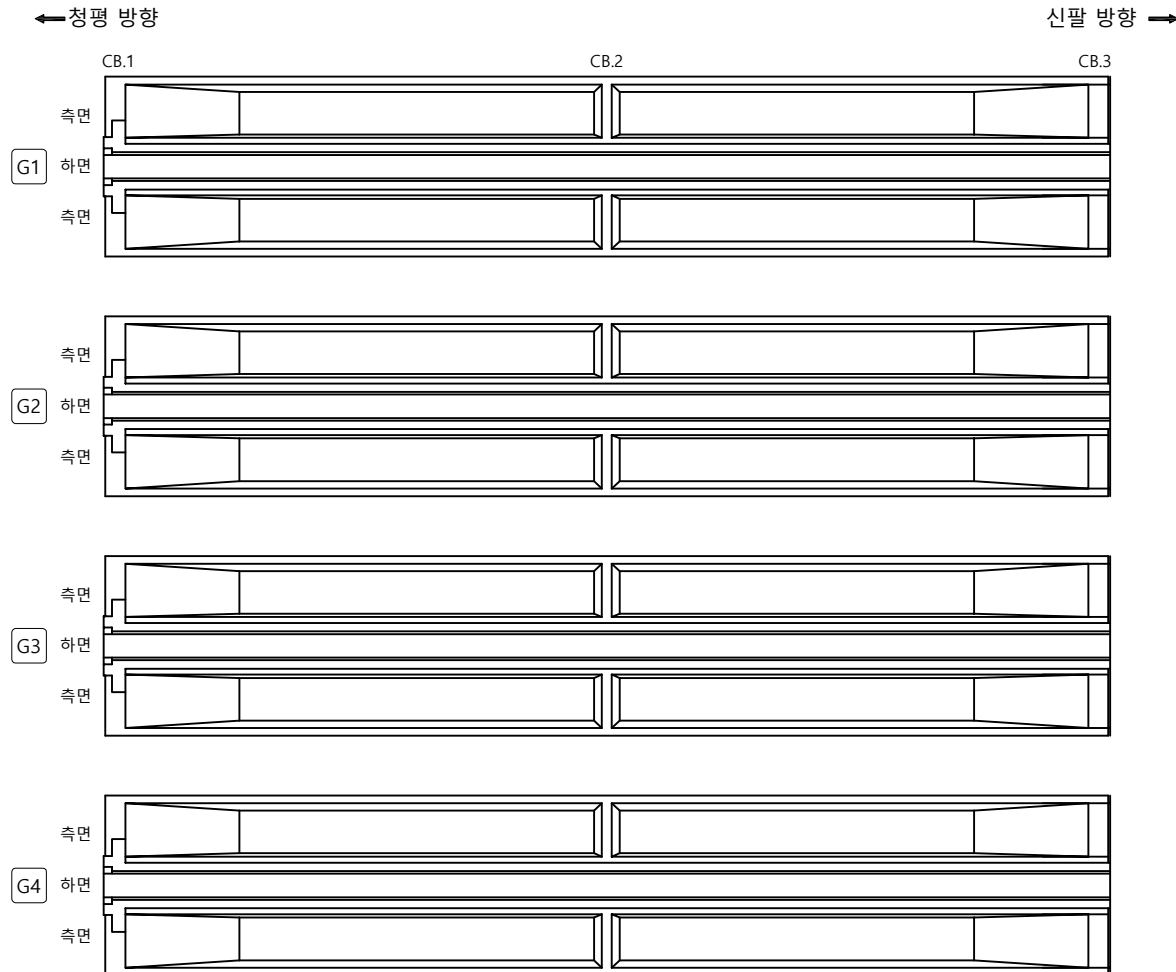
[illegible]


표 지		빈 칸		인쇄된 글		재료분리	발 주 처	의정부북도관리사무소
		면적, 양상		벽면, 피순		물고기, 결빙	용 역 명	
		나무, 습윤부		토 질		피착물	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검점 용역	
		철근노출		천 하		얼 화	도 면 명	자작3교(청평방향) - 거터 S1(G1~G4)
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 연 호	09

손상물량표

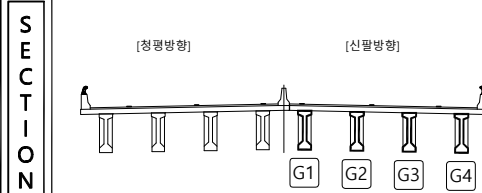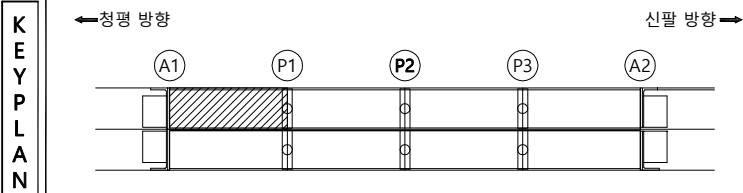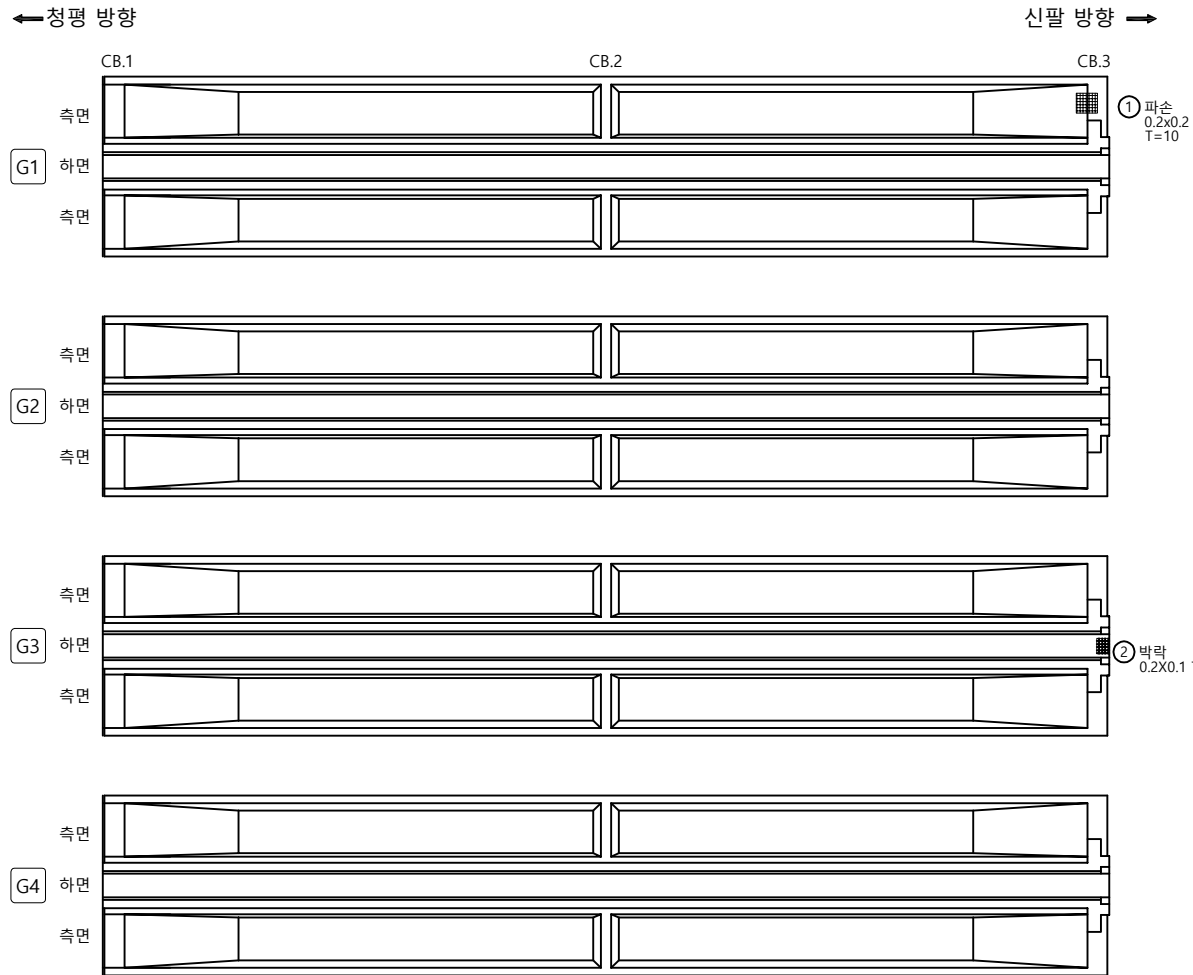


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²	t=10
2	기준	거더	박락		0.2	0.1	1	0.02	m²	t=10
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

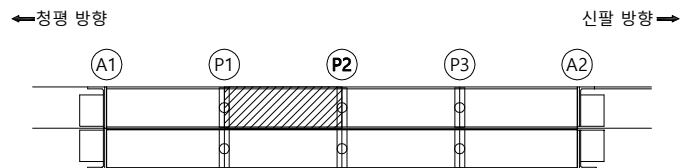


SECTION

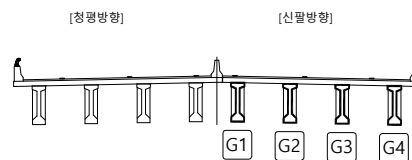

범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작3교(청평방향) - 거더 S2(G1~G4)
			도면번호
			10

손상물량표

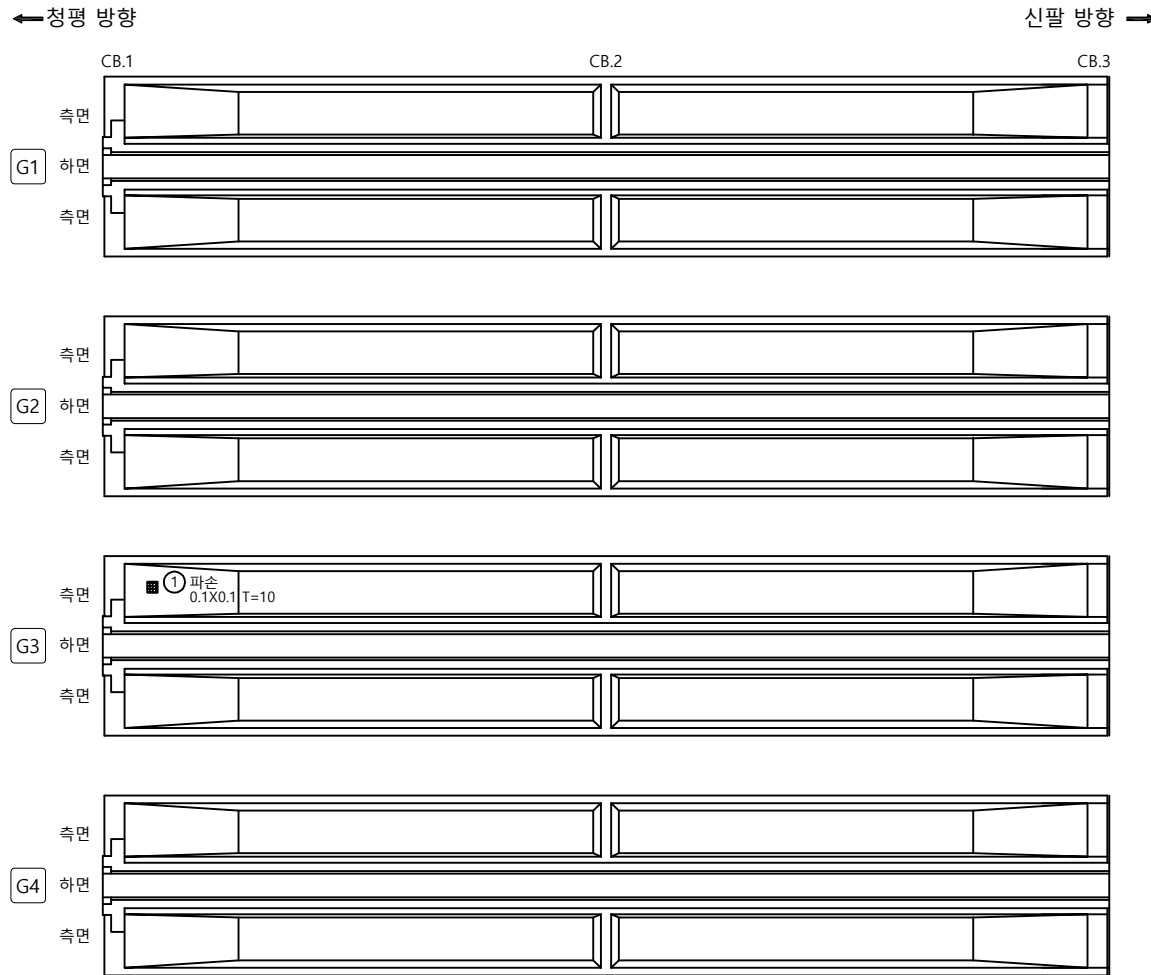


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	t=10
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

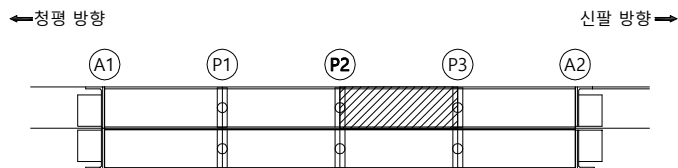


SECTION

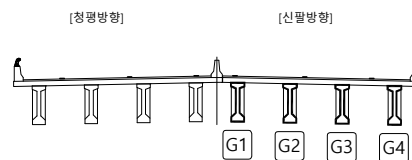

범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작3교(청평방향) - 거더 S3(G1~G4)
			도면번호

손상물량표

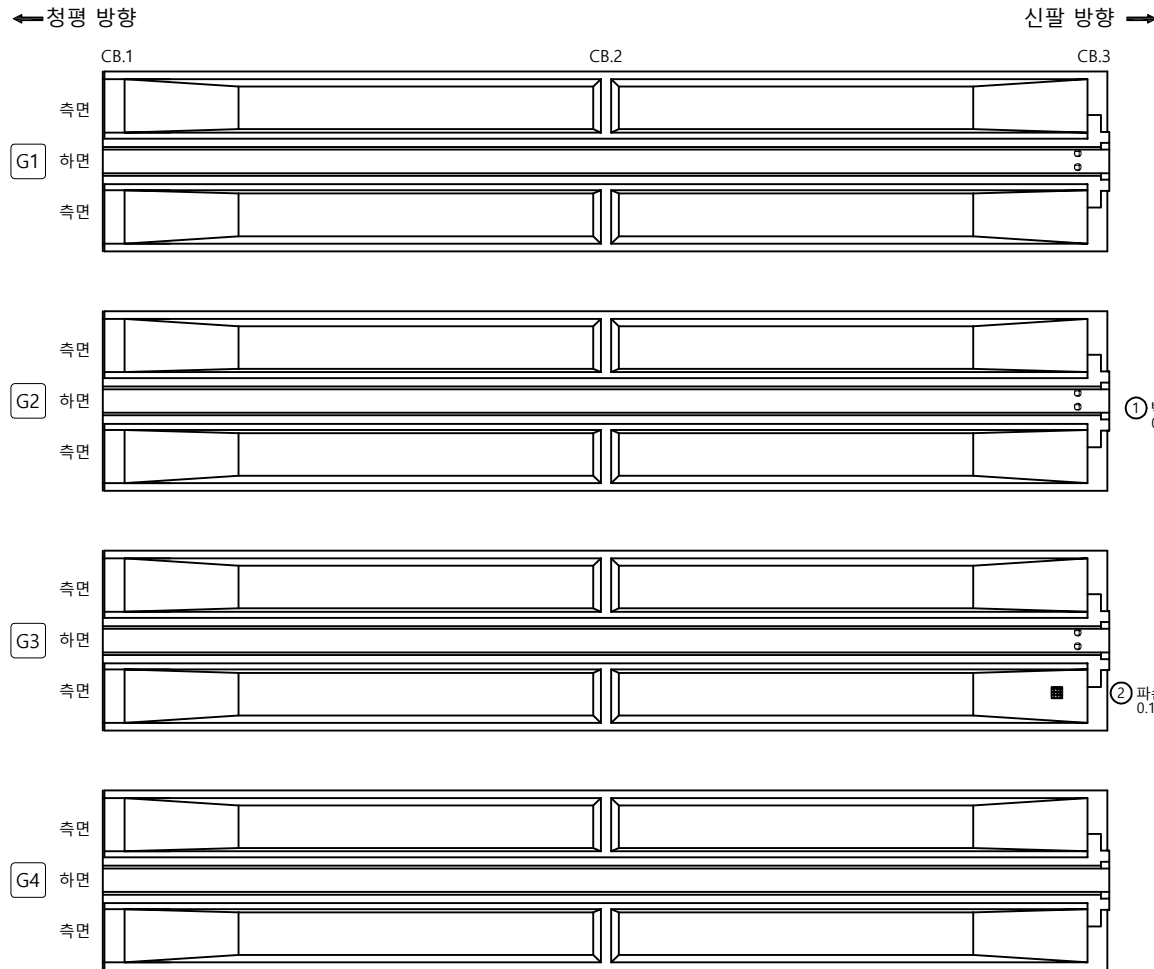


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	거더	박리		0.1	0.1	6	0.06	m²	
2	기존	거더	파손		0.1	0.1	1	0.01	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

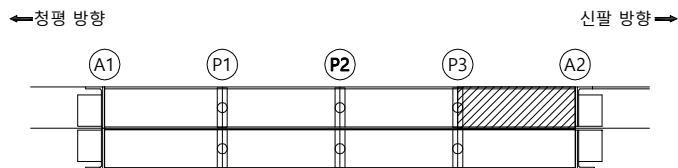

SECTION

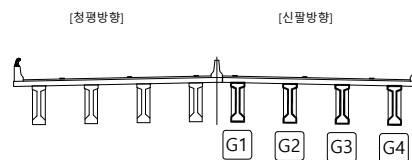

범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작3교(청평방향) - 거더 S4(G1~G4)
			도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
2	기존	가로보	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
3	기존	가로보	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
4	기존	가로보	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
5	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	6	0.06	m ²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
신팔 방향

[G1~G2]

[G2~G3]

[G3~G4]

하면

[CB.3]

전면

배면

[CB.2]

하면

전면

배면

[CB.1]

하면


전면

↓
청평 방향① 균열
0.2/0.7③ 균열
0.2/0.4② 균열
0.2/0.5④ 균열
0.2/0.4

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

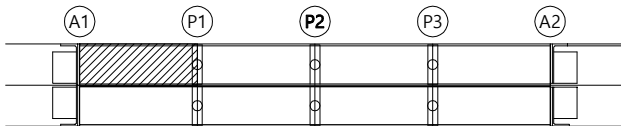

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역


도면명

자작3교(청평방향) - 가로보 S1

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	6	0.06	m ²	
2	기존	가로보	박락 및 철근노출		0.3	0.3	1	0.09	m ²	
3	기존	가로보	재료분리		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
4	기존	가로보	박락 및 철근노출		0.5	0.5	1	0.25	m ²	
5	23상	가로보	파손		0.1	0.1	1	0.01	m ²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

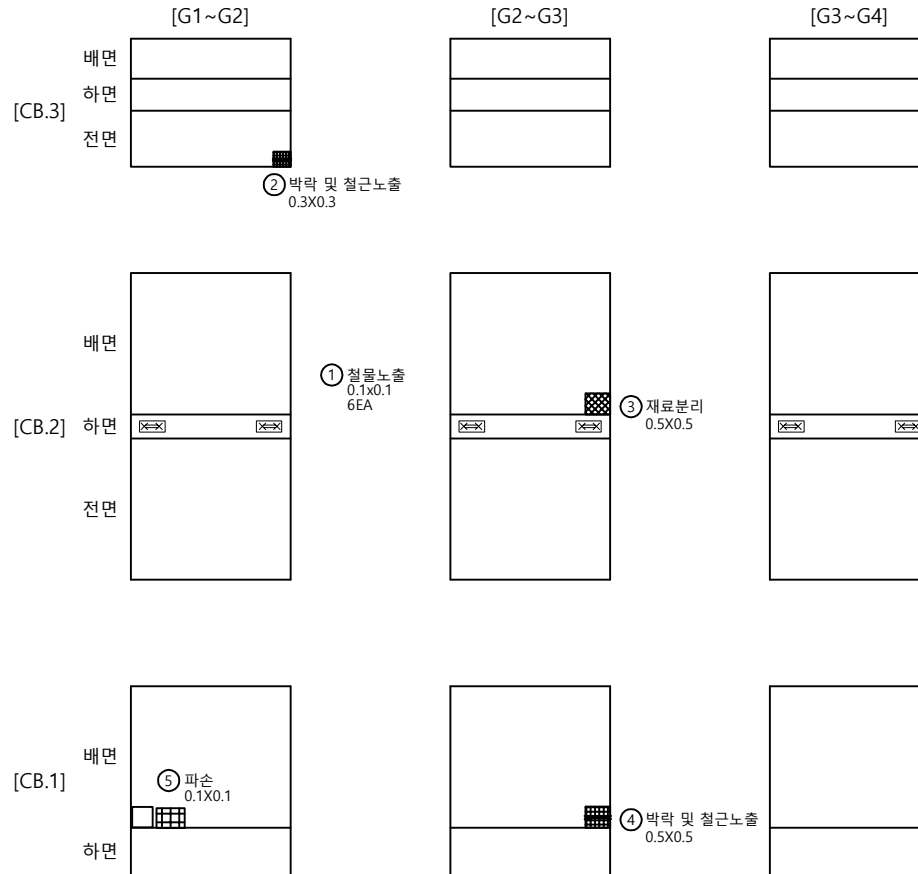↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

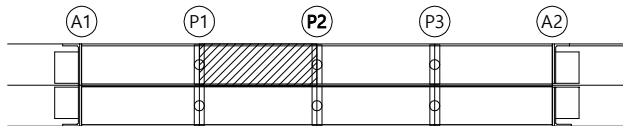

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박락, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작3교(청평방향) - 가로보 S2

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	6	0.06	m'
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

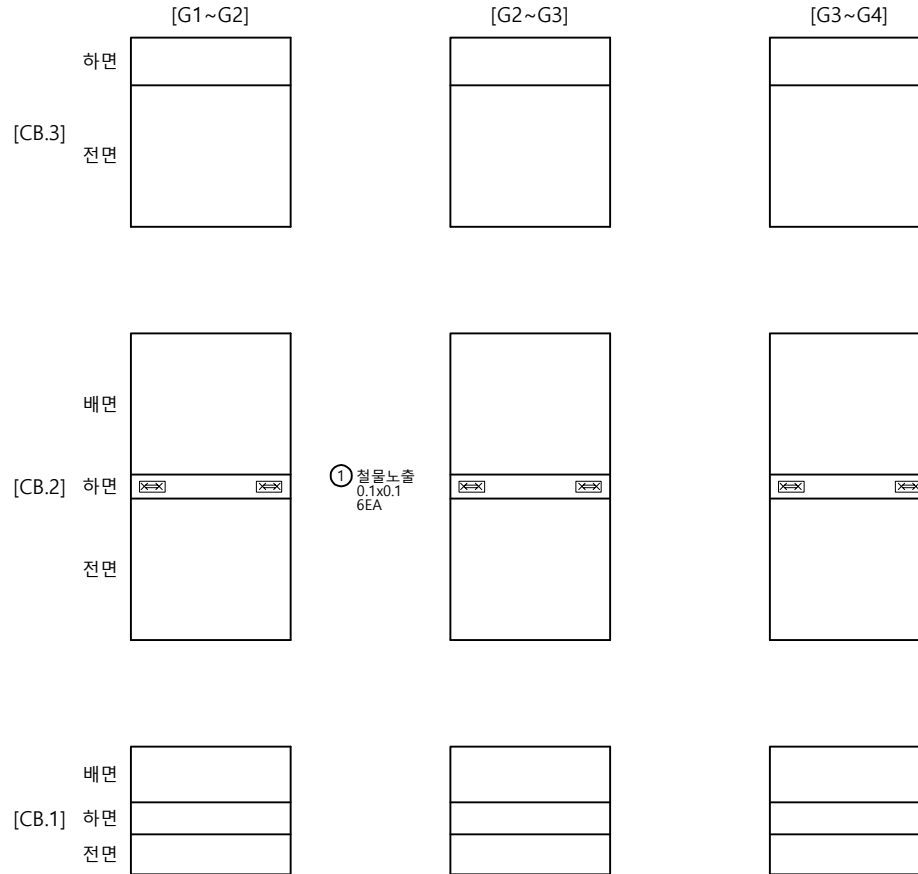↑
신팔 방향↓
청평 방향


KEY PLAN

←청평 방향

신팔 방향→

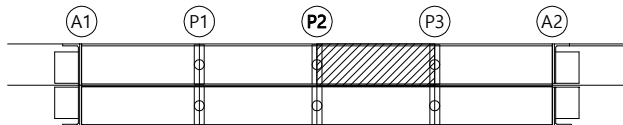

SECTION

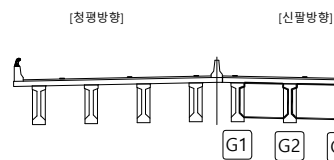


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 가로보 S3
도면번호	

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	가로보	박리 및 철근노출		0.4	2.0	1	0.80	m ²	
2	기존	가로보	철물노출		0.1	0.1	6	0.06	m ²	
3	기존	가로보	백태		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
4	기존	가로보	박리 및 철근노출		0.4	2.0	1	0.80	m ²	
5	기존	가로보	박리 및 철근노출		0.4	2.0	1	0.80	m ²	
6	기존	가로보	백태		0.1	1.8	1	0.18	m ²	
7	기존	가로보	박락 및 철근노출		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

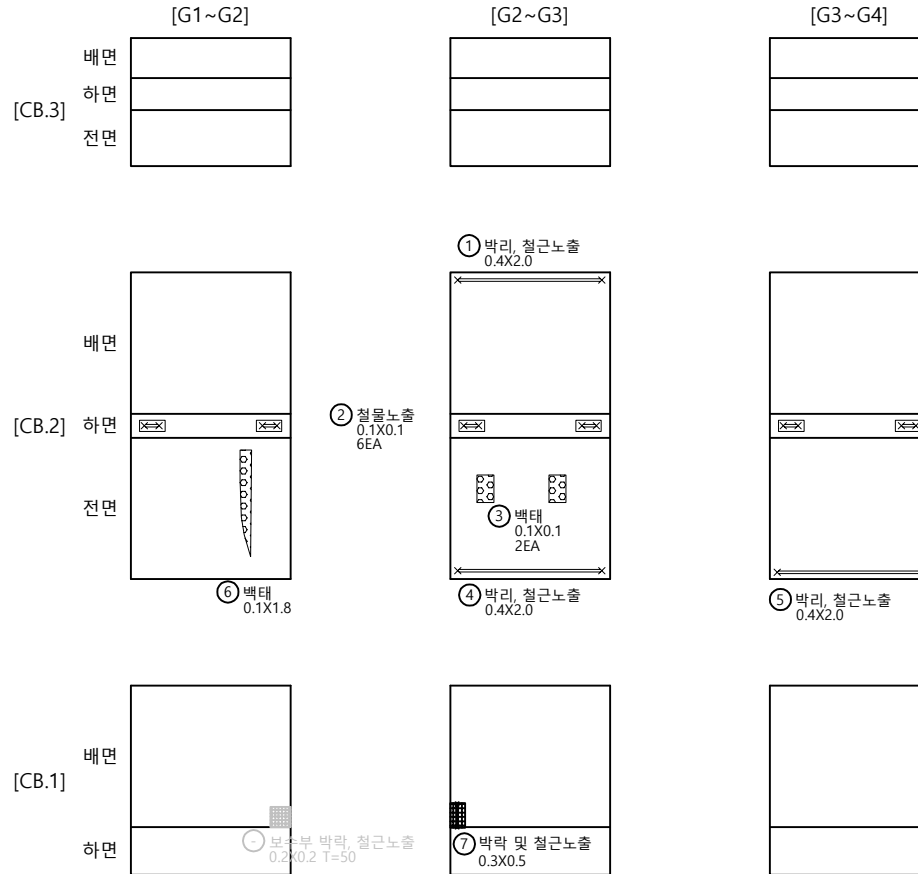↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

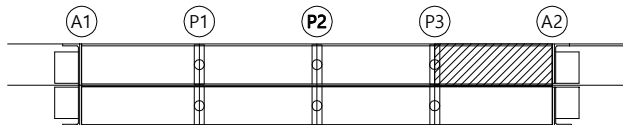

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]






범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 가로보 S4
도면번호	

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	이물질퇴적		0.5	1.0	1	0.50	m ²	
2	기존	교대	표면박리		0.8	1.3	1	1.04	m ²	
3	기존	교대	표면박리		0.4	1.0	1	0.40	m ²	
4	기존	교대	누수흔적		0.2	0.6	1	0.12	m ²	
5	기존	교대	받침 방향 표지판 탈락				1	1.00	EA	
6	기존	교대	표면박리		1.0	1.5	1	1.50	m ²	
7	기존	교대	균열(0.3mm이상)	0.4	1.5		1	1.50	m	
8	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
9	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m	
10	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.1		1	1.10	m	
11	23상	교량받침	받침콘크리트 들뜸		0.2	1.5	1	0.30	m ²	
12	23상	교대	받침 방향 표지판 탈락				2	2.00	EA	
13	23상	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	2.5		1	2.50	m	
14	23상	교대	페콘크리트 퇴적				2	2.00	EA	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

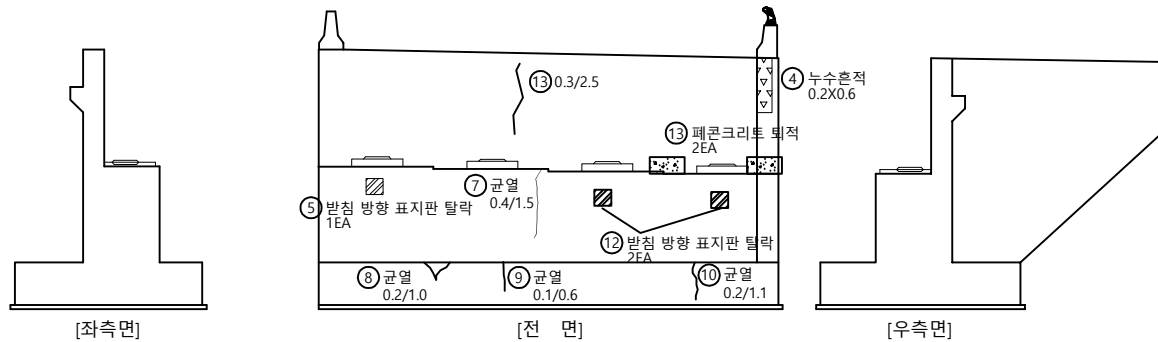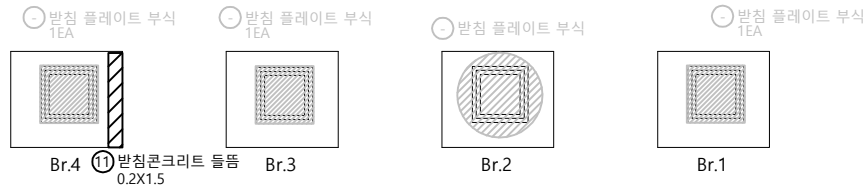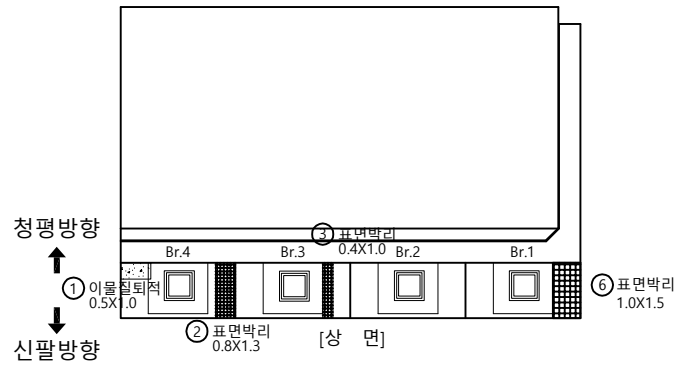

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

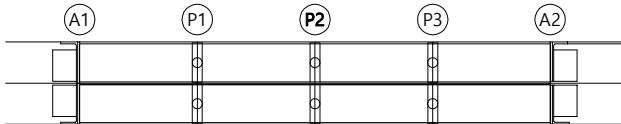

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

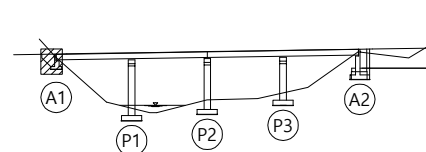

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고림, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역


도면명

자작3교(청평방향) - 교대 A1


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
2	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
3	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	56	0.56	m²	
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	2.5		1	2.50	m	
5	23상	교량받침	받침물털균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		1	0.10	m	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

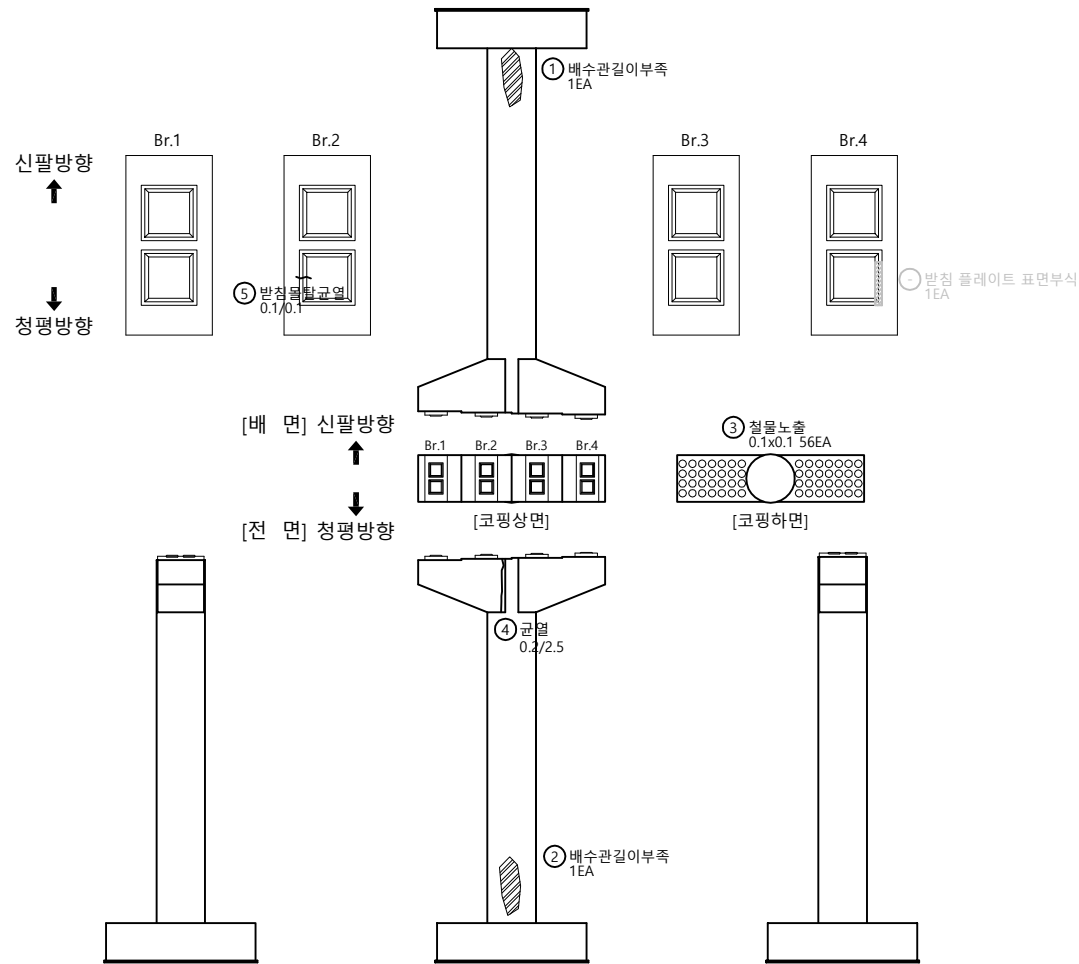

KEY PLAN

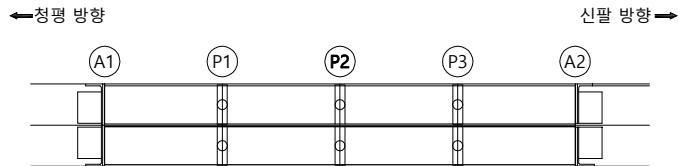

SECTION

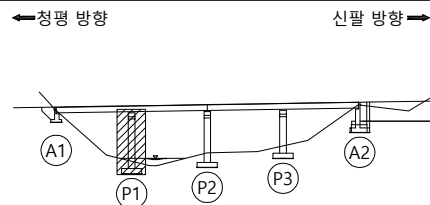


범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 교각 P1
도면번호	18

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	누수흔적		0.3	2.0	1	0.60	m²	
2	기존	교각	표면박리		0.7	2.0	4	5.60	m²	
3	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	56	0.56	m²	
4	기존	교각	누수흔적		0.3	1.0	1	0.30	m²	
5	기존	교각	누수흔적		0.2	1.2	1	0.24	m²	
6	기존	교각	표면박리		1.0	2.5	1	2.50	m²	
7	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
8	기존	교각	균열		0.4	0.1	1	0.04	m²	
9	기존	교각	누수흔적		0.2	1.0	1	0.20	m²	
10	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
11	기존	교각	누수흔적		1.0	2.0	2	4.00	m²	
12	기존	교각	누수흔적		1.0	2.0	1	2.00	m²	
13	기존	교각	누수흔적		1.0	20.0	1	20.00	m²	
14	기존	교각	망상균열		2.0	2.0	1	4.00	m²	
15	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		2	0.80	m	
16	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
17	기존	교각	재료분리 및 철근노출		0.5	3.0	1	1.50	m²	
18	23상	교각	페콘크리트 퇴적				1	1.00	EA	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

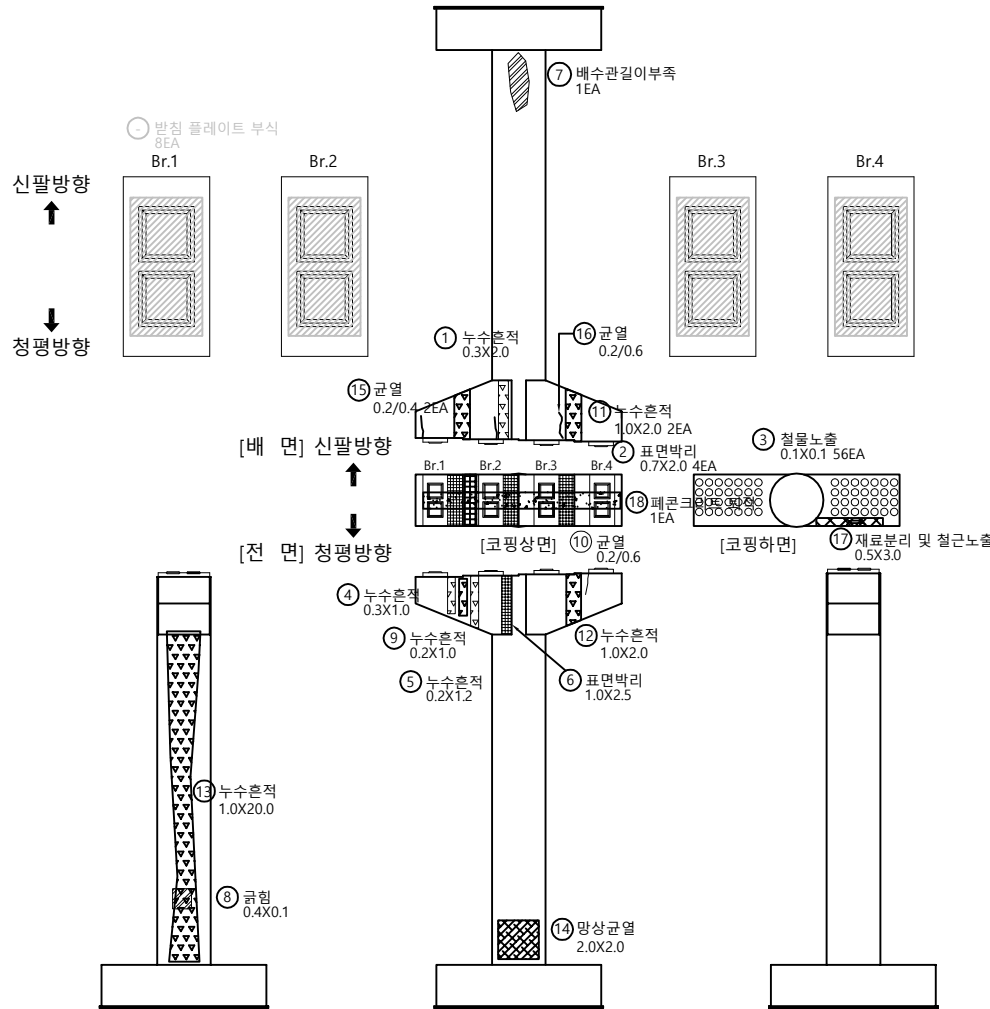

KEY PLAN

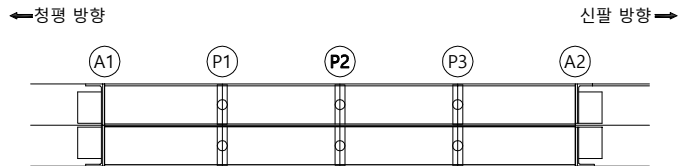

SECTION

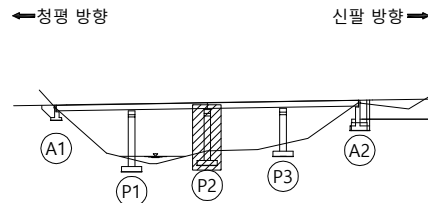


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작3교(청평방향) - 교각 P2
도면번호	19

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	철물노출		0.1	0.1	56	0.56	m'
2	기존	교각	재료분리		2.5	0.3	1	0.75	m'
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m
5	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		2	1.60	m
6	기존	교각	망상균열		1.0	2.0	1	2.00	m'
7	기존	교각	망상균열		3.0	0.8	1	2.40	m'
8	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
9	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	1.20	m
10	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m
11	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m
12	23상	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		3	0.60	m
13	23상	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
14	23상	교량받침	반침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

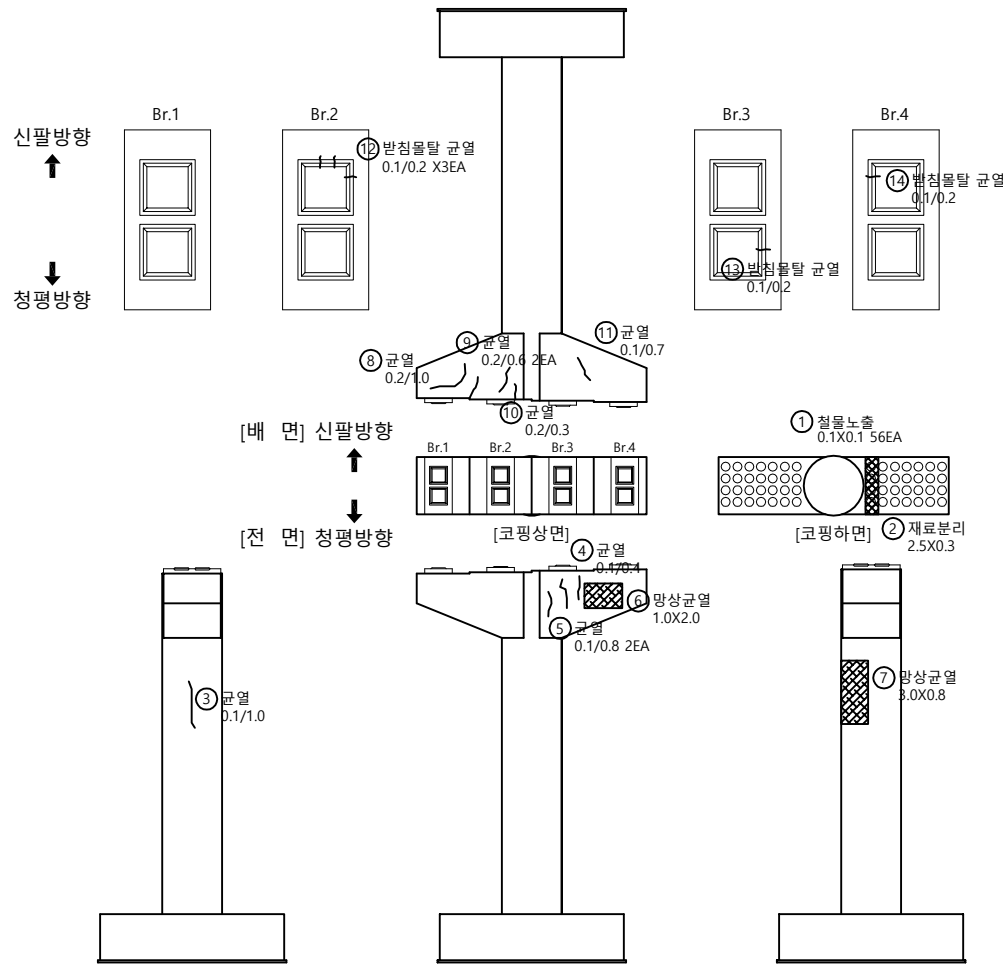

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

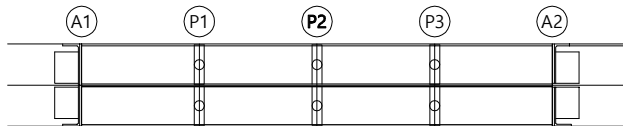

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

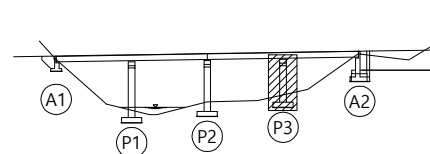

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역


도면명

자작3교(청평방향) - 교각 P3

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	이물질퇴적		1.0	1.3	1	1.30	m'	t=20
2	기존	교량받침	무수축물탈 파손		0.1	0.1	1	0.01	m'	t=20
3	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
4	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
5	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
6	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	3.00	m	
7	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
8	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.5		1	1.50	m	
9	23상	교대	파손		0.4	2.5	1	1.00	m'	
10	23상	교대	파손		0.3	0.3	1	0.09	m'	
11	23상	교대	백태		0.2	2.0	1	0.40	m'	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

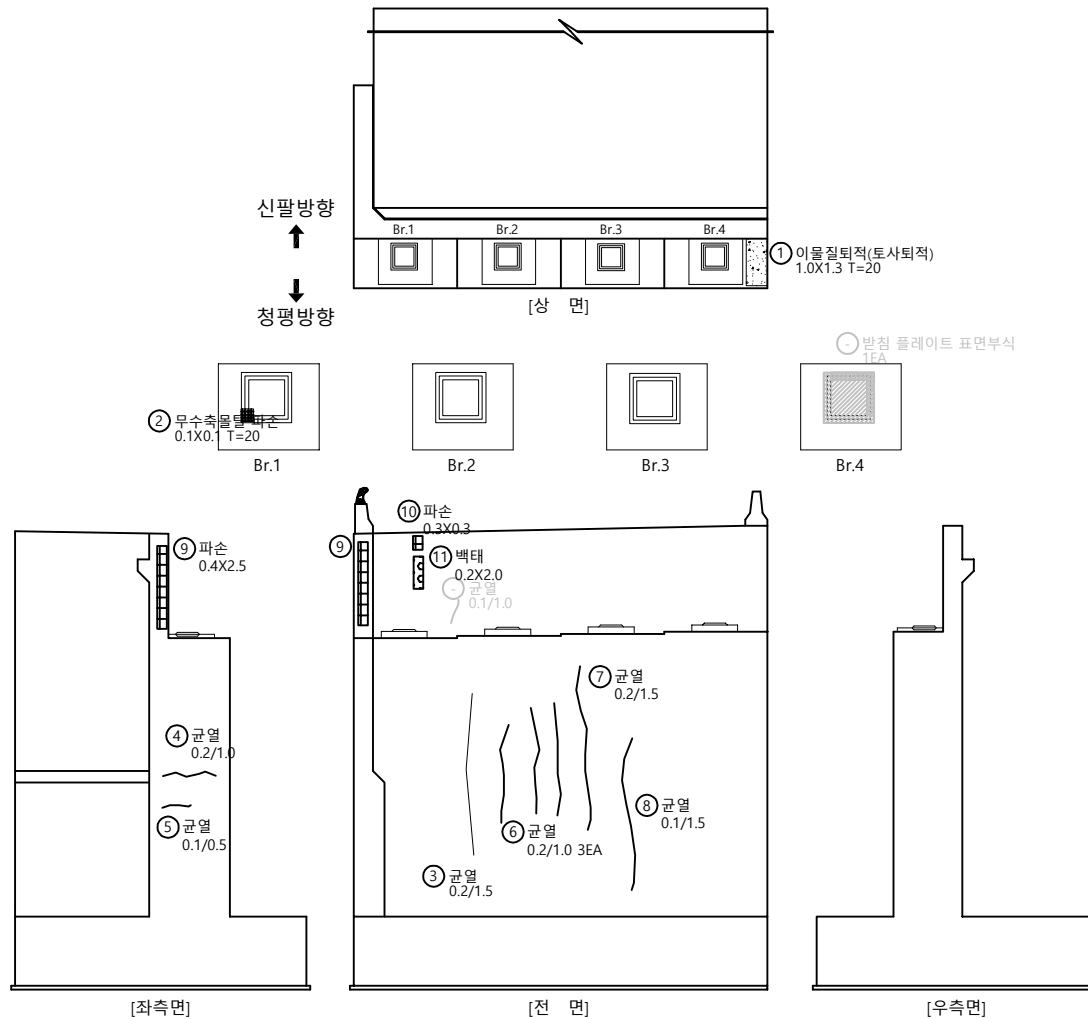

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

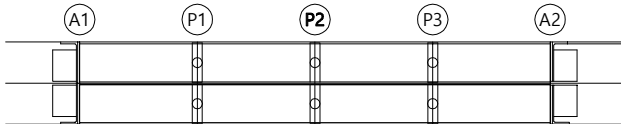

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

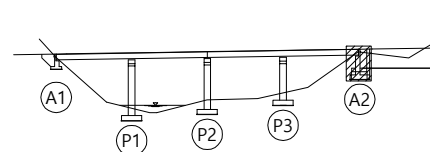

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역

도면명

자작3교(청평방향) - 교대 A2

도면번호