



손 상 물 량 표

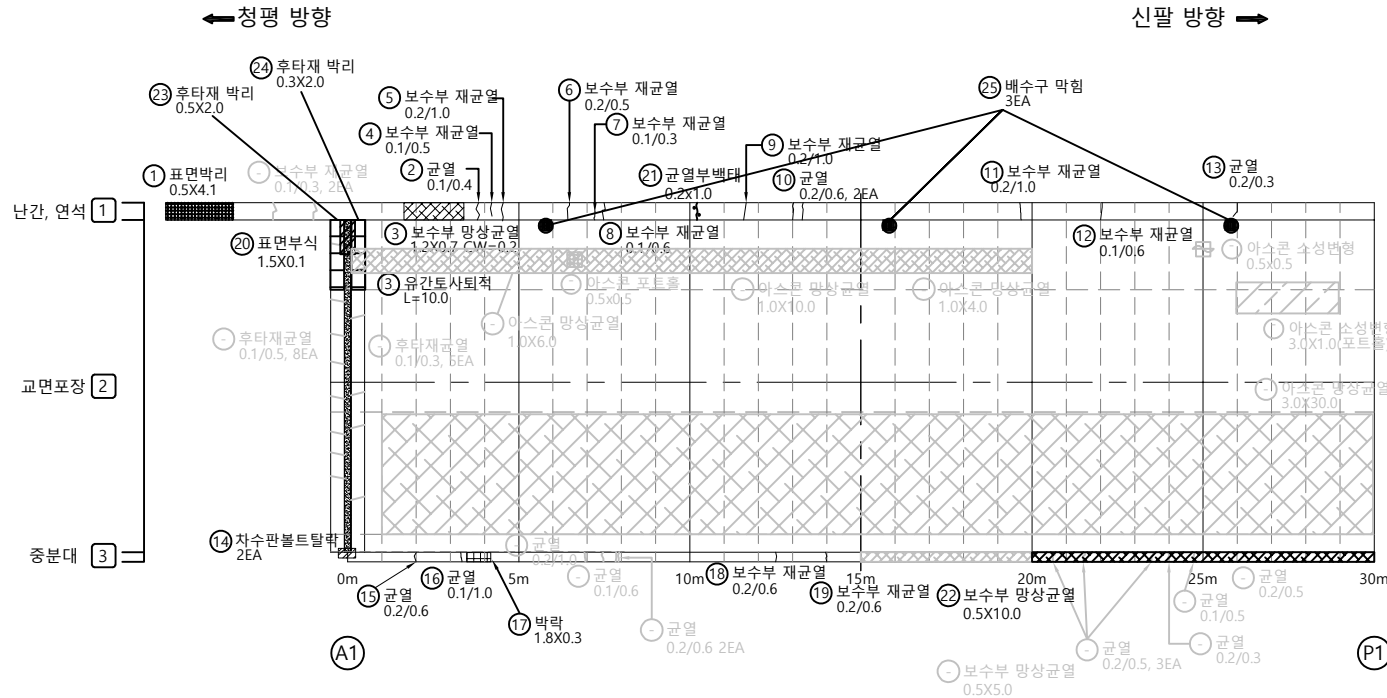

■ 신축이음 상세

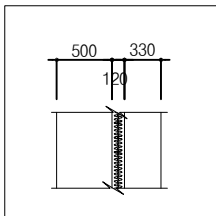


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	방호벽	표면박리		0.5	4.1	1	2.05	m ²	
2	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
3	기존	방호벽	보수부 망상균열		1.2	0.7	1	0.84	m ²	
4	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
5	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
7	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m	
8	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m	
9	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
10	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		2	1.20	m	
11	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
12	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m	
13	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
14	기존	신축이음	차수판 덮개볼트 탈락				2	2.00	EA	
15	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
16	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
17	기존	중분대	박락		1.8	0.3	1	0.54	m ²	
18	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
19	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
20	기존	신축이음	표면부식		1.5	0.1	1	0.15	m ²	
21	기존	방호벽	균열부백태		0.2	1.0	1	0.20	m ²	
22	기존	중분대	보수부 망상균열		0.5	10.0	1	5.00	m ²	
23	23상	신축이음	후타재 박리		0.5	2.0	1	1.00	m ²	
24	23상	신축이음	후타재 박리		0.3	2.0	1	0.60	m ²	
25	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA	
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

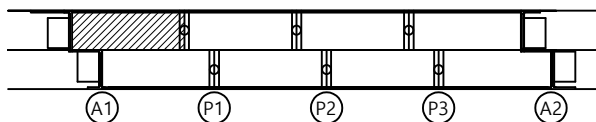

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처

의정부국토관리사무소

용역명

국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역



도면명

자작4교(청평방향) - 바닥판상면 S1

도면번호


01

손 상 물 량 표

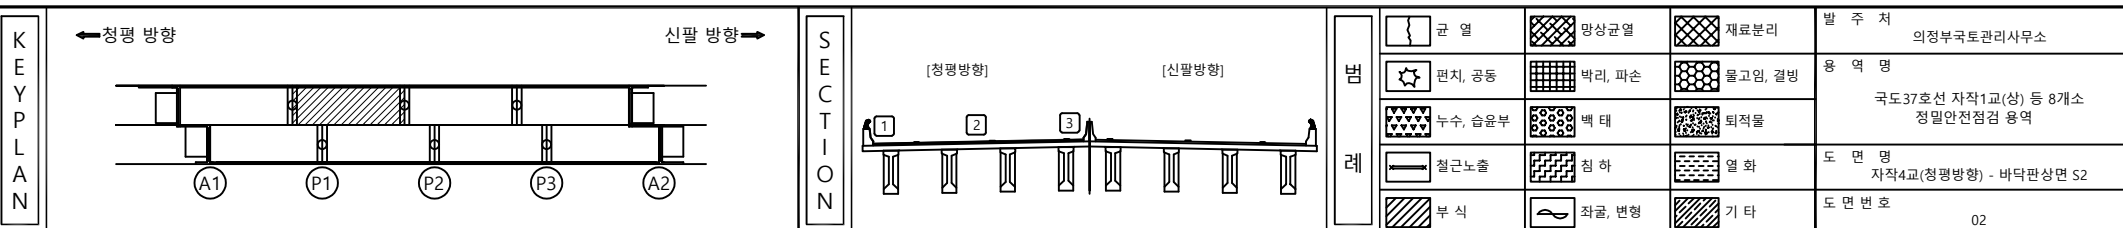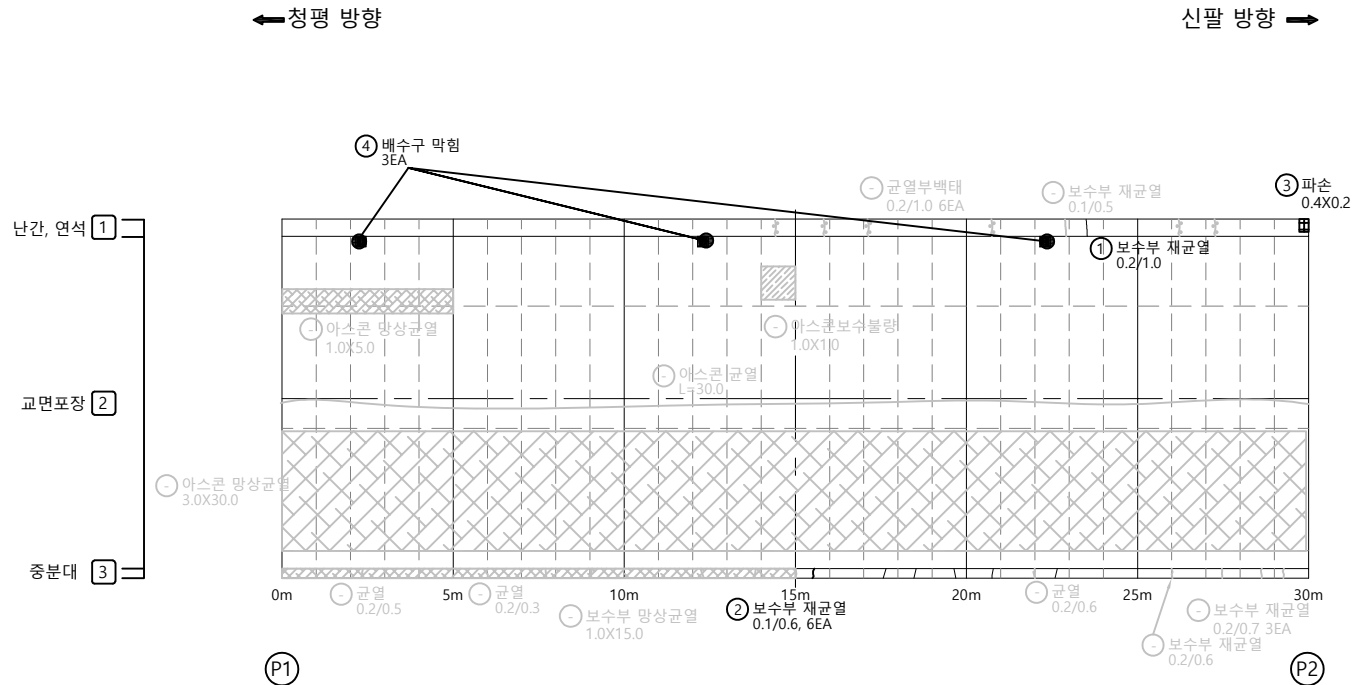
[illegible]

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	신축이음	유간토사퇴적		10.0		1	10.00	m
2	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
3	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m
4	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m
5	기존	방호벽	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m
6	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
7	기존	신축이음	차수판 볼트탈락				2	2.00	EA
8	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		2	1.20	m
9	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m
10	기존	중분대	보수부 재균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
11	기존	중분대	균열(0.3mm미만)	0.1	0.6		1	0.60	m
12	기존	방호벽	파손		0.5	0.3	1	0.15	m'
13	기존	방호벽	박리		1.0	0.8	1	0.80	m'
14	23상	신축이음	후타재 박리		0.4	1.5	2	1.20	m'
15	23상	신축이음	차수판 탈락				1	1.00	EA
16	23상	배수시설	배수구 막힘				3	3.00	EA
17	23상	신축이음	후타재 파손		0.1	1.0	2	0.20	m'
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

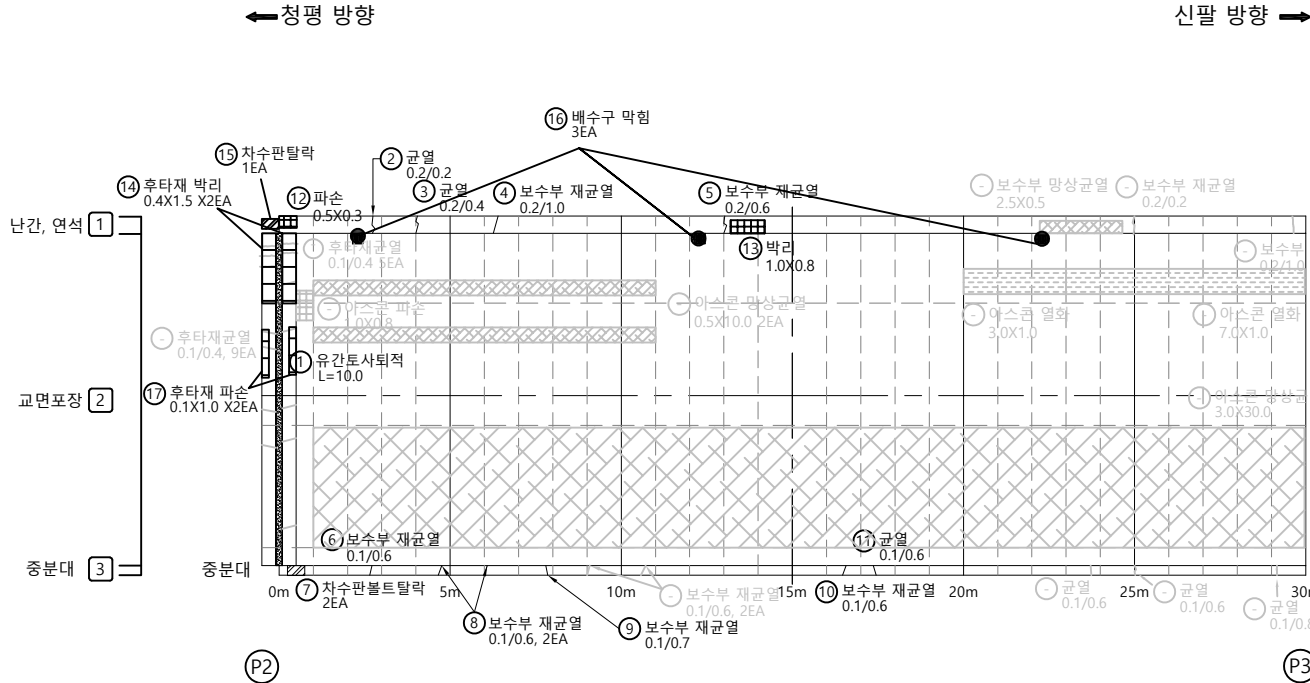


■ 신축이음 상세

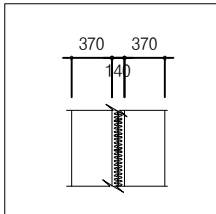

KEY PLAN

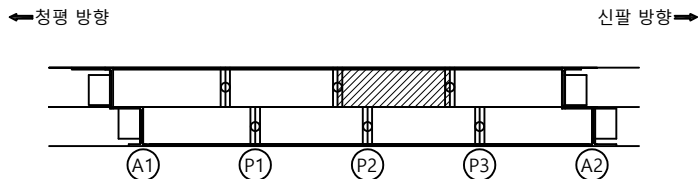

SECTION

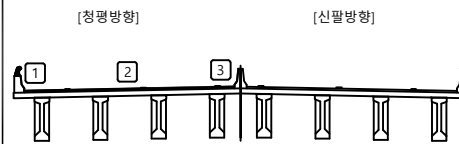


범례



균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작4교(청평방향) - 바닥판상면 S3
도면번호	03

손 상 물 량 표

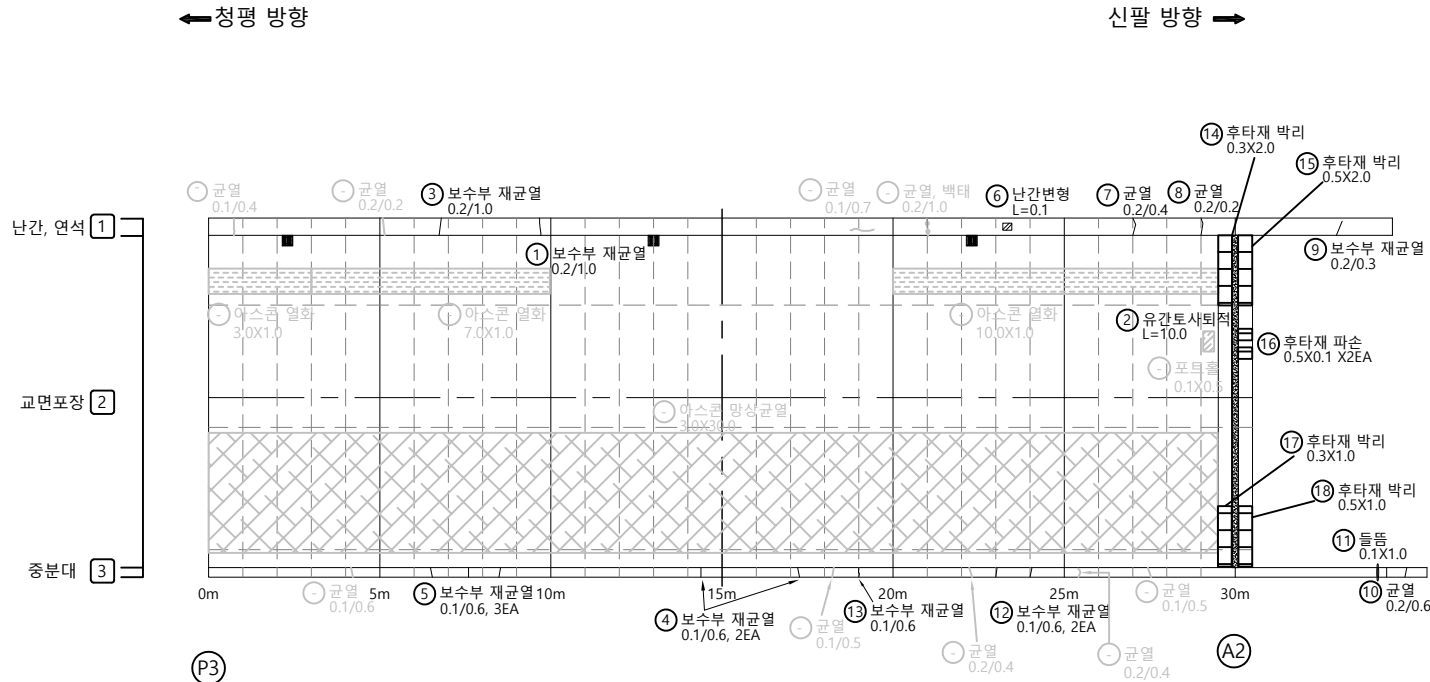[illegible]

■ 신축이음 상세

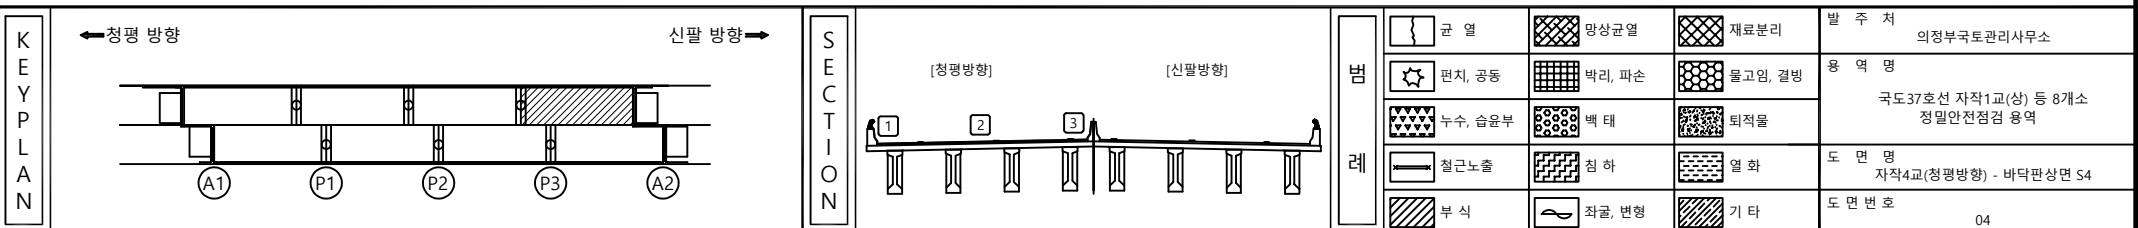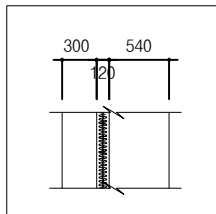


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	박리		0.1	0.1	1	0.01	m²	
2	기준	바닥판	박리		0.2	0.2	1	0.04	m²	
3	23상	바닥판	백태		1.0	0.2	1	0.20	m²	
4	23상	바닥판	박락 및 철근노출		0.5	0.3	1	0.15	m²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

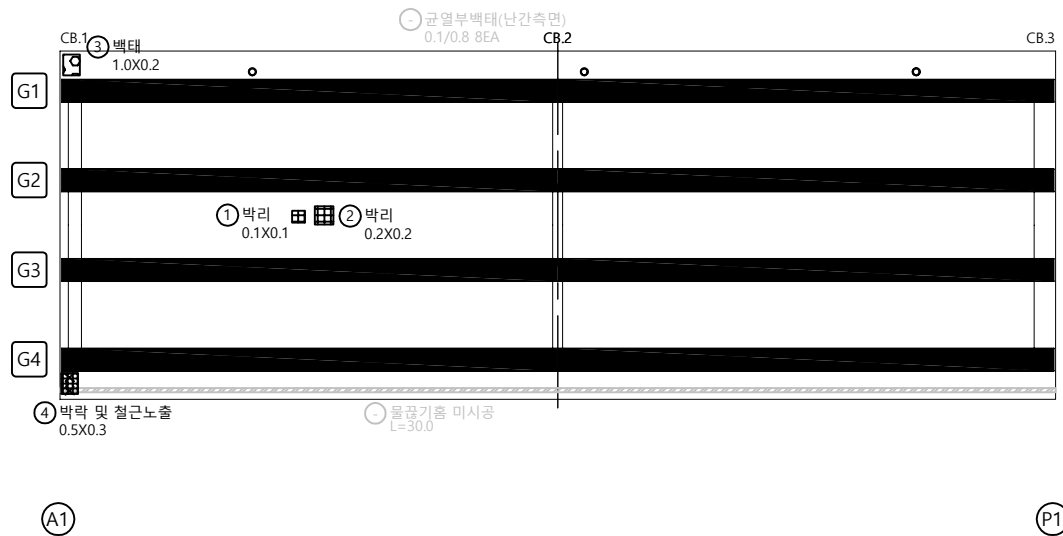

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) - 바닥판하면 S1도면번호
05

← 청평 방향

신팔 방향 →

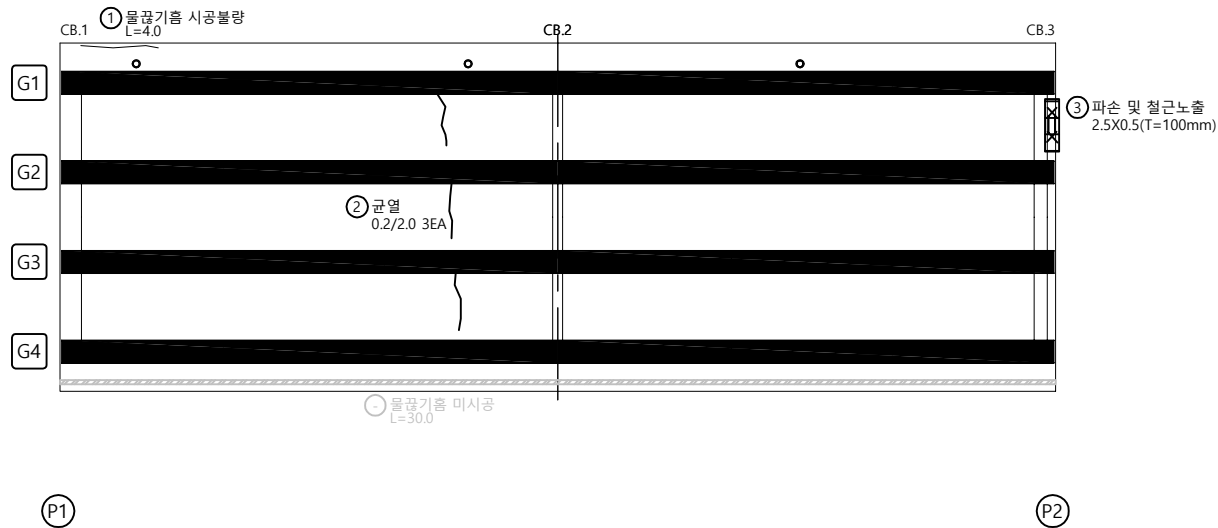


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	바닥판	물결기름 시공불량		4.0		1	4.00	m
2	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	2.0		3	6.00	m
3	23상	바닥판	파손 및 철근노출		2.5	0.5	1	1.25	m
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작4교(청평방향) - 바닥판하면 S2
도면번호	06

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	바닥판	누수		10.0		1	10.00	m
2	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	1.0	1	0.20	m
3	23상	바닥판	파손 및 철근노출		0.2	1.0	1	0.20	m
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

← 청평 방향


신팔 방향 →

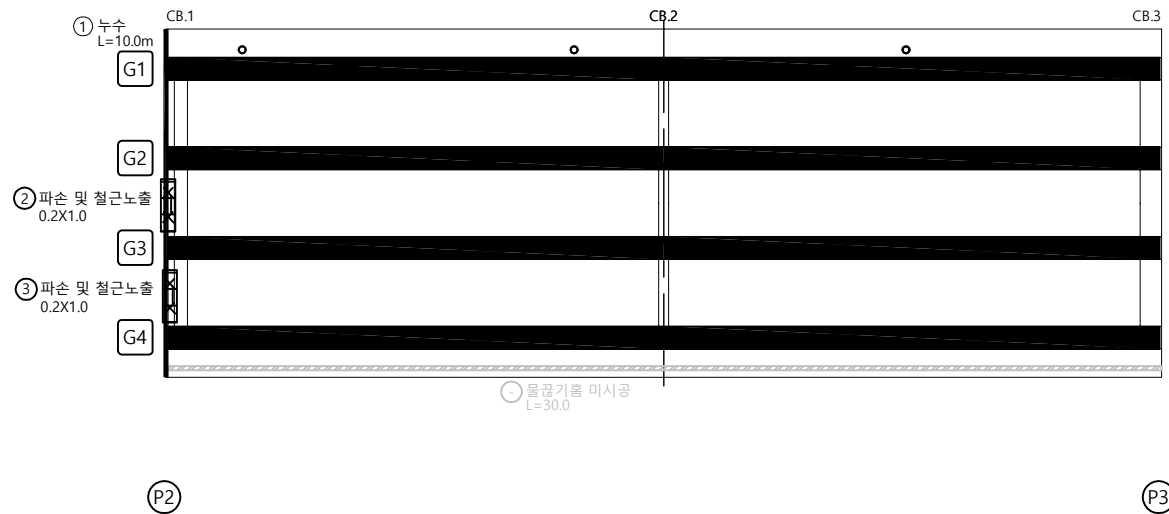

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

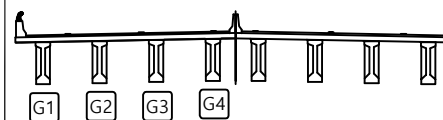

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) - 바닥판하면 S3


도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수관 지지대 탈락				1	1.00	EA	
2	23상	바닥판	박락 및 철근노출		1.0	0.3	1	0.30	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

←청평 방향


신팔 방향 →

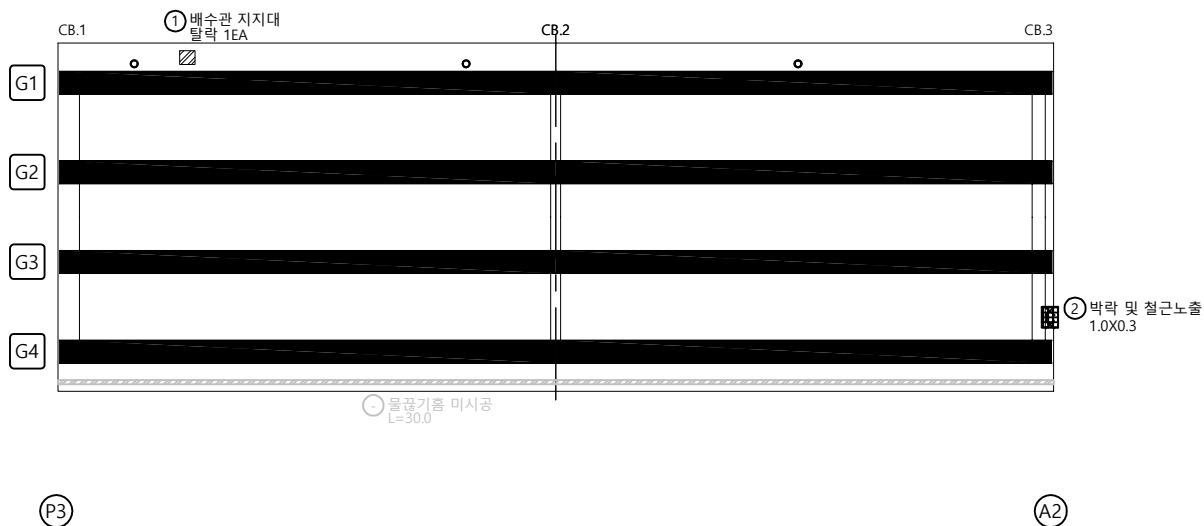

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]




범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작4교(청평방향) - 바닥판하면 S4
도면번호	08

손상물량표

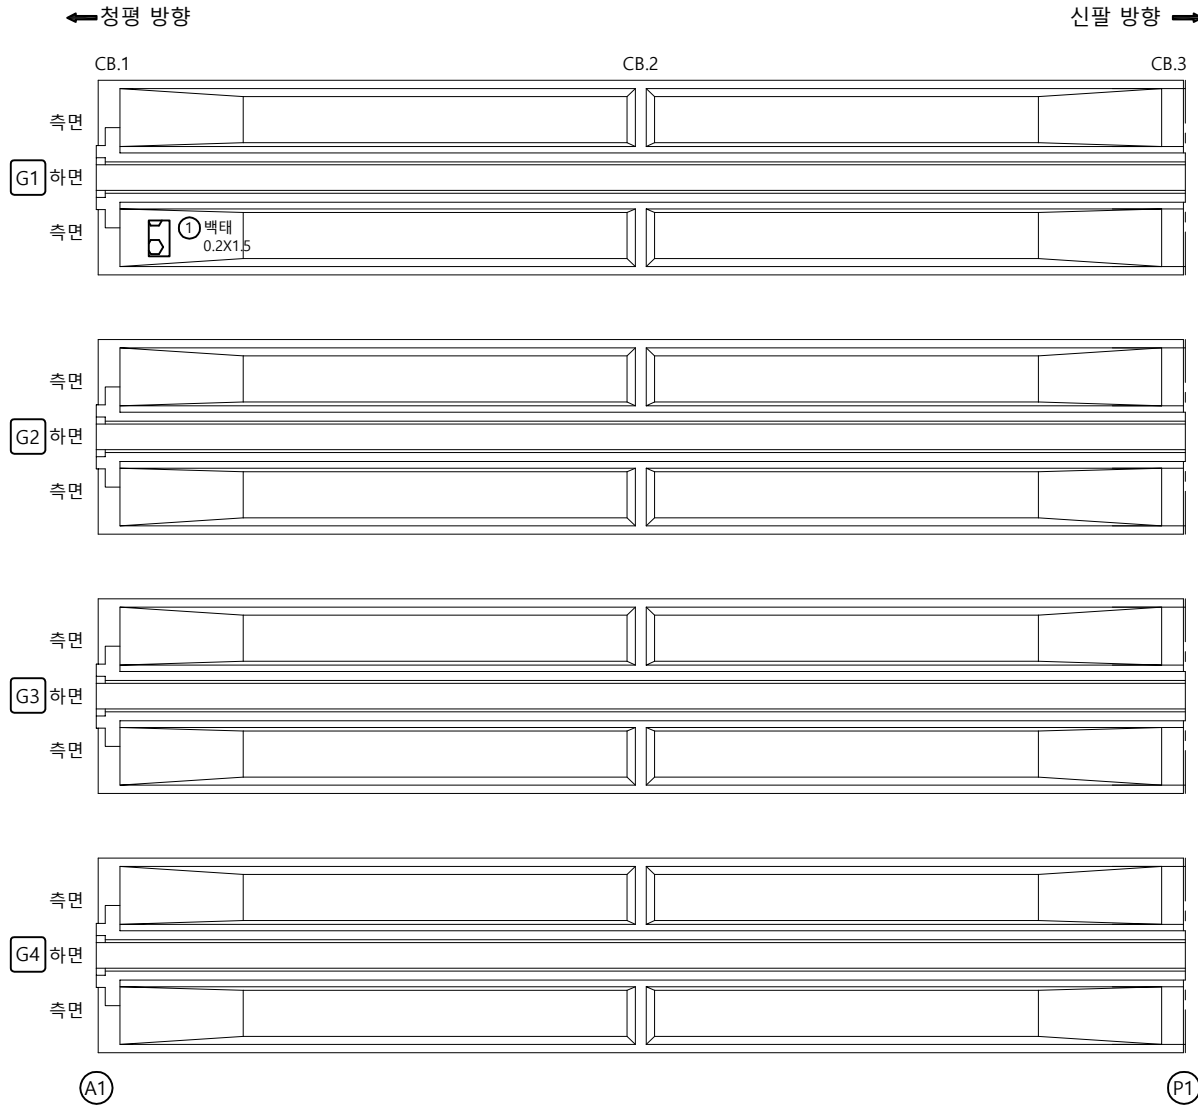


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	23상	거더	백태		0.2	1.5	1	0.30	m'	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

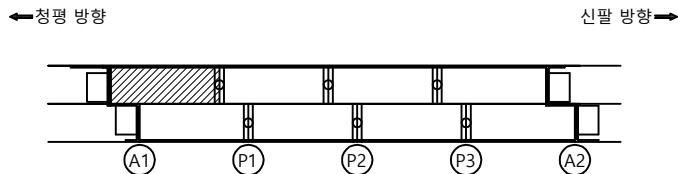


SECTION

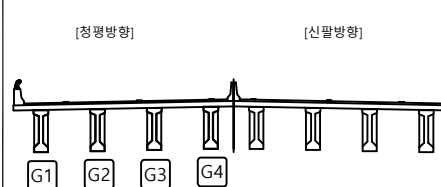

범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작4교(청평방향) - 거더 S1(G1~G4)
			도면번호
			09

손상물량표

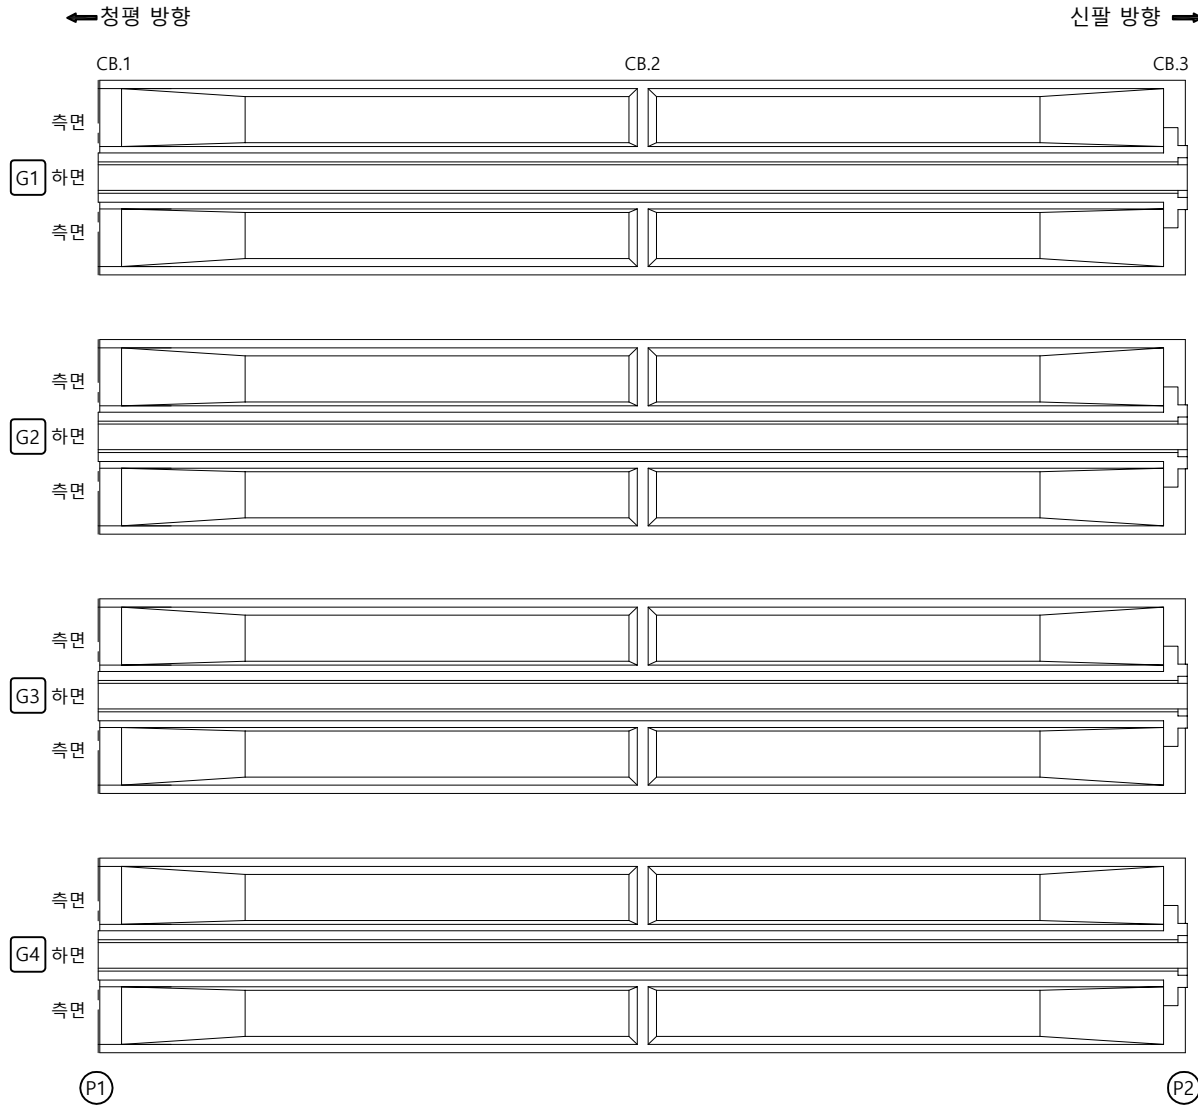


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

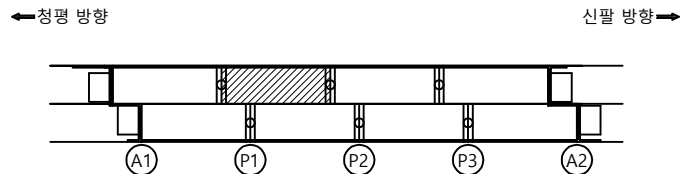


SECTION

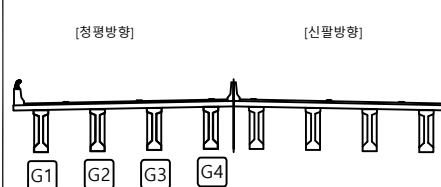

범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작4교(청평방향) - 거더 S2(G1~G4)
			도면번호

손상물량표

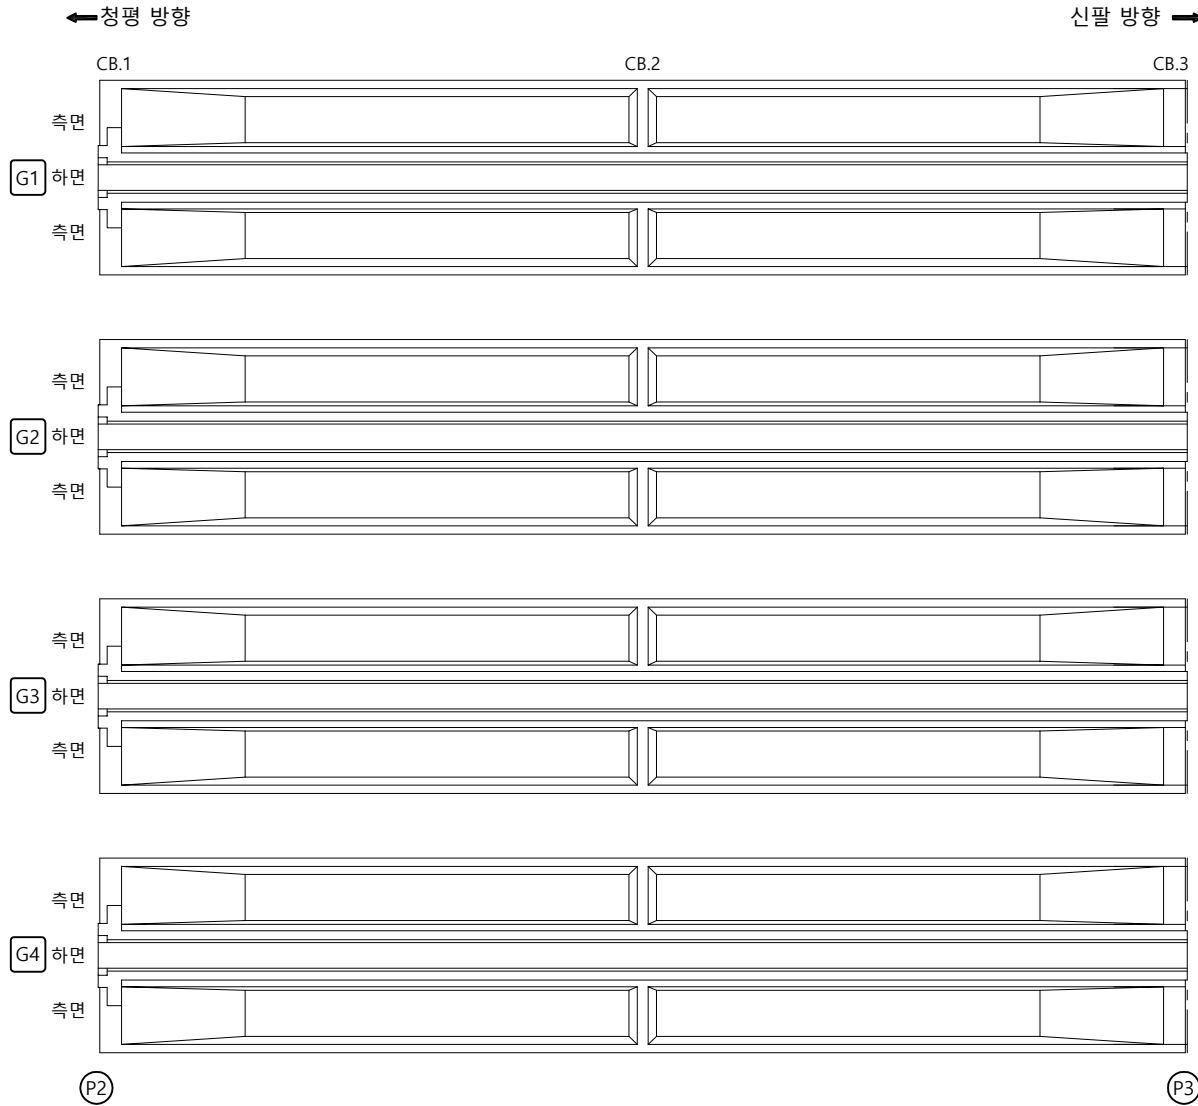


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

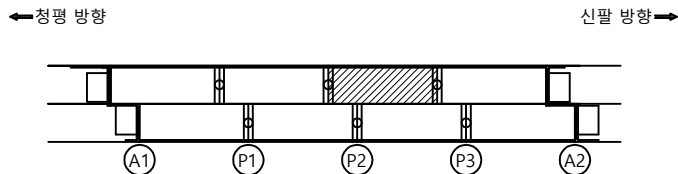


SECTION

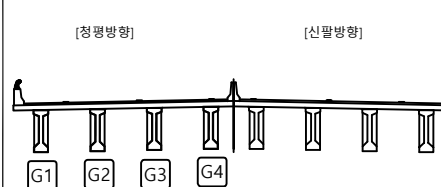

범례


균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작4교(청평방향) - 거더 S3(G1~G4)
			도면번호

손상물량표

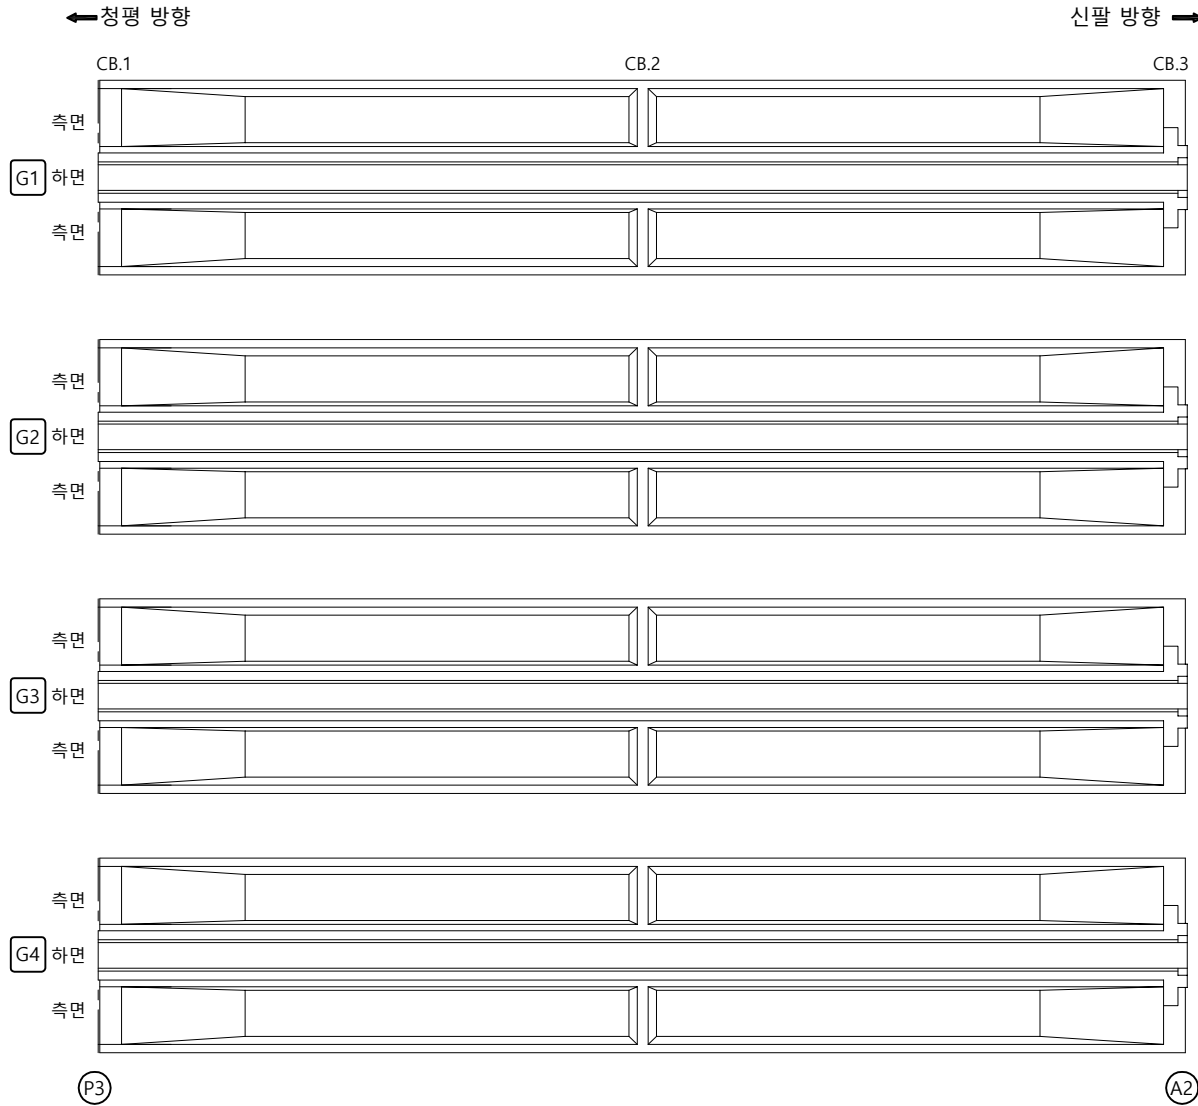


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

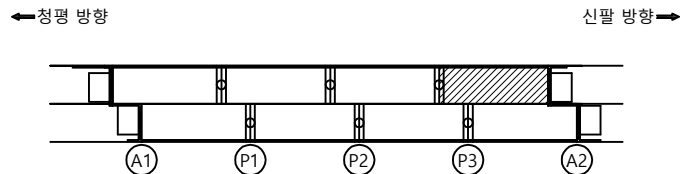

SECTION

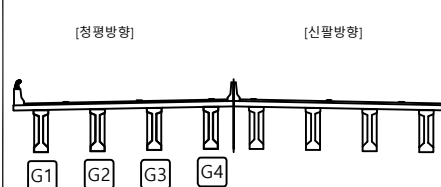

범례

균열	광상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			자작4교(청평방향) - 거더 S4(G1~G4)
			도면번호

손상물량표

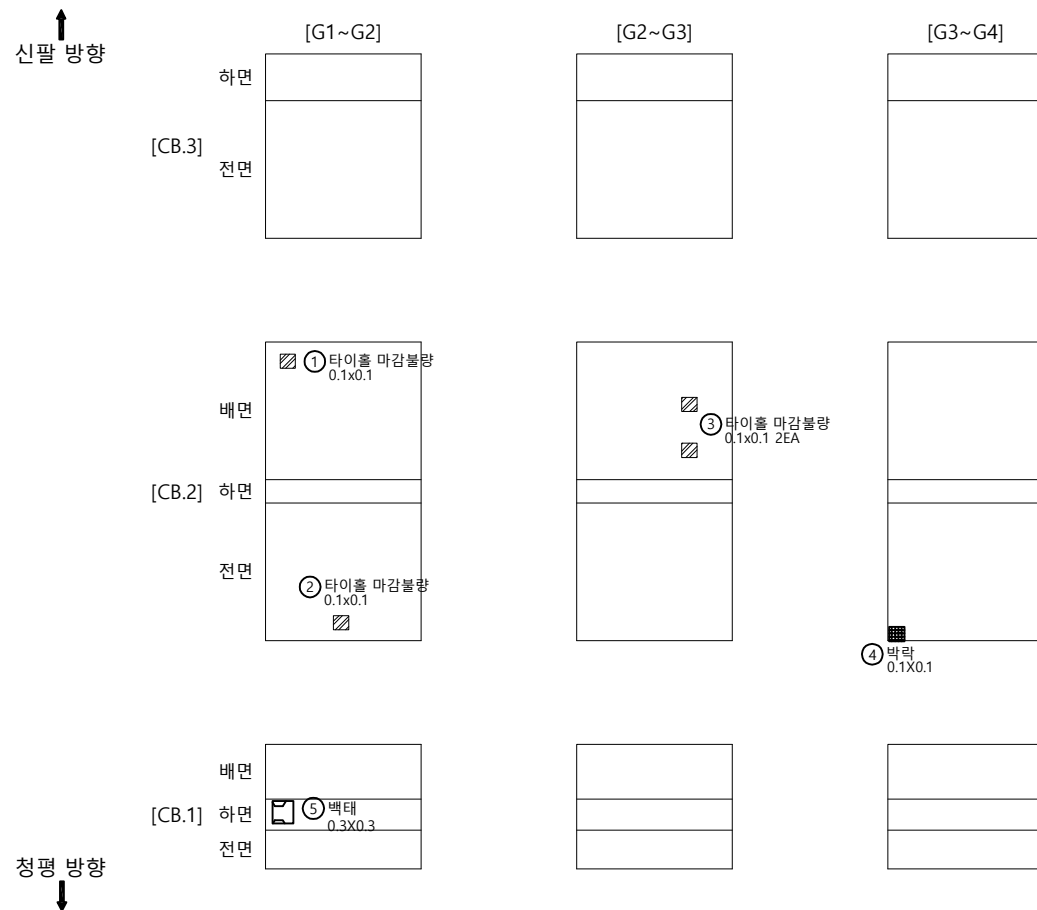
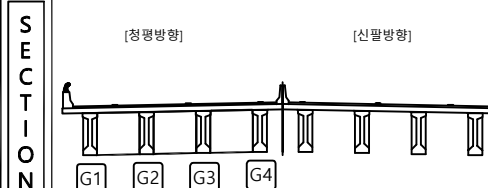
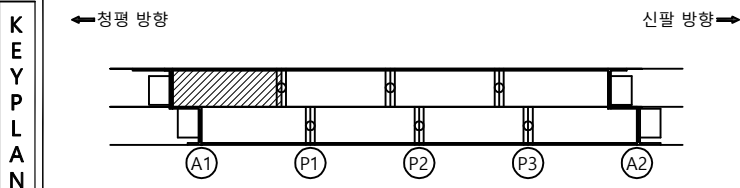

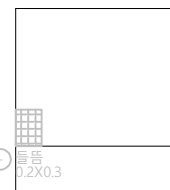

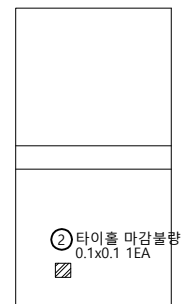
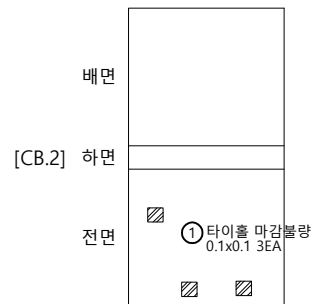
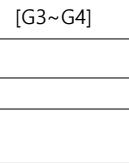
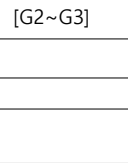
[illegible]

표 지		빈 칸		양상금교합		재료부기	발 주 처 의정부국토관리사무소
		면적, 양동		벽리, 파손		돌고임, 절벽	용 역 명 국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 덕		퇴적물	
		철근노출		전 하		열 화	도 면 명 자작4교(청명방향) - 가로보 S1
		부식		좌굴, 전멸		기 타	도 면 번 호
							13

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	가로보	타이홀 마감불량		0.1	0.1	3	0.03	m'
2	기존	가로보	타이홀 마감불량		0.1	0.1	1	0.01	m'
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

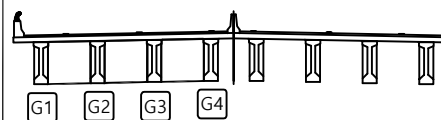

범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) - 가로보 S2

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

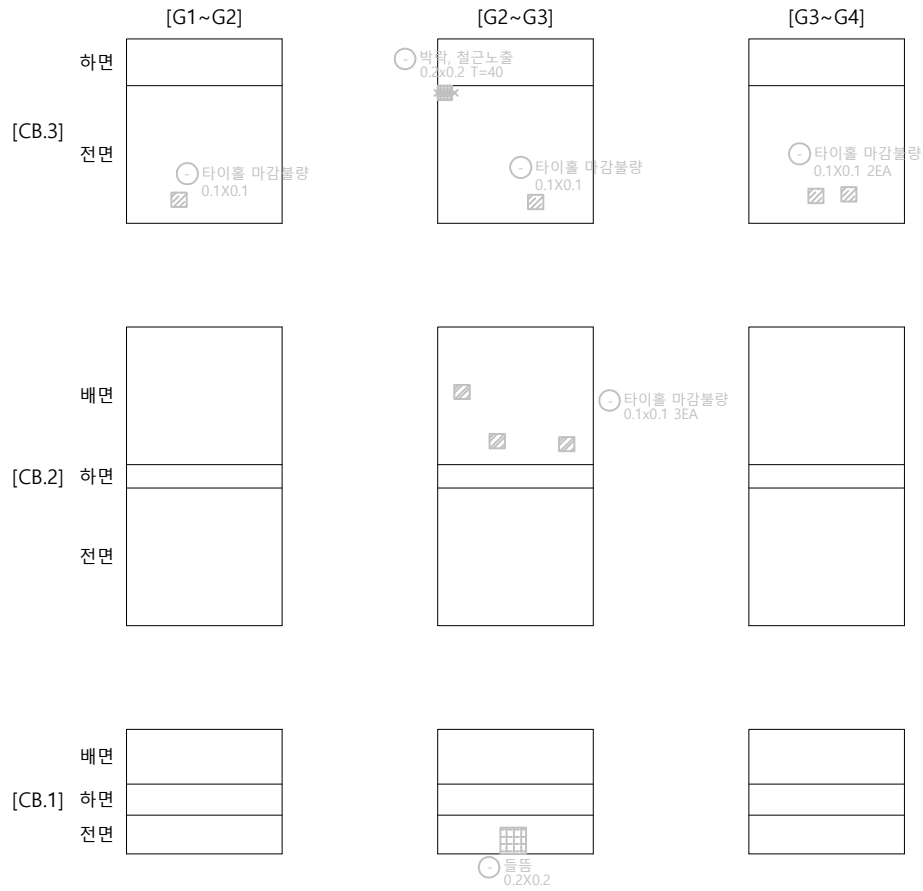↑
신팔 방향↓
청평 방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

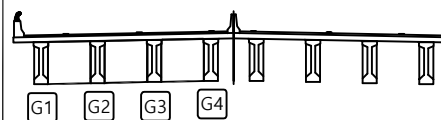

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) - 가로보 S3

도면번호

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

↑
신팔 방향

	[G1~G2]	[G2~G3]	[G3~G4]
배면			
하면			
전면			

	[CB.2]		
배면			
하면			
전면			


	[CB.1]		
배면			
하면			

↓
청평 방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

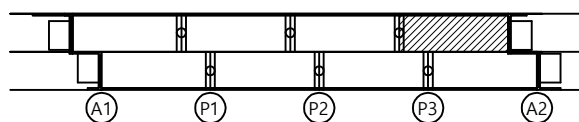

SECTION

[청평방향]

[신팔방향]

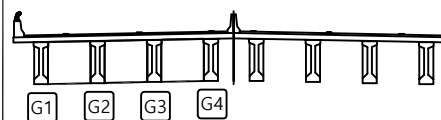

범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) - 가로보 S4

도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
2	23상	교대	백태		0.2	1.5	1	0.30	m²	
3	23상	교대	받침표지판 탈락				1	1.00	EA	
4	23상	교대	받침표지판 설치오류				2	2.00	EA	
5	23상	교대	백태		0.2	2.0	1	0.40	m²	
6	23상	교대	누수흔적		1.5	1.5	1	2.25	m²	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

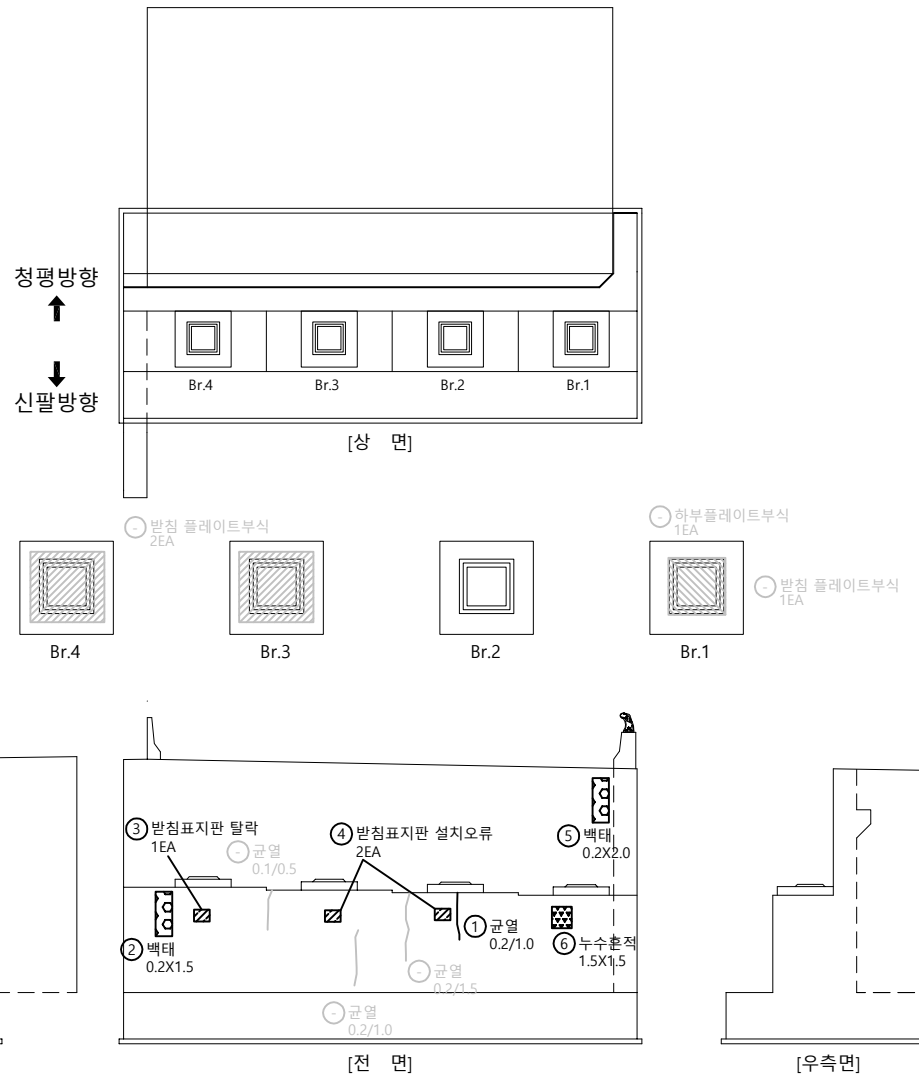

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

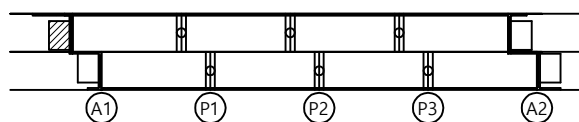

SECTION

← 청평 방향

신팔 방향 →

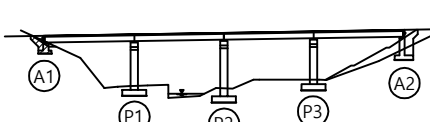

범례


균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) -교대 A1


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	받침 표지판 탈락				1	1.00	EA
2	기존	교량받침	받침 표지판 설치오류				3	3.00	EA
3	기존	교량받침	받침 표지판 설치오류				4	4.00	EA
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

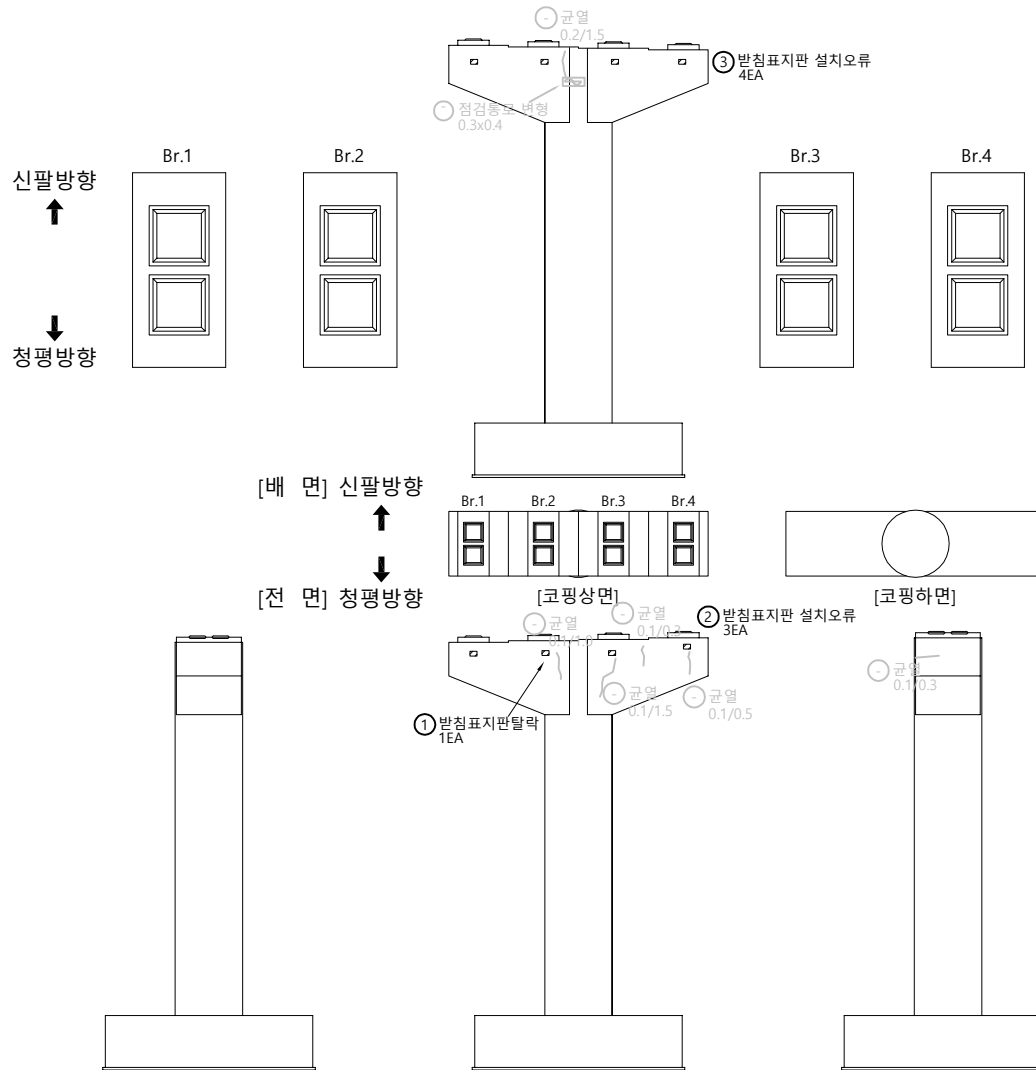

KEY PLAN

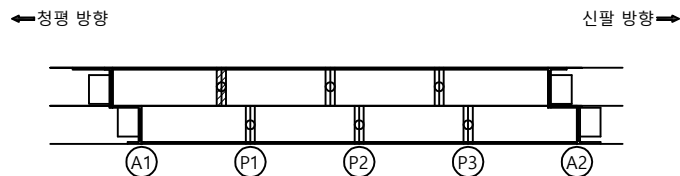

SECTION

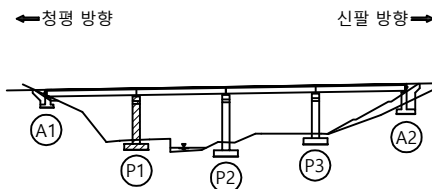

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도37호선 자작1교(상) 등 8개소 정밀안전점검 용역
도면명	자작4교(청평방향) -교각 P1
도면번호	18


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
2	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m	
4	기존	교량받침	받침 표지판 설치오류				2	2.00	EA	
5	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA	
6	기존	교량받침	받침 표지판 탈락				2	2.00	EA	
7	기존	교각	누수흔적		1.0	2.0	3	6.00	m ²	
8	기존	교각	재료분리		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
9	기존	교각	녹물오염		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
10	기존	교각	누수흔적		1.0	2.0	3	6.00	m ²	
11	23상	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		3	0.60	m	
12	23상	교각	패콘크리트 퇴적				3	3.00	EA	
13	23상	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	m	
14	23상	점검시설	점검문 파손				1	1.00	EA	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →



SECTION

← 청평 방향

신팔 방향 →

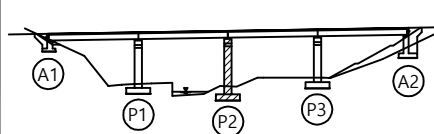

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) -교각 P2

도면번호





손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	받침물탈균열(0.3mm미만)	0.1	0.2		1	0.20	m
2	기존	교량받침	받침 표지판 설치오류				4	4.00	EA
3	기존	배수시설	배수관 길이부족				1	1.00	EA
4	기존	교량받침	받침 표지판 설치오류				4	4.00	EA
5	기존	교각	아물질 혼입		0.2	0.2	1	0.04	m ³
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

신팔방향

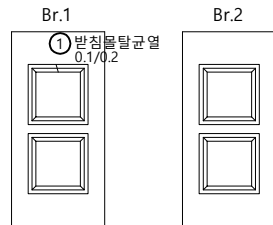↓
청평방향


[배면] 신팔방향

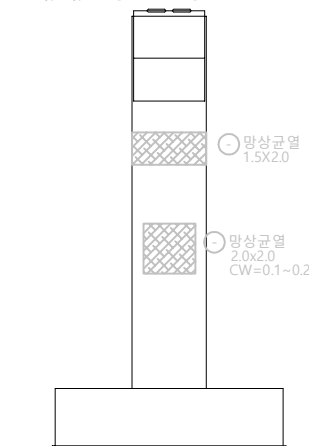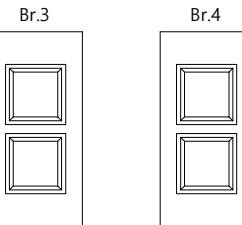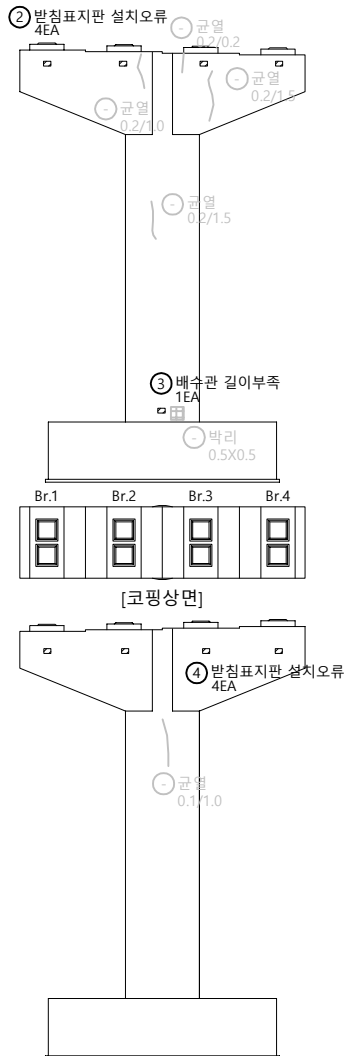↓
[전면] 청평방향

KEY PLAN

← 청평 방향


신팔 방향 →

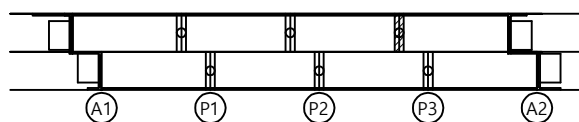

SECTION

← 청평 방향

신팔 방향 →

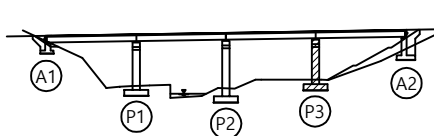

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) -교각 P3


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교량받침	받침 표지판 탈락				1	1.00	EA
2	기존	교량받침	받침 표지판 설치요류				1	1.00	EA
3	기존	교대	누수흔적		0.5	2.5	1	1.25	m²
4	기존	교대	누수흔적		0.4	2.5	1	1.00	m²
5	기존	교대	누수흔적		0.3	2.5	1	0.75	m²
6	기존	교대	표면오염		0.3	3.5	1	1.05	m²
7	23상	교대	패콘크리트 퇴적				1	1.00	EA
8	23상	교대	재료분리		0.2	0.3	1	0.06	m²
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

신팔방향

청평방향

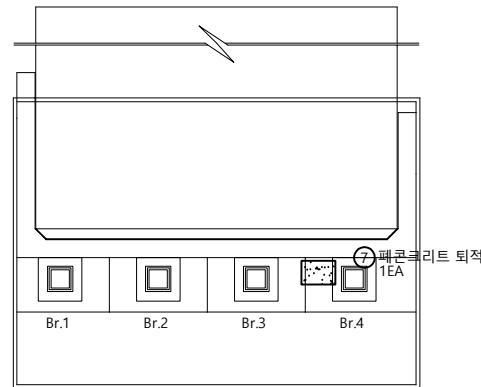

[상면]

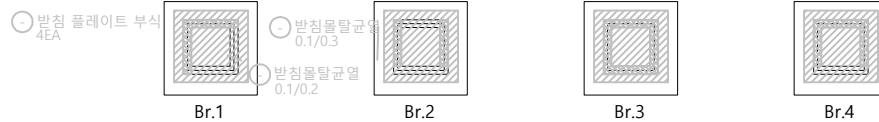


Br.1


Br.2

Br.3


Br.4

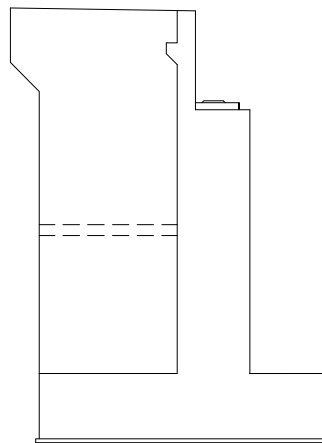

[좌측면]

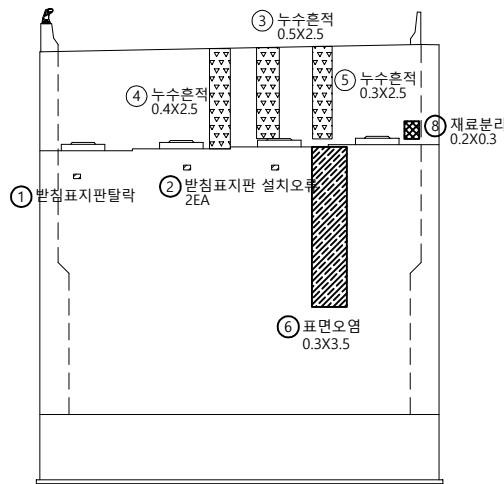

[전면]

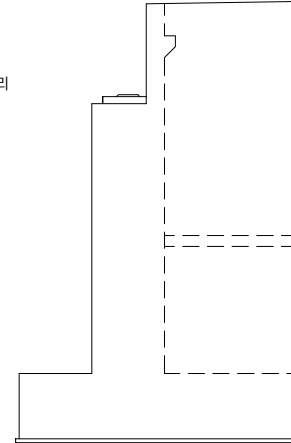


[우측면]

KEY PLAN

←청평 방향


신팔 방향→

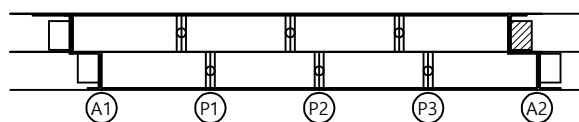

SECTION

←청평 방향

신팔 방향→

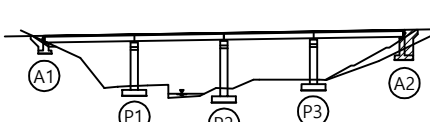

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
의정부국토관리사무소용역명
국도37호선 자작1교(상) 등 8개소
정밀안전점검 용역도면명
자작4교(청평방향) -교대 A2

도면번호