
3. 탐선교

전 경



바닥판하면 전경



교면포장 전경



교대 전경



교각 전경



교량받침 전경



신축이음 전경

작업사진



교량점검차 작업전경



교량점검차 작업전경



콘크리트 들뜸 작업전경



도보를 통한 작업전경



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

	
바닥판하면 전경	바닥판하면 전경
	
바닥판 하면 S1 박리(0.5×0.4)	바닥판 하면 S2 박락(0.3×0.3, 5EA)
	
바닥판 하면 S2 파손(0.2×0.2, 2EA)	바닥판 하면 S3 백태(0.5×13.0)

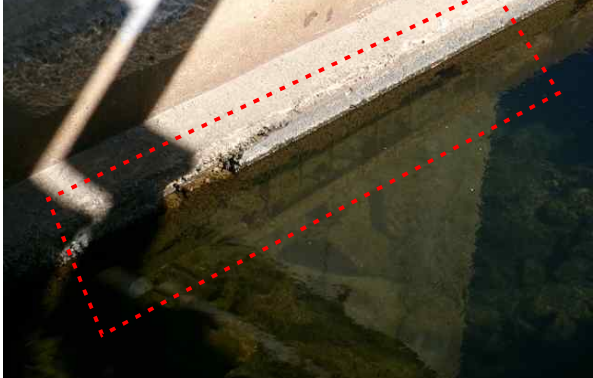
손상현황 사진

	
바닥판 하면 S3 보수부 박락(0.1×1.0)	바닥판 하면 S4 관메기 부식(2.0×0.5)
'19년 정밀 	금회 정밀 
바닥판 하면 S3 재료분리	바닥판 하면 S3 재료분리 보수실시
'19년 정밀 	금회 정밀 
바닥판 하면 S4 파손 및 철근노출	바닥판 하면 S4 파손 및 철근노출 보수실시

손상현황 사진

	
교대 전경 (A1)	교대 전경 (A2)
	
교대 A1 백태	교대 A1 백태 보수실시
	
교대 A2 박락	교대 A2 박락 보수실시

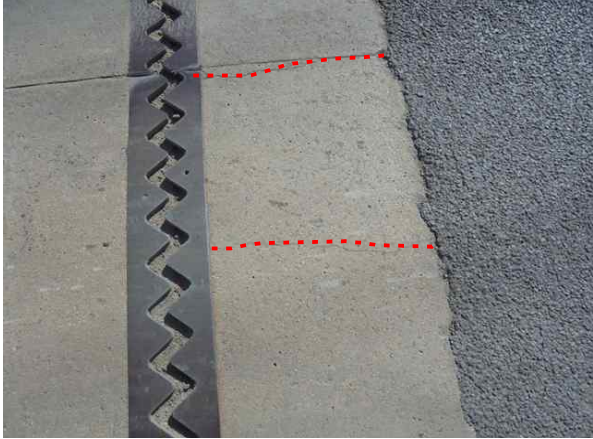
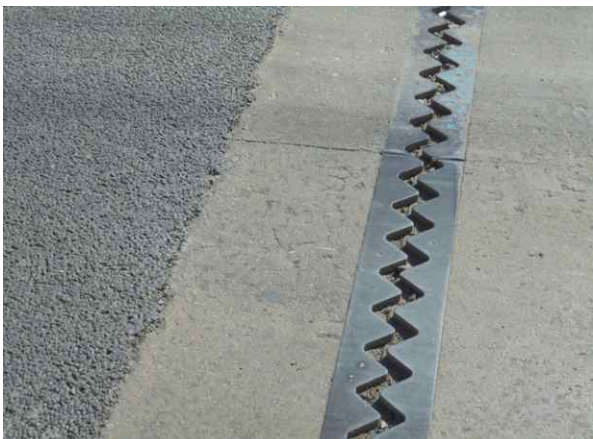
손상현황 사진

	
교각 전경 (P1)	교각 전경 (P2)
	
교각 P1 철근노출 (0.4×0.1)	교각 P1 기초 침식 및 철근노출 (0.4×0.1)
'19년 정밀 	금회 정밀 
교각 P1 기초 침식 및 철근노출 (0.5×0.3)	교각 P1 기초 침식 및 철근노출 (4.0×1.0) 진전

손상현황 사진

	
교각 P2 재료분리	교각 P2 재료분리 보수실시
	
P3-Sh1 받침몰탈균열 (Cw=0.3mm미만)	P3-Sh3 받침콘크리트 균열 (Cw=0.3mm미만)
	
EXP.J1(A1) 전경	EXP.J2(A2) 전경

손상현황 사진

	
신축이음 A1 후타재 균열 (Cw=0.3mm미만)	신축이음 A1 후타재 파손 (0.2×1.0)
	
신축이음 A1 후타재 파손 (0.5×2.0)	신축이음 A2 본체 토사퇴적 (L=5.0m)
	
신축이음 A2 후타재 망상균열 (0.3×0.3)	신축이음 A2 아스콘 퇴적, 후타재 파손(0.3×0.5)

손상현황 사진



교면포장 전경



교면포장 전경



교면포장 S1~S2 전경



교면포장 S3~S4 전경



교면포장 아스콘 손상



교면포장 재포장(콘크리트 포장)

손상현황 사진

	
배수구 전경	배수관 전경
	
배수시설 S1 배수구 막힘	배수시설 배수관 상태양호
	
난간 및 연석 전경	보도부 전경

손상현황 사진

	
난간 및 연석 전경	보도부 전경
	
연석 S1~S2 몰탈 들뜸	연석 S1~S2 몰탈 들뜸 보수 실시
	
연석 S4 몰탈 바리	연석 S4 몰탈 바리 보수 실시

