
6. 하 색 교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



바닥판하면 전경



방호벽 외측 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



교량점검차 작업전경



교량점검차 작업전경



콘크리트 들뜸 작업전경



콘크리트 들뜸 작업전경



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

	
바닥판하면 전경 (RCS)	바닥판하면 전경 (RCS)
	
바닥판 하면 S1 균열 (Cw=0.3mm미만)	바닥판 하면 S1 균열부백태 (0.1×0.5)
	
바닥판 하면 S2 박리 (0.1×0.2)	바닥판 하면 S2 백태 (0.3×10.0)

손상현황 사진

	
바닥판 하면 S3 망상균열 및 백태(1.0×1.5)	바닥판 하면 S3 보수부 박락(4.0×1.0)
	
바닥판 하면 S3 파손 및 철근노출(0.5×0.5)	바닥판 하면 S1 철근노출(1.0×0.25)
	
바닥판 하면 S3 박락(1.5×0.5)	바닥판 하면 S3 층분리(0.5×5.0)

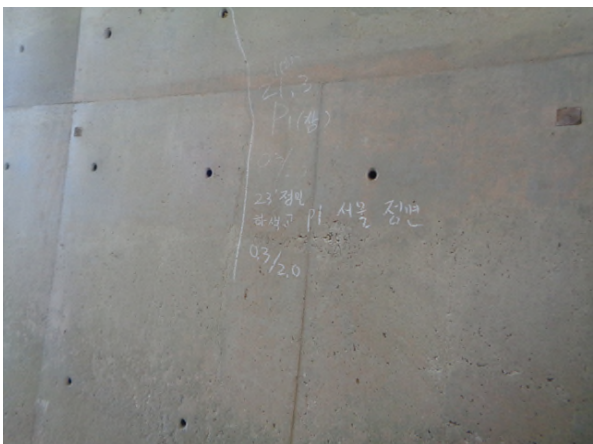
손상현황 사진

	
교대 전경 (A1)	교대 전경 (A2)
	
교대 A1 균열(Cw=0.3mm미만)	교대 A1 침식(0.1 × 3.0)
	
교대 A2 균열(Cw=0.3mm이상)	교대 A1 충분리(1.0 × 0.3 × 3EA)

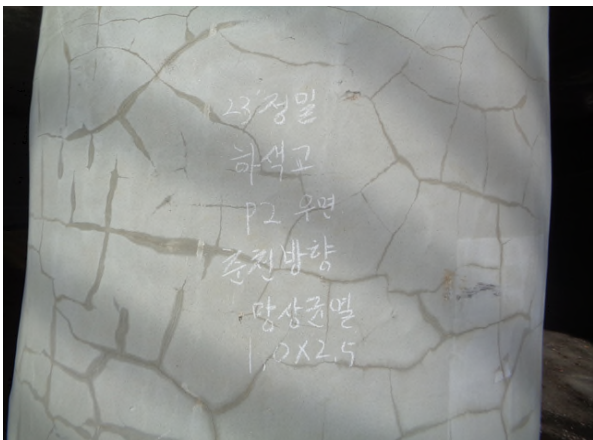
손상현황 사진

	
교대 A1 파손(1.0×1.0)	교대 A2 재료분리(0.3×0.5)
	
교대 A2 파손(0.5×0.5)	교대 A2 박락(1.0×1.0)
	
교대 A2 백태 및 표면박리(10.0×2.5)	교대 A2 박락 및 철근노출(8.0×1.0)

손상현황 사진

	
교각 전경 (P1)	교각 전경 (P2)
	
교각 P2 균열(Cw=0.3mm미만)	교각 P1 균열(Cw=0.3mm이상)
	
교각 P1 철근노출(0.5×0.6)	교각 P2 파손 (0.1×0.1×2EA)

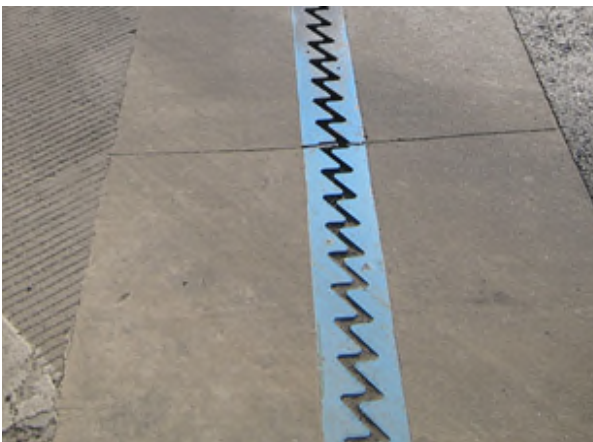
손상현황 사진

	
교각 P1 망상균열 (2.0 x 4.0)	교각 P1 침식 (1.0 x 5.0)
	
교각 P2 망상균열 (2.0 x 4.0)	교각 P2 박리 (2.0 x 0.3)
	
교각 P2 박리 (2.0 x 0.3)	교각 P2 망상균열 (1.0 x 2.5)

손상현황 사진

	
탄성받침 전경	탄성받침 전경(고정)
	
A2-Sh1 Plate부식 (5EA)	A2-Sh4 Plate부식 (5EA)
	
받침장치 연단거리 측정	교량 받침 가동량 측정

손상현황 사진

	
EXP.J1(A1) 전경 서울방향	EXP.J2(A2) 전경 춘천방향
	
서울방향 신축이음 A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)	춘천방향 신축이음 A1 토사 퇴적(1.0 x 2.0)
	
서울방향 신축이음 A1 토사 퇴적(0.5 x 1.0)	춘천방향 신축이음 A2 토사 퇴적(1.0 x 3.0)

손상현황 사진



교면포장 전경



교면포장 전경



서울방향 교면포장 S2 망상균열(3.0×15.0)



서울방향 교면포장 S3 망상균열(5.0×8.0)



춘천방향 교면포장 S1 토사퇴적(1.0×15.0)



춘천방향 교면포장 S1 망상균열(3.5×10.0)

손상현황 사진

	
배수구 전경	배수관 전경
	
서울방향 배수시설 S2 배수구 막힘(1EA)	서울방향 배수시설 S3 배수관 파손(1EA)
	
춘천방향 배수시설 S2 배수구 막힘(1EA)	서울방향 배수시설 S1 배수관 길이부족(1EA)

손상현황 사진

	
방호벽 및 연석 전경	중분대 전경
	
서울방향 방호벽 S1 연석 표면열화(0.3×15.0)	서울방향 중분대 S2 연석 표면열화(0.3×15.0)
	
서울방향 방호벽 S1 균열(Cw=0.3mm이상)	춘천방향 방호벽 S3 연석 표면열화(0.3×15.0)