


← 서울

청 평 →

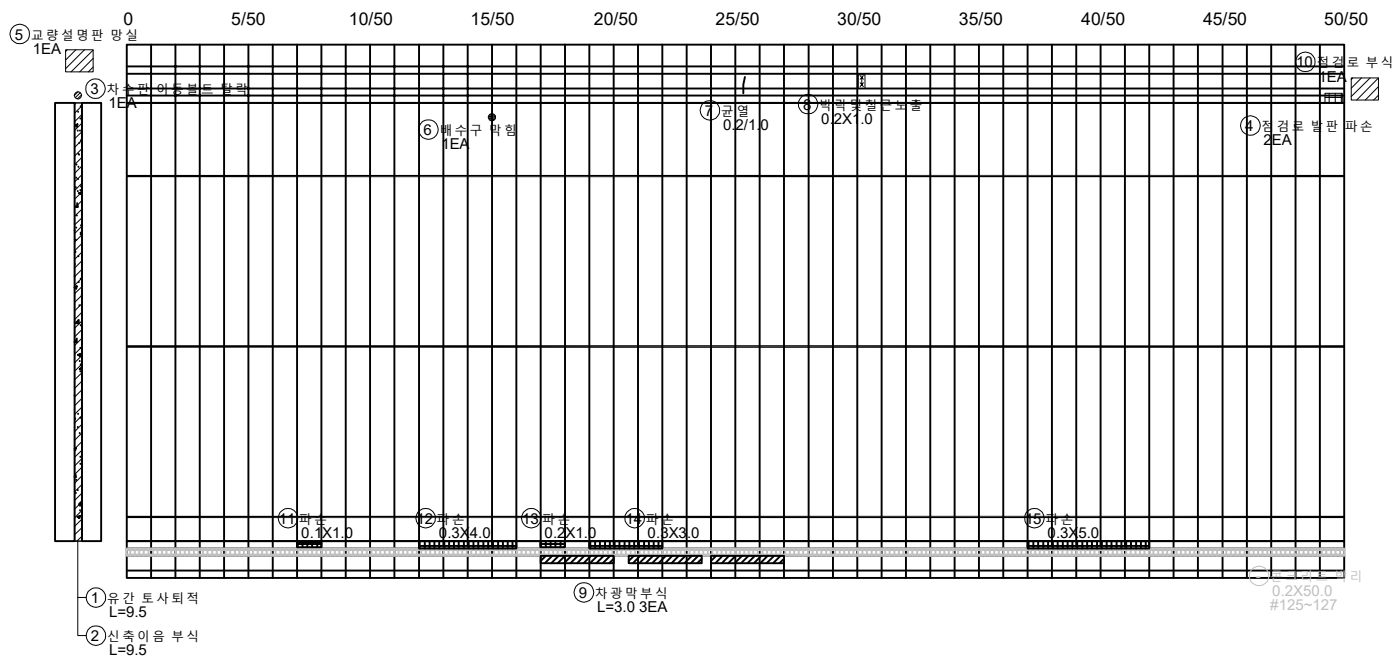


A1

P1


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

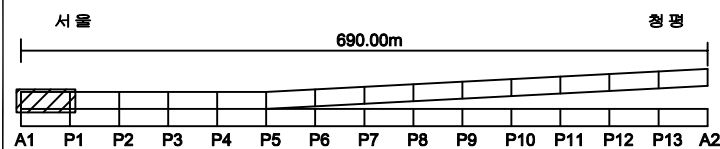

SECTION




하
려

			발 주 처 의정부북로관리사무소
			에 지 영 국도46호선 마치고(하동) 4개소 경원안전점검구역
			
			내 지 영 장천교(상) 바닥상면 S
			노 면 전 호 01

ID: 창현교(상)바닥판 상면 (S2) 외관조사망도

← 서울

청 평 →

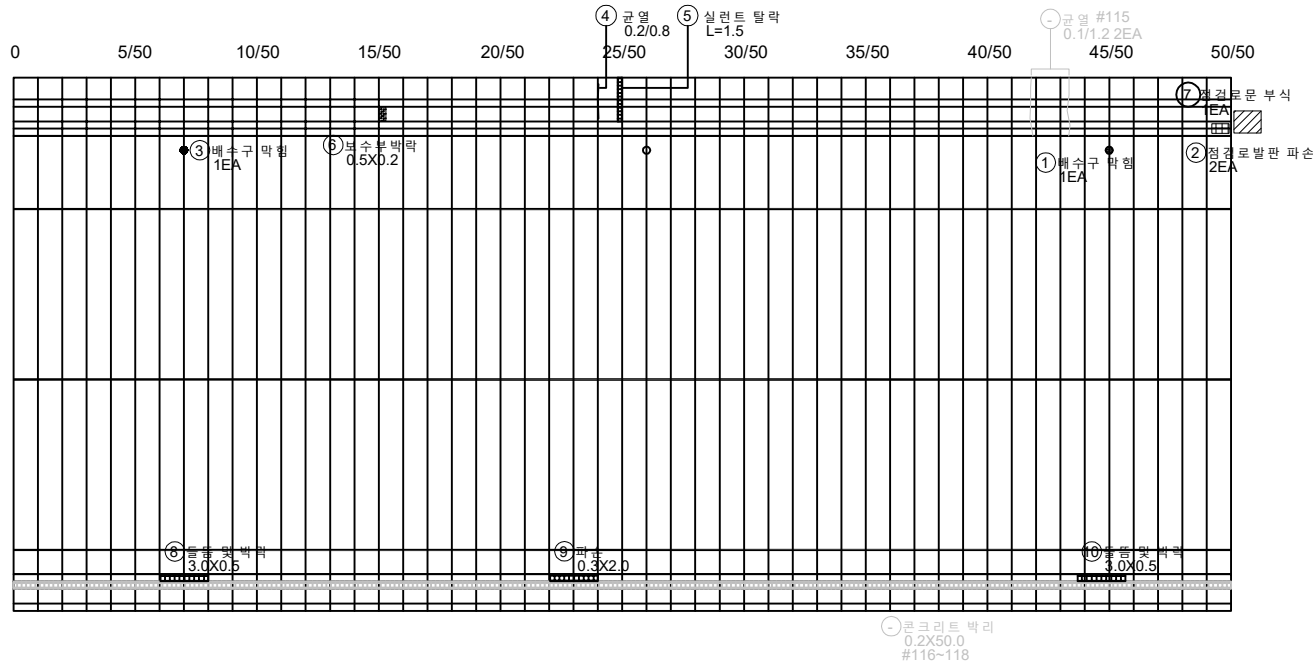


P1

P2


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
2	기준	방호벽	장경로 발판 파손				1	1.00	EA
3	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
4	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	m
5	기준	방호벽	실린트 탈락		1.5		1	1.50	m
6	기준	방호벽	보수부박락	0.5	0.2		1	0.10	m²
7	23상	방호벽	장경로문 부식				1	1.00	EA
8	23상	중문대	돌출 및 박락	3.0	0.5		1	1.50	m²
9	23상	중문대	파손	0.3	2.0		1	0.60	m²
10	23상	중문대	돌출 및 박락	3.0	0.5		1	1.50	m²
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

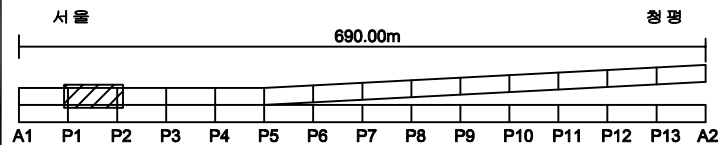

SECTION




범례

균열	망상균열	재용분리
편치, 공동	박리, 파손	돌고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
침하노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판상면 S2
도면번호	02

← 서울

청평→

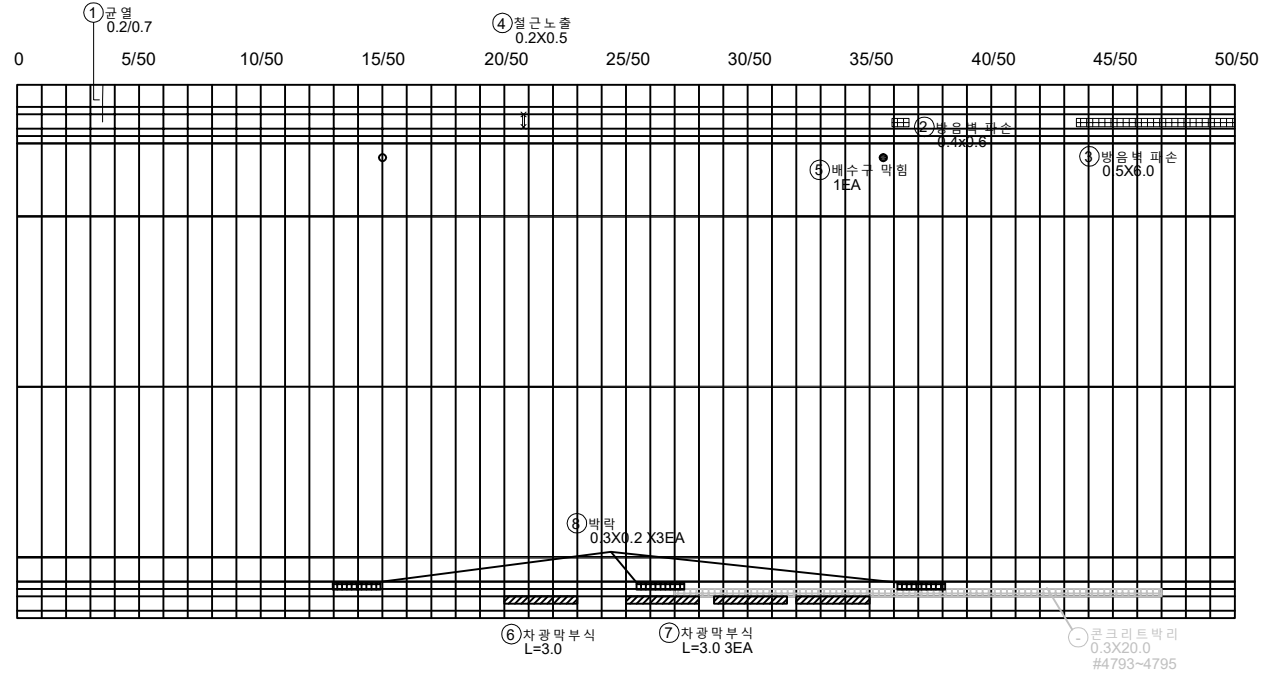


P2


P3

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
2	기존	방호벽	방음벽 파손		0.6	0.4	1	0.24	m	
3	기존	방호벽	방음벽 파손		6.0	0.5	1	0.30	m	
4	기존	방호벽	철근노출		0.5	0.2	1	1.00	m	
5	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
6	기존	중분대	차광막부식		3.0		1	3.00	m	
7	기존	중분대	차광막부식		3.0		3	9.00	m	
8	23상	중분대	박락		0.3	0.2	3	0.18	m	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

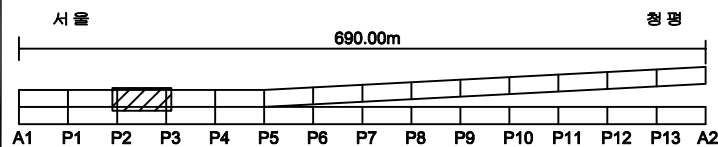

SECTION



범례

균열	방음벽	재분리
편지, 공동	방음벽 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	배기	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판상면 S3
도면번호	03


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	중분대	콘크리트 박리		8.0	0.4	1	3.20	㎡	
2	기준	방호벽	점강로 발판 파손				2	2.00	EA	
3	기준	중분대	차광막부식		3.0		1	3.00	㎡	
4	23상	중분대	차광막파손		0.2	0.7	1	0.14	㎡	
5	23상	중분대	박리		0.2	0.7	1	0.14	㎡	
6	23상	중분대	파손		0.3	4.0	1	1.20	㎡	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울

청 평 →


0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

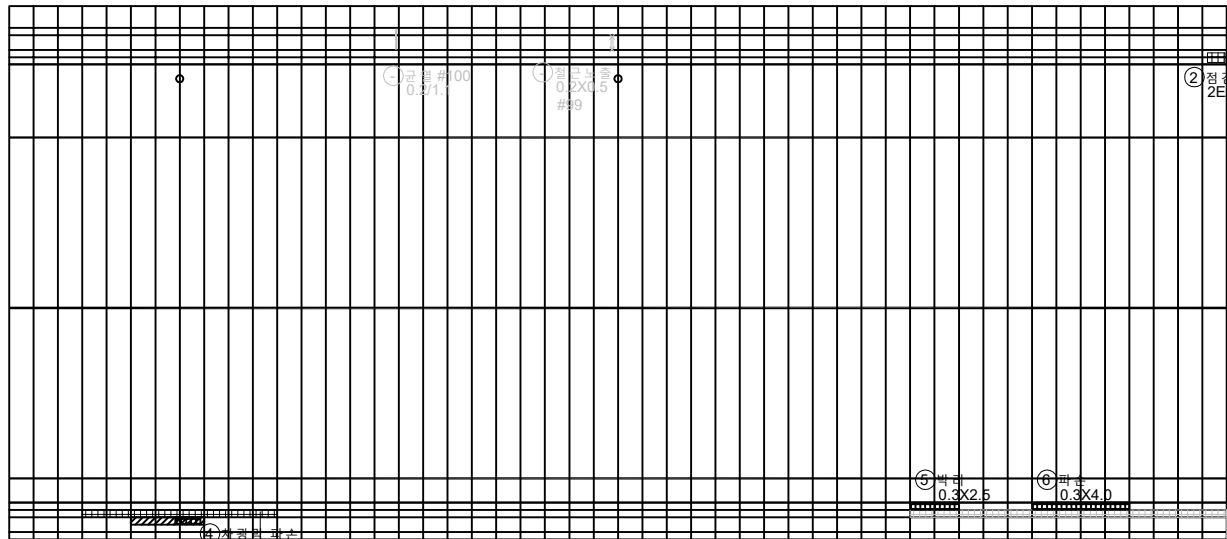


P3

P4

KEY PLAN

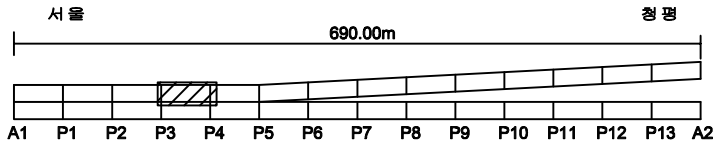

SECTION



범례

구분	방상균열	재분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 상면 S4
도면번호	04

손상물량표

← 서울

청평→

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

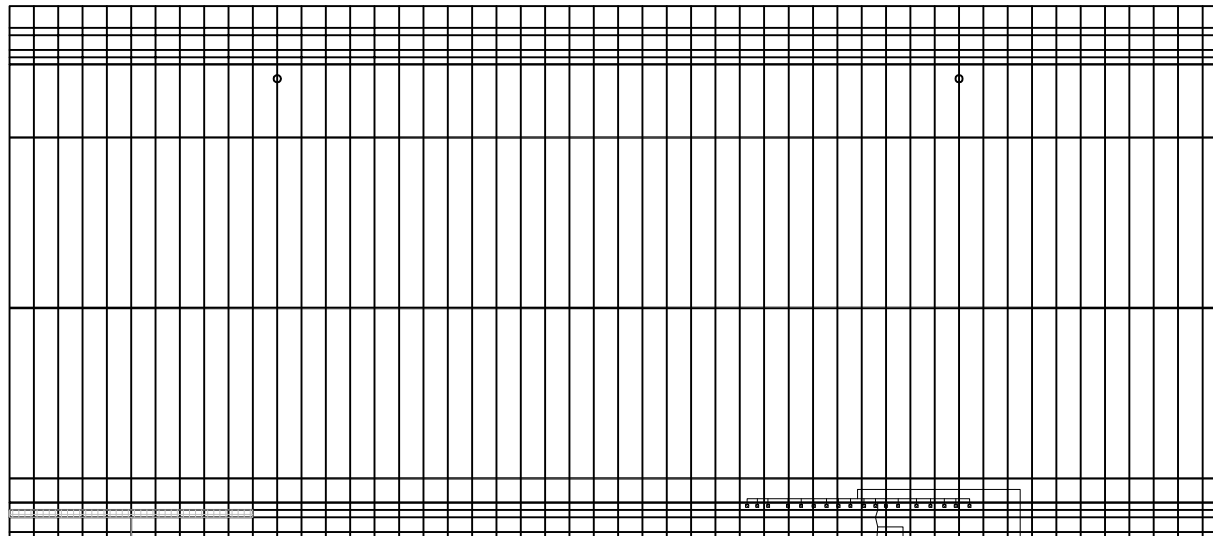

콘크리트 박리
0.3X10.0
#4785~4787

② 균열
0.2/1.5


① 부식(오염)
0.1x0.1 18EA

P4


P5

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	중분대	부식		0.1	0.1	18	0.18	m ²	
2	기준	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

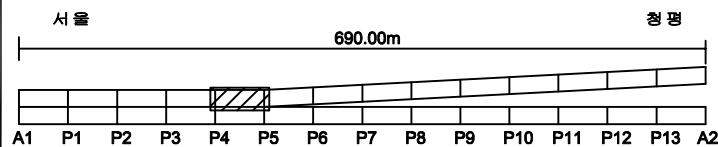

SECTION



범례

균열	망상균열	재분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회색물	도면명	창현교(상)바닥판상면 S5
철근노출	침하	열화	도면번호	05
부식	좌굴, 변형	기타		


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	방호벽	정경로 발판 파손				1	1.00	EA	
2	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m	
3	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.2		1	1.20	m	
4	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
5	기준	중문대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	1.20	m	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울

청 평 →


0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

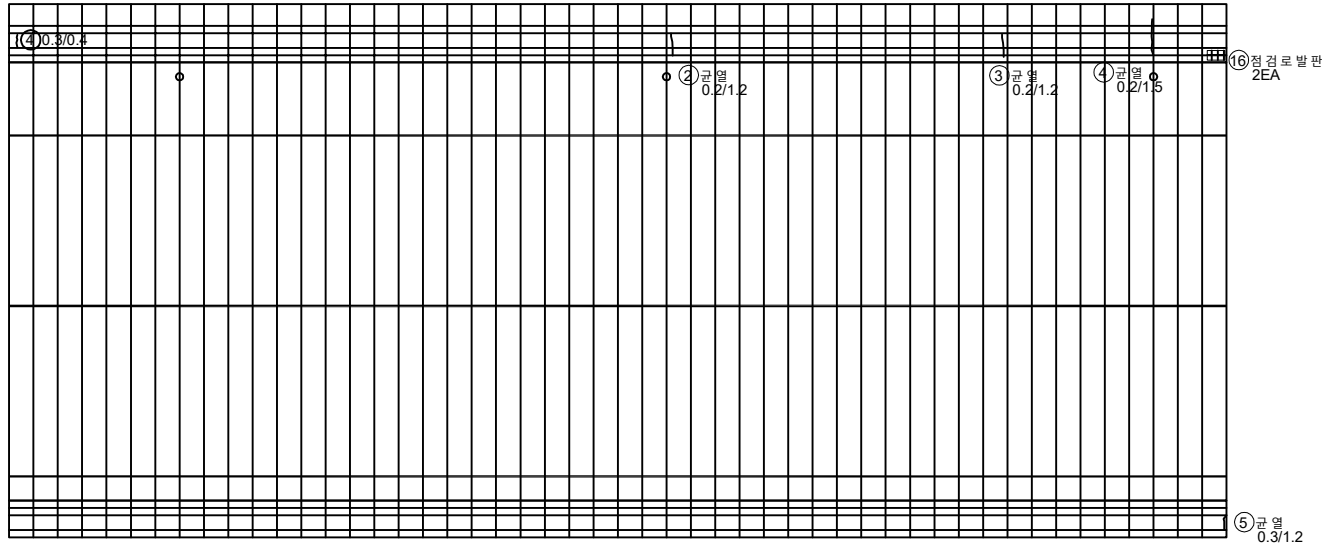


P5

P6

KEY PLAN

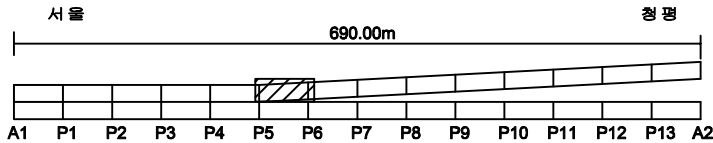

SECTION




범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판상면 S6
도면번호	06

← 서울


청평→

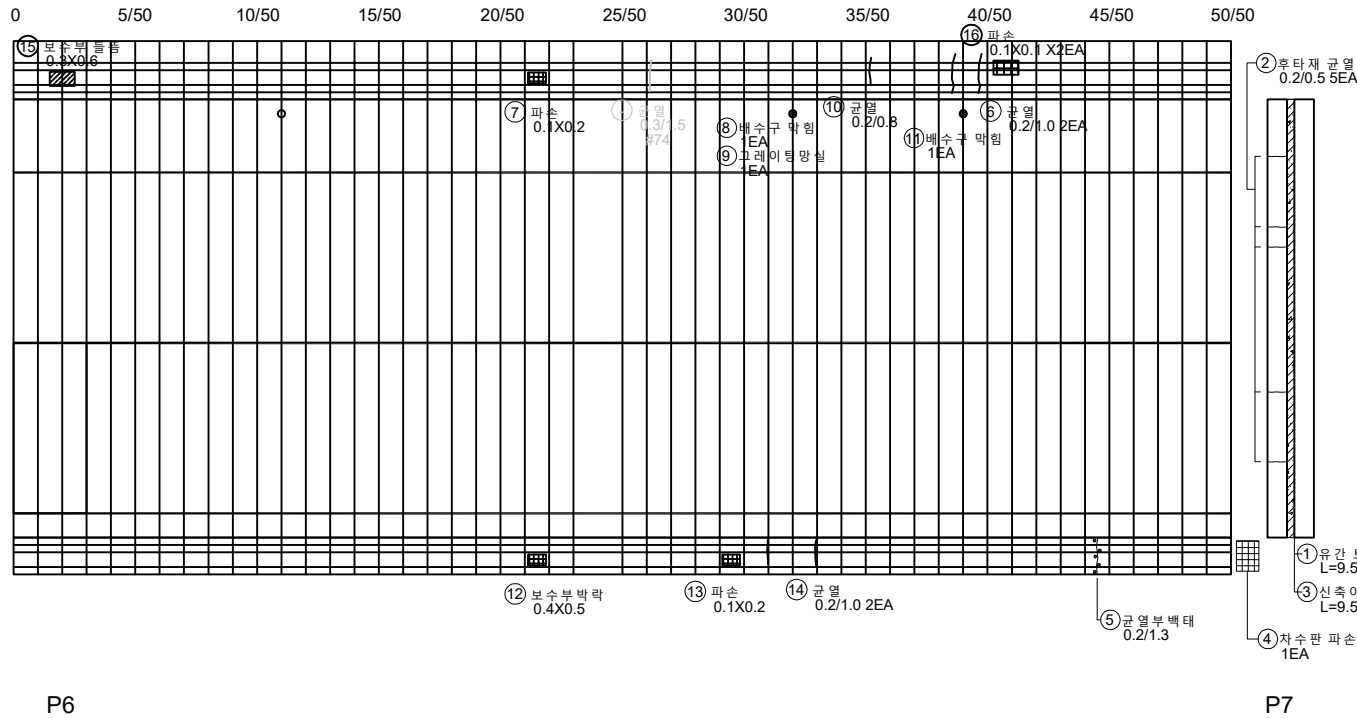


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	신축이음	유간 토사 퇴적		9.5		1	9.50	■
2	기준	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		5	2.50	■
3	기준	신축이음	신축이음 부식		9.5		1	9.50	■
4	기준	신축이음	차수판 파손				1	1.00	EA
5	기준	중분대	균열부백태	0.2	1.3		1	1.30	■
6	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	■
7	기준	방호벽	파손		0.2	0.1	1	0.02	■
8	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
9	기준	배수시설	그레이팅 망실				1	1.00	EA
10	기준	방호벽	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	■
11	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
12	기준	중분대	보수부백태		0.4	0.5	1	0.20	■
13	기준	중분대	파손		0.1	0.2	1	0.02	■
14	기준	중분대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		2	2.00	■
15	23상	방호벽	보수부들		0.3	0.6	1	0.18	■
16	23상	방호벽	파손		0.1	0.1	2	0.02	■
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

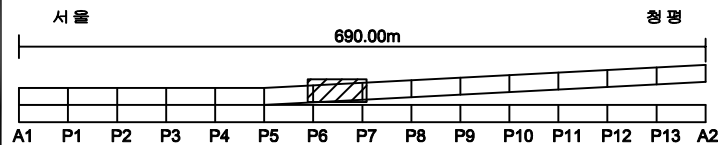

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판상면 S7
도면번호	07

← 서울

청 평 →

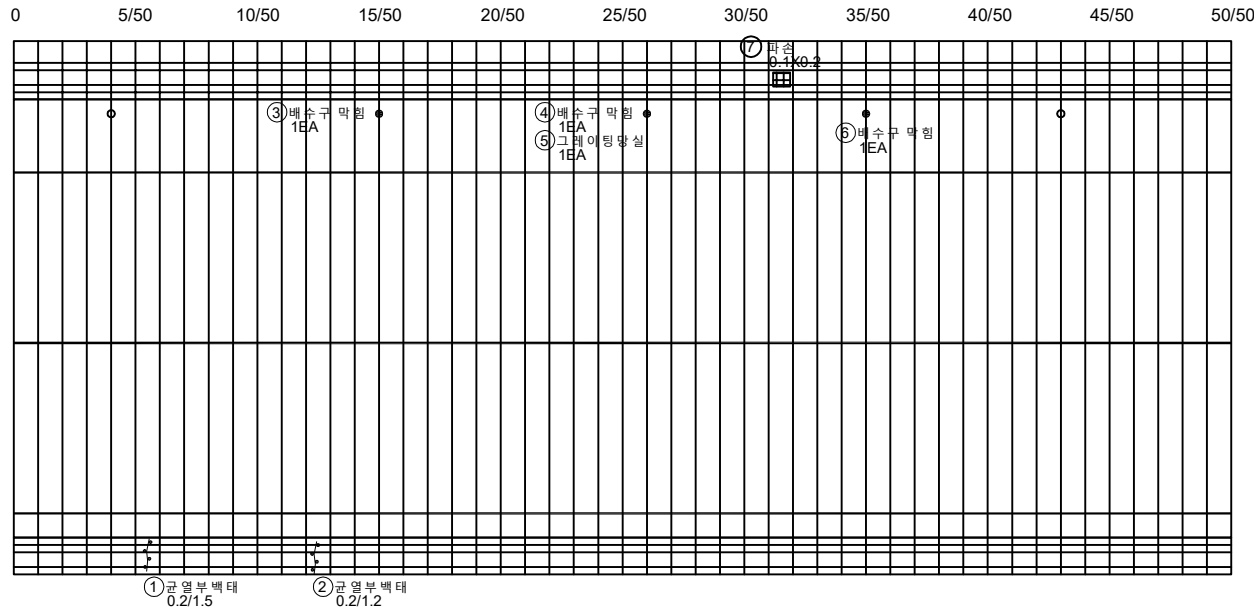


P7

P8


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	중분대	교열부백태	0.2	1.5		1	1.50	m	
2	기준	중분대	교열부백태	0.2	1.2		1	1.20	m	
3	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
4	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
5	기준	배수시설	그레이팅 망실				1	1.00	EA	
6	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
7	23상	방호벽	파손		0.1	0.2	1	0.02	m	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

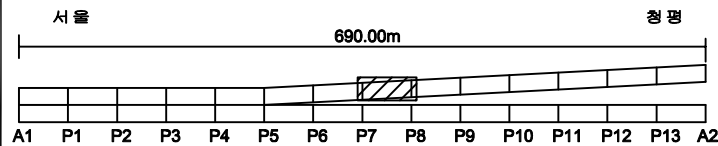

SECTION



범례


교 열	망상교열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습관부	백 태	회색물	동 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 명
			창현교(상)바닥판상면 S8
			도면번호 08

손상물량표

← 서울

청 평 →


0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

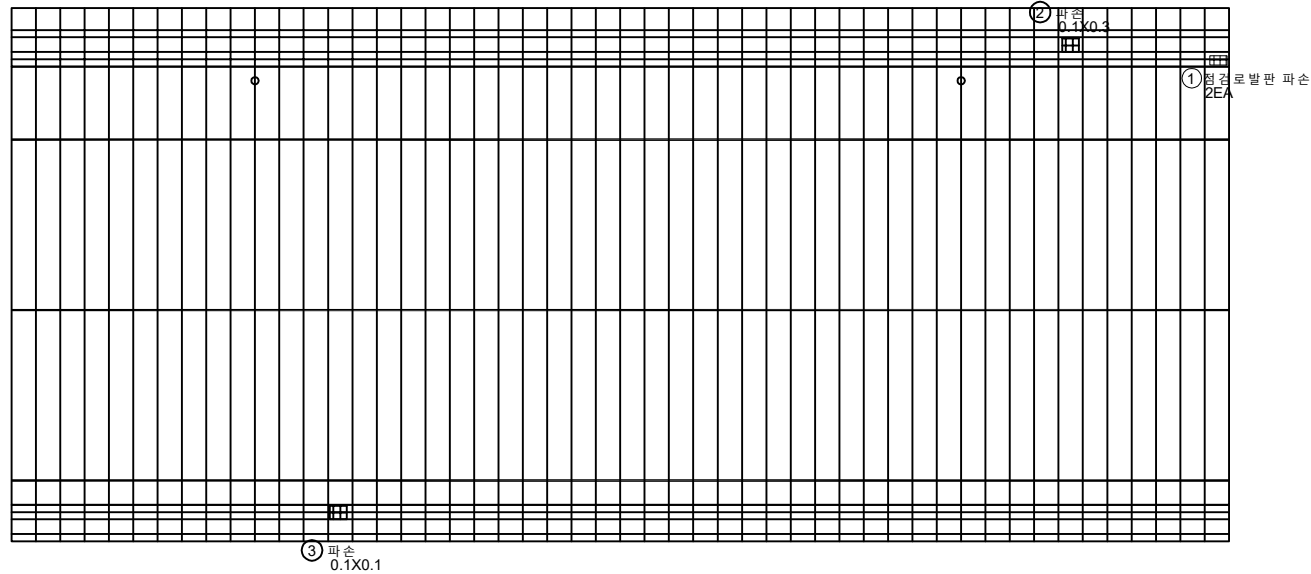


P8

P9

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	방호벽	점경로 발판 파손				2	2.00	EA
2	23상	방호벽	파손		0.1	0.3	1	0.03	㎡
3	23상	등분대	파손		0.1	0.1	1	0.01	㎡
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

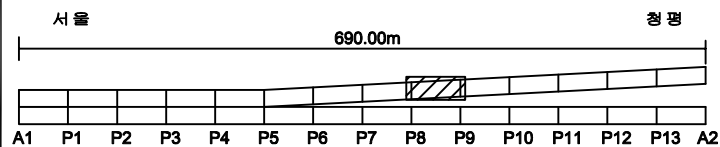KEY
PLAN


SECTION

범
례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습관부	백 태	회죽물	용 역 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상)바닥판상면 S9
			도면번호
			09

← 서울

청 평 →

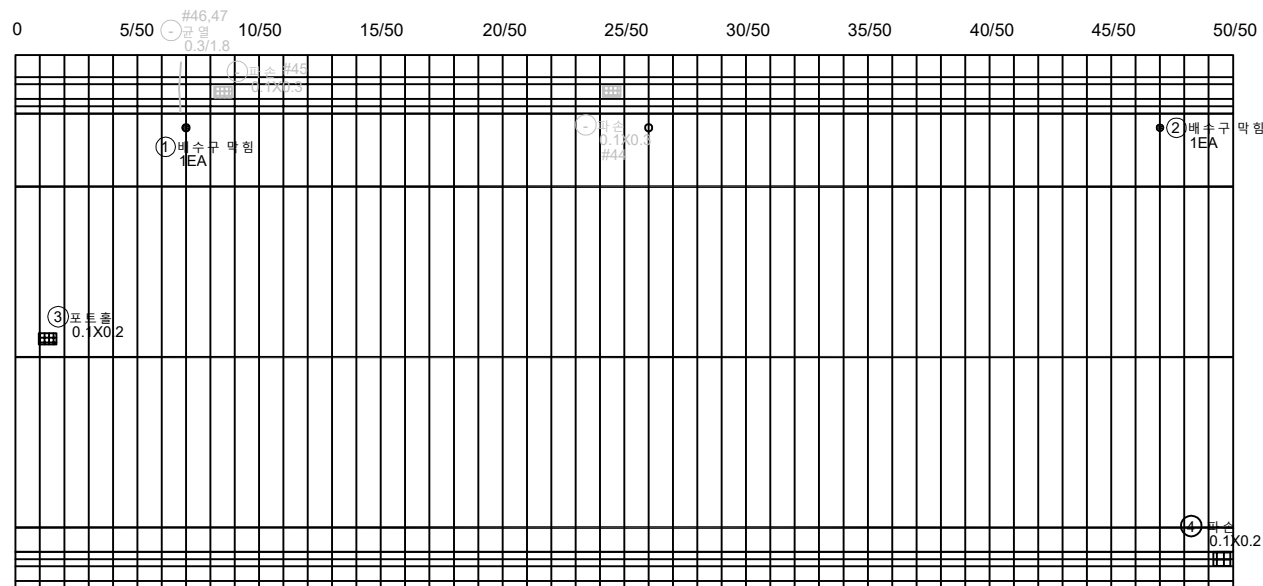


P9

P10


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
2	기존	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
3	기존	교면포장	포탄물		0.1	0.2	1	0.02	m²	
4	23상	중분대	파손		0.1	0.2	1	0.02	m²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

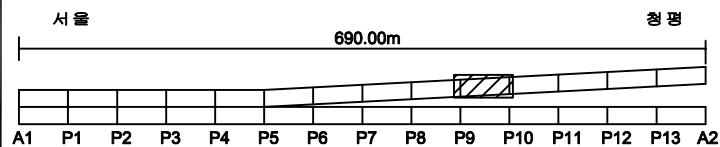

SECTION




범례

구멍	망상균열	재분리	발주처 의정부국토관리사무소
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	
누수, 습관부	벽면	회색물	용역명 국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
철근노출	침하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	도면명 창현교(상) 바닥판상면 S10
			도면번호 10

← 서울

청 평 →

0 5/50 10/50 15/50 20/50 25/50 30/50 35/50 40/50 45/50 50/50

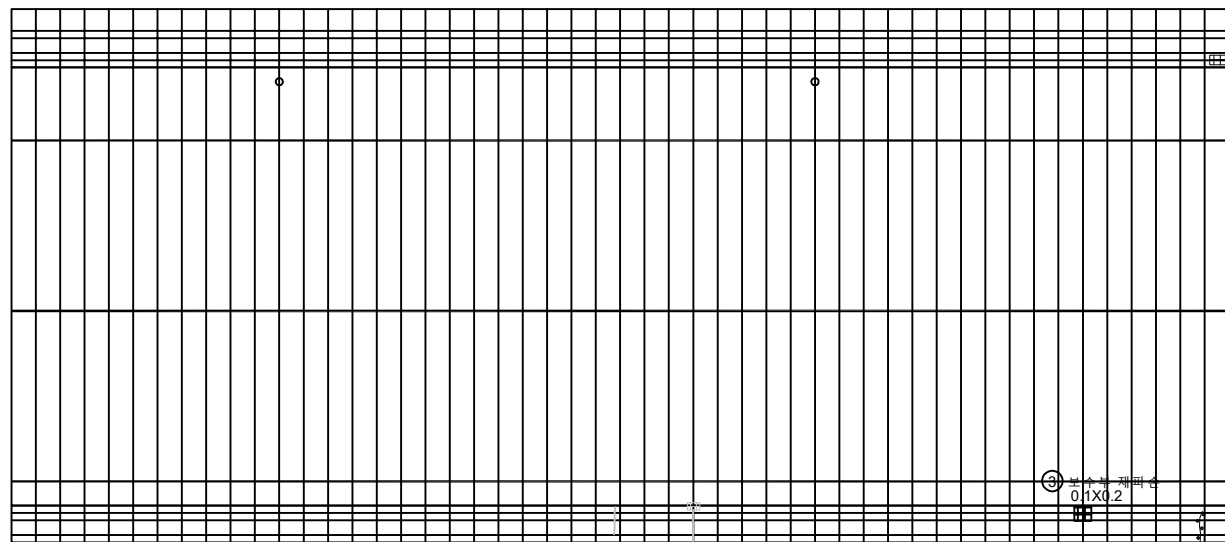


P10


P11

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	중분대	균열부백태	0.3	1.0		1	1.00	#	
2	기준	방호벽	점검로 발판 파손				2	2.00	EA	
3	23상	중분대	보수부 재파손		0.1	0.2	1	0.02	#	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

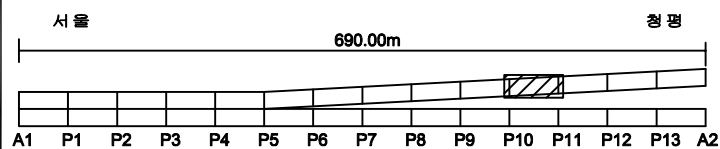KEY
PLAN


SECTION

면
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 바닥판상면 S11
			도면번호
			11

← 서울

청 평 →

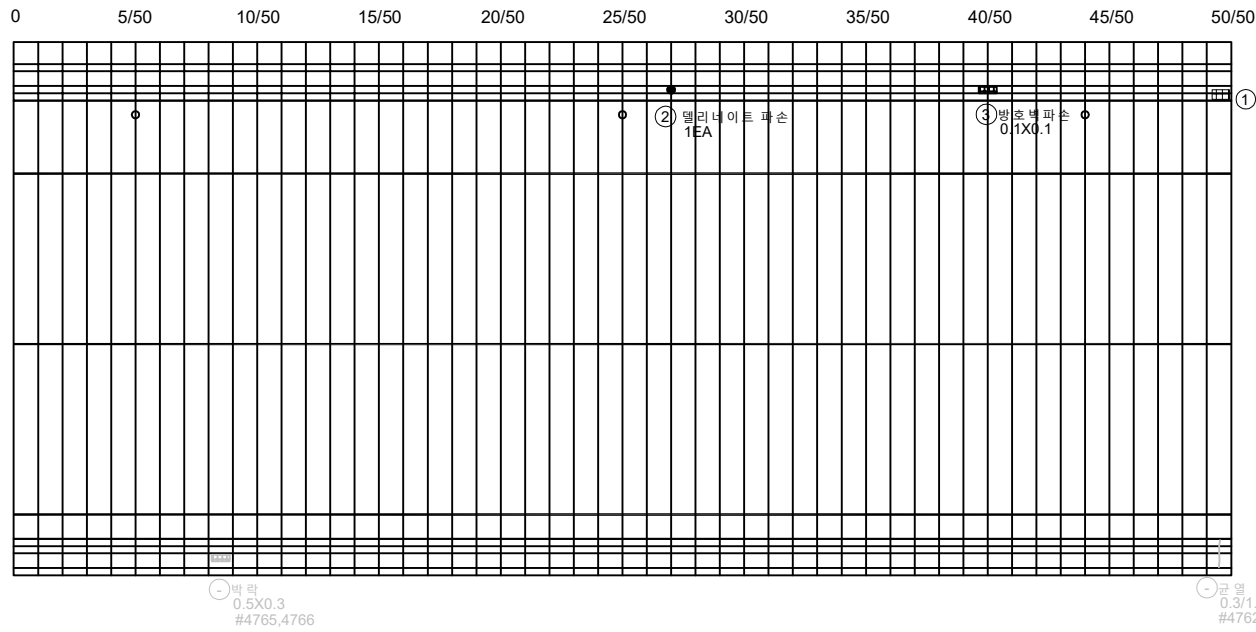


P11

P12


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	방호벽	정검로 발판 파손				1	1.00	EA
2	기준	방호벽	엘리베이터 파손				1	1.00	EA
3	기준	방호벽	파손		0.1	0.1	1	0.01	㎡
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

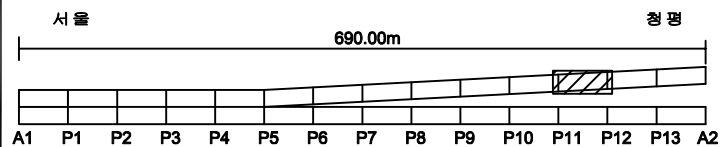

SECTION




범례

구 결	망상구결	재결분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	벽 태	회색물	동 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경찰안전점검응력
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상) 바닥판상면 S12
			도면번호
			12


← 서울

청 평 →

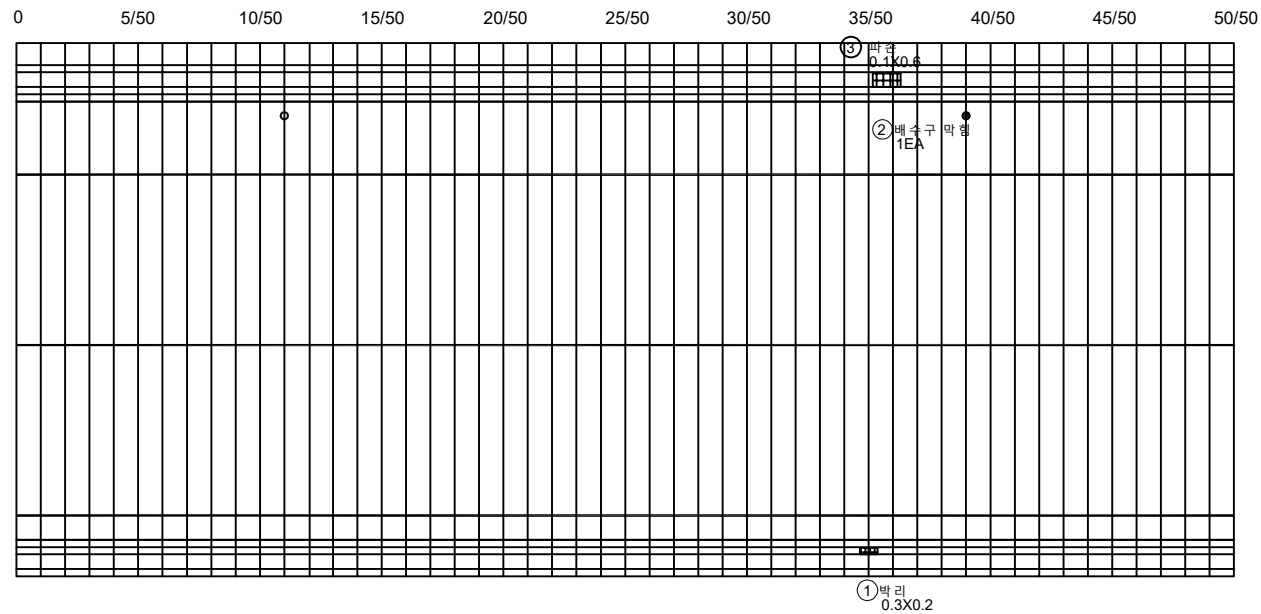


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	중분대	박리		0.3	0.2	1	0.06	㎡
2	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
3	23상	방호벽	파손		0.3	0.2	1	0.06	㎡
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

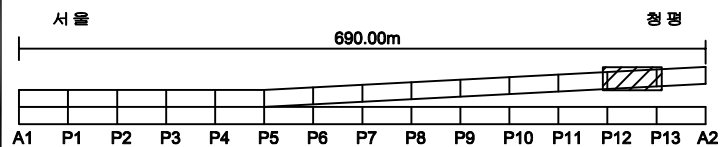KEY
PLAN


SECTION

범
례

구 결	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백 태	회색물	동 의 명
철근노출	침 하	열 화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상) 바닥판상면 S13
			도면번호
			13

← 서울

청평→

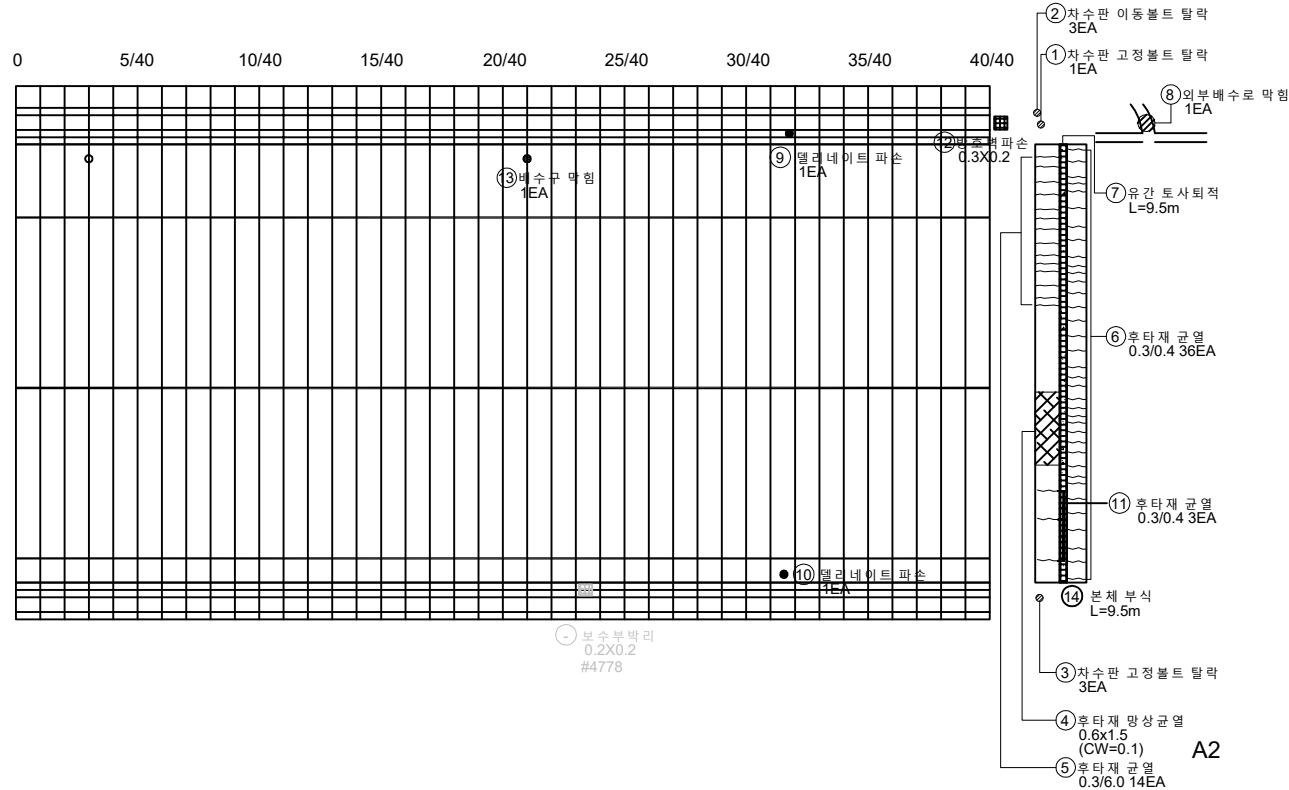


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	신축이음	차수판 고정볼트 탈락				1	1.00	EA
2	기준	신축이음	차수판 이동볼트 탈락				3	3.00	EA
3	기준	신축이음	차수판 고정볼트 탈락				3	3.00	EA
4	기준	신축이음	후타재 망상균열(CW=0.1)		1.5	0.6	1	0.90	m²
5	기준	신축이음	후타재 균열	0.3	0.6		14	8.40	m
6	기준	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		36	14.4	m
7	기준	신축이음	유간 토사퇴적	9.5			1	9.50	m
8	기준	배수로	외부배수로 막힘				1	1.00	EA
9	기준	방호벽	엘라네이트 파손				1	1.00	EA
10	기준	중문대	엘라네이트 파손				1	1.00	EA
11	기준	신축이음	후타재 균열	0.3	0.4		3	1.20	m
12	기준	방호벽	파손	0.3	0.2		1	0.06	m²
13	기준	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA
14	23상	신축이음	본체 부식	9.5			1	9.50	m
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


P13

A2

KEY PLAN

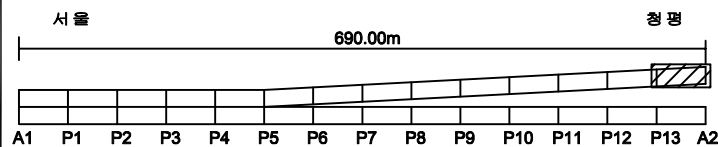

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판상면 S14
도면번호	14

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		15.0	0.2	1	3.00	m ²	
2	기존	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				8	8.00	EA	
3	23상	바닥판	갈손 및 철근노출		0.3	0.5	1	0.15	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

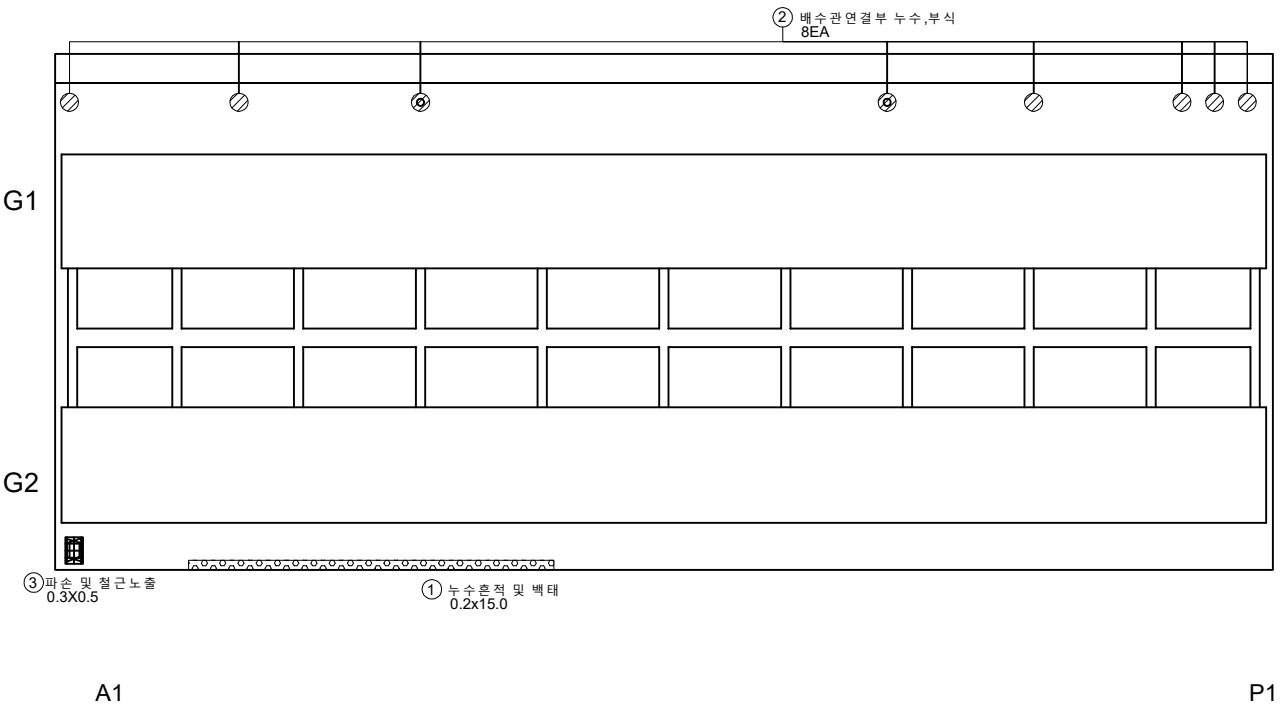

KEY PLAN

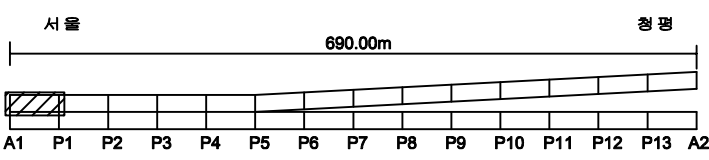

SECTION

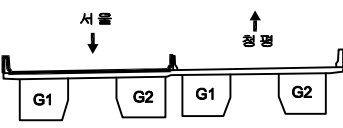

범례

구멍	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하 면 S1
도면번호	15

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		3.0	0.1	1	0.30	㎡	
2	기준	바닥판	백태		0.3	0.3	1	0.09	㎡	
3	기준	바닥판	누수흔적		50.0	0.5	1	25.0	㎡	
4	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				2	2.00	EA	
5	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				1	1.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

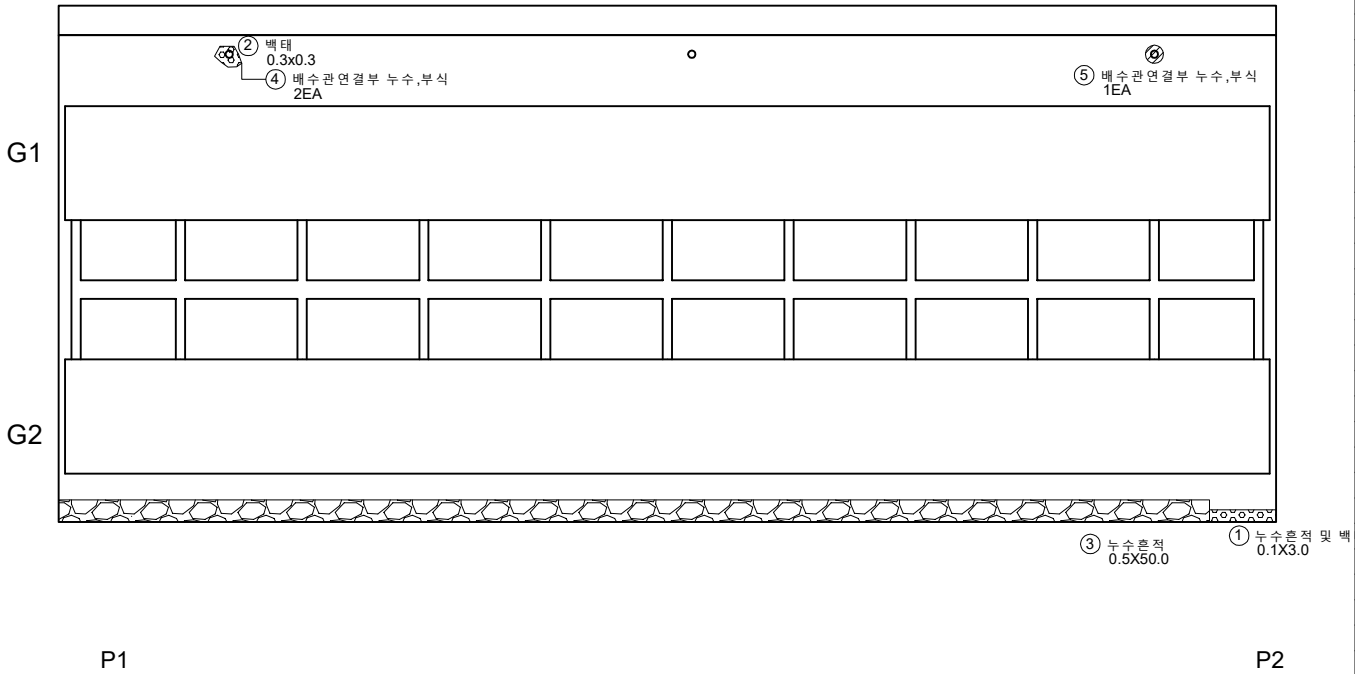

KEY PLAN

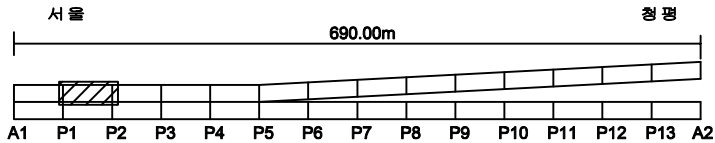

SECTION



범례


구름	망상구름	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상)바닥판하면 S2
			도면번호
			16

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		4.0	0.1	1	0.40	㎡	
2	기준	바닥판	누수흔적		50.0	0.5	1	25.0	㎡	
3	기준	바닥판	누수흔적		0.3	0.3	1	0.09	㎡	
4	기준	바닥판	충분리 및 백태		0.6	0.2	1	0.12	㎡	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울

청평→

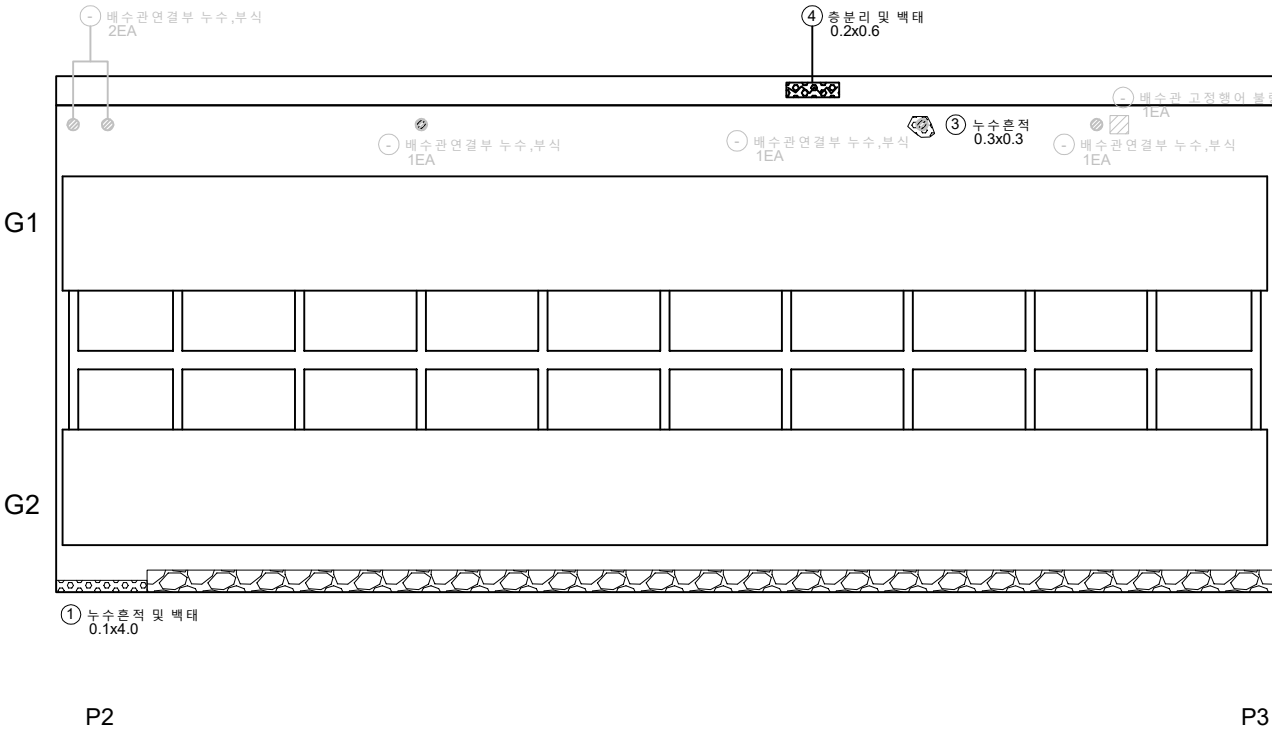

KEY PLAN

서울 690.00m 청평

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 A2

SECTION

서울 ↑ 청평

G1 G2 G1 G2

범례

콘크리트	방상근철	재료분리
편지, 공동	벽돌, 파손	아스팔트, 결빙
누수, 습윤부	벽돌	골재
철근노출	콘크리트	아스팔트
벽돌	콘크리트	골재

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역

도면명

창현교(상) 바닥판 하면 S3

도면번호


17

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적		50.0	0.5	1	25.0	㎡	
2	기준	바닥판	누수흔적		0.3	0.3	1	0.09	㎡	
3	기준	바닥판	백태		0.2	0.5	1	0.10	㎡	
4	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
5	기준	바닥판	누수흔적		0.3	0.3	1	0.09	㎡	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

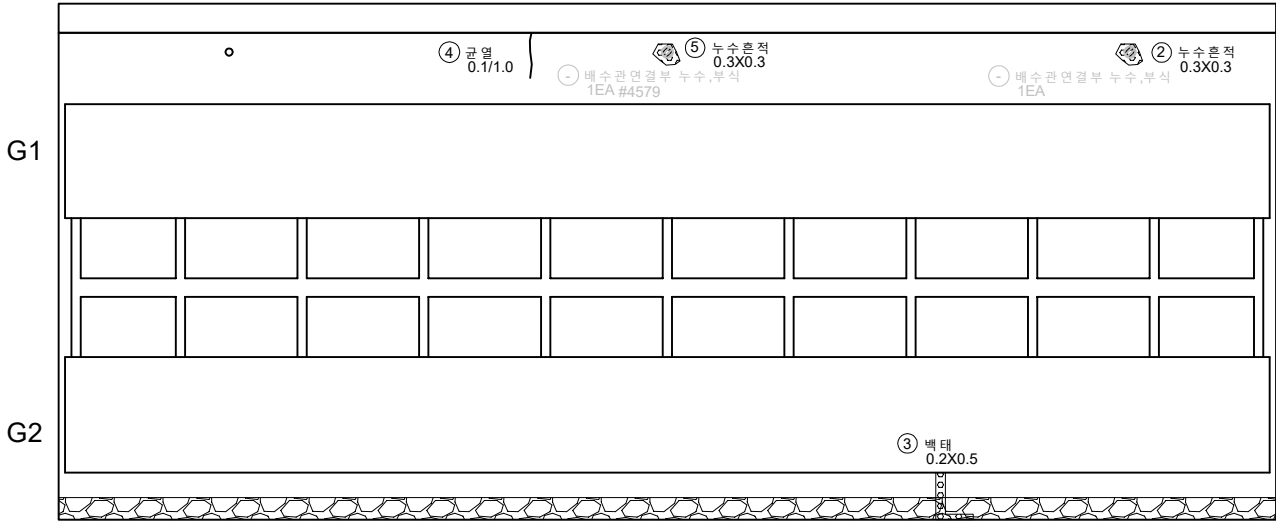

KEY PLAN

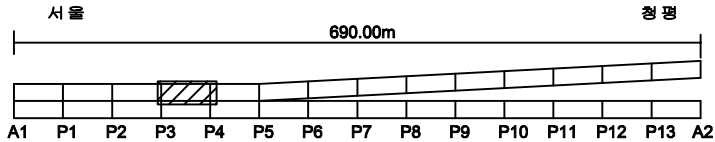

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S4
도면번호	18

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		25.0	0.1	1	2.50	m ²	
2	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		3	3.00	m	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

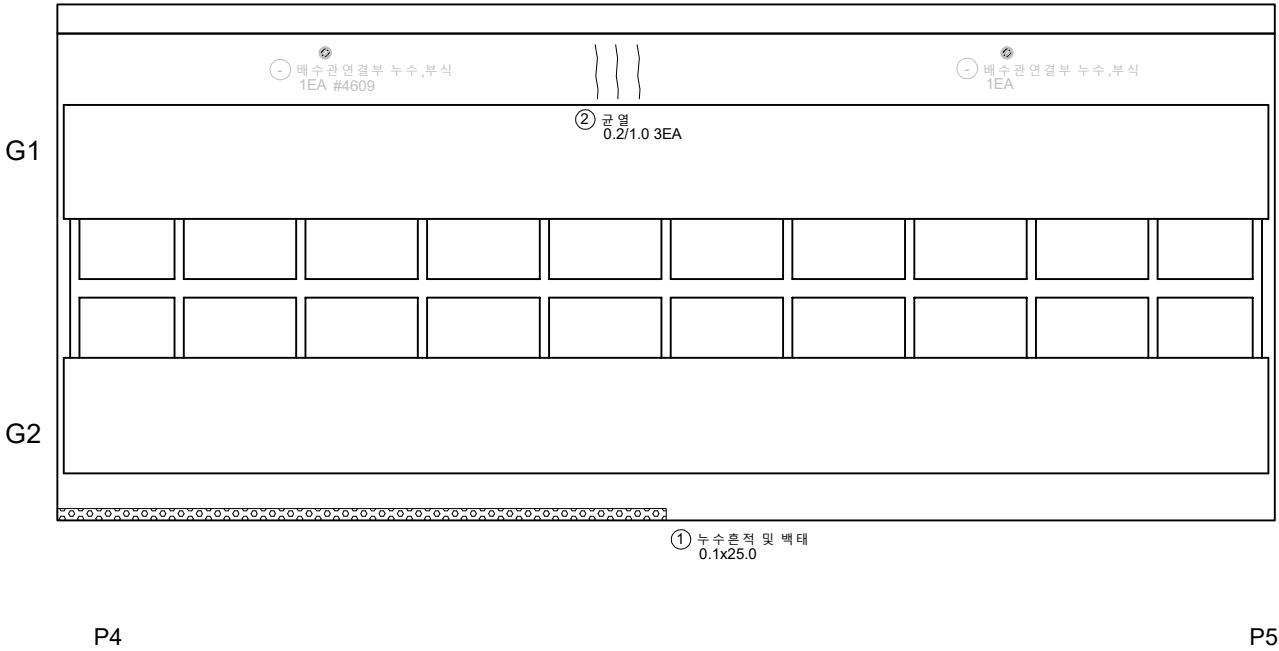

KEY PLAN

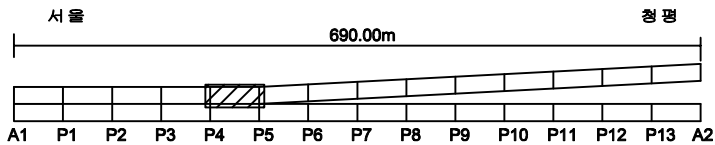

SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상)바닥판하면 S5
			도면번호
			19


ID: 창현교(상)바닥판 하 면 (S6) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적 및 벽태		45.0	0.2	1	9.00	m ²	
2	기준	바닥판	이물질 삽입		0.4	0.1	1	0.04	m ²	
3	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
4	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
5	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
6	기준	바닥판	철근노출		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
7	23상	바닥판	철근노출		0.1	0.2	1	0.02	m ²	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

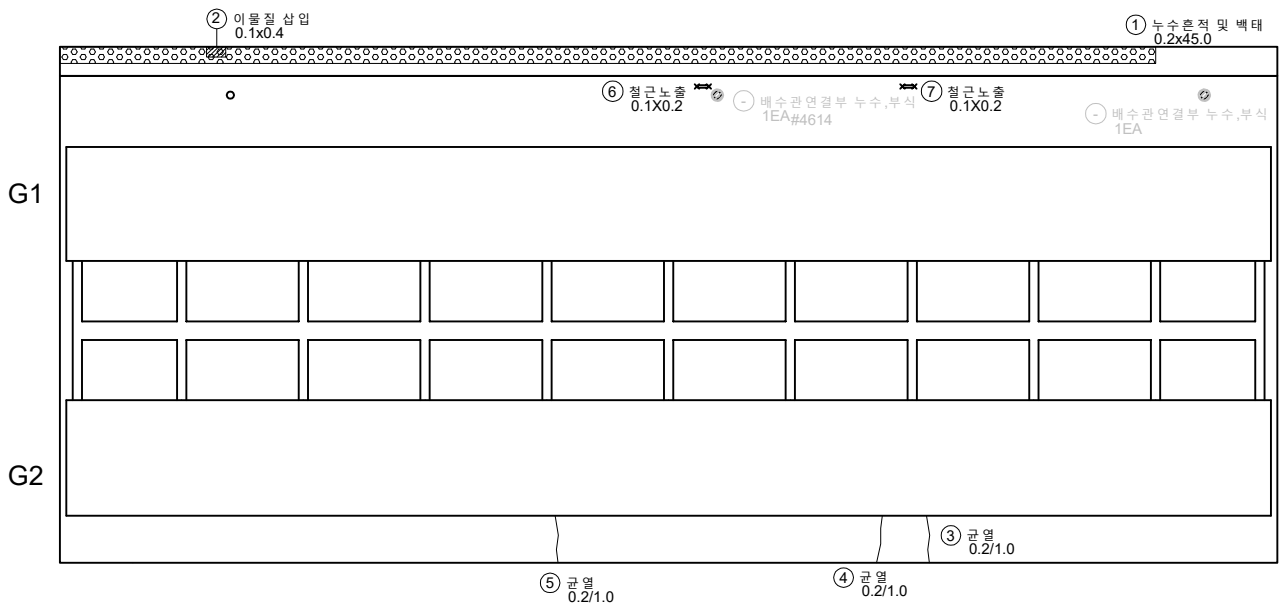

KEY PLAN

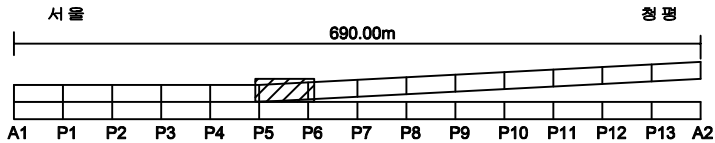

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하 면 S6
도면번호	20

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	신축이음	고무재 파손		10.0		1	10.00	m	
2	기존	바닥판	백태		0.2	2.0	1	0.40	m²	
3	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.8		1	0.80	m	
4	기존	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	0.1		2	0.20	m	
5	기존	바닥판	누수흔적		0.8	0.5	1	0.40	m²	
6	기존	바닥판	누수흔적		0.8	0.5	1	0.40	m²	
7	기존	신축이음	신축이음누수		10.0		1	10.00	m	
8	23상	바닥판	누수흔적 및 백태		0.5	0.5	2	0.50	m²	
9	23상	바닥판	파손		0.2	0.5	1	0.10	m²	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평→

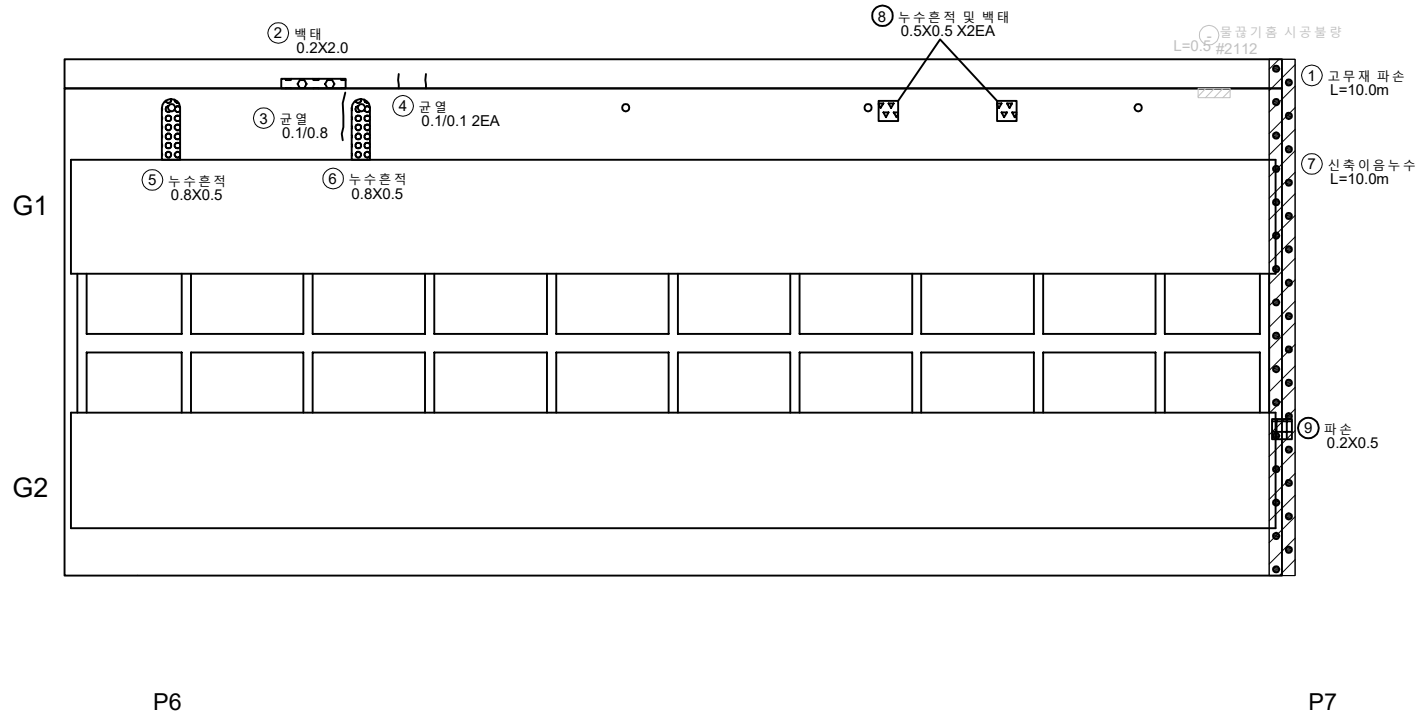

KEY PLAN

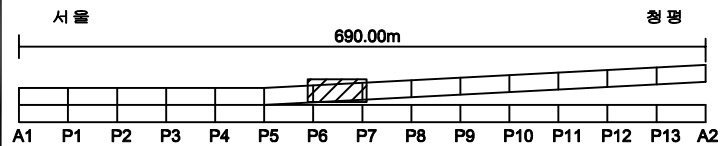

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습관부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S7
도면번호	21

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	바닥판	충분리 및 백태		1.2	0.2	1	0.24	㎡	
2	기존	바닥판	누수흔적 및 백태		0.3	0.3	1	0.09	㎡	
3	기존	바닥판	백태		1.0	0.3	1	0.30	㎡	
4	23상	바닥판	백태		0.5	1.0	1	0.50	㎡	
5	23상	바닥판	백태		0.5	0.5	1	0.25	㎡	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울

청평→

①충분리 및 백태
0.2x1.2

물결기름 시공불량
2.0x2.0

②누수흔적 및 백태
0.3x0.3

④백태
0.5X1.0


⑤백태
0.5X0.5

③백태
0.3x1.0


P7

P8

KEY
PLAN

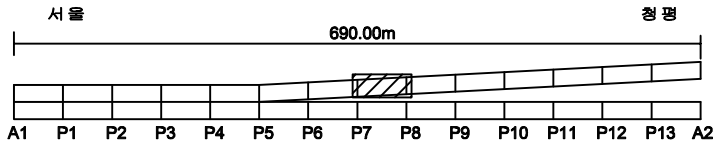

SECTION



범
례

균열	양상균열	재로분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	철결물
침하노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(상) 바닥판 하 면 S8
도 면 번호	22

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	바닥판	물결기름 시공불량		0.3		1	0.30	m	
2	기준	바닥판	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
3	기준	바닥판	물결기름 시공불량		0.3		1	0.30	m	
4	기준	바닥판	벽태		1.3	0.5	1	0.65	m²	
5	기준	바닥판	누수흔적		0.5	0.7	1	0.35	m²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청평 →

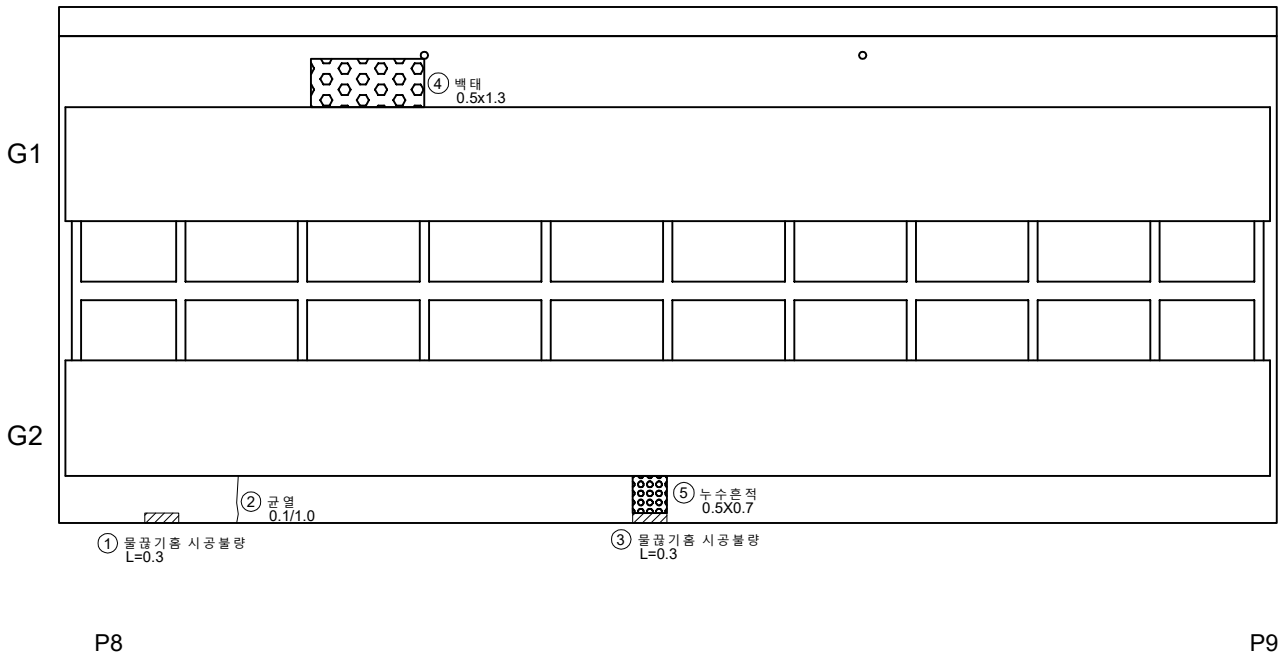

KEY PLAN

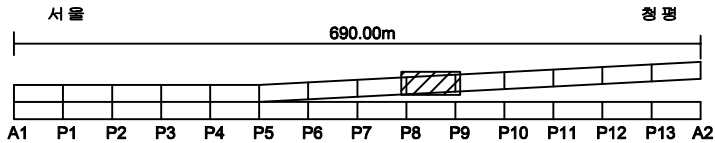

SECTION




범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	벽태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하면 S9
도면번호	23

← 서울

청 평 →

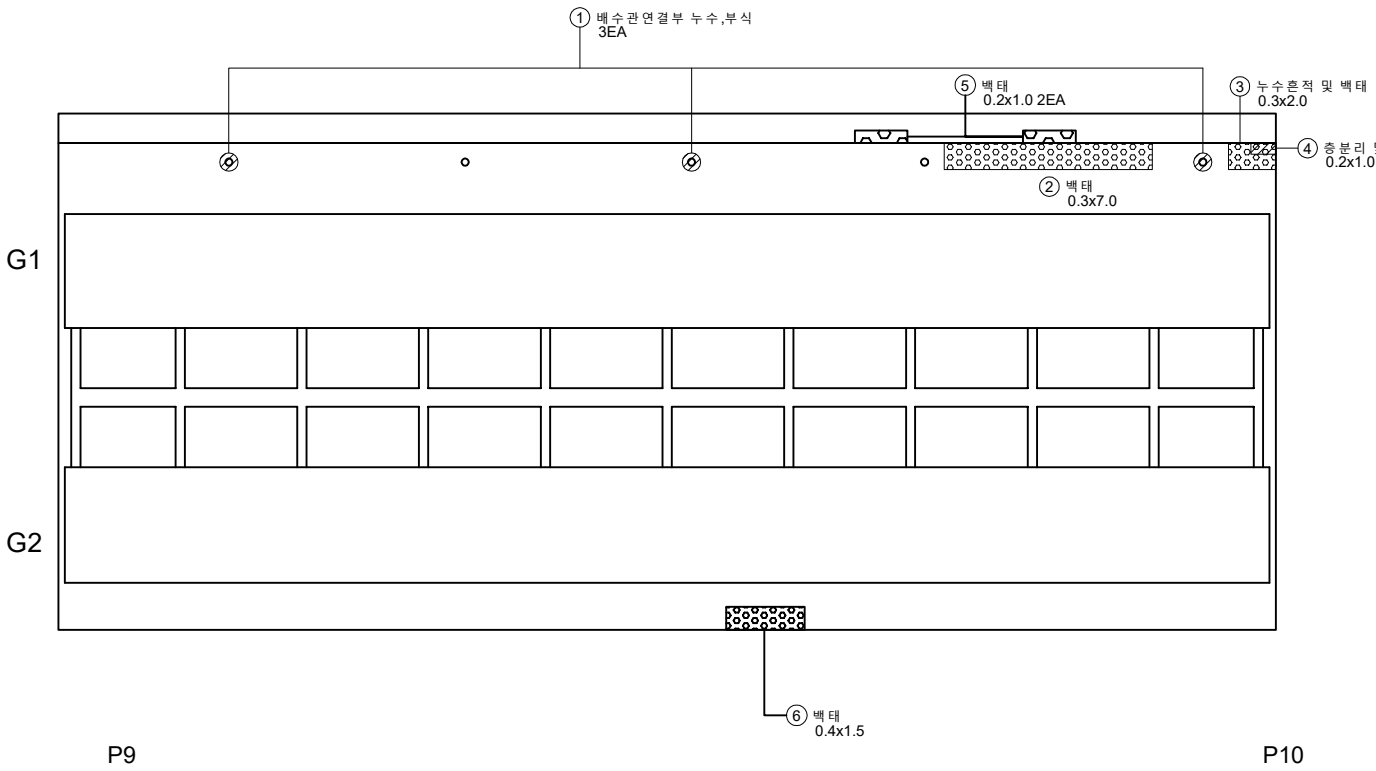

손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				3	3.00	EA
2	기준	바닥판	백태		7.0	0.3	1	2.10	m²
3	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		2.0	0.3	1	0.60	m²
4	기준	바닥판	층분리 및 백태		1.0	0.2	1	0.20	m²
5	기준	바닥판	백태		1.0	0.2	2	0.40	m²
6	기준	바닥판	백태		1.5	0.4	1	0.60	m²
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

서울 690.00m 청 평

SECTION

범례

콘크리트	양상근열	재로분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습관부	백태	흰색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

의정부국토관리사무소

용역명

국도46호선 마지교(하)동 4개소
정밀안전점검용역

도면명

창현교(상) 바닥판 하 면 S10

도면번호


24

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		1.0	0.3	3	0.90	㎡	
2	기준	바닥판	누수흔적 및 백태		4.0	0.3	1	1.20	㎡	
3	기준	바닥판	백태		0.2	0.2	1	0.04	㎡	
4	기준	바닥판	백태		0.1	0.4	2	0.08	㎡	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울


청 평 →

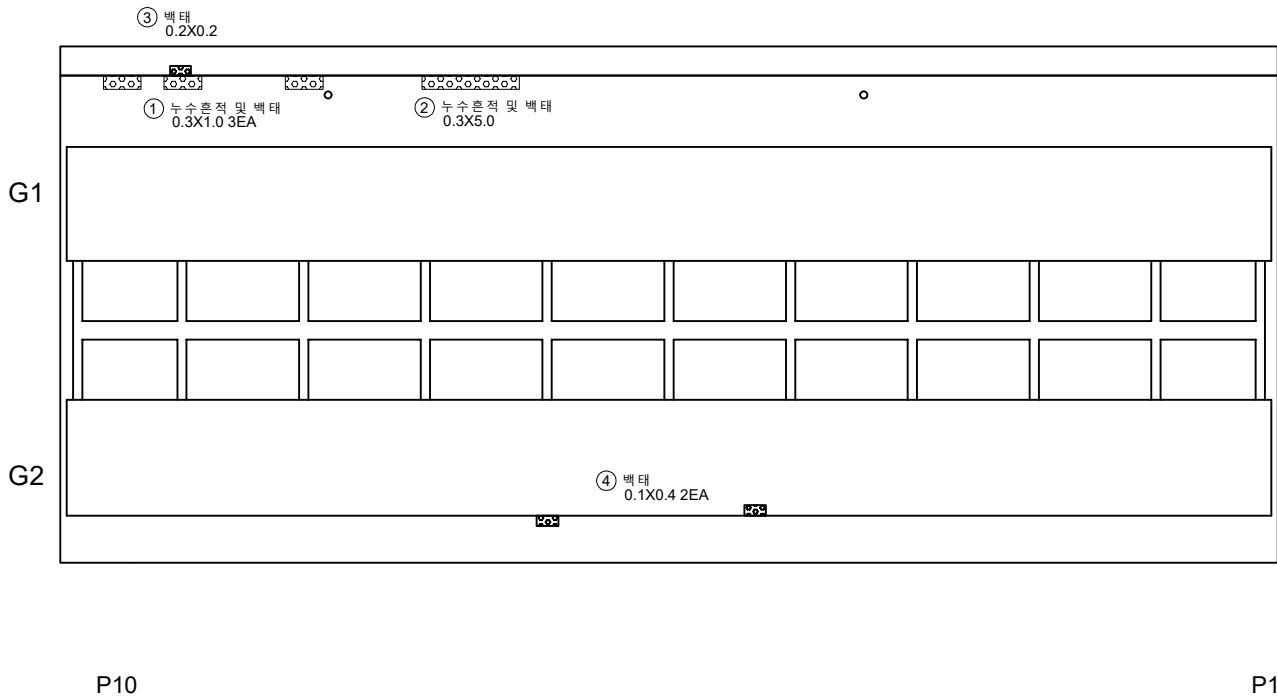

KEY PLAN

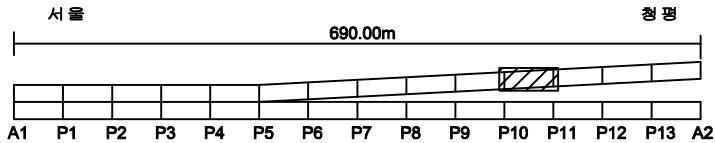

SECTION






범례

구멍	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 바닥판 하 면 S11
도면번호	25

← 서울

청 평➡

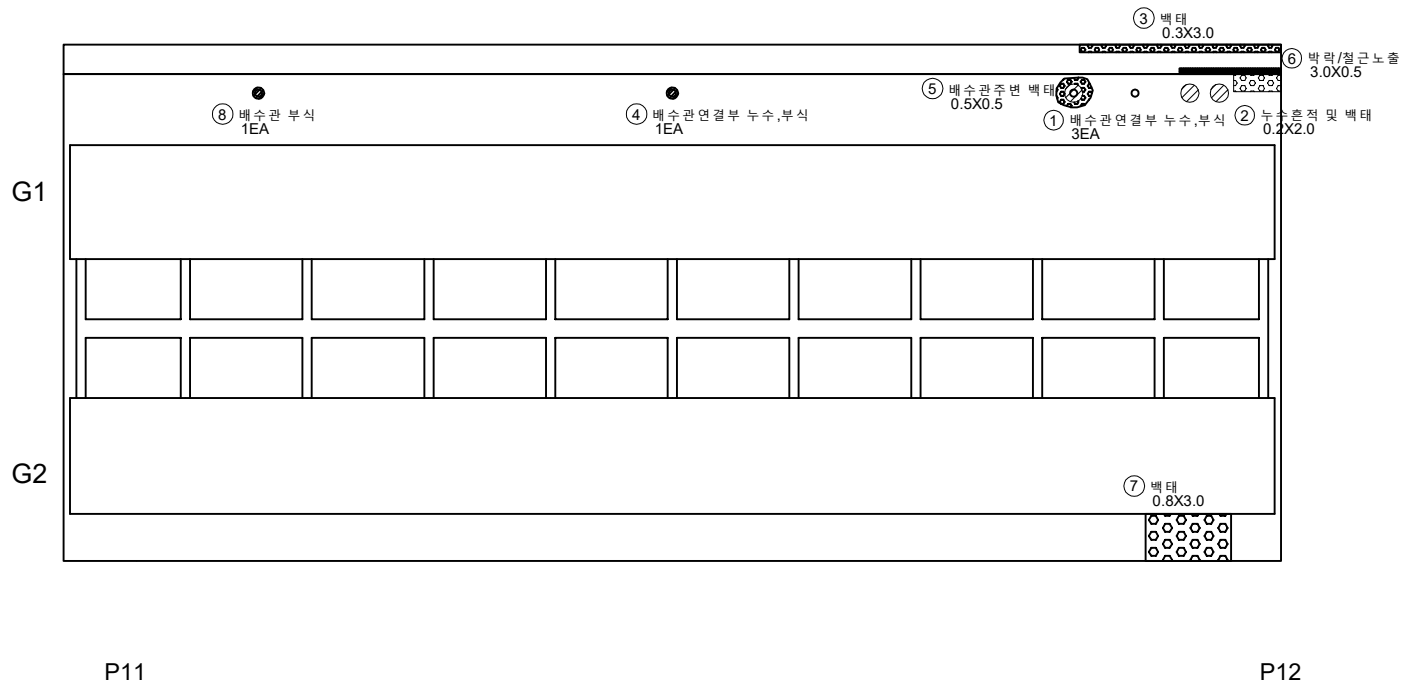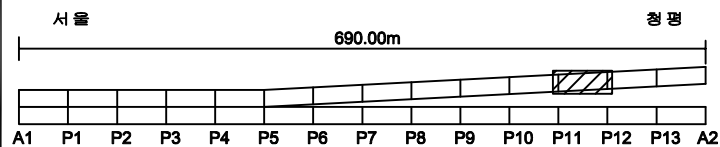[illegible]

SECTION



ಹ
ಅ


	빈		양상간일		재료본리	발 주 처	의정부국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		불고인, 결빙	행 목 명	국도46호선 마치고(하동) 등 4개소 정밀안전검열구역
	누수, 습윤부		벽 대		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	장현교(상) 바닥판하면 S12
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	26

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	바닥판	백태		1.0	0.3	1	0.30	m ²	
2	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				4	4.00	EA	
3	기준	배수시설	배수관 고정형어 불량				1	1.00	EA	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

← 서울

청 평 →

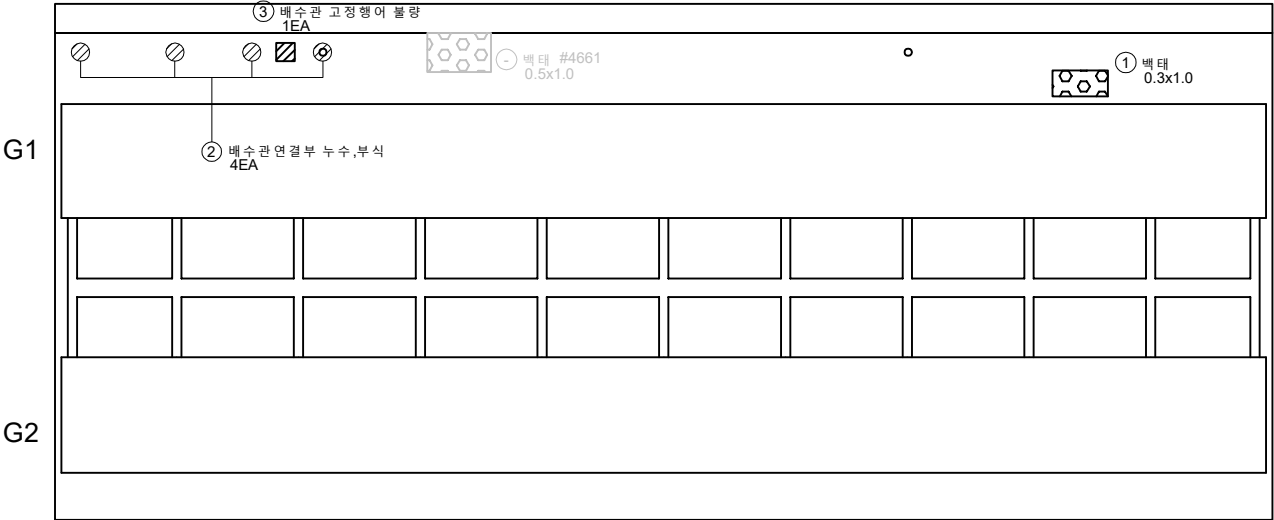

P12

P13

KEY PLAN

서울 690.00m 청 평

SECTION

범례


콘크리트	양상근열	재로분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	
누수, 습관부	백태	원직물	도 면 명 창현교(상) 바닥판하면 S13
철근노출	침하	열화	
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	배수시설	배수관 연결부 누수/부식				7	7.00	EA	
2	기준	바닥판	벽태		0.2	0.2	1	0.04	m	
3	기준	바닥판	벽태		0.5	0.3	1	0.15	m	
4	기준	바닥판	균열부벽태	0.2	0.5		1	0.50	m	
5	기준	배수시설	배수관 고정행어 불량				1	1.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


← 서울

청 평 →

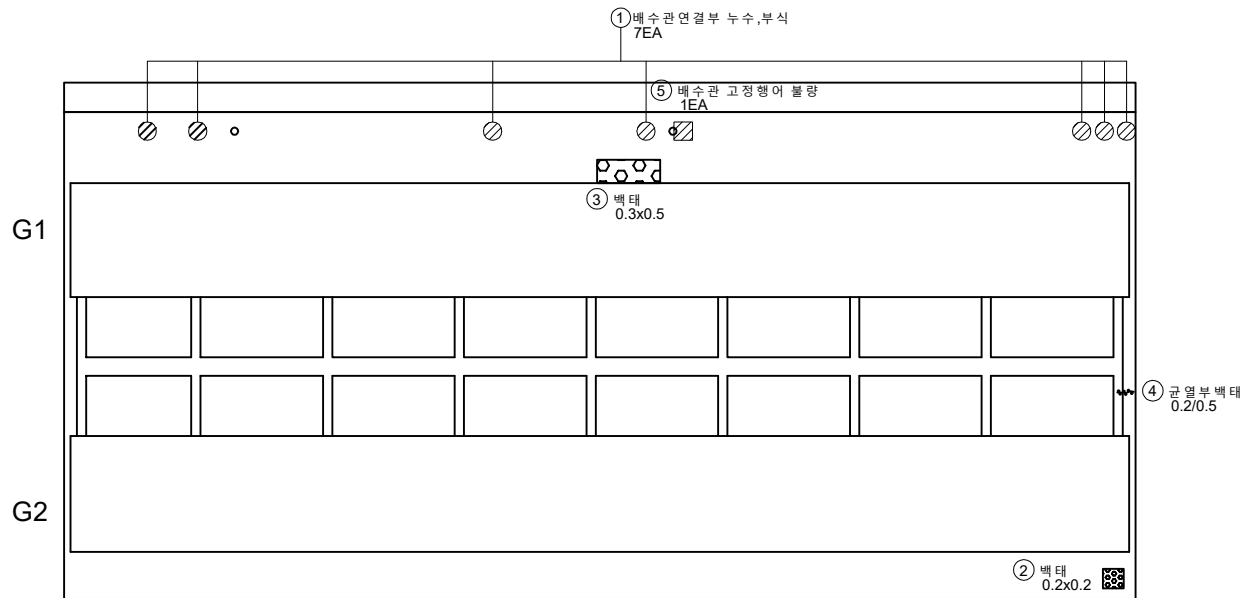


P13

A2

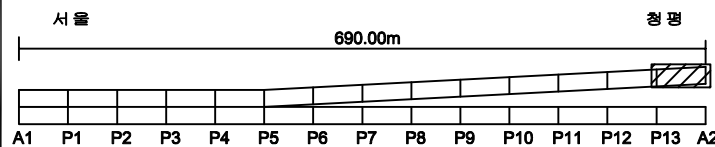KEY
PLAN

SECTION


범
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 바닥판 하면 S14
			도면번호
			28


ID: 창현교(상)거더외부 (S1-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

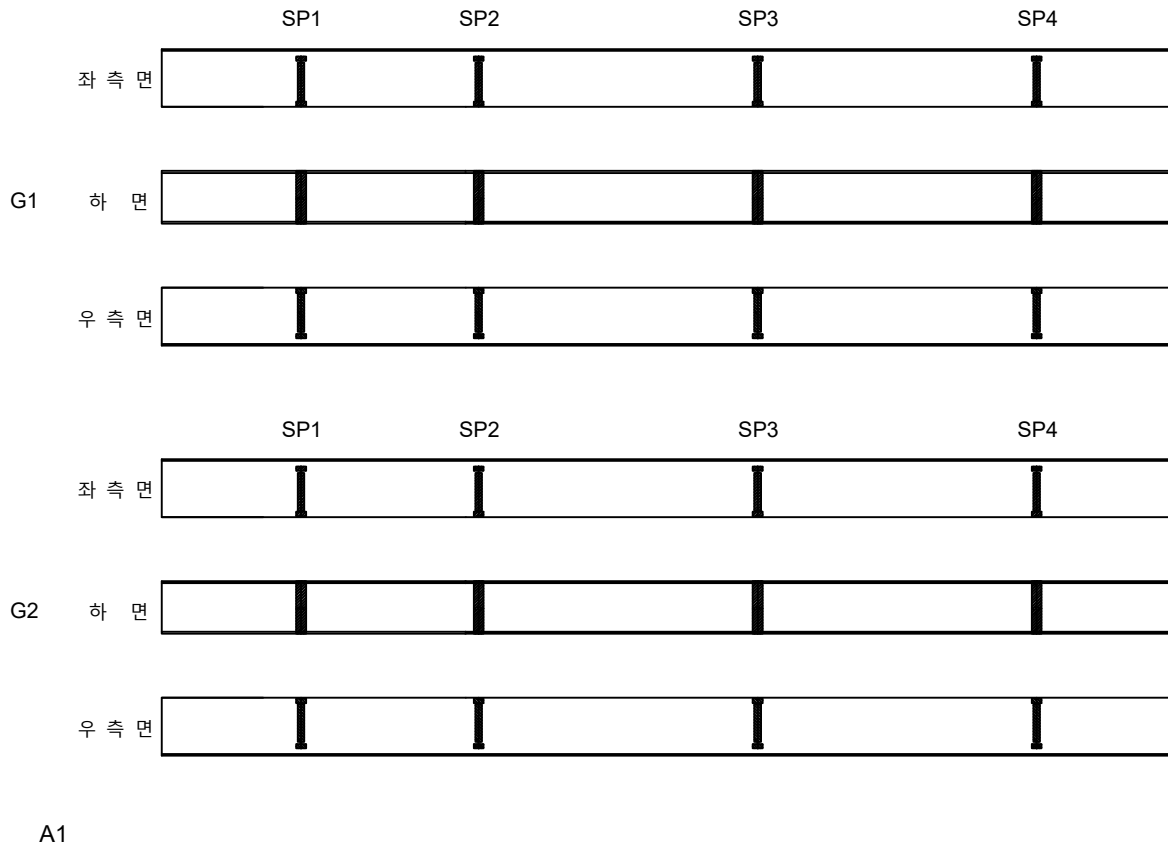

KEY PLAN

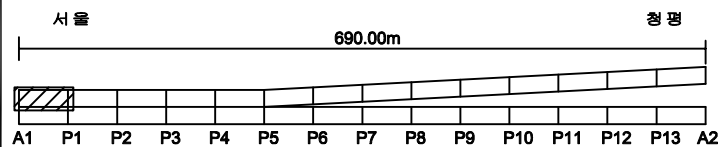

SECTION



범례

			발주처	의정부국토관리사무소
			용역명	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
			도면명	창현교(상) 거더외부(S1-G1,G2)
			도면번호	29

ID: 창현교(상)거더외부 (S2-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	도장 균형		0.5	1.5	1	0.75	m ²	
2	기준	거더외부	도장 균형		0.3	0.1	1	0.03	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




P1

P2

KEY PLAN

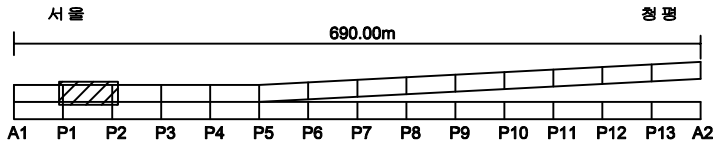

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S2-G1,G2)
			도면번호
			30


ID: 창현교(상)거더외부 (S3-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

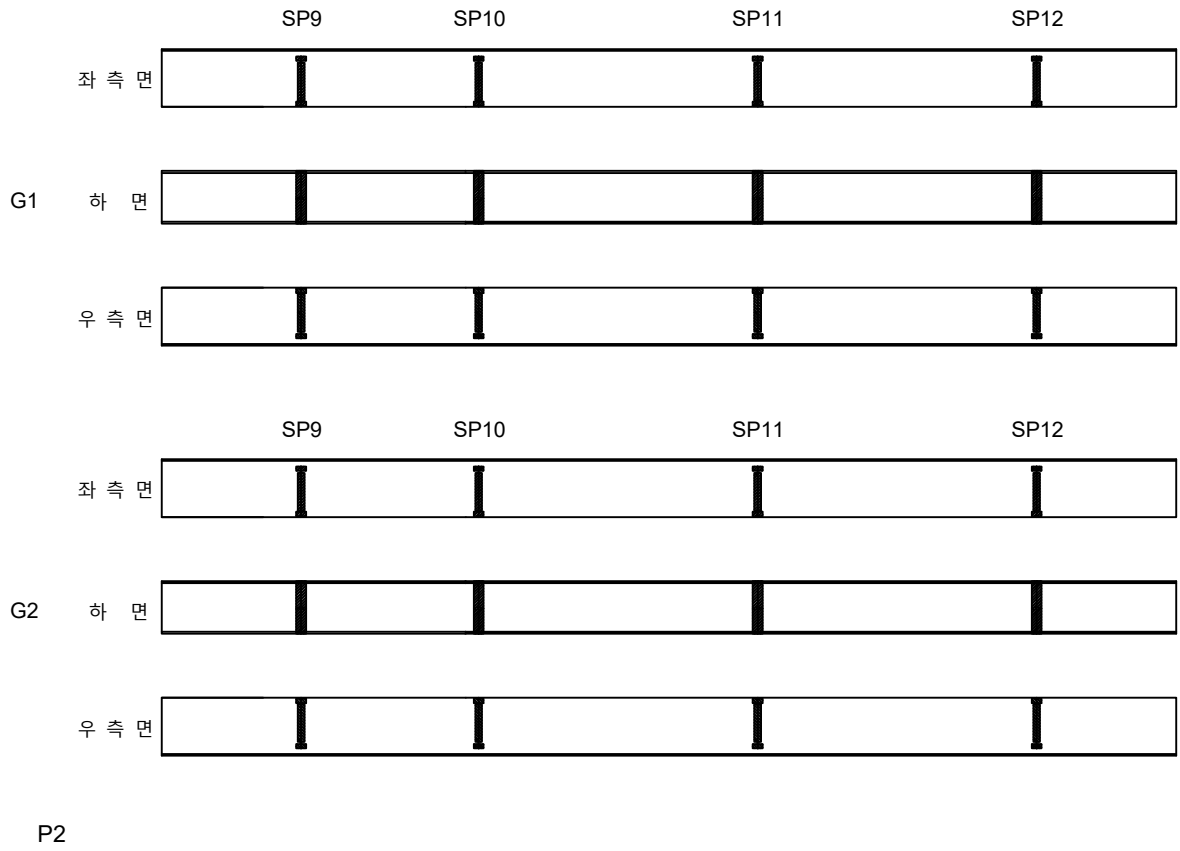

KEY PLAN

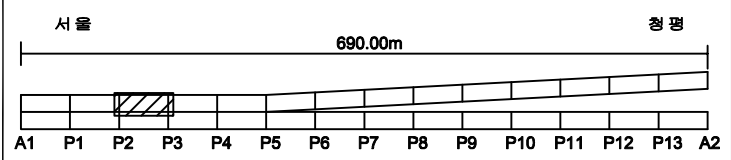

SECTION

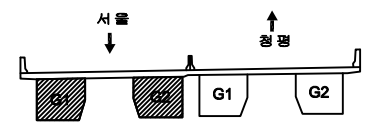


범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S3-G1,G2)
			도면번호
			31


ID: 창현교(상)거더외부 (S4-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

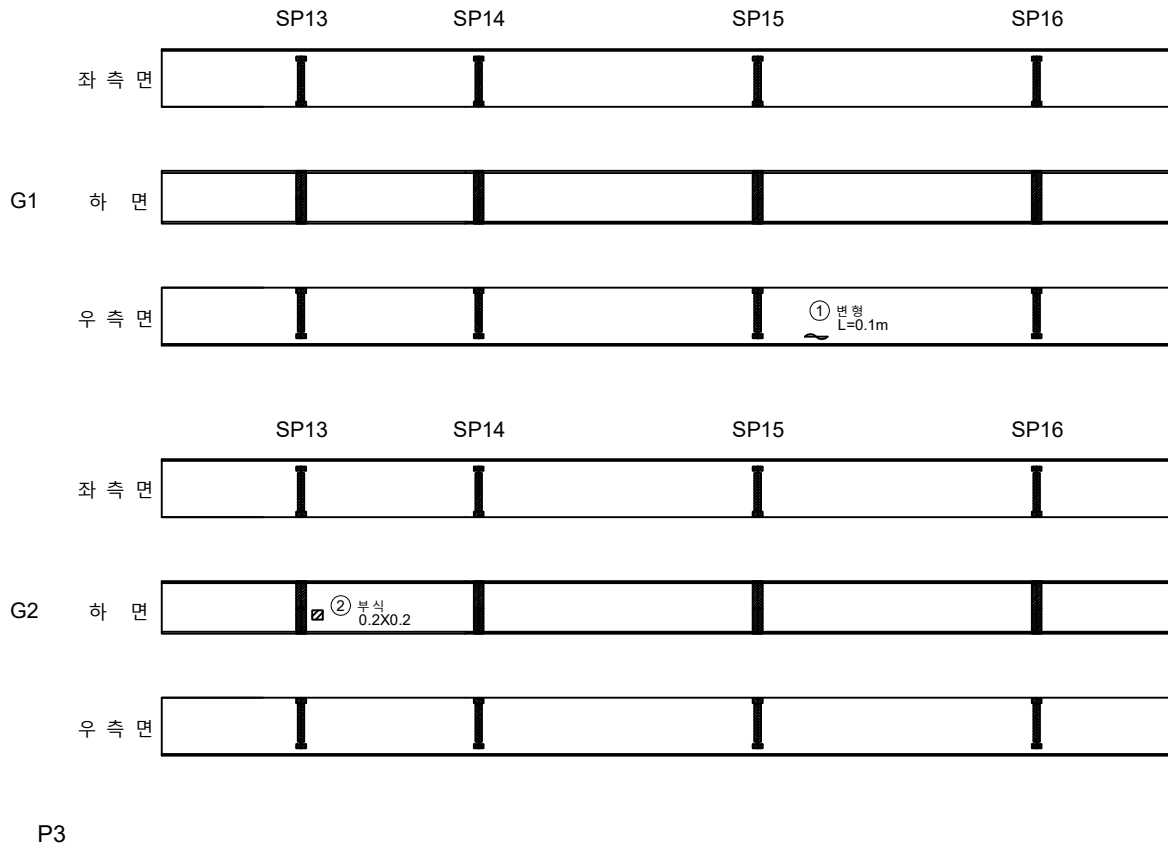


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	변형		0.1		1	0.10	m	
2	기준	거더외부	부식		0.2	0.2	1	0.04	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

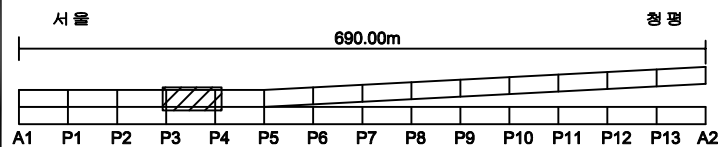

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S4-G1,G2)
			도면번호
			32


ID: 창현교(상)거더외부 (S5-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

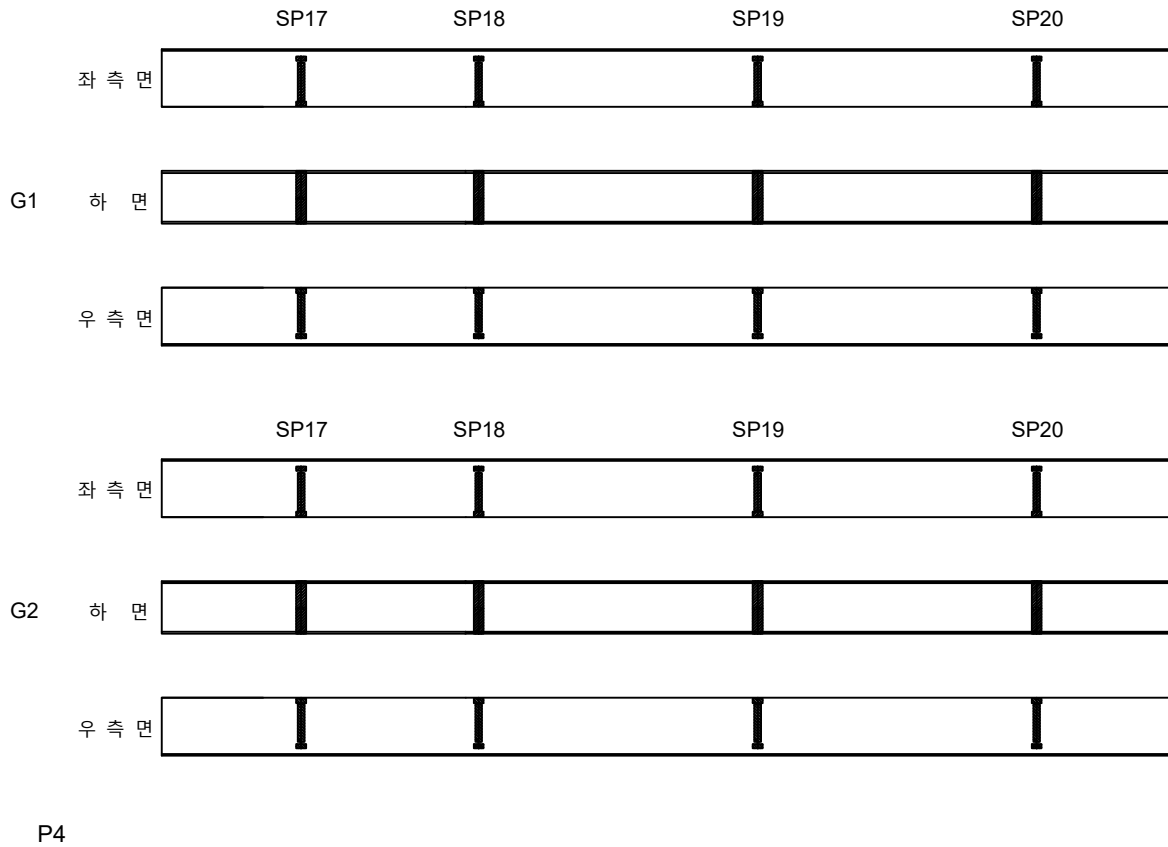

KEY PLAN

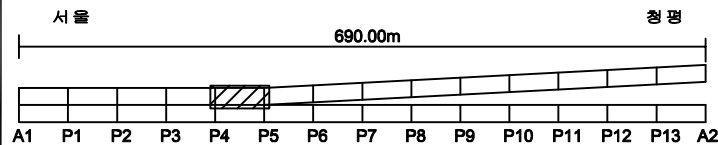

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S5-G1,G2)
			도면번호
			33


ID: 창현교(상)거더외부 (S6-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

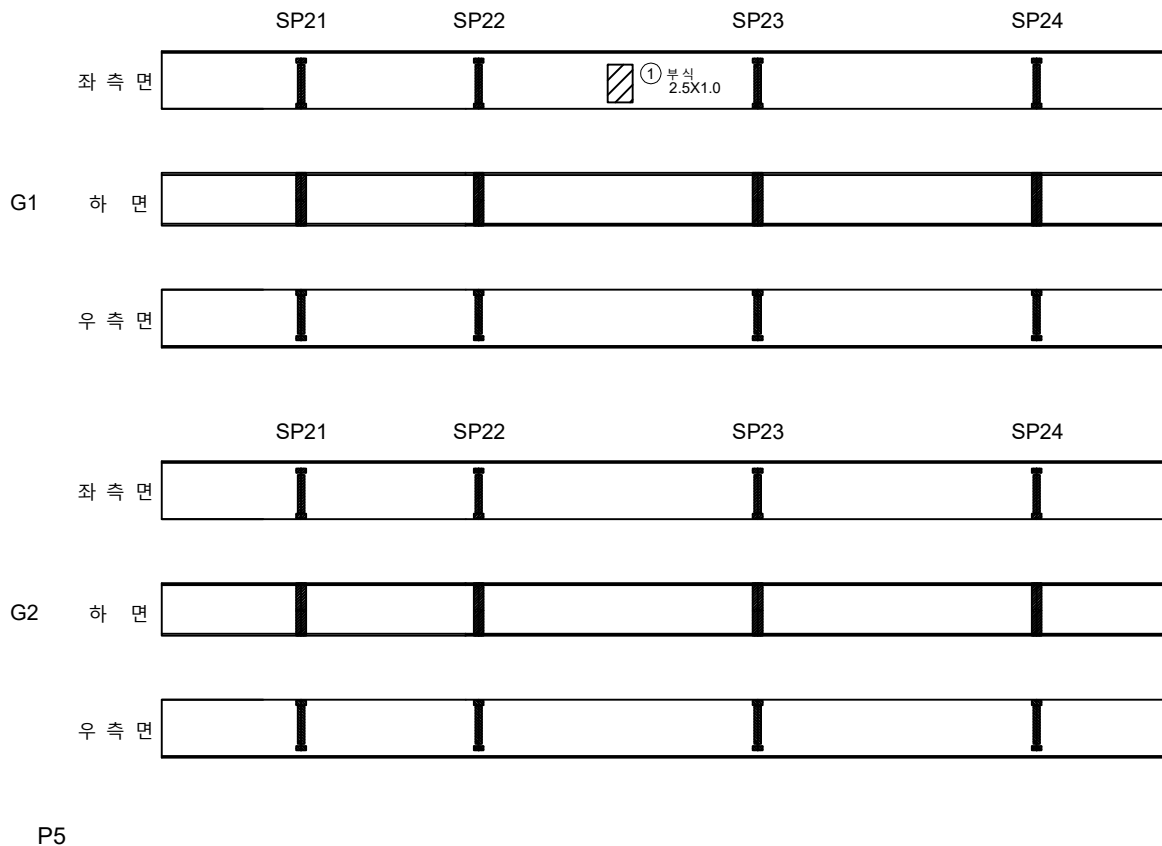


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	경상	거더외부	부식		2.5	1.0	1	2.50	㎡	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

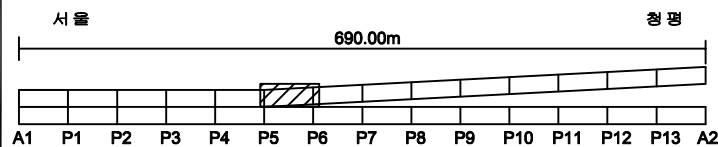

SECTION




범례

균열	망상균열	재로분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	부식	박락	도면명	창현교(상) 거더외부 (S6-G1,G2)
침하노출	좌굴, 변형	기타	도면번호	34


ID: 창현교(상)거더외부 (S7-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

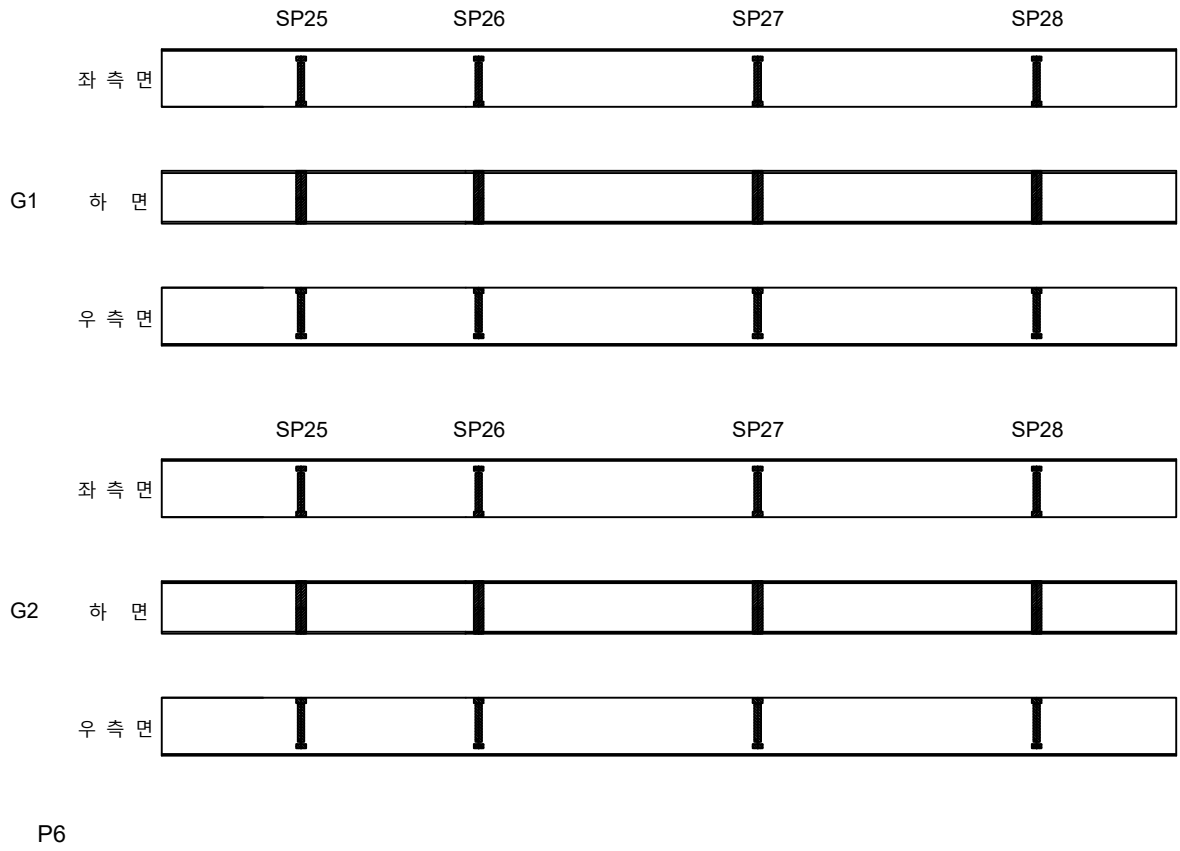

KEY PLAN

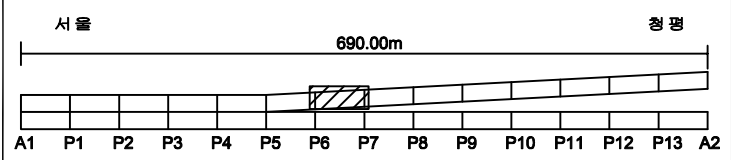

SECTION

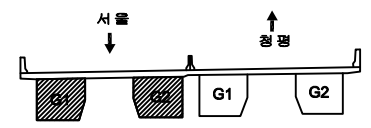


범례

균열	종상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
균열	종상균열	재료분리	용역명	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
균열	종상균열	재료분리	도면명	창현교(상) 거더외부 (S7-G1,G2)
균열	종상균열	재료분리	도면번호	35


ID: 창현교(상)거터외부 (S8-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

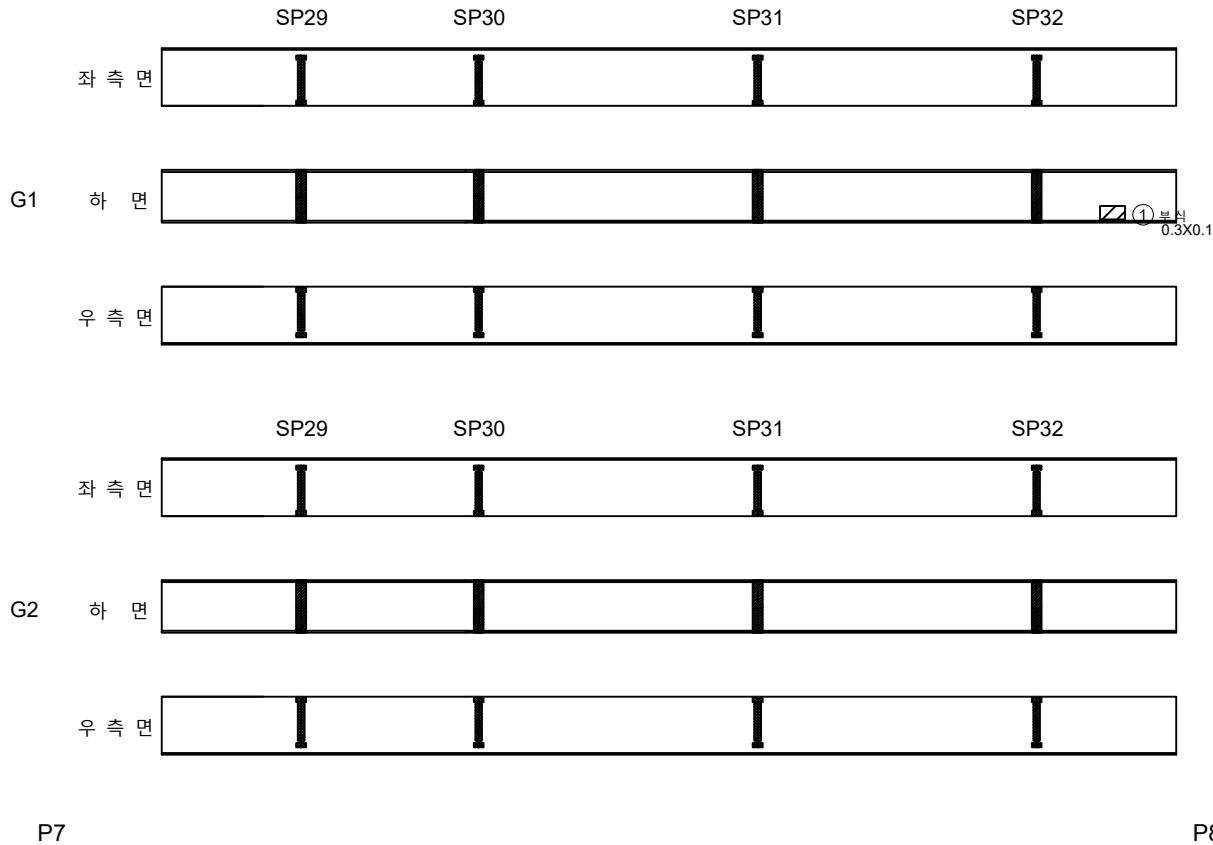


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거터외부	부식		0.3	0.1	1	0.03	m³	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

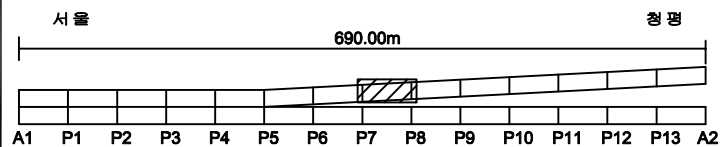


SECTION



범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터외부 (S8-G1,G2)
			도면번호
			36


ID: 창현교(상)거터외부 (S9-G1,G2) 외관조사망도

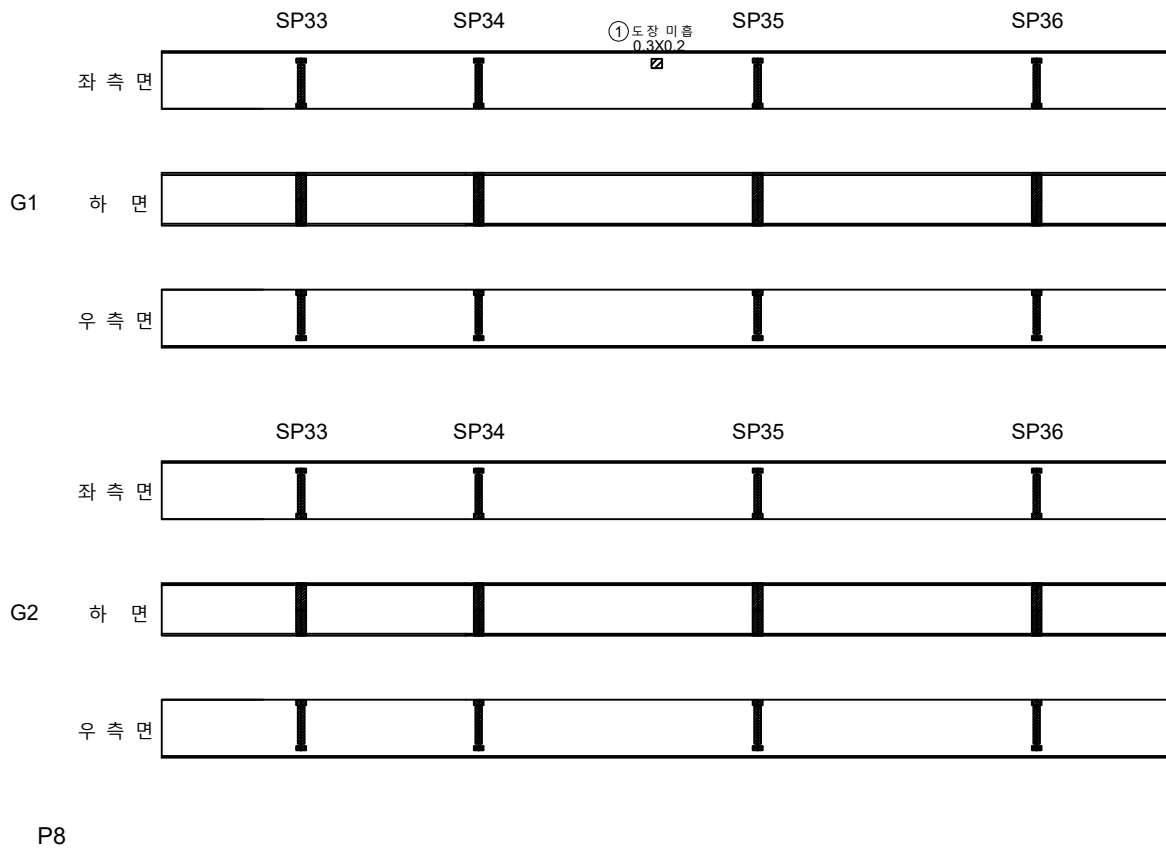


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거터외부	도장 미흡		0.3	0.2	1	0.06	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

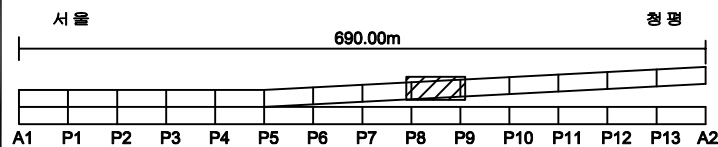


SECTION



범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부식, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터외부 (S9-G1,G2)
			도면번호
			37


ID: 창현교(상)거터외부 (S10-G1,G2) 외관조사망도

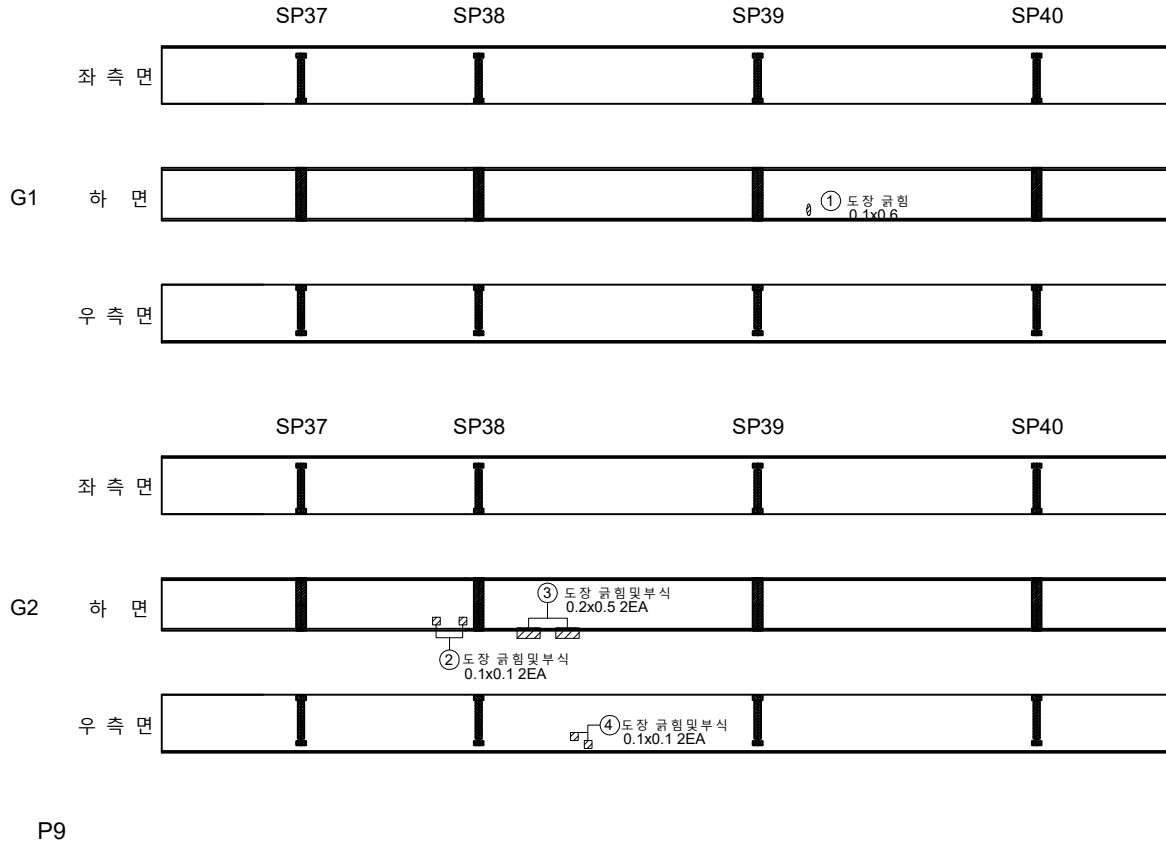


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거터외부	도장 균열		0.6	0.1	1	0.06	m	
2	기준	거터외부	도장 균열 및 부식		0.1	0.1	2	0.02	m	
3	기준	거터외부	도장 균열 및 부식		0.5	0.2	1	0.10	m	
4	기준	거터외부	도장 균열 및 부식		0.1	0.1	2	0.02	m	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

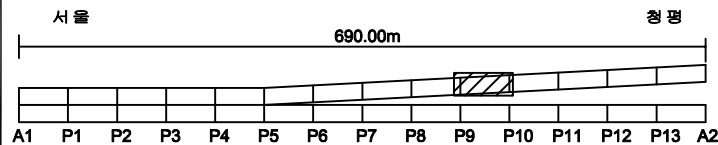

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의경부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터외부 (S10-G1,G2)
			도면번호
			38


ID: 창현교(상)거더외부 (S11-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

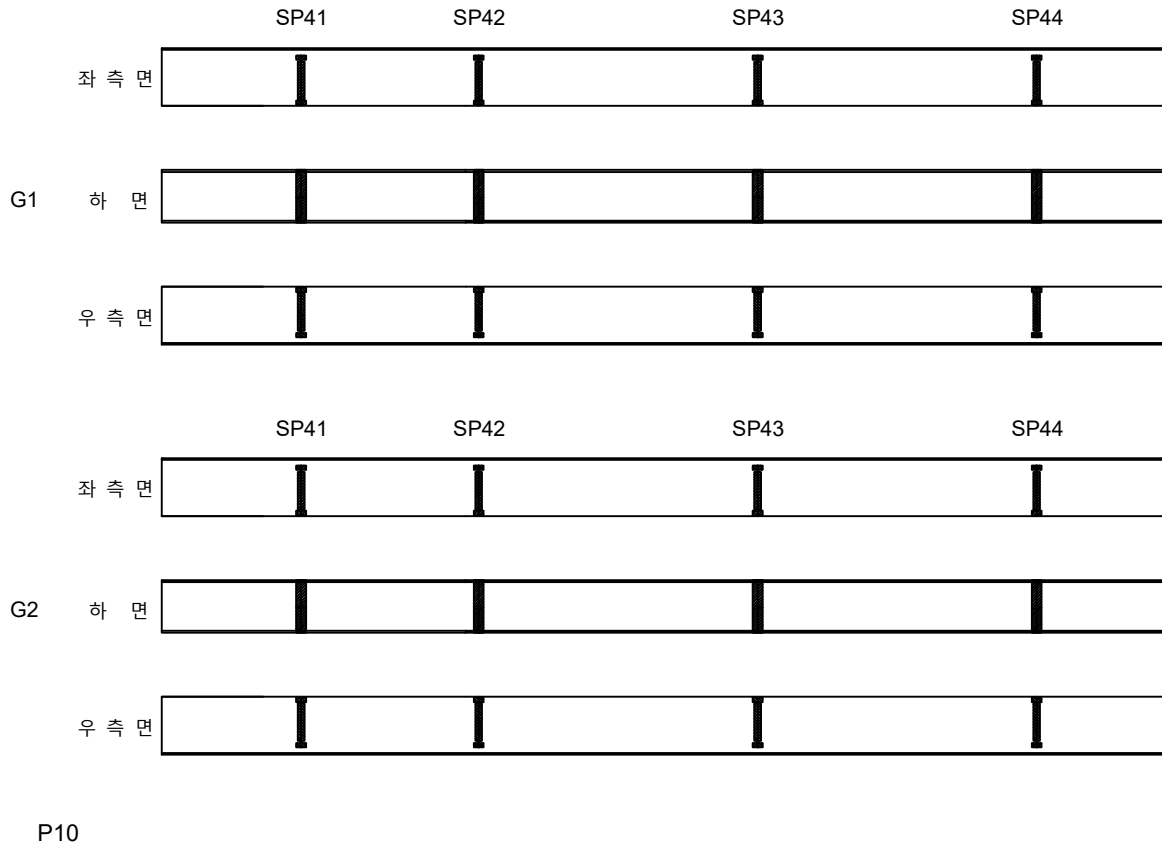

KEY PLAN

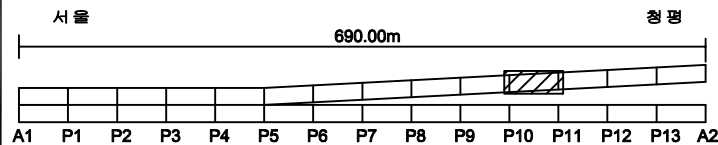

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S11-G1,G2)
			도면번호
			39

ID: 창현교(상)거더외부 (S12-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더외부	정복		1.0	0.3	1	0.30	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

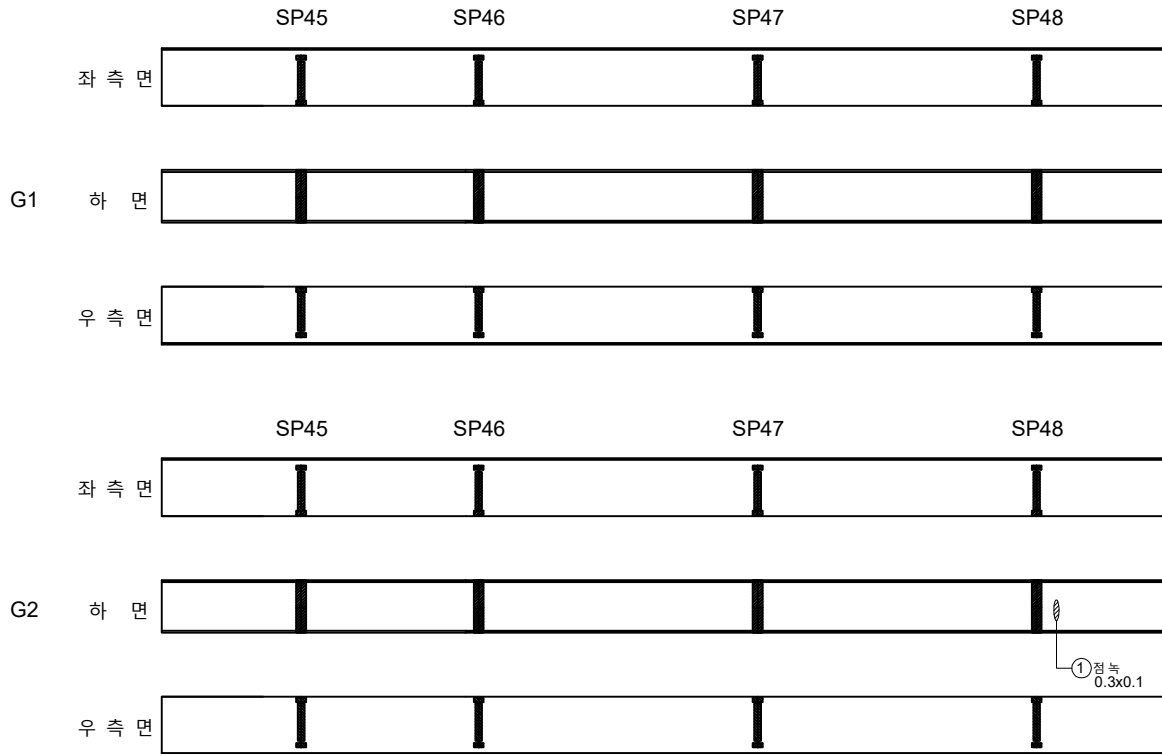


P11

P12

KEY PLAN

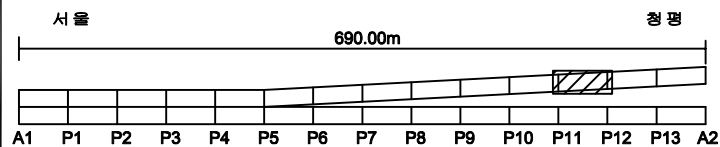

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S12-G1,G2)
			도면번호
			40


ID: 창현교(상)거터외부 (S13-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

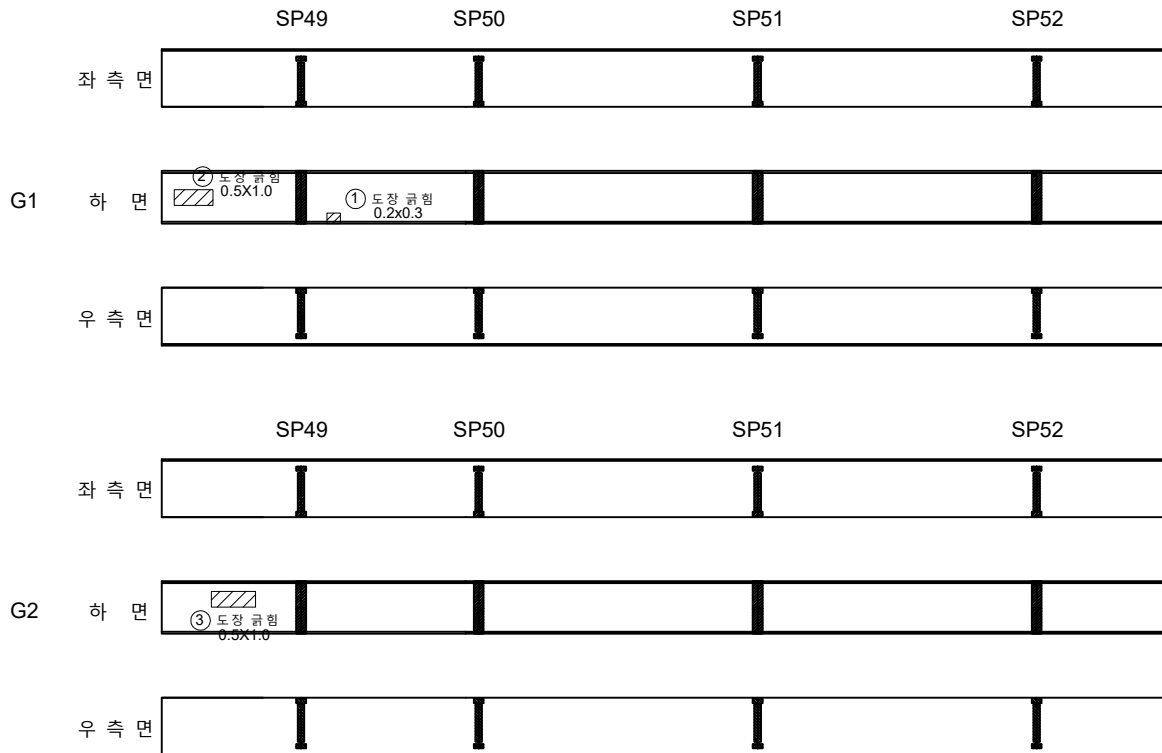


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거터외부	도장 균형		0.3	0.2	1	0.06	m ²	
2	23상	거터외부	도장 균형		0.5	1.0	1	0.50	m ²	
3	23상	거터외부	도장 균형		0.5	1.0	1	0.50	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

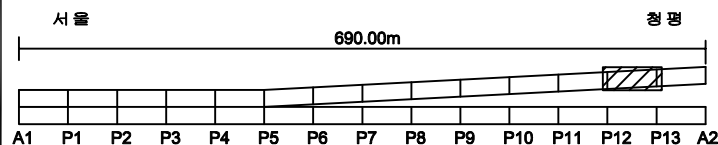

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터외부 (S13-G1,G2)
			도면번호
			41

ID: 창현교(상)거더외부 (S14-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

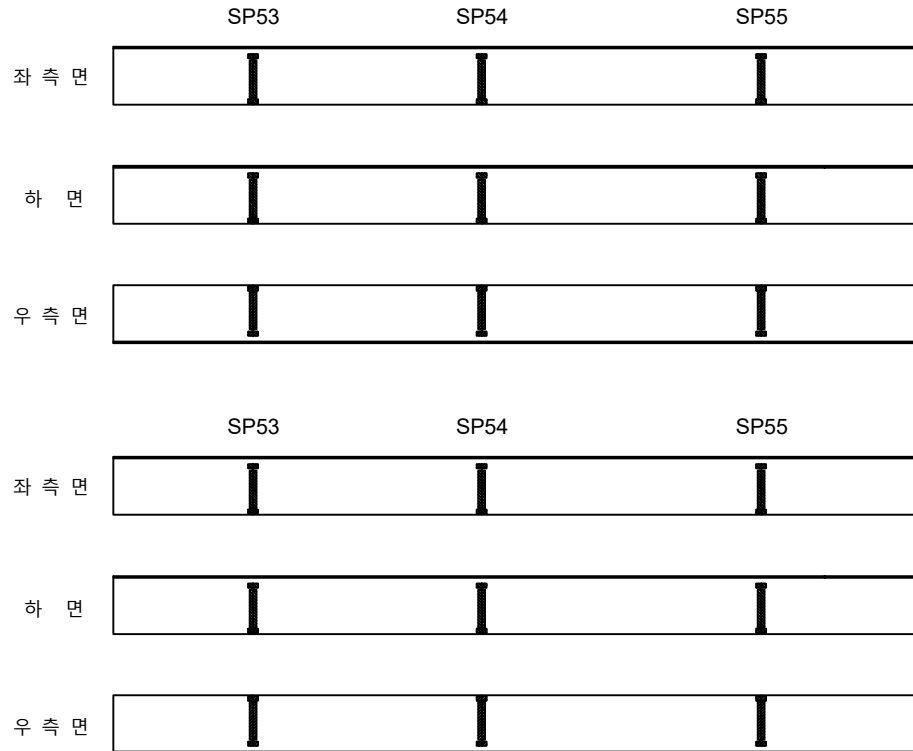


P13


A2

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

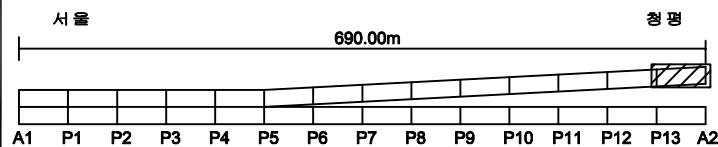

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더외부 (S14-G1,G2)
			도면번호
			42


ID: 창현교(상)거더내부 (S1-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

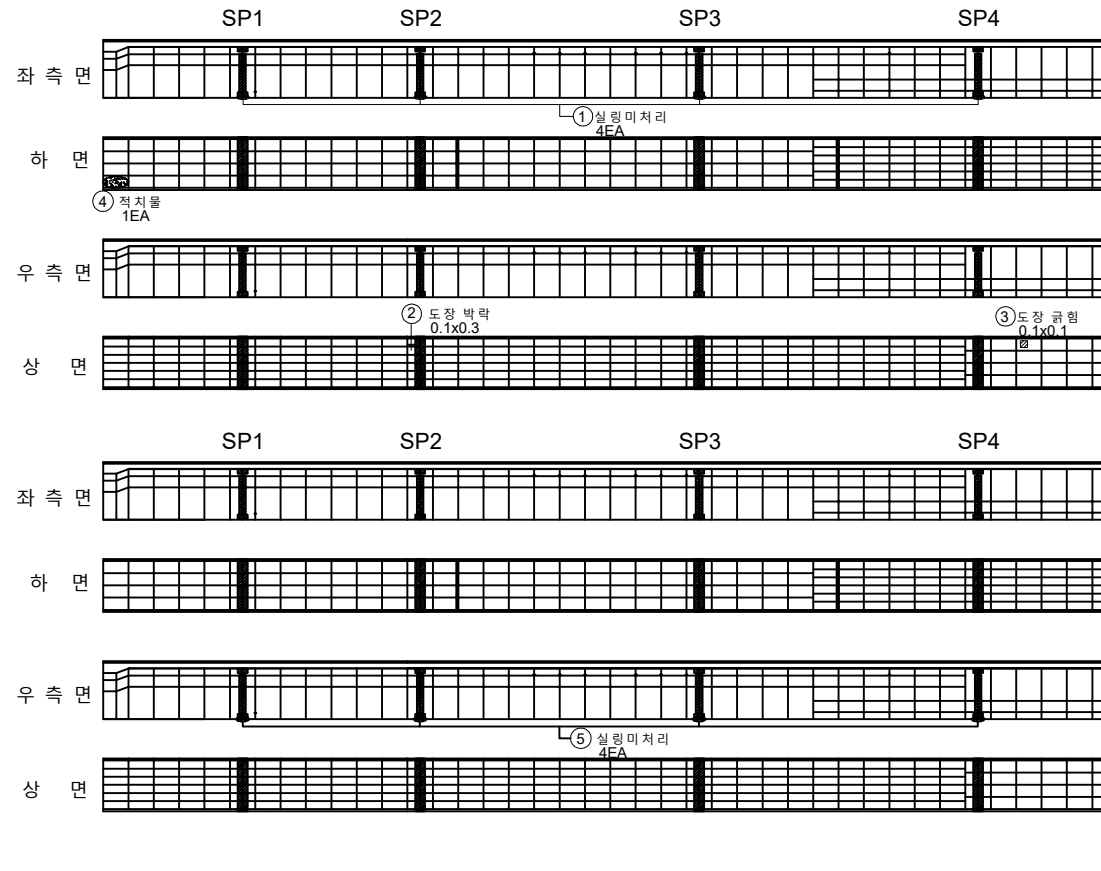


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기준	거더내부	도장 박락		0.3	0.1	1	0.03	m²
3	기준	거더내부	도장 균열		0.1	0.1	1	0.01	m²
4	기준	거더내부	적치물				1	1.00	EA
5	기준	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

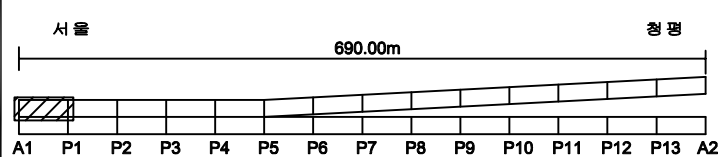

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S1-G1,G2)
			도면번호
			43


ID: 창현교(상)거터내부 (S2-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA	
2	기준	거터내부	환기구망 망살				1	1.00	EA	
3	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA	
4	기준	거터내부	환기구망 망살				1	1.00	EA	
5	기준	거터내부	우수유입흔적		0.5	0.2	1	0.10	㎡	
6	기준	거터내부	도장 박리		0.1	0.1	1	0.01	㎡	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

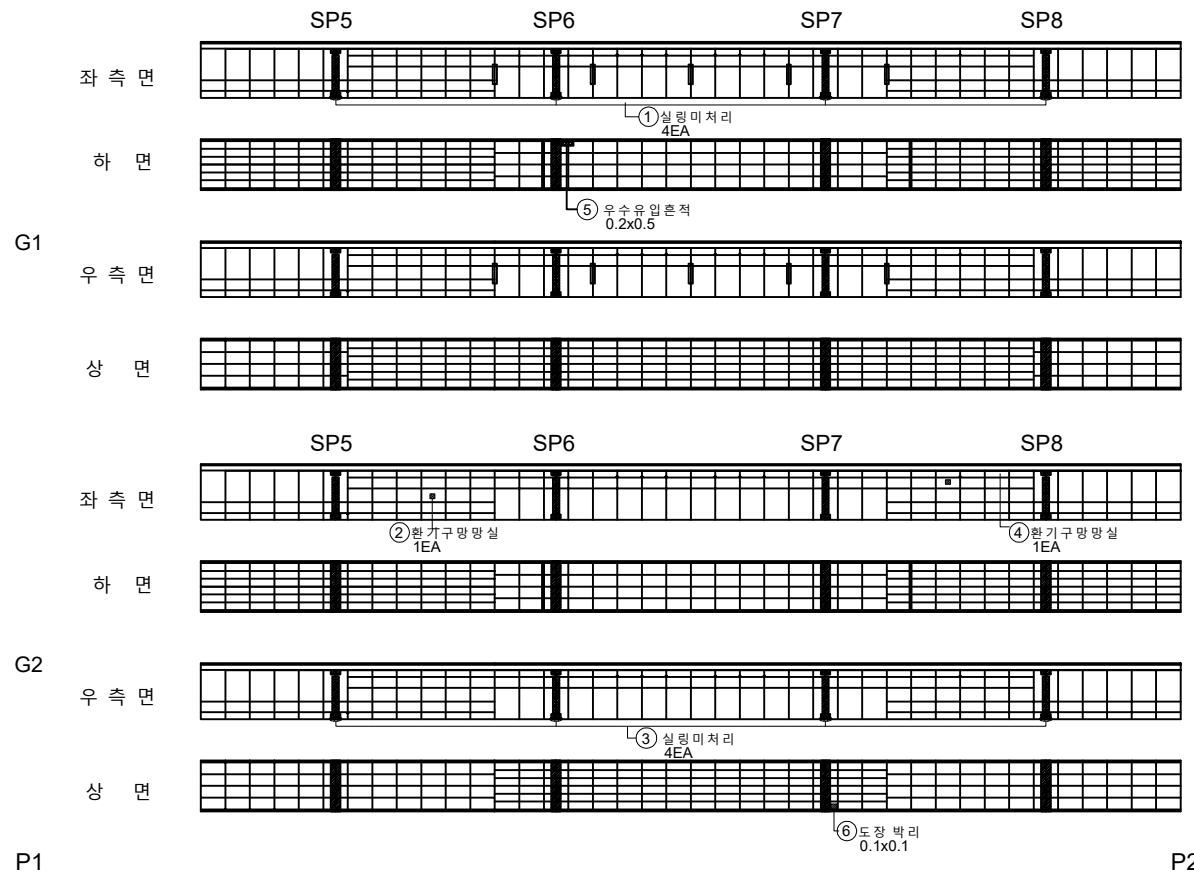

KEY PLAN

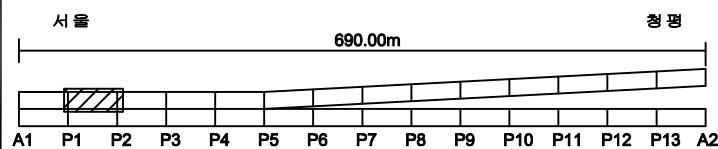

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부수, 슬라브	백태	회색물	도면명	창현교(상) 거터내부 (S2-G1,G2)
철근노출	침하	열화	도면번호	44
부식	좌굴, 변형	기타		


ID: 창현교(상)거터내부 (S3-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

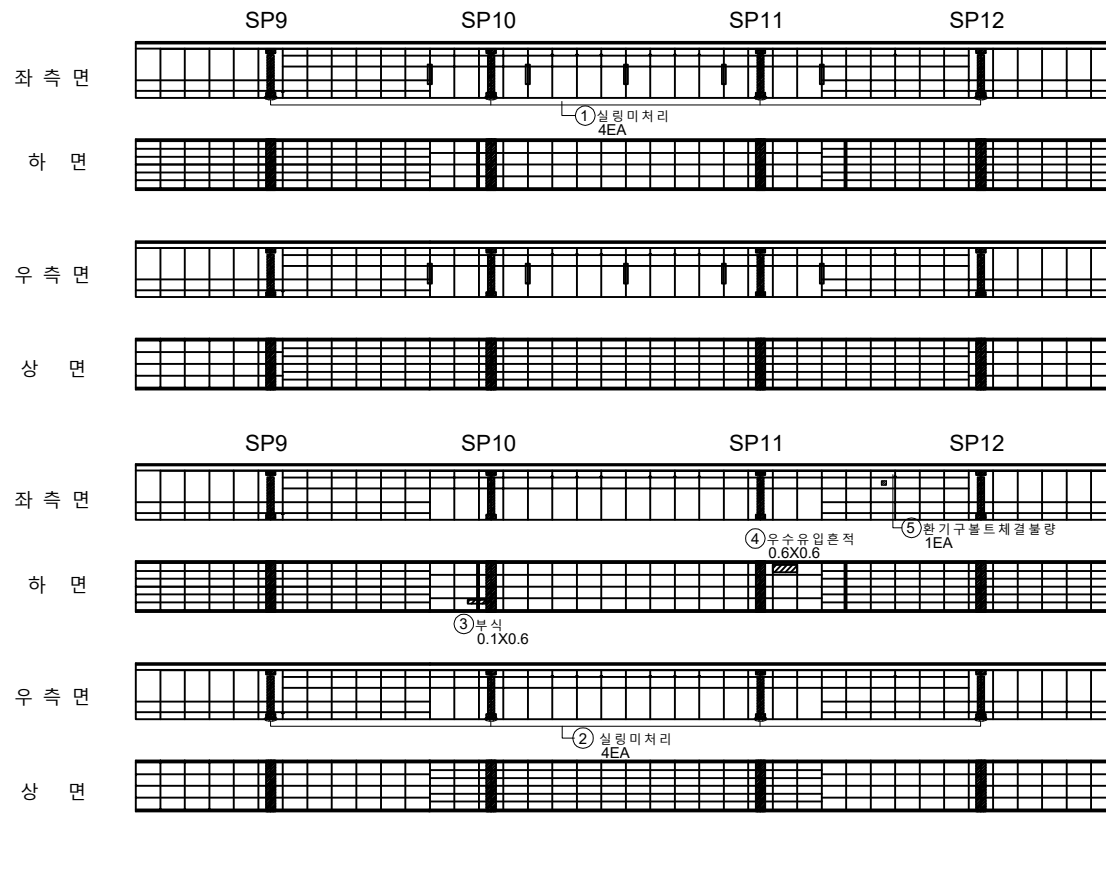


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA	
2	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA	
3	기준	거터내부	부식		0.1	0.6	1	0.15	m²	
4	기준	거터내부	우수유입흔적		0.6	0.6	1	0.36	m²	
5	기준	거터내부	관기구물트체갈볼량				1	1.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

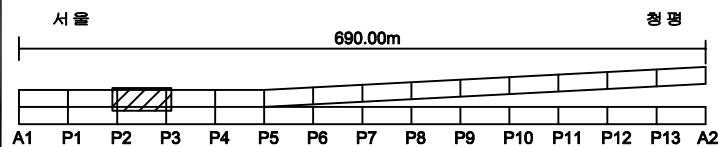

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터내부 (S3-G1,G2)
			도면번호
			45


ID: 창현교(상)거터내부 (S4-G1,G2) 외관 조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기준	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
2	기준	거터내부	점록		0.4	0.6	1	0.24	m²
3	기준	거터내부	환기구망 망실				1	1.00	EA
4	기준	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
5	기준	거터내부	우수유입흔적		0.3	0.5	1	0.15	m²
6	기준	거터내부	환기구물트제 결불량				3	3.00	EA
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

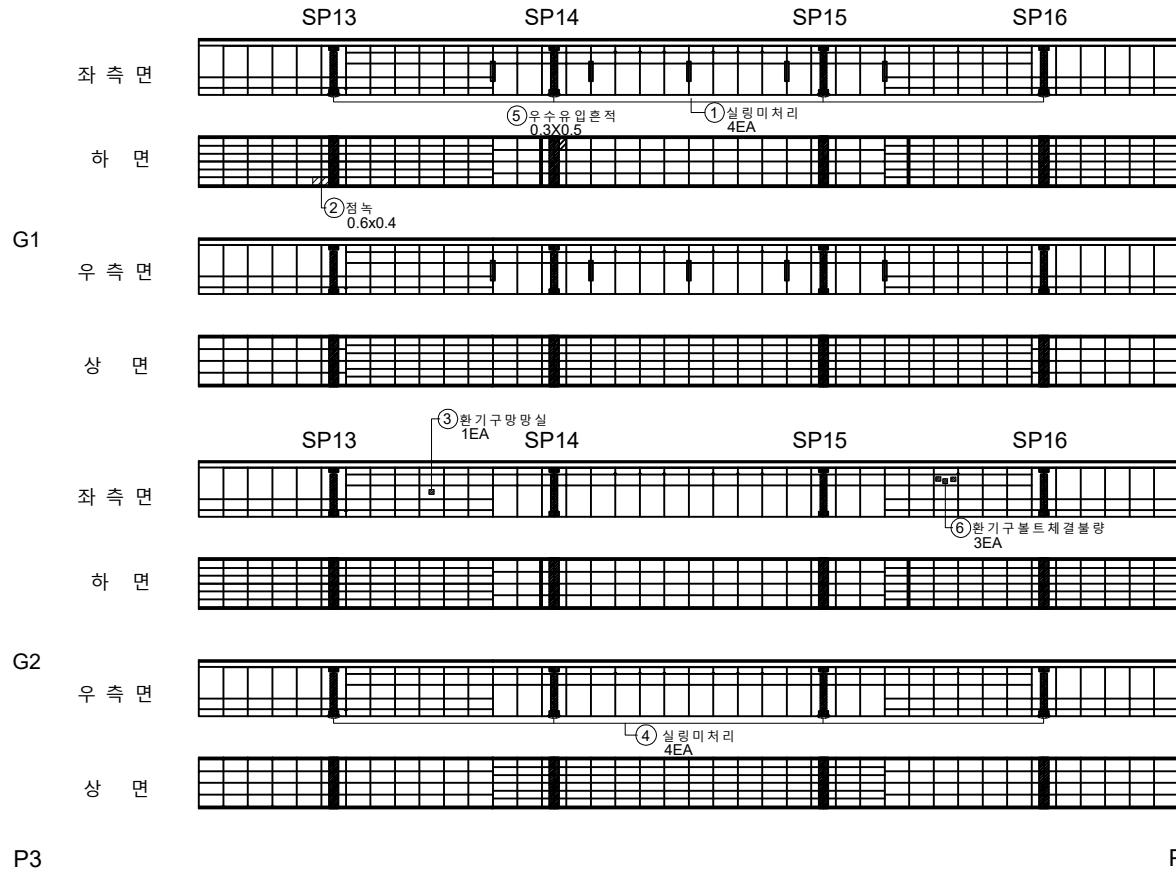

KEY PLAN

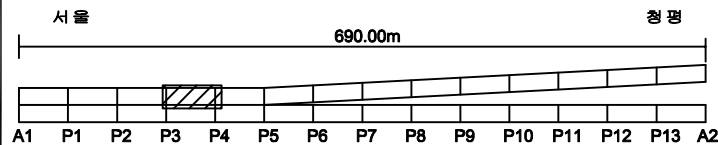

SECTION





범례

구름	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회죽물	도면명	창현교(상) 거터내부 (S4-G1,G2)
철근노출	침하	열화	도면번호	46
부식	좌굴, 변형	기타		

ID: 창현교(상)거터내부 (S5-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA	
2	기준	거터내부	점록		0.4	0.6	1	0.24	m²	
3	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA	
4	기준	거터내부	도장 박리		0.1	0.1	1	0.01	m²	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

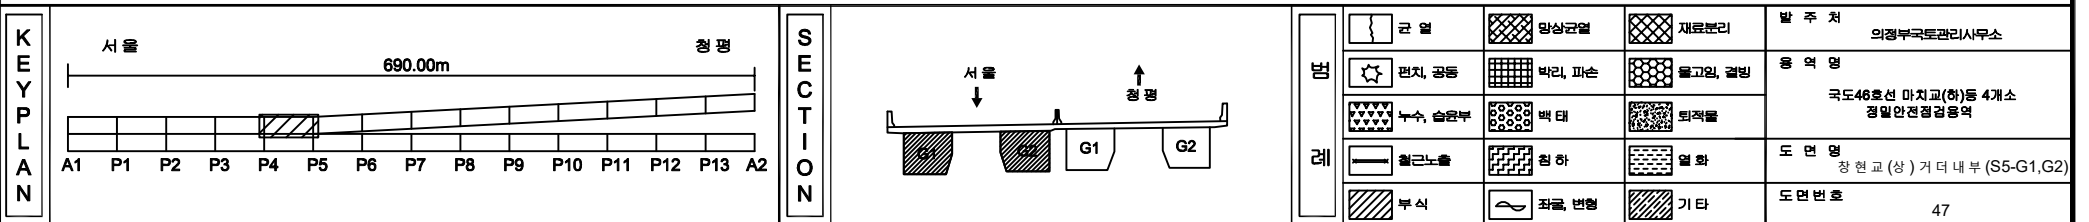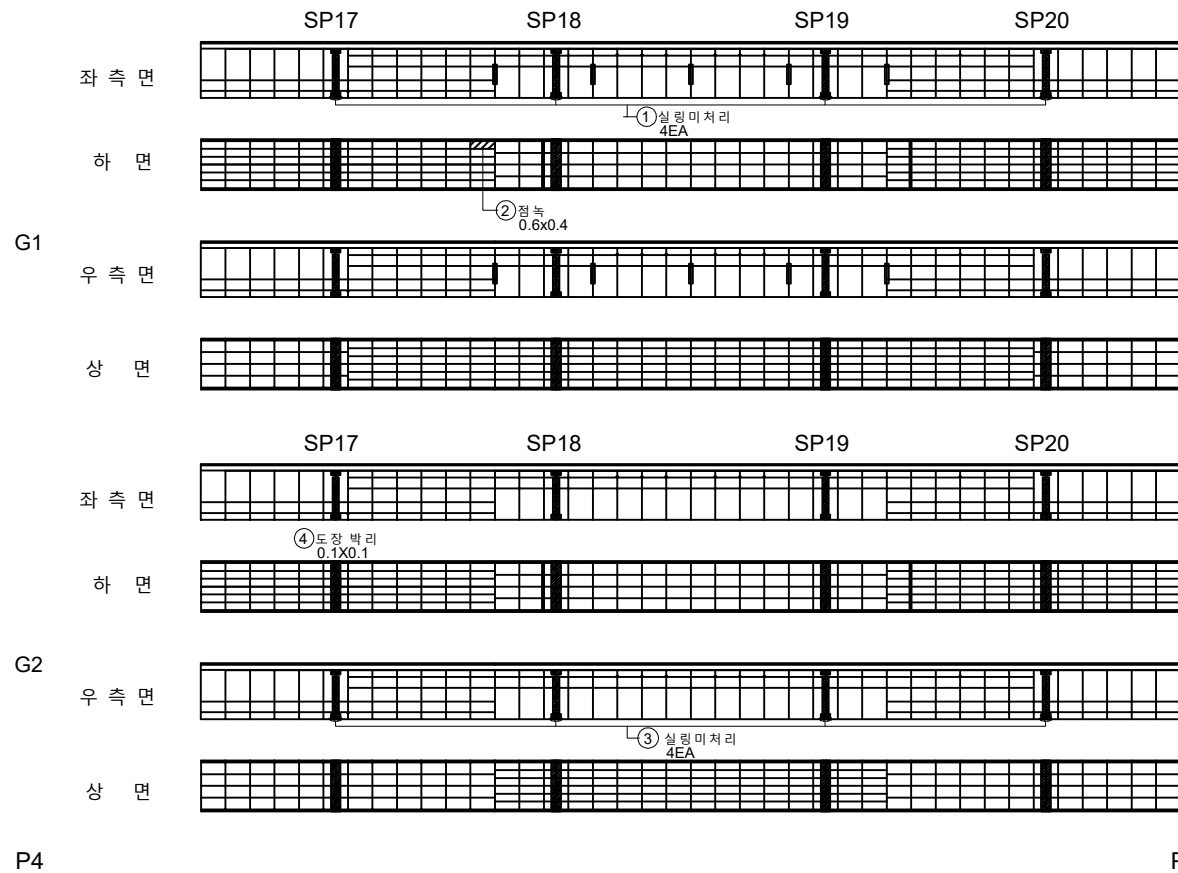


ID: 창현교(상)거터내부 (S6-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거터내부	상형미처리				4	4.00	EA
2	기준	거터내부	도장 박락		0.2	0.2	1	0.04	m²
3	기준	거터내부	흙치물				1	1.00	EA
4	기준	거터내부	상형미처리				4	4.00	EA
5	기준	거터내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

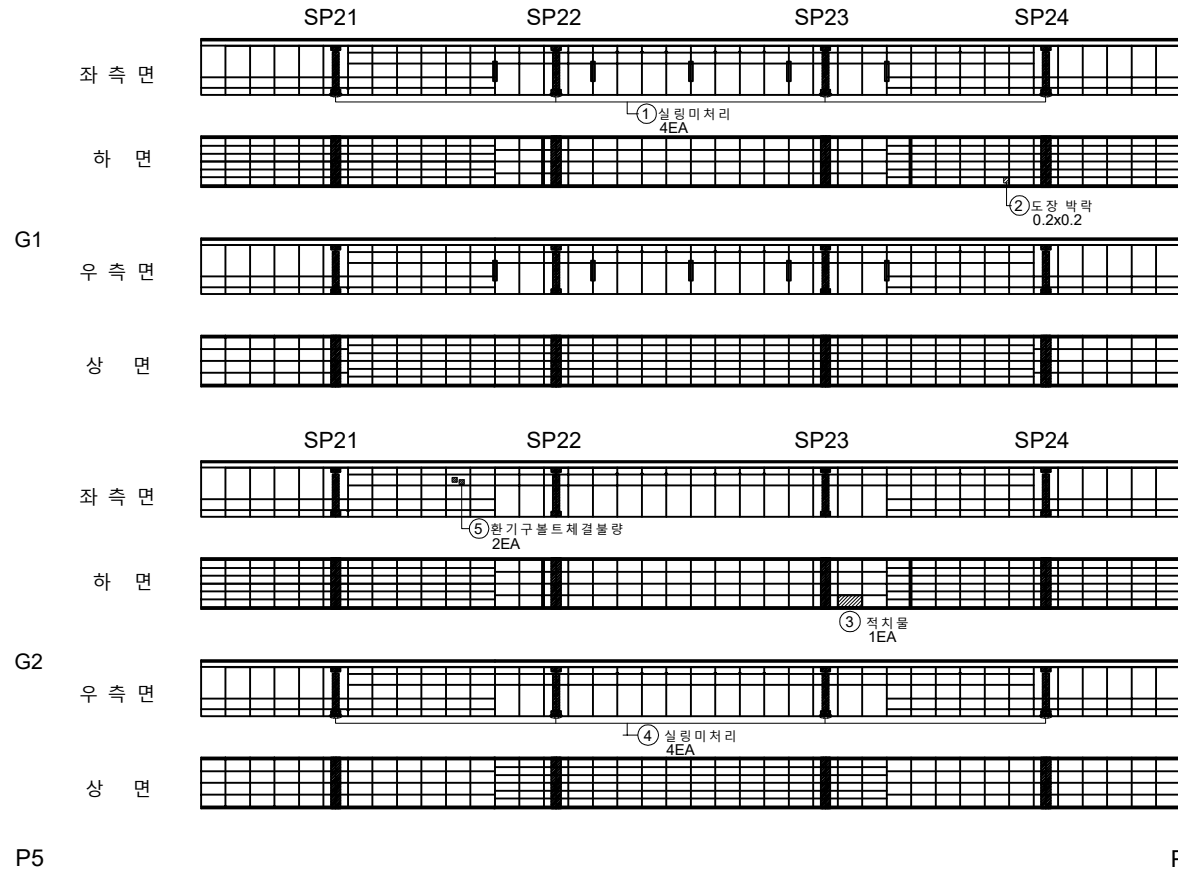

KEY PLAN

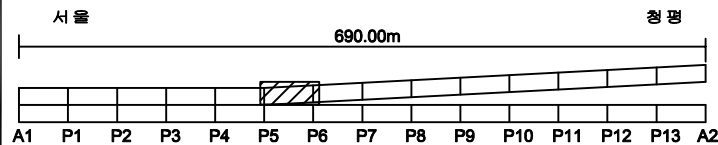

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터내부 (S6-G1,G2)
			도면번호
			48


ID: 창현교(상)거터내부 (S7-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

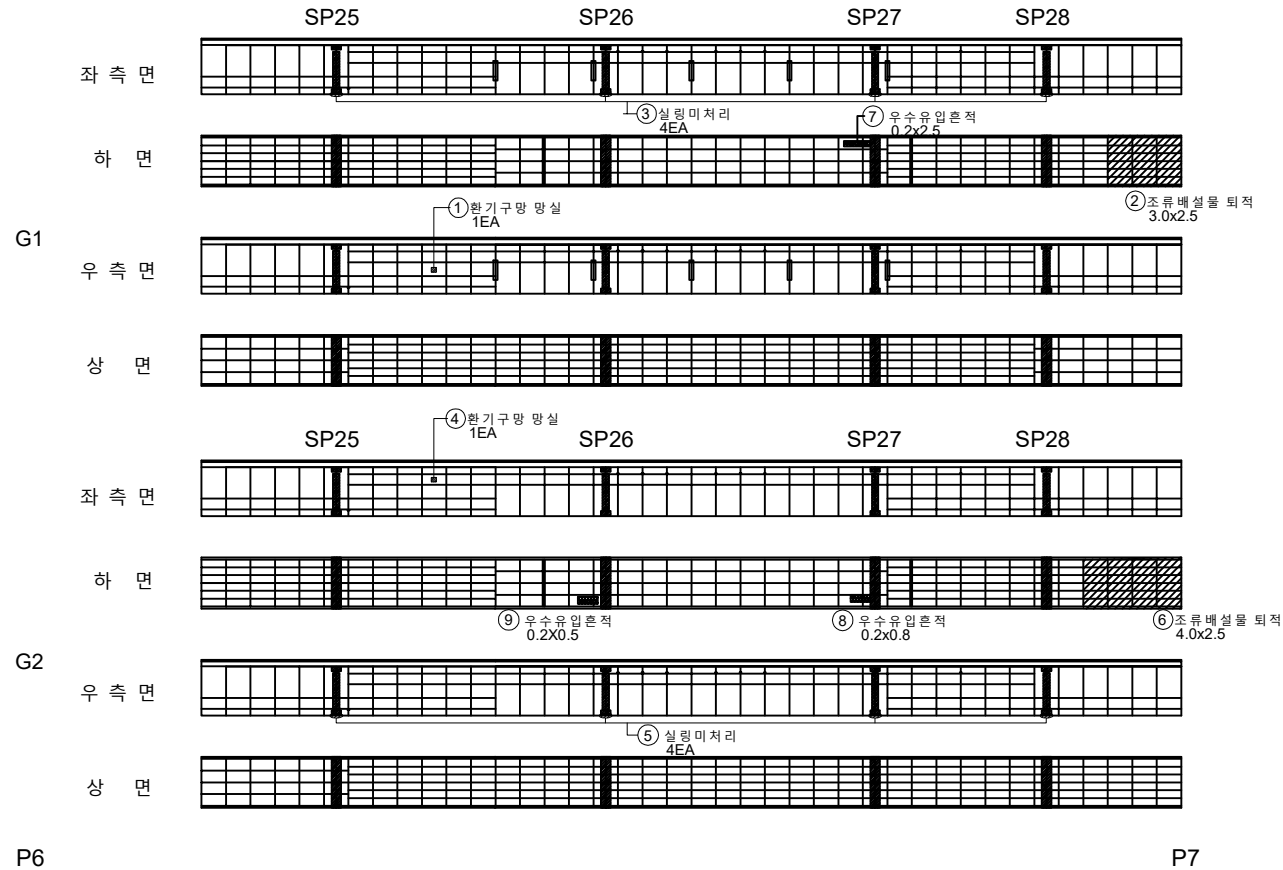


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	거터내부	환기구망 망실				1	1.00	EA
2	기존	거터내부	조류배설물 퇴적		2.5	3.0	1	7.50	m³
3	기존	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기존	거터내부	환기구망 망실				1	1.00	EA
5	기존	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA
6	기존	거터내부	조류배설물 퇴적		2.5	4.0	1	10.00	m³
7	기존	거터내부	우수유입흔적		2.5	0.2	1	0.50	m²
8	기존	거터내부	우수유입흔적		0.8	0.2	1	0.16	m²
9	기존	거터내부	우수유입흔적		0.2	0.5	1	0.10	m²
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

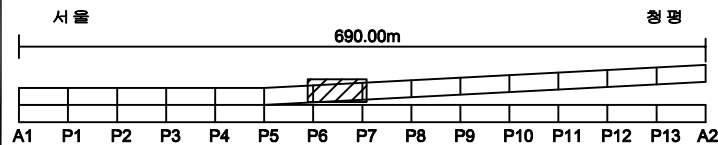

SECTION




범례


구멍	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	도면명	창현교(상) 거터내부 (S7-G1,G2)
철근노출	침하	열화	도면번호	49
부식	좌굴, 변형	기타		

ID: 창현교(상)거터내부 (S8-G1,G2) 외관조사망도

손상물량표

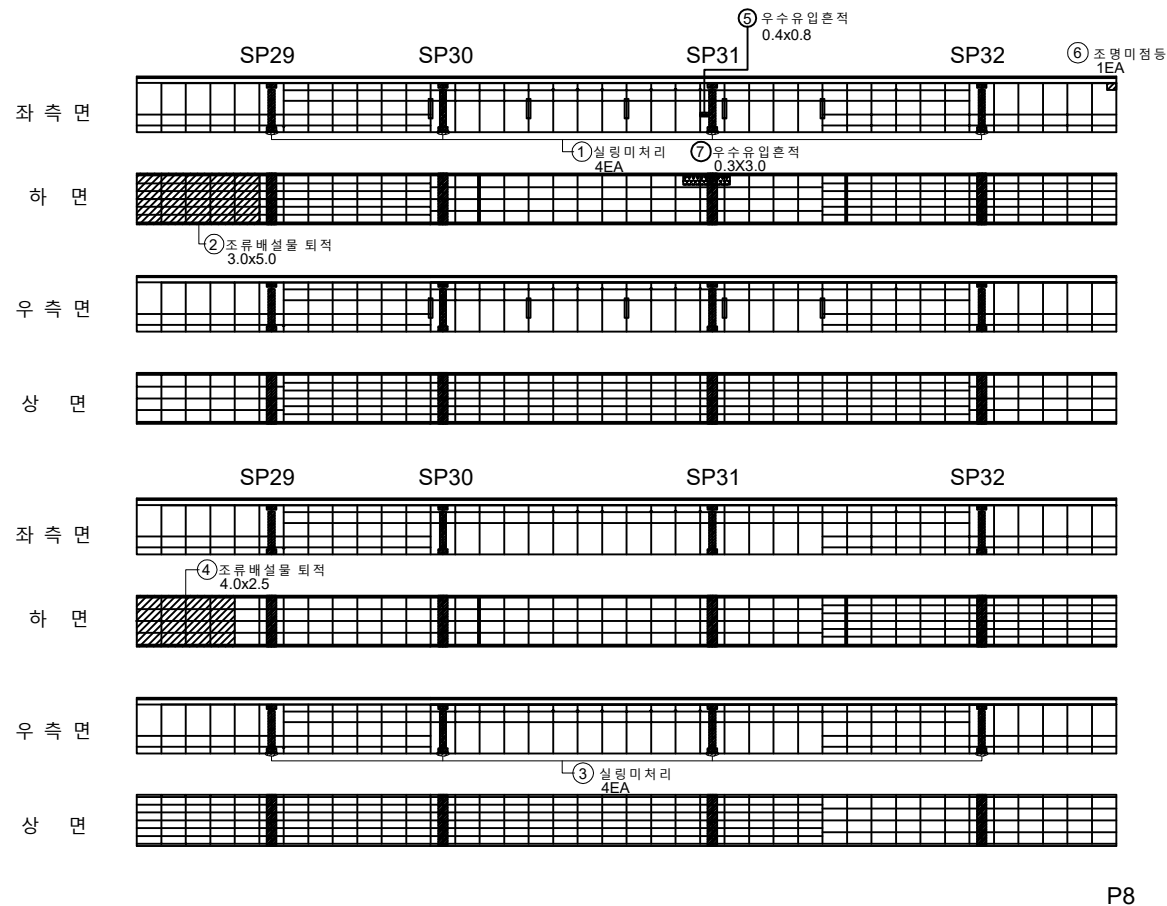

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기준	거터내부	조류배설물 퇴적		5.0	3.0	1	15.00	m³
3	기준	거터내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기준	거터내부	조류배설물 퇴적		2.5	4.0	1	10.00	m³
5	기준	거터내부	우수유입흔적		0.8	0.4	1	0.32	m³
6	기준	거터내부	조류배설물 퇴적				1	1.00	EA
7	23상	거터내부	우수유입흔적		0.3	3.0	1	0.90	m³
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

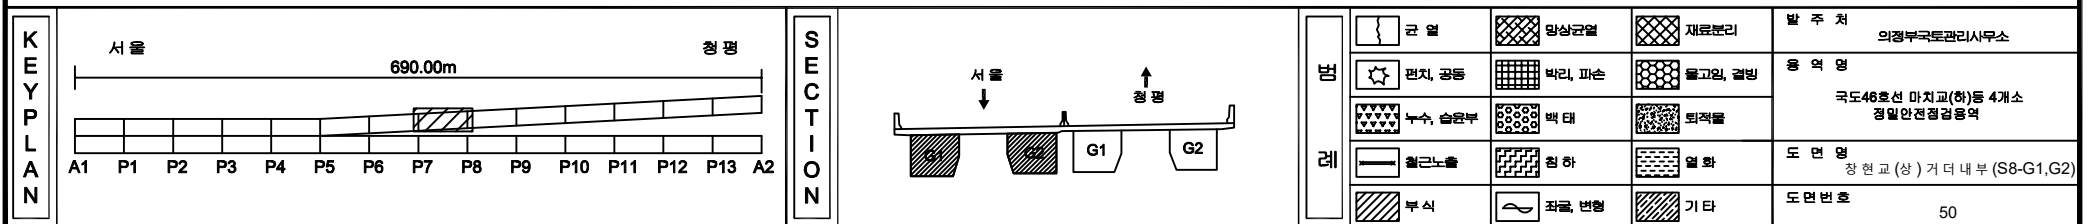


범례	구멍	방수근열	재료분리	발주처
	편지, 공동	벽리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
	부수, 슬라브	벽태	퇴적물	용역명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도면명
				창현교(상) 거터내부 (S8-G1,G2)
				도면번호
				50


ID: 창현교(상)거더 내부 (S9-G1,G2) 외관 조사 망도

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기초	거더내부	살림미처리				4	4.00	EA
2	기초	거더내부	우수유입흔적		3.0	0.3	1	0.90	m
3	기초	거더내부	우수유입흔적		3.0	0.4	1	1.20	m
4	기초	거더내부	살림미처리				4	4.00	EA
5	기초	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA
6	기초	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA
7	23상	거더내부	우수유입흔적		3.0	2.0	1	6.00	m
8	23상	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA
9	23상	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

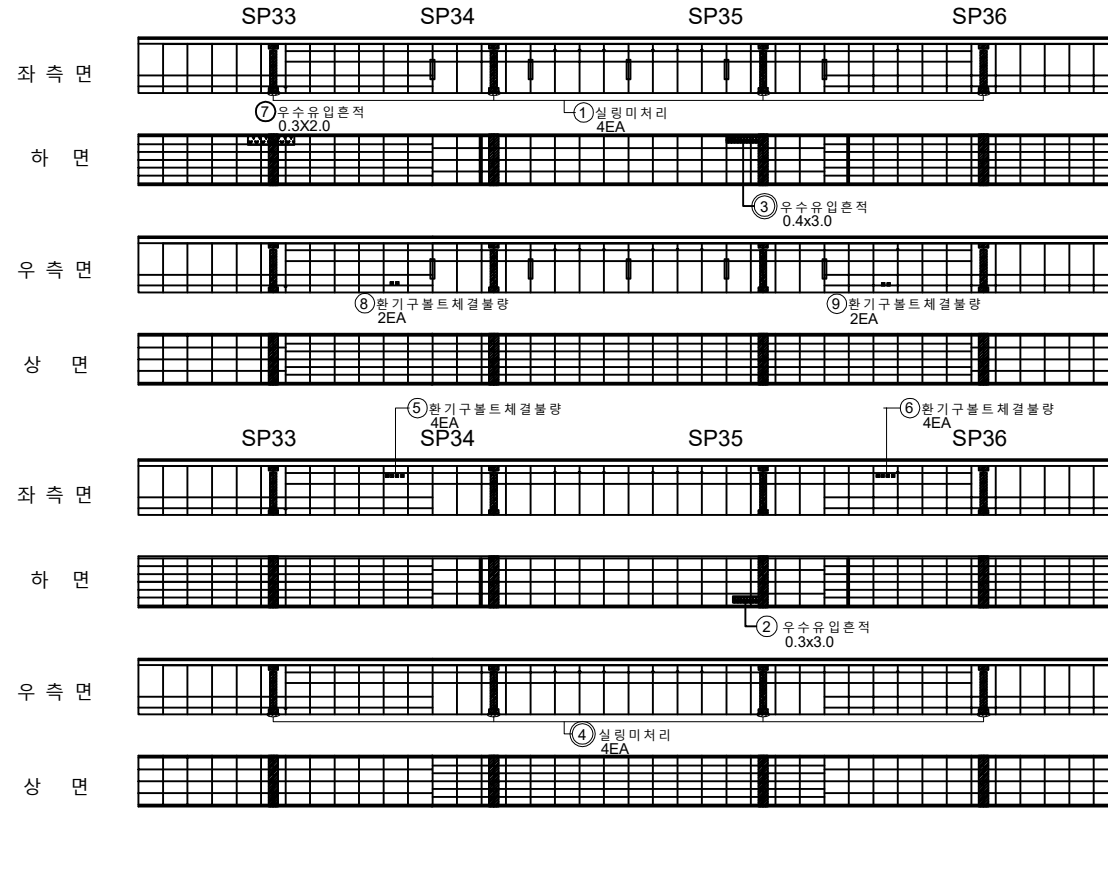

KEY PLAN

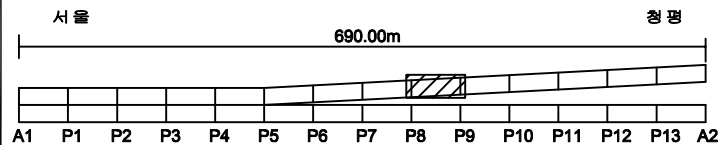

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 경밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더 내부 (S9-G1,G2)
			도면번호
			51


ID: 창현교(상)거더내부 (S10-G1,G2) 외관 조사 망도

손상물량표

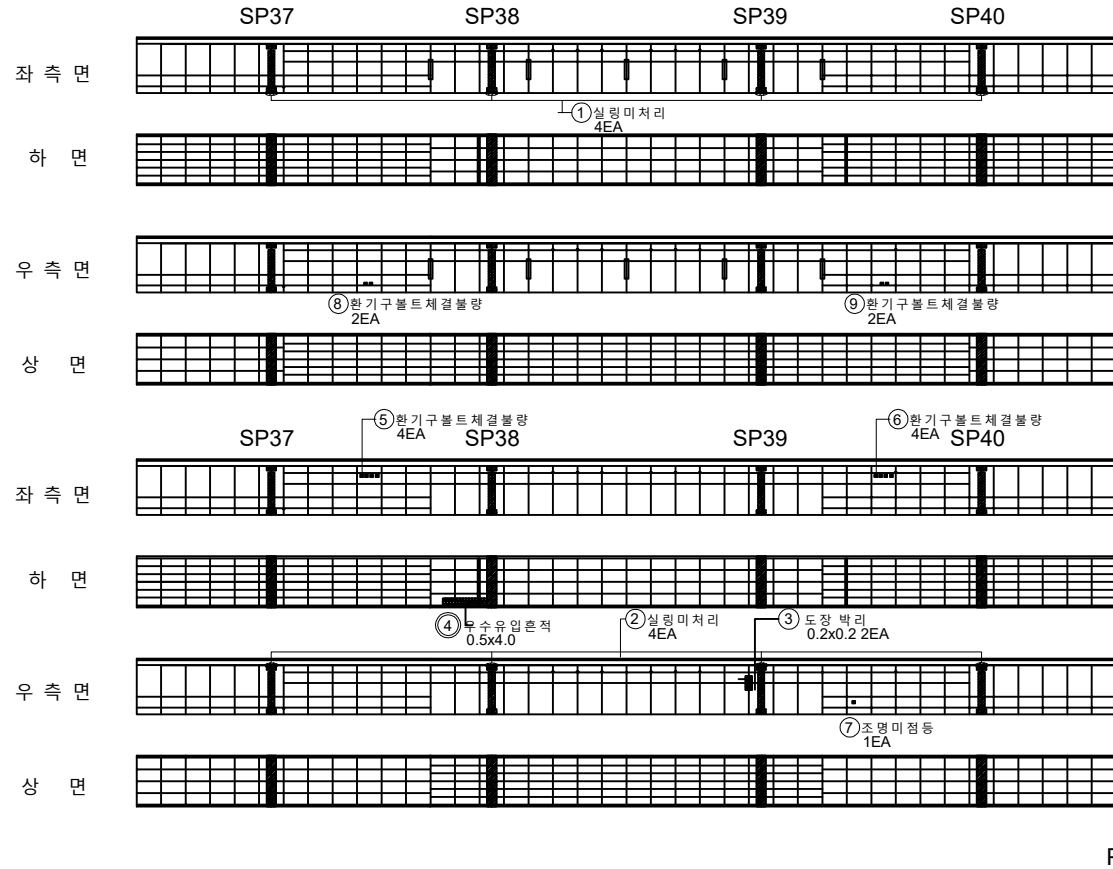


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기존	거더내부	상방미처리				4	4.00	EA	
2	기존	거더내부	상방미처리				4	4.00	EA	
3	기존	거더내부	도장 박리		0.2	0.2	2	0.08	m²	
4	기존	거더내부	우수유입흔적		4.0	0.5	1	2.00	m²	
5	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA	
6	기존	거더내부	환기구볼트 체결불량				4	4.00	EA	
7	기존	거더내부	조명미점등				1	1.00	EA	
8	23상	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA	
9	23상	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

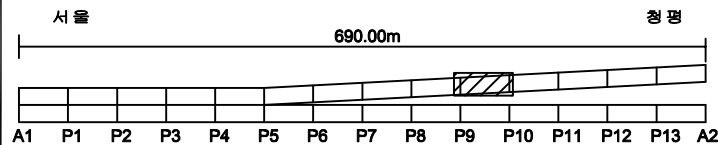

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S10-G1,G2)
			도면번호
			52


ID: 창현교(상)거더 내부 (S11-G1,G2) 외관 조사 망도

손상 물량 표

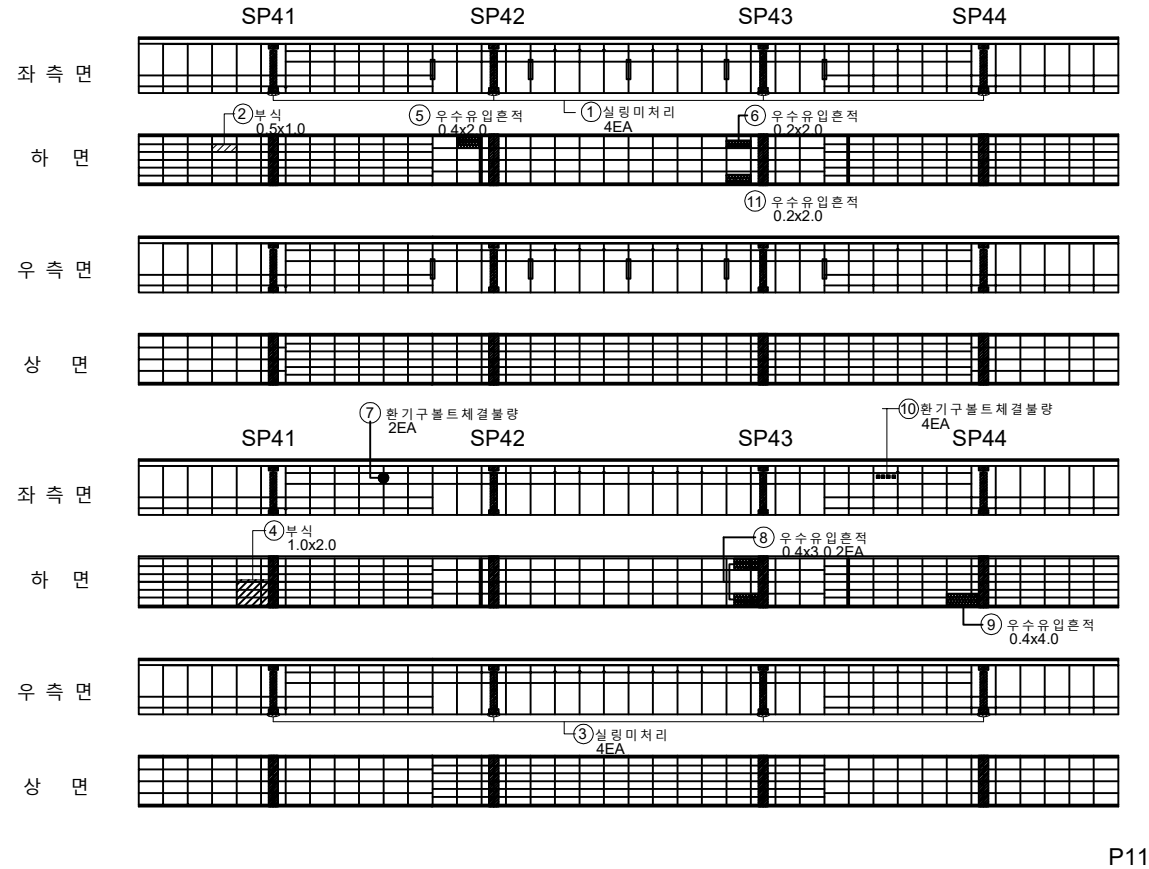


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기존	거더내부	부식		1.0	0.5	1	0.50	m²
3	기존	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기존	거더내부	부식		2.0	1.0	1	2.00	m²
5	기존	거더내부	우수유입흔적		2.0	0.4	1	0.80	m²
6	기존	거더내부	우수유입흔적		2.0	0.2	1	0.40	m²
7	기존	거더내부	환기구볼트체결불량				2	2.00	EA
8	기존	거더내부	우수유입흔적		3.0	0.4	2	2.40	m²
9	기존	거더내부	우수유입흔적		4.0	0.4	1	1.60	m²
10	기존	거더내부	환기구볼트체결불량				4	4.00	EA
11	증상	거더내부	우수유입흔적		0.2	2.0	1	0.40	m²
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

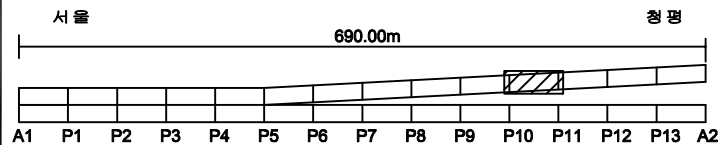

SECTION




범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회죽물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더 내부 (S11-G1,G2)
			도면번호
			53


ID: 창현교(상)거더내부 (S12-G1,G2) 외관 조사 망도

손상물량표

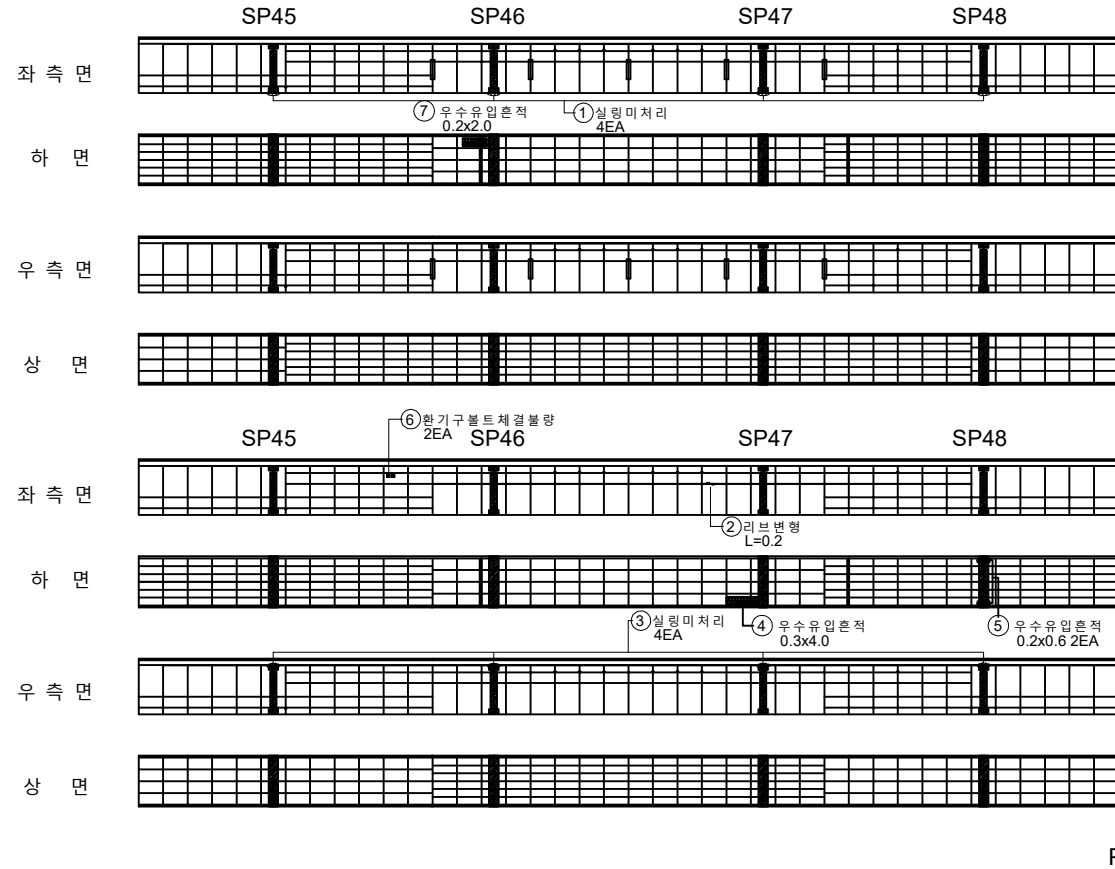


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
2	기준	거더내부	리브변형		0.2		1	0.20	m
3	기준	거더내부	실링미처리				4	4.00	EA
4	기준	거더내부	우수유입흔적		4.0	0.3	1	1.20	m²
5	기준	거더내부	우수유입흔적		0.6	0.2	2	0.24	m²
6	기준	거더내부	환기구볼트 체결불량				2	2.00	EA
7	23상	거더내부	우수유입흔적		0.2	2.0	1	0.40	m²
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

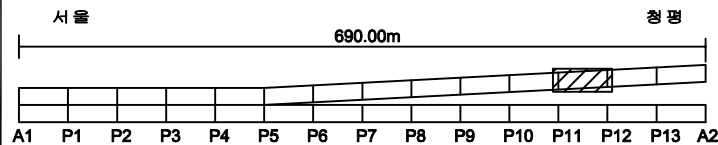

SECTION




범례


구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S12-G1,G2)
			도면번호
			54

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위
1	기준	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
2	기준	거터내부	살림미처리				4	4.00	EA
3	기준	거터내부	우수유입흔적		0.4	0.2	1	0.08	㎡
4	기준	거터내부	우수유입흔적		5.0	0.3	1	1.50	㎡
5	기준	거터내부	우수유입흔적		2.0	0.2	1	0.40	㎡
6	23상	거터내부	우수유입흔적		0.3	2.0	1	0.60	㎡
7	23상	거터내부	우수유입흔적		0.2	0.5	1	0.10	㎡
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

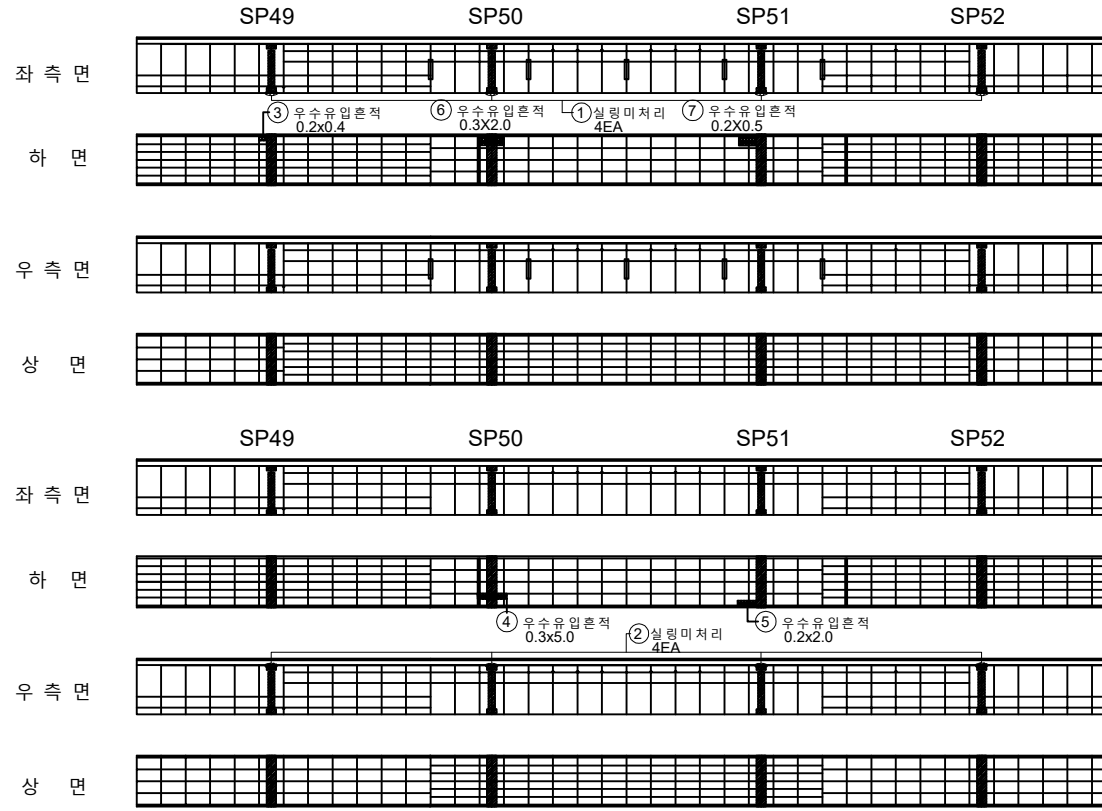

KEY PLAN

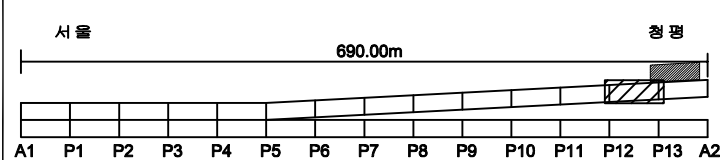

SECTION

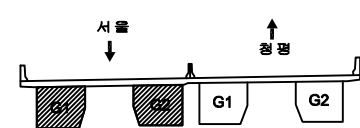


범례

구멍	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거터내부 (S13-G1,G2)
			도면번호
			55

ID: 창현교(상)거더내부 (S14-G1,G2) 외관 조사 망도

손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	거더내부	살림미처리				3	3.00	EA	
2	기준	거더내부	살림미처리				3	3.00	EA	
3	기준	거더내부	환기구 볼트 체결 불량				2	2.00	EA	
4	기준	거더내부	조영미점등				1	1.00	EA	
5	23상	거더내부	환기구 볼트 체결 불량				2	2.00	EA	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

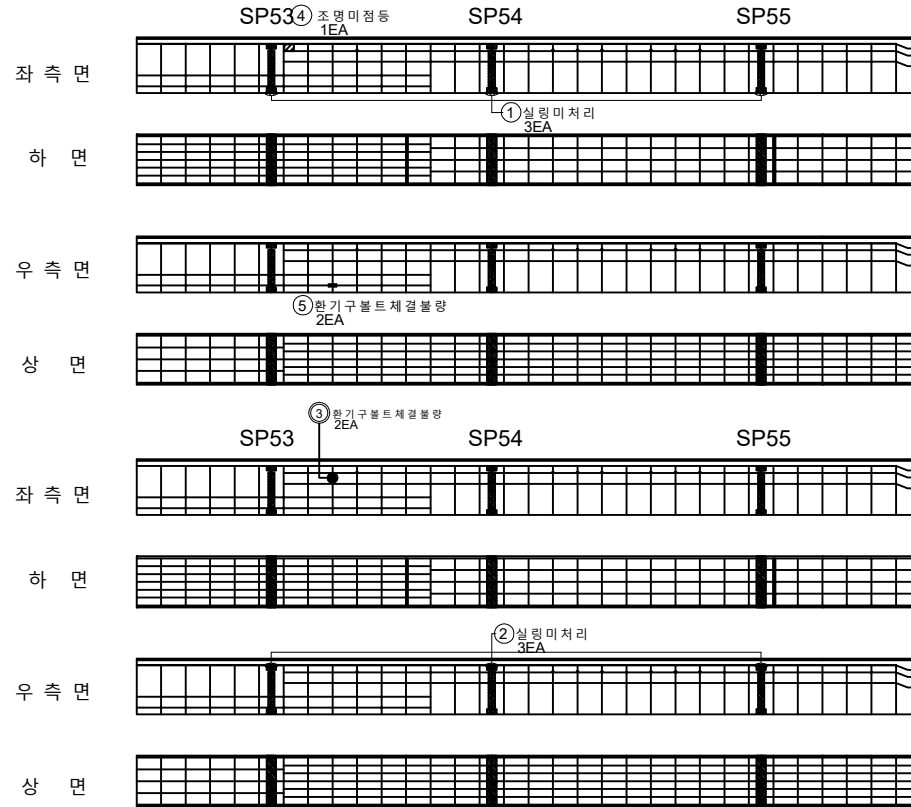

G1

우측면

상면

좌측면

하면

G2


우측면

상면


P13

A2

KEY PLAN

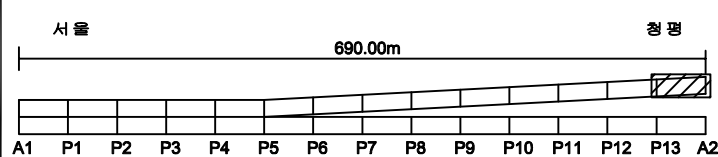




SECTION



범례

구입	방상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
부수, 슬라브	백태	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 거더내부 (S14-G1,G2)
			도면번호
			56

ID: 창현교(상)교대 (A1) 외관 조사망도

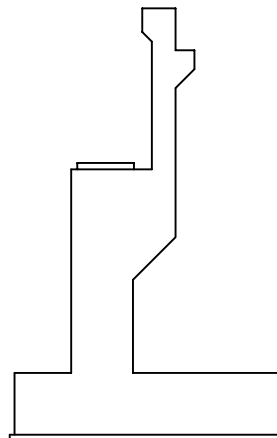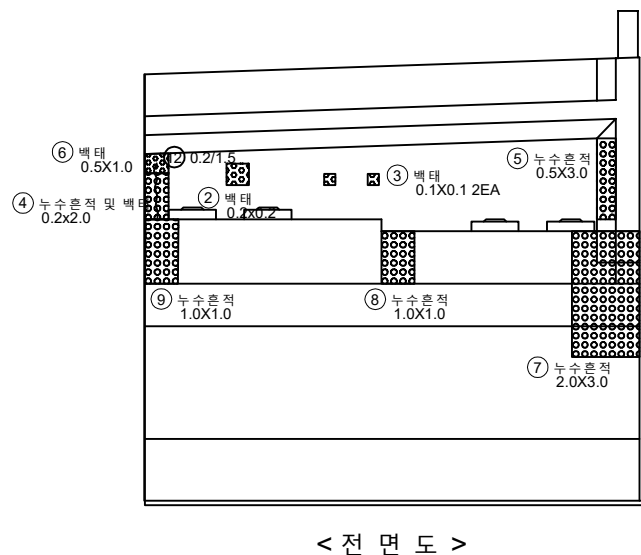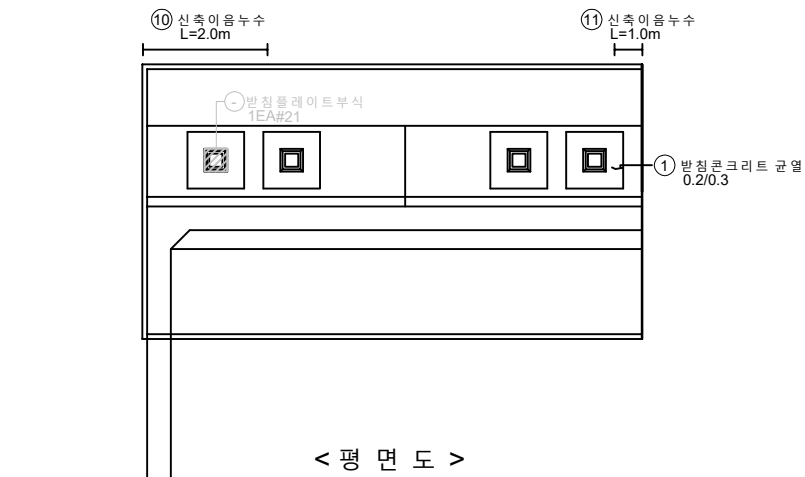


< 우 측 >


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1	기준	교량방청	방청콘크리트 균열	0.2	0.3		1	0.30	m	
2	기준	교대	백태		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
3	기준	교대	백태		0.1	0.1	2	0.02	m ²	
4	기준	교대	누수흔적 및 백태	2.0	0.2		1	0.40	m ²	
5	기준	교대	누수흔적		3.0	0.5	1	1.50	m ²	
6	기준	교대	백태		0.5	1.0	1	0.50	m ²	
7	기준	교대	누수흔적		2.0	3.0	1	6.00	m ²	
8	기준	교대	누수흔적		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
9	기준	교대	누수흔적		1.0	1.0	1	1.00	m ²	
10	기준	신축이음	신축이음누수		2.0		1	2.00	m	
11	기준	신축이음	신축이음누수		1.0		1	1.00	m	
12	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	m	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

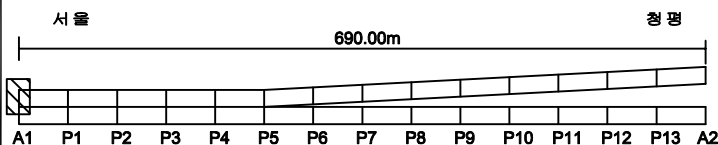

SECTION

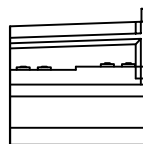

면
레

균열	방청균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회색물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교대 A1
도면번호	57

ID: 창현교(상)교각 (P1) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량방점	방점콘크리트 균열	0.2	0.1		1	0.10	m	
2	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	m	
3	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
4	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		0.6	4.0	1	2.40	m²	
5	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		0.6	8.0	1	4.80	m²	
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


청 평

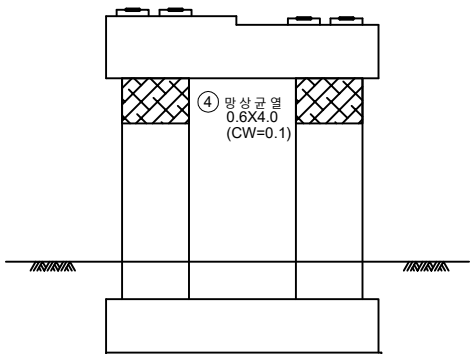

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

서 울

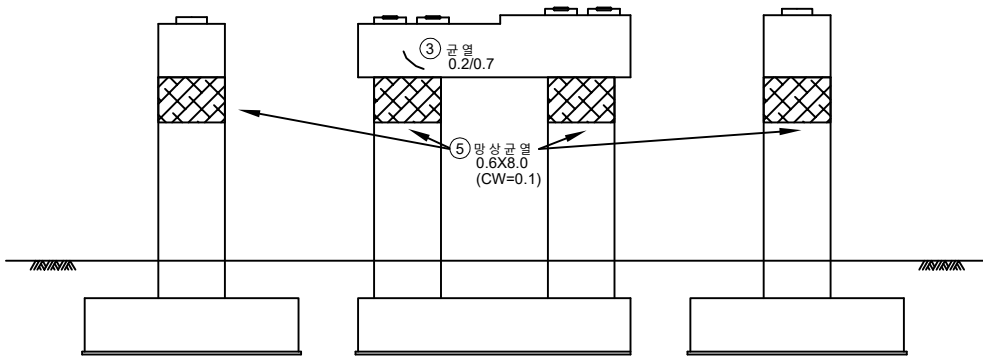


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY PLAN


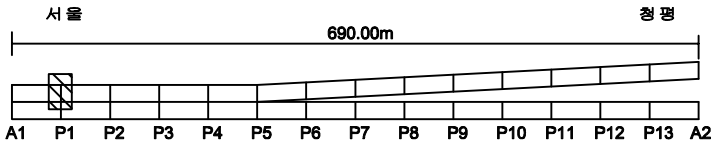


SECTION

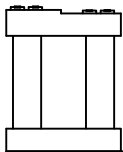


면 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
	누수, 습윤부	백태	회색물	동 의 명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
				창현교(상) 교각 P1
				도면번호
				58

↑
청 평

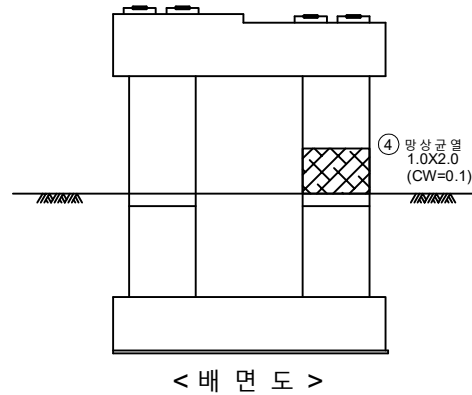


↓
서 울

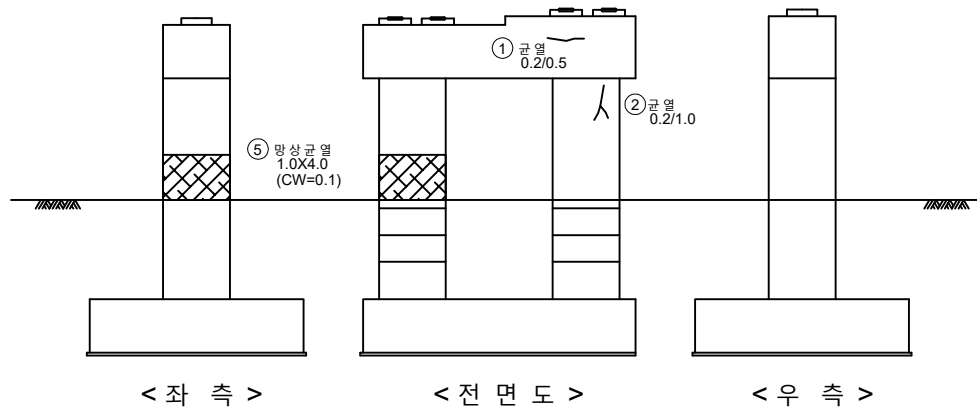


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	■
2	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	■
3	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	■
4	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.0	2.0	1	2.00	■
5	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.0	4.0	1	4.00	■
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

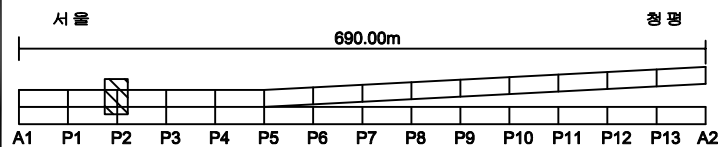


SECTION

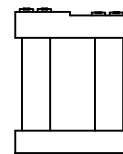


면 레

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습관부	백태	회죽물	동 의 명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			창현교(상) 교각 P2
			도면번호
			59


↑
청 평

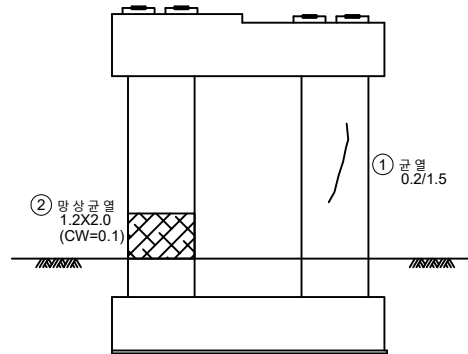

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

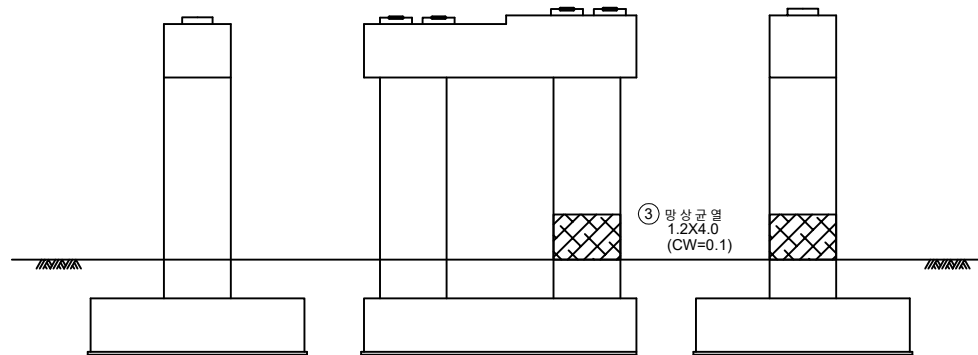


< 좌 측 >

< 전 면 도 >


< 우 측 >

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	■
2	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.2	2.0	1	2.40	■
3	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.2	4.0	1	4.80	■
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

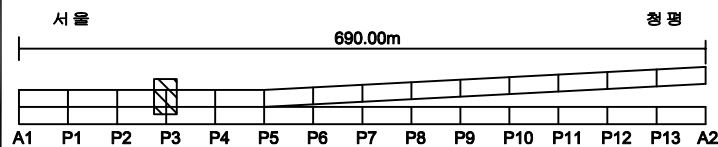

SECTION

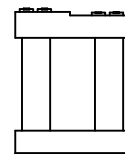

면 레


균열	망상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
누수, 습윤부	벽면	회색물	용역명
철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			창현교(상) 교각 P3
			도면번호
			60

ID: 창현교(상)교각 (P4) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.5		1	0.50	m	
2	기준	교각	균형		0.4	0.2	2	0.16	m²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
청 평

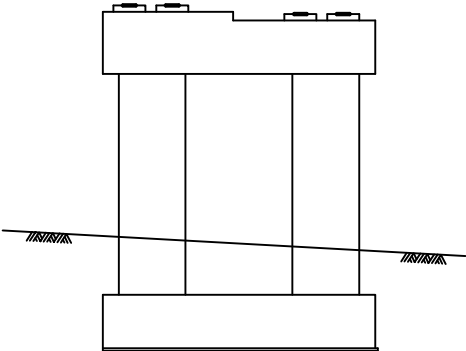

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

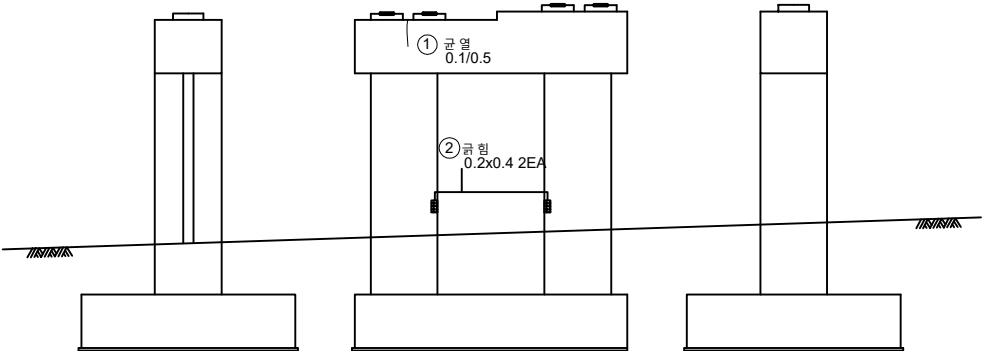


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY
PLAN

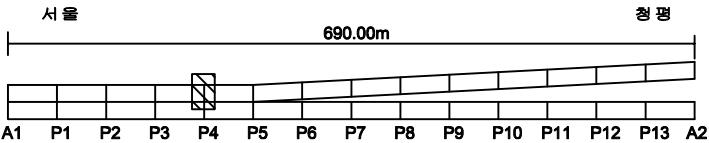

SECTION

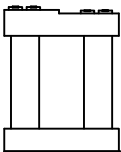

면
레


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마치고(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(상) 교각 P4
도면번호	61


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	7.0	1	14.00	m ²	
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.3	3.8		1	3.80	m	
3	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	4.0	1	8.00	m ²	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
청 평

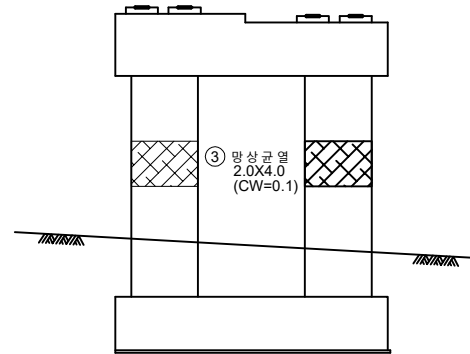


< 배면도 >




< 상면 >

○ #2793
반침플레이트 부식
1EA
○ 볼트 부식
4EA
#2794



< 하면 >

↓
서 울

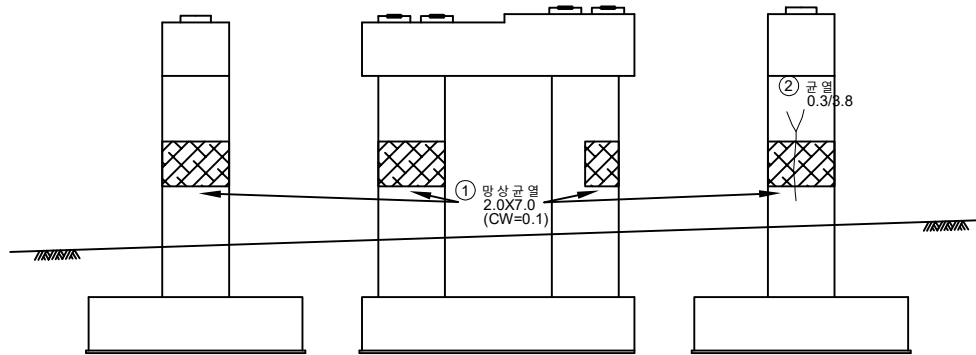


< 좌측 >


< 전면도 >

< 우측 >

KEY PLAN

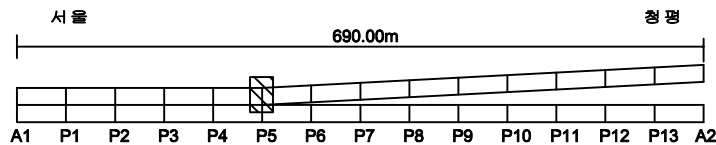

SECTION

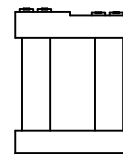

면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교각 P5
도면번호	62

ID: 창현교(상)교각 (P6) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	2.0	1	4.00	㎡
2	기존	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	4.0	1	8.00	㎡
3	기존	교각	균형		0.3	0.7	1	0.21	㎡
4	23상	교량받침	물탈균열	0.2	0.2		2	0.40	m
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


청 평
↑

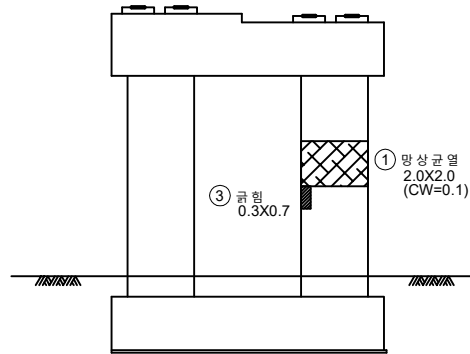


#2767 < 배 면 도 >
○ 볼트부식 4EA




서 울
↓

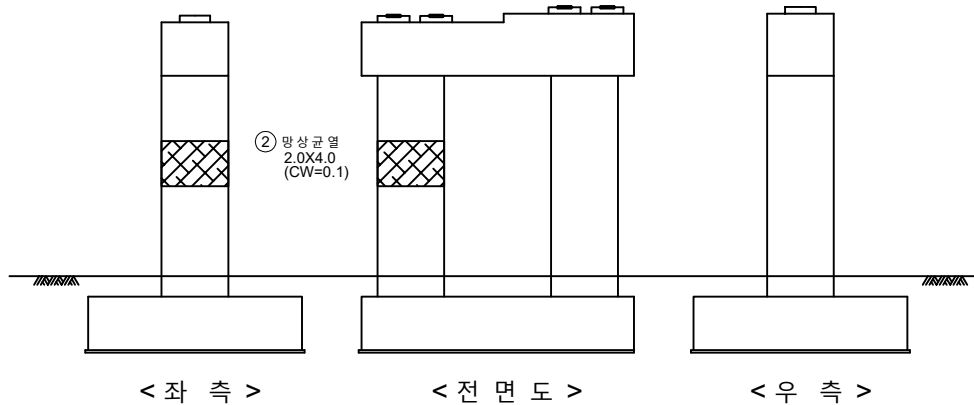




KEY PLAN

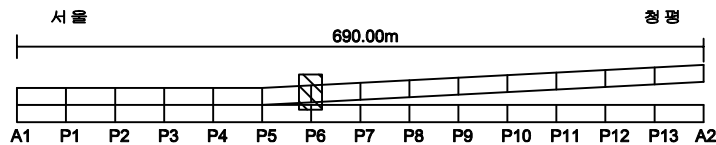

SECTION

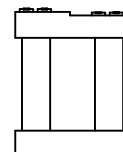


면 례	구분	손상내용	손상현황	발 주 처
	균열	망상균열	재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용 역 명 국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부	백태	회죽물	도 면 명 창현교(상) 교각 P6
	철근노출	침하	열화	도면번호 63
	부식	좌굴, 변형	기타	

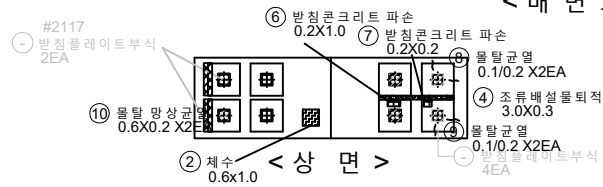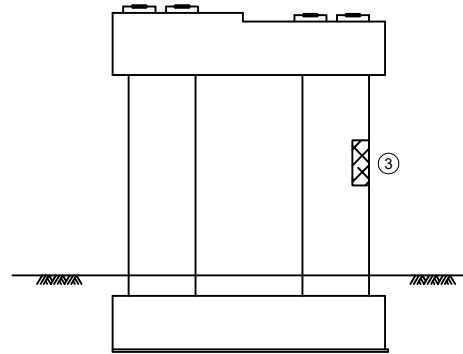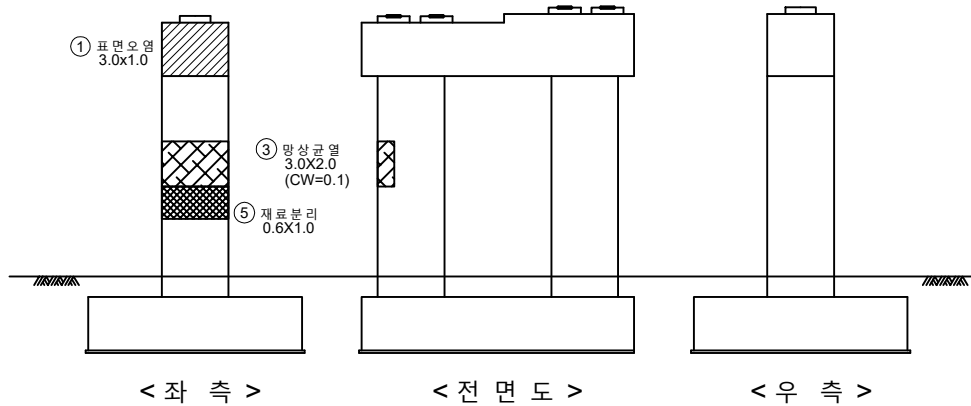
↑
청 평↓
서 울

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위
1	기초	교각	표면오염		1.0	3.0	1	3.00	m ²
2	기초	교각	체수		1.0	0.6	1	0.60	m ²
3	기초	교각	망상균열 (CW=0.1)		3.0	2.0	1	6.00	m ²
4	기초	교각	조류배설물퇴적		3.0	0.3	1	0.90	m ²
5	기초	교각	재료분리		0.6	1.0	1	0.60	m ²
6	23상	교량받침	받침콘크리트 파손		0.2	1.0	1	0.20	m ²
7	23상	교량받침	받침콘크리트 파손		0.2	0.2	1	0.04	m ²
8	23상	교량받침	몰탈균열		0.1	0.2	2	0.40	m
9	23상	교량받침	몰탈균열		0.1	0.2	2	0.40	m
10	23상	교량받침	몰탈 망상균열		0.6	0.2	2	0.24	m ²
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

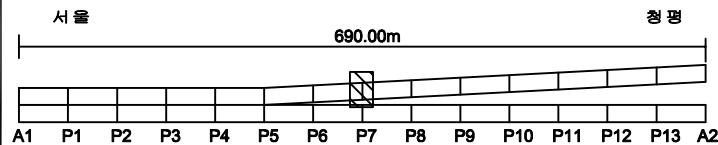

SECTION

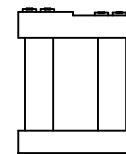

면 레

교각	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	몰고임, 결빙
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타




발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교각 P7
도면번호	64

ID: 창현교(상)교 각 (P8) 외관 조사 망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량방청	방청물탈락균열	0.2	0.3		4	1.20	m	
2	기준	교량방청	방청물탈락균열	0.1	0.1		3	0.30	m	
3	기준	교량방청	방청물탈락균열	0.1	0.1		1	0.10	m	
4	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	m	
5	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
6	기준	교량방청	방청물탈락균열	0.1	0.1		1	0.10	m	
7	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.4		1	0.40	m	
8	기준	교각	양상균열(CW=0.1)		0.6	4.0	1	2.40	m	
9	기준	교각	양상균열(CW=0.1)		0.6	8.0	1	4.80	m	
10	23상	교량방청	방청물탈 파손		0.1	0.1	2	0.02	m	
11	23상	교량방청	방청콘크리트 균열	0.2	0.1		2	0.20	m	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


↑
청 평

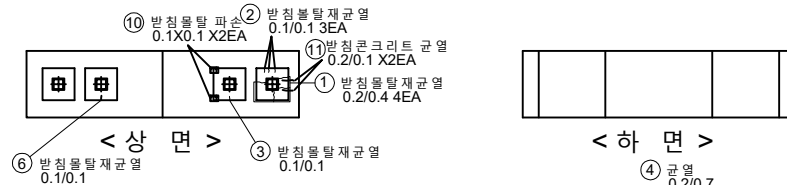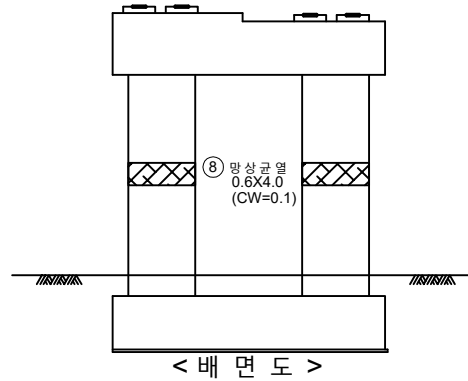


↓
서 울

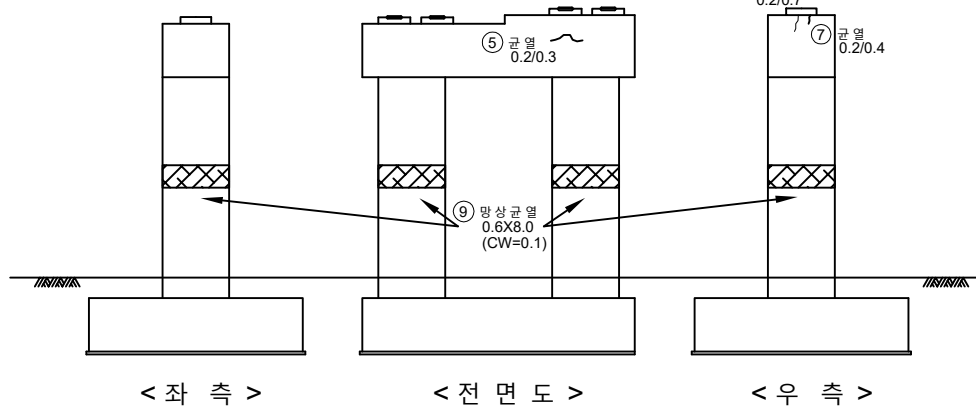

KEY PLAN


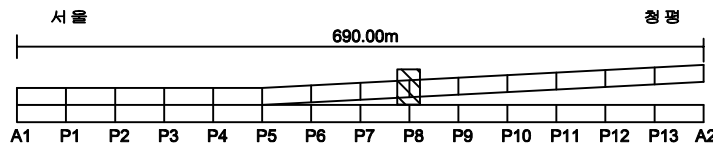


SECTION

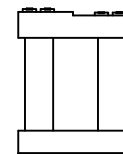

면	레	구분	손상내용	손상현황	발주처
		균열	양상균열	재료분리	의정부국토관리사무소
		편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	동역명
		누수, 습윤부	백태	회색물	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
		철근노출	침하	열화	도면명
		부식	좌굴, 변형	기타	도면번호
					창현교(상) 교각 P8
					65


↑
청 평

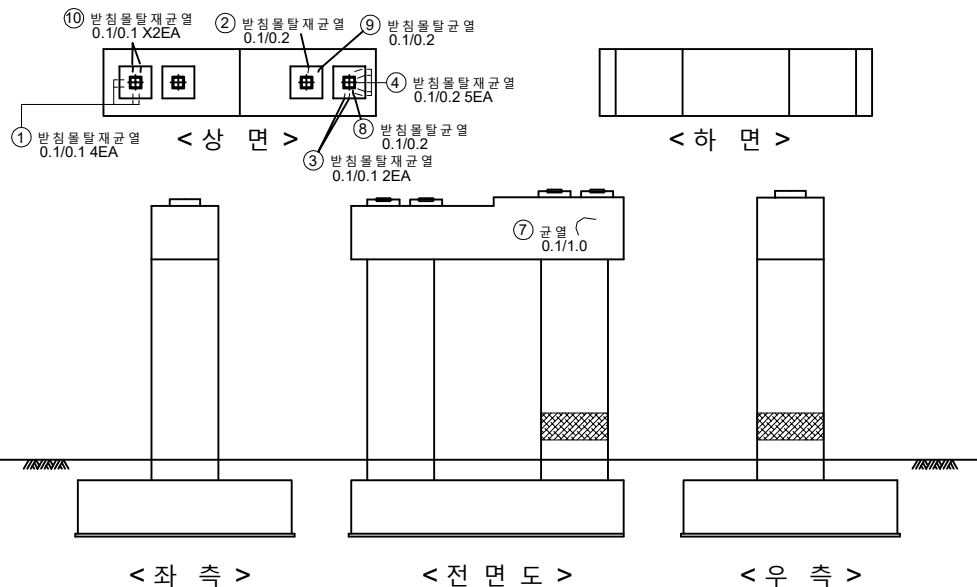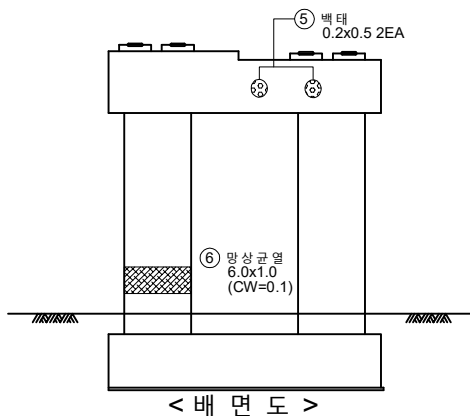


↓
서 울

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기준	교량받침	반침몰탈재균열	0.1	0.1		4	0.40	m	
2	기준	교량받침	반침몰탈재균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
3	기준	교량받침	반침몰탈재균열	0.1	0.1		2	0.20	m	
4	기준	교량받침	반침몰탈재균열	0.1	0.2		5	1.00	m	
5	기준	교각	백태		0.5	0.2	2	0.20	m ²	
6	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.0	6.0	1	6.00	m ²	
7	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.0		1	1.00	m	
8	기준	교량받침	반침몰탈재균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
9	기준	교량받침	반침몰탈재균열	0.1	0.2		1	0.20	m	
10	23상	교량받침	반침몰탈재균열	0.1	0.1		2	0.20	m	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

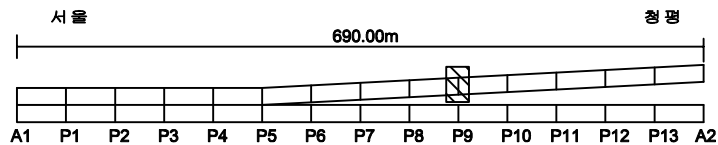

SECTION


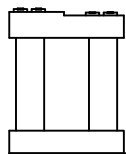


면 레	균열	망상균열	재료분리	발주처
	편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	의정부국토관리사무소
	누수, 습윤부	백태	회색물	용역명
	철근노출	침하	열화	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도면명
				창현교(상) 교각 P9
				도면번호
				66


ID: 창현교(상)교 각 (P10) 외관조사망도

손상물량표

↑
청 평

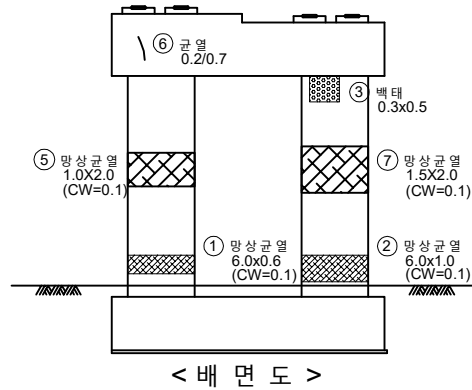


↓
서 울

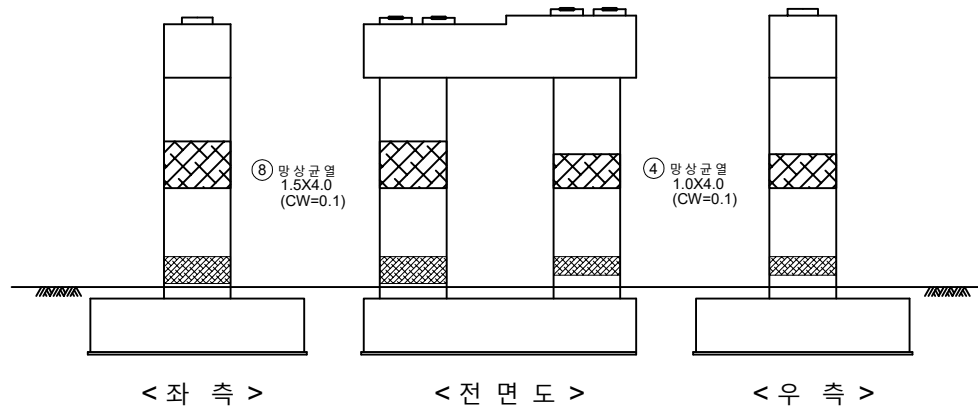


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기초	교각	망상균열(DW=0.1)		0.6	6.0	1	3.60	㎡
2	기초	교각	망상균열(DW=0.1)		1.0	6.0	1	6.00	㎡
3	기초	교각	벽태		0.5	0.3	1	0.15	㎡
4	기초	교각	망상균열(DW=0.1)		1.0	4.0	1	4.00	㎡
5	기초	교각	망상균열(DW=0.1)		1.0	2.0	1	2.00	㎡
6	기초	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	㎡
7	기초	교각	망상균열(DW=0.1)		1.5	2.0	1	3.00	㎡
8	기초	교각	망상균열(DW=0.1)		1.5	4.0	1	6.00	㎡
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

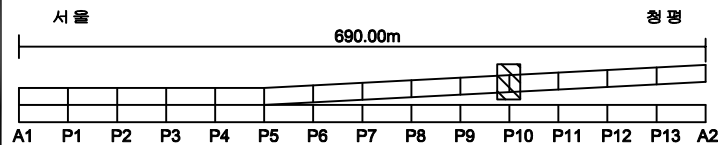

SECTION

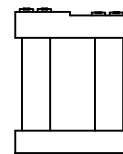


면	레	구분	손상내용	손상현황	비고
		균열	망상균열	재료분리	발 주 처 의정부국토관리사무소
		편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	동 의 명 국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
		부수, 습윤부	벽 태	회죽물	도 면 명 창현교(상)교각 P10
		철근노출	침 하	열 화	도 면 번호 67
		부식	좌굴, 변형	기 타	

ID: 창현교(상)교 각 (P11) 외관조사망도


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m	
5	기존	교각	재료분리		0.4	0.2	1	0.08	m²	
6	기존	교각	박락	0.2	0.2	1	1	0.04	m²	
7	기존	교각	균형	0.2	0.2	1	1	0.04	m²	
8	기존	교각	왕상균열(CR=0.1)		1.5	2.0	1	3.00	m²	
9	기존	교각	왕상균열(CR=0.1)		1.5	4.0	1	6.00	m²	
10	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
11	대상	교각방청	방청콘크리트 균열	0.2	0.1		2	0.20	m	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

↑
청 평

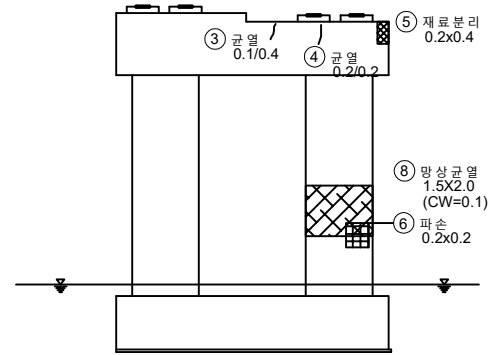

< 배 면 도 >




< 상 면 >



< 하 면 >

↓
서 울

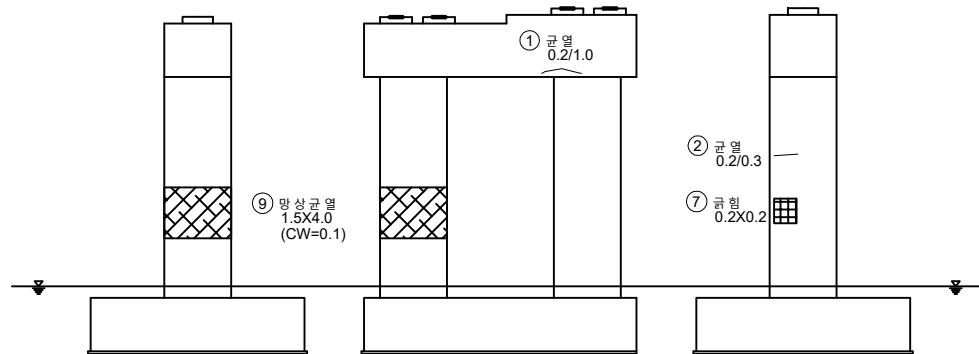


< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >

KEY PLAN



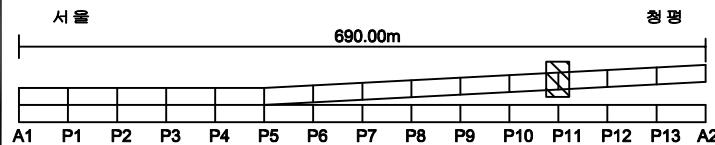


SECTION

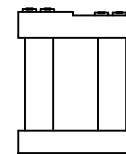


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	m	
2	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
3	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	m	
4	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	m	
5	기존	교각	재료분리		0.4	0.2	1	0.08	m²	
6	기존	교각	박락	0.2	0.2	1	1	0.04	m²	
7	기존	교각	균형	0.2	0.2	1	1	0.04	m²	
8	기존	교각	왕상균열(CR=0.1)		1.5	2.0	1	3.00	m²	
9	기존	교각	왕상균열(CR=0.1)		1.5	4.0	1	6.00	m²	
10	기존	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.3		1	0.30	m	
11	대상	교각방청	방청콘크리트 균열	0.2	0.1		2	0.20	m	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

발 주 처	의정부국토관리사무소
용 의 명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도 면 명	창현교(상) 교각 P11
도 면 번호	68

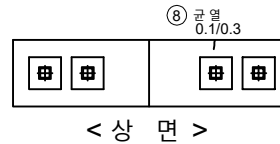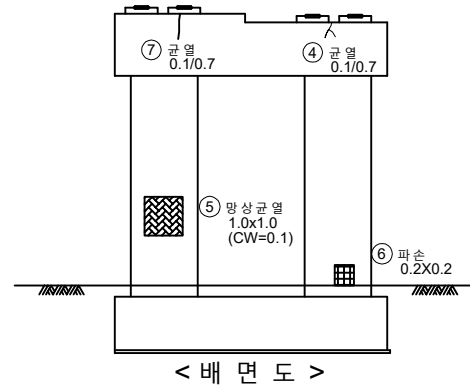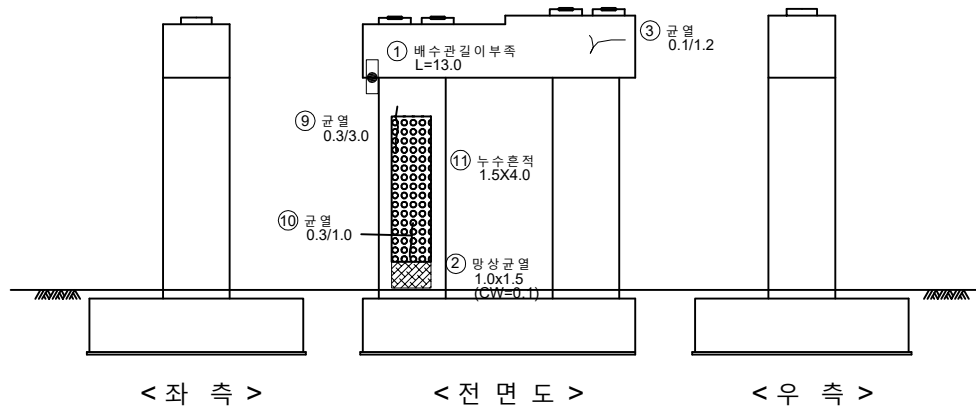
청 평
↑서울
↓

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	
1	기준	배수시설	배수관길이부족		13.0		1	13.00	m
2	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.5	1.0	1	1.50	m²
3	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	1.2		1	1.20	m
4	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m
5	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.0	1.0	1	1.00	m²
6	기준	교각	파손		0.2	0.2	1	0.04	m²
7	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.7		1	0.70	m
8	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.3		1	0.30	m
9	기준	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	3.0		1	0.70	m
10	기준	교각	균열(0.3mm이상)	0.3	1.0		1	0.70	m
11	기준	교각	누수흔적		1.5	4.0	1	6.00	m²
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

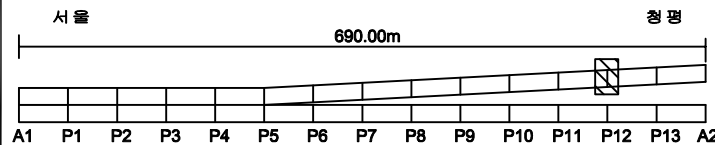



SECTION

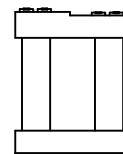

면 레

균열	망상균열	재료분리	발주처	의정부국토관리사무소
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
누수, 습윤부	백태	회죽물	도면명	창현교(상)교각 P12
철근노출	침하	열화	도면번호	69
부식	좌굴, 변형	기타		


청 평

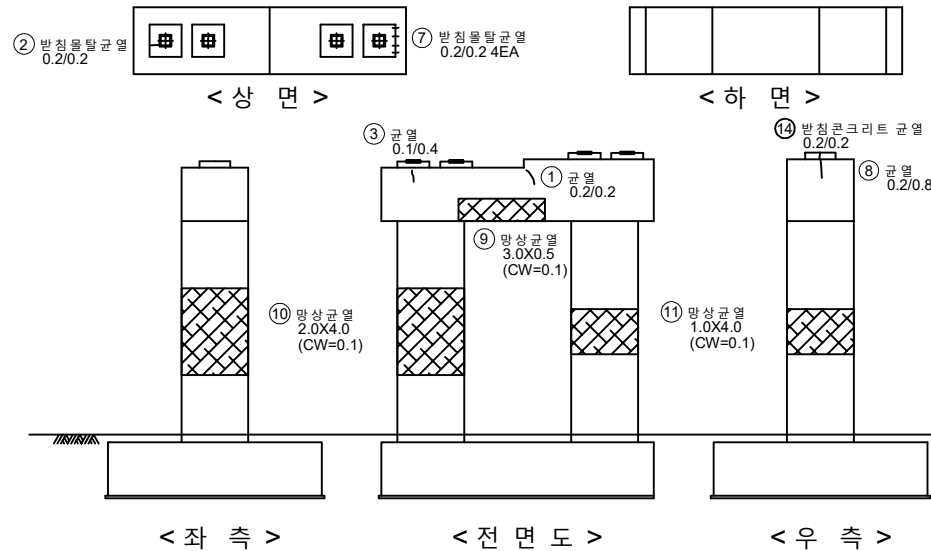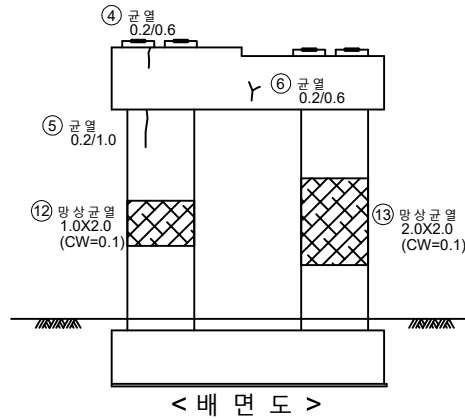


서 울

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.2		1	0.20	■
2	기준	교량받침	반침몰탈균열	0.2	0.2		1	0.20	■
3	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.1	0.4		1	0.40	■
4	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	■
5	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	1.0		1	1.00	■
6	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.6		1	0.60	■
7	기준	교량받침	반침몰탈균열	0.2	0.2		4	0.80	■
8	기준	교각	균열(0.3mm미만)	0.2	0.8		1	0.80	■
9	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		3.0	0.5	1	1.50	■
10	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	4.0	1	8.00	■
11	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.0	4.0	1	4.00	■
12	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		1.0	2.0	1	2.00	■
13	기준	교각	망상균열(CW=0.1)		2.0	2.0	1	4.00	■
14	23상	교량받침	반침몰탈균열	0.2	0.2		1	0.20	■
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

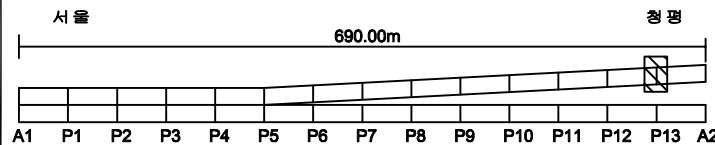

SECTION

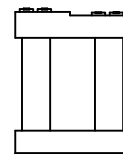


면 레


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	회죽물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하)동 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상)교각 P13
도면번호	70

ID: 창현교(상)교대 (A2) 외관 조사망도

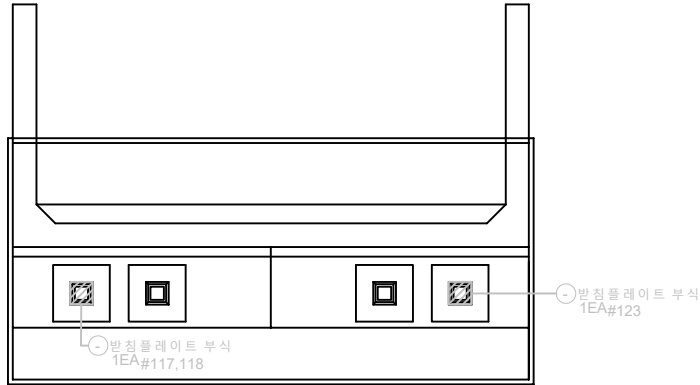

< 평 면 도 >

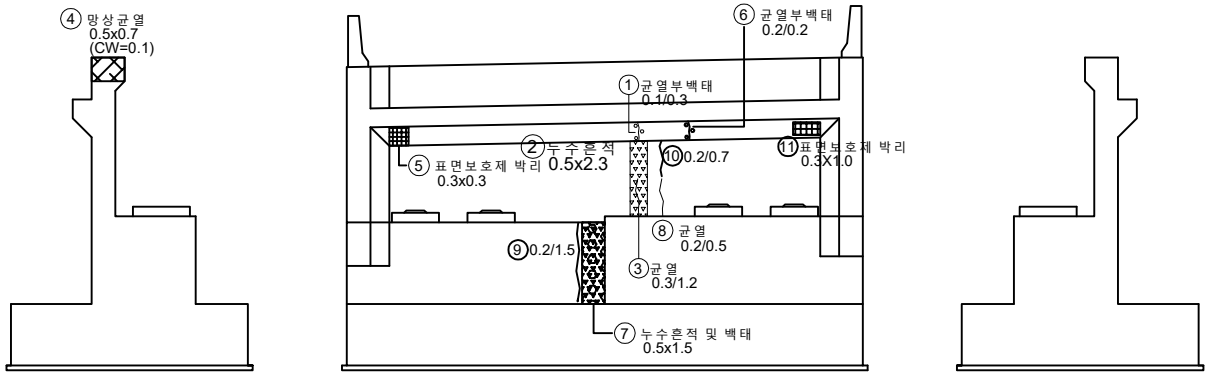

< 좌 측 >


< 전 면 도 >

< 우 측 >


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	
1	기준	교대	균열부백태	0.1	0.3		1	0.30	㎡
2	기준	교대	누수흔적		2.3	0.5	1	1.15	㎡
3	기준	교대	균열(0.3mm이상)	0.3	1.2		1	1.20	㎡
4	기준	교대	방향균열(CW=0.1)		0.5	0.7	1	0.35	㎡
5	기준	교대	표면보호재 박리		0.3	0.3	1	0.09	㎡
6	기준	교대	균열부백태	0.2	0.2		1	0.20	㎡
7	기준	교대	누수흔적 및 백태		1.5	0.5	1	0.75	㎡
8	기준	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		1	0.50	㎡
9	조상	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	1.5		1	1.50	㎡
10	조상	교대	균열(0.3mm미만)	0.2	0.7		1	0.70	㎡
11	조상	교대	표면보호재 박리		0.3	1.0	1	0.30	㎡
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

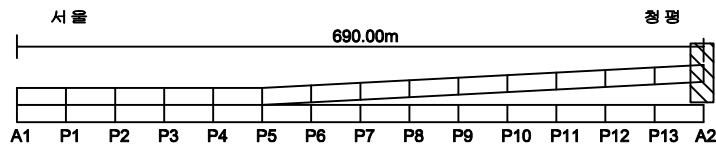

SECTION

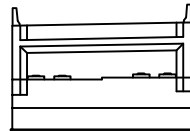

면 레

균열	방상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	원적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	의정부국토관리사무소
용역명	국도46호선 마지교(하) 등 4개소 정밀안전점검용역
도면명	창현교(상) 교대 A2
도면번호	71