

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보강
3	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
4	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
5	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
6	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
7	235	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

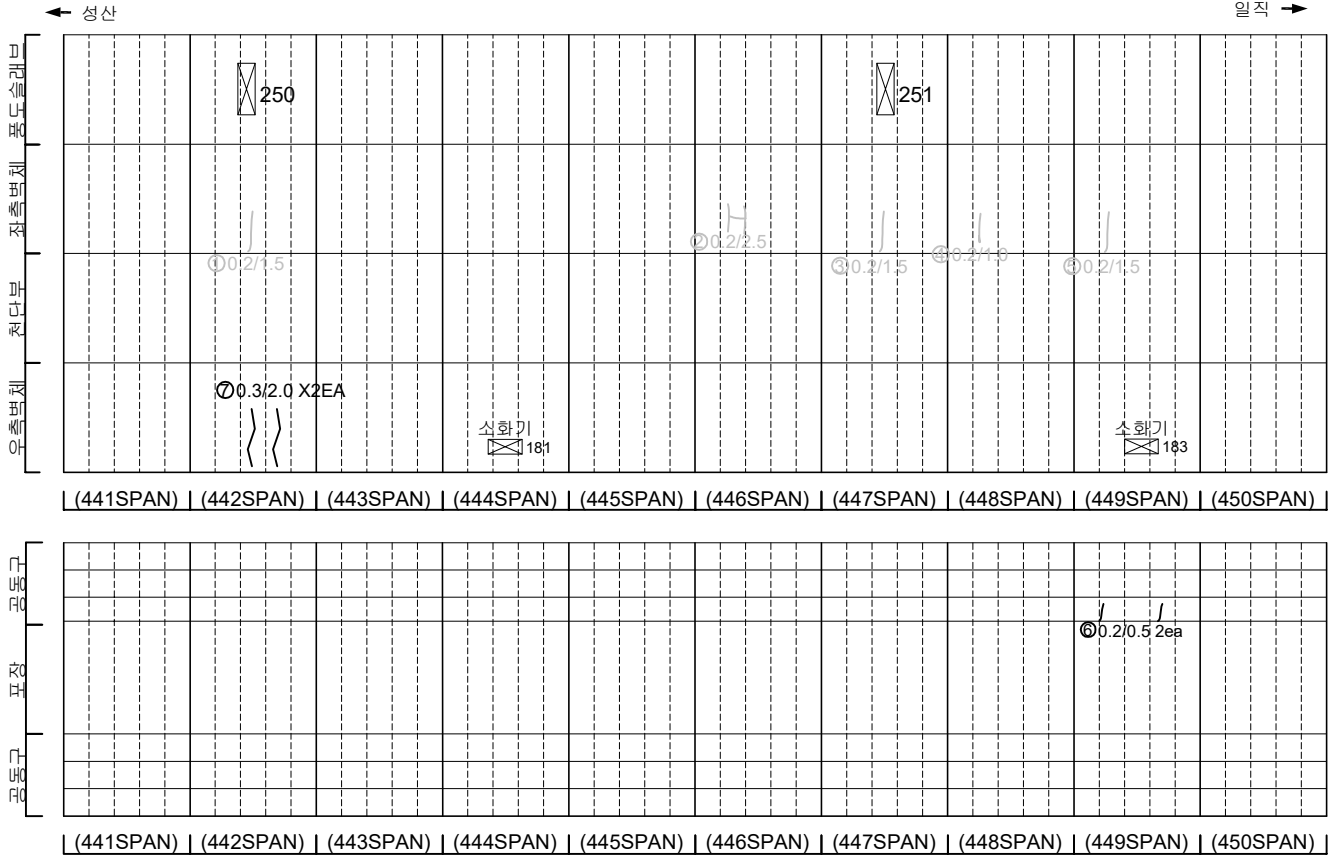

KEY PLAN

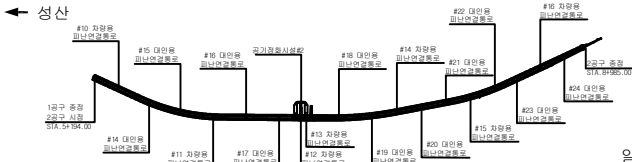

SECTION

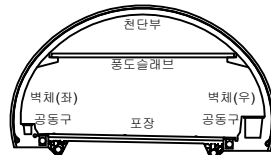


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 441~450구간(일직)
도 면 번호	01

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	측벽부	벽체	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

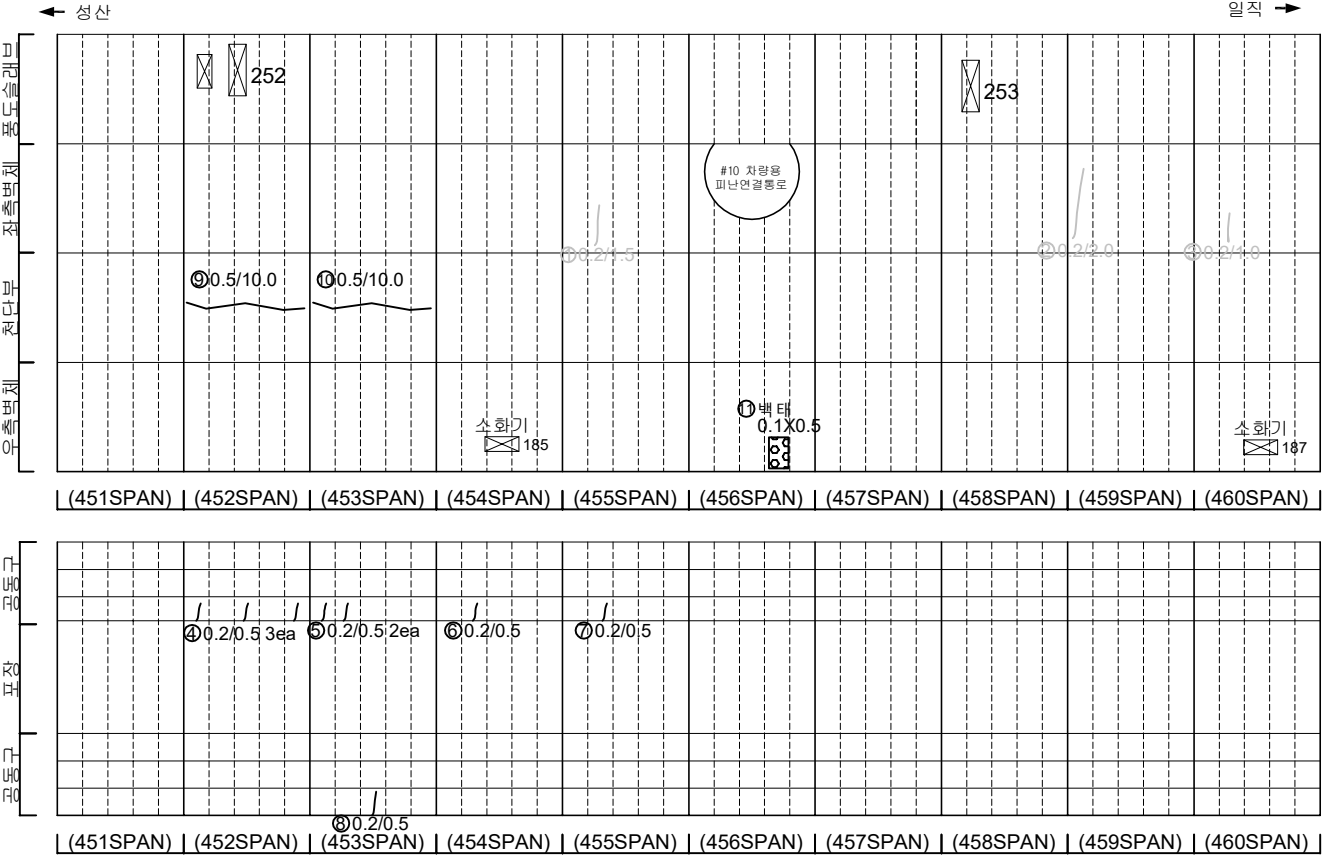

KEY PLAN

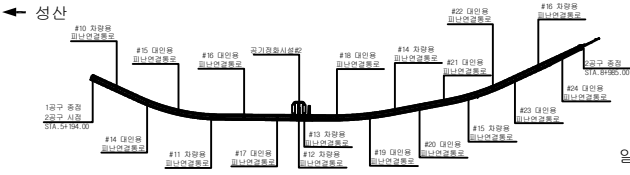

SECTION

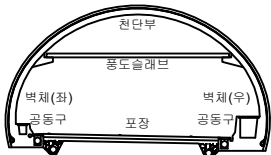


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체 (벽)		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 451~460구간(일직)
도면번호	02

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 률량	단위	개소	총합 률량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	㎡	1	0.70	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	방상균열	-	1.5	1.5	2.25	㎡	2	4.50	22'상 보수
5	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	㎡	1	1.50	22'상 보수
6	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	㎡	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	22'상 보수
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	3	3.00	22'상 보수
9	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
10	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	3	3.00	22'상 보수
11	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
12	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	㎡	1	1.50	22'상 보수
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

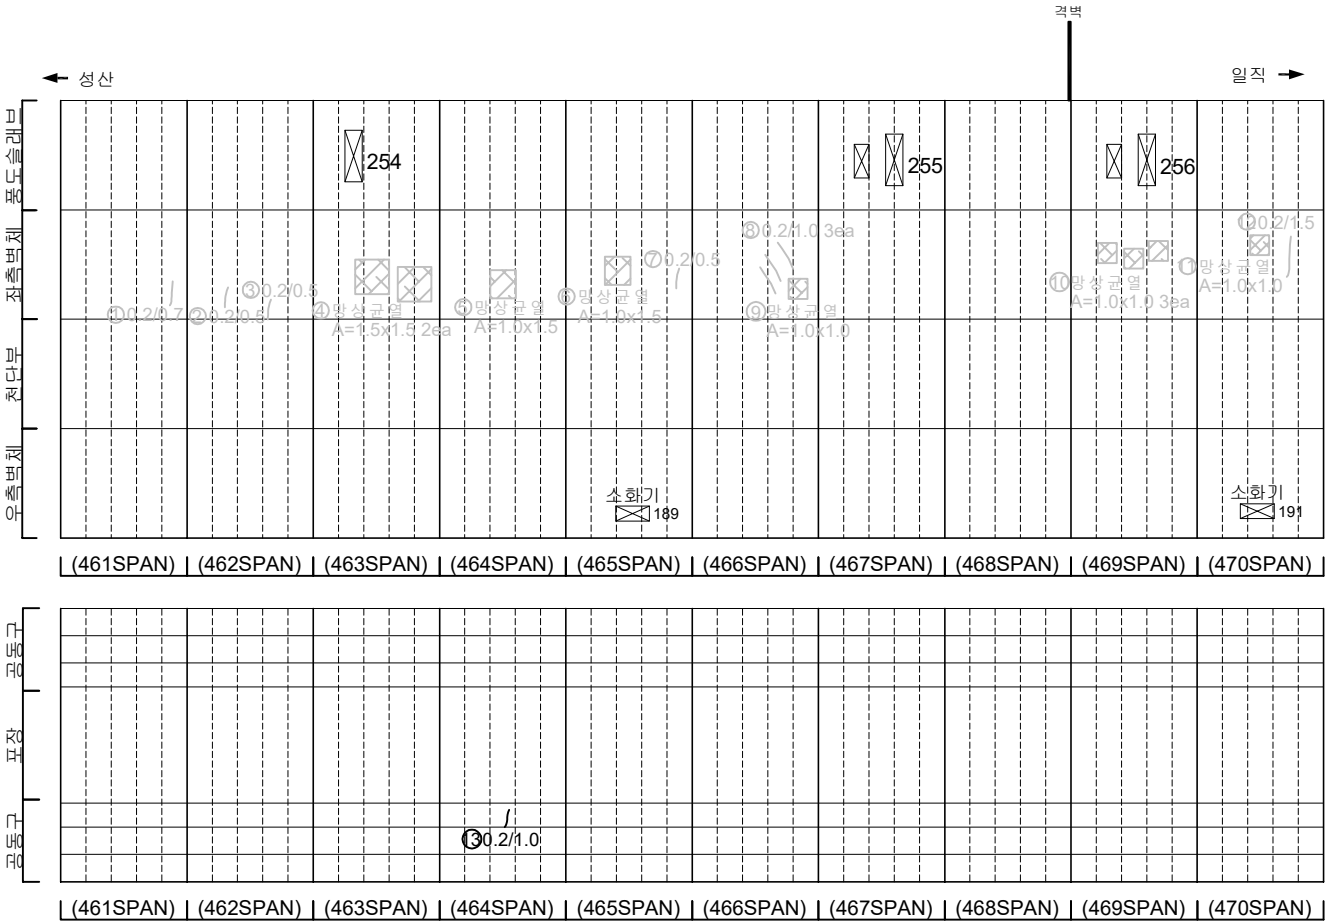

KEY PLAN

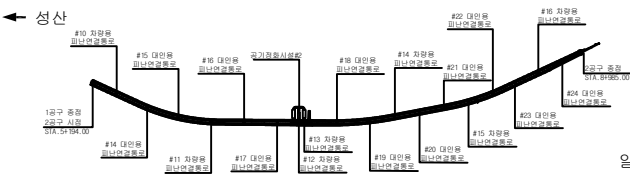

SECTION

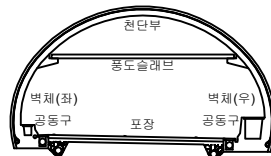


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 피손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	침하		열화		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 461~470구간(일직)
도면번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
3	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
4	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
5	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
6	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보강
7	215	측벽부	재료분리	-	0.1	0.7	0.07	m	1	0.07	22'상 보강
8	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보강
9	215	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
10	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	235	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12	235	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

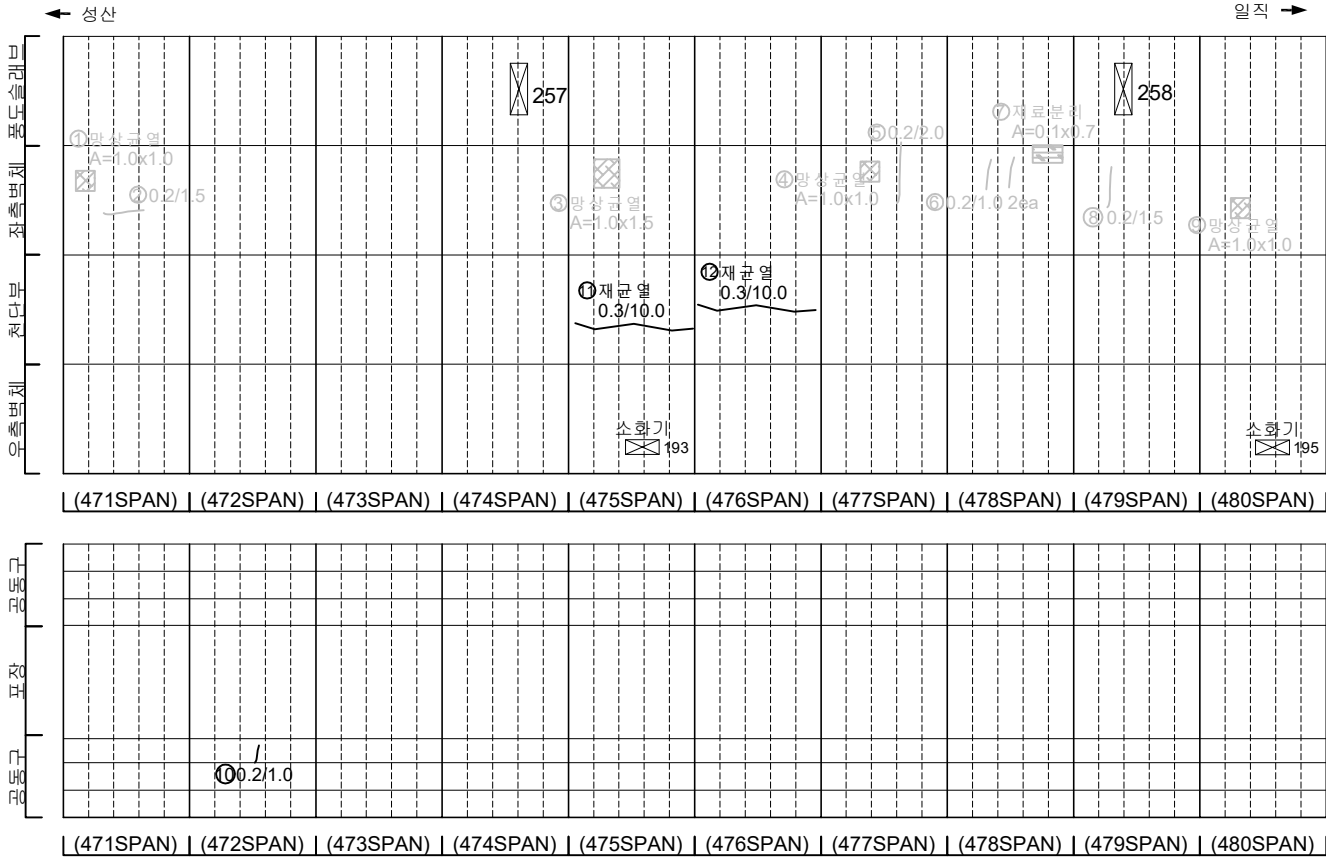

KEY PLAN

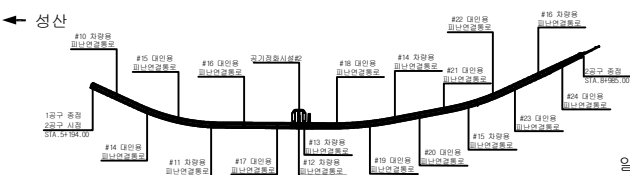

SECTION

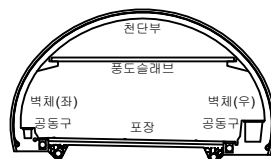


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 471~480구간(일직)
도면번호	04

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	22'상 보강
2	215하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보강
3	215하	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	1	0.01	
4	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
5	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
6	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	
7	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	
8	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
9	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	㎡	1	0.20	
10	235하	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	㎡	1	0.40	
11	235하	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	㎡	1	0.40	
12	235하	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	㎡	1	0.40	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

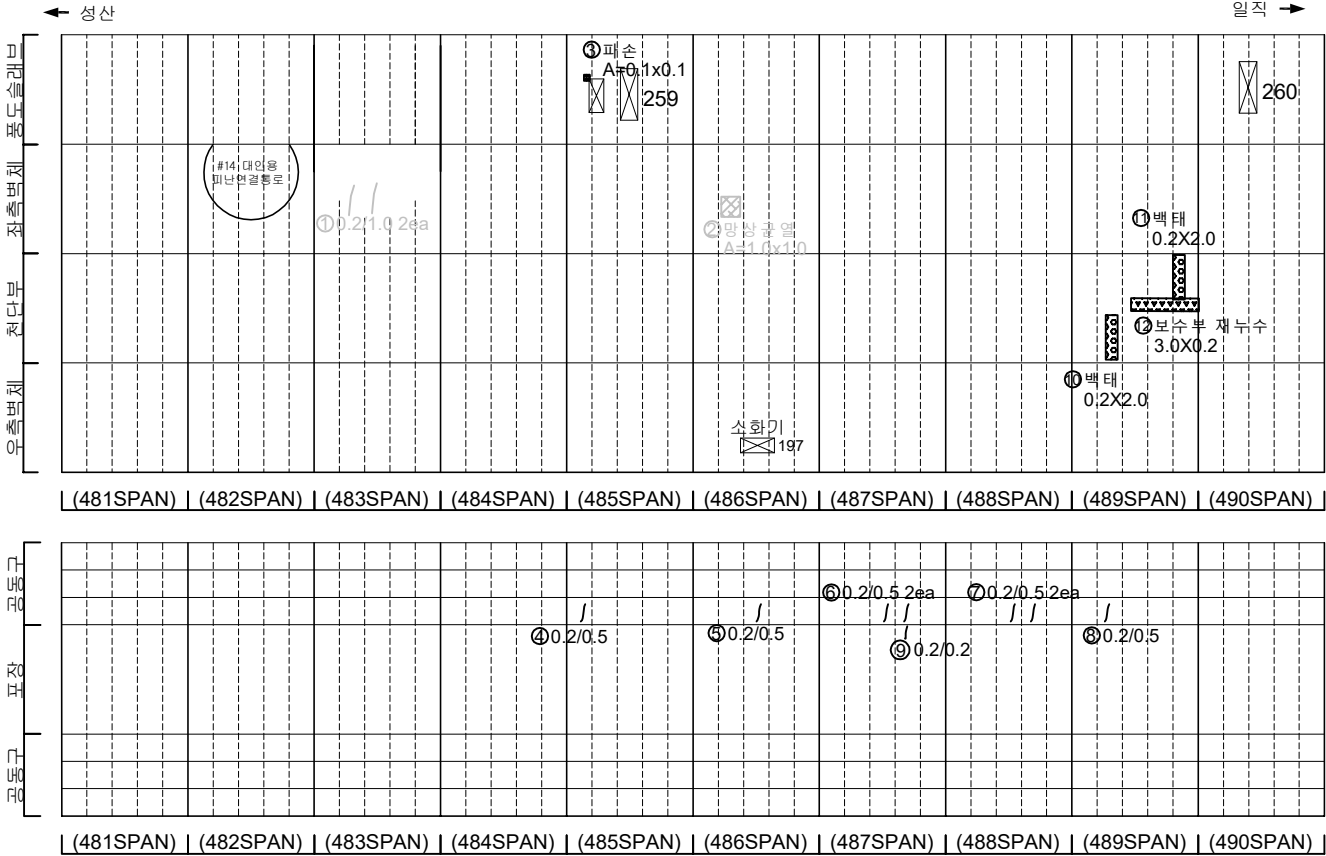

KEY PLAN

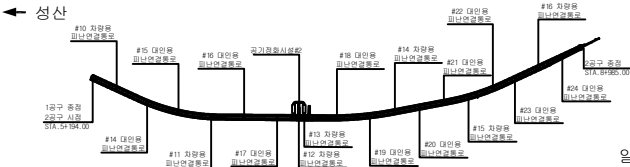

SECTION

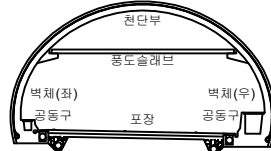


범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 481~490구간(일직)
도면번호	05

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	22'상 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m	4	0.04	
8	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

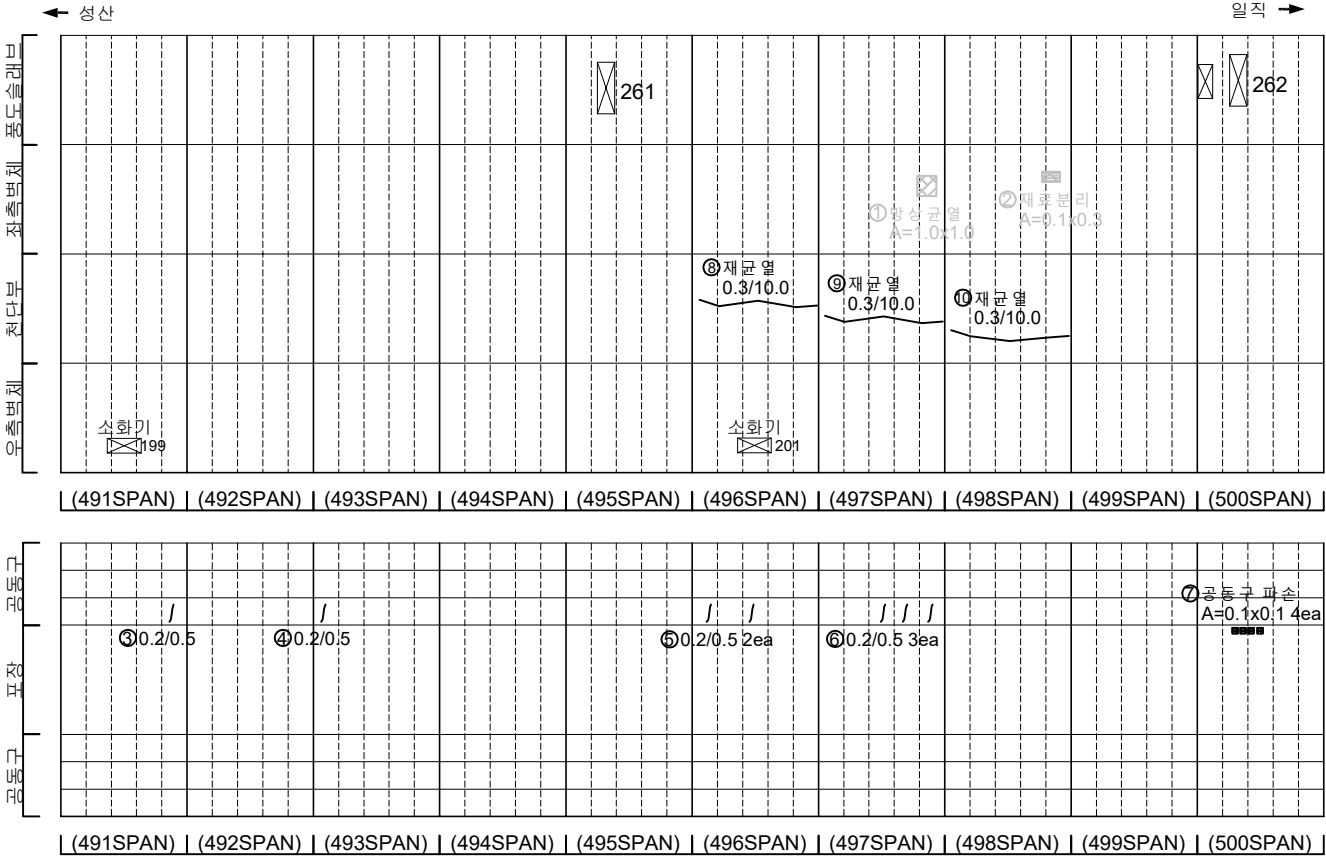

KEY PLAN

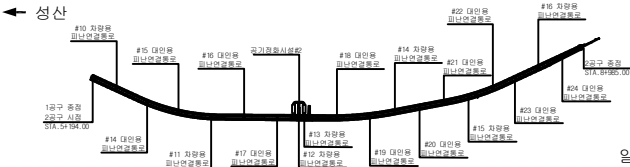

SECTION

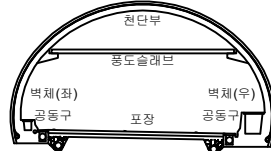


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 491~500구간(일직)
도면번호	06

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	풍도슬래브	파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	21'상 보류
3	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	23하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

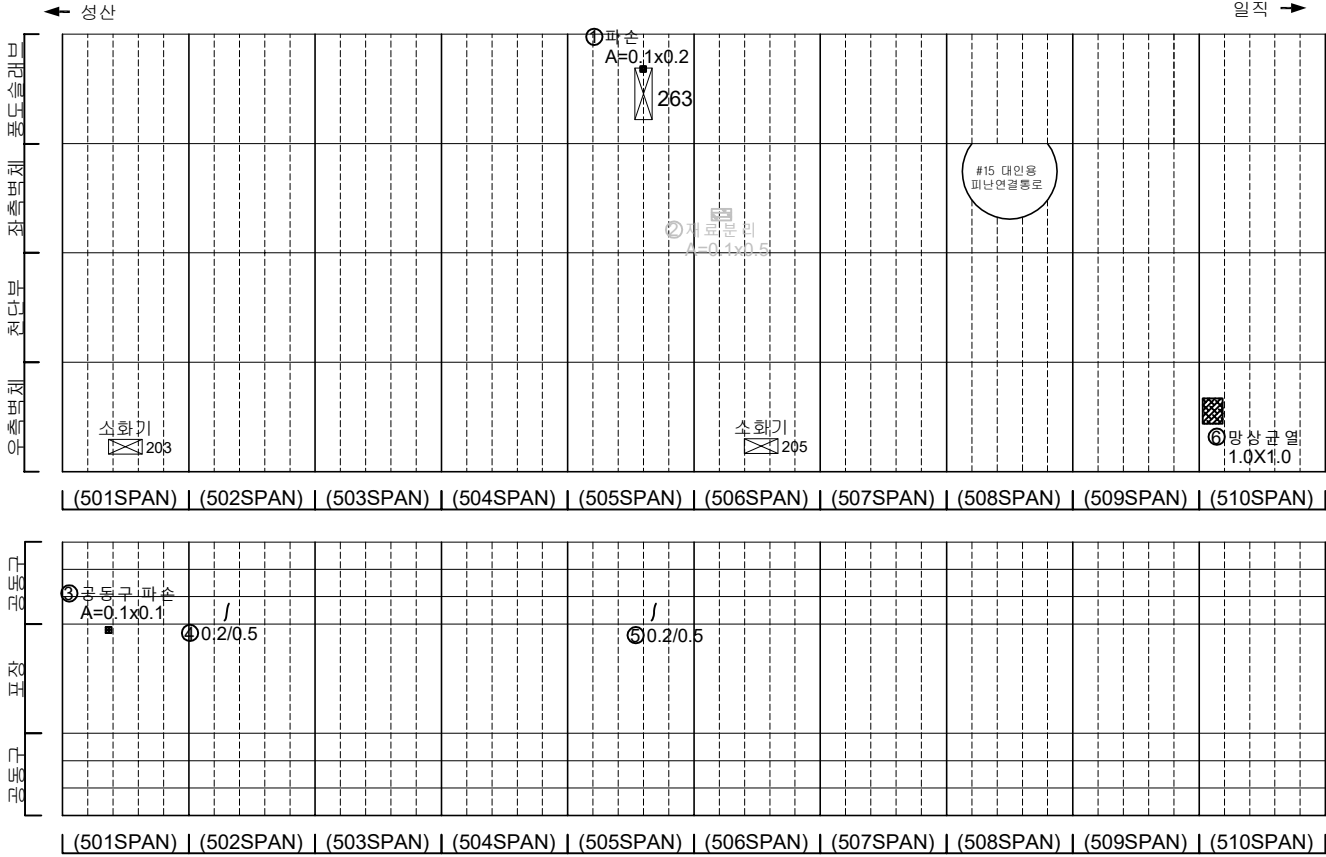

KEY PLAN

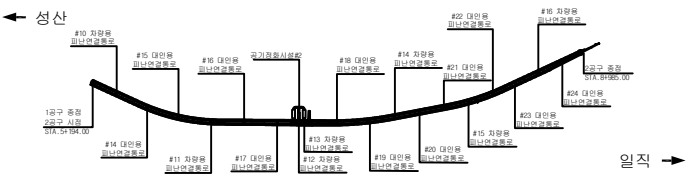


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하		열화		기타
	부식		좌굴, 변형		


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 501~510구간(일직)
도면번호	07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	235하	속벽부	균열(폭0.4mm)	0.4	0.3	-	0.30	m	1	0.30	
2	235하	속벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
3	235하	속벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
4	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	235하	속벽부	방상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	
6	235하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
7	235하	속벽부	방상균열	-	0.5	0.7	0.35	m ²	1	0.35	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

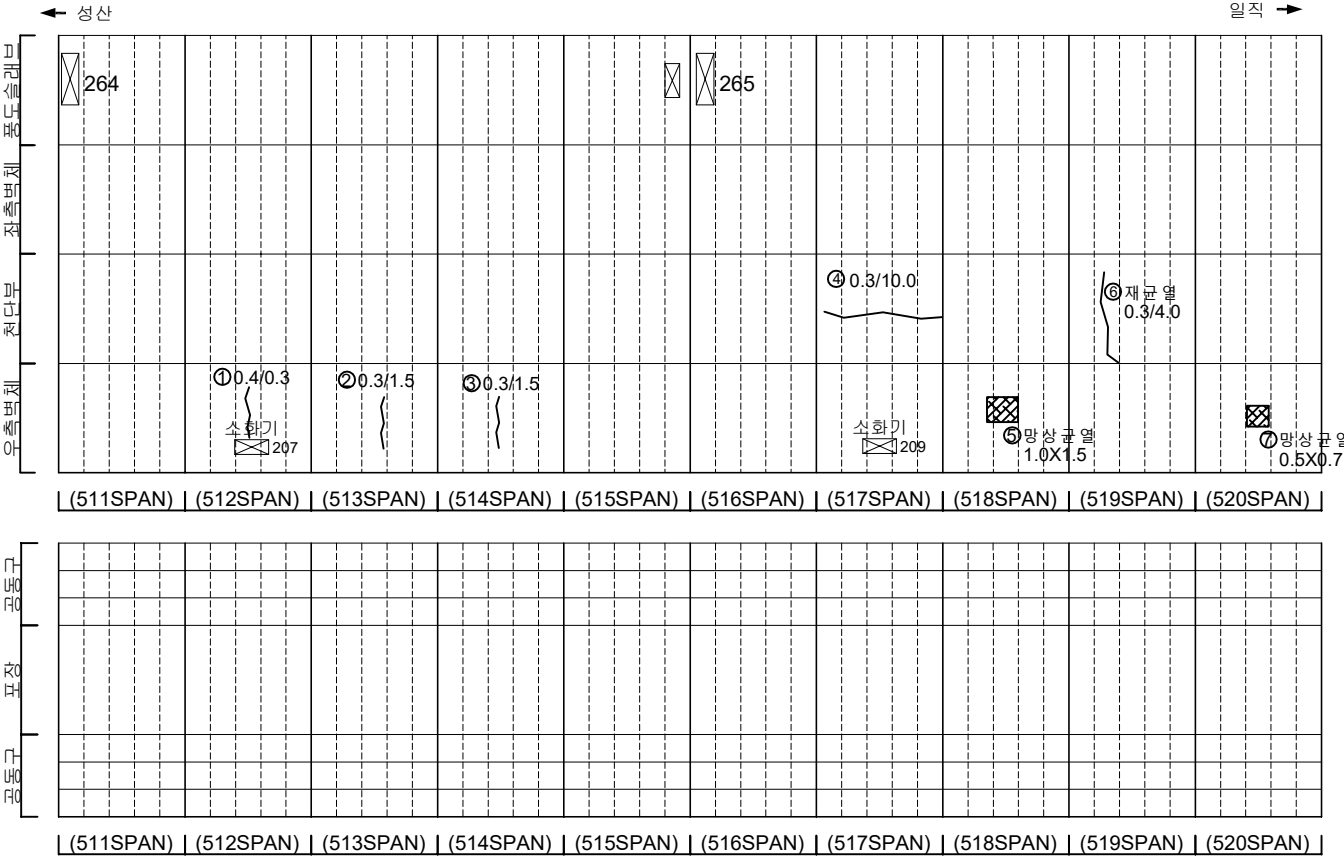

KEY PLAN

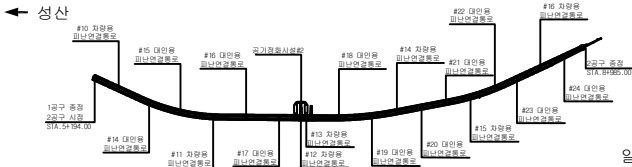

SECTION

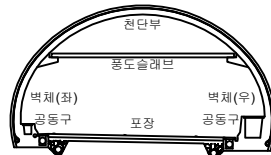


범례

균열	방상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 511~520구간(일직)
도면번호	08

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	235하	측벽부	물뚝	-	0.5	1.0	0.50	m ²	1	0.50	
3	235하	측벽부	박리	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

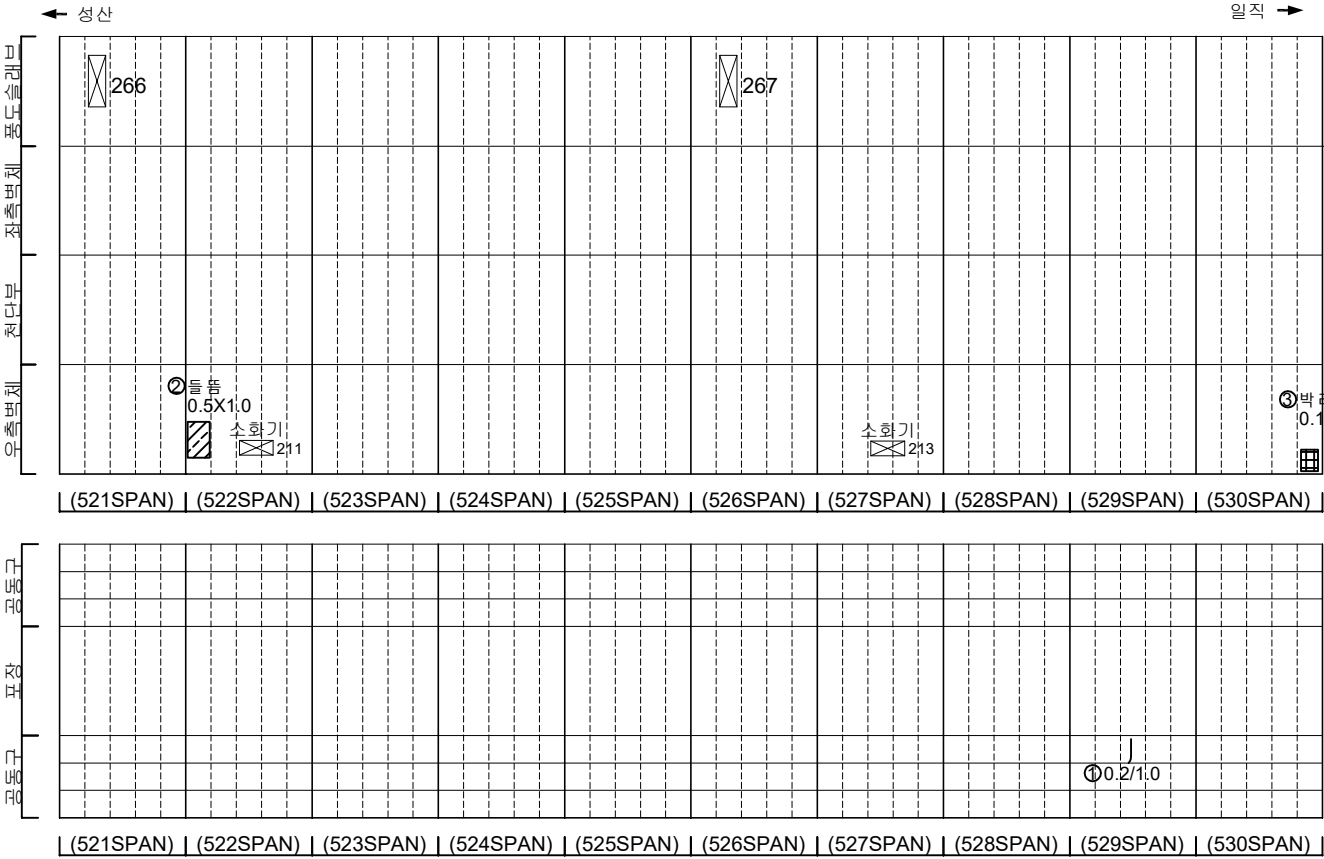

KEY PLAN

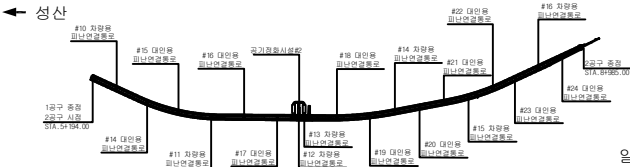

SECTION


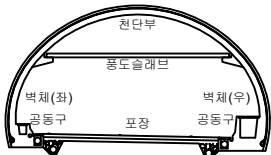


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 521~530구간(일직)
도면번호	09



손상물량표

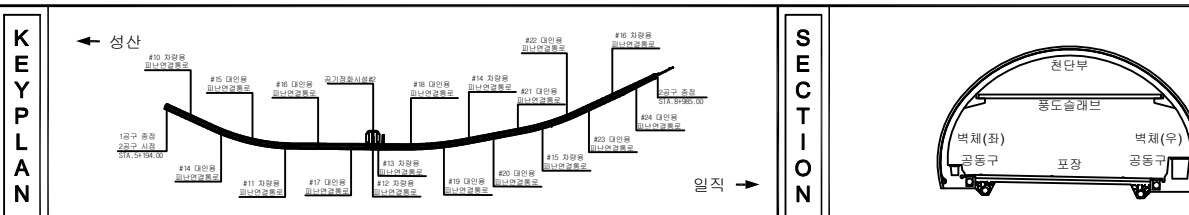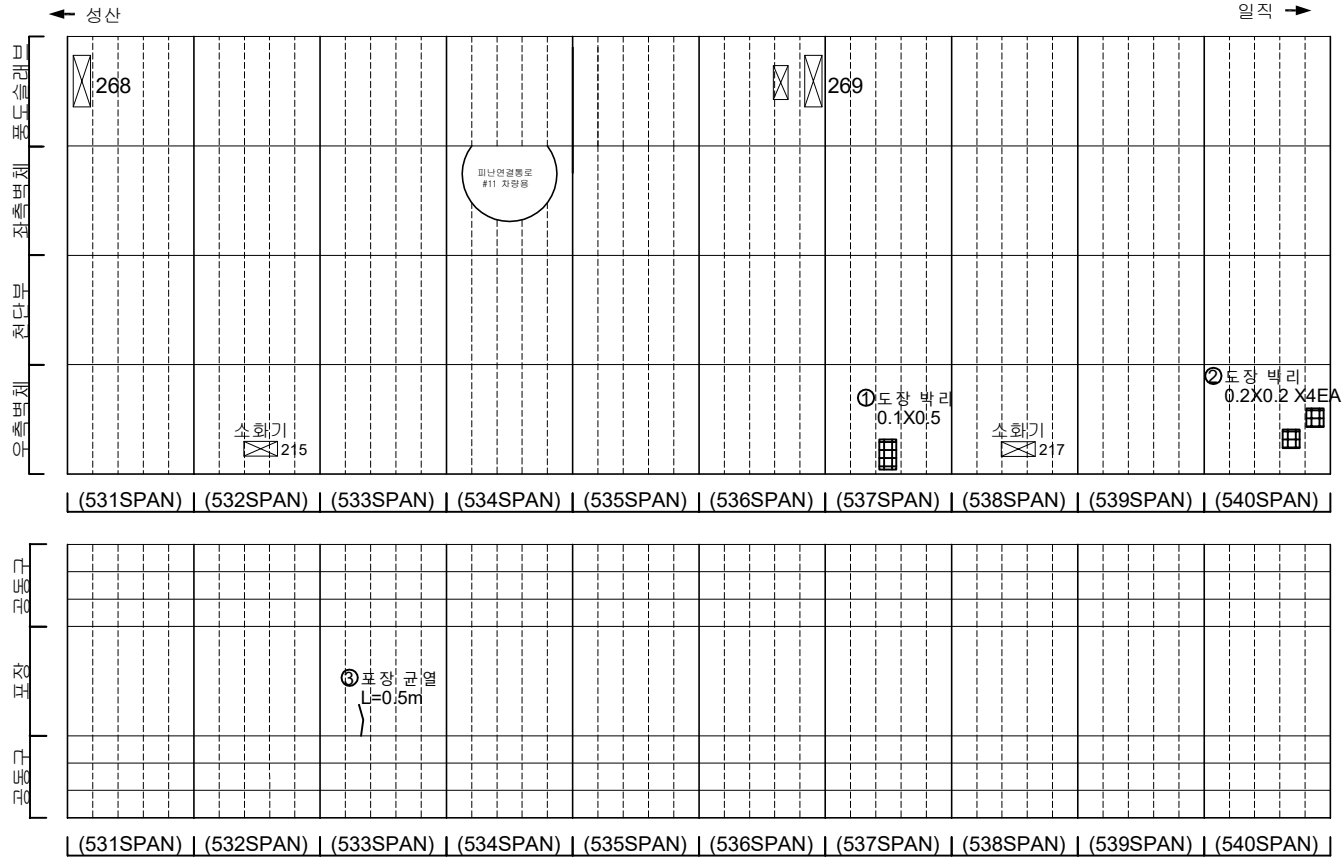[illegible]


지 리		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		외격물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 531~540구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 10

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	215하	포장부	배수구 주변 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보수
7	235하	측벽부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
8	235하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	235하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
10	235하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

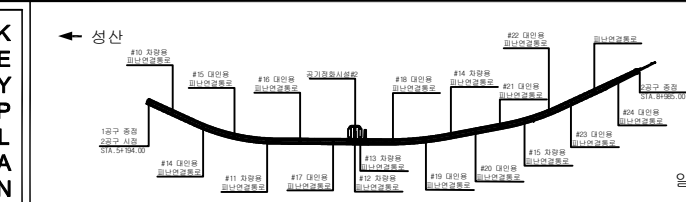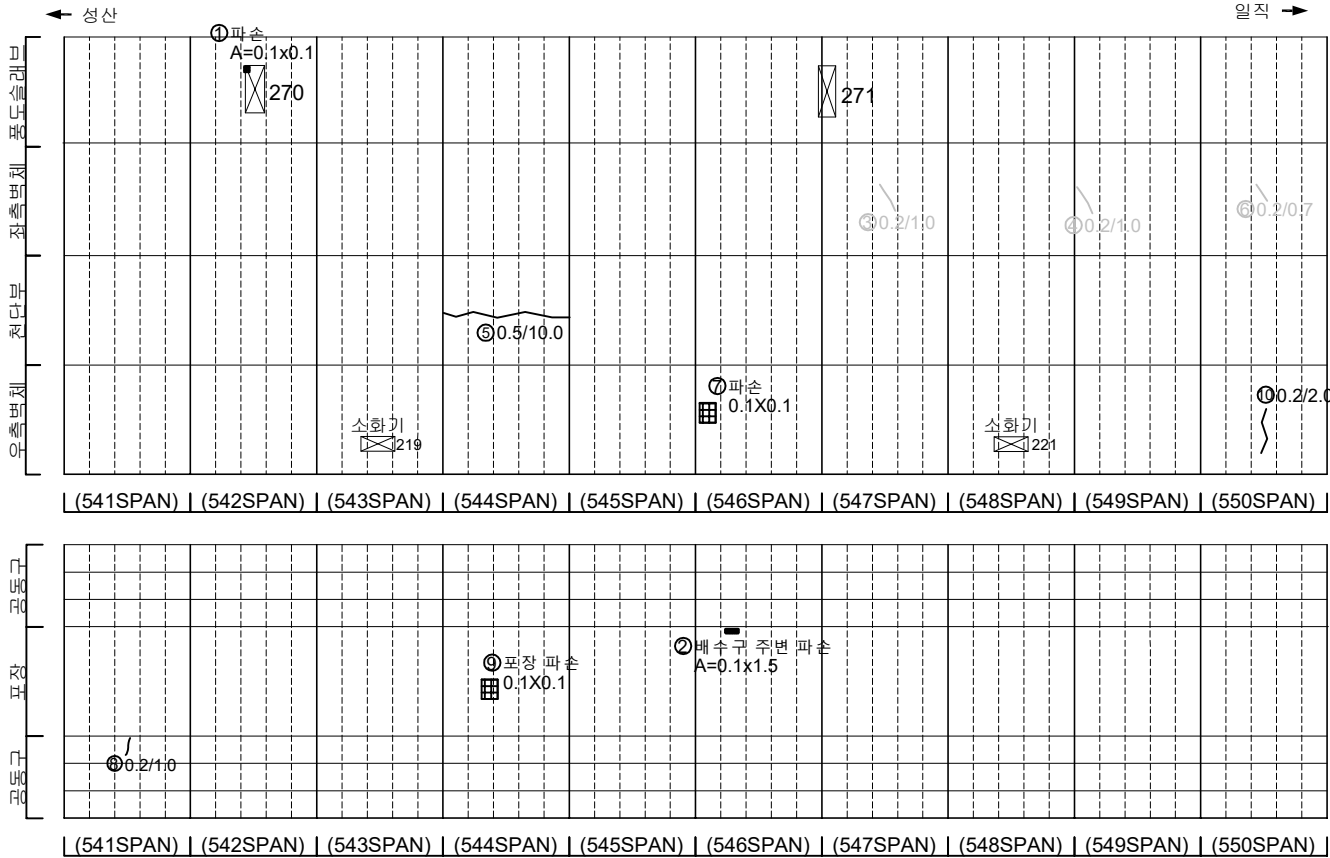

SECTION

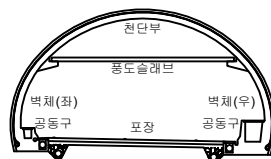


균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 541~550구간(일직)
도면번호	11

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

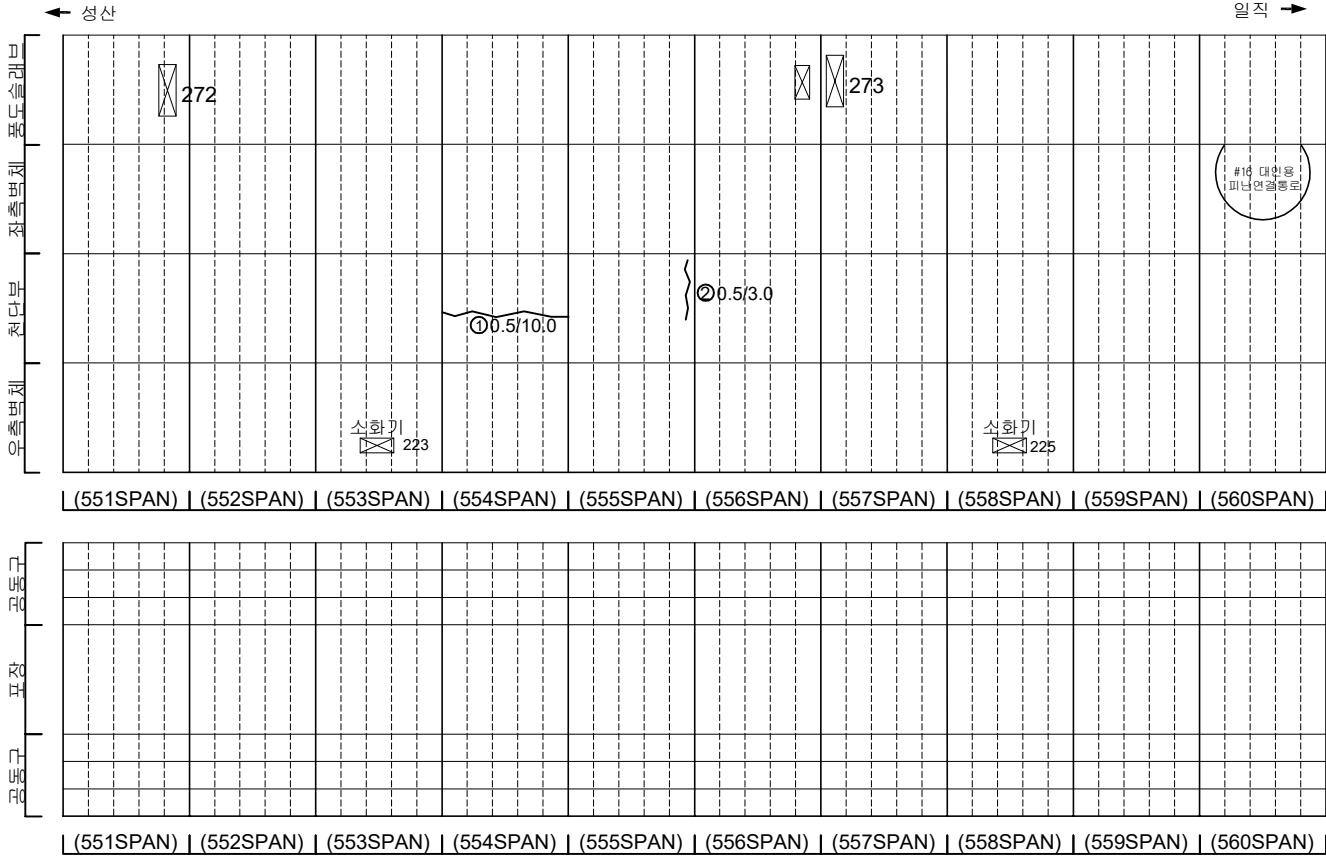

KEY PLAN

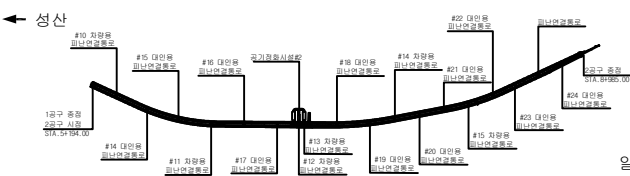

SECTION

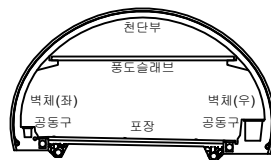


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 551~560구간(일직)
도면번호	12

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'정 보상
2	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	235하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
4	235하	포장부	포장 파손	-	1.0	0.1	0.10	m²	1	0.10	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

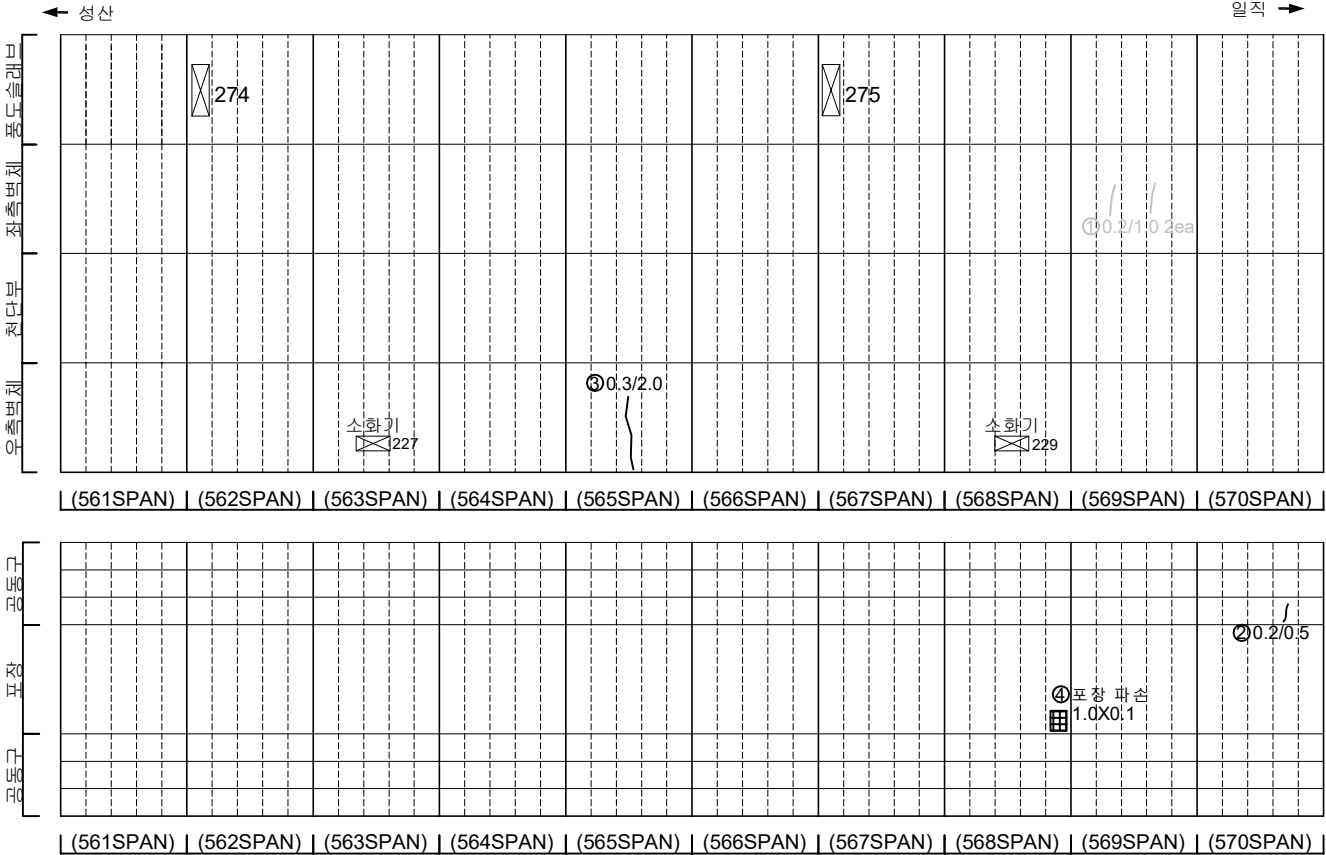

KEY PLAN

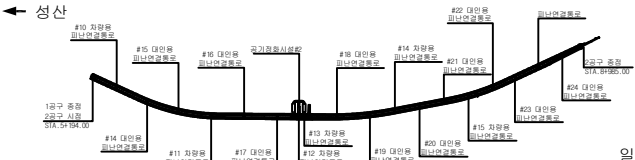

SECTION

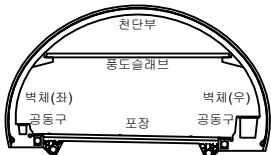


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 561~570구간(일직)
도 면 번호	13

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	경상균열	-	1.0	1.0	1.00	m		1.00	경상 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
14	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
15	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
16	23하	천단부	보수부 박리	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
17	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.2	0.06	m ²	1	0.06	
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

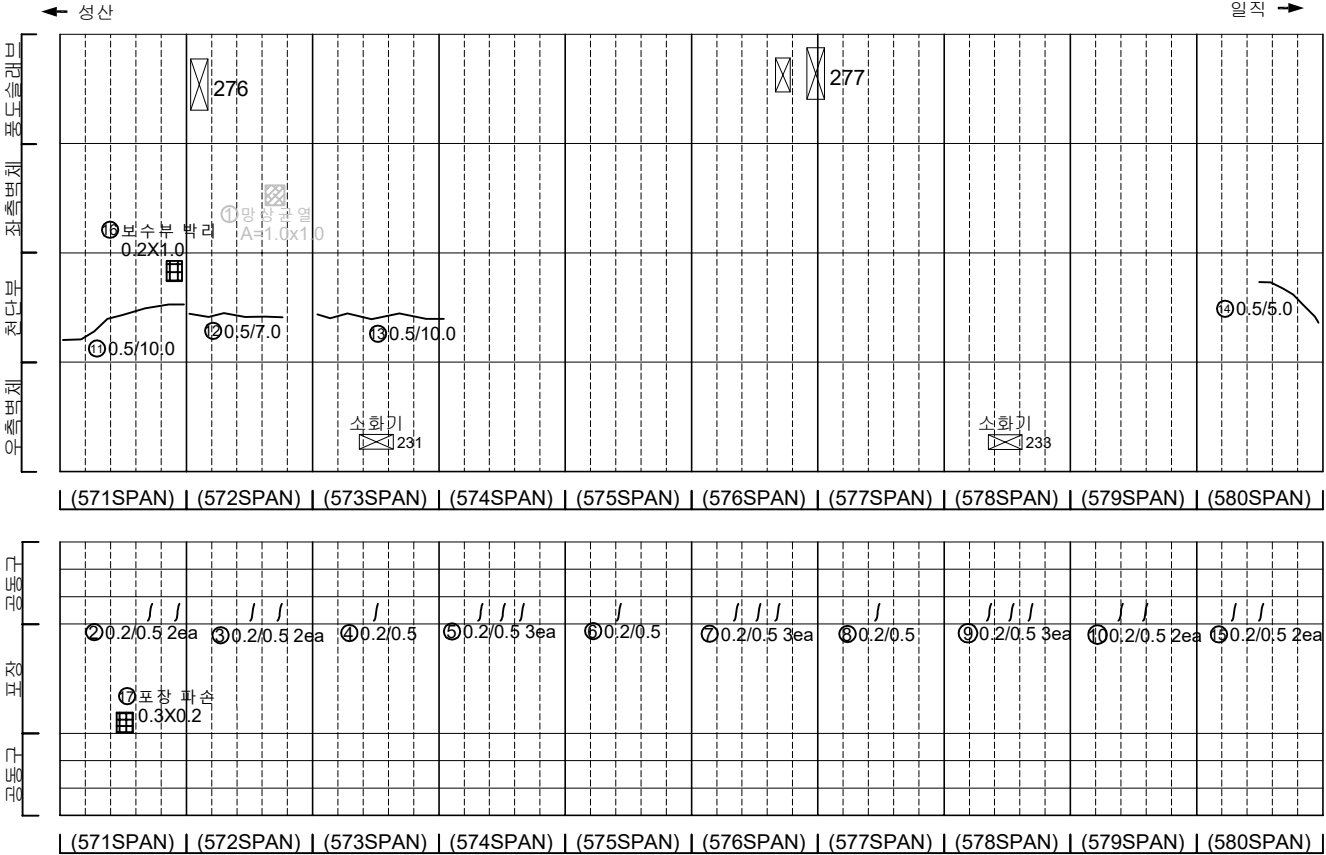

KEY PLAN

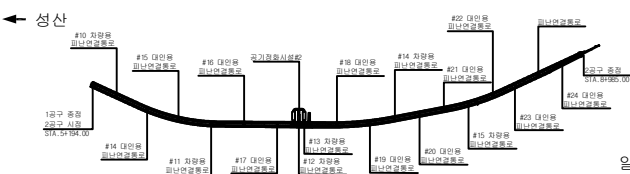

SECTION

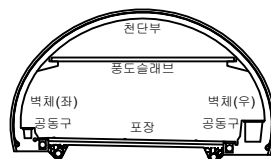


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 571~580구간(일직)
도 면 번호	14

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	㎡	1	2.00	22'상 보강
2	21하	측벽부	방사균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보강
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	
9	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
11	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
12	22하	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	2	2.00	
13	23하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	
14	23하	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	2	2.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

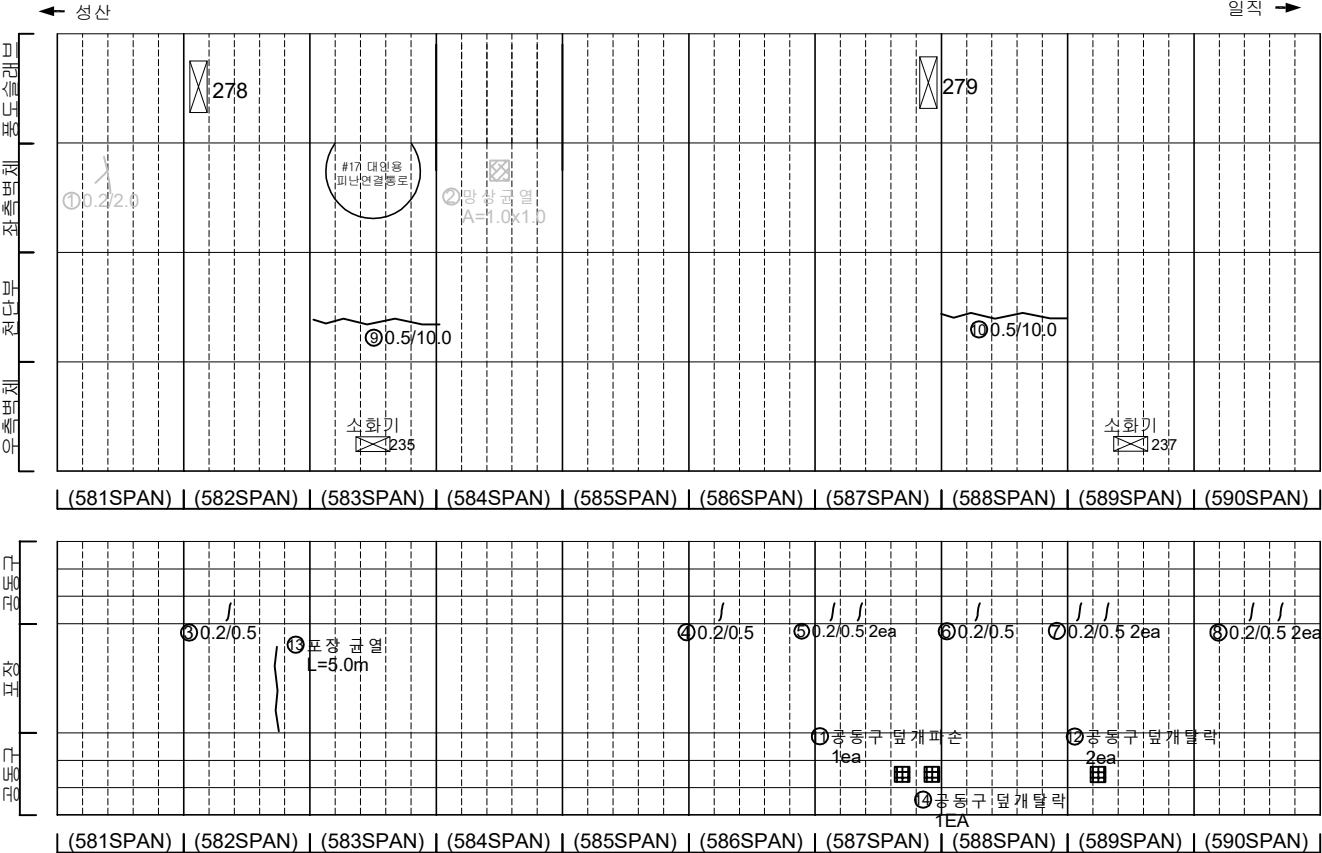

KEY PLAN

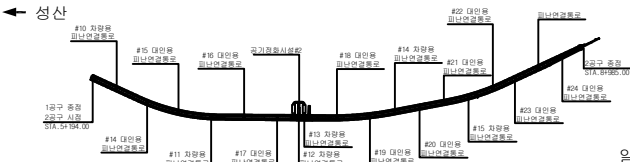

SECTION

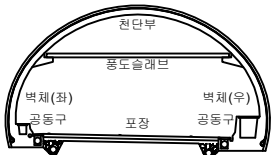

범례

균열	방사균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
서서울도시고속도로(주)


용역명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도면명
서부간선지하도로 NATM 581~590구간(일직)


도면번호
15

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22상 보강
2	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
4	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
7	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
8	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
9	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	215	공동구	공동구 파손	-	-	-	1.00	m	1	1.00	
11	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22상 보강
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
13	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
14	215	포장부	배수구 주변 파손	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
15	235	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
16	235	포장부	포장 파손	-	0.5	0.1	0.05	m ²	1	0.05	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

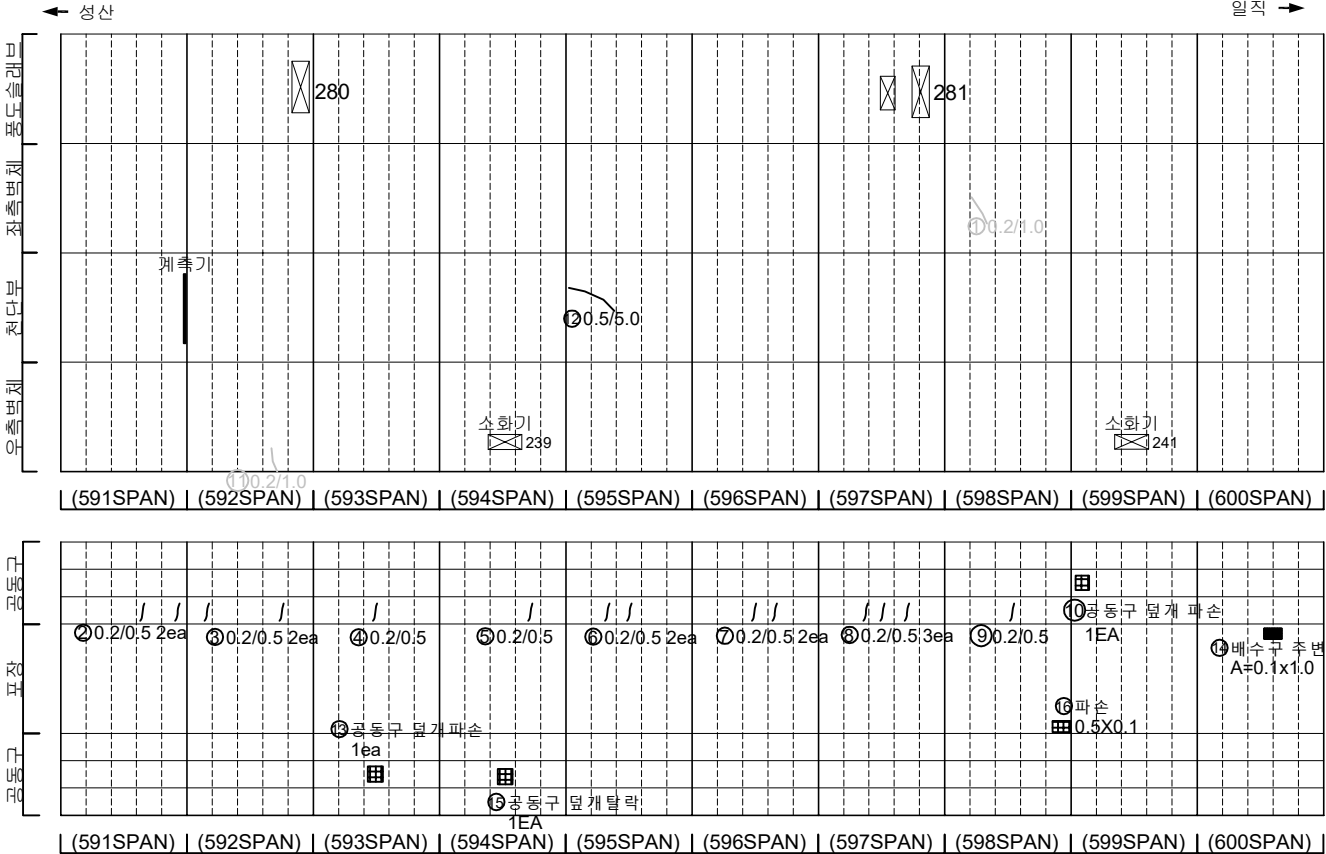

KEY PLAN

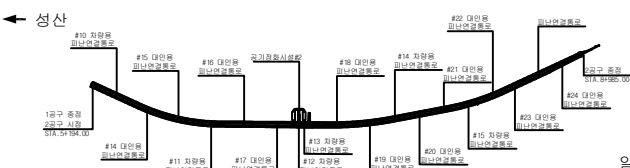



SECTION

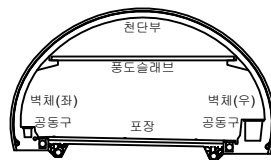

범례



발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 591~600구간(일직)
도 면 번호	16

손상물량표

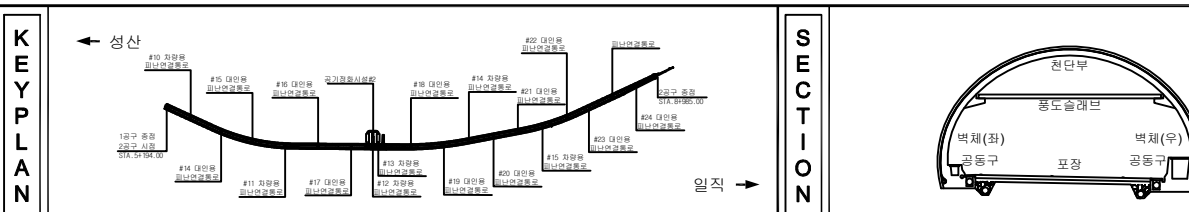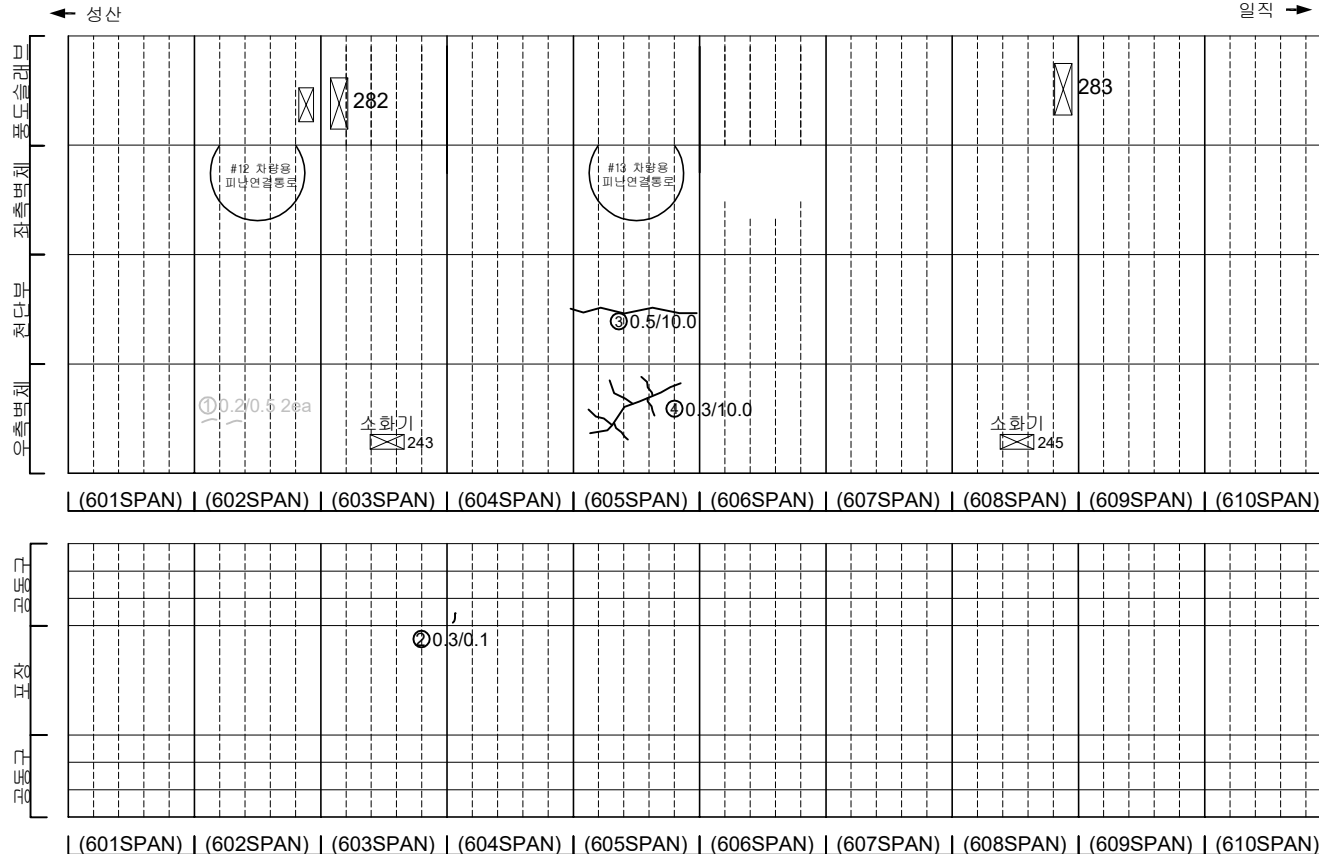[illegible]


지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 601~610구간(일직)
				도면번호 17

손 상 물 량 표

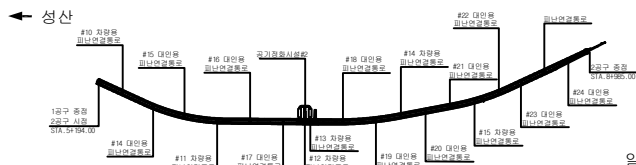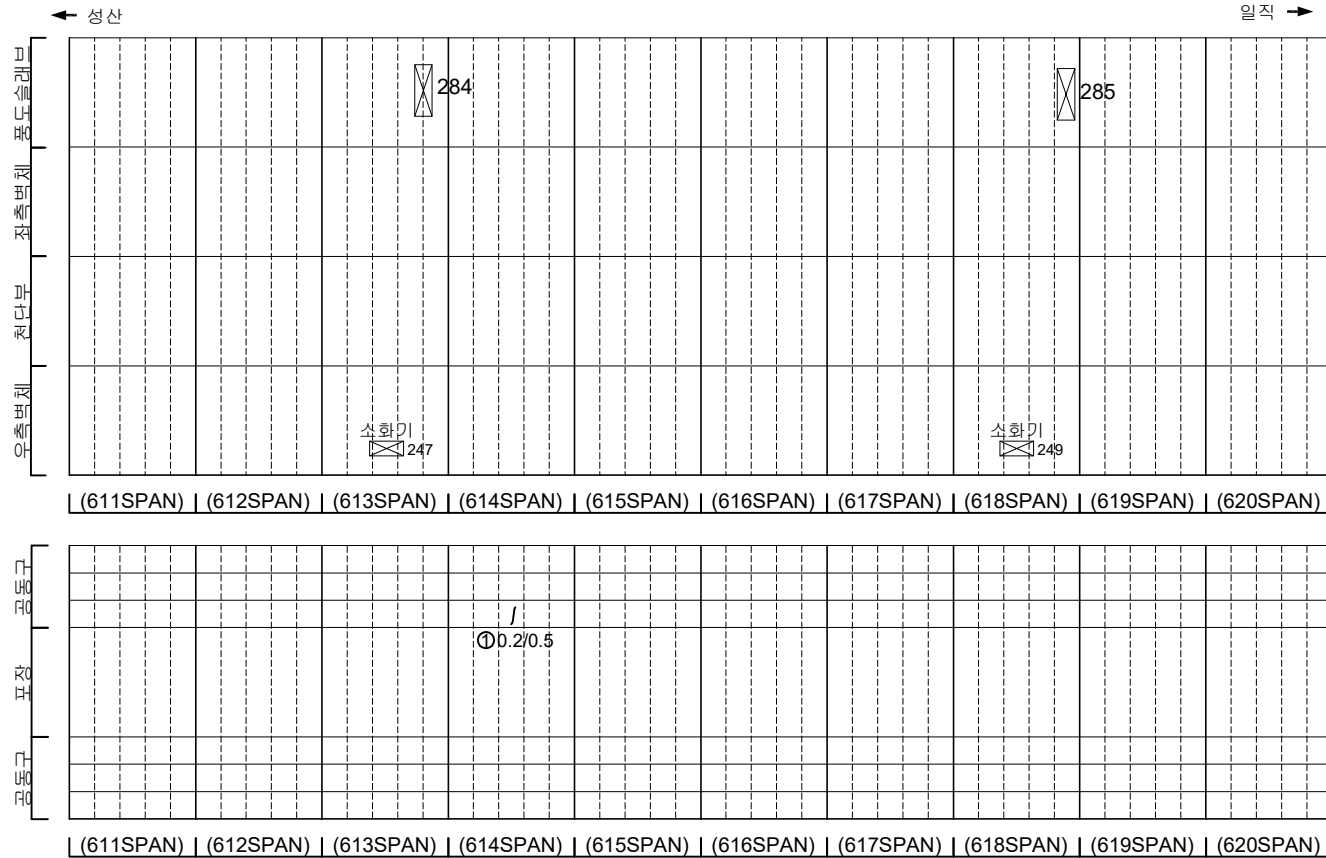[illegible]

일직 →

SECTION



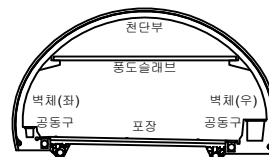


五 五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田



발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 611~620구간(일직)
도 면 범 호	18

손 상 물 량 표

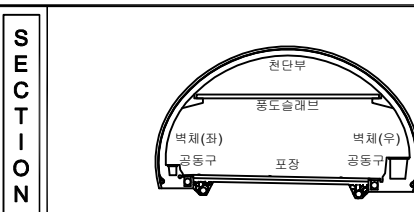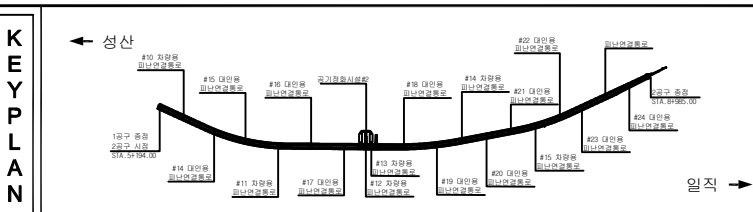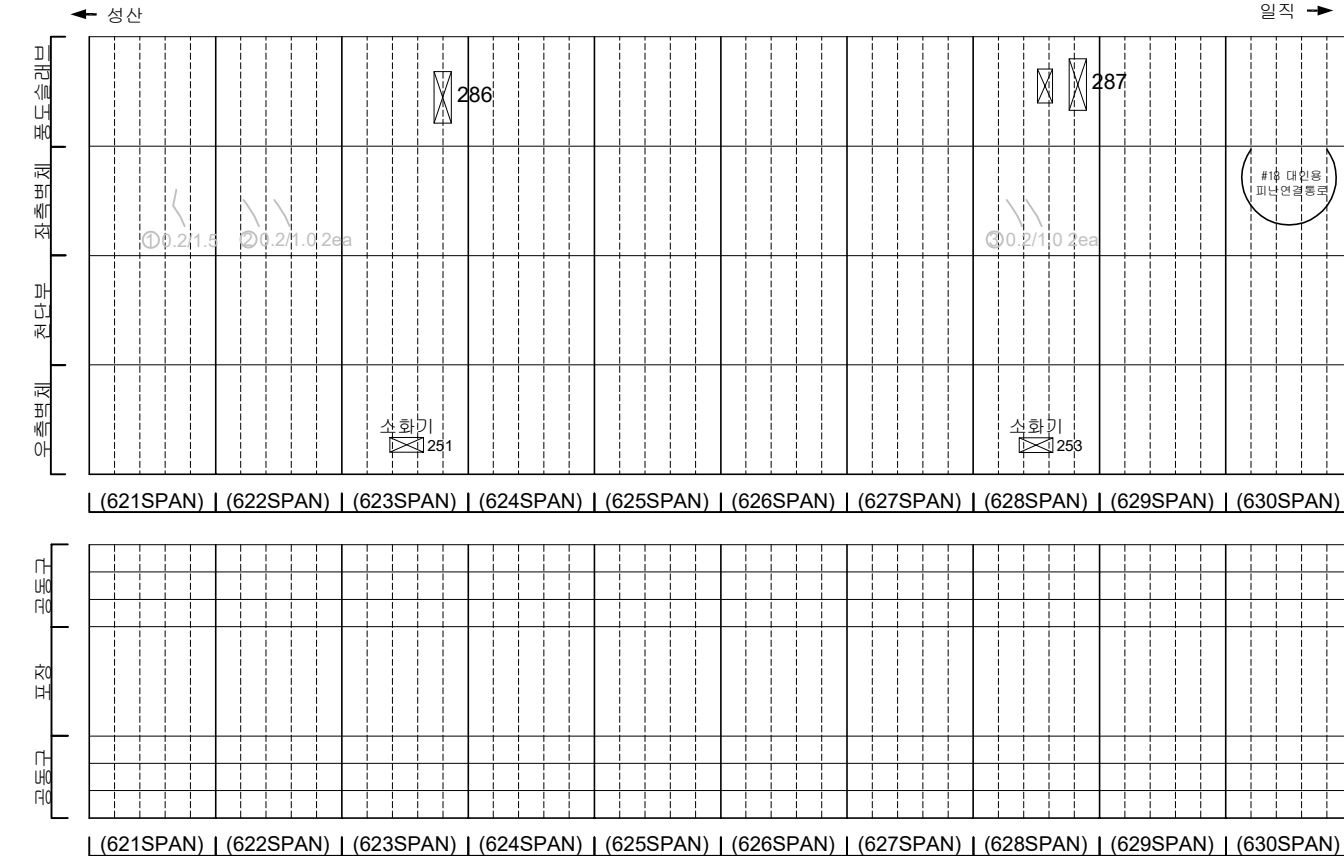[illegible]


지 원		빈 칸		정밀안전점선		차량불기	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		태양차선		일반차선		차수	용 의 명
		부속차선		교차		원천물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점선 용역
		방향지시		상하		열화	
		차로		정밀안전점선		기타	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 621~630구간(일직)
							도면번호 19

손 상 물 량 표

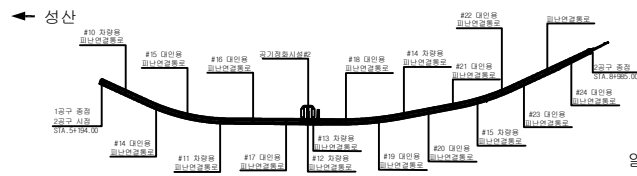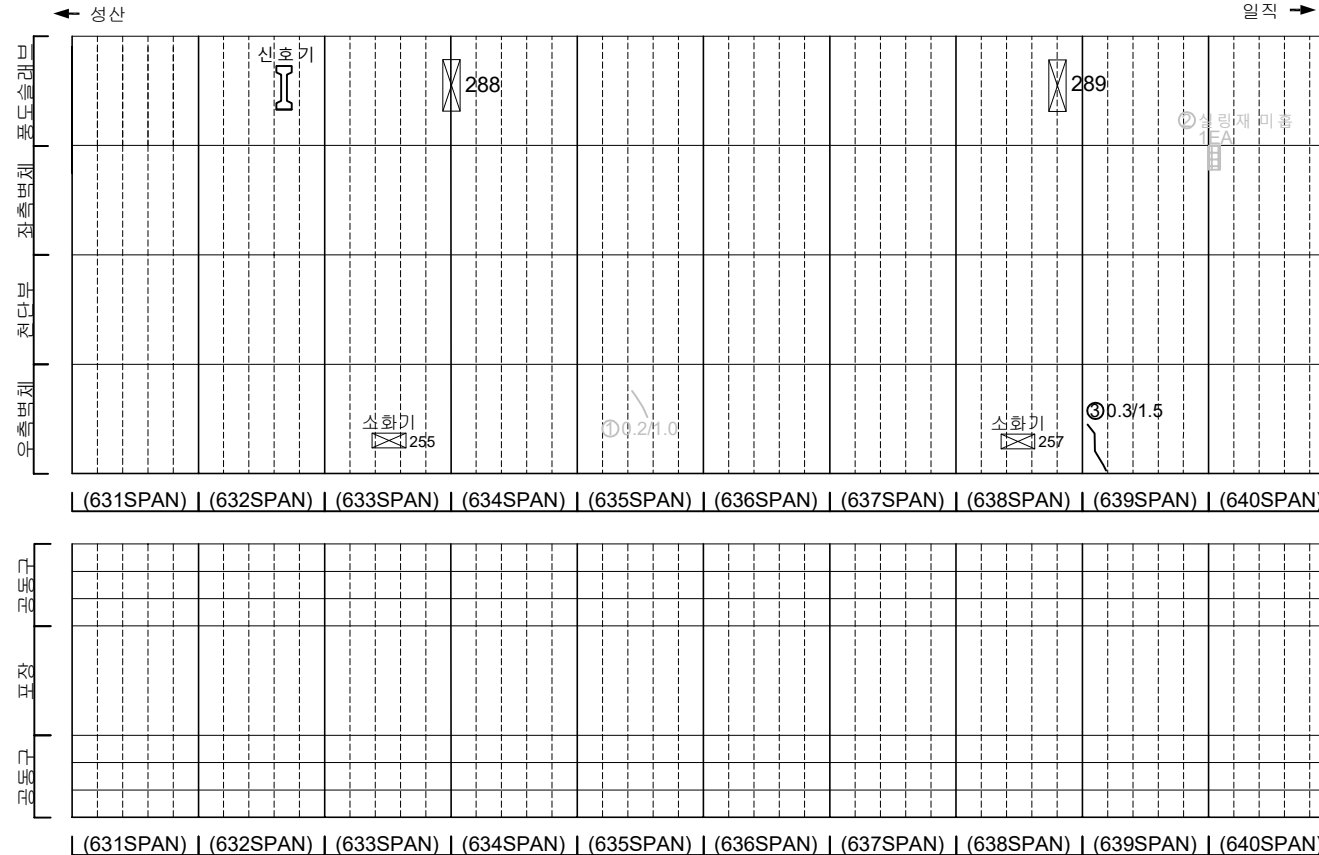[illegible]

일직 →

SECTION

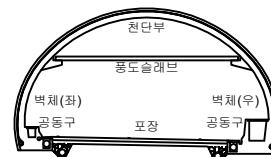

五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처
서서울도시고속도로(주)

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 631~640구간(일직)


도면번호 20

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎥)	단위	개소	총합량(㎥)	
1	210	속벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
2	210	속벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
3	230	속벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	#	1	2.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

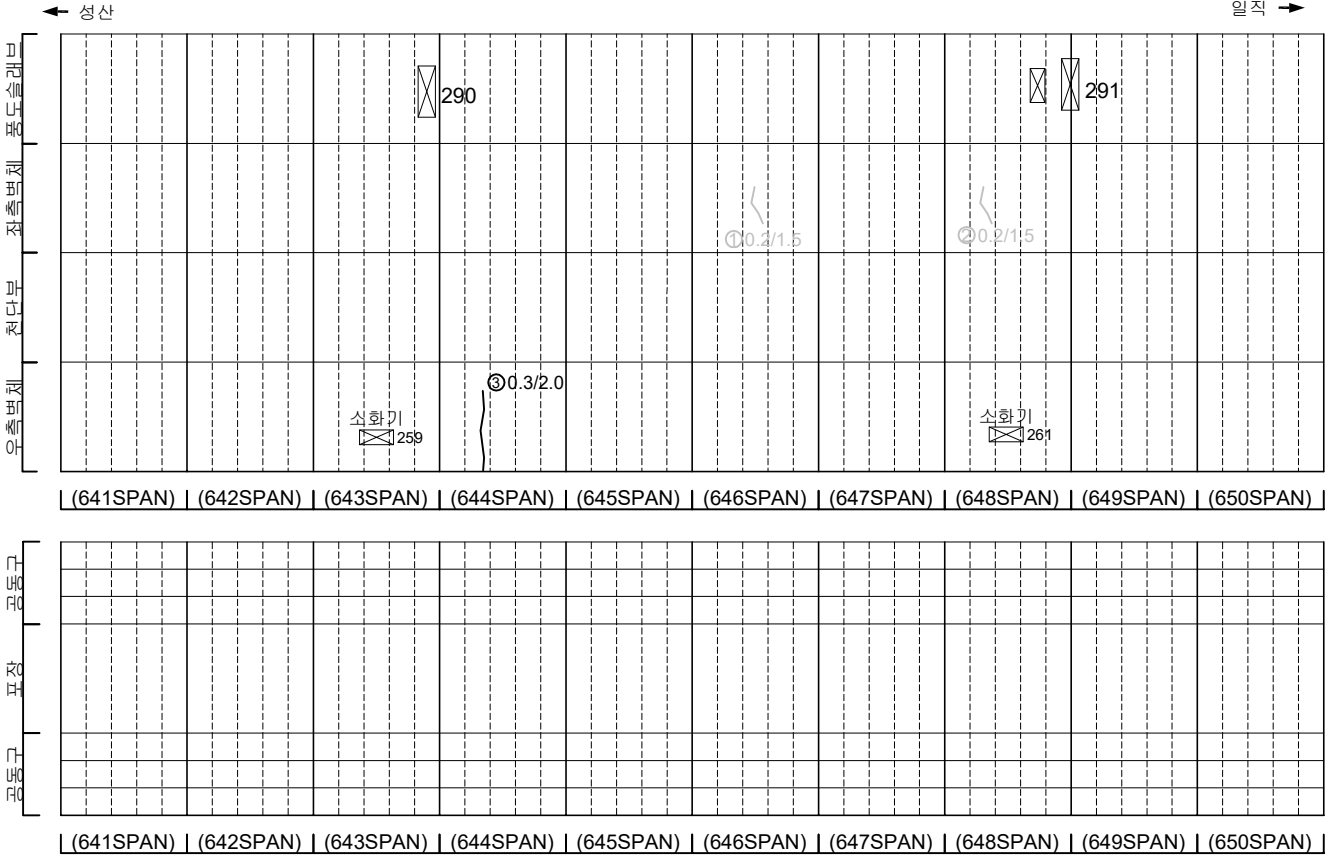

KEY PLAN

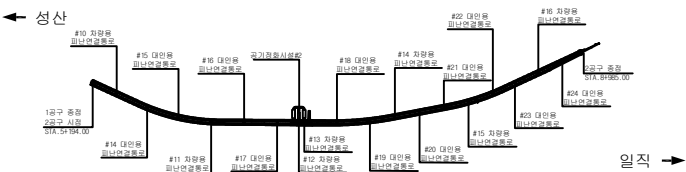

SECTION

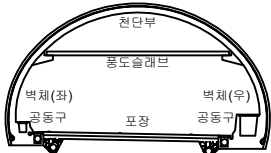


범례

균열	양상균열	재료분리
펀치, 공동	바리, 피손	채수
누수, 습윤부	바리	퇴적물
침하노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 641~650구간(일직)
도면번호	21

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	22'상 보강
2	215	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

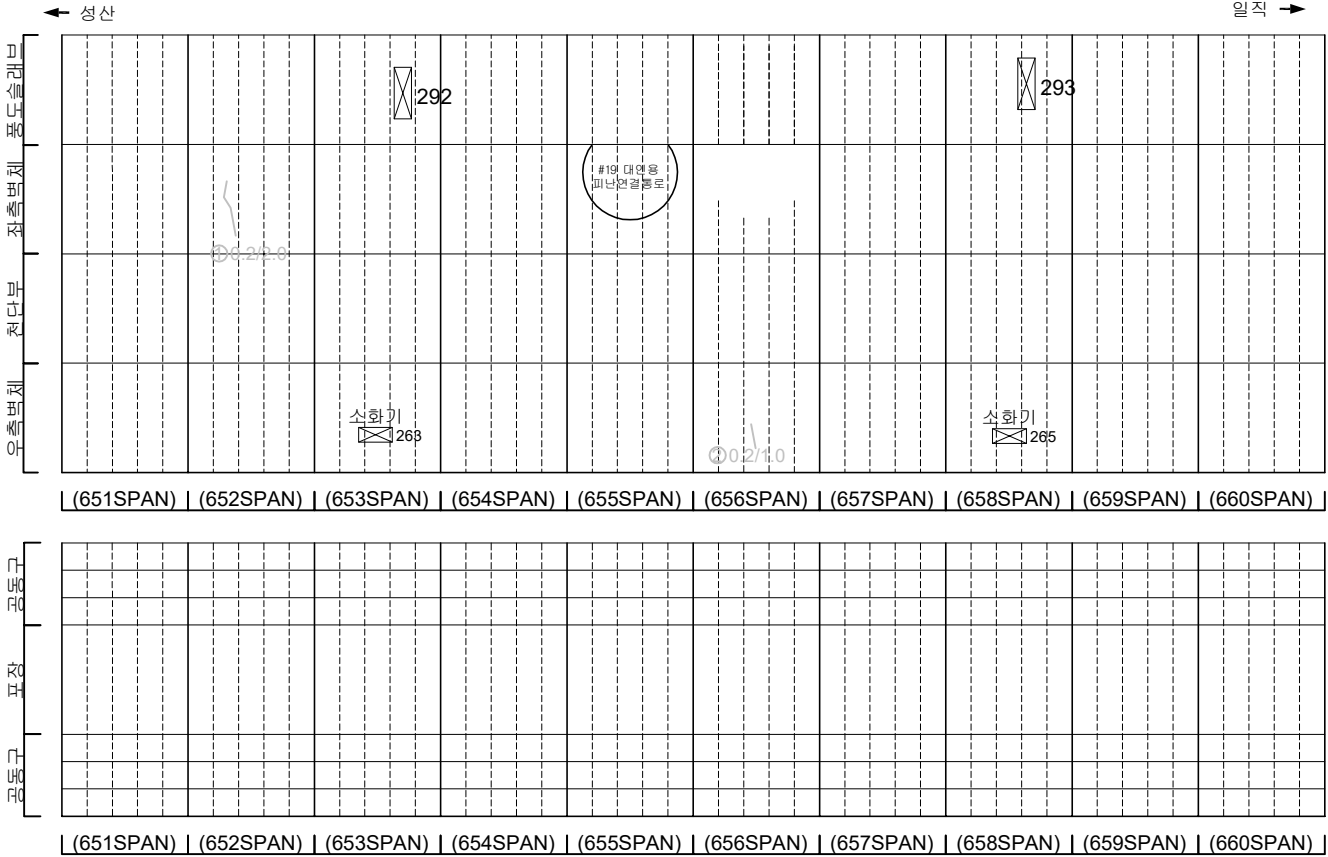

KEY PLAN

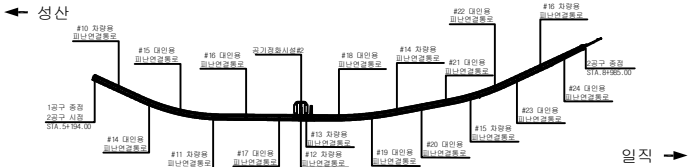

SECTION






범례


	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 651~660구간(일직)
도면번호	22

손 상 물 량 표

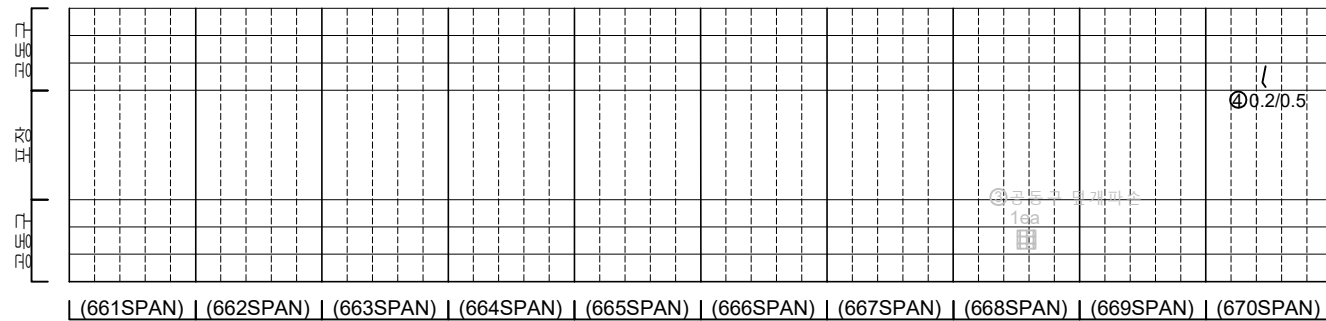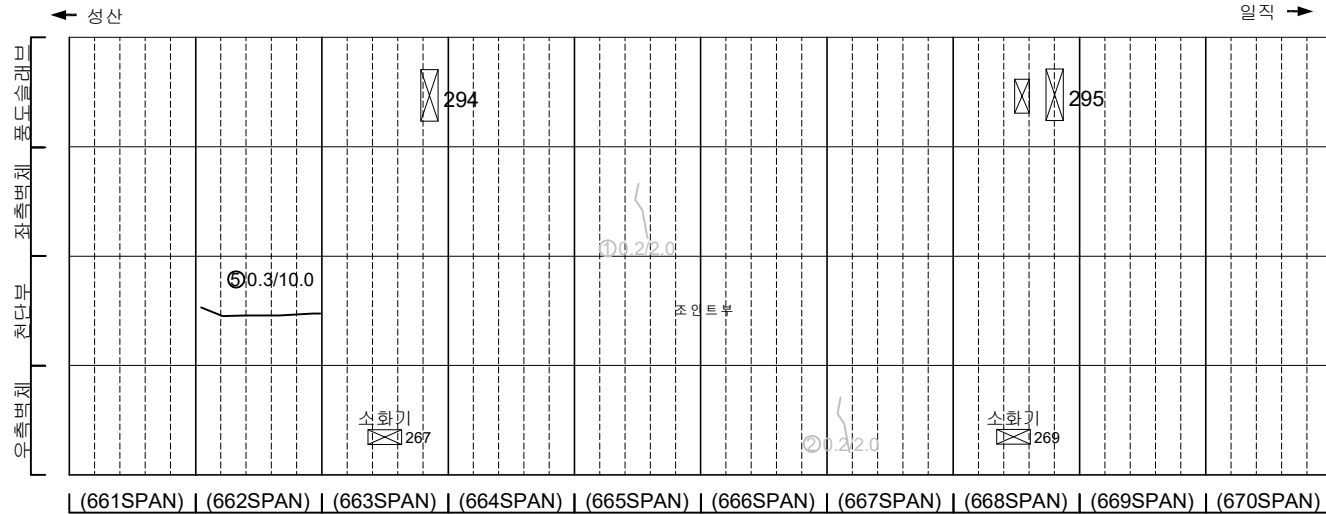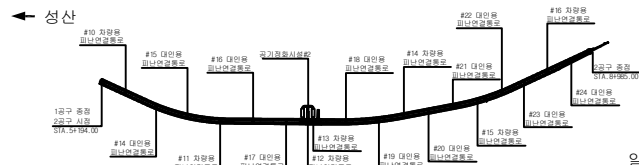[illegible]

SECTION

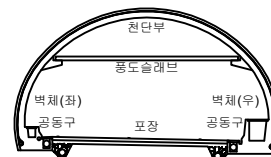


五 五


	균열		망상강결		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공돌		박괴, 파손		체수	
	누수, 습상부		콘크리트		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 661~670구간(일직)
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎥)	단위	개소	총합량(㎥)	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	#	1	1.50	22'상 보강
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	#	1	2.50	22'상 보강
3	226하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

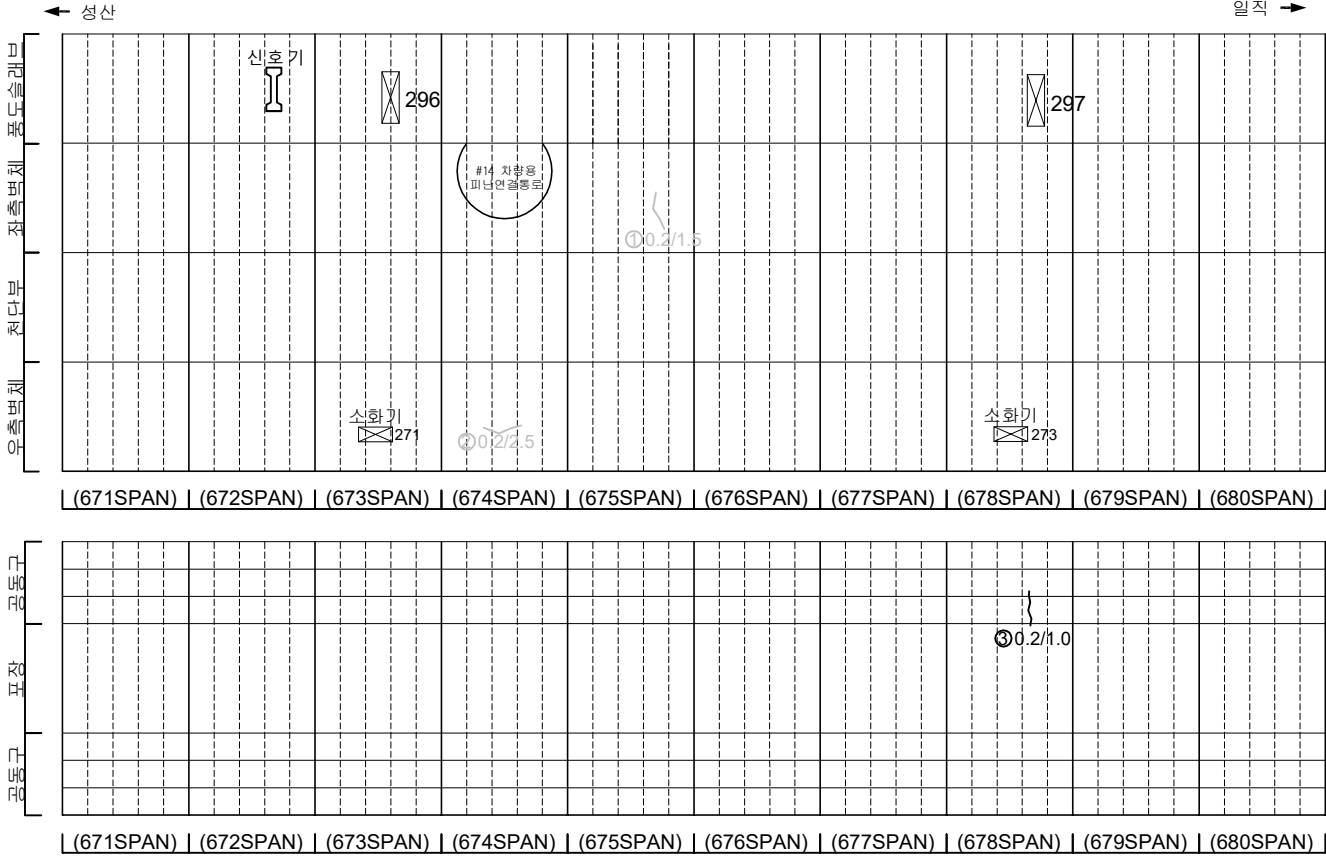

KEY PLAN

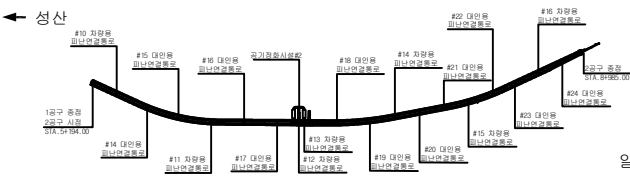

SECTION

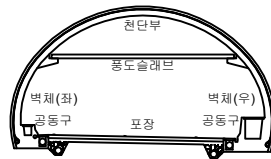



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 671~680구간(일직)
도면번호	24

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

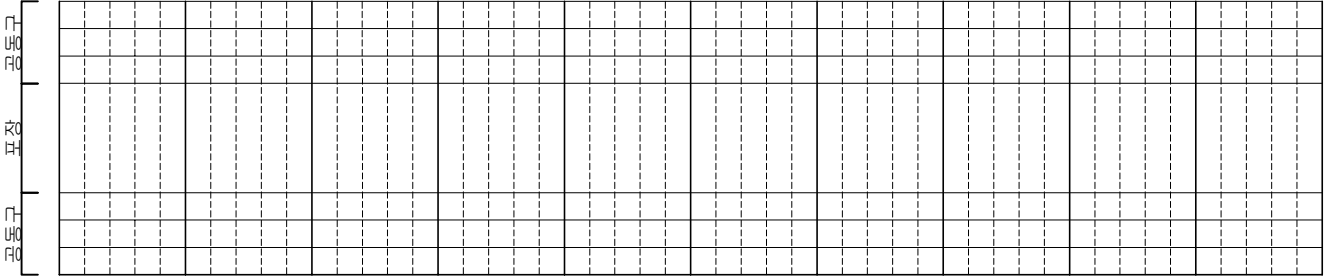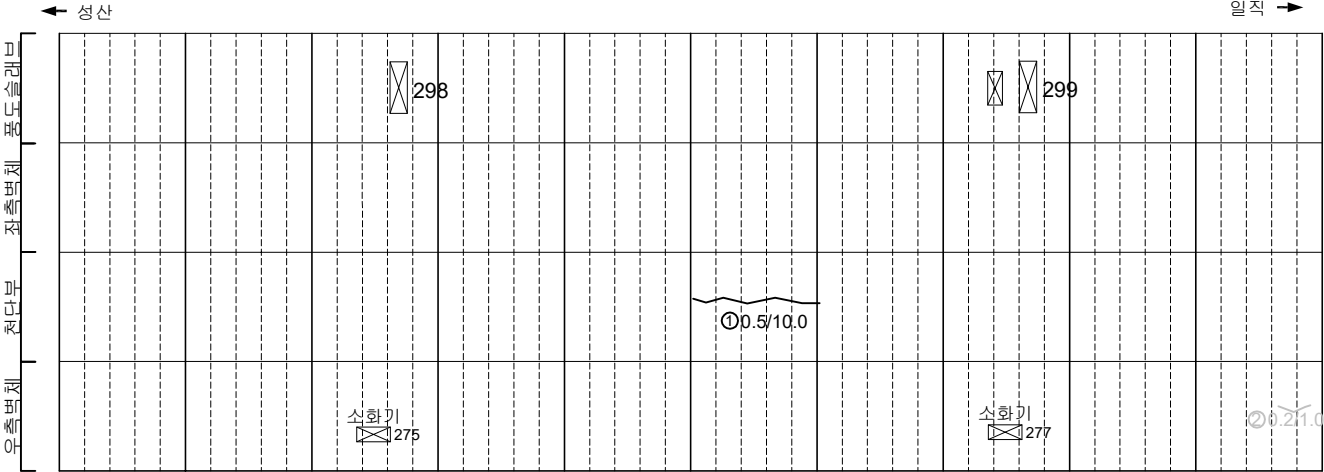

KEY PLAN

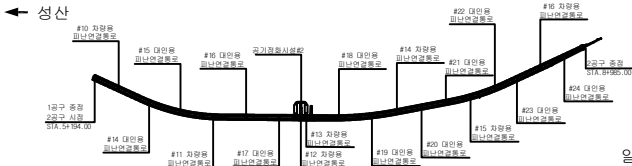

SECTION

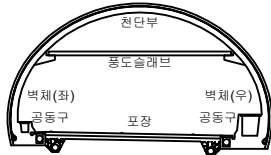


범례


	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 681~690구간(일직)
도면번호	25



손 상 물 량 표

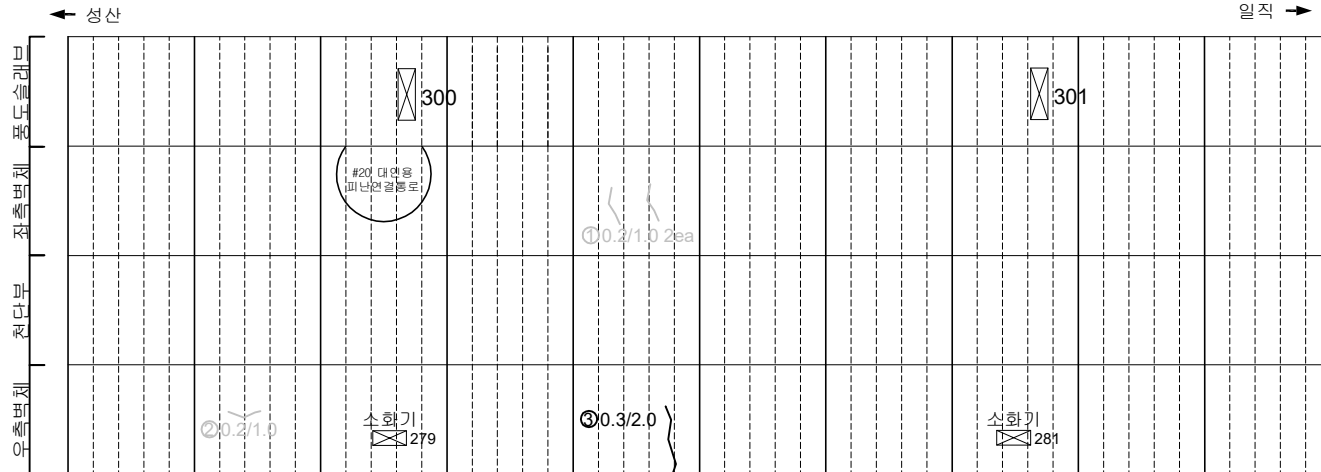[illegible]

(691SPAN)	(692SPAN)	(693SPAN)	(694SPAN)	(695SPAN)	(696SPAN)	(697SPAN)	(698SPAN)	(699SPAN)	(700SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

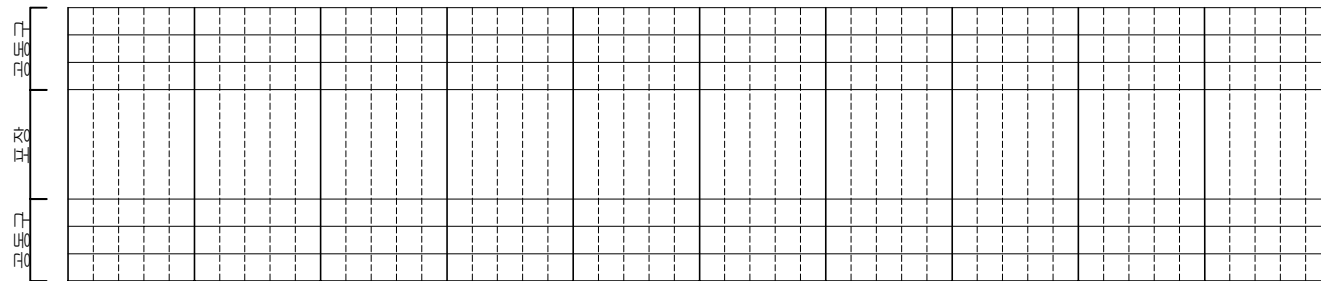


(691SPAN)	(692SPAN)	(693SPAN)	(694SPAN)	(695SPAN)	(696SPAN)	(697SPAN)	(698SPAN)	(699SPAN)	(700SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

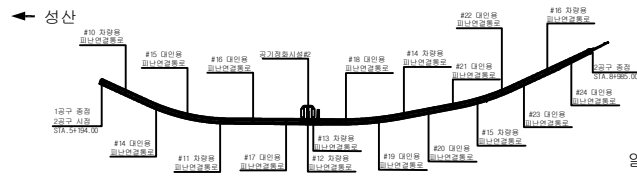

일직 →





SECTION

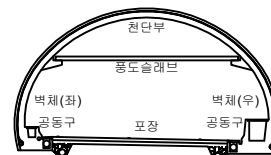

五二五


	간 열		양상간열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	터치, 공동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 691~700구간(일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기타	

손 상 물 량 표

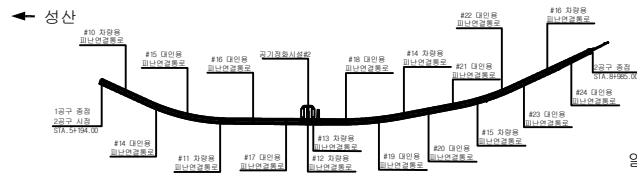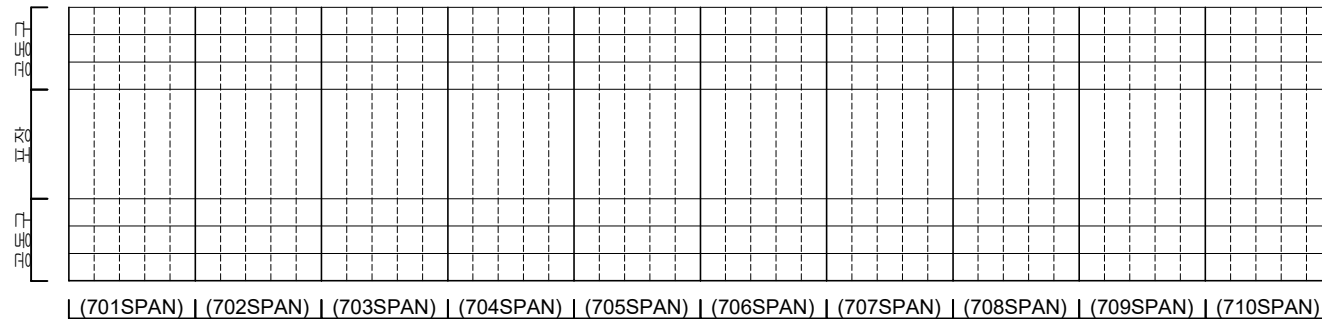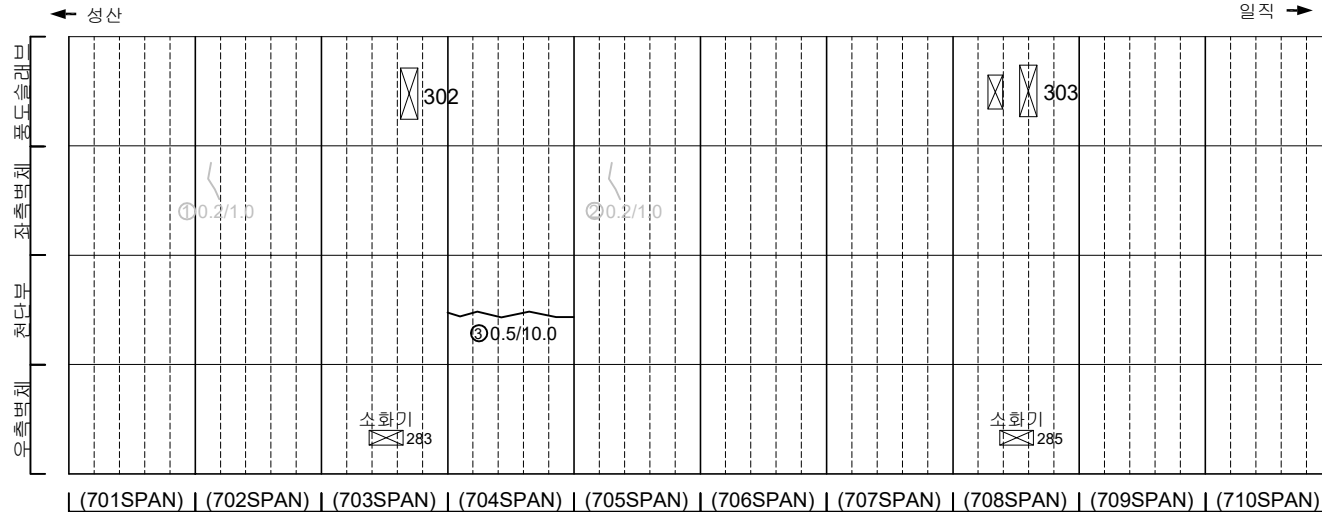[illegible]

일직 →

SECTION

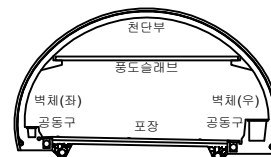


五 五


	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공돌		박진, 파손		채수	용역명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 침하부		벽면		퇴적물	
	월진노출		침하		열화	도면명 서부간선지하도로 NATM 701~710구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 27

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	2158	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	2158	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

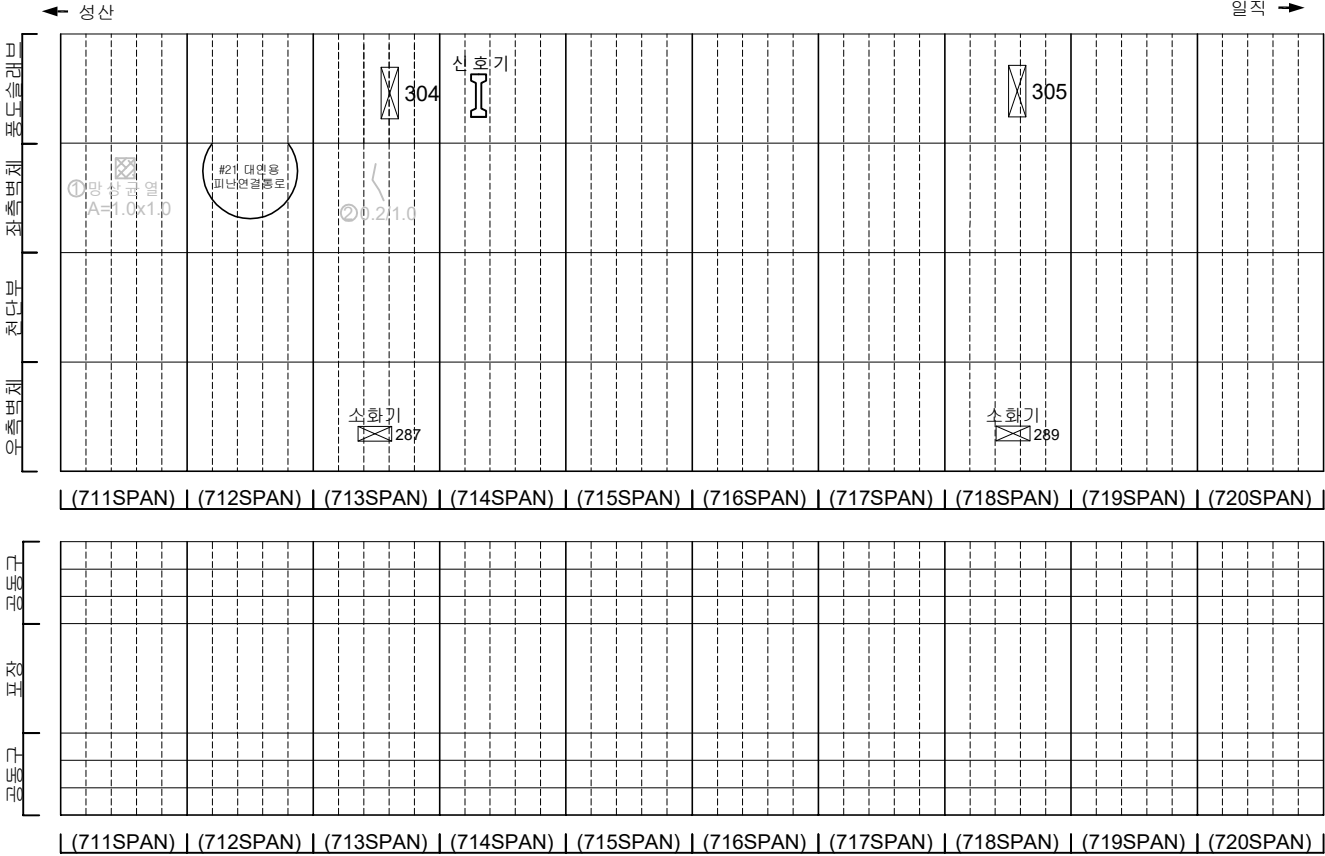

KEY PLAN

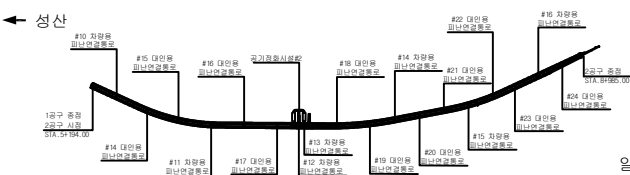

SECTION

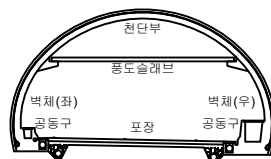


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	관 열, 공동		박리, 파손		채수
	관 열, 습윤부		박리		퇴적물
	관 열		침하		열화
	관 열		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 711~720구간(일직)
도면번호	28

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

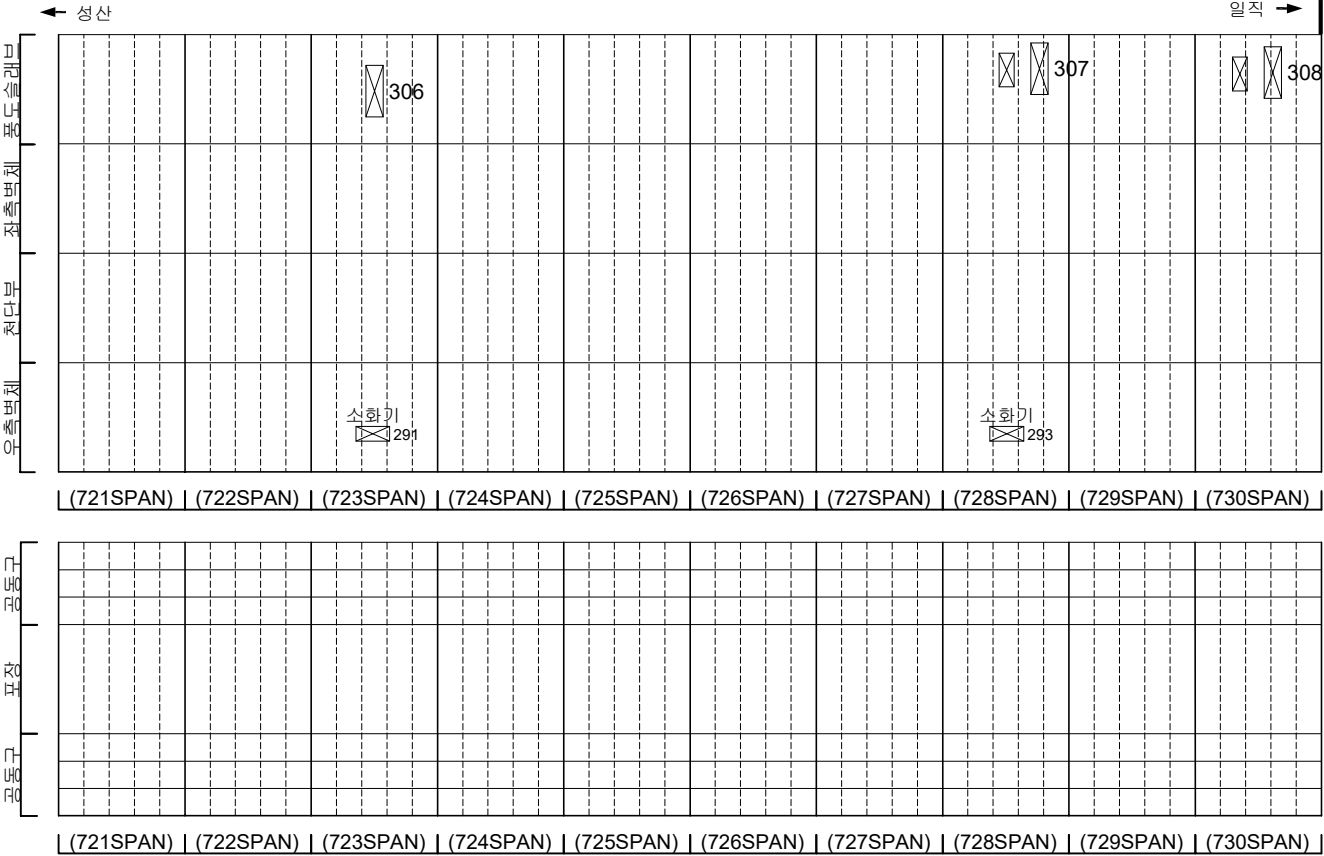

KEY PLAN

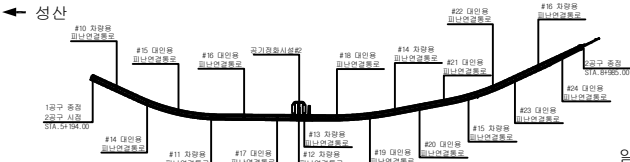

SECTION

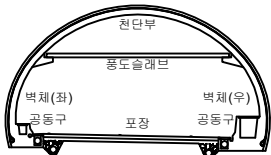


범례

	1구구 중점		1구구 시작점		1구구 종료점
	1구구 중간점		1구구 시작점		1구구 끝점
	1구구 중간점		1구구 시작점		1구구 끝점
	1구구 중간점		1구구 시작점		1구구 끝점
	1구구 중간점		1구구 시작점		1구구 끝점


발주처	서울특별시교통연구원(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 721~730구간(일직)
도면번호	29

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	22상 보상
2	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

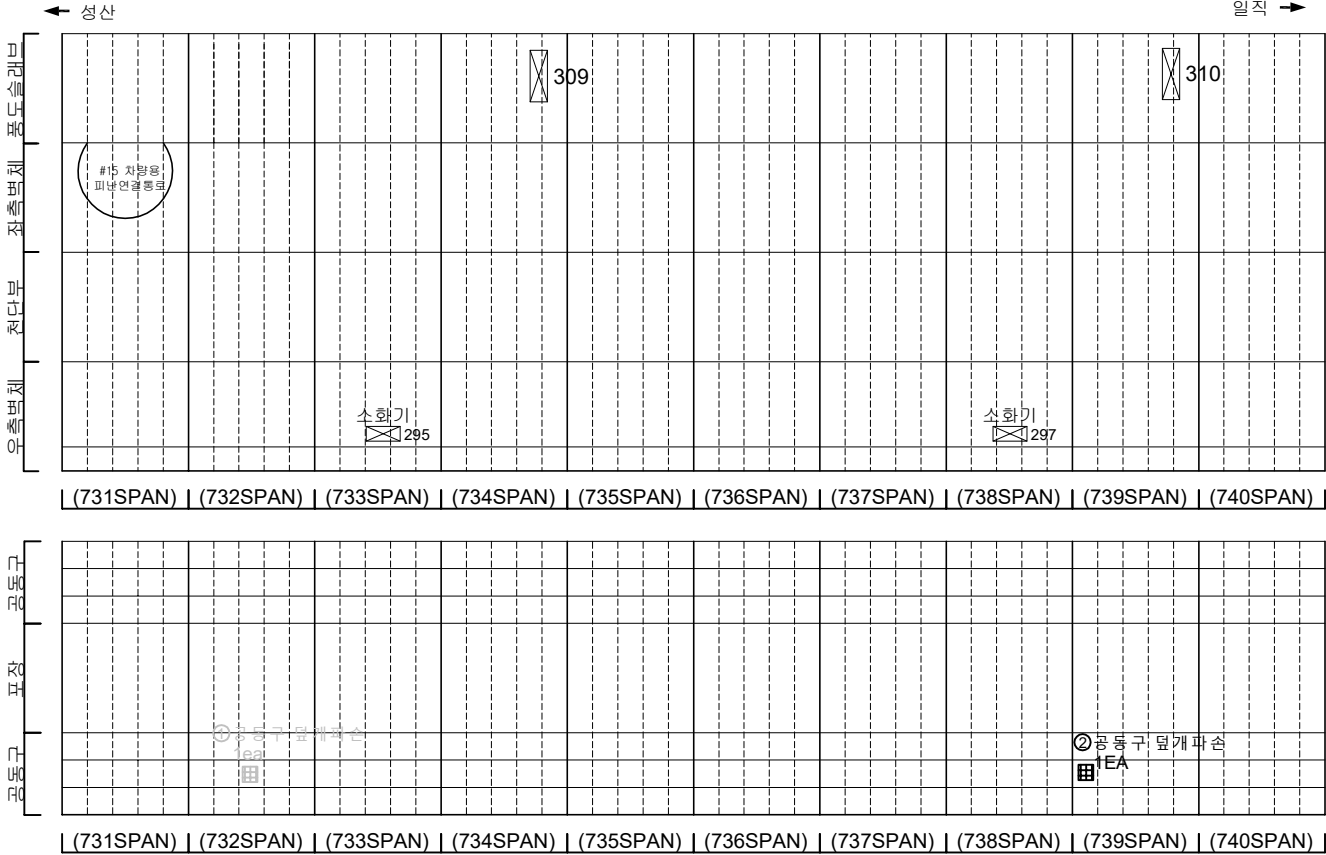

KEY PLAN

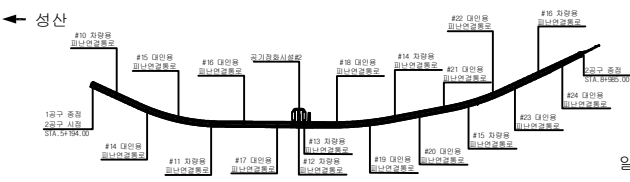

SECTION




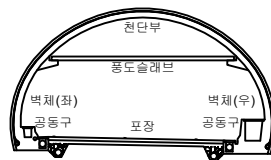


범례


	관 열		양상균열		재료분리
	편차, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(일직)
도 면 번호	30

손 상 물 량 표

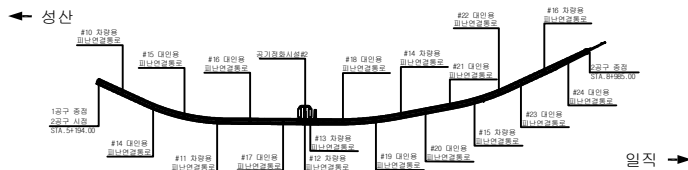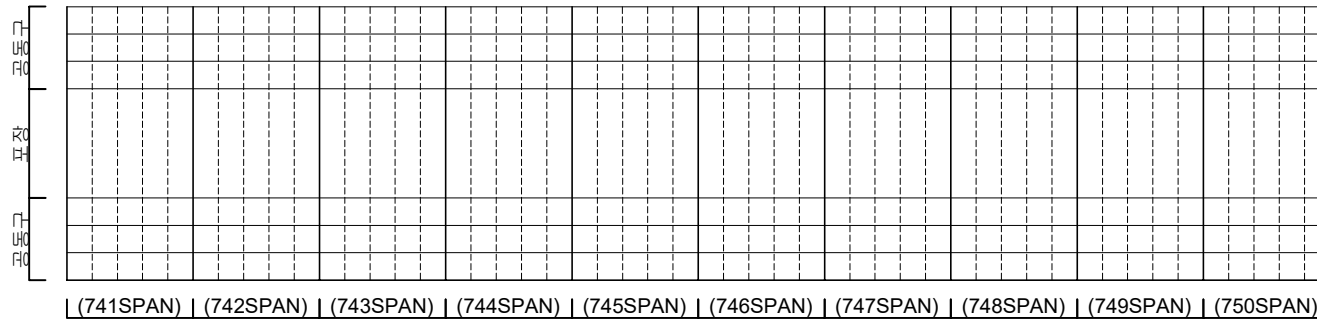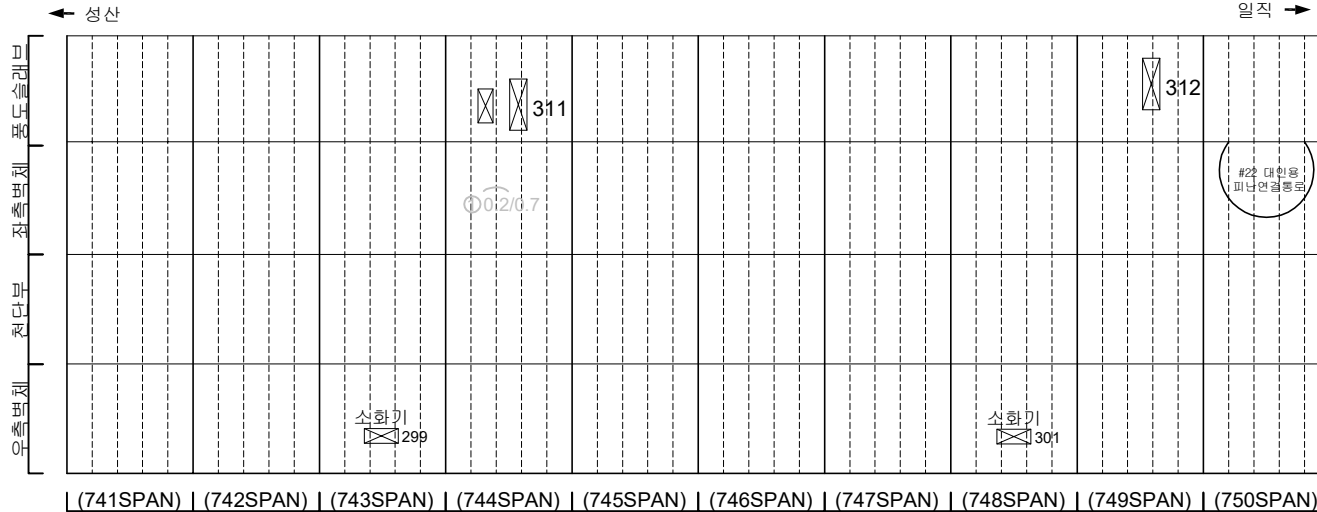[illegible]



SECTION

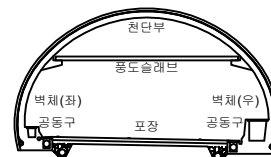


五二五

	빈 면		양상구멍		재료분리	발 주 처 서서물도시고속도로(주)
	면치, 공동		보강, 파손		채수	용 역 명
	누수, 습관부		보 도		회격돌	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 741~750구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호 31

손 상 물 량 표

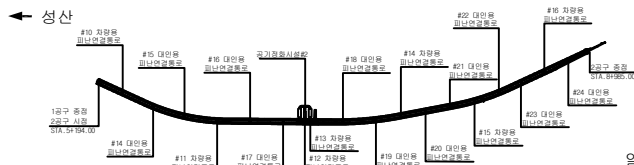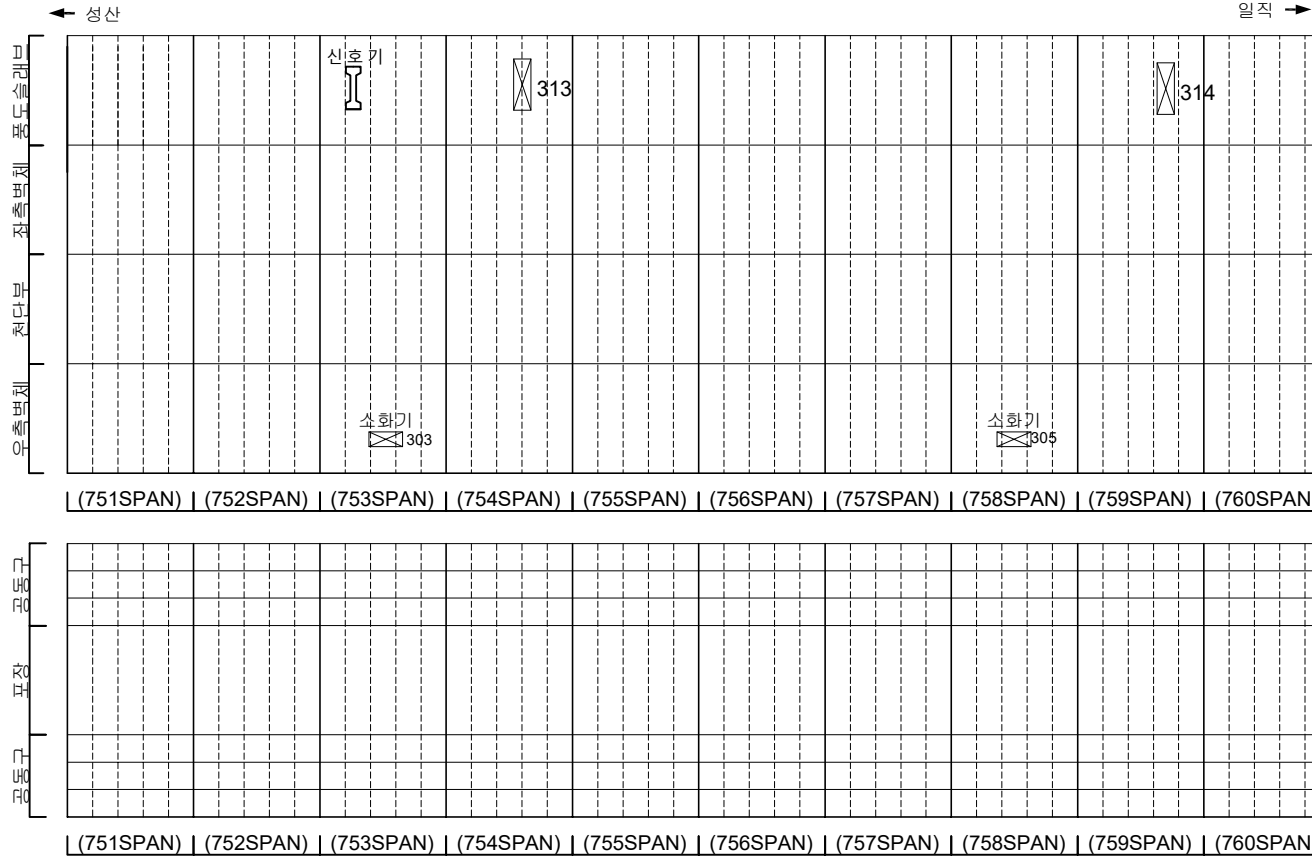[illegible]

SECTION

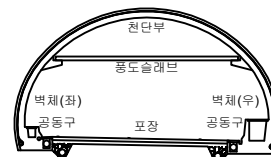


五 五


	간 결		양상균열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명
	누수, 습상부		배 배		퇴각물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 751~760구간(일직)
						도 면 번호 32

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21년	공동구	공동구 덮개 파손				1.00	m	1	1.00	22'정 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

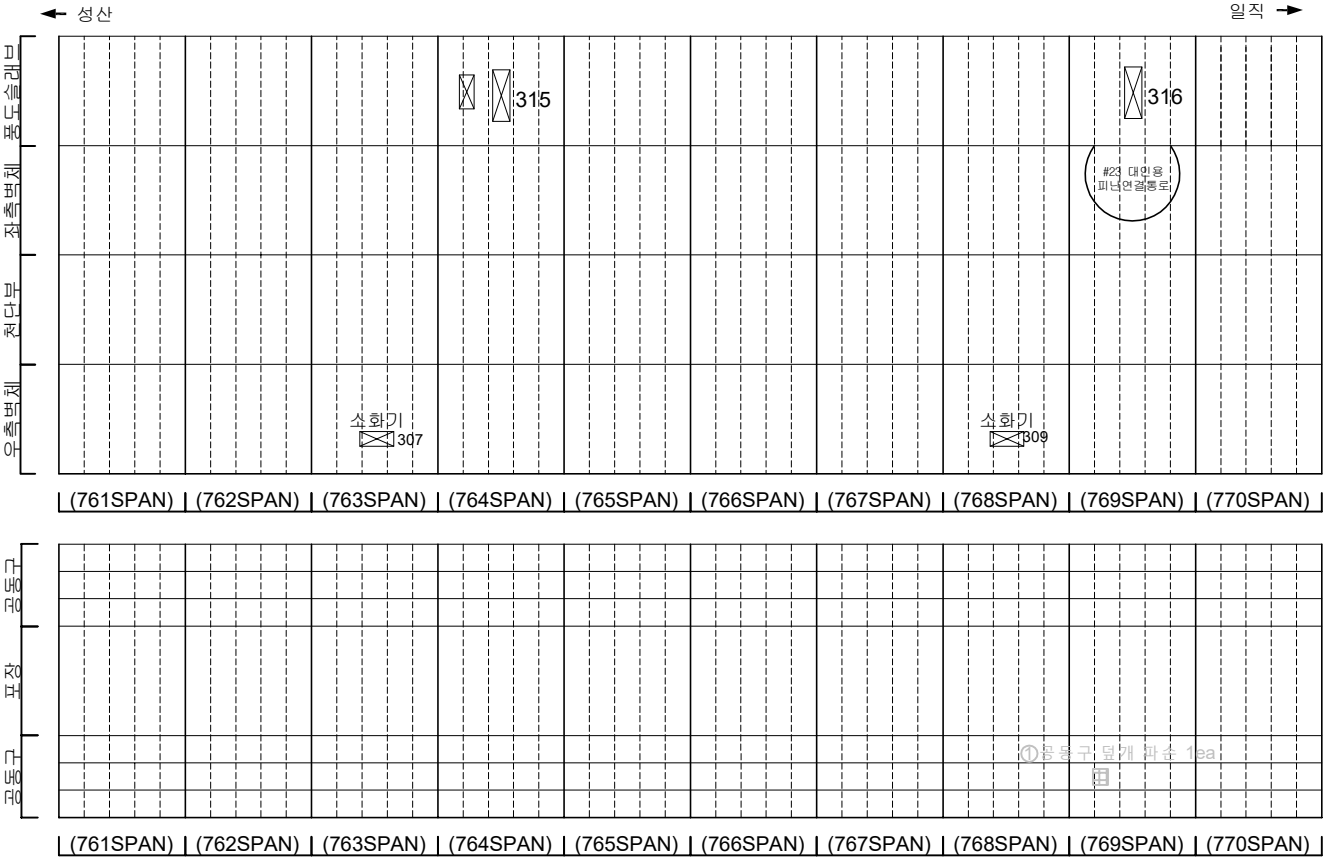

KEY PLAN

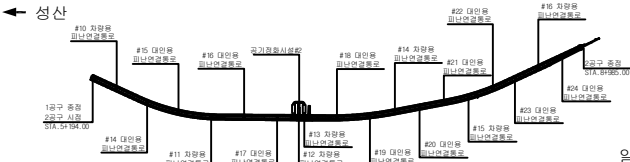

SECTION

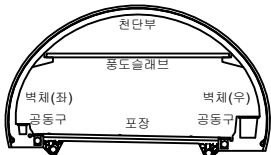


범례

	관 열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		벽면, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(일직)
도면번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	22'상 보강
2	215하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보강
3	215하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보강
4	225하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

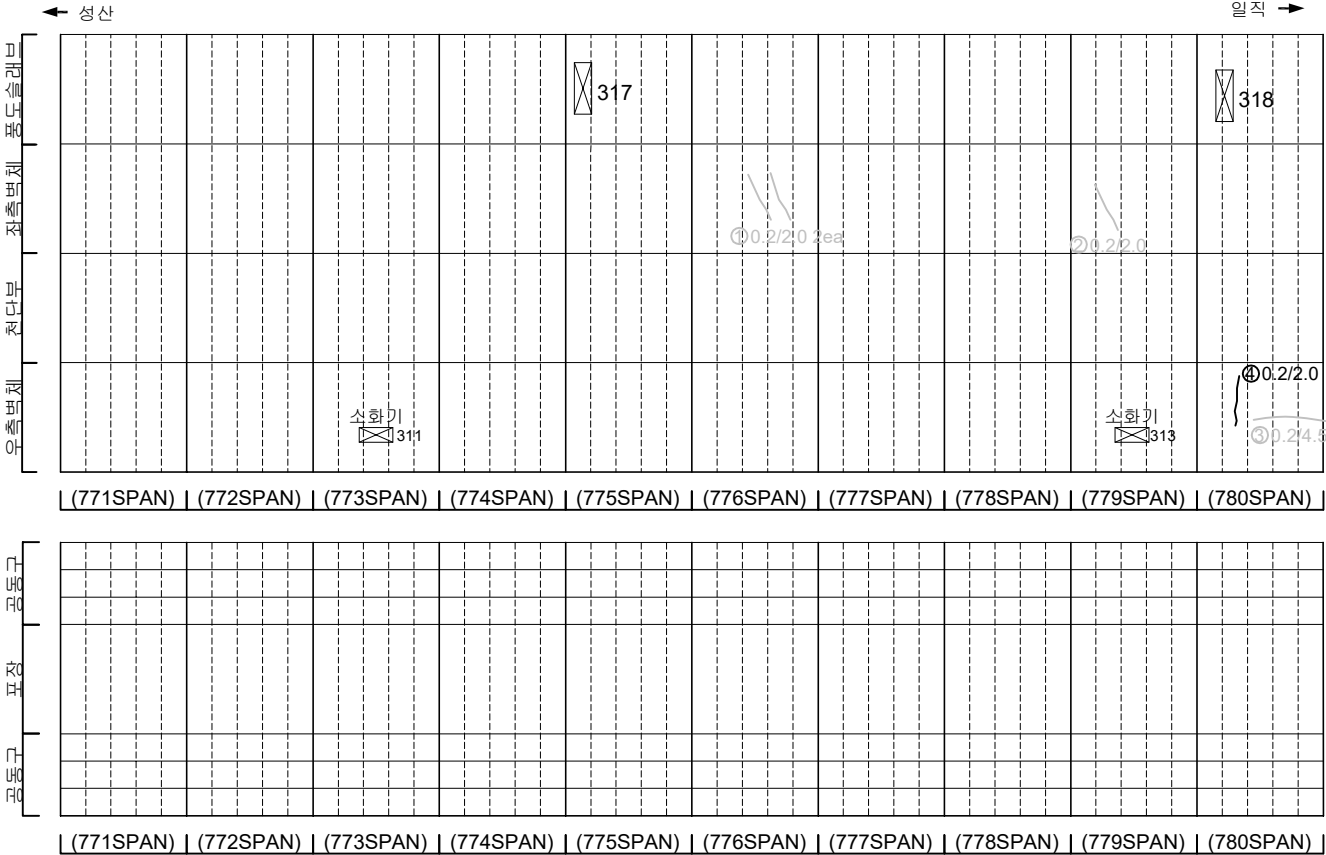

KEY PLAN

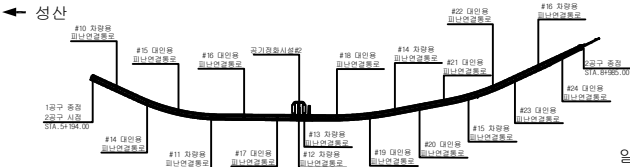

SECTION


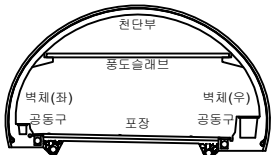


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 771~780구간(일직)
도 면 번호	34



손 상 물 량 표

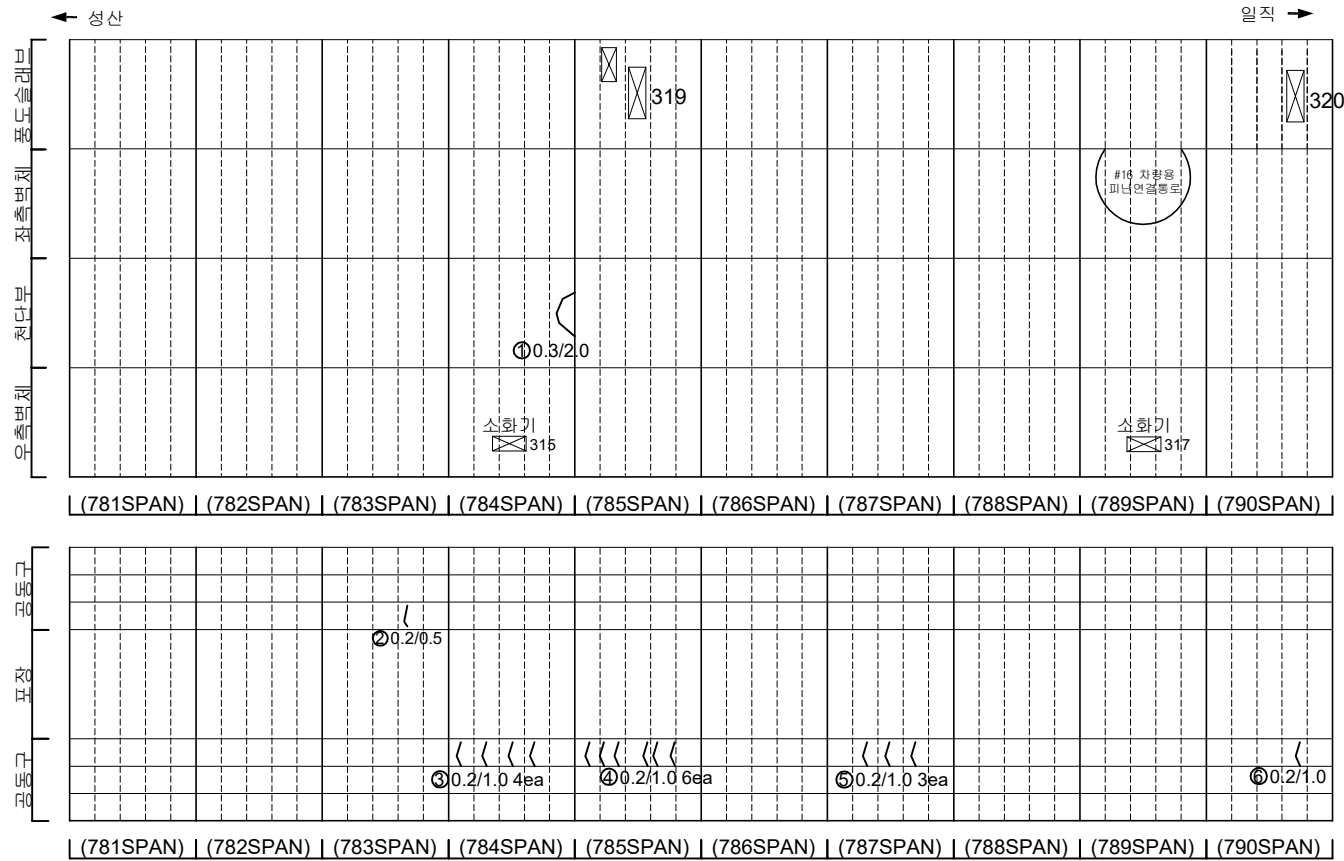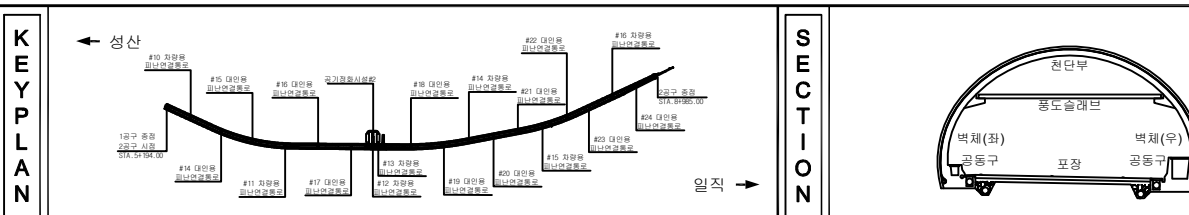[illegible]


지 리				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 781~790구간(일직)
				도면번호 35

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.1	-	0.10	m	4	0.40	
2	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
5	225하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	-	-	-	1.00	m	1	1.00	225하 도로
6	225하	포장부	포장 파손	-	1.0	0.3	0.30	m ²	1	0.30	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

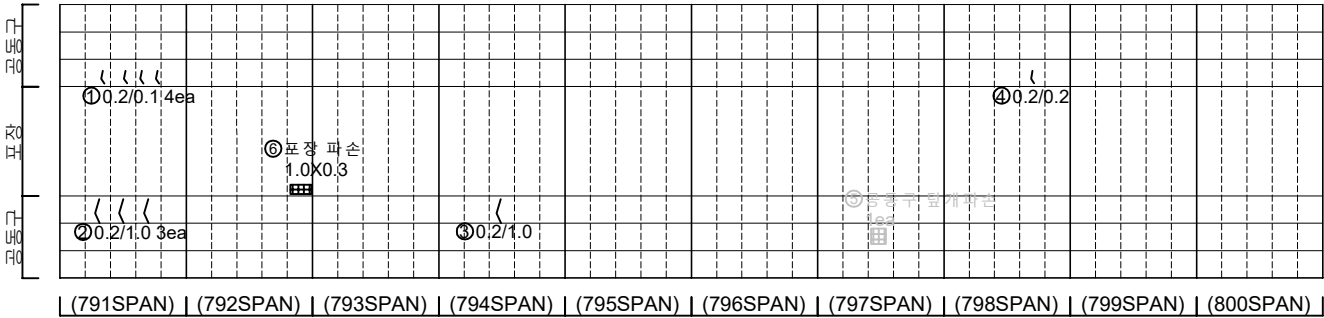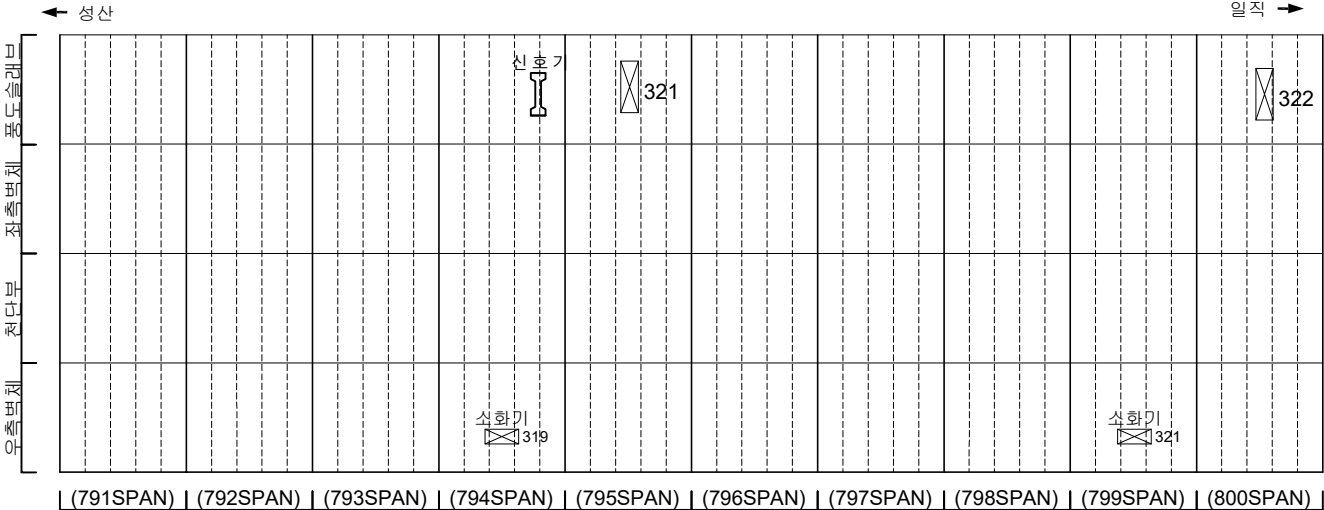

KEY PLAN

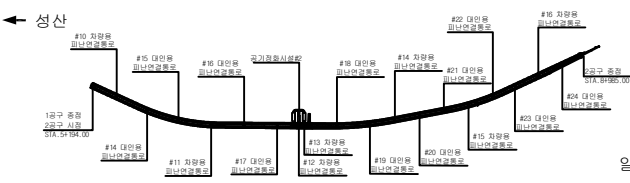



SECTION

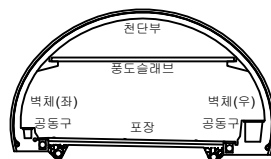

범 례	손상현황		
	손상내용	손상현황	손상현황
균열	양상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	벽리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	용 역 명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명

도 면 번 호	36
---------	----



손 상 물 량 표

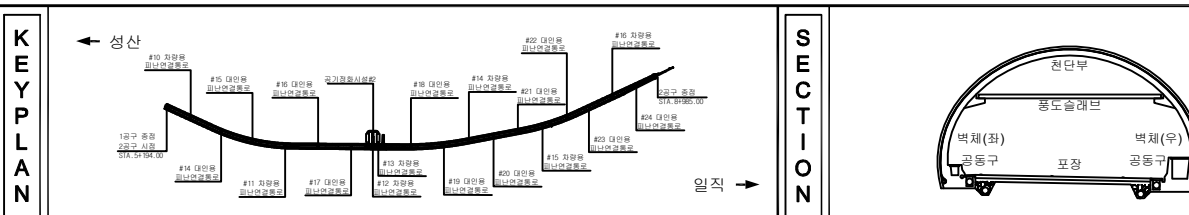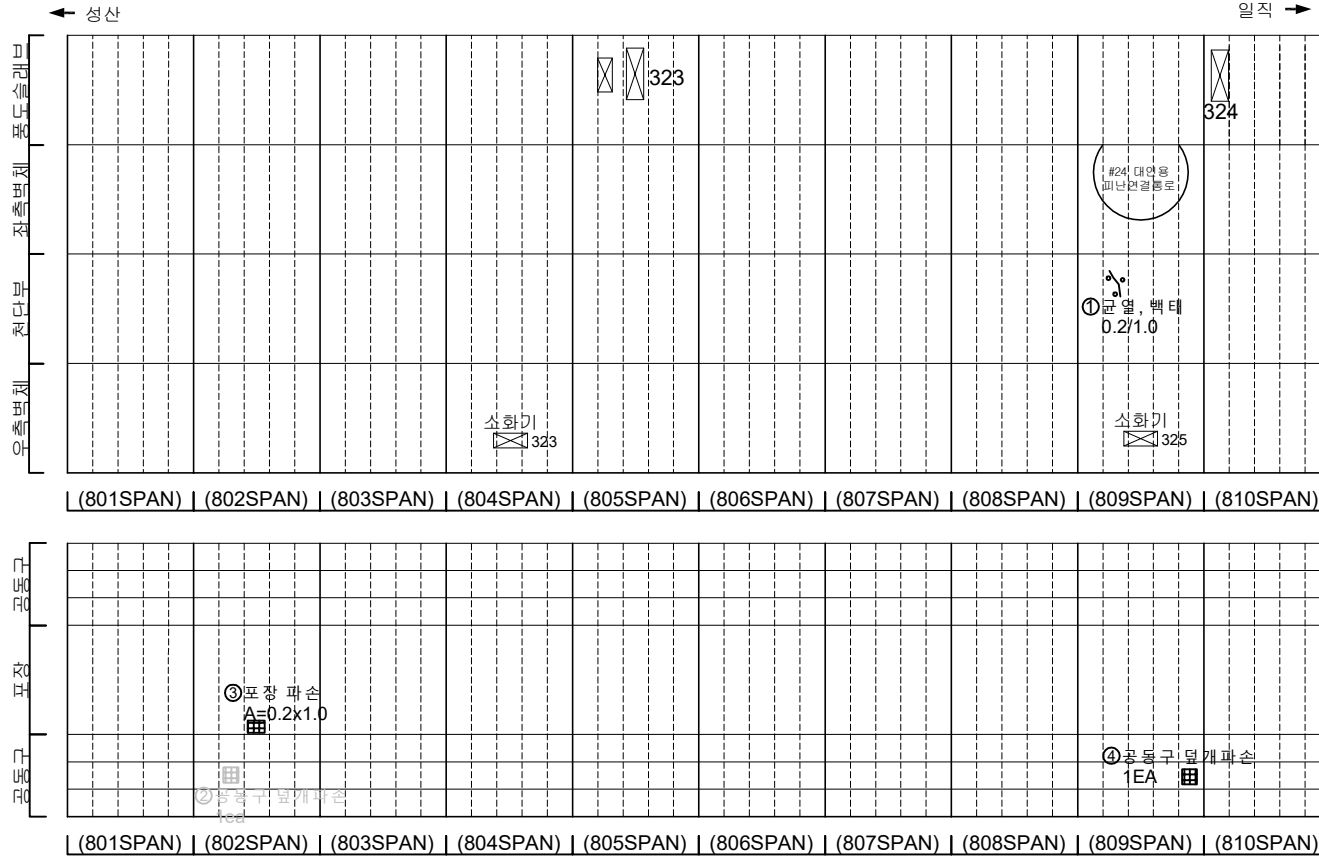[illegible]


지 리		단 면		양상구면		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 광물		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		외격물	서부산선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부산선지하도로 NATM 801~810구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	4	2.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

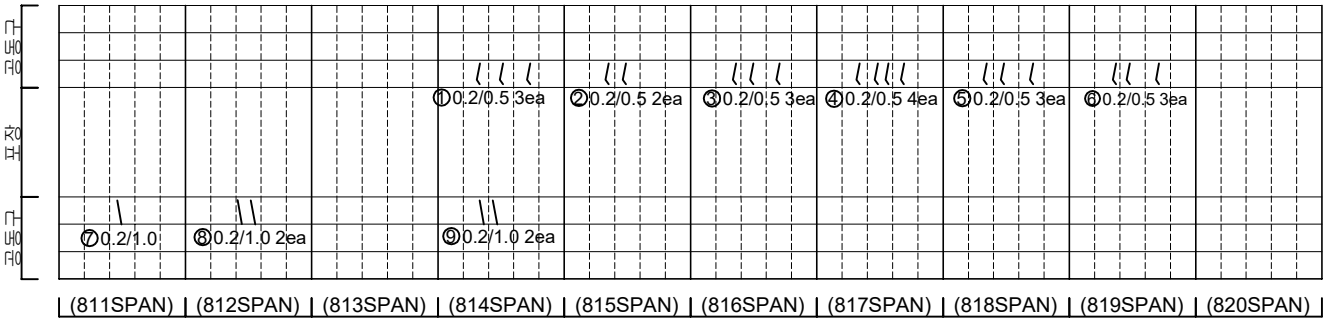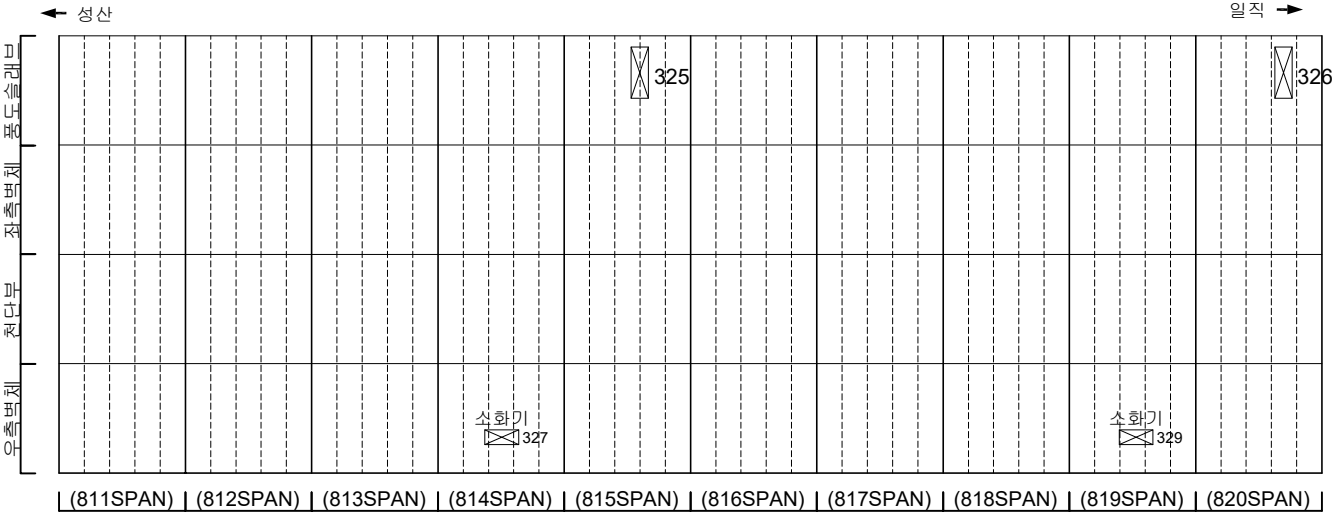

KEY PLAN

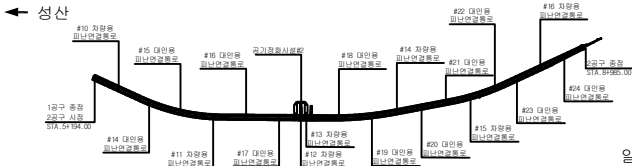

SECTION




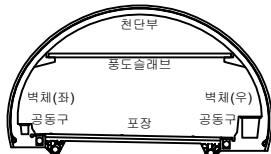


범례


	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 811~820구간(일직)
도면번호	38

손 상 물 량 표

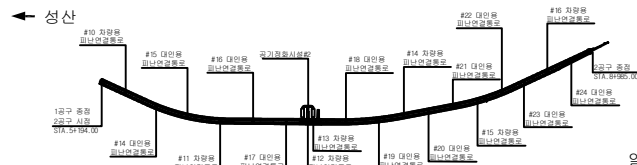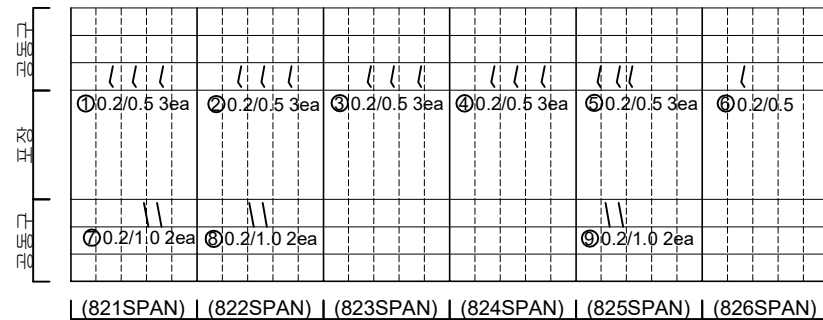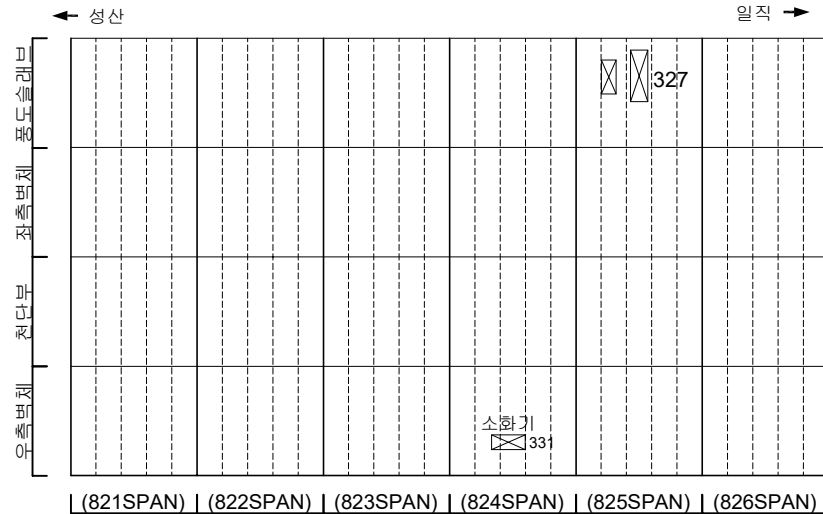[illegible]

SECTION

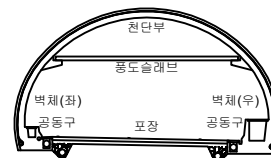


五 五

	간 열		양상간열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	편차, 공동		박리, 파손		채수	
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 821~826구간(일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기타	


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	2.0	2.00	m ²	1	2.00	23'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.3	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
3	21하	상부승강도	벽체누수	-	-	-	1.00	m ³	1	1.00	23'상 보수
4	21하	상부승강도	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'상 보수
5	21하	상부승강도	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	23'상 보수
6	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	0.3	0.03	m ²	16	0.48	
7	22상	공동구	벽체누수	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
8	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	2.0	0.20	m ²	1	0.20	
9	22상	상부승강도	벽체누수	-	0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	23'상 보수
10	22하	상부승강도	벽체누수	-	0.2	3.0	0.60	m ²	4	2.40	23'상 보수
11	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	1.5	0.15	m ²	2	0.30	
12	23하	측벽부	벽태	-	0.2	1.5	0.30	m ²	4	1.20	
13	23하	측벽부	벽태	-	0.2	2.5	0.50	m ²	3	1.50	
14	23하	측벽부	누수흔적	-	4.0	0.3	1.20	m ²	1	1.20	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

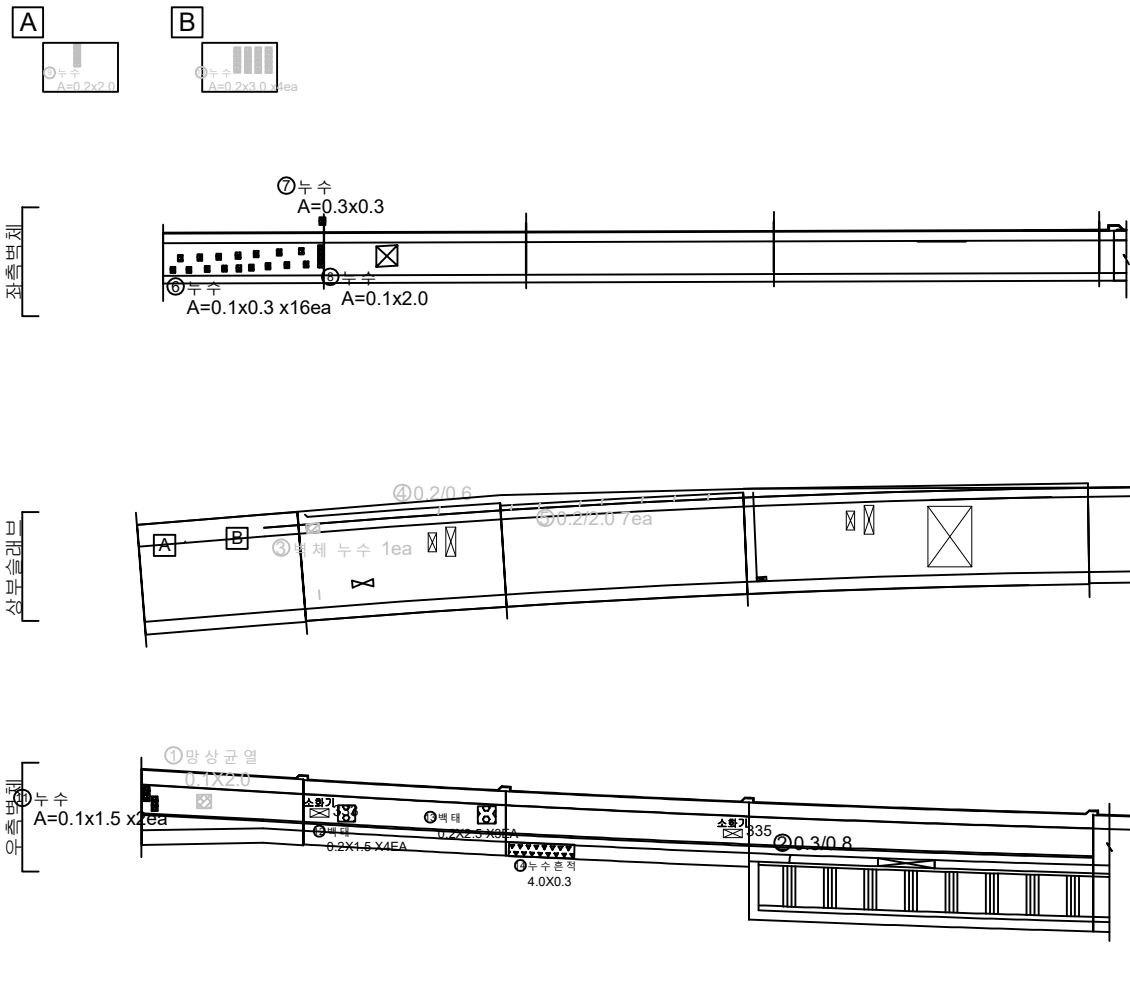


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

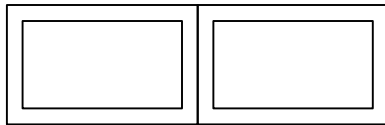




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)
도면번호	40


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	누수	-	0.1	0.1	0.01	m³	1	0.01	
2	22상	공동구	누수	-	0.1	0.5	0.05	m³	1	0.05	23'상 보속
3	22상	측벽부	누수	-	0.2	1.5	0.30	m³	4	1.20	
4	22상	측벽부	누수	-	0.2	2.0	0.40	m³	11	4.40	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

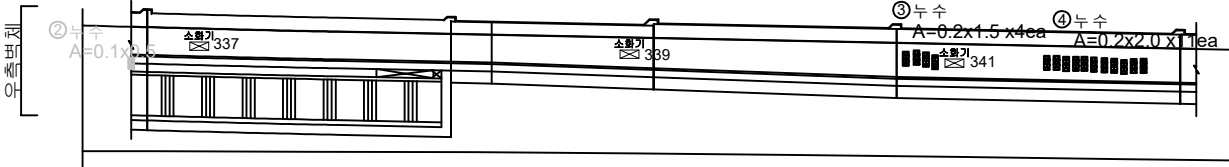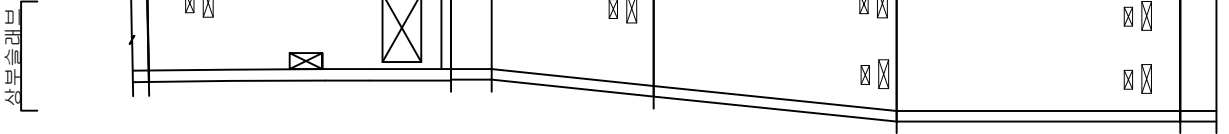


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION


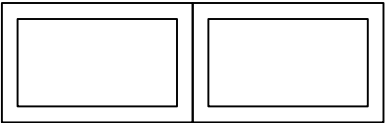


범례


균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
도 면 번호	41

손 상 물 량 표

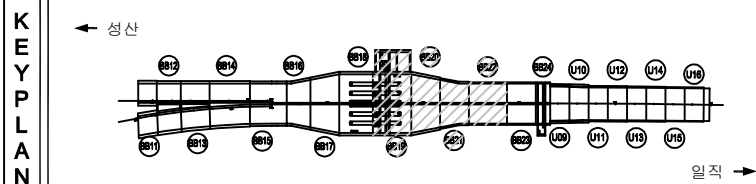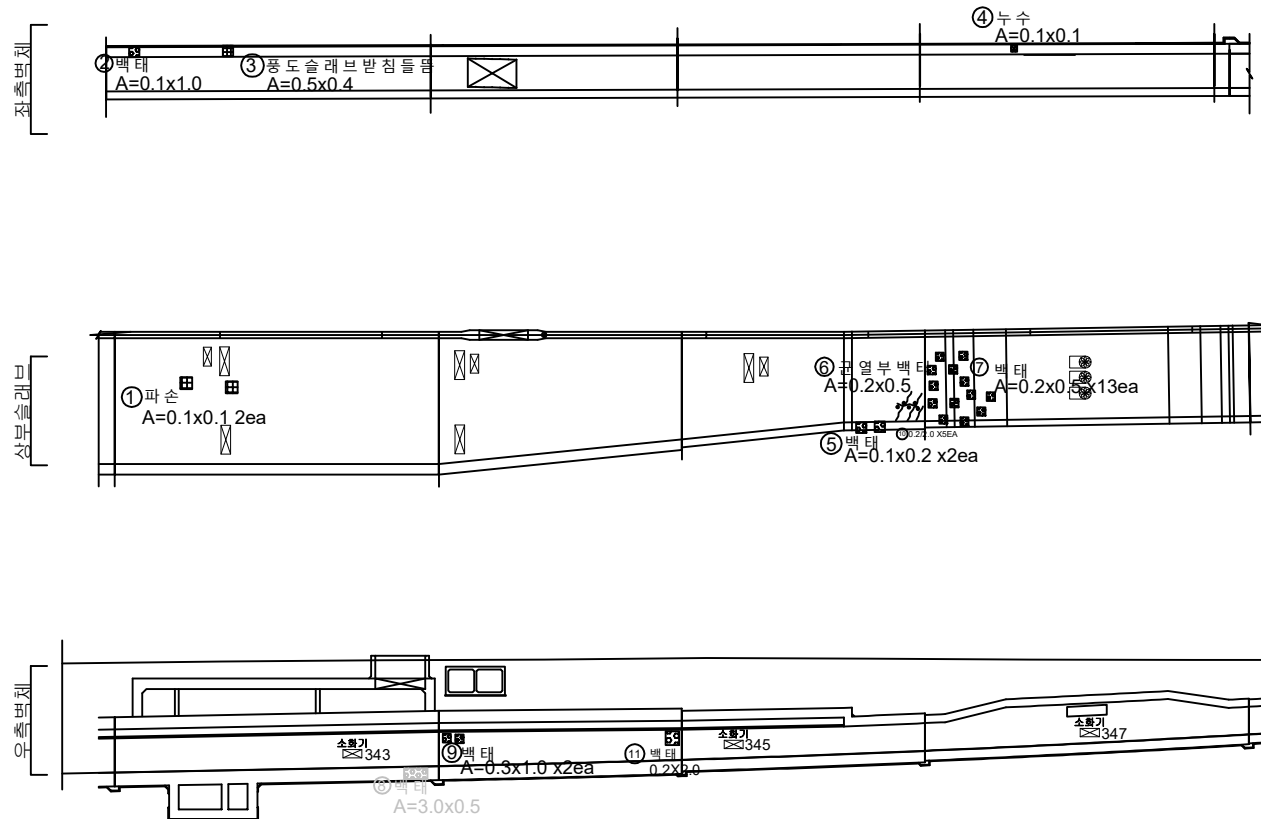[illegible]

SECTION

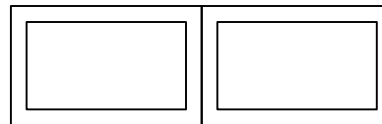


五五


	간		양상간열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	터널, 공동		박괴, 파손		체수	
	부수, 슬래브		벽 태		퇴각물	도 면 명 서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	0.1	1.0	0.10	m ²	4	0.40	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
3	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
4	21하	상부슬래브	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	2	4.00	
5	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.2	-	1.20	m	1	1.20	
8	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
9	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
10	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
11	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
12	22상	공동슬래브	공동슬래브파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
13	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
14	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
15	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
16	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

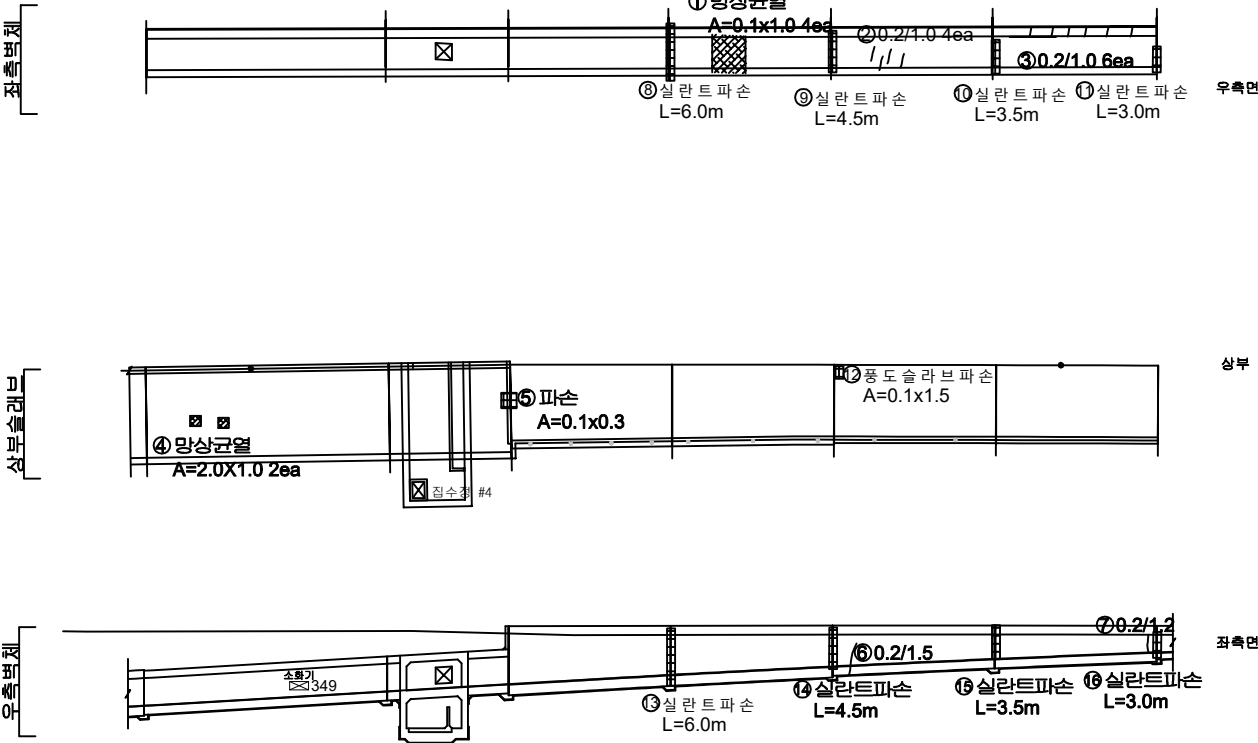

KEY PLAN

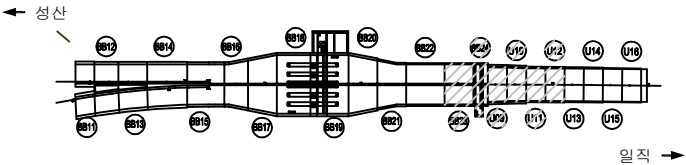

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	점차, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (일직)
도 면 번호	43


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상률(%)	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	21하	공동구	망상균열	-	1.0	2.0		m ²	1	2.00	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.1	-	2.10	m	1	2.10	
5	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	5	5.00	
6	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
9	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	5	3.50	
10	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	9	9.00	
11	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	7	4.90	
12	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

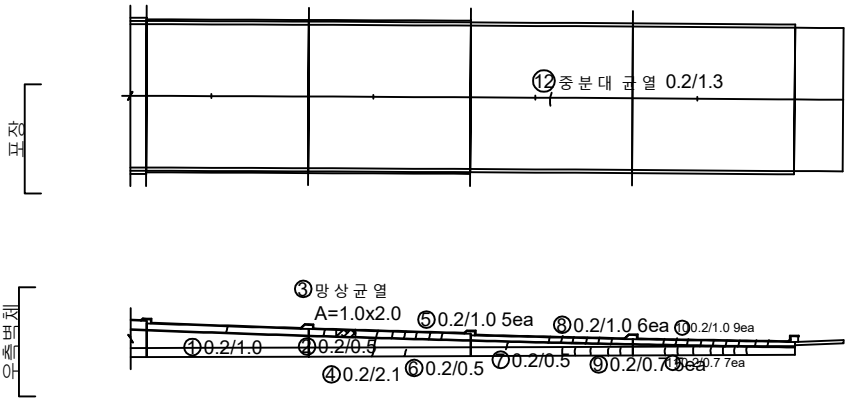

KEY PLAN

← 성산



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도면번호	44