

신월여의지하도로(여의도방향)

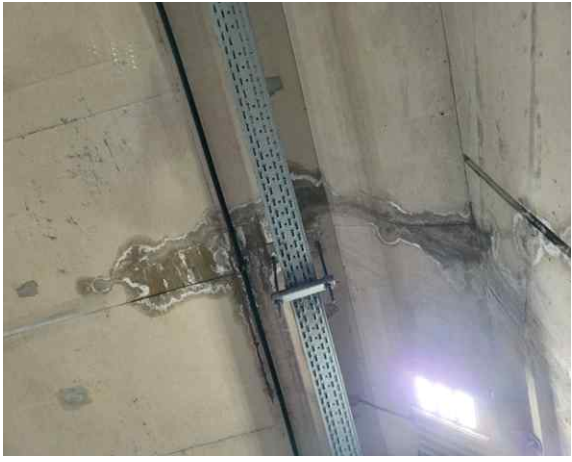
1. 신월여의지하도로(여의도방향) 본선 손상현황

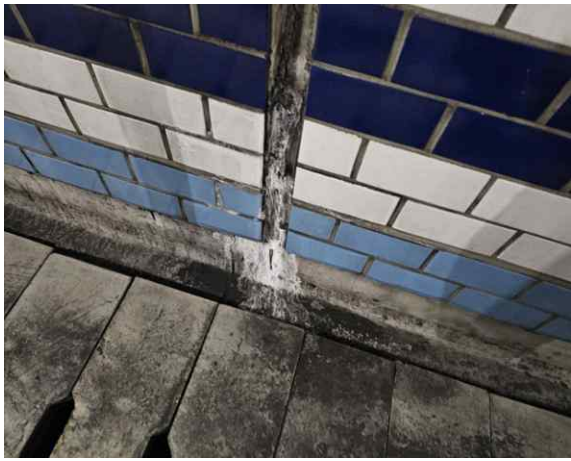
			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 갭문	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) NATM구간	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 풍도슬래브
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 소화전	위 치	신월여의지하도로(여의도방향) 횡갱
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	천단부 S37	위 치	천단부 S53
현 황	누수(스며있음)	현 황	파손
			
위 치	천단부 S103	위 치	천단부 S133
현 황	백태	현 황	재균열 (Cw=0.5mm)

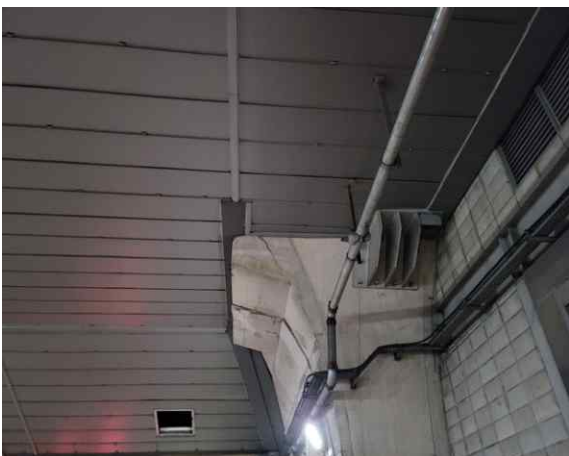
			
위 치	천단부 S144	위 치	천단부 S171
현 황	누수(스며있음)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	천단부 S177	위 치	천단부 S184
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	피복부족
			
위 치	천단부 S193	위 치	천단부 S233
현 황	박락	현 황	피복부족

			
위 치	천단부 S271	위 치	천단부 S250
현 황	재들뜸	현 황	재균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	천단부 S331	위 치	천단부 S387
현 황	재균열(Cw=0.3mm)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	천단부 S396	위 치	천단부 S405
현 황	들뜸	현 황	균열(Cw=0.3mm)

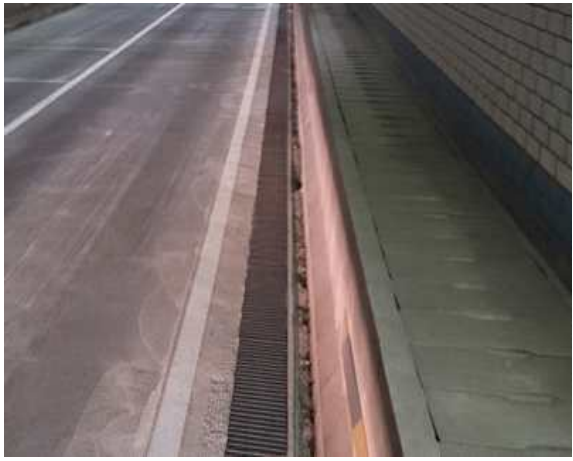
			
위 치	천단부 S632	위 치	천단부 S642
현 황	재균열 (Cw=0.3mm)	현 황	보수부 층분리
			
위 치	천단부 S668	위 치	천단부 S704
현 황	파손	현 황	망상균열
			
위 치	천단부 S716	위 치	천단부 S724
현 황	누수(스며있음)	현 황	누수(떨어짐)

			
위 치	풍도슬래브 S480	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	상면 파손	현 황	담퍼 전경
			
위 치	풍도슬래브 내부	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	격벽 전경	현 황	격벽 전경
			
위 치	측벽부 S20	위 치	측벽부 S41
현 황	누수(떨어짐)	현 황	백태

			
위 치	측벽부 S48	위 치	측벽부 S93
현 황	누수(스며있음)	현 황	백태
			
위 치	측벽부 S144	위 치	측벽부 S144
현 황	누수(스며있음)	현 황	백태
			
위 치	측벽부 S164	위 치	측벽부 S168
현 황	누수(스며있음)	현 황	누수(스며있음)

			
위 치	측벽부 S214	위 치	측벽부 S267
현 황	타일탈락	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	측벽부 S279	위 치	측벽부 S351
현 황	들뜸	현 황	바라 및 철근노출
			
위 치	측벽부 S373	위 치	측벽부 S410
현 황	누수(떨어짐)	현 황	층분리

			
위 치	측벽부 S530	위 치	측벽부 S571
현 황	충분리	현 황	충분리
			
위 치	포장부 S63	위 치	포장부 S170
현 황	들뜸	현 황	파손
			
위 치	포장부 S222	위 치	포장부 S709
현 황	파손, 로드셀 파손	현 황	채수

			
위 치	공동구 S155	위 치	공동구 S214
현 황	파손	현 황	덮개탈락
			
위 치	공동구 S274	위 치	공동구 S314
현 황	균형	현 황	덮개파손
			
위 치	배수시설	위 치	배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경

2. 신월여의지하도로(여의도방향) Ramp-C구간 손상현황

			
위 치	천단부 S13	위 치	천단부 S22
현 황	단면불량	현 황	망상균열
			
위 치	측벽부 S51	위 치	측벽부 S69
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수(스며있음)
			
위 치	풍도슬래브 S53	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	내부 자재적치	현 황	전경

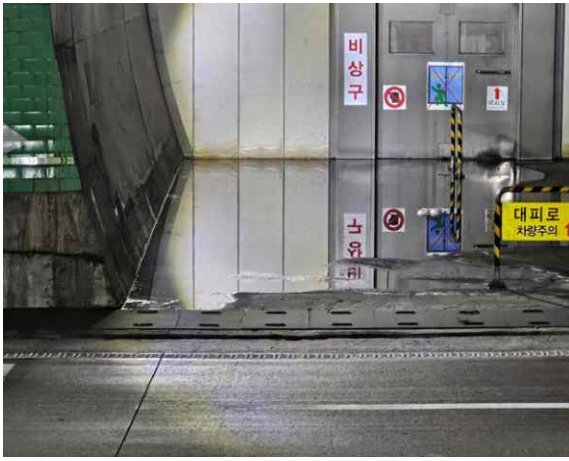
			
위 치	측벽부 RAMP-C S22	위 치	측벽부 RAMP-C S31
현 황	망상균열	현 황	백태
			
위 치	측벽부 RAMP-C S32	위 치	측벽부 RAMP-C S69
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	포장부 RAMP-C S40~41	위 치	포장부 RAMP-C S40~41
현 황	들뜸	현 황	들뜸

			
위 치	공동구 RAMP-C S4	위 치	공동구 RAMP-C S13
현 황	덮개파손	현 황	덮개파손
			
위 치	배수시설 RAMP구간	위 치	배수시설 RAMP구간
현 황	전경	현 황	전경

3. 신월여의지하도로(여의도방향) U-type구간 손상현황

			
위 치	U-type 본선 진출부(시점)	위 치	U-type 본선 진출부(시점)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type 본선 진출부(시점)	위 치	U-type 본선 진입부(중점)
현 황	전경	현 황	타일탈락

4. 신월여의지하도로(여의도방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱 S62	위 치	횡갱 S127
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	횡갱 S165	위 치	횡갱 S566
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	공기정화시설#1	위 치	공기정화시설#1 축류팬실
현 황	외부 전경	현 황	내부 전경

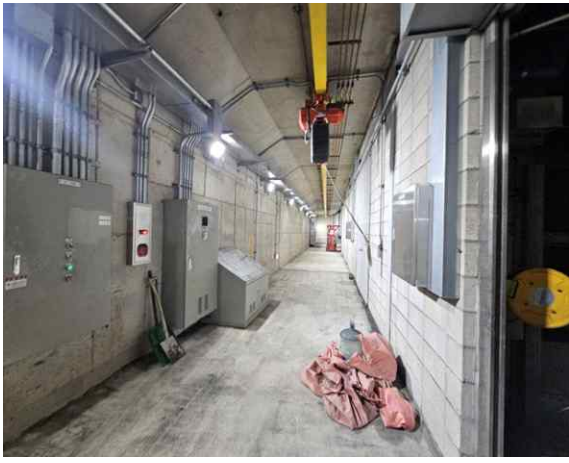
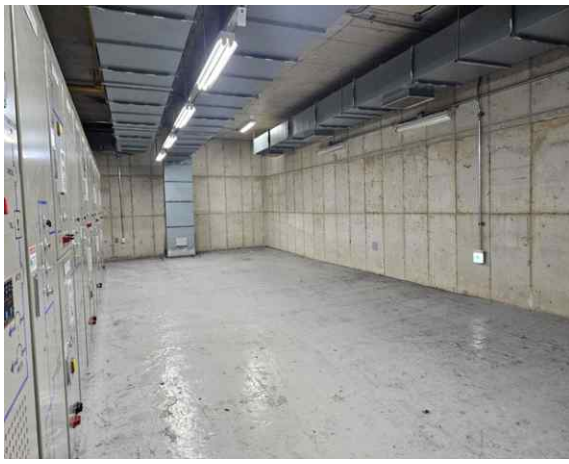
			
위 치	공기정화시설#1 축류펜실	위 치	공기정화시설#1 연직갱
현 황	채수	현 황	연결 횡갱 백태
			
위 치	공기정화시설#1 유도갱	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B2
현 황	백태	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B3	위 치	공기정화시설#1 환기탑 B7
현 황	누수	현 황	균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	공기정화시설#1 환기탑 B4	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	균열 보수일시	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#1 전기실	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	백태
			
위 치	공기정화시설#2 축류팬실	위 치	공기정화시설#2 축류팬실
현 황	누수	현 황	누수

			
위 치	공기정화시설#2 축류펜실	위 치	공기정화시설#2 축류펜실
현 황	백태	현 황	누수, 체수
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 유도갱
현 황	누수	현 황	누수, 백태
			
위 치	공기정화시설#2 유도갱	위 치	공기정화시설#2 연직갱
현 황	누수, 백태	현 황	백태

			
위 치	공기정화시설#2 환기탑 B4	위 치	공기정화시설#2 전기실
현 황	누수	현 황	전경(양호)

5. 신월여의지하도로(여의도방향) 기타시설 손상현황

			
위 치	집수정 (S2)	위 치	환기실 (S4)
현 황	전경 (상태양호)	현 황	전경 (상태양호)
			
위 치	환기실 (S4)	위 치	환기실 (S4)
현 황	전경 (상태양호)	현 황	전경 (상태양호)
			
위 치	전기실 (S5)	위 치	전기실 (S5)
현 황	전경 (상태양호)	현 황	전경 (상태양호)



위 치	전기실(S715)
현 황	전경



위 치	전기실(S715)
현 황	전경



위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	전경



위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	바닥 체수



위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	측벽 누수, 백태, 바닥 체수



위 치	전기실(RAMP-C)
현 황	측벽 누수, 백태, 바닥 체수

			
위 치	전기실 (RAMP-C)	위 치	전기실 (RAMP-C)
현 황	누수	현 황	백태
			
위 치	방수문 (RAMP-C)	위 치	방수문 (RAMP-C)
현 황	외부 전경	현 황	내부 전경 (상태양호)

6. 신월여의지하도로(여의도방향) 부속시설 손상현황

			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	소화전 전경	현 황	제트팬 전경
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설
현 황	CCTV 전경	현 황	비상구표시등 전경
			
위 치	부속시설	위 치	부속시설 S663
현 황	조명시설 전경	현 황	신호기 파손 보수실시