
15. 군위JCT R-A4교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	거더외부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형 (바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	방호벽	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 본선방향 S1	위 치	교면포장 본선방향 S1
현 황	보수부 소성변형 (A=7.0m×50.0m)	현 황	보수부 소성변형 (A=7.0m×50.0m)
			
위 치	교면포장 중앙고속도로방향 S1	위 치	교면포장 중앙고속도로방향 S1
현 황	아스콘 균열 (L=7.0m)	현 황	접속도로 박리 (A=0.3m×2.0m)
			
위 치	교면포장 접속도로 A1측	위 치	방호벽 S1
현 황	접속부 파손 (A=0.5m×1.0m)	현 황	균열부백태 (A=0.1m×1.0m)

전경 및 손상현황 사진

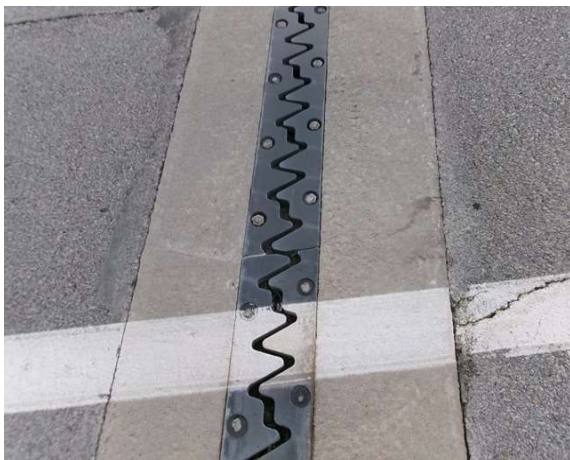
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A2
현 황	후타재 접속부 이격(L=14.0m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	교대 A1
현 황	파손(A=0.3m×0.1m)	현 황	벽체 재균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
현 황	밀림(L=2.0m)	현 황	박락(A=0.2m×0.5m)

16. 군위JCT R-C교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S8
현 황	아스콘 균열(L=4.0m)	현 황	접속부 포장파손(A=0.3m×1.0m)
			
위 치	방호벽 S1	위 치	방호벽 S1
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 P2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1-SH3	위 치	교량받침 P2-SH2
현 황	무수축물탈 파손($A=0.1\text{m}\times0.1\text{m}$)	현 황	받침콘크리트 균열($Cw<0.3\text{mm}$)
			
위 치	교량받침 P6-SH4	위 치	교량받침 P6-SH1
현 황	무수축물탈 균열($Cw<0.3\text{mm}$)-보수	현 황	무수축물탈 균열($Cw<0.3\text{mm}$)-보수
			
위 치	바닥판하면 S2	위 치	바닥판하면 S4
현 황	충분리($A=0.3\text{m}\times0.5\text{m}$)	현 황	파손($A=0.1\text{m}\times0.2\text{m}$)

전경 및 손상현황 사진

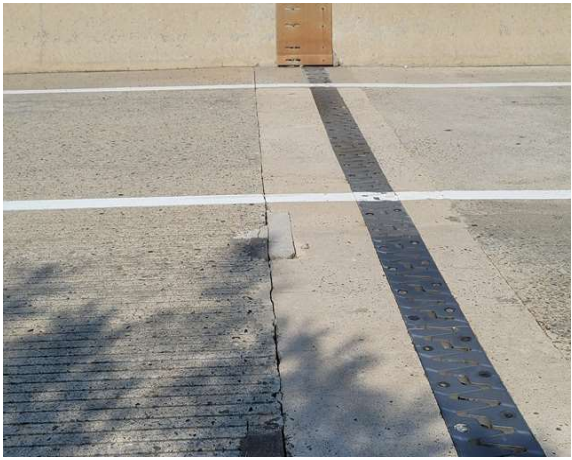
			
위 치	가로보 S6-G1~2	위 치	교대 A1
현 황	들뜸 ($A=0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$)	현 황	균열 ($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
현 황	망상균열 ($A=1.0\text{m} \times 1.0\text{m}$)	현 황	백태 ($A=0.1\text{m} \times 0.2\text{m}$)
			
위 치	교각 P2	위 치	교각 P6
현 황	파손 ($A=0.2\text{m} \times 0.2\text{m}$)	현 황	파손 ($A=0.2\text{m} \times 0.5\text{m}$)

17. 장기교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교량받침 상주방향 A1-SH3
현 황	후타재 파손(A=0.1m×1.5m)	현 황	받침콘크리트 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 A2-SH2	위 치	교면포장 영천방향 S1-G4~5
현 황	플레이트 부식	현 황	재료분리(A=0.2m×0.5m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	균열(Cs<0.3mm)	현 황	망상균열(A=3.0m×1.5m)

18. 금매교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량반침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	중분대 영천방향 S7
현 황	균열부백대(A=0.1m×1.2m)	현 황	파손(A=2.0m×1.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	접속부 단차(L=1.0m)	현 황	후타재 보수부 파손(A=0.2m×0.1m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교량받침 상주방향 A1-SH1
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.2m)	현 황	플레이트 부식

전경 및 손상현황 사진

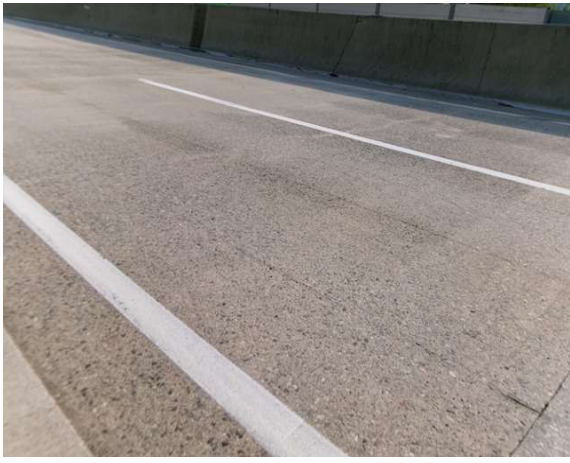
			
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH3	위 치	거더 영천방향 S1-G5
현 황	받침콘크리트 파손(A=0.1m×0.2m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	법면 세굴(A=1.0m×1.0m×1.0m)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
현 황	균열부백태(A=0.2m×1.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

19. 가호교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열 (A=40.0m×6.0m)	현 황	망상균열 (A=10.0m×3.0m)
			
위 치	중분대 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	파손 (A=0.1×1.5m)	현 황	균열 (Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 파손 (A=0.1m×0.2m)	현 황	후타재 균열 (Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진



위 치	배수시설 상주방향 S3
현 황	배수구 막힘



위 치	바닥판하면 영천방향 S2
현 황	균열부백태 (A=0.2m×1.0m×2EA)



위 치	교대 상주방향 A1
현 황	체수 (A=5.0m×1.0m)



위 치	교대 영천방향 A1
현 황	균열 (Cw<0.3mm)



위 치	교각 상주방향 P1
현 황	망상균열 (A=7.0m×1.5m)



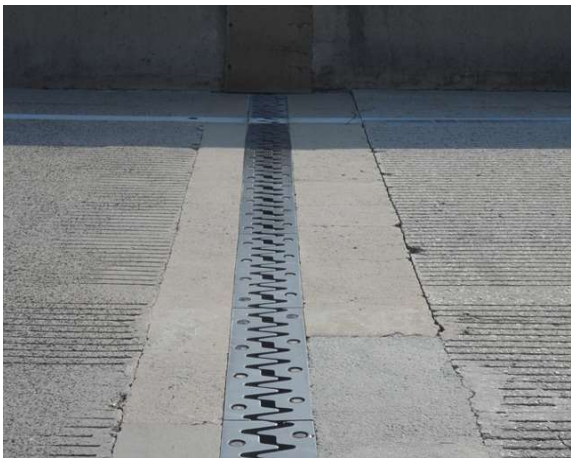
위 치	교각 영천방향 P2
현 황	균열 (Cw<0.3mm)

20. 산성교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

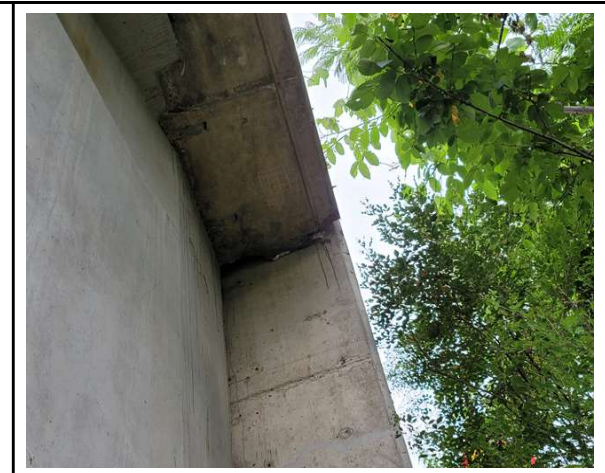
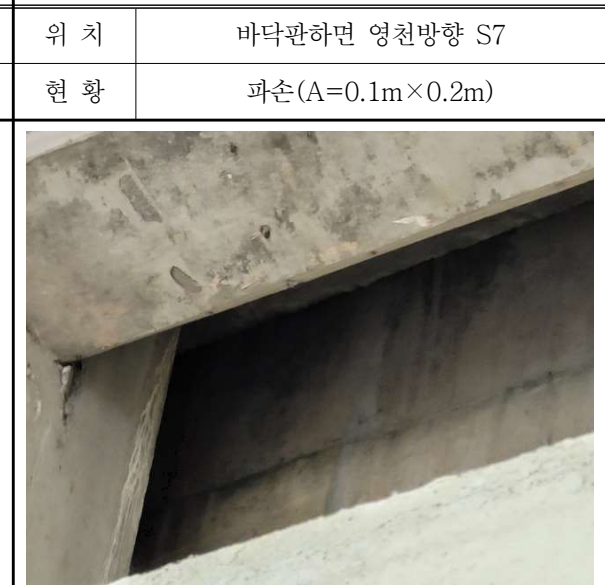
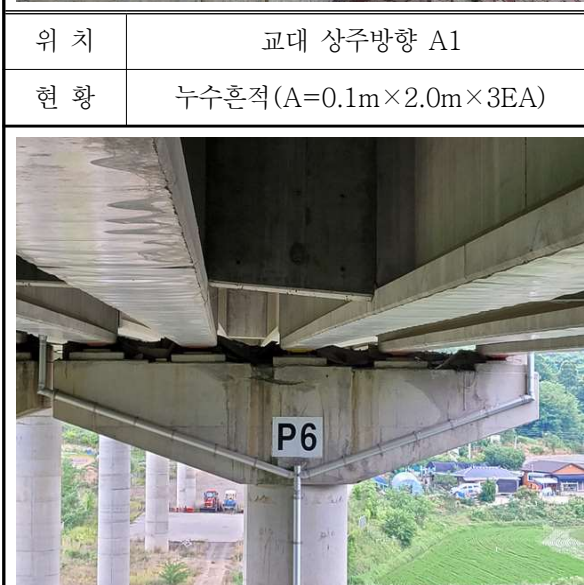
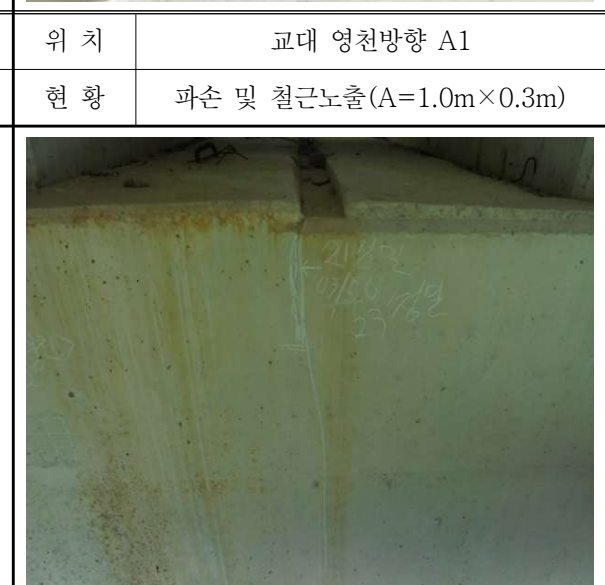
전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S3
현 황	파손(A=0.3m×1.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	중분대 상주방향 S6	위 치	방호벽 영천방향 S7
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 파손(A=0.5m×0.5m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	배수시설 상주방향 S5	위 치	거더 상주방향 S3-G4
현 황	배수구 막힘	현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	거더 상주방향 S3-G4	위 치	가로보 영천방향 S2-G2~3
현 황	파손($A=0.2\text{m} \times 0.2\text{m}$)	현 황	망상균열($A=1.0\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 영천방향 P6
현 황	망상균열($A=8.0\text{m} \times 2.0\text{m}$)	현 황	박락($A=0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S7
현 황	파손(A=0.3m×2.0m)	현 황	파손(A=0.1m×0.2m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	누수흔적(A=0.1m×2.0m×3EA)	현 황	파손 및 철근노출(A=1.0m×0.3m)
			
위 치	교각 상주방향 P6	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	폐자재적치(A=1.0m×1.0m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)

21. 배골교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	신축이음	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진



위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	방음판 변형(1EA)



위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	균열(Cw<0.3mm)



위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	후타재 파손(A=0.3m×0.3m)



위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 파손(A=0.3m×1.0m)



위 치	배수시설 상주방향 S1
현 황	배수구 막힘(1EA)



위 치	바닥판하면 상주방향 S1
현 황	망상균열(A=15.0m×1.5m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S3-G1~2	위 치	가로보 영천방향 S3-G3~4
현 황	박락 및 철근노출(A=0.4m×0.5m)	현 황	들뜸(A=0.5m×1.5m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	누수흔적(A=0.5m×2.0m×2EA)	현 황	폐콘크리트 퇴적(A=1.0m×1.5m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P2
현 황	백태 보수됨	현 황	코핑부 균열 보수됨