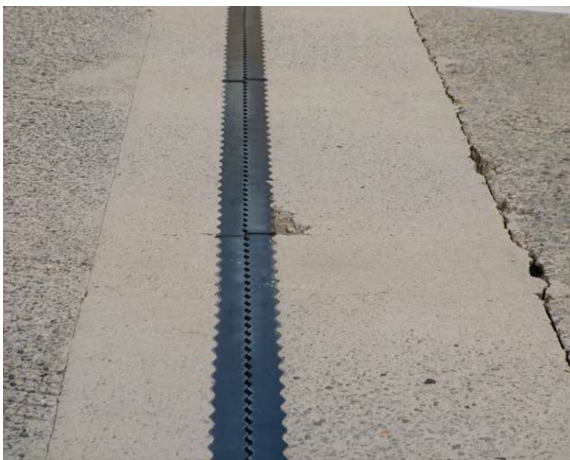

22. 화남1교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	방호벽 단차(L=1.5m(t=4.0cm))	현 황	접속부 중분대 파손(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	교량받침 상주방향 A1-SH1
현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	무수축몰탈 들뜸($A=0.2\text{m} \times 0.5\text{m}$)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1-SH1	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH1
현 황	무수축몰탈 파손($A=0.2\text{m} \times 0.5\text{m}$)	현 황	무수축몰탈 들뜸($A=0.2\text{m} \times 0.5\text{m}$)
			
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH2	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	무수축몰탈 파손($A=0.2\text{m} \times 0.5\text{m}$)	현 황	체수흔적($A=1.0\text{m} \times 1.0\text{m}$)

23. 화남교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형 (바닥판하면)	위 치	교량받침
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교각	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S4
현 황	망상균열 (A=50.0m×8.0m)	현 황	중분대 파손 (A=0.3m×1.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	방호벽 균열부백태 (A=0.2m×10.0m)	현 황	후타재 보수부 파손 (A=0.1m×0.5m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교량받침 상주방향 A1-SH1
현 황	후타재 파손 (A=0.1m×0.5m)	현 황	이동량 표시계 탈락 1EA

전경 및 손상현황 사진

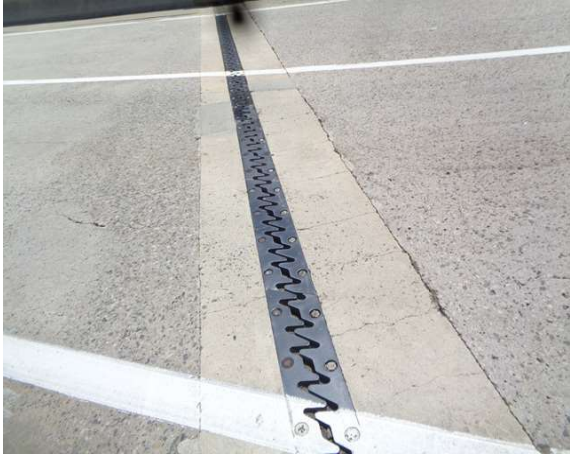
			
위 치	교량받침 영천방향 A1-SH1	위 치	거터외부 영천방향 S1-G1
현 황	이동량 표시게 탈락 1EA	현 황	하부플렌지 변형(L=0.5m(T=1.0cm))
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	보수부 망상균열(A=8.0m×2.0m)	현 황	보수부 망상균열(A=8.0m×1.5m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	누수흔적(A=1.0m×5.0m)	현 황	누수흔적(A=5.0m×2.0m)

24. 가천교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S9	위 치	교면포장 영천방향 S7
현 황	망상균열(A=35.0m×6.0m)	현 황	망상균열(A=35.0m×3.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S9	위 치	거더 S1-G1
현 황	접속부 중분대 파손(A=0.3m×0.3m)	현 황	파손(A=0.2m×0.2m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×1.0m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교량받침 A1-SH2
현 황	후타재 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	받침콘크리트 재료분리($A = 0.3\text{m} \times 0.2\text{m}$)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P6
현 황	균열부백태($A = 0.2\text{m} \times 2.0\text{m}$)	현 황	누수흔적($A = 0.5\text{m} \times 2.0\text{m} \times 5\text{EA}$)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
현 황	법면 침하 보수	현 황	홍벽 백태($A = 0.2\text{m} \times 1.0\text{m}$)

25. 신녕교

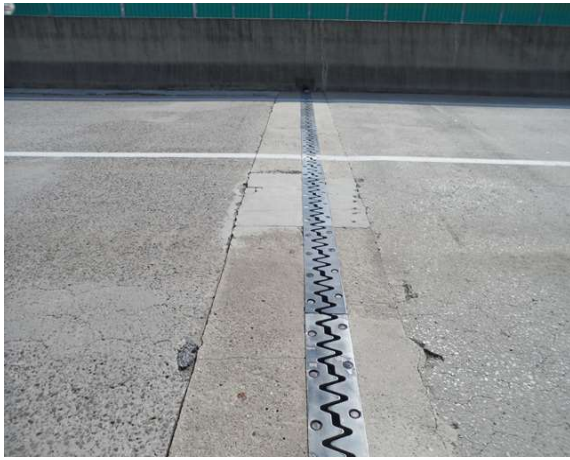
전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	망상균열(A=6.0m×5.0m)	현 황	중분대 균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S3
현 황	중분대 균열부백태(A=0.1m×1.0m)	현 황	방호벽 균열부백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	바닥판하면 영천방향 S4
현 황	망상균열(A=15.0m×1.5m)	현 황	망상균열(A=10.0m×1.5m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S3	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	파손(A=0.2m×0.2m)	현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.2m×3EA)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	체수(A=1.0m×1.0m)	현 황	백태(A=0.1m×1.0m)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	망상균열(A=2.0m×2.0m)	현 황	표면오염(A=2.0m×1.0m)

26. 창정교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(거더)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S7	위 치	교면포장 영천방향 S4
현 황	망상균열(A=35.0m×7.0m)	현 황	망상균열(A=35.0m×5.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 재료분리(A=0.5m×3.0m)	현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.2m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A2-SH5	위 치	교량받침 상주방향 A2-SH2
현 황	무수축몰탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	무수축몰탈 파손(A=0.1m×0.1m)
			
위 치	거더 상주방향 S2-G3	위 치	가로보 영천방향 S2-G3~4
현 황	인양홀 파손(A=0.2m×0.2m)	현 황	박락 및 철근노출(A=0.3m×0.3m)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 상주방향 P4
현 황	이물질퇴적(A=2.0m×2.0m)	현 황	망상균열(A=10.0m×1.5m)

27. 중등교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진



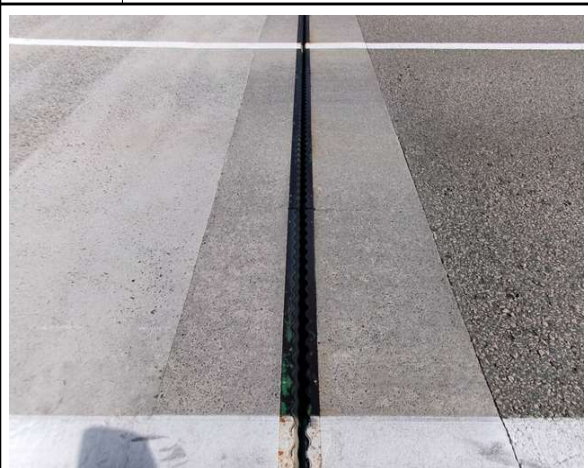
위 치	교면포장 상주방향 S4
현 황	망상균열(A=35.0m×6.0m)



위 치	방호벽 상주방향 S4
현 황	균열(Cw≥0.3mm)



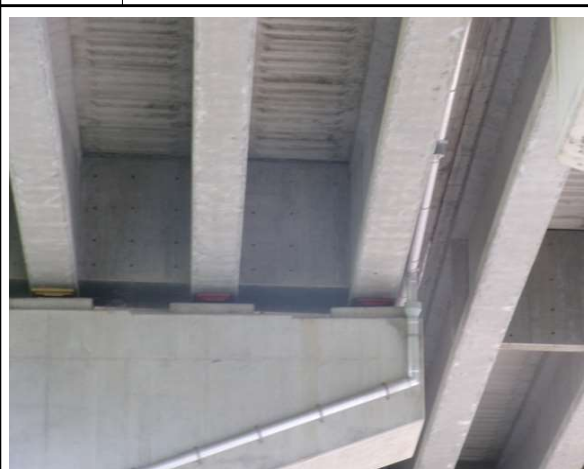
위 치	방호벽 영천방향 S1
현 황	균열부백태(A=0.1m×1.0m)



위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)



위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)



위 치	가로보 상주방향 S2-G1~2
현 황	망상균열(A=0.2m×0.2m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S2-G1~3	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	재료분리 (A=1.5m×0.5m×2EA)	현 황	구체 균열 (Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	망상균열 (A=4.0m×1.0m)	현 황	백태 (A=0.1m×0.3m)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P2
현 황	망상균열 (A=3.0m×5.0m)	현 황	망상균열 (A=10.0m×2.0m)

28. 화산JCT RAMP-A교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	거터외부	위 치	바닥판 캔틸레버
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량반침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	거더외부 S1	위 치	신축이음 A2
현 황	긁힘 ($A=0.1\text{m} \times 0.1\text{m}$)	현 황	후타재 균열 ($C_w < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	교량받침 A1-SH1	위 치	교량받침 A1-SH2
현 황	무수축몰탈 들뜸 ($A=0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$)	현 황	무수축몰탈 들뜸 ($A=0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$)
			
위 치	배수시설 S1	위 치	교대 A1
현 황	배수구 막힘	현 황	망상균열 ($A=3.0\text{m} \times 1.0\text{m}$)

29. 화산JCT RAMP-A1교

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장
현 황	전경



위 치	배수시설
현 황	배수관 전경



위 치	주형 (바닥판하면)
현 황	전경



위 치	교각
현 황	전경



위 치	교량받침
현 황	전경



위 치	신축이음
현 황	전경

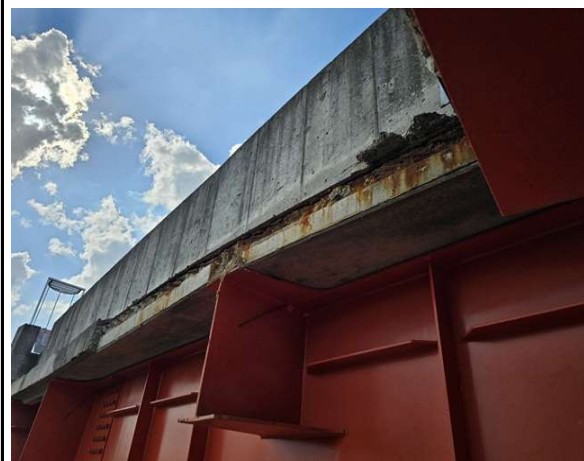
전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장 본선방향 S3
현 황	아스콘 소성변형(A=5.0m×2.0m)



위 치	교면포장 포항방향 S1
현 황	접속부 포장파손(A=0.2m×2.0m)



위 치	바닥판하면 포항방향 S3
현 황	파손 및 철근노출(A=0.5m×7.0m)



위 치	방호벽 포항방향 S4
현 황	균열(Cw<0.3mm)

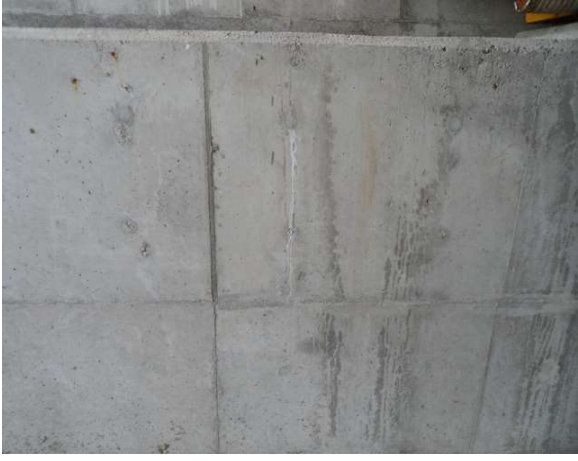


위 치	방호벽 포항방향 S3
현 황	외측 철근노출(A=1.5m×1.5m)



위 치	신축이음 P2
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1-SH1	위 치	교량받침 P2-SH3
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.3m×0.2m)
			
위 치	교량받침 P4-SH6	위 치	교대 A2
현 황	무수축물탈 박리(A=0.2m×0.2m)	현 황	망상균열(A=2.0m×2.0m)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P2
현 황	백태(A=0.1m×0.5m)	현 황	코핑부 망상균열(A=5.0m×1.0m)

30. 화산JCT RAMP-H교

전경 및 손상현황 사진

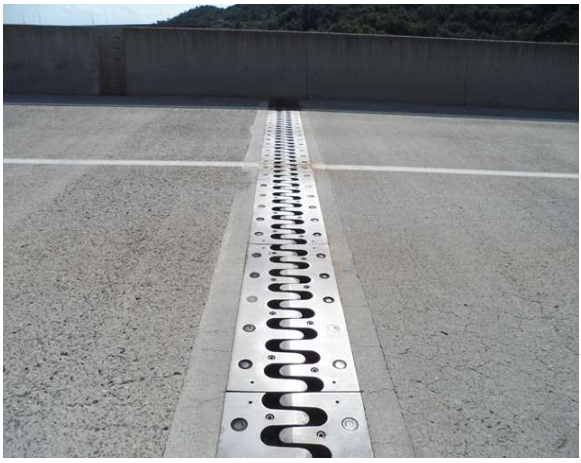
			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(거더외부)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

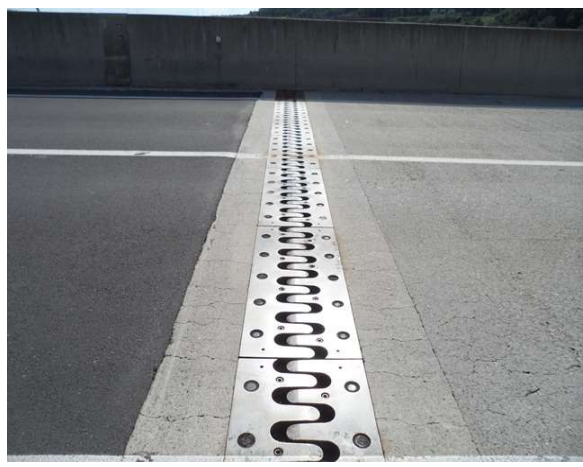
			
위 치	교면포장 S2	위 치	방호벽 S1
현 황	아스콘 밀림균열 (A=15.0m×3.0m)	현 황	균열 (Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 A1	위 치	교량받침 A1 SH1
현 황	후타재 박리 (A=0.3m×0.3m)	현 황	받침콘크리트 박락 (A=0.2m×0.2m)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P1
현 황	망상균열 (A=5.0m×2.0m)	현 황	망상균열 (A=10.0m×0.5m)

31. 가래실교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 영천방향 S5
현 황	망상균열 및 재료분리 (A=40.0m×7.0m)	현 황	망상균열 (A=45.0m×6.0m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S5
현 황	접속부 파손 (A=1.5m×0.3m)	현 황	파손 (A=0.1m×0.1m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 균열 (Cw<0.3mm)	현 황	차수판 볼트 탈락

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH2	위 치	교량받침 영천방향 A2-SH5
현 황	플레이트 부식(2EA)	현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	누수흔적(A=0.5m×2.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P5	위 치	교각 영천방향 P6
현 황	재료분리(A=0.3m×0.3m)	현 황	망상균열(A=2.0m×4.5m)

32. 암기교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진



위 치	교면포장 상주방향 S2
현 황	망상균열 (A=30.0m×3.0m)



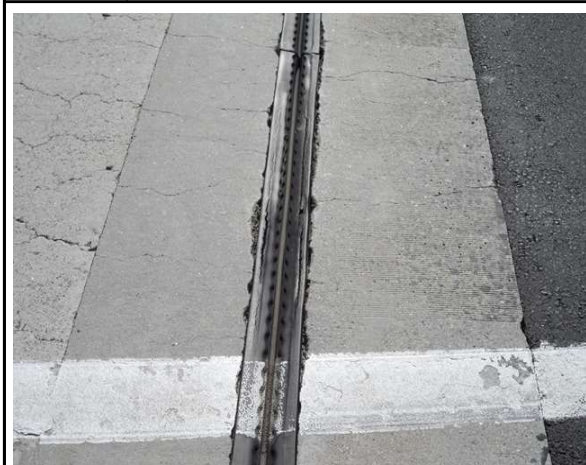
위 치	교면포장 영천방향 S1
현 황	망상균열 (A=20.0m×7.0m)



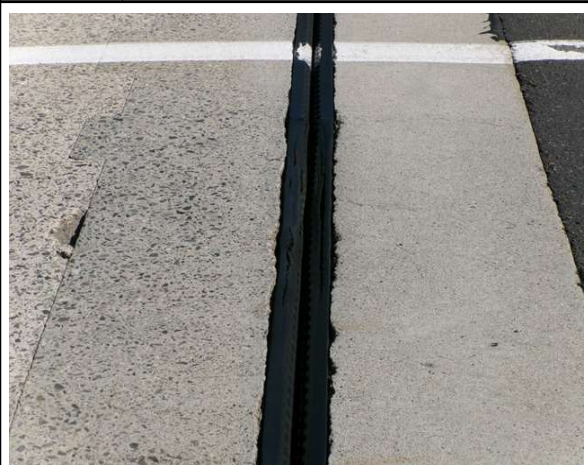
위 치	방호벽 상주방향 S1
현 황	파손 (A=0.1m×0.1m)



위 치	방호벽 영천방향 S4
현 황	백태 (A=0.1m×0.2m)



위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	고무재 파손 (L=0.5m)



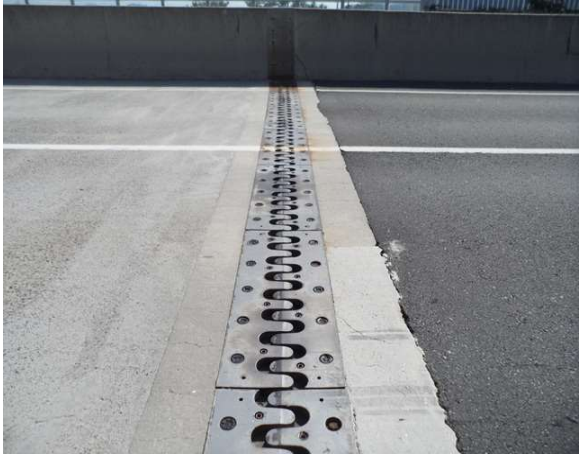
위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	고무재 파손 (L=0.5m)

전경 및 손상현황 사진

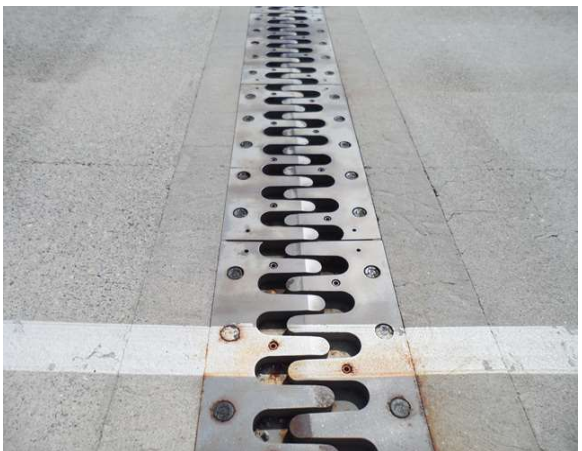
			
위 치	가로보 S1	위 치	거더 S1-G1
현 황	재료분리(A=0.5m×0.5m)	현 황	재료분리(A=0.3m×0.1m)
			
위 치	교량받침 A1-SH3	위 치	교대 A1
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P1
현 황	누수흔적(A=1.0m×2.0m)	현 황	망상균열(A=0.5m×5.0m)

33. 고헌천교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S10	위 치	교면포장 영천방향 S7
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	망상균열(A=40.0m×5.0m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S12	위 치	방호벽 상주방향 S9
현 황	중분대 접속부 박리(A=1.0m×1.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	배수시설 영천방향 S4	위 치	신축이음 상주방향 P9
현 황	배수구 그레이팅 파손 4EA	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	교량받침 A2-SH03
현 황	본체 파손	현 황	받침콘크리트 균열($Cw < 0.3\text{mm}$)
			
위 치	교량받침 P4-SH18	위 치	교량받침 P10-SH6
현 황	무수축몰탈 파손($A=0.1\text{m} \times 0.1\text{m}$)	현 황	플레이트 부식
			
위 치	거더 S2-G1	위 치	배수시설 영천방향 S10
현 황	박리($A=0.5\text{m} \times 0.2\text{m}$)	현 황	배수구 그레이팅 파손 2EA

34. 도림천교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수관 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	교면포장 영천방향 S2
현 황	망상균열(A=40.0m×6.0m)	현 황	포장박리(A=0.5m×0.3m)
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	중분대 균열부백태(A=0.2m×1.5m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	고무재파손(L=0.5m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	가로보 영천방향 S2-G4~G5	위 치	바닥판하면 상주방향 S3
현 황	재료분리(A=0.5m×0.5m)	현 황	재료분리(A=0.5m×0.2m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	균열(Cw≥0.3mm)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 영천방향 P3
현 황	균열부백태(A=0.2m×0.5m)	현 황	망상균열(A=8.0m×2.0m)