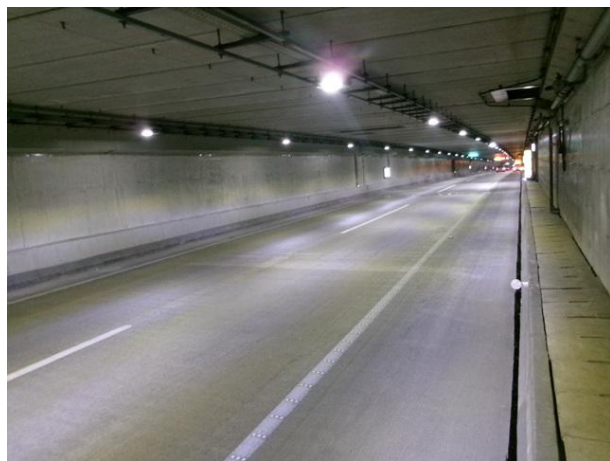




서부간선지하도로 성산방향 진입부



서부간선지하도로 진입 차단시설



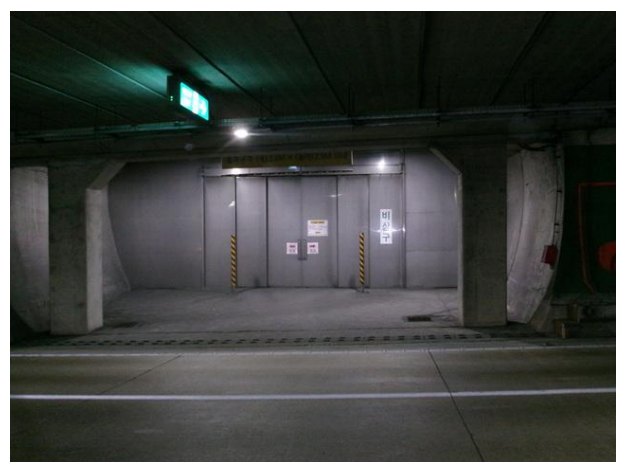
서부간선지하도로 내부 (BOX구간)



서부간선지하도로 내부 (NATM구간)

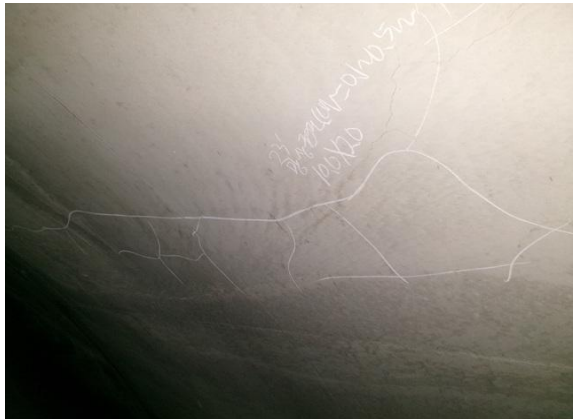


서부간선지하도로 풍도슬래브



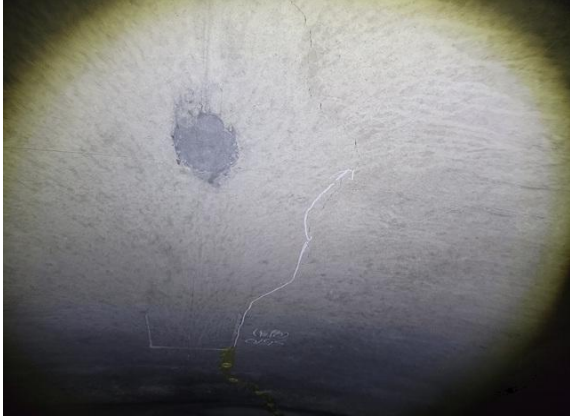
서부간선지하도로 횡갱

			
위 치	진입부(성산방향)	위 치	진입부(성산방향)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 천단부 S95	위 치	성산방향 천단부 S99
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	성산방향 천단부 S99	위 치	성산방향 천단부 S105
현 황	긁힘(1.0m×0.1m)	현 황	균열(Cw=0.5mm)

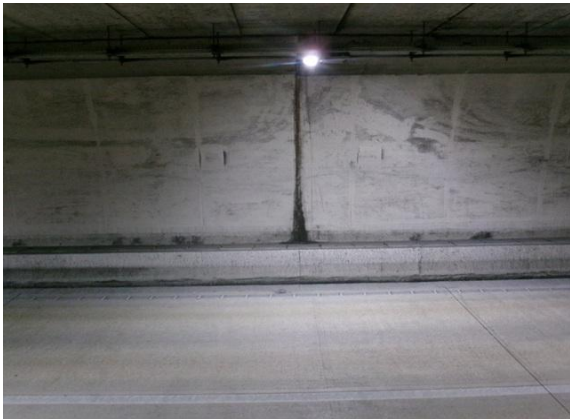
			
위 치	성산방향 천단부 S135	위 치	성산방향 천단부 S135
현 황	균열(0.2m×1.0m)	현 황	파손(0.2m×0.2m)
			
위 치	성산방향 천단부 S254	위 치	성산방향 천단부 S336
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	성산방향 천단부 S371	위 치	성산방향 천단부 S409
현 황	파손(0.1m×0.2m)	현 황	망상균열(10.0m×2.0m)

			
위 치	성산방향 천단부 S532	위 치	성산방향 천단부 S542
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	재균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	성산방향 천단부 S717	위 치	성산방향 천단부 S722
현 황	백태 (0.5m×0.5m)	현 황	파손 (0.3m×0.5m)
			
위 치	성산방향 천단부	위 치	성산방향 천단부 S591
현 황	기존보수 상태양호	현 황	계측시 전경

			
위 치	일직방향 천단부 S78	위 치	일직방향 천단부 S270
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S280	위 치	일직방향 천단부 S370
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S380	위 치	일직방향 천단부 S446
현 황	긁힘 (1.0m×0.1m)	현 황	균열 (Cw=0.3mm)

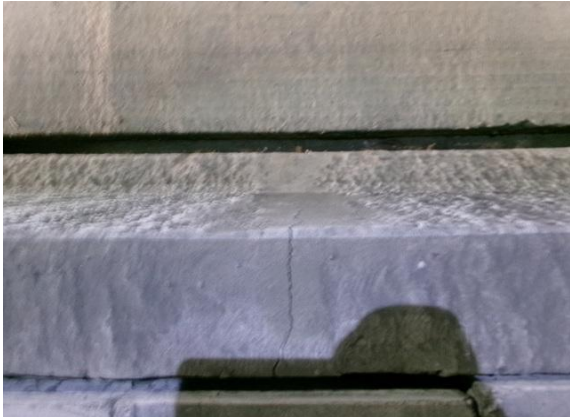
			
위 치	일직방향 천단부 S508	위 치	일직방향 천단부 S591
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	재들뜸 (0.2m×1.5m)
			
위 치	일직방향 천단부 S670	위 치	일직방향 천단부 S688
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	균열 (Cw=0.3mm)
			
위 치	일직방향 천단부	위 치	일직방향 천단부 S212
현 황	이전보수부 상태양호	현 황	격벽 상태양호

			
위 치	성산방향 풍도슬래브 S607	위 치	성산방향 풍도슬래브
현 황	보수 상태양호	현 황	댐퍼 전경
			
위 치	성산방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	하면 전경	현 황	댐퍼 전경
			
위 치	일직방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	상면 전경	현 황	하면 전경

			
위 치	성산방향 측벽부 S006	위 치	성산방향 측벽부 S010
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	백태(0.5m×0.5m)
			
위 치	성산방향 측벽부 S020	위 치	성산방향 측벽부 S271
현 황	백태(0.3m×0.5m)	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	성산방향 측벽부 S390	위 치	성산방향 측벽부 S478
현 황	누수(흐름)	현 황	망상균열(10.0m×2.0m)

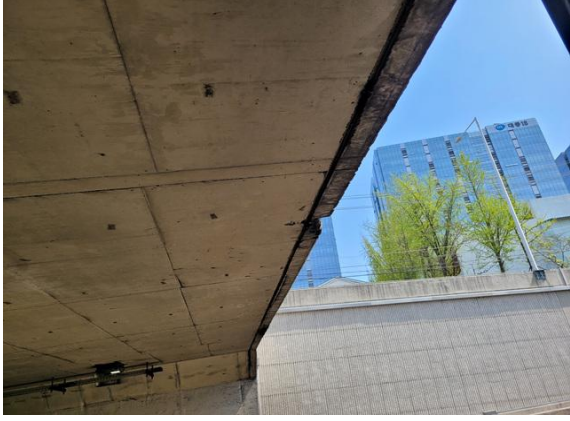
			
위 치	성산방향 측벽부 S801	위 치	성산방향 측벽부 S824
현 황	누수(스며있음)	현 황	누수(떨어짐)
			
위 치	일직방향 측벽부 S001	위 치	성산방향 측벽부 S018
현 황	백태(0.5m×0.5m)	현 황	누수(스며있음)
			
위 치	일직방향 측벽부 S019	위 치	일직방향 측벽부 S021
현 황	백태(0.3m×1.5m)	현 황	균열(Cw=0.2mm)

			
위 치	일직방향 측벽부 S055	위 치	일직방향 측벽부 S57
현 황	백태(0.5m×2.0m×2ea)	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	일직방향 측벽부 S537	위 치	일직방향 측벽부 S557
현 황	망상균열(1.5m×3.0m)	현 황	누수(스며있음)
			
위 치	성산방향 공동구 S008	위 치	성산방향 공동구 S190
현 황	본체 균열(Cw=0.3mm)	현 황	본체 균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	성산방향 공동구 S214	위 치	성산방향 공동구 S718
현 황	본체 균열 (Cw=0.3mm)	현 황	본체 균열 (Cw=0.2mm)
			
위 치	일직방향 공동구 S062	위 치	일직방향 공동구 S713
현 황	본체 균열 (Cw=0.3mm)	현 황	본체 균함 (0.5m×5.0m)
			
위 치	성산방향 포장부 S005	위 치	성산방향 포장부 S144
현 황	파손 (0.3m×0.3m)	현 황	균열 (0.5m)

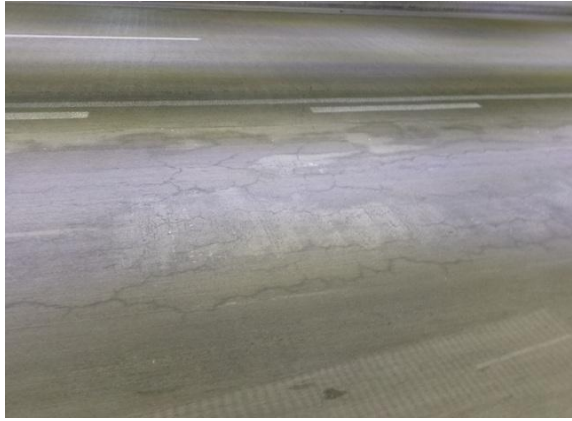
			
위 치	성산방향 포장부 S299	위 치	성산방향 포장부 S318
현 황	파손(0.1m×0.3m×2ea)	현 황	균열(1.0m)
			
위 치	성산방향 포장부 S651	위 치	성산방향 포장부 S762
현 황	파손(0.2m×3.0m)	현 황	파손(0.2m×0.2m)
			
위 치	일직방향 포장부 S109	위 치	일직방향 포장부 S148
현 황	균열(0.5m)	현 황	파손(0.1m×1.0m)

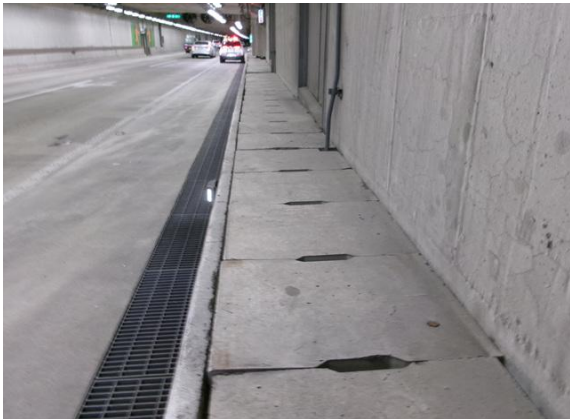
			
위 치	일직방향 포장부 S458	위 치	일직방향 포장부 S582
현 황	파손(0.1m×0.5m)	현 황	균열(5.0m)
			
위 치	성산방향 배수시설	위 치	성산방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경
			
위 치	일직방향 배수시설	위 치	일직방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경

			
위 치	성산방향 슬래브하면 BB1	위 치	일직방향 슬래브하면 BB21
현 황	균열 ($C_w=0.2\text{mm}$)	현 황	균열, 백태 ($0.2\text{m}\times 0.5\text{m}$)
			
위 치	성산방향 슬래브하면 BB23	위 치	성산방향 슬래브하면 BB24
현 황	균열 ($C_w=0.2\text{mm}$)	현 황	파손 ($0.1\text{m}\times 0.3\text{m}$)
			
위 치	성산방향 측벽부 BB02	위 치	성산방향 측벽부 BB06
현 황	균열 ($C_w=0.2\text{mm}$)	현 황	누수 (스며있음)

			
위 치	성산방향 측벽부 BB11	위 치	성산방향 측벽부 BB11
현 황	망상균열(15.0m×1.5m)	현 황	누수(스며있음)
			
위 치	일직방향 측벽부 BB01	위 치	일직방향 측벽부 BB06
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	일직방향 측벽부 BB11	위 치	일직방향 측벽부 BB12
현 황	누수(스며있음)	현 황	백태(0.2m×2.5m×3ea)

			
위 치	일직방향 측벽부 BB16	위 치	일직방향 측벽부 BB18
현 황	누수(스며있음)	현 황	백태(0.2m×2.0m×11ea)
			
위 치	성산방향 공동구 BOX구간 BB06	위 치	성산방향 공동구 BOX구간 BB06
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	본체 파손(0.5m×0.3m)
			
위 치	일직방향 공동구 BOX구간 BB01	위 치	일직방향 공동구 BOX구간 BB07
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	본체 파손(0.5m×0.3m)

			
위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB05	위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB07
현 황	망상균열(40.0m×7.0m)	현 황	망상균열(40.0m×7.0m)
			
위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB15	위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB17
현 황	균열(7.0m×2ea)	현 황	망상균열(2.0m×15.0m)
			
위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB07	위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB11
현 황	누수(스며있음)	현 황	망상균열(7.0m×10.0m)

			
위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB13	위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB17
현 황	균열 (1.5m)	현 황	망상균열 (2.0m×5.0m)
			
위 치	성산방향 배수시설	위 치	성산방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경
			
위 치	일직방향 배수시설	위 치	일직방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경

			
위 치	성산방향 대인용 피난연결통로	위 치	성산방향 차량용 피난연결통로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	일직방향 대인용 피난연결통로	위 치	일직방향 차량용 피난연결통로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	공기정화시설#1	위 치	공기정화시설#1
현 황	외부 전경	현 황	전경

			
위 치	공기정화시설#1 수직구 22F	위 치	공기정화시설#1 수직구 20F
현 황	계단부 파손	현 황	균열(Cw=0.1mm)
			
위 치	공기정화시설#1 전기실	위 치	공기정화시설#1 전기실
현 황	천단부 균열(Cw=0.5mm)	현 황	바닥 망상균열
			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2
현 황	외부 전경	현 황	전경

			
위 치	공기정화시설#2 수직구 2F	위 치	공기정화시설#2 수직구 3F
현 황	백태(1.0m×0.3m×2ea)	현 황	백태(0.5m×2.0m)
			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2
현 황	누수	현 황	누수
			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2
현 황	누수	현 황	누수

			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2
현 황	누수	현 황	누수
			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2
현 황	누수	현 황	누수
			
위 치	비상탈출구	위 치	비상탈출구
현 황	외부 전경	현 황	전경

			
위 치	비상탈출구 수직구 9F	위 치	비상탈출구 수직구 16F
현 황	계단 하면 파손(0.2m×0.3m)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	비상탈출구 통로 천단부	위 치	비상탈출구 전기실
현 황	들뜸(0.3m×1.0m)	현 황	바닥균열
			
위 치	비상탈출구	위 치	비상탈출구
현 황	균열보수 양호	현 황	균열보수 양호

			
위 치	성산방향 U-TPYE 진입부	위 치	성산방향 U-TPYE 진출부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	일직방향 U-TPYE 진입부	위 치	일직방향 U-TPYE 진출부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 U-TPYE 진입부 U11	위 치	성산방향 U-TPYE 진입부 U14
현 황	실링재 갈라짐	현 황	균열(Cw=0.2mm)

			
위 치	성산방향 U-TPYE 진입부 U15	위 치	성산방향 U-TPYE 진입부 U16
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	성산방향 U-TPYE 진입부 U10	위 치	일직방향 U-TPYE 진입부 U06
현 황	중분대 균열(Cw=0.3mm)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	영업소연결통로	위 치	영업소연결통로#1
현 황	전경	현 황	벽체 백태

			
위 치	영업소연결통로#2	위 치	영업소연결통로#3
현 황	벽체 백태	현 황	벽체 백태
			
위 치	시점부 환기팬실	위 치	시점부 환기팬실
현 황	누수(스며있음)	현 황	백태(0.5m×1.5m)
			
위 치	일직방향 기계실 지하층	위 치	일직방향 펌프실
현 황	체수	현 황	전경

			
위 치	일직방향 펌프실	위 치	중점부 환기시설
현 황	전경	현 황	백태(0.1m×0.2m)
			
위 치	중점부 환기시설	위 치	중점부 환기시설
현 황	망상균열(3.0m×0.5m)	현 황	망상균열(3.0m×0.5m)
			
위 치	중점부 환기시설	위 치	중점부 환기시설
현 황	망상균열(3.0m×1.0m)	현 황	내부 전경