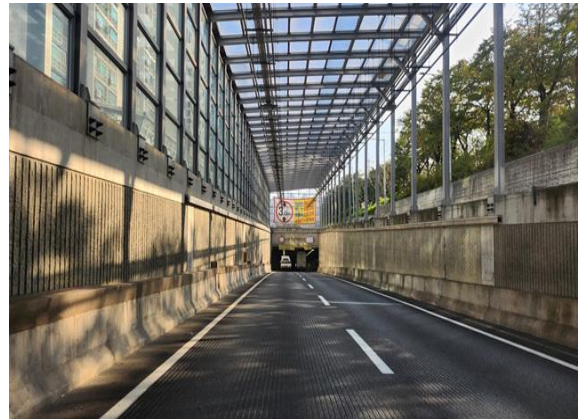




서부간선지하도로 일직방향 진출부



서부간선지하도로 일직방향 진입부



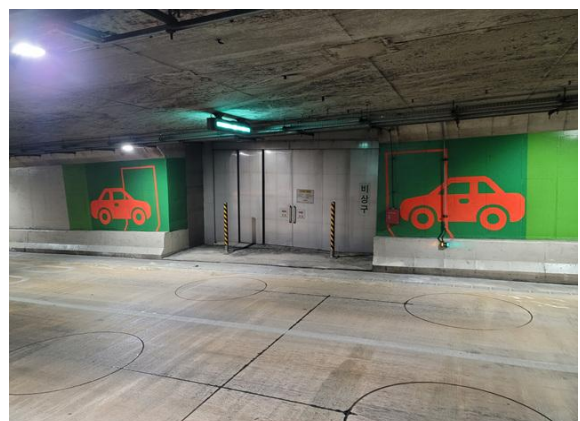
서부간선지하도로 내부 (BOX구간)



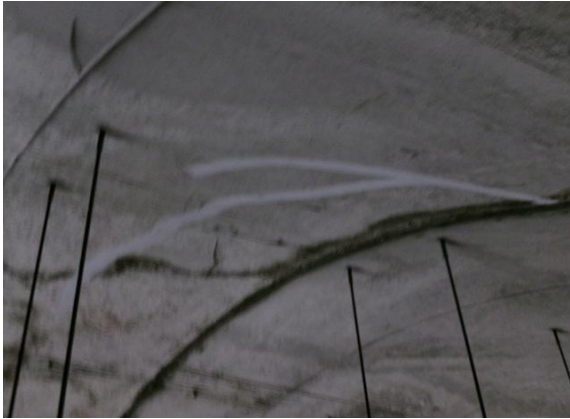
서부간선지하도로 내부 (NATM구간)



서부간선지하도로 풍도슬래브(내부)



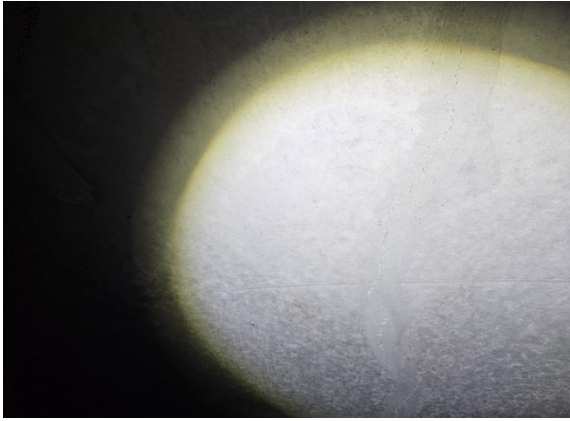
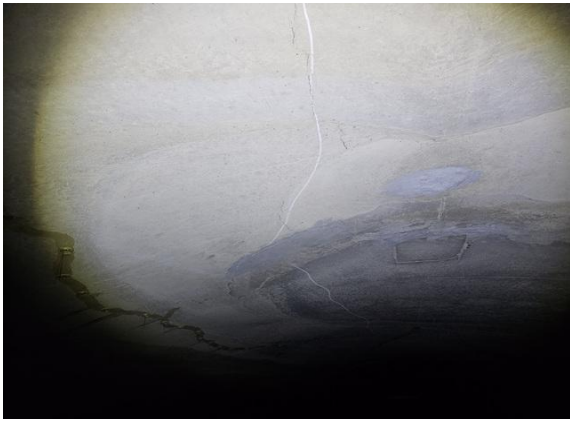
서부간선지하도로 횡갱

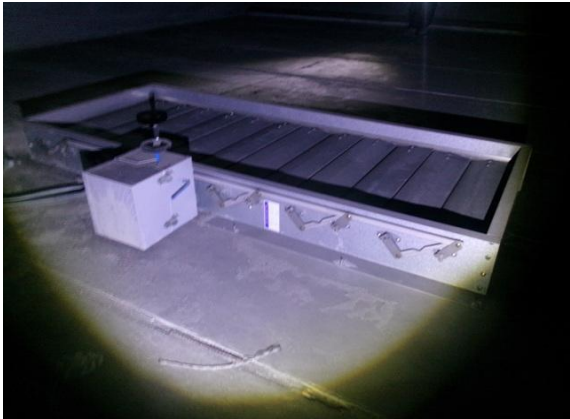
			
위 치	진출부(일직방향)	위 치	진입부(일직방향)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 천단부 S24	위 치	성산방향 천단부 S31
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	균열 보수
			
위 치	성산방향 천단부 S81	위 치	성산방향 천단부 S100
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	긁힘 (1.0m×0.1m)

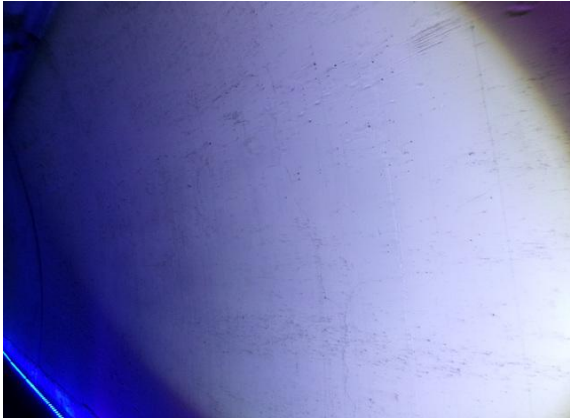
			
위 치	성산방향 천단부 S104	위 치	성산방향 천단부 S109
현 황	백태(0.2m×1.0m), 누수(떨어짐)	현 황	균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	성산방향 천단부 S116	위 치	성산방향 천단부 S130
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	성산방향 천단부 S189	위 치	성산방향 천단부 S317
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	들뜸(0.2m×0.5m)

			
위 치	성산방향 천단부 S325	위 치	성산방향 천단부 S370
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	들뜸(0.3m×0.5m)
			
위 치	성산방향 천단부 S409	위 치	성산방향 천단부 S722
현 황	망상균열(10.0m×2.0m)	현 황	재균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	성산방향 천단부 S623	위 치	성산방향 천단부 S624
현 황	균열(Cw=0.5mm)	현 황	균열(Cw=0.5mm)

			
위 치	일직방향 천단부 S134	위 치	일직방향 천단부 S244
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S380	위 치	일직방향 천단부 S444
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S487	위 치	일직방향 천단부 S493
현 황	누수(떨어짐)	현 황	균열 (Cw=0.5mm)

			
위 치	일직방향 천단부 S523	위 치	일직방향 천단부 S603
현 황	들뜸(0.2m×1.5m)	현 황	균열(Cw=0.5mm)
			
위 치	일직방향 천단부 S613	위 치	일직방향 천단부 S680
현 황	재균열(Cw=0.5mm)	현 황	들뜸(0.2m×1.5m)
			
위 치	일직방향 천단부 S688	위 치	일직방향 천단부 S313
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	격벽 상태양호

			
위 치	성산방향 풍도슬래브	위 치	성산방향 풍도슬래브
현 황	하면 전경	현 황	댐퍼 전경
			
위 치	성산방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	상면 전경	현 황	댐퍼 전경
			
위 치	일직방향 풍도슬래브	위 치	일직방향 풍도슬래브
현 황	상면 전경	현 황	하면 전경

			
위 치	성산방향 측벽부 S001	위 치	성산방향 측벽부 S009
현 황	백태(0.3m×0.3m)	현 황	백태(0.3m×0.3m)
			
위 치	성산방향 측벽부 S147	위 치	성산방향 측벽부 S478
현 황	충분리(0.5m×0.3m)	현 황	망상균열(10.0m×2.0m)
			
위 치	성산방향 측벽부 S525	위 치	성산방향 측벽부 S664
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	도장탈락(0.2m×0.2m)

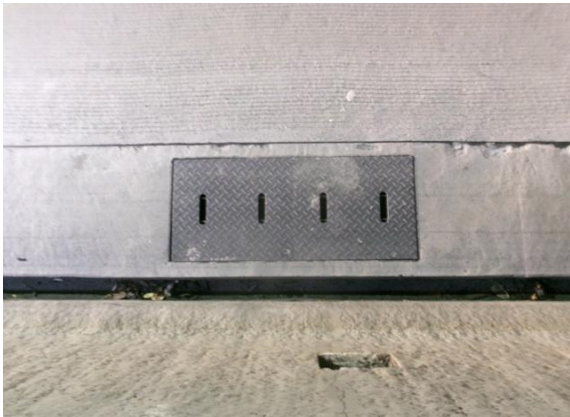
			
위 치	성산방향 측벽부 S824	위 치	일직방향 측벽부 S003
현 황	백태(0.3m×5.0m)	현 황	백태(0.3m×0.5m)
			
위 치	일직방향 측벽부 S004	위 치	성산방향 측벽부 S017
현 황	백태(0.3m×0.3m)	현 황	누수(스며있음)
			
위 치	일직방향 측벽부 S051	위 치	일직방향 측벽부 S112
현 황	백태(1.0m×2.0m)	현 황	층분리(0.5m×0.5m)

			
위 치	일직방향 측벽부 S220	위 치	일직방향 측벽부 S288
현 황	층분리 (0.5m×0.5m)	현 황	층분리 (0.5m×0.5m)
			
위 치	일직방향 측벽부 S793	위 치	일직방향 측벽부 S802
현 황	균열 (Cw=0.3mm)	현 황	백태 (0.2m×2.5m)
			
위 치	성산방향 공동구 S106	위 치	성산방향 공동구 S414
현 황	본체 균열 (Cw=0.3mm)	현 황	본체 재균열 (Cw=0.3mm)

			
위 치	일직방향 공동구 S036	위 치	성산방향 공동구 S470
현 황	본체 균열 ($C_w=0.3\text{mm}$)	현 황	본체 재균열 ($C_w=0.2\text{mm}$)
			
위 치	일직방향 공동구 S713	위 치	일직방향 공동구 S592
현 황	본체 굽힘 ($0.5\text{m}\times 5.0\text{m}$)	현 황	덧개탈락 보수
			
위 치	성산방향 포장부 S001	위 치	성산방향 포장부 S051
현 황	파손 ($0.2\text{m}\times 0.5\text{m}\times 2\text{EA}$)	현 황	파손 ($0.1\text{m}\times 0.3\text{m}$)

			
위 치	성산방향 포장부 S306	위 치	성산방향 포장부 S541
현 황	파손(0.1m×1.0m)	현 황	재료분리(열화)(0.5m×1.5m)
			
위 치	성산방향 포장부 S651	위 치	성산방향 포장부 S598
현 황	균열(2.0m)	현 황	파손(0.2m×0.5m)
			
위 치	성산방향 포장부 S605	위 치	성산방향 포장부 S612
현 황	균열(5.0m)	현 황	파손(0.1m×0.1m)

			
위 치	성산방향 포장부 S651	위 치	일직방향 포장부 S823
현 황	파손(0.2m×3.0m)	현 황	파손(0.2m×0.2m×2EA)
			
위 치	일직방향 포장부 S065	위 치	일직방향 포장부 S442
현 황	파손(0.1m×1.0m)	현 황	재료분리(0.5m×0.5m)
			
위 치	일직방향 포장부 S446	위 치	일직방향 포장부 S540
현 황	망상균열(1.0m×1.0m)	현 황	재료분리(열화)(0.5m×0.5m)

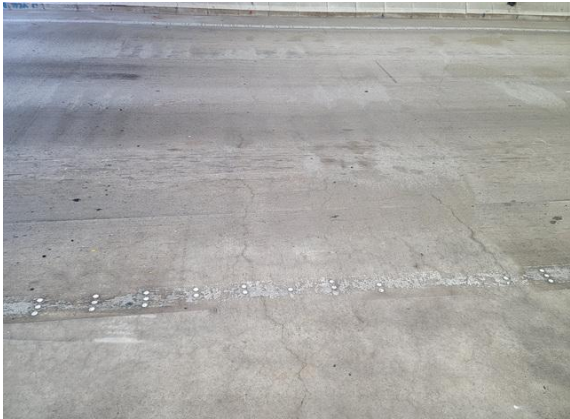
			
위 치	일직방향 포장부 S582	위 치	일직방향 포장부 S800
현 황	균열 (5.0m)	현 황	파손 (0.2m×1.0m)
			
위 치	성산방향 배수시설	위 치	성산방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경
			
위 치	일직방향 배수시설	위 치	일직방향 배수시설
현 황	배수구 전경	현 황	배수로 전경

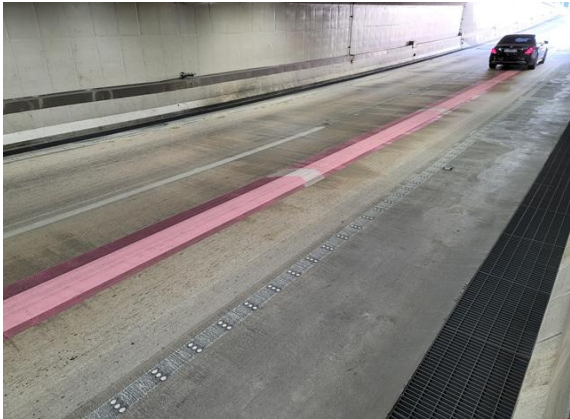
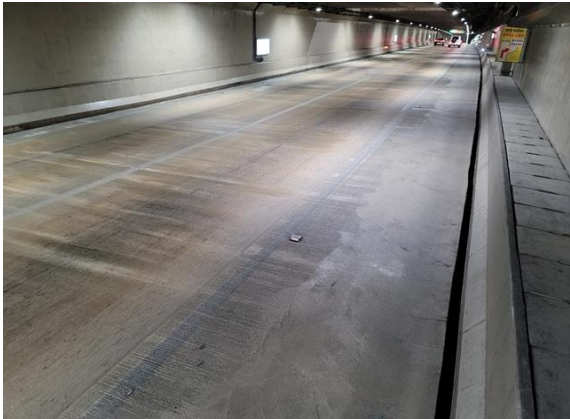
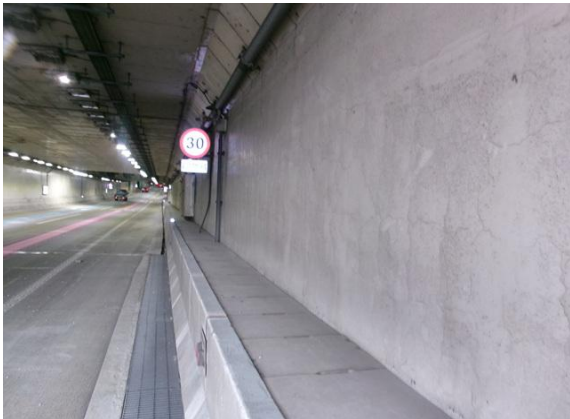
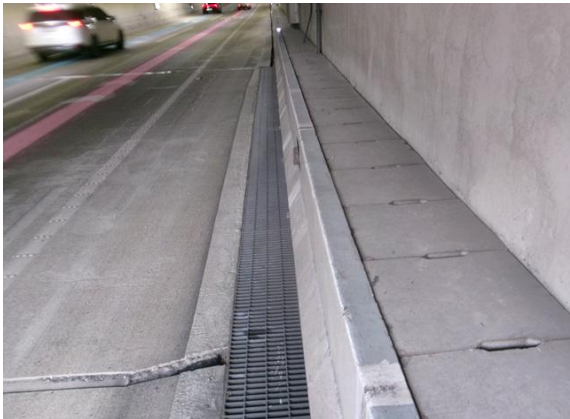
			
위 치	일직방향 슬래브하면 BB01	위 치	일직방향 슬래브하면 BB03
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	일직방향 슬래브하면 BB05	위 치	일직방향 슬래브하면 BB06
현 황	누수(떨어짐)	현 황	망상균열(40.0m×7.0m)
			
위 치	일직방향 슬래브하면 BB22	위 치	일직방향 슬래브하면 BB22
현 황	균열부 백태(0.2m×0.5m)	현 황	백태(0.2m×0.5m×13EA)

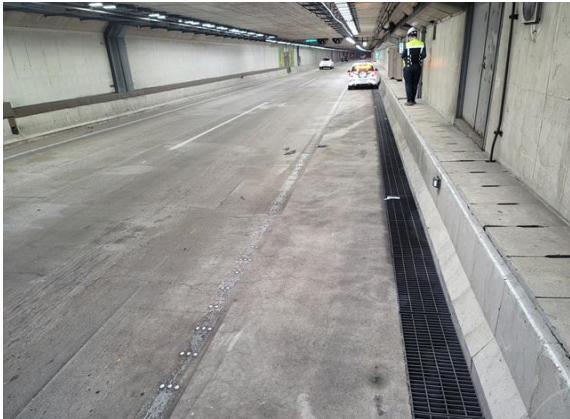
			
위 치	성산방향 슬래브하면 B03	위 치	성산방향 슬래브하면 BB01
현 황	망상균열(40.0m×7.0m)	현 황	망상균열, 백태(40.0m×7.0m)
			
위 치	성산방향 슬래브하면 BB05	위 치	성산방향 슬래브하면 BB22
현 황	망상균열(40.0m×7.0m)	현 황	백태(0.5m×0.5m)
			
위 치	성산방향 측벽부 BB02	위 치	성산방향 측벽부 BB06
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	누수(스며있음)

			
위 치	성산방향 측벽부 BB06	위 치	성산방향 측벽부 BB13
현 황	망상균열(15.0m×1.5m)	현 황	백태(0.2m×1.0m)
			
위 치	일직방향 측벽부 BB01	위 치	일직방향 측벽부 BB02
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	균열(Cw=0.2mm)
			
위 치	일직방향 측벽부 BB12	위 치	일직방향 측벽부 BB16
현 황	백태(0.2m×2.5m×3EA)	현 황	백태(0.2m×2.0m)

			
위 치	일직방향 측벽부 BB18	위 치	일직방향 측벽부 BB20
현 황	백태(0.2m×1.5m×4EA)	현 황	백태(0.3m×1.0m×3EA)
			
위 치	성산방향 공동구 BOX구간 BB06	위 치	성산방향 공동구 BOX구간 BB22
현 황	본체 파손(0.5m×0.3m)	현 황	본체 균열(0.1m×0.7m)
			
위 치	일직방향 공동구 BOX구간 BB01	위 치	일직방향 공동구 BOX구간 BB06
현 황	본체 균열(Cw=0.3mm)	현 황	본체 파손(0.5m×0.3m)

			
위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB18	위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB01
현 황	망상균열(7.0m×20.0m)	현 황	망상균열(40.0m×7.0m)
			
위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB07	위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB07
현 황	누수(3EA)	현 황	망상균열(20.0m×7.0m)
			
위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB11	위 치	일직방향 포장부 BOX구간 BB14
현 황	망상균열(7.0m×10.0m)	현 황	균열(8.0m)

			
위 치	성산방향 포장부 BOX구간 B01	위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB05
현 황	망상균열(40.0m×7.0m)	현 황	망상균열(40.0m×7.0m)
			
위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB11	위 치	성산방향 포장부 BOX구간 BB17
현 황	망상균열(3.0m×5.0m)	현 황	망상균열(2.0m×15.0m)
			
위 치	성산방향 배수시설	위 치	성산방향 배수시설
현 황	배수로 전경	현 황	배수로 전경

			
위 치	일직방향 배수시설	위 치	일직방향 배수시설
현 황	배수로 전경	현 황	배수로 전경
			
위 치	성산방향 대인용 피난연결통로	위 치	일직방향 대인용 피난연결통로
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 차량용 피난연결통로	위 치	일직방향 피난연결통로 S019
현 황	전경	현 황	누수(스며있음)

			
위 치	공기정화시설#1 전기실	위 치	공기정화시설#1 축류팬실
현 황	천단부 균열(Cw=0.5mm)	현 황	상부 결로
			
위 치	공기정화시설#1 축류팬실	위 치	공기정화시설#2
현 황	백태(0.2m×0.5m)	현 황	외부 전경
			
위 치	공기정화시설#2	위 치	공기정화시설#2 수직구
현 황	축류팬실 전경	현 황	누수, 백태

			
위 치	공기정화시설#1	위 치	공기정화시설#1
현 황	외부 전경	현 황	축류팬실 전경
			
위 치	공기정화시설#1 수직구 22F	위 치	공기정화시설#1 수직구 20F
현 황	계단부 파손	현 황	균열(Cw=0.1mm)
			
위 치	공기정화시설#2 수직구 3F	위 치	공기정화시설#2 환기팬실
현 황	백태(0.5m×2.0m)	현 황	균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	공기정화시설#2 전기실	위 치	공기정화시설#2 전기실
현 황	천단부 균열(Cw=0.5mm)	현 황	측벽부 균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	비상탈출구	위 치	비상탈출구
현 황	외부 전경	현 황	축류팬실 전경
			
위 치	비상탈출구 수직구	위 치	비상탈출구 전기실
현 황	천단부 균열(Cw=0.5mm)	현 황	천단부 균열(Cw=0.3mm)

			
위 치	비상탈출구 환기팬실	위 치	비상탈출구 환기팬실
현 황	천단부 들뜸(0.3m×1.0m)	현 황	체수흔적(5.0m×5.0m)
			
위 치	비상탈출구 수직구 16F	위 치	비상탈출구 수직구 지상층
현 황	균열(Cw=0.3mm)	현 황	균열 보수
			
위 치	성산방향 U-TPYE 진입부	위 치	성산방향 U-TPYE 진출부
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	일직방향 U-TPYE 진입부	위 치	일직방향 U-TPYE 진출부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	성산방향 U-TPYE 진입부 U10	위 치	성산방향 U-TPYE 진입부 U10
현 황	중분대 균열(Cw=0.3mm)	현 황	중분대 균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	일직방향 U-TPYE 진출부 U11	위 치	일직방향 U-TPYE 진출부 U15
현 황	균열(Cw=0.2mm)	현 황	중분대 균열(Cw=0.2mm)

			
위 치	영업소연결통로	위 치	영업소연결통로#1
현 황	전경	현 황	벽체 백태
			
위 치	영업소연결통로#2	위 치	영업소연결통로#3
현 황	벽체 백태	현 황	벽체 백태
			
위 치	시점부 환기팬실	위 치	시점부 환기팬실
현 황	누수(스며있음)	현 황	백태(0.5m×0.5m)

			
위 치	중점부 환기시설	위 치	중점부 환기시설
현 황	벽체 백태	현 황	벽체 망상균열
			
위 치	중점부 환기시설	위 치	일직방향 소화실
현 황	상부슬래브 균열	현 황	전경
			
위 치	일직방향 소화실	위 치	일직방향 시점부 환기팬실
현 황	바닥 채수	현 황	망상균열(15.0m×5.0m)



위 치	통신장비
현 황	전경



위 치	CCTV
현 황	전경



위 치	QWS, LCS
현 황	전경



위 치	일직방향 S134
현 황	신호기 파손 보수