

신기1교


바닥판하면 손상현황



신기1교 바닥판하면 S1 재료분리 1.0*0.2



신기1교 바닥판하면 S1 종조인트부 재료분리
0.3*0.1

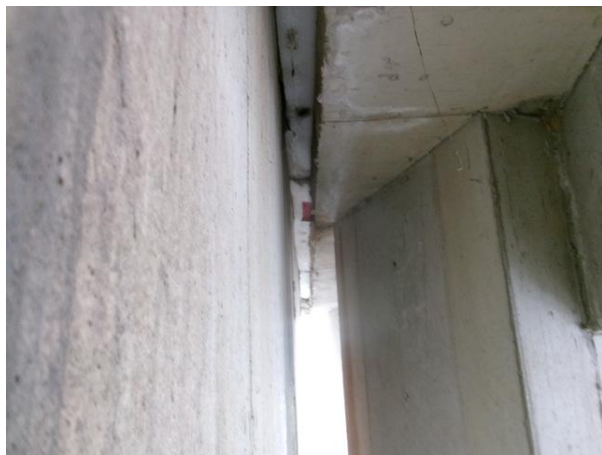

신기1교 바닥판하면 S1 파손 0.1*0.2_신규



신기1교 바닥판하면 S1-A1 박리 0.5*0.1



신기1교 바닥판하면 S1-A1 종조인트부 박리
1.0*0.5



신기1교 바닥판하면 S1-A2 종조인트부 파손
0.4*0.2

바닥판하면 손상현황

	
신기1교 바닥판하면 S1-A2 파손 0.4*0.2	신기1교 바닥판하면 S1-A2 파손 0.4*0.3
	
신기1교 바닥판하면 S1-A2 파손 0.5*0.3	신기1교 바닥판하면 S1-A2 파손 및 철근노출 0.4*1.0 -----

교대 손상현황



신기1교 교대 A1 누수흔적 1.5*1.0*2EA_신규



신기1교 교대 A1 박리 0.8*1.5_신규



신기1교 교대 A1 파손 0.3*0.5_신규



신기1교 교대 A2 구체 망상균열 2.0*1.5



신기1교 교대 A2 구체 박리 1.0*0.3



신기1교 교대 A2 구체 상면 박리 0.5*1.5

교대 손상현황



신기1교 교대 A2 구체 우측 파손 1.5*1.5



신기1교 교대 A2 구체 파손 0.4*0.4



신기1교 교대 A2 흉벽 균열 0.2/1.5*2EA



신기1교 교대 A2 흉벽 균열 0.2/1.5*2EA



신기1교 교대 A2 흉벽 균열 0.3/2.5



신기1교 교대 A2 흉벽 박락 0.1*0.3

교대 손상현황

	
신기1교 교대 A2 흉벽 파손 0.4*0.2*2EA	신기1교 교대 A2 흉벽 파손 0.5*0.3
	
신기1교 교대 A2 흉벽 파손 및 철근노출 0.5*0.3	

교량받침 손상현황



신기1교 교량받침 A1-SH5 받침콘크리트 균열
0.1/0.4_신규



신기1교 교량받침 A2-SH1 받침콘크리트 균열
0.1/0.3



신기1교 교량받침 A2-SH1 받침콘크리트 박리
0.2*0.4



신기1교 교량받침 A2-SH2 받침콘크리트 균열
0.1/0.3*2EA



신기1교 교량받침 A2-SH3 받침콘크리트 균열
0.1/0.3



신기1교 교량받침 A2-SH4 받침콘크리트 균열
0.1/0.3

교량받침 손상현황



신기1교 교량받침 A2-SH5 받침콘크리트 균열
0.1/0.3



신기1교 교량받침 A2-SH6 받침콘크리트 균열
0.1/0.3



신기1교 교량받침 A2-SH7 받침콘크리트 균열
0.1/0.3*2EA



신기1교 교량받침 A2-SH8 받침콘크리트 균열
0.1/0.3

난간 및 연석 손상현황



신기1교 수원방향 방호벽 S1 열화 0.5*40*2



신기1교 이천방향 방호벽 S1 박리(열화)
0.3*40.0_신규



신기1교 이천방향 방호벽 S1 박리(열화)
0.5*40.0_신규

