

손상현황 사진첩

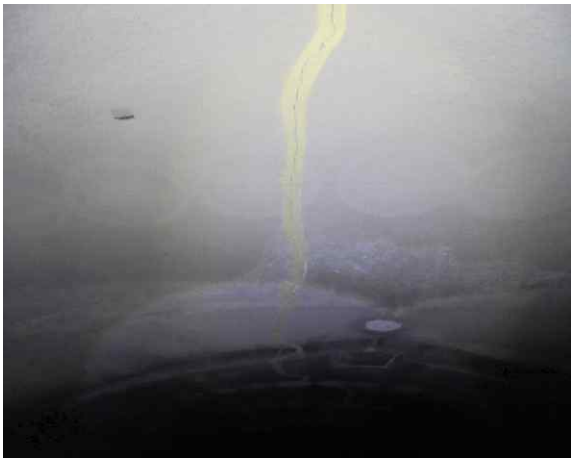
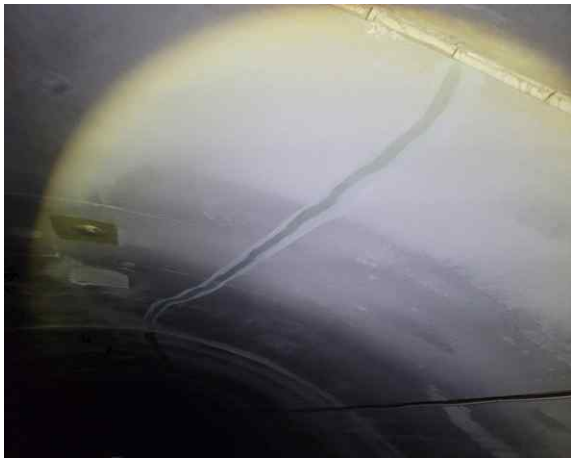
신월여의지하도로(인천방향)

1. 신월여의지하도로(인천방향) 본선 손상현황

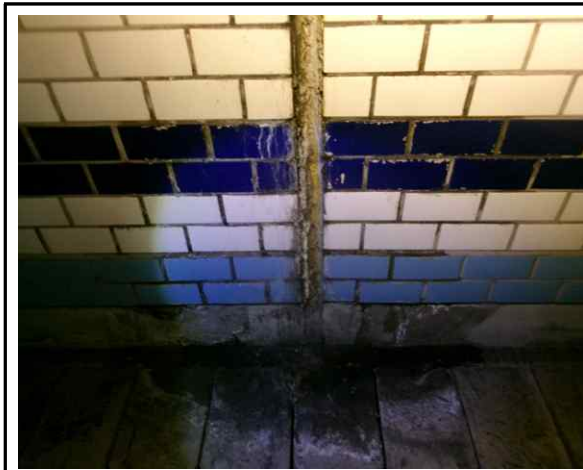
			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) 갭문	위 치	신월여의지하도로(인천방향) BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) NATM구간	위 치	신월여의지하도로(인천방향) 풍도슬래브
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	신월여의지하도로(인천방향) 소화전	위 치	신월여의지하도로(인천방향) 횡갱
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	NATM구간	위 치	BOX구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	슬래브 S1	위 치	천단부 S73
현 황	누수(떨어짐)	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	천단부 S84	위 치	천단부 S127
현 황	철근노출	현 황	백태

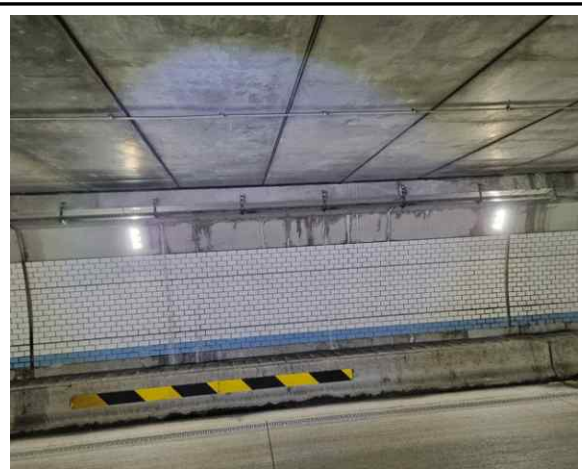
			
위 치	천단부 S132	위 치	천단부 S168
현 황	재균열(Cw=0.5mm)	현 황	충분리
			
위 치	천단부 S181	위 치	천단부 S216
현 황	파손	현 황	누수(흐름)
			
위 치	천단부 S223	위 치	천단부 S338
현 황	망상균열	현 황	피복부족

			
위 치	천단부 S419	위 치	천단부 S520
현 황	층분리	현 황	균열(Cw=0.3mm)
			
위 치	천단부 S636	위 치	천단부 S92
현 황	재균열(Cw=0.5mm)	현 황	균열 보수 실시
			
위 치	슬래브 S714	위 치	슬래브 S714
현 황	누수(떨어짐)_보수미흡	현 황	균열부백태 보수 실시

			
위 치	풍도슬래브 하면	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	풍도슬래브 상면	위 치	풍도슬래브 내부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S29	위 치	측벽부 S35
현 황	누수(떨어짐)	현 황	균열(Cw=0.3mm)



위 치	측벽부 S90
현 황	누수(떨어짐)



위 치	측벽부 S126
현 황	백태



위 치	측벽부 S146
현 황	타일탈락



위 치	측벽부 S196
현 황	충분리

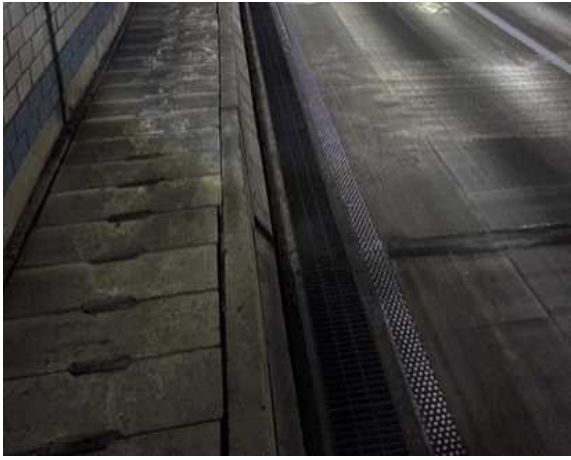


위 치	측벽부 S357
현 황	파손 및 철근노출

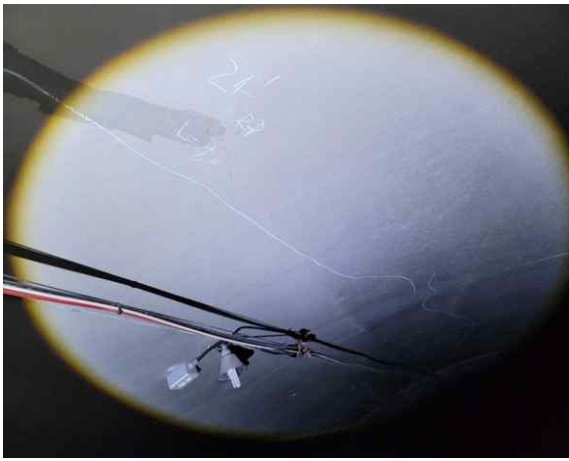
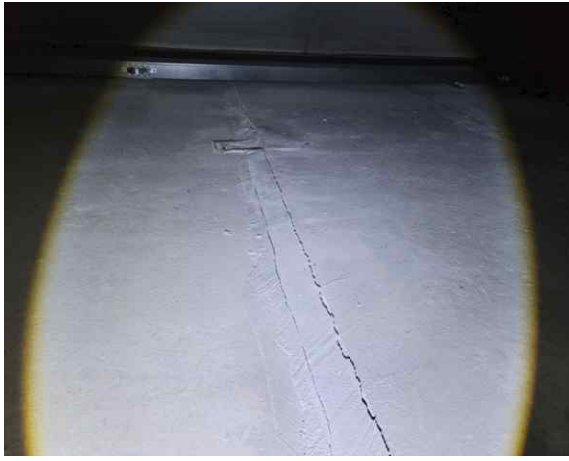


위 치	측벽부 S381
현 황	백태

			
위 치	측벽부 S453	위 치	측벽부 S572
현 황	보수부 파손	현 황	균열 보수 실시
			
위 치	포장부 S168	위 치	포장부 S208~211
현 황	파손	현 황	들뜸
			
위 치	공동구 S391	위 치	공동구 S627
현 황	파손	현 황	덮개 파손

			
위 치	공동구 S685	위 치	공동구 S312
현 황	덮개탈락	현 황	실란트미시공 보수실시
			
위 치	배수시설 배수로	위 치	배수시설 배수구
현 황	전경	현 황	전경

2. 신월여의지하도로(인천방향) Ramp-D구간 손상현황

			
위 치	천단부 RAMP-D S2	위 치	천단부 RAMP-D S27
현 황	균열 (Cw=0.5mm)	현 황	누수흔적
			
위 치	슬래브 RAMP-D S58	위 치	슬래브 RAMP-D S60
현 황	누수(떨어짐)	현 황	백태
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S47	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S47
현 황	파손	현 황	몰탈 파손

			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53
현 황	댐퍼 고정볼트 탈락 및 파손	현 황	댐퍼 덮개탈락 및 파손
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S53
현 황	댐퍼 변형	현 황	파손
			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54
현 황	파손	현 황	파손

			
위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54	위 치	풍도슬래브 RAMP-D S54
현 황	파손	현 황	격벽 보수실시
			
위 치	측벽부 RAMP-D S14	위 치	측벽부 RAMP-D S19
현 황	누수(스며있음)	현 황	파손
			
위 치	측벽부 RAMP-D S21	위 치	측벽부 RAMP-D S28
현 황	타일탈락	현 황	백태



위 치	측벽부 RAMP-D S28
현 황	누수(떨어짐)



위 치	측벽부 RAMP-D S57
현 황	누수(떨어짐)



위 치	포장부 RAMP-D S45
현 황	체수(점검일 상태양호)



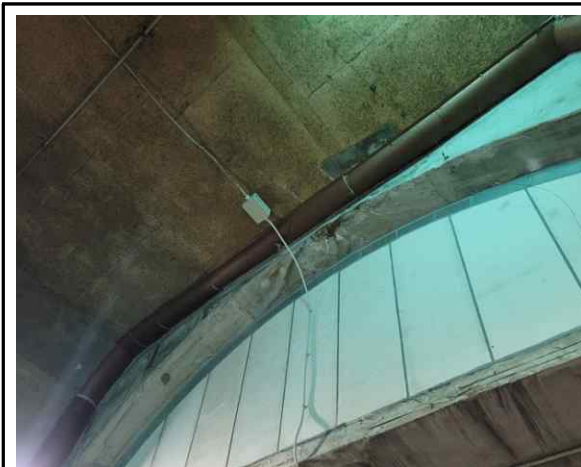
위 치	포장부 RAMP-D S3
현 황	파손 보수실시



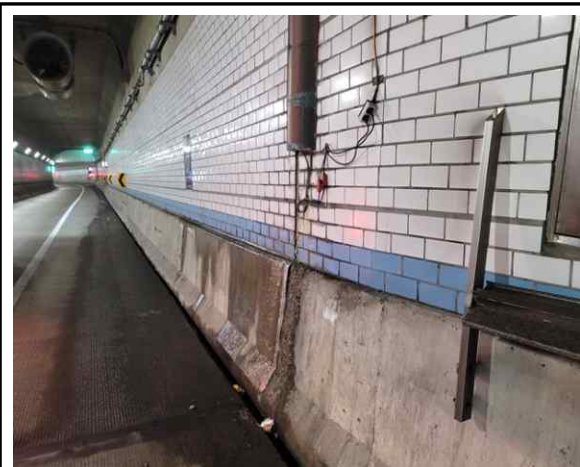
위 치	공동구 RAMP-D S58
현 황	덮개파손



위 치	공동구 RAMP-D S59
현 황	덮개파손

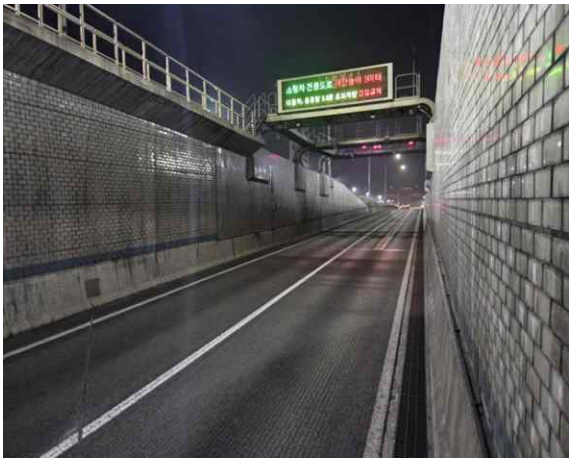
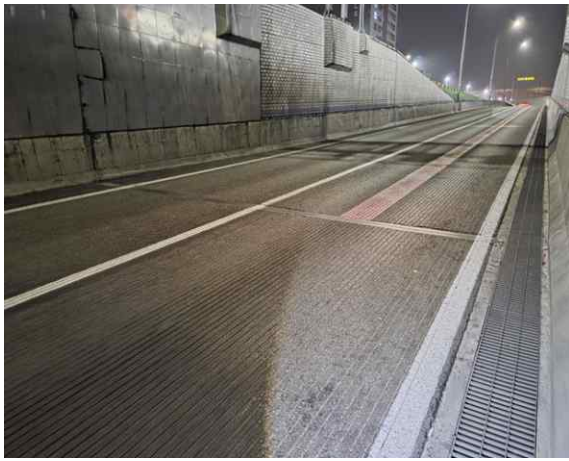
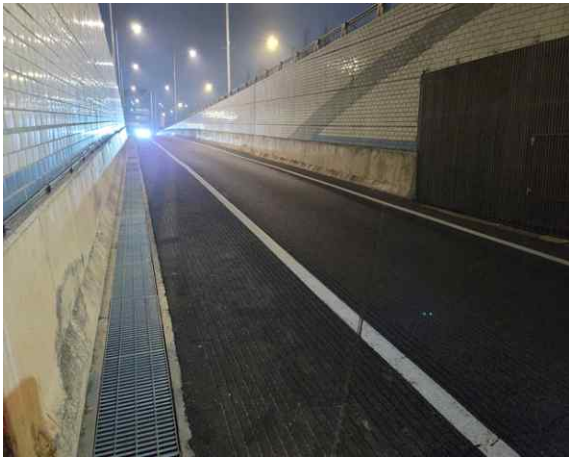
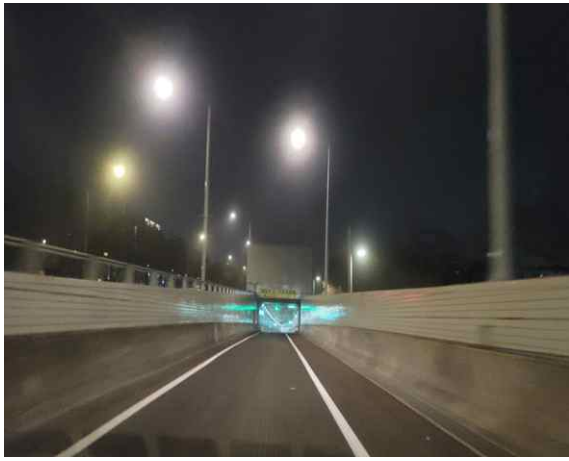


위 치	배수시설 RAMP-D S5
현 황	유도배수관 누수

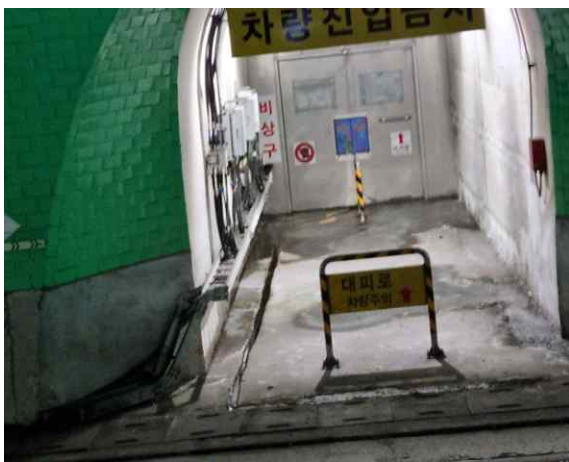


위 치	배수시설 RAMP-D S57
현 황	유도배수관 길이부족

3. 신월여의지하도로(인천방향) U-type구간 손상현황

			
위 치	U-type구간	위 치	U-type구간
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	U-type구간 RAMP	위 치	U-type구간 RAMP
현 황	전경	현 황	전경

4. 신월여의지하도로(인천방향) 부대시설 손상현황

			
위 치	횡갱 S39	위 치	횡갱 S122
현 황	누수(떨어짐)	현 황	체수
			
위 치	횡갱 S144	위 치	횡갱 S160
현 황	누수(떨어짐)	현 황	누수(떨어짐)

5. 신월여의지하도로(인천방향) 기타시설 손상현황

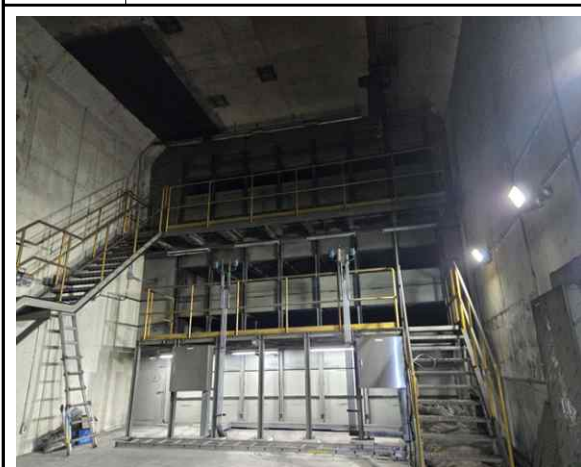
			
위 치	소화수조(S6)	위 치	소화수조(S6)
현 황	전경	현 황	슬래브 누수(스며있음)
			
위 치	소화수조(S6)	위 치	소화수조(S6)
현 황	벽체 누수 및 백태 보수실시	현 황	슬래브 누수 보수실시
			
위 치	전기실(RAMP-D)	위 치	전기실(RAMP-D)
현 황	전경	현 황	바닥 채수



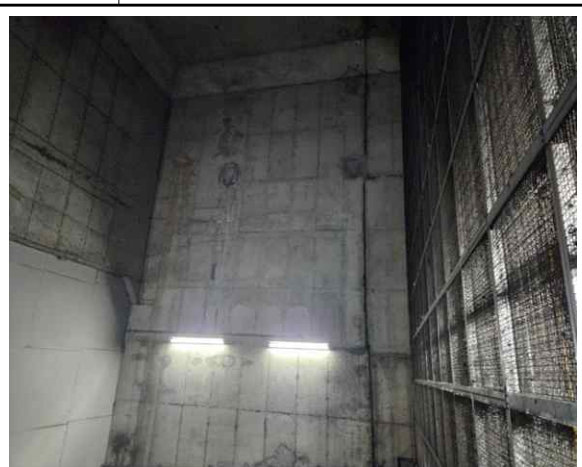
위 치	전기실 (RAMP-D)
현 황	바닥 채수



위 치	전기실 (RAMP-D)
현 황	누수 및 백태 보수실시



위 치	공기정화시설 (S706)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	공기정화시설 (S706)
현 황	전경 (상태양호)



위 치	펌프실 (S3)
현 황	전경 (상태양호)



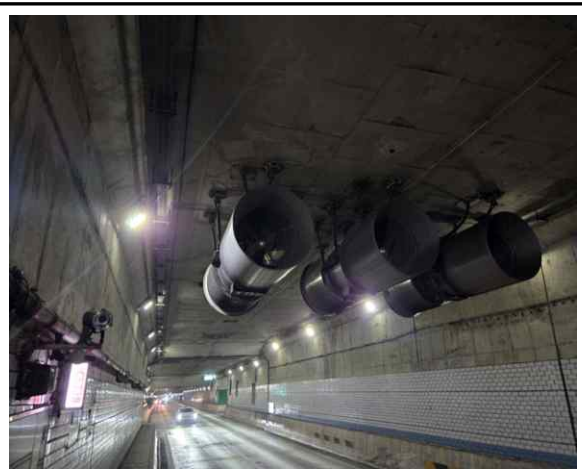
위 치	펌프실 (S3)
현 황	백태

			
위 치	방수문 (RAMP-D)	위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	외부 전경 (양호)	현 황	내부 전경 (양호)
			
위 치	방수문 (RAMP-D)	위 치	방수문 (RAMP-D)
현 황	내부 전경 (양호)	현 황	내부 전경 (양호)

6. 신월여의지하도로(인천방향) 부속시설 손상현황



위 치	부속시설
현 황	소화전 전경



위 치	부속시설
현 황	제트팬 전경



위 치	부속시설
현 황	신호기 파손 보수실시



위 치	부속시설
현 황	CCTV 전경