

2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소
정기안전점검용역


외 관 조 사 망 도

용설2교

(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	24년	상측이음	본체 파손		0.2	0.2	1	0.04	㎡	국회보수
2	24년	배수시설	배수구 막힘				2	2.00	EA	
3	24년	상측이음	후타재 균열(0.3mm미만)	0.2	0.5		11	5.50	㎡	국회보수
4	24년	교면포장	포장 파손		1.0	1.0	2	2.00	㎡	국회보수
5	25상	방호벽	표면열화		45.0	1.0	1	45.00	㎡	손상증가
6	25상	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
7	25상	방호벽	표면열화		45.0	0.7	1	31.50	㎡	
8	25하	배수시설	배수구 막힘				1	1.00	EA	
9	25하	방호벽	파손		0.5	0.3	1	0.15	㎡	
10	25하	방호벽	난간 볼트변형				4	4.00	EA	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

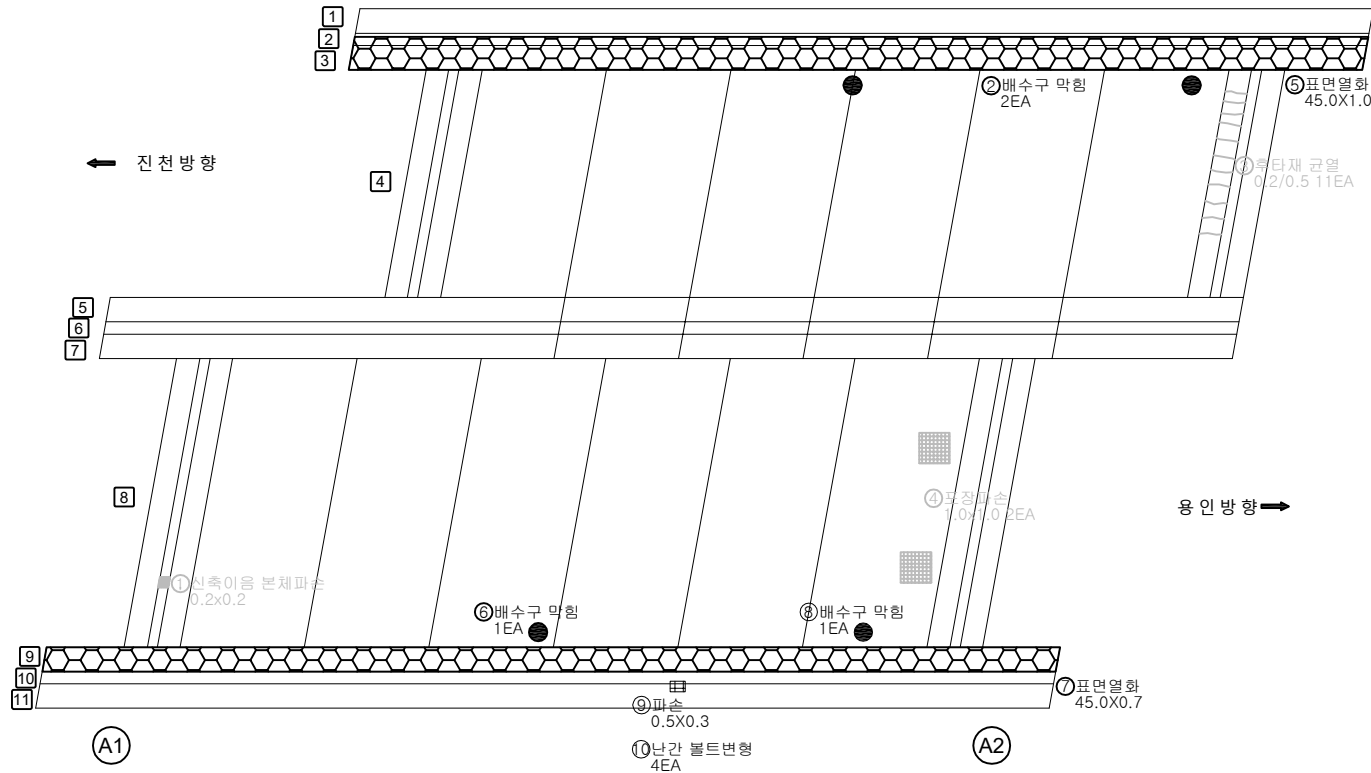


KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 →

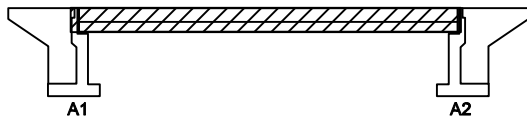

SECTION

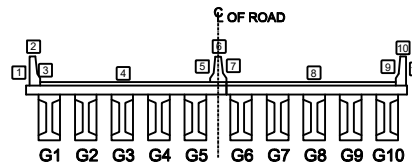

범례

균열	방향균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배태	토적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 수원국토관리사무소


용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역

점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호 01


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	24년	바닥판	박락 및 철근노출		0.2	0.2	1	0.04	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

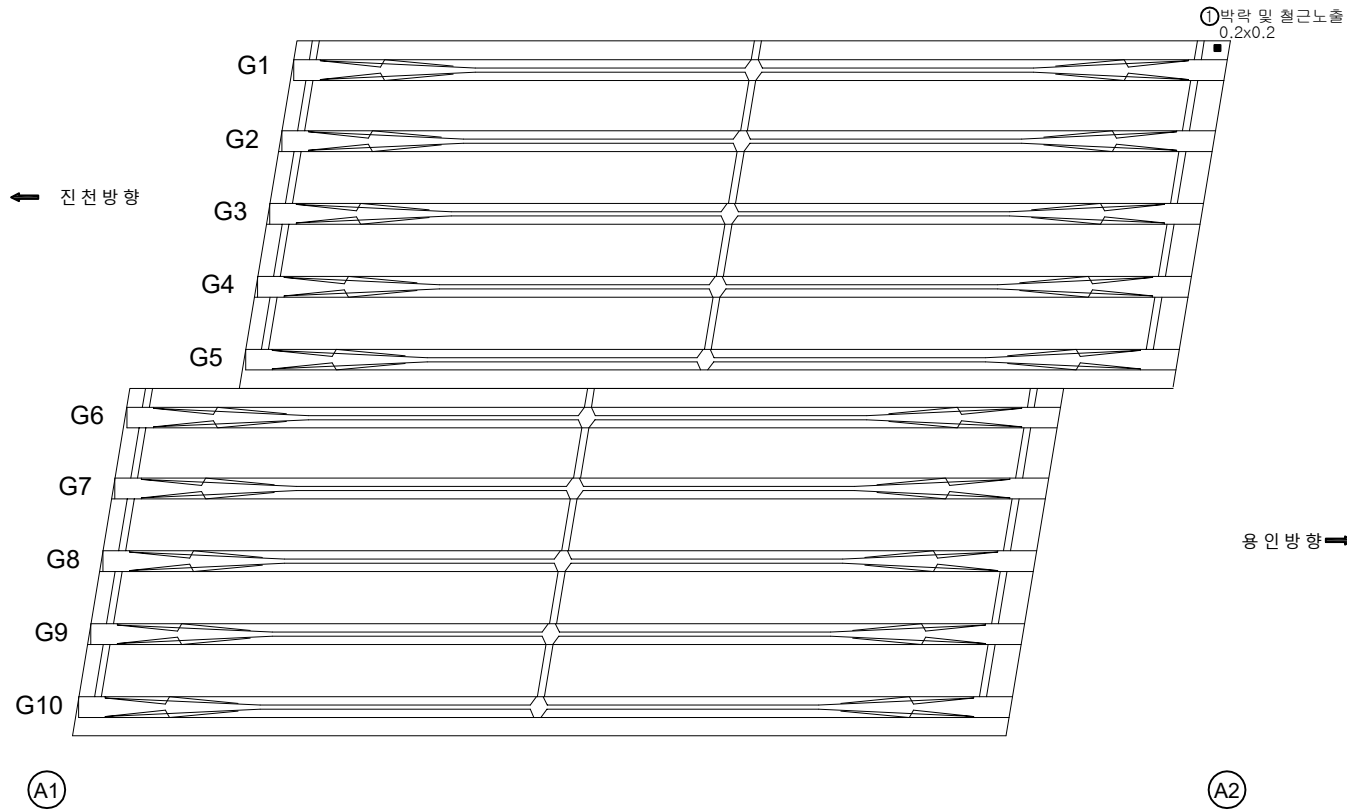


KEY PLAN

← 진천방향



용인방향→

SECTION

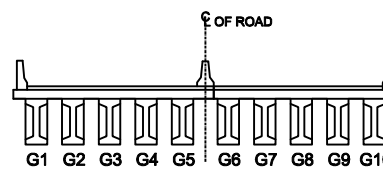

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 세수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 수원국토관리사무소

용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역


점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호 02

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →

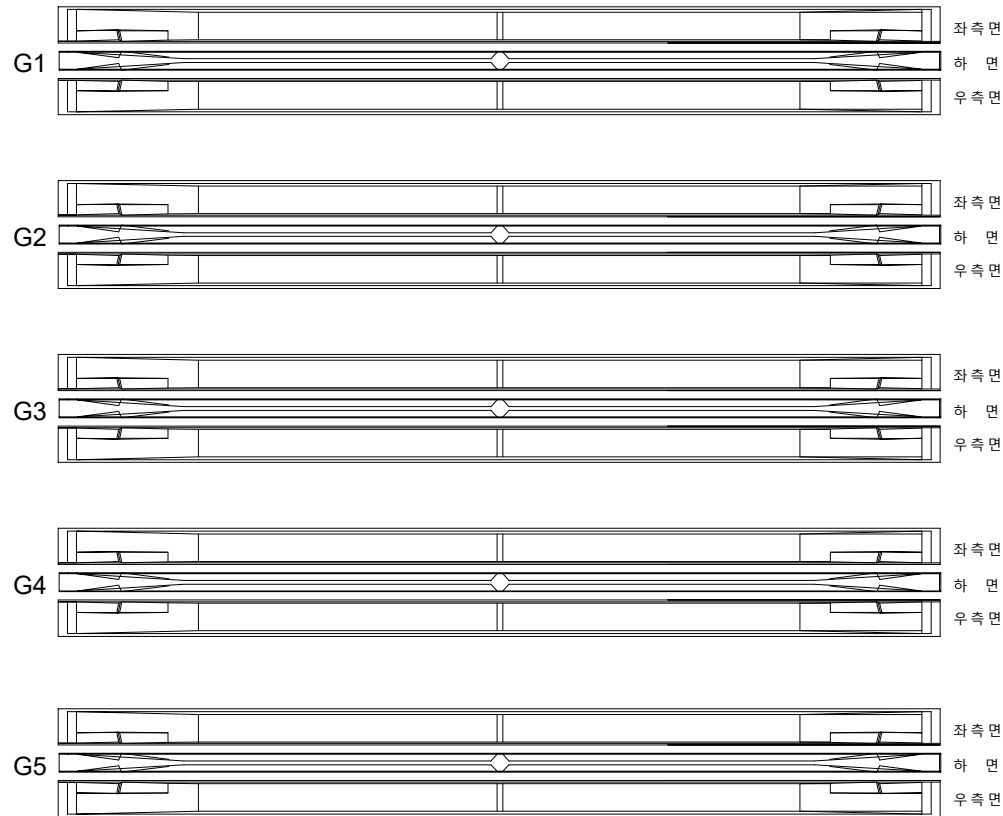

(A1)


(A2)

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 →

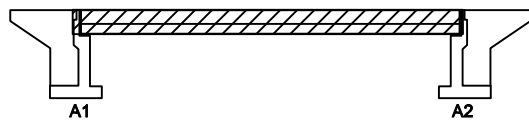

SECTION

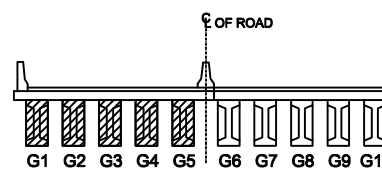

범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 수원국토관리사무소

용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역

점검기관 (주)명성엔지니어링


도면번호 03

ID : 용설2교 거더 S1(G6~G10) 외관조사망도

손상물량표

← 진천방향

용인방향 →

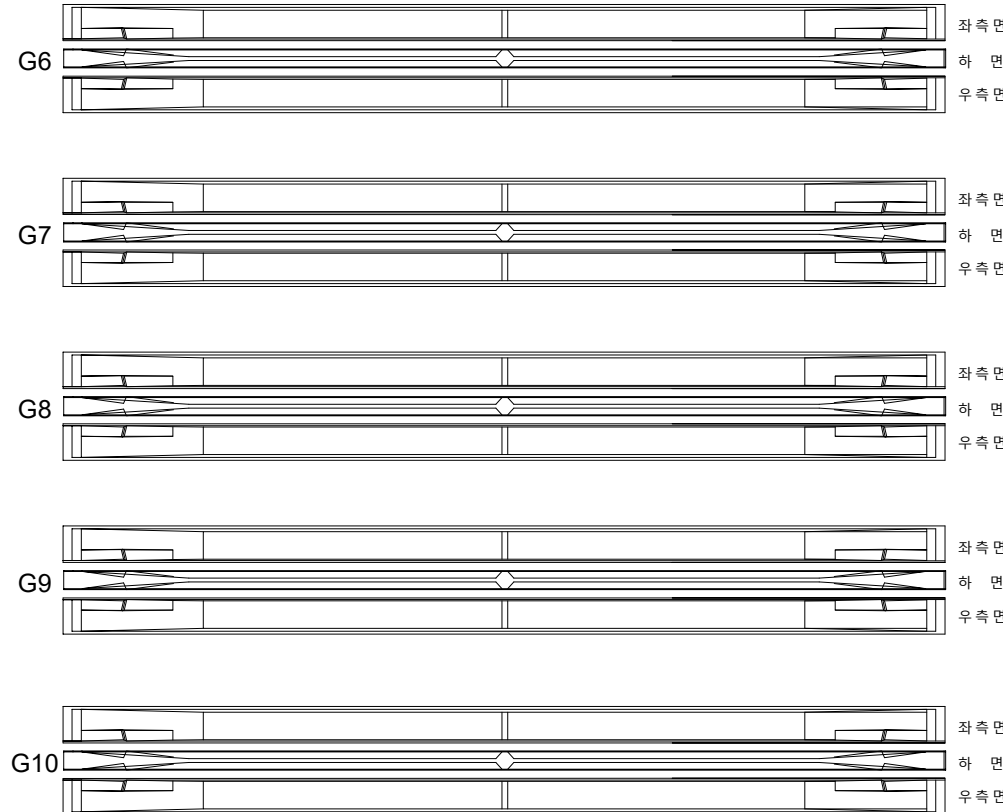

(A1)


(A2)

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	물량	단위	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 진천방향

용인방향 →



SECTION

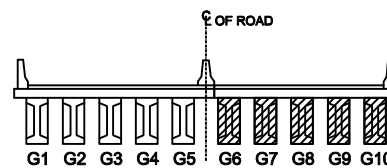

범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 수원국토관리사무소


용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역

점검기관 (주)명성엔지니어링


도면번호

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	24년	교대	누수흔적		5.0	1.0	3	15.00	m ²	
2	24년	교대	누수흔적		5.0	1.0	4	20.00	m ²	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



교좌면

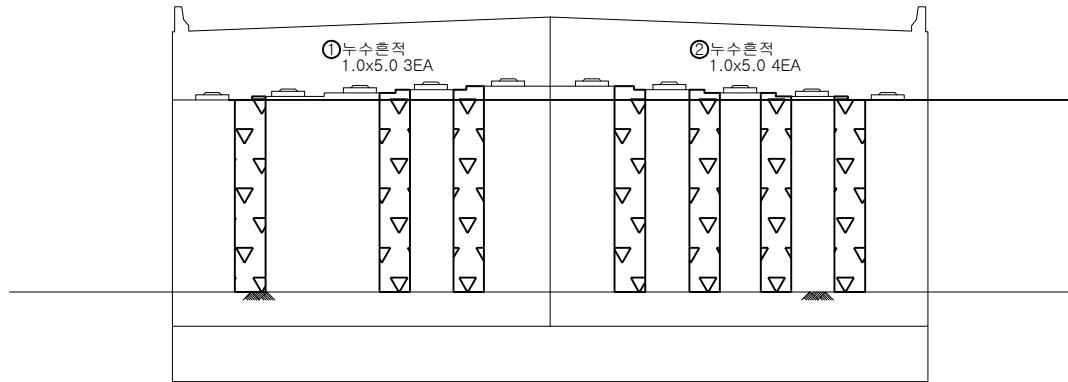

정면

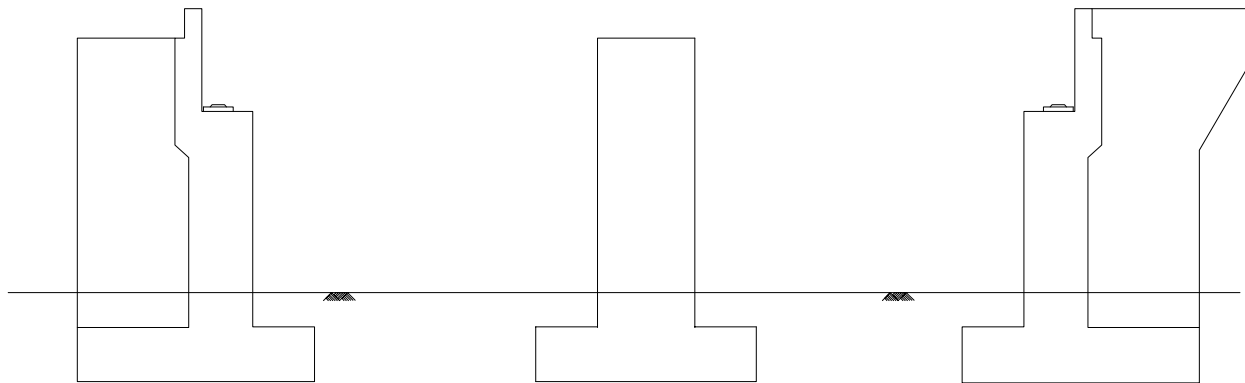

좌측면


벽면

우측면


KEY PLAN

← 진천방향

용인방향→

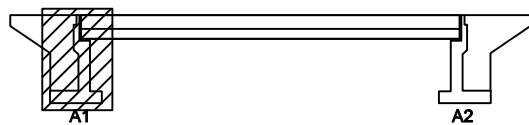

SECTION

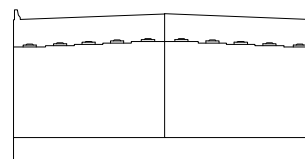

표제

	균열		방상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		열화
	누수, 체수		배태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처 수원국토관리사무소


용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역

점검기관 (주)명성엔지니어링


도면번호 05

손 상 물 량 표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	수량	단위	
1	24년	교대	누수흔적		5.0	0.5	4	10.00	m ²	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



교좌면

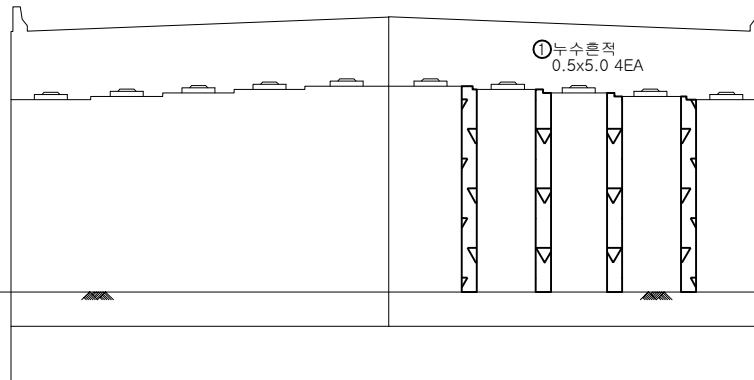

정면

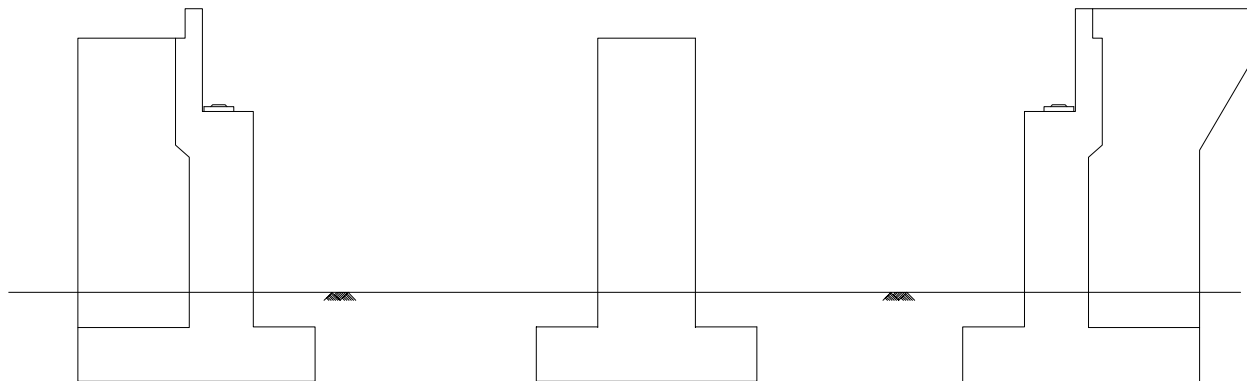

좌측면

벽면

우측면


KEY PLAN

← 진천방향

용인방향→



SECTION

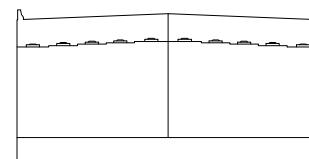

표

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 수원국토관리사무소

용역명 2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역

점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호 06