


ID:


일산- 호수 #16

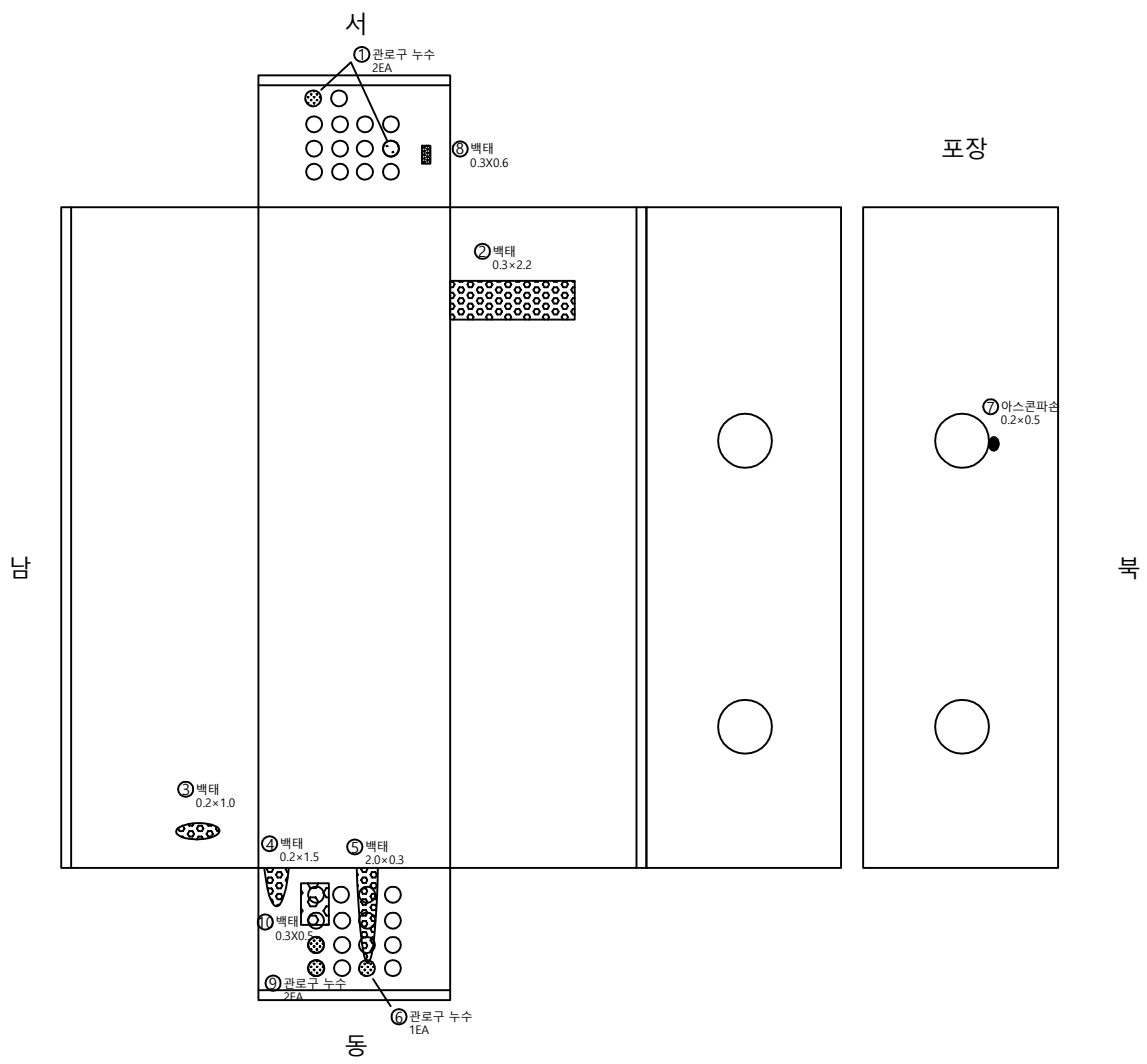

손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	관로구 누수				2	2.00	EA	
2	구	백태		0.30	2.20	1	0.66	m²	
3	구	백태		0.20	1.00	1	0.20	m²	
4	구	백태		0.20	1.50	1	0.30	m²	
5	구	백태		2.00	0.30	1	0.60	m²	
6	구	관로구 누수				1	1.00	EA	
7	구	아스콘파손		0.20	0.50	1	0.10	m²	
8	구	백태		0.30	0.60	1	0.18	m²	
9	신	관로구 누수				2	2.00	EA	
10	신	백태		0.30	0.50	1	0.15	m²	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

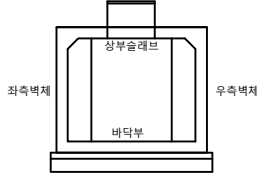

범례

	관 열		망상균열		재료분리
	누수,습윤부		바리,파손		시공이음분리, 용분리
	철근노출		백 태		되적물
	강제부식		침 하		배수구
	좌굴,변형		신축이음 분체		


용역명
2025년도 경기북부 지중구조물
2종시설물 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역사
(주)명성엔지니어링
도면번호
1

ID:


일산- 호수 #17

손 상 물 량 표

번호	신 / 구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	백태		0.10	0.60	1	0.06	m²	
2	구	백태		0.10	0.20	1	0.02	m²	
3	구	볼트미제결				2	2.00	EA	
4	신	관로구 누수				2	2.00	EA	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

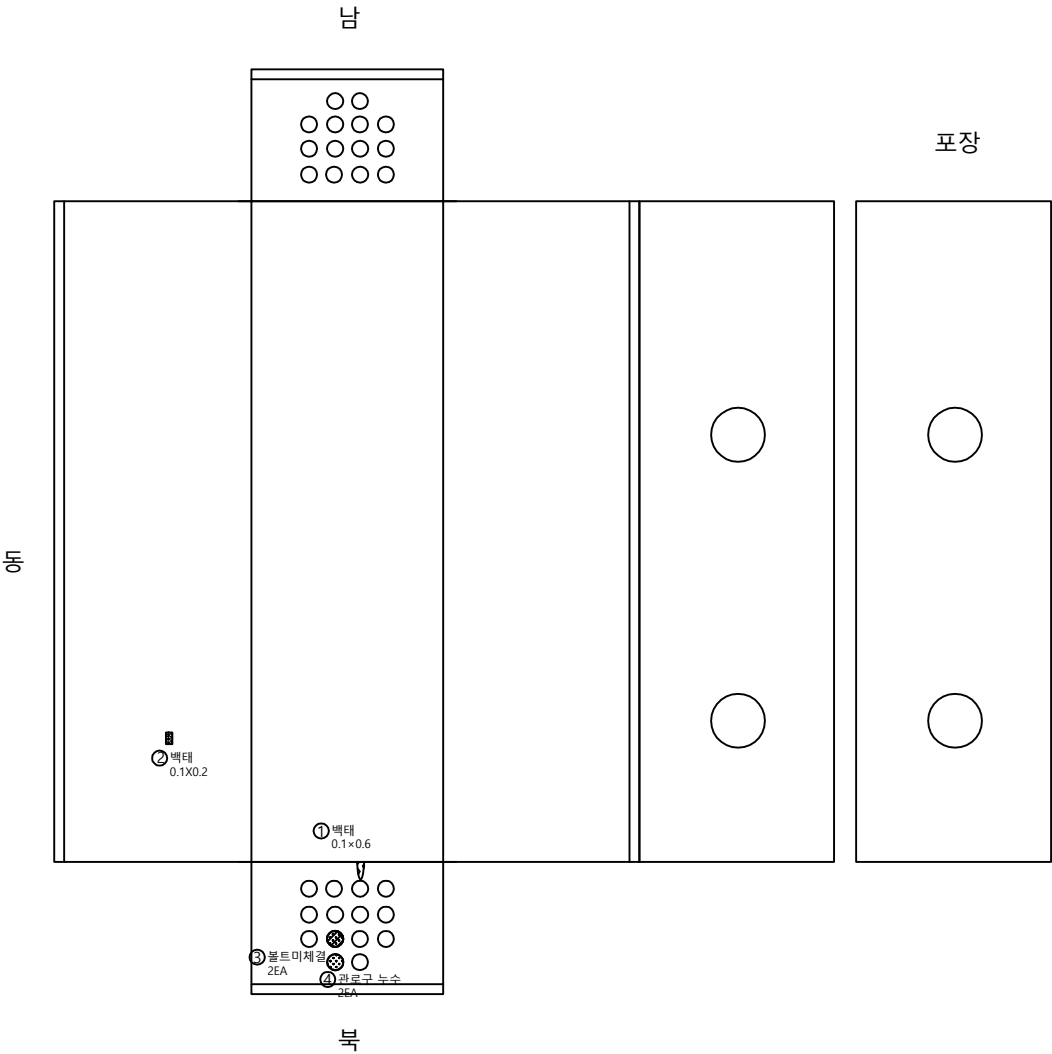

KEY PLAN

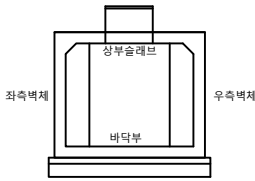

범례



균열	망상균열	재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 정밀안전점검 용역
편청,공동	박리,파손	시공이음분리, 층분리	
누수,습윤부	백태	퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
철근노출	침하	배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	도면번호 2

ID: 일산- 호수 #18

손 상 물 량 표

번호	신 / 구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	벽태		0.10	1.50	1	0.15	m²	
2	구	벽태		0.10	0.10	1	0.01	m²	
3	구	철근노출		0.20	0.50	1	0.10	m²	
4	구	벽태		0.10	0.80	1	0.08	m²	
5	신	벽태		0.50	0.50	1	0.25	m²	
6	신	관로구 누수				1	1.00	EA	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

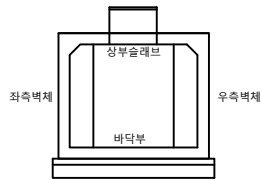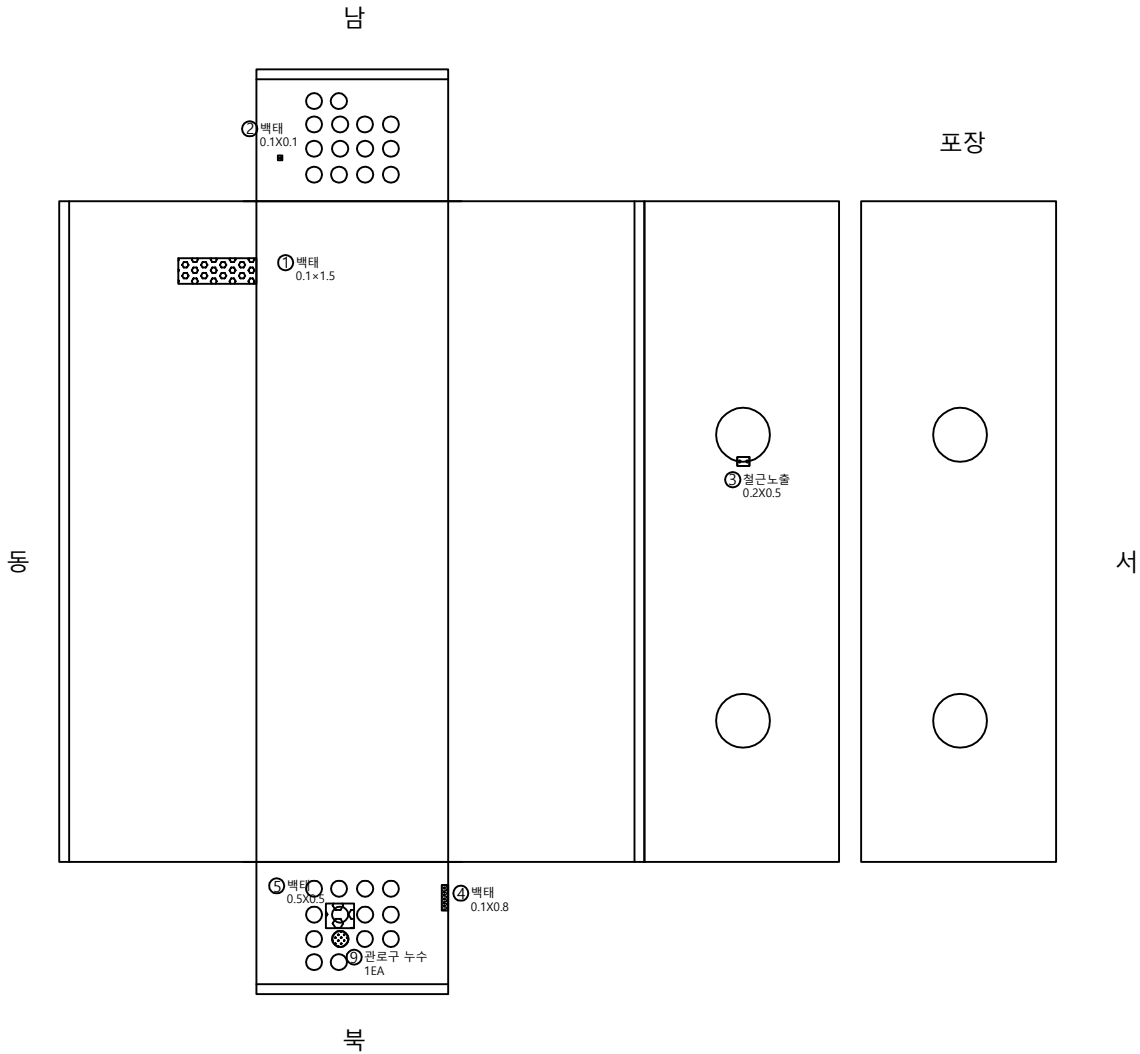


범 례	균열	망상균열	재료분리	용역명
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리,층분리	
	누수,습윤부	백태	퇴적물	
	철근노출	침하	배수구	
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	

2025년도 경기북부 지중구조물
2종시설물 정밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역사
(주)명성엔지니어링
도면번호
3

ID:


일산- 호수 #19

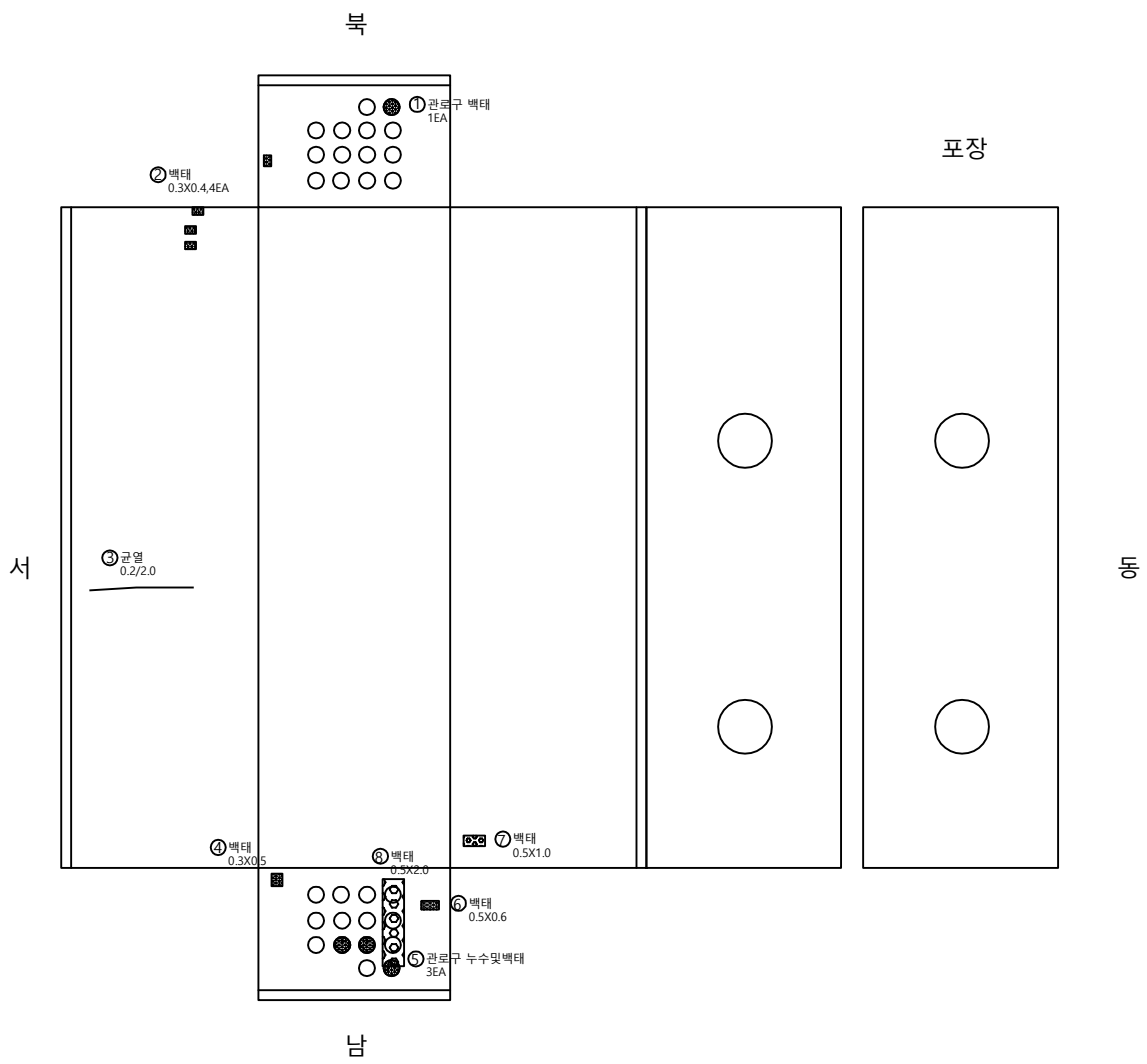

손상물량표

번호	신 / 구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	관로구 백태				1	1.00	EA	
2	구	백태		0.30	0.40	4	0.48	m ²	
3	구	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00	1	2.00	m	
4	구	백태		0.30	0.50	1	0.15	m ²	
5	구	관로구 누수 및 백태				3	3.00	EA	
6	구	백태		0.50	0.60	1	0.30	m ²	
7	신	백태		0.50	1.00	1	0.50	m ²	
8	신	백태		0.50	2.00	1	1.00	m ²	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

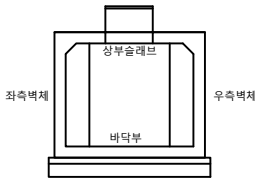

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편침, 공동		박리, 파손		시공이음분리, 용분리
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		배수구
	강제부식		좌굴, 변형		신축이음 본체

용역명
2025년도 경기북부 지중구조물
· 2종시설물 정밀안전점검 용역


발주처
한국전력공사 경기북부본부

용역사
(주)명성엔지니어링

도면번호
4

ID: 일산- 호수 #20


일산- 호수 #20

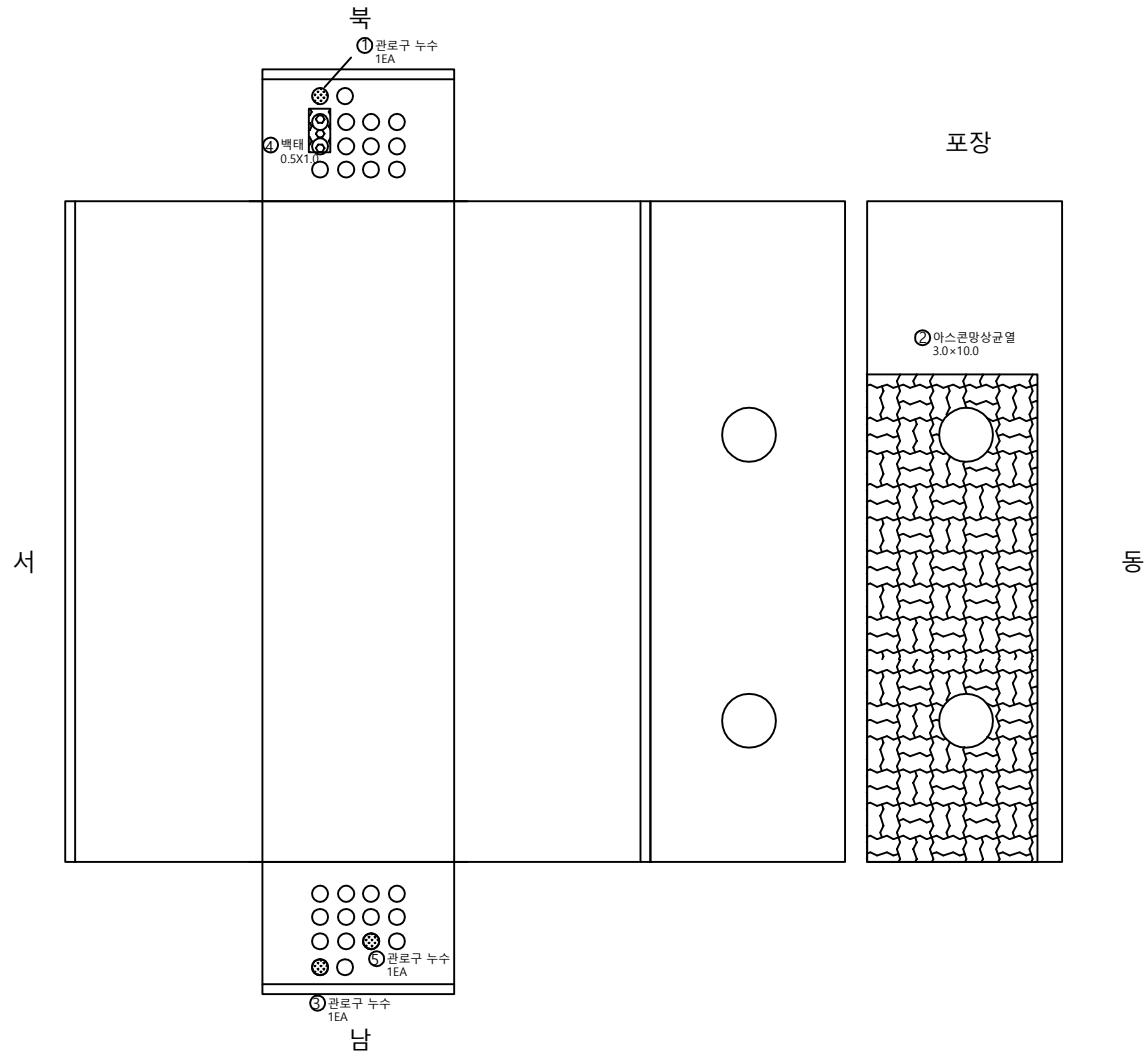

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

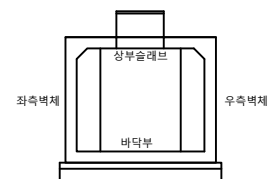

목 록

	관 입		망상근업		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 정밀안전점검 용역
	편칭,공동		박리,파손		시공이음분리, 충분리	
	누수,습윤부		백 테		퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출		침 하		배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 5

ID: 일산- 호수 #21

ID: 일산- 호수 #21

○ ○ ○ ○ ○ 관공수 1EA

[illegible]

--	--

과로구 수수
15A

상부슬래브

바닥부

좌측벽체

상부슬래브

바닥부

좌측벽체

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

보례

	균열
	편칭, 공동
	누수, 습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭, 공동
	누수, 습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭, 공동
	누수, 습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭, 공동
	누수, 습윤부
	철근노출
	강제부식

	균열
	편칭, 공동
	누수, 습윤부
	철근노출
	강제부식

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	망상균열
	박리, 파손
	백 태
	침 하
	좌굴, 변형

	재료분리
	시공이음분리, 충분리
	퇴적물
	배수구
	신축이음 본체

	재료분리
	시공이음분리, 충분리
	퇴적물
	배수구
	신축이음 본체

	재료분리
	시공이음분리, 충분리
	퇴적물
	배수구
	신축이음 본체

	재료분리
	시공이음분리, 충분리
	퇴적물
	배수구
	신축이음 본체

	재료분리
	시공이음분리, 충분리
	퇴적물
	배수구
	신축이음 본체

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	6


용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	6

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	6

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	6

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	6


ID: 일산- 호수 #22

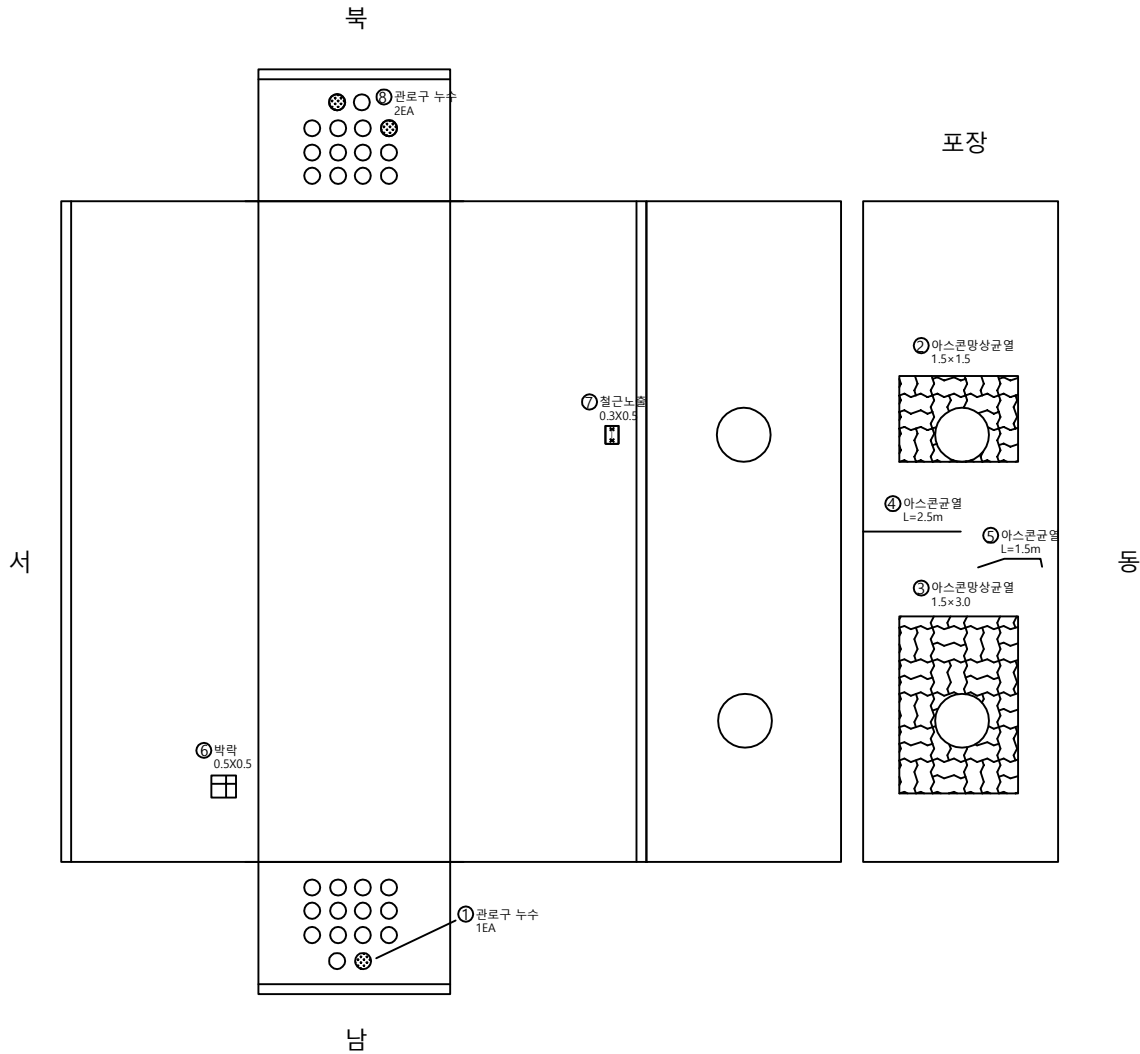

손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	관로구 누수				1	1.00	EA	
2	구	아스콘방향상균열		1.50	1.50	1	2.25	m ²	
3	구	아스콘방향상균열		1.50	3.00	1	4.50	m ²	
4	구	아스콘균열			2.50	1	2.50	m	
5	구	아스콘균열			1.50	1	1.50	m	
6	구	박락		0.50	0.50	1	0.25	m ²	
7	구	철근노출		0.30	0.50	1	0.15	m ²	
8	신	관로구 누수				2	2.00	EA	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

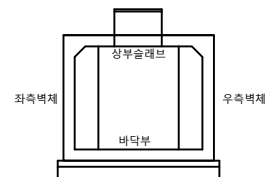

범례

	균열		망상균열		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 정밀안전점검 용역
	편청,공동		박리,파손		시공이음분리, 충분리	
	누수,습윤부		백태		퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출		침하		배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 7


ID: 일산- 호수 #23

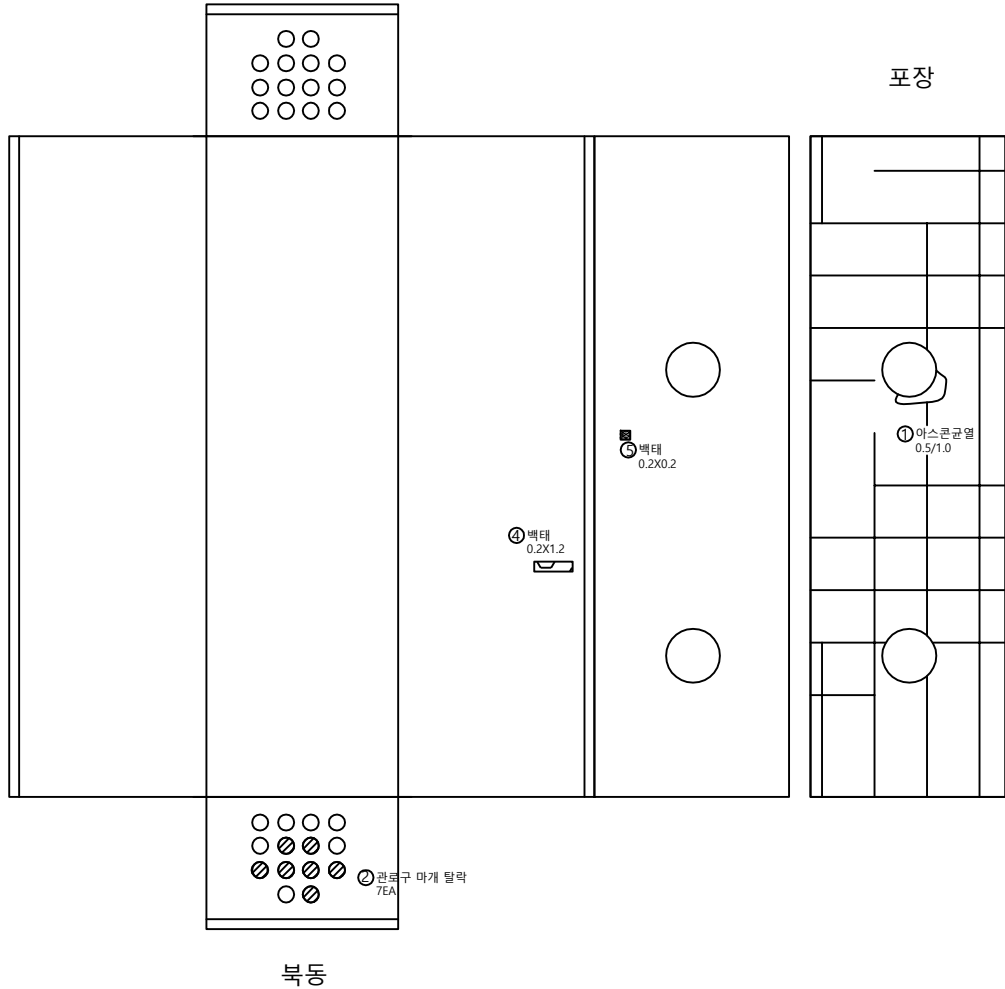

손상물량표

번호	신 / 구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	아스콘균열	0.50		1.00	1	1.00	m	
2	구	관로구 마감 탈락				7	7.00	EA	
3	구	아스콘망상균열		3.00	16.00	1	48.00	m ²	
4	구	백태		0.20	1.20	1	0.24	m ²	
5	구	백태		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

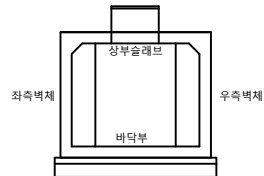


범 례	균열	망상균열	재료분리	용역명
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리,층분리	2025년도 경기북부 지중구조물 2종시설물 정밀안전점검 용역
	누수,습윤부	백태	퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출	침하	배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	도면번호 8

ID:


일산- 호수 #24

손상물량표

번호	신 / 구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	관로구 누수				2	2.00	EA	
2	신	관로구 누수				1	1.00	EA	
3	신	백태		2.50	1.00	1	2.50	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

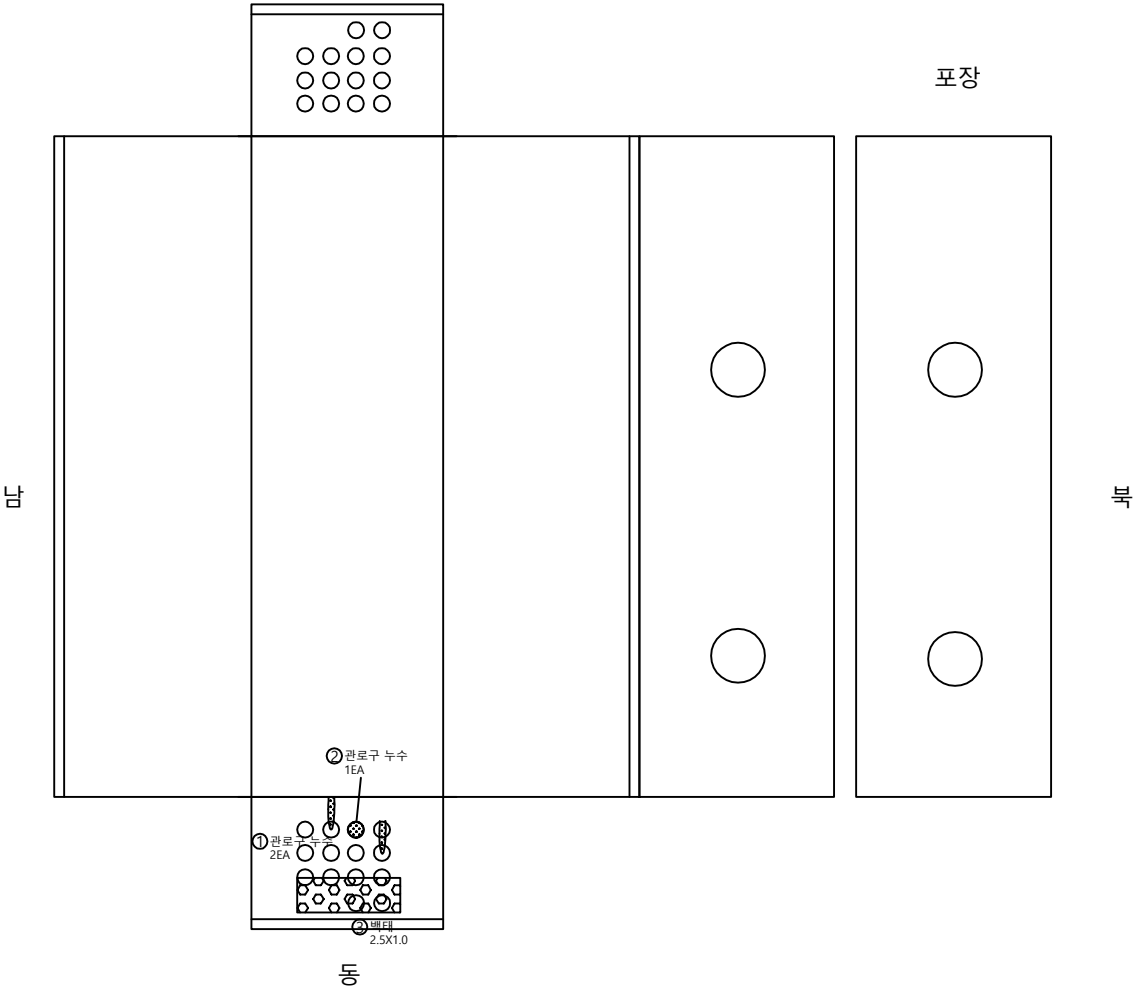


KEY PLAN

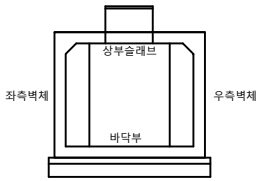

범례


	관 열		망상균열		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 정밀안전점검 용역
	관 열		망상균열		재료분리	
	관 열		망상균열		재료분리	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	관 열		망상균열		재료분리	
	관 열		망상균열		재료분리	용역사 (주)명성엔지니어링
	관 열		망상균열		재료분리	
	관 열		망상균열		재료분리	도면번호 9
	관 열		망상균열		재료분리	

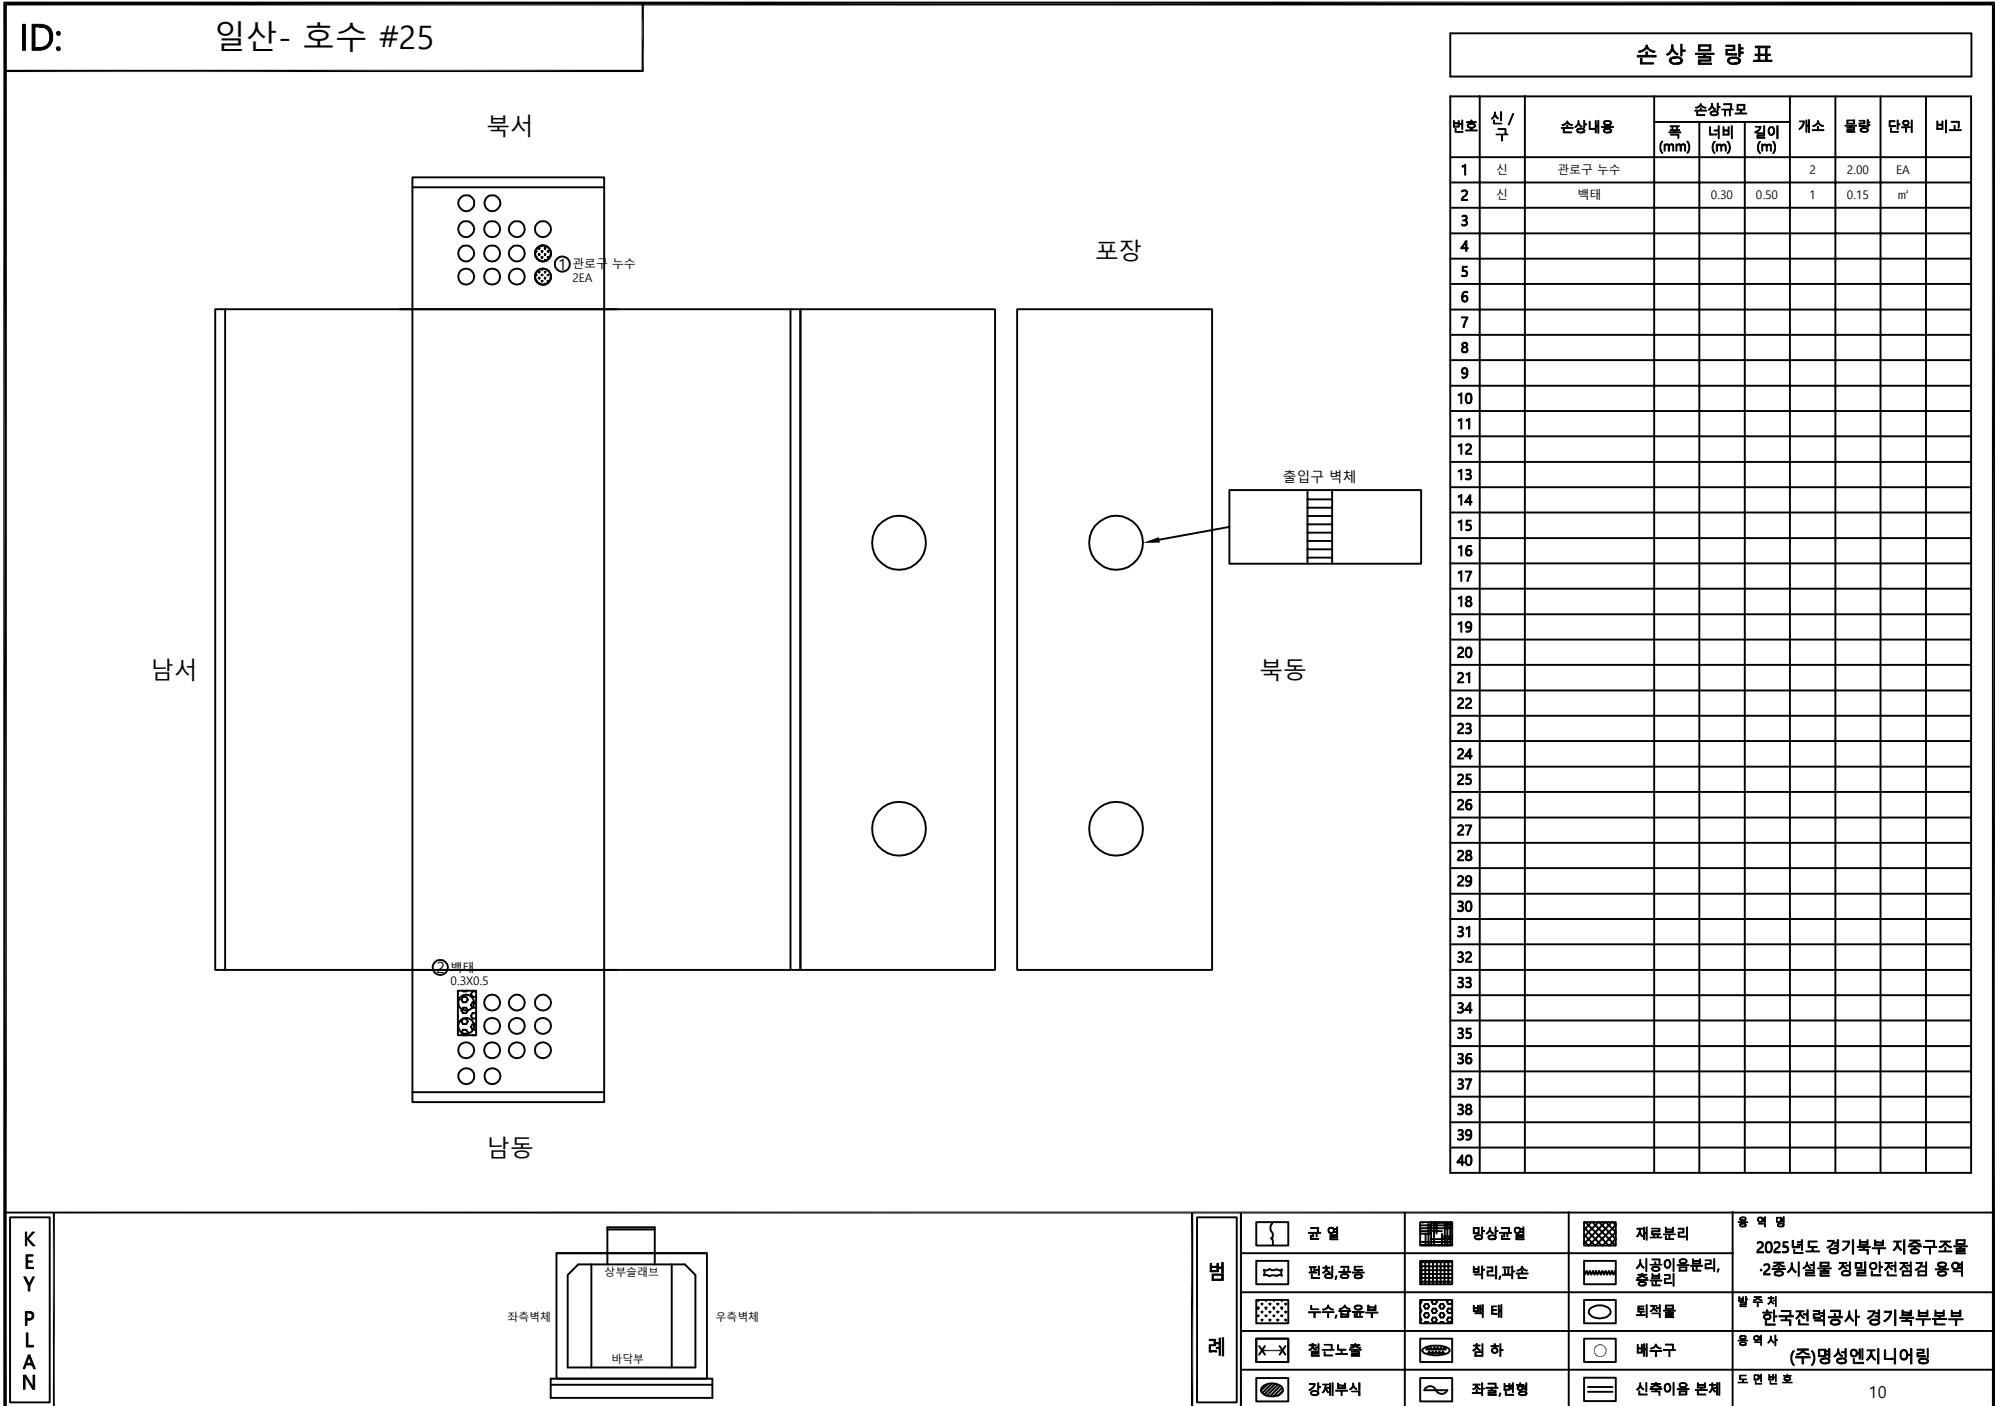

ID: 일산- 호수 #26

손 상 물 량 표

번호	신 / 구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	균열부백태			1.00	2	2.00	m	
2	구	균열부백태			1.50	3	4.50	m	
3	구	균열부백태			0.50	3	1.50	m	
4	구	균열부백태			2.00	1	2.00	m	
5	구	균열부백태			1.00	3	3.00	m	
6	구	아스콘균열			1.50	1	1.50	m	
7	구	아스콘균열			0.50	1	0.50	m	
8	구	아스콘균열			1.00	1	1.00	m	
9	구	아스콘균열			1.50	1	1.50	m	
10	구	백태	4.00	0.80	2	6.40	m ²		
11	신	관로구 누수				3	3.00	EA	
12	신	백태	0.50	1.00	1	0.50	m ²		
13	신	백태	0.50	1.00	1	0.50	m ²		
14	신	관로구 누수				4	4.00	EA	
15	신	백태	0.50	1.00	1	0.50	m ²		
16	신	백태	0.50	1.00	1	0.50	m ²		
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

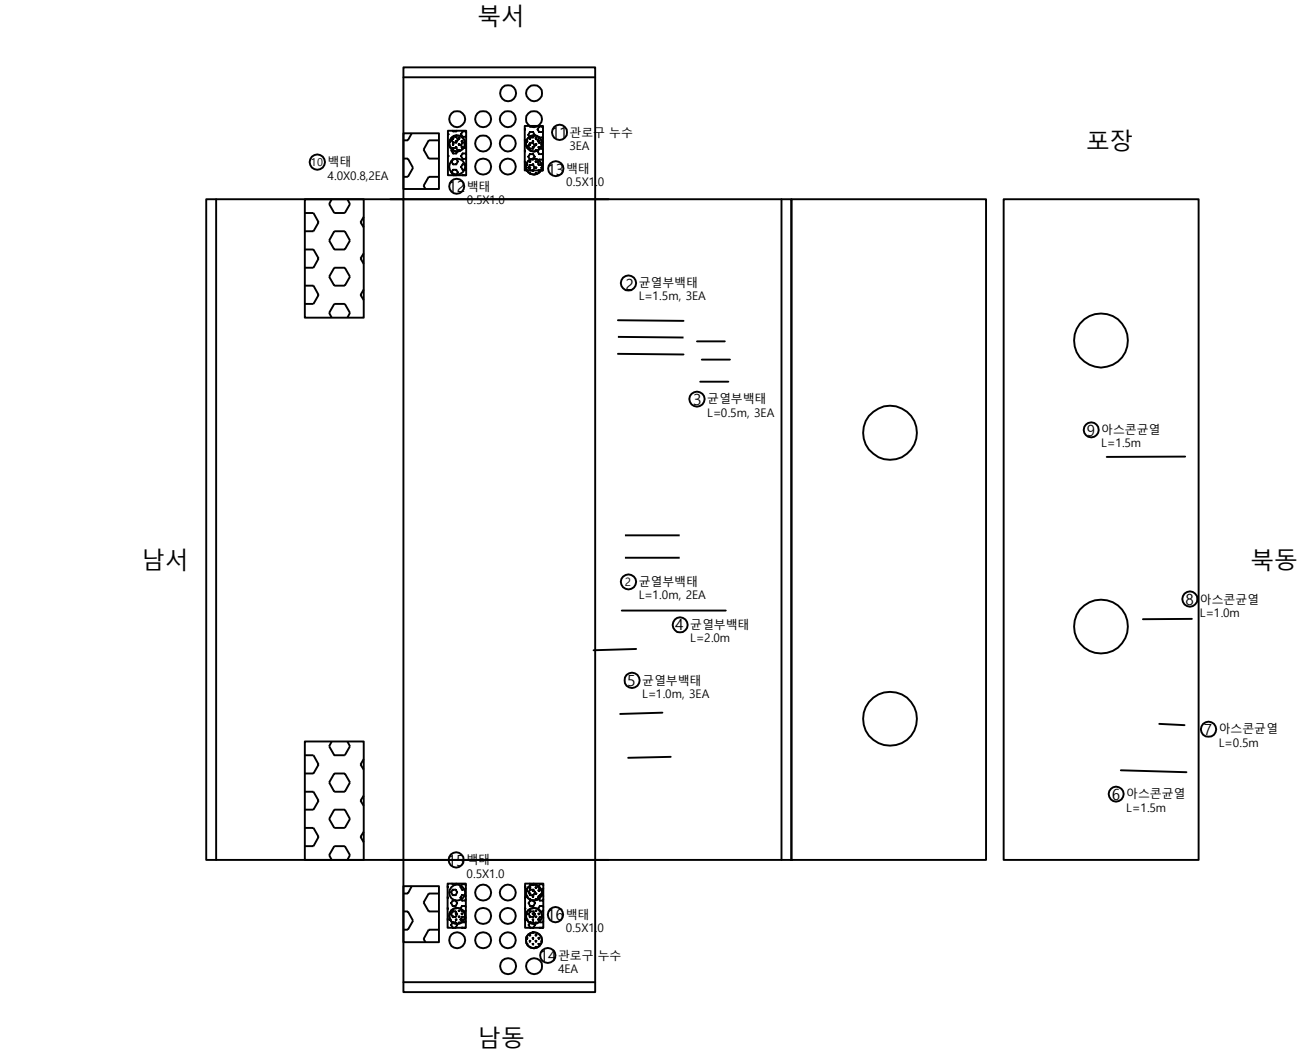

KEY PLAN

범례

	균열		망상균열		재료분리
	관, 구멍		바리, 파손		시공이음분리, 용분리
	누수, 상유부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		배수구
	강제부식		좌굴, 변형		신축이음 본체

용역명
2025년도 경기북부 지중구조물
2중시설물 정밀안전점검 용역

발주처
한국전력공사 경기북부본부

용역사
(주)명성엔지니어링

도면번호
11