


ID:


신파주- 송포 #1

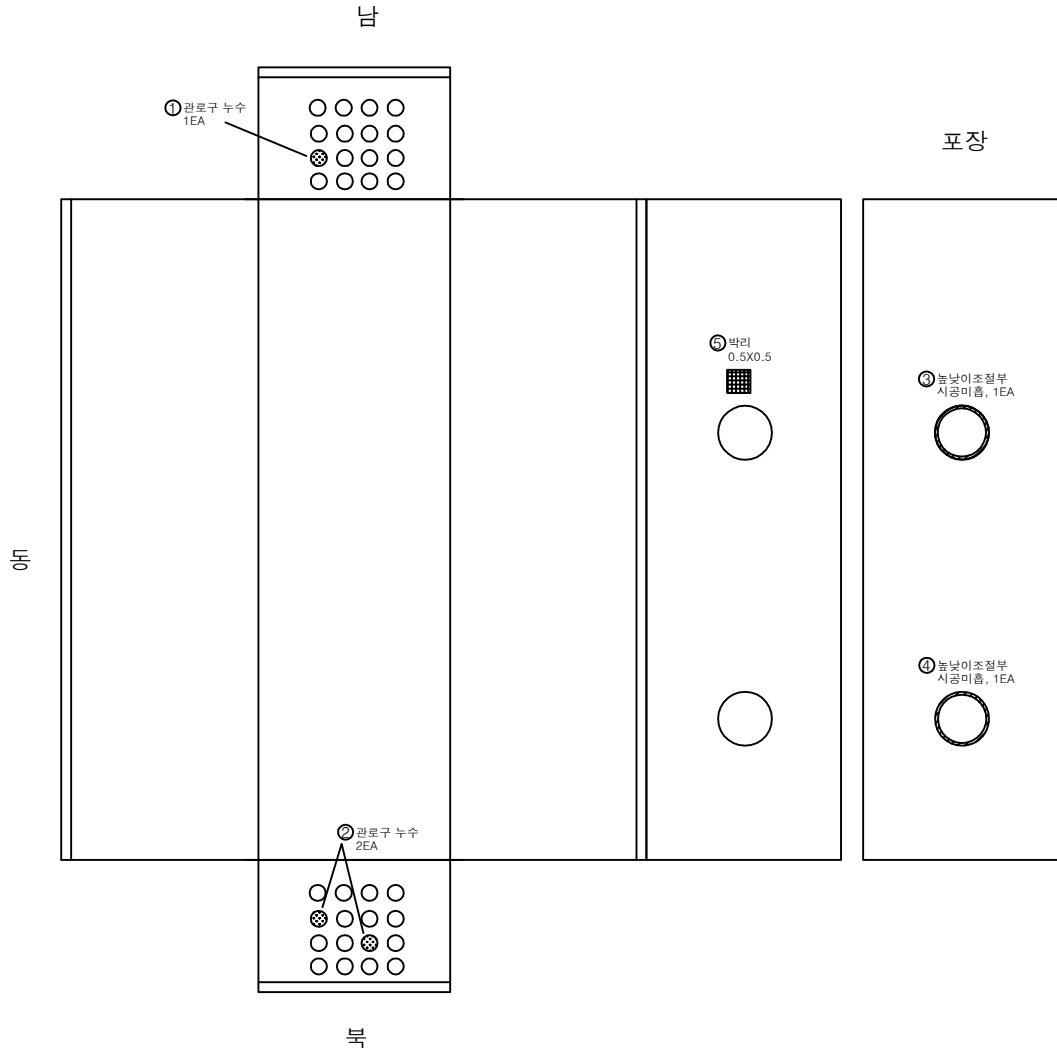

손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	관로구 누수				1	1.00	EA	
2	구	관로구 누수				2	2.00	EA	
3	구	높낮이조절부시공미흡				1	1.00	EA	
4	구	높낮이조절부시공미흡				1	1.00	EA	
5	구	박리		0.50	0.50	1	0.25	m²	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

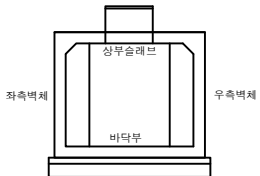


범례

콘크리트	방상근열	재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 경밀안전점검 용역
편청,공동	박리,파손	시공이음분리, 충분리	
누수,습윤부	벽체	퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
철근노출	침하	배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	도면번호 1

ID:


신파주- 송포 #2

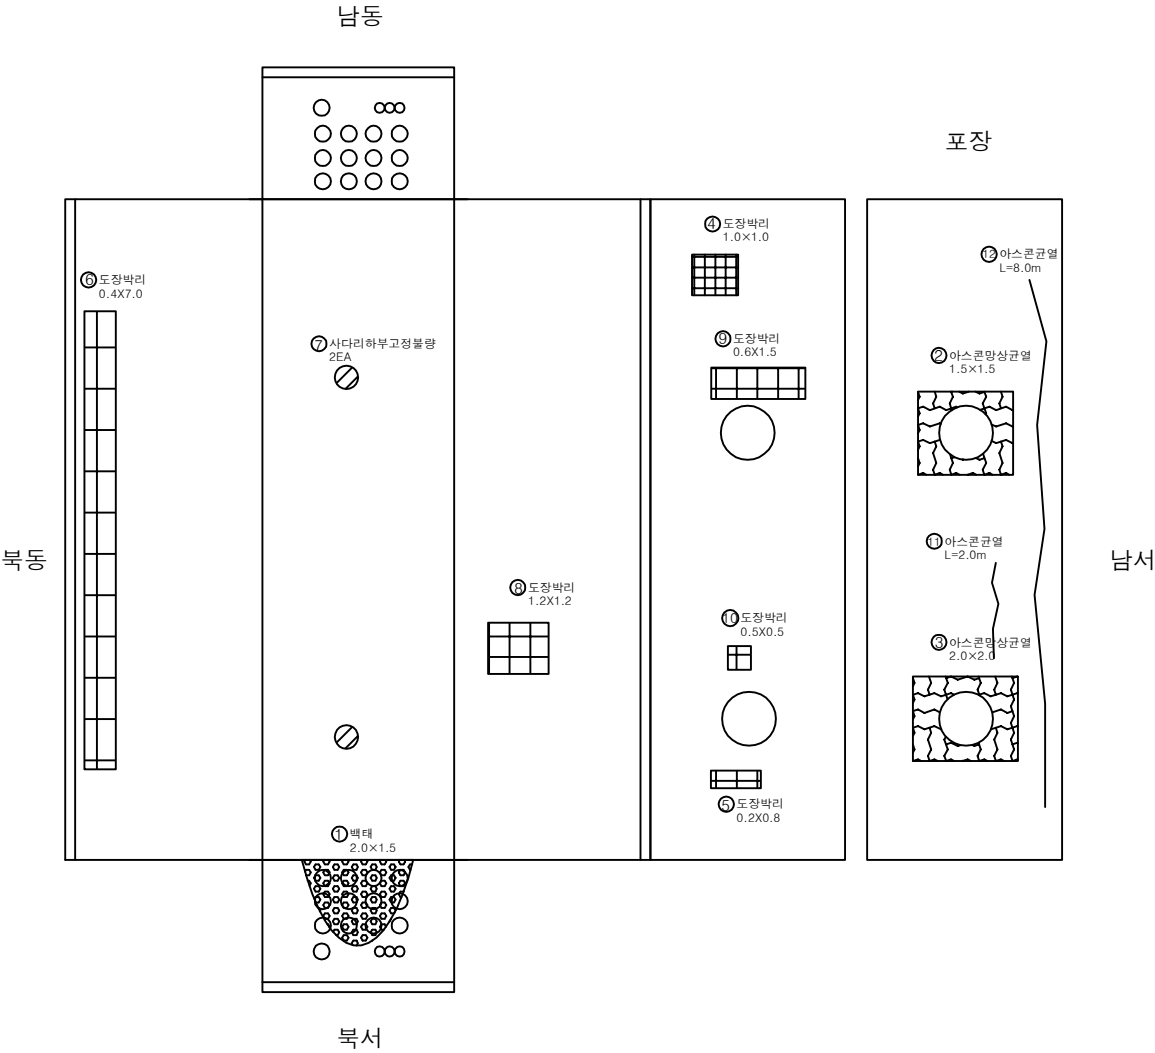

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	백태		2.00	1.50	1	3.00	m²	
2	구	아스콘방향상균열		1.50	1.50	1	2.25	m²	
3	구	아스콘방향상균열		2.00	2.00	1	4.00	m²	
4	구	도장박리		1.00	1.00	1	1.00	m²	
5	구	도장박리		0.20	0.80	1	0.16	m²	
6	구	도장박리		0.40	7.00	1	2.80	m²	
7	구	사다리하부고정볼량				2	2.00	EA	
8	구	도장박리		1.20	1.20	1	1.44	m²	
9	구	도장박리		0.60	1.50	1	0.90	m²	
10	구	도장박리		0.50	0.50	1	0.25	m²	
11	신	아스콘균열			2.00	1	2.00	m	
12	신	아스콘균열			8.00	1	8.00	m	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

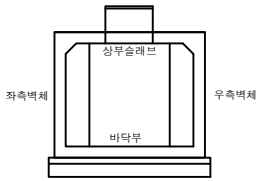

범 례	균열	방향상균열	재료분리	용역명
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리, 용분리	
	누수,습윤부	백태	퇴적물	발주처
	철근노출	침하	배수구	
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	용역사
				도면번호
				2

2025년도 경기북부 지중구조물
2종시설물 경질안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
(주)명성엔지니어링
용역사

ID: 신파주- 송포 #3

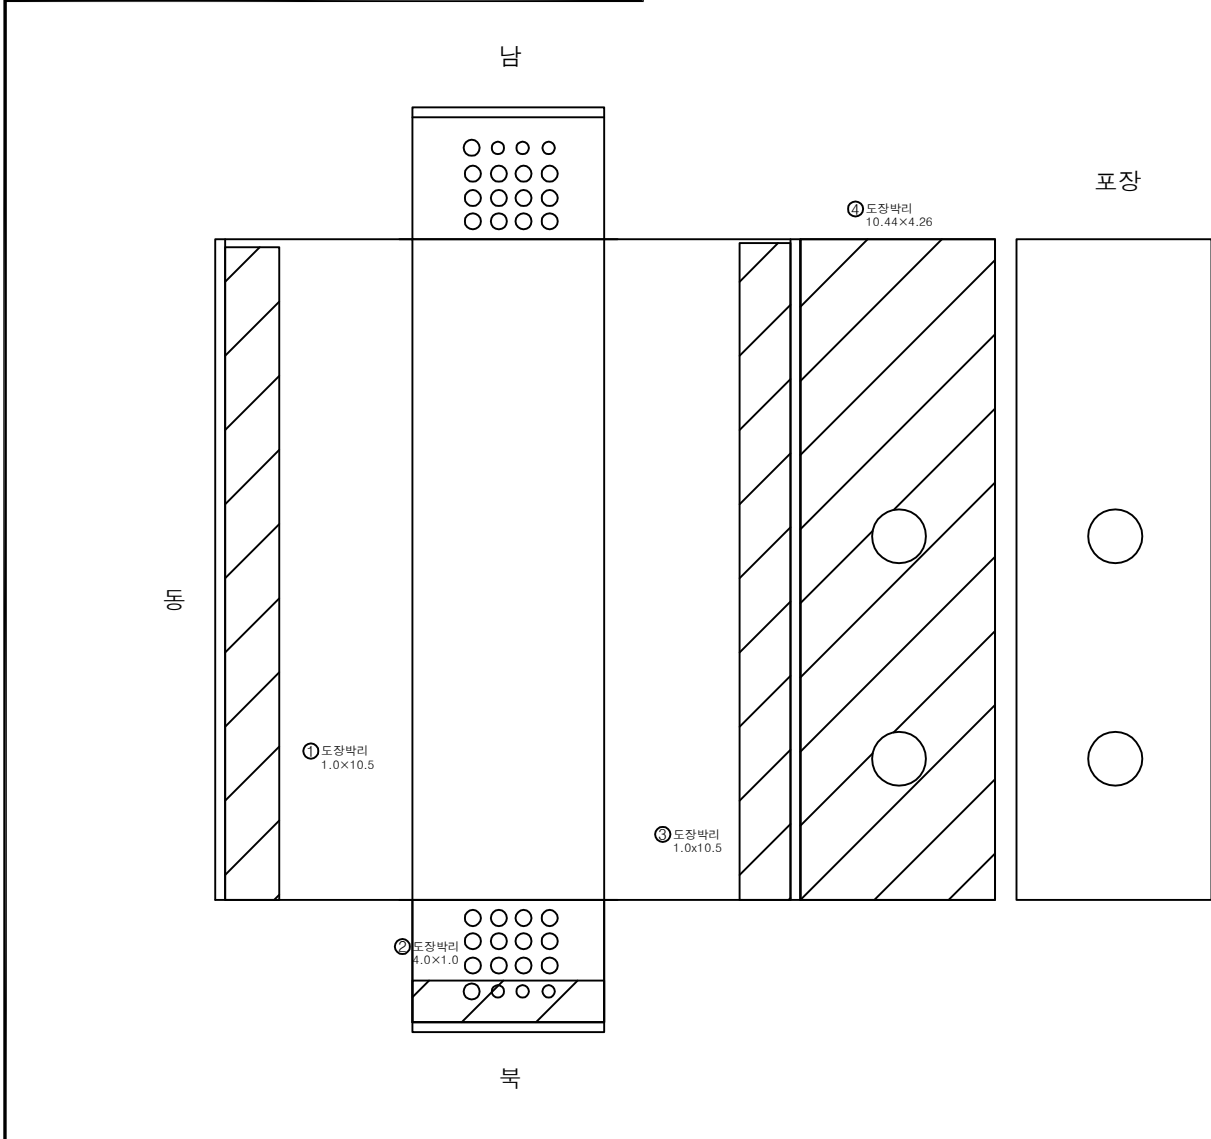

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	도장박리		1.00	10.50	1	10.50	m²	손상중가
2	구	도장박리		4.00	1.00	1	4.00	m²	손상변경
3	구	도장박리		1.00	10.50	1	10.50	m²	손상중가
4	구	도장박리		10.44	4.26	1	44.47	m²	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

상부출력부

바닥부


좌측벽체

우측벽체

범례

	콘 크		망상근열		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 2종시설물 경밀안전점검 용역 발주처 한국전력공사 경기북부본부 용역사 (주)명성엔지니어링 도면번호 3
	편창,공동		벽리,파손		시공이음분리, 등분리	
	누수,습윤부		벽 태		되적물	
	철근노출		침 하		배수구	
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체	


ID: 신파주- 송포 #4

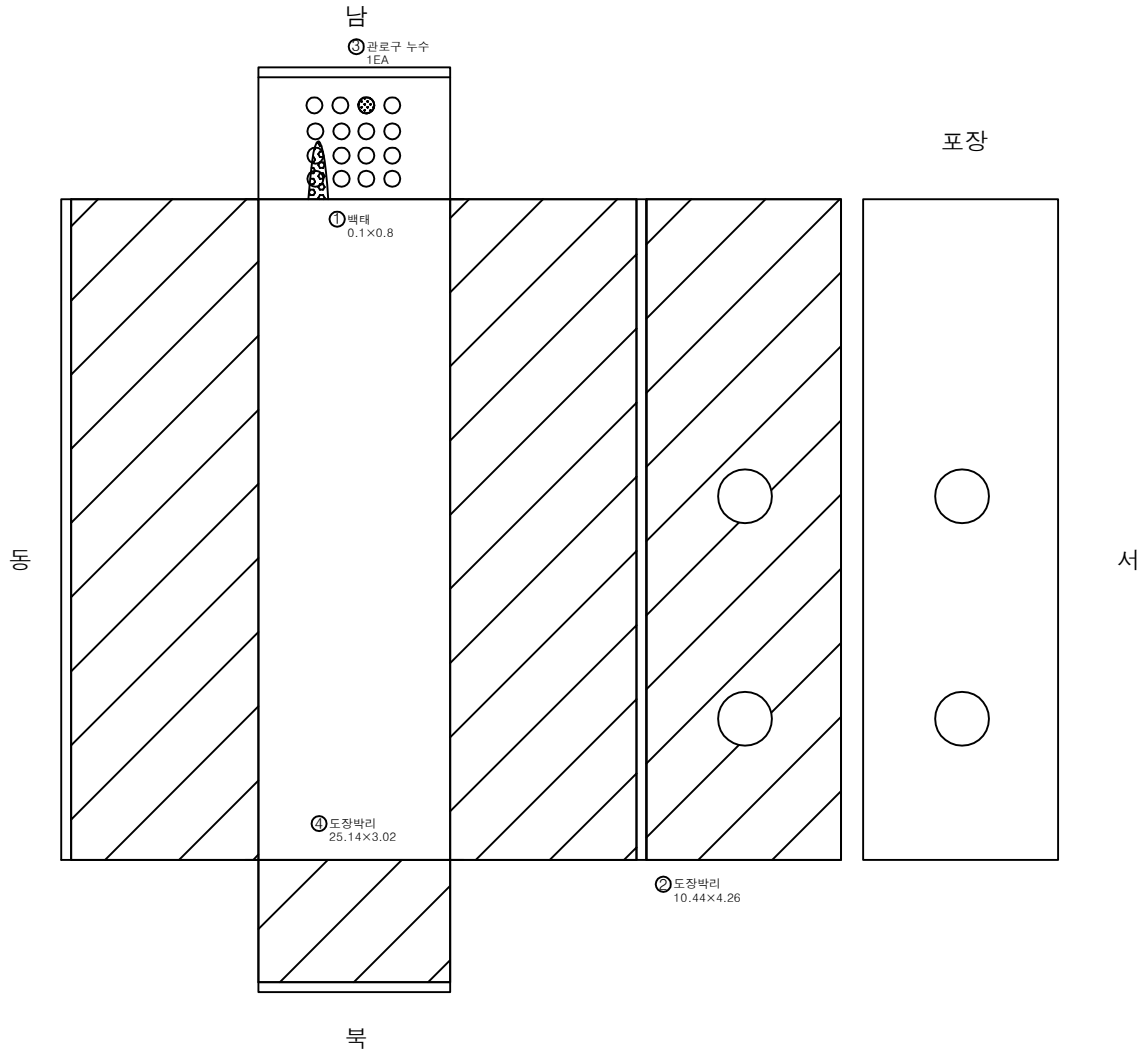

손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	백태		0.10	0.80	1	0.08	m²	
2	구	도장박리		10.44	4.26	1	44.47	m²	
3	구	관로구 누수				1	1.00	EA	
4	구	도장박리		25.14	3.02	1	75.92	m²	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

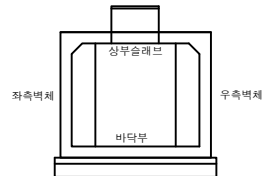


범례

	균열		망상균열		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2종시설물 정밀안전점검 용역
	편침,공동		박리,파손		시공이음분리, 용분리	
	누수,습윤부		백태		퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출		침하		배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 4

ID: 신파주- 송포 #5

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	전입사다리 고정앵커 노출				2	2.00	EA	
2	구	백태		0.20	0.50	1	0.10	m²	
3	구	도장박리		0.40	1.00	1	0.40	m²	
4	구	도장박리		2.00	2.00	1	4.00	m²	
5	구	도장박리		0.50	0.50	1	0.25	m²	
6	구	도장박리		1.00	3.00	1	3.00	m²	
7	구	도장박리		0.30	1.00	1	0.30	m²	
8	구	사다리하부 고정볼량				2	2.00	EA	
9	구	도장박리		4.00	1.50	1	6.00	m²	
10	구	도장박리		2.00	0.50	1	1.00	m²	
11	신	관로구 누수				1	1.00	EA	
12	신	포장부 망상균열		2.00	2.00	1	4.00	m²	
13	신	포장부 균열			2.00	3	6.00	m	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

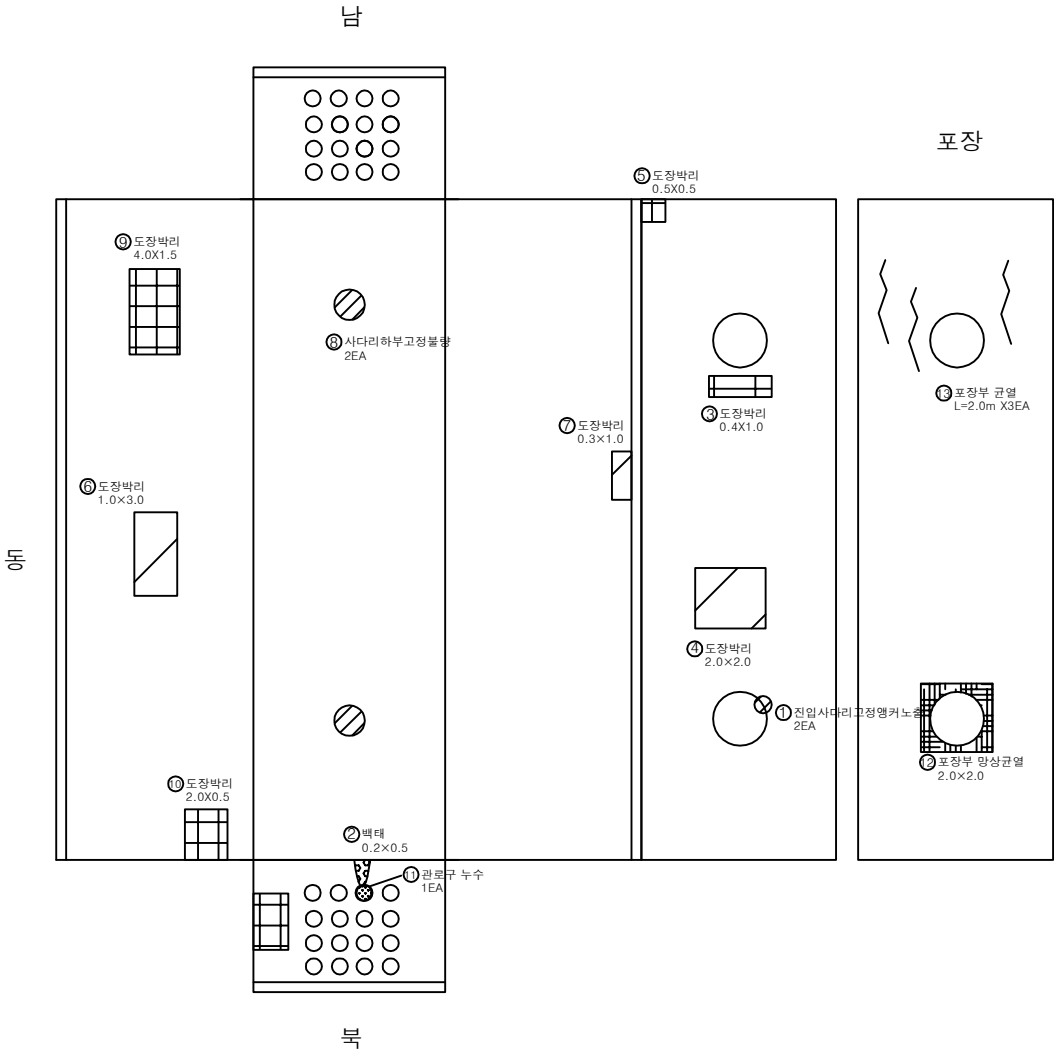

KEY PLAN

좌측벽체

상부슬래브

바닥부

우측벽체

범

례

균열

편칭,공동

누수,습윤부

철근노출

강제부식

망상균열

박리,파손

백태

침하

좌굴,변형

재료분리

시공이음분리, 용분리

퇴적물

배수구

신축이음 본체

용역명

2025년도 경기북부 지중구조물 2종시설물 정밀안전점검 용역

발주처

한국전력공사 경기북부본부

용역사

(주)명성엔지니어링

도면번호

5

ID: 신파주- 송포 #6

ID: 신파주- 송포 #6

③ 균열부백테
L=11.0m

[illegible]

① 아스콘망상균열
1.5×1.5



② 아스콘망상균열
2.0×2.0



① 아스콘망상균열
1.5×1.5



② 아스콘망상균열
2.0×2.0



관로구 누수
1EA

상부슬래브

바닥부

상부슬래브

바닥부

KEY PLAN

五
五

६७४

६७४

६७४

६७४

६७४

망상균열

망상균열

망상균열

망상균열

망상균열

상균열	 재료분리
-----	--

상균열	 재료분리
-----	--

상균열	 재료분리
-----	--

상균열	 재료분리
-----	--

상균열	 재료분리
-----	--

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물
-----	-------------------

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물
-----	-------------------

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물
-----	-------------------

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물
-----	-------------------

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물
-----	-------------------


손상물량표

[illegible]


ID: 신파주- 송포 #7

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	백태		0.10	0.80	1	0.08	m ²	
2	구	관로구 누수				2	2.00	EA	
3	구	아스콘균열	0.50		2.50	1	2.50	m	
4	구	아스콘균열	0.50		5.00	1	5.00	m	
5	구	아스콘균열	0.50		3.50	1	3.50	m	
6	구	관로구 누수				3	3.00	EA	
7	신	점검사다리 볼트탈락				1	1.00	EA	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

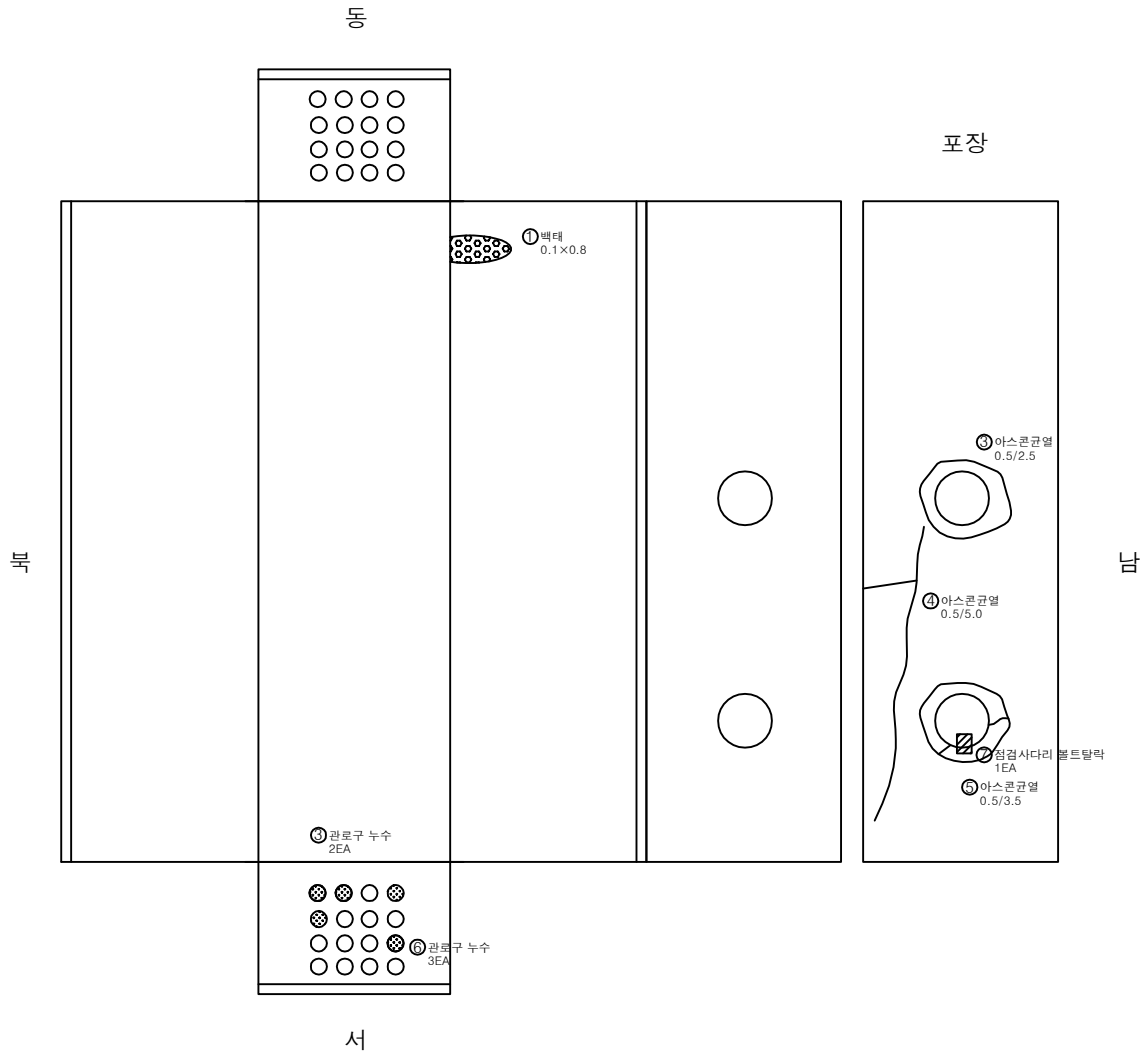

KEY
PLAN

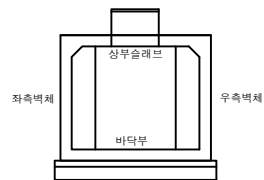


범 례	균열	망상균열	재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2종시설물 정밀안전점검 용역
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리, 충분리	
	누수,습윤부	백태	퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출	침하	배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강재부식	좌굴,변형	신축이음 본체	도면번호 7

ID:


신파주- 송포 #8

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	백태		2.50	2.00	1	5.00	m²	
2	구	관로구 백태		0.20	0.20	3	0.12	m²	
3	신	관로구 백태		0.20	0.20	3	0.12	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

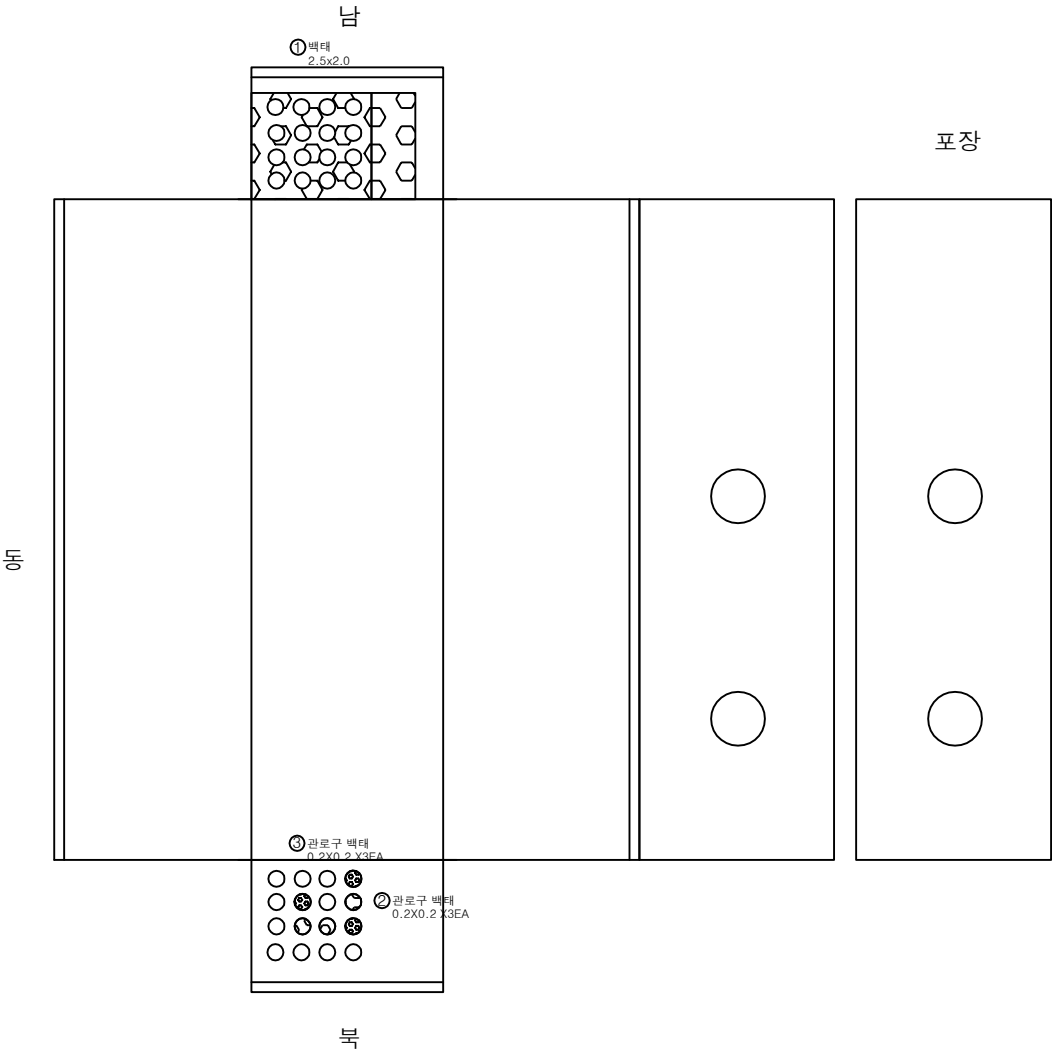

KEY PLAN

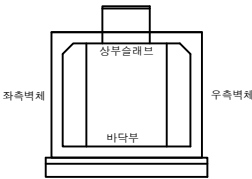


범례

	균 열		망상균열		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2종시설물 경밀안전점검 용역
	편청,공동		박리,파손		시공이음분리, 층분리	
	누수,습윤부		백 태		퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출		침 하		배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 8


ID: 신파주- 송포 #9

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

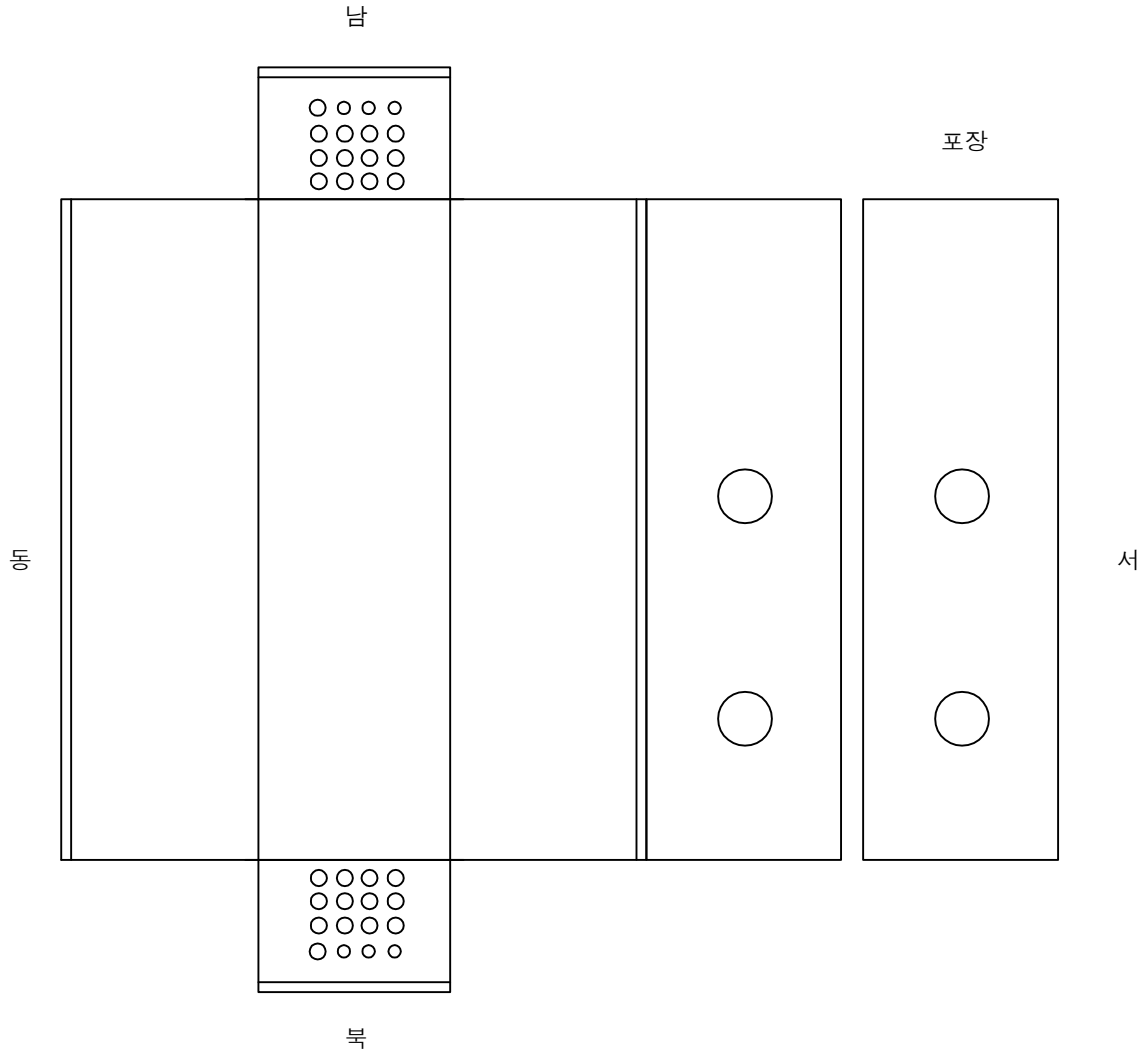

KEY PLAN

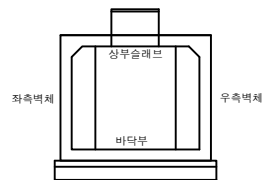

범 례	균열	망상균열	재료분리	용역명
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리,층분리	
	누수,습윤부	백태	퇴적물	
	철근노출	침하	배수구	
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	
				도면번호

용역명
2025년도 경기북부 지중구조물
·2종시설물 정밀안전점검 용역

발주처
한국전력공사 경기북부본부

용역사
(주)명성엔지니어링


도면번호
9

ID:


신파주- 송포 #10

손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	신	점검로 볼트망설				1	1.00	EA	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

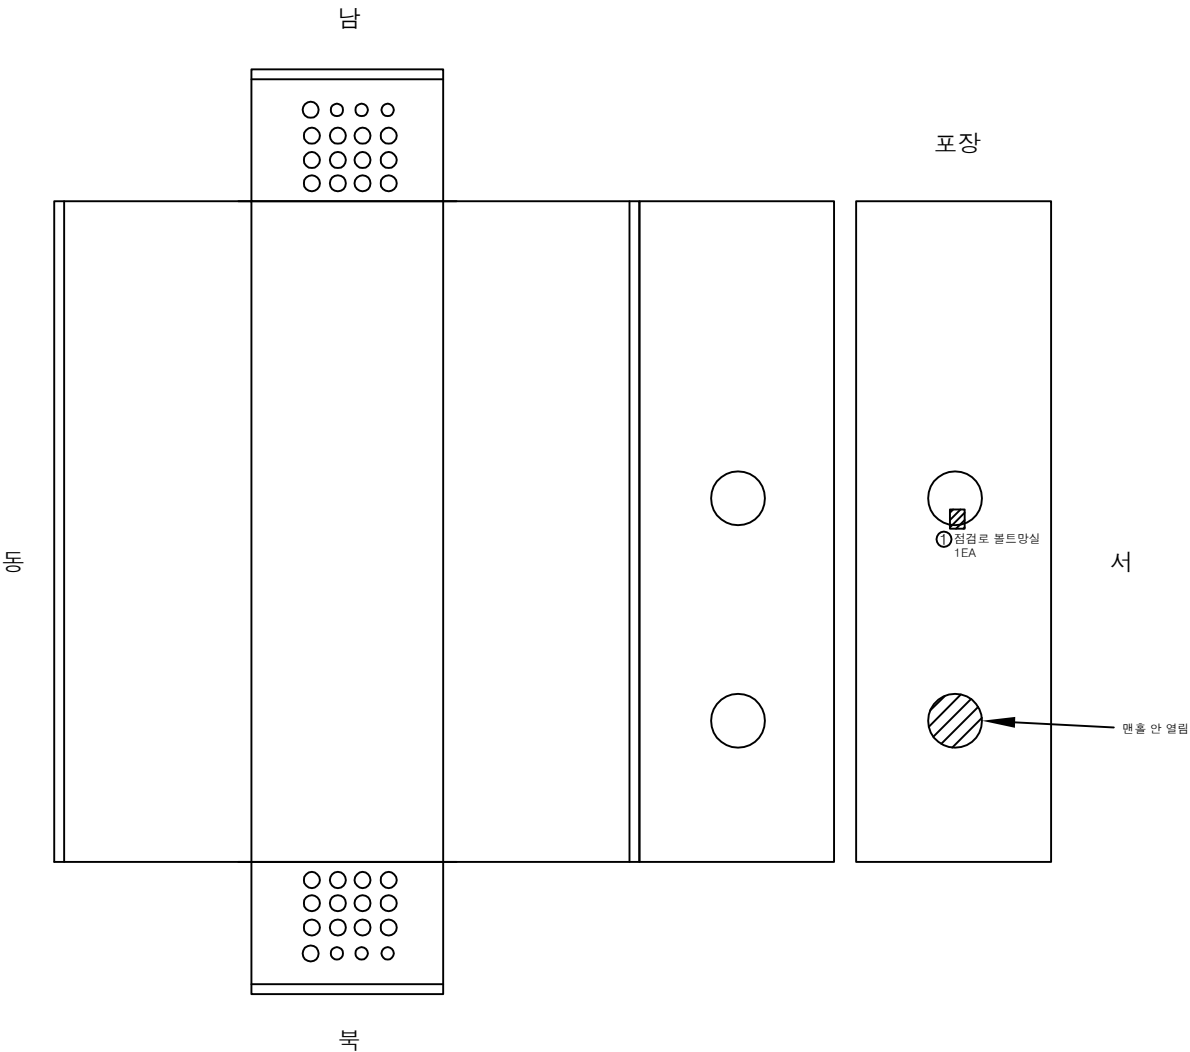

KEY PLAN

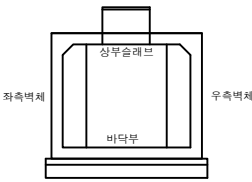

범 례	균열	망상균열	재료분리	용역명
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리,응분리	
	누수,습윤부	백태	퇴적물	
	철근노출	침하	배수구	
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	
				2025년도 경기북부 지중구조물 2종시설물 정밀안전점검 용역 발주처 한국전력공사 경기북부본부 용역사 (주)명성엔지니어링 도면번호 10


ID:

신파주- 송포 #11

손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	균열			3.00	1	3.00	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

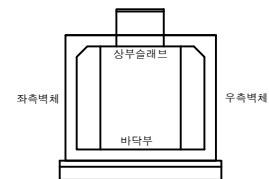

범례

	균열		망상균열		재료분리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2종시설물 경밀안전점검 용역
	편침,공동		박리,파손		시공이음분리, 용분리	
	누수,습윤부		배터		퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출		침하		배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강재부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 11

신파주- 송포 #12


포장

서

좌측벽체

우측벽체

KEY PLAN

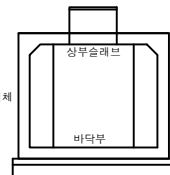

범
례


	관 입		방상관 입		재료본리	용역명 2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 정밀안전점검 용역
	편칭,공동		박리,파손		시공이음본리, 충돌리	
	누수,습윤부		백 테		퇴적물	발주처 한국전력공사 경기북부본부
	철근노출		침 하		배수구	용역사 (주)명성엔지니어링
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체	도면번호 12

[illegible]


ID: 신파주- 송포 #13

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

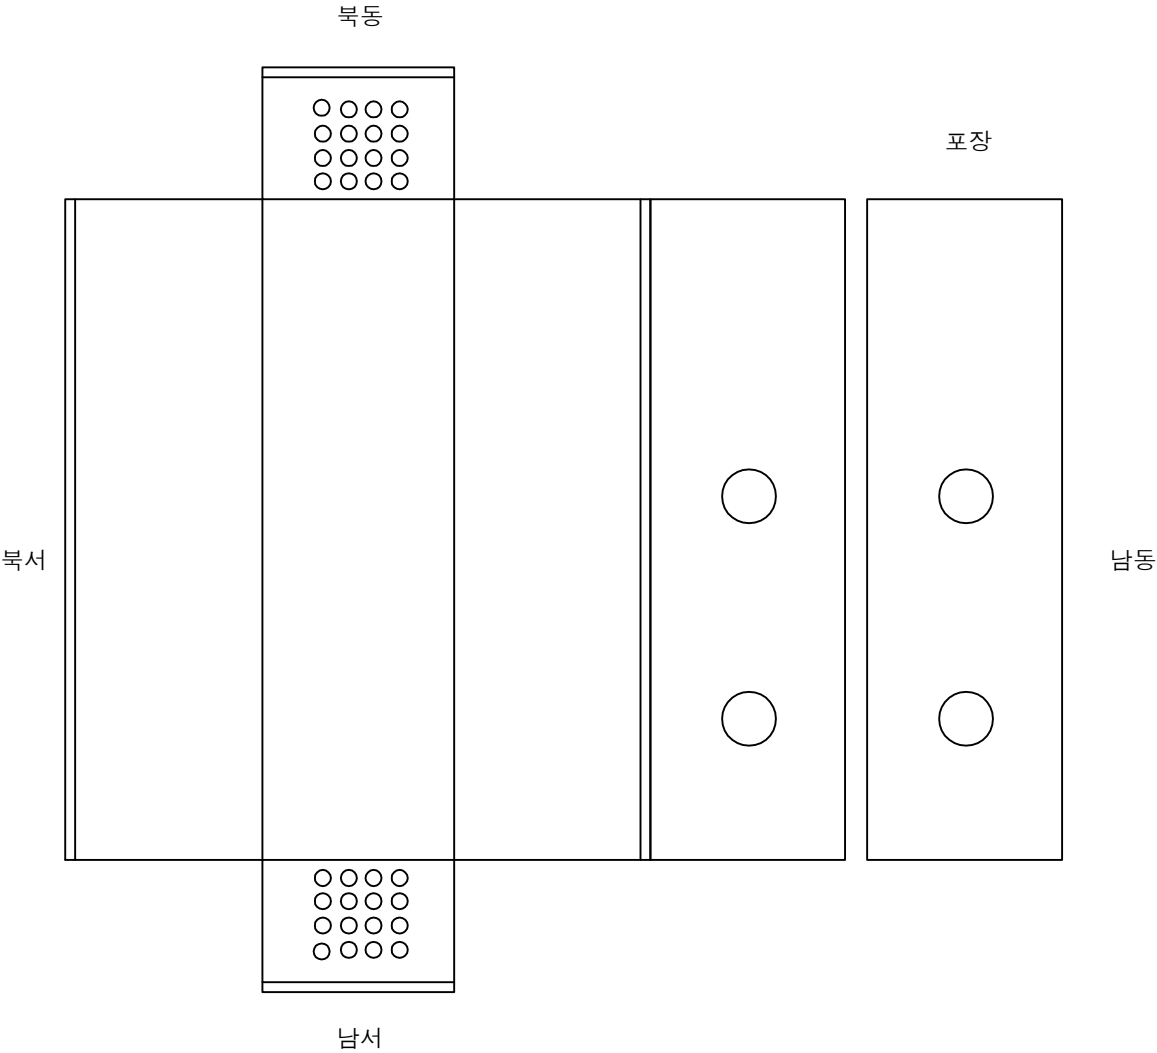

KEY
PLAN

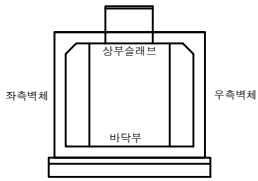


범 례	구 열	망상구열	재료분리	용역명
	편칭,공동	바리,파손	시공이음분리, 용분리	
누수,습윤부	배 테	퇴적물	발주처	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2중시설물 경밀안전점검 용역
철근노출	침 하	배수구	용역사	
강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	도면번호	(주)명성엔지니어링
				13


ID: 신파주- 송포 #14

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

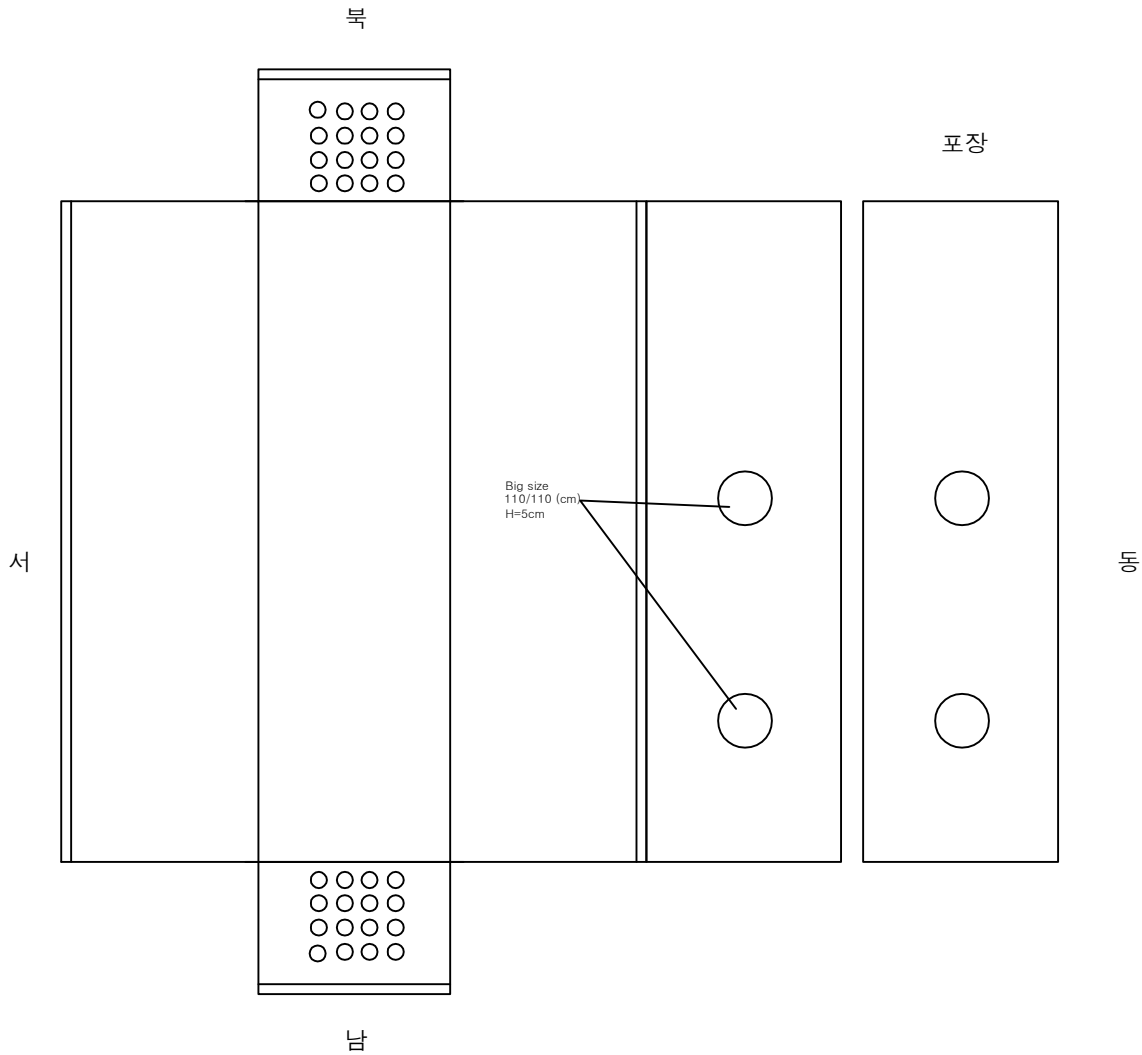

KEY PLAN

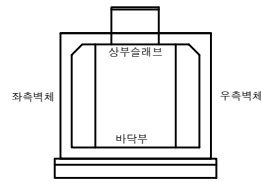

범 례	관 열	망상균열	재료분리	용역명
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리, 층분리	
	누수,습윤부	백태	퇴적물	
	철근노출	침하	배수구	
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	
				도면번호

용역명
2025년도 경기북부 지중구조물
·2종시설물 정밀안전점검 용역


발주처
한국전력공사 경기북부본부

용역사
(주)명성엔지니어링

도면번호
14

ID:


신파주- 송포 #15

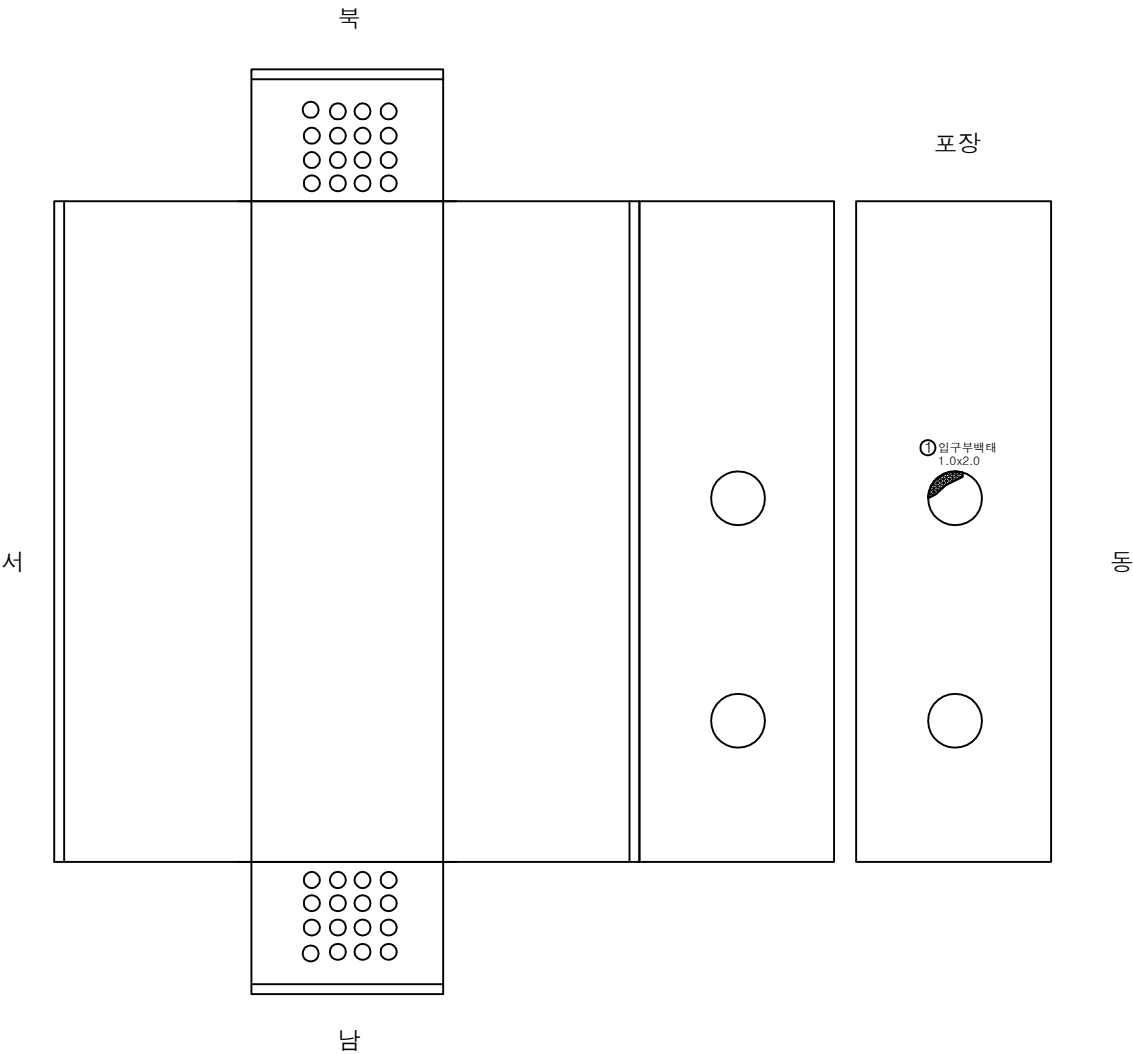

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	입구부백테		1.00	2.00	1	2.00	m ²	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

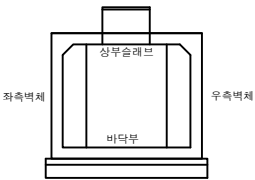

범례

	관 열		망상균열		재료분리
	편청,공동		박리,파손		시공이음분리, 용분리
	누수,습윤부		백 테		외적물
	철근노출		침 하		배수구
	강제부식		좌굴,변형		신축이음 본체

용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 2중시설물 경밀안전점검 용역
발주처	한국전력공사 경기북부본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	15

ID: 신파주- 송포 #16

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	출입안전사다리 앵커볼트파손				1	1.00	EA	
2	신	백태		0.20	0.20	2	0.08	m²	
3	신	백태		0.30	0.50	1	0.15	m²	
4	신	포장부 균열			2.00	2	4.00	m	
5	신	포장부 망상균열		2.00	2.00	1	4.00	m²	
6	신	포장부 균열			4.00	1	4.00	m	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

좌측벽체

상부슬래브

바닥부

우측벽체

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편칭,공동		박리,파손		시공이음분리, 용분리
	누수,습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		배수구
	강제부식		좌굴,변형		신공이음 본체

용역명

2025년도 경기북부 지중구조물 2종시설물 경밀안전점검 용역

발주처

한국전력공사 경기북부본부

용역사

(주)명성엔지니어링

도면번호


16

ID:


신파주- 송포 #17

손상물량표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	구	박리		0.70	0.30	1	0.21	m²	
2	구	백태		0.40	0.30	2	0.24	m²	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

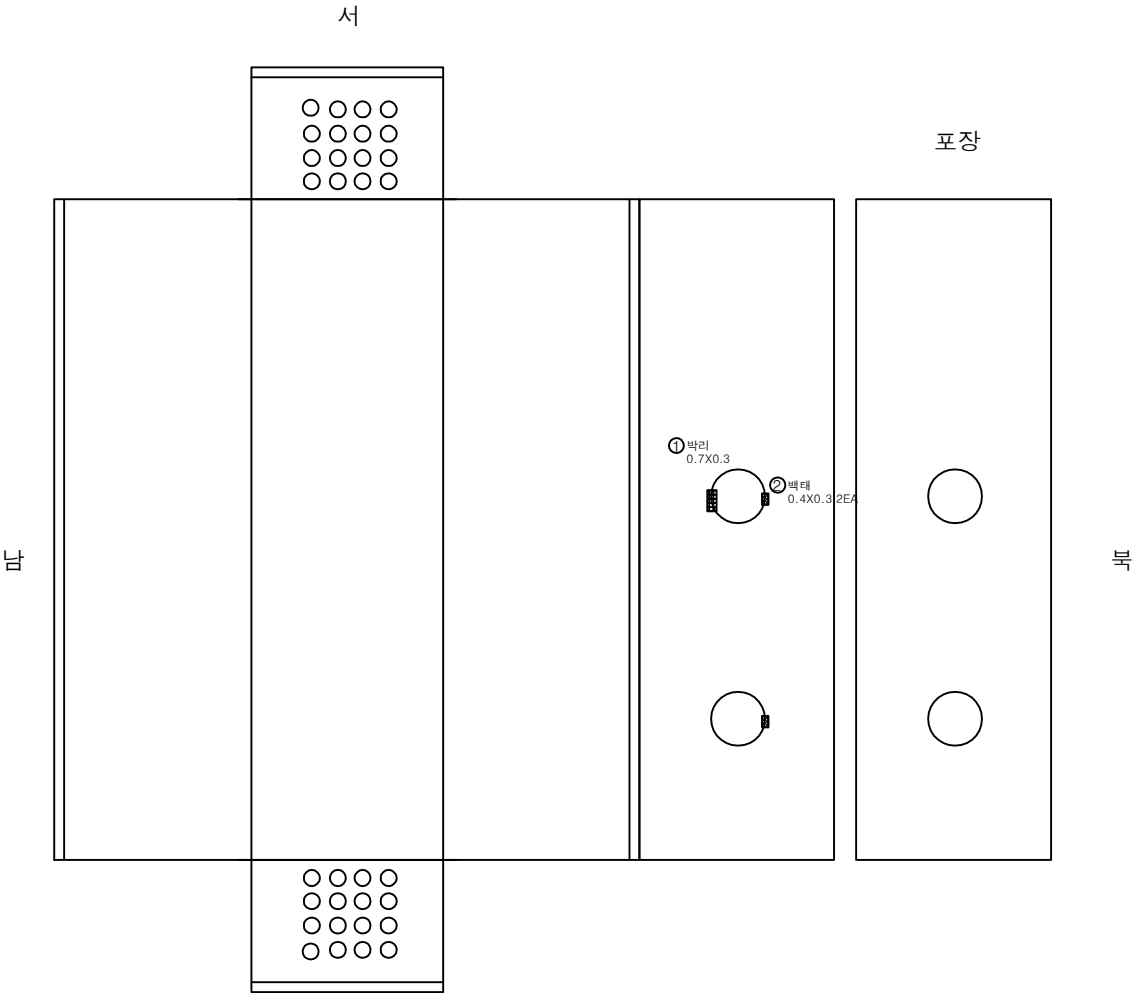

KEY PLAN

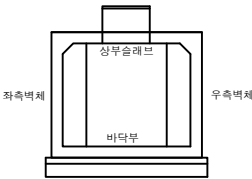

범 례	관 열	망상균열	재료분리	용역명
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리,층분리	
	누수,습윤부	백태	퇴적물	
	철근노출	침하	배수구	
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체	


용역명
2025년도 경기북부 지중구조물
2중시설물 경밀안전점검 용역
발주처
한국전력공사 경기북부본부
용역사
(주)명성엔지니어링
도면번호
17

ID: 신파주- 송포 #18

손 상 물 량 표

번호	신/구	손상내용	손상규모			개소	수량	단위	비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)				
1	신	아스콘균열			2.00	3	6.00	m	
2	신	아스콘균열			1.00	2	2.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

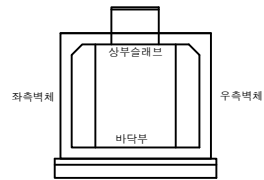

범 례	구분	상부슬라브	바닥부	좌측벽체	우측벽체
	관 열	망상균열	재료분리	용역명	2025년도 경기북부 지중구조물 ·2종시설물 경밀안전점검 용역
	편칭,공동	박리,파손	시공이음분리, 층분리	발주처	한국전력공사 경기북부본부
	누수,습윤부	배 테	퇴적물	용역사	(주)명성엔지니어링
	철근노출	침 하	배수구	도면번호	18
	강제부식	좌굴,변형	신축이음 본체		