


문발S/S 인출 외관조사망도

손상 현황 표

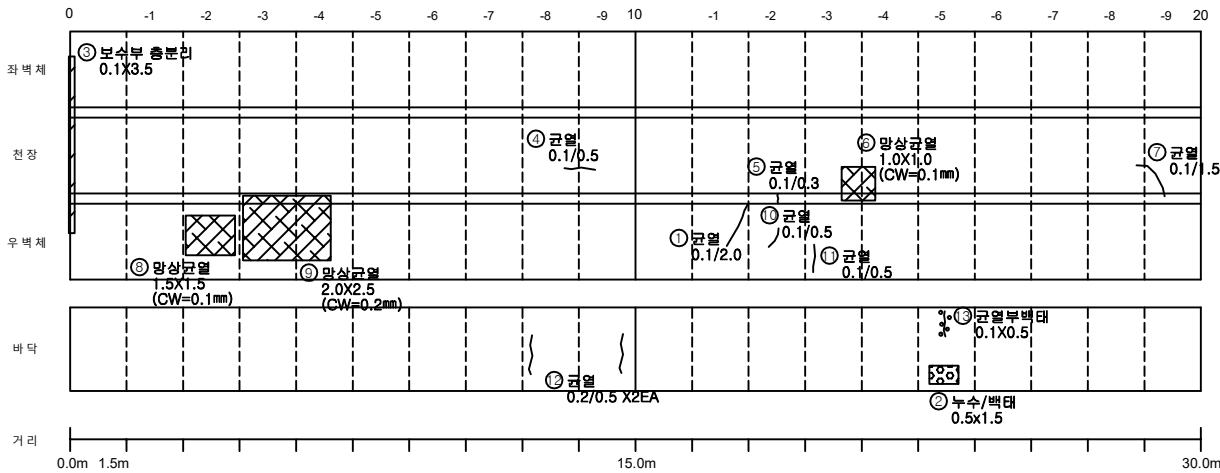


번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	손상증가
2	누수/백태	0.5	1.5	1	m ²	0.75	
3	보수부 총분리	0.1	3.5	1	m ²	0.35	신규
4	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	신규
5	균열	0.1	0.3	1	m	0.30	신규
6	망상균열	1.0	1.0	1	m ²	1.00	신규 / (CW=0.1mm)
7	균열	0.1	1.5	1	m	1.50	신규
8	망상균열	1.5	1.5	1	m ²	2.25	신규 / (CW=0.1mm)
9	망상균열	2.0	2.5	1	m ²	5.00	신규 / (CW=0.2mm)
10	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	신규
11	균열	0.1	0.5	1	m	0.50	신규
12	균열	0.2	0.5	2	m	1.00	신규
13	균열부백태	0.1	0.5	1	m ²	0.05	신규
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

← 시점

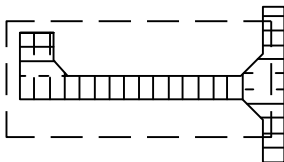



중점 →

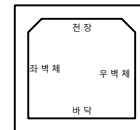

범례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편침, 공동	통역명 2025년도 경기북부 지공구조물 ·2층시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 총분리,이격	누수, 습윤부	백태	통역사 (주)영성엔지니어링
이물집회적 적지물회적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	양도번호 문발S/S 인출 - 1



손상 현황 표

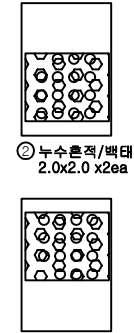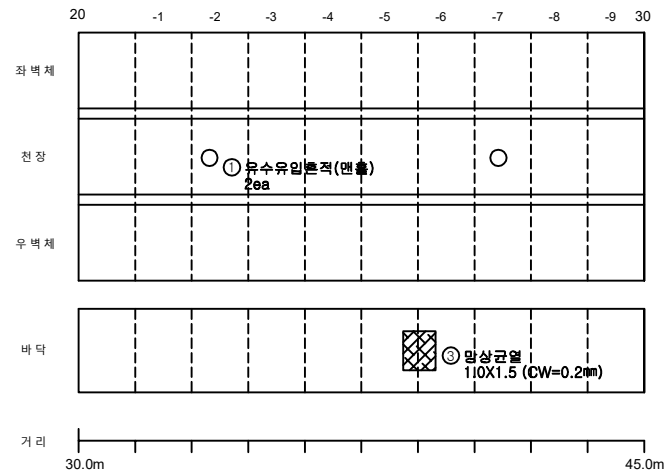

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	유수유입흔적(맨홀)			2	EA	2.00	
2	누수흔적/백태	2.0	2.0	2	m ²	8.00	
3	망상균열	1.0	1.5	1	m ²	1.50	신규 / (CW=0.2mm)
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY PLAN

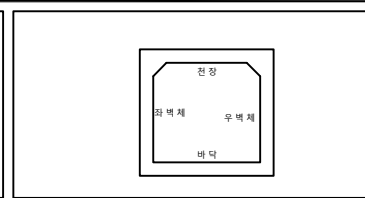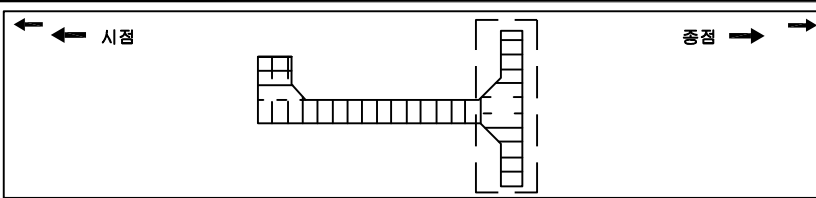

범례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편심, 공동	통역명 2025년도 경기북부 지공구조물 ·2층시설물 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	통역사 (주)영성엔지니어링
이물침투 적치물침투	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2025.05
사석이관 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 문발S/S 인출 - 2