

32. 계 양 천 교

- 1) 전경 사진
- 2) 현황표
- 3) 시설물 위치도
- 4) 부재별 전경사진
- 5) 관련도면
- 6) 자료수집 및 분석
- 7) 점검결과
- 8) 시설물의 안전등급 지정
- 9) 종합결론

32. 계양천교(기타)

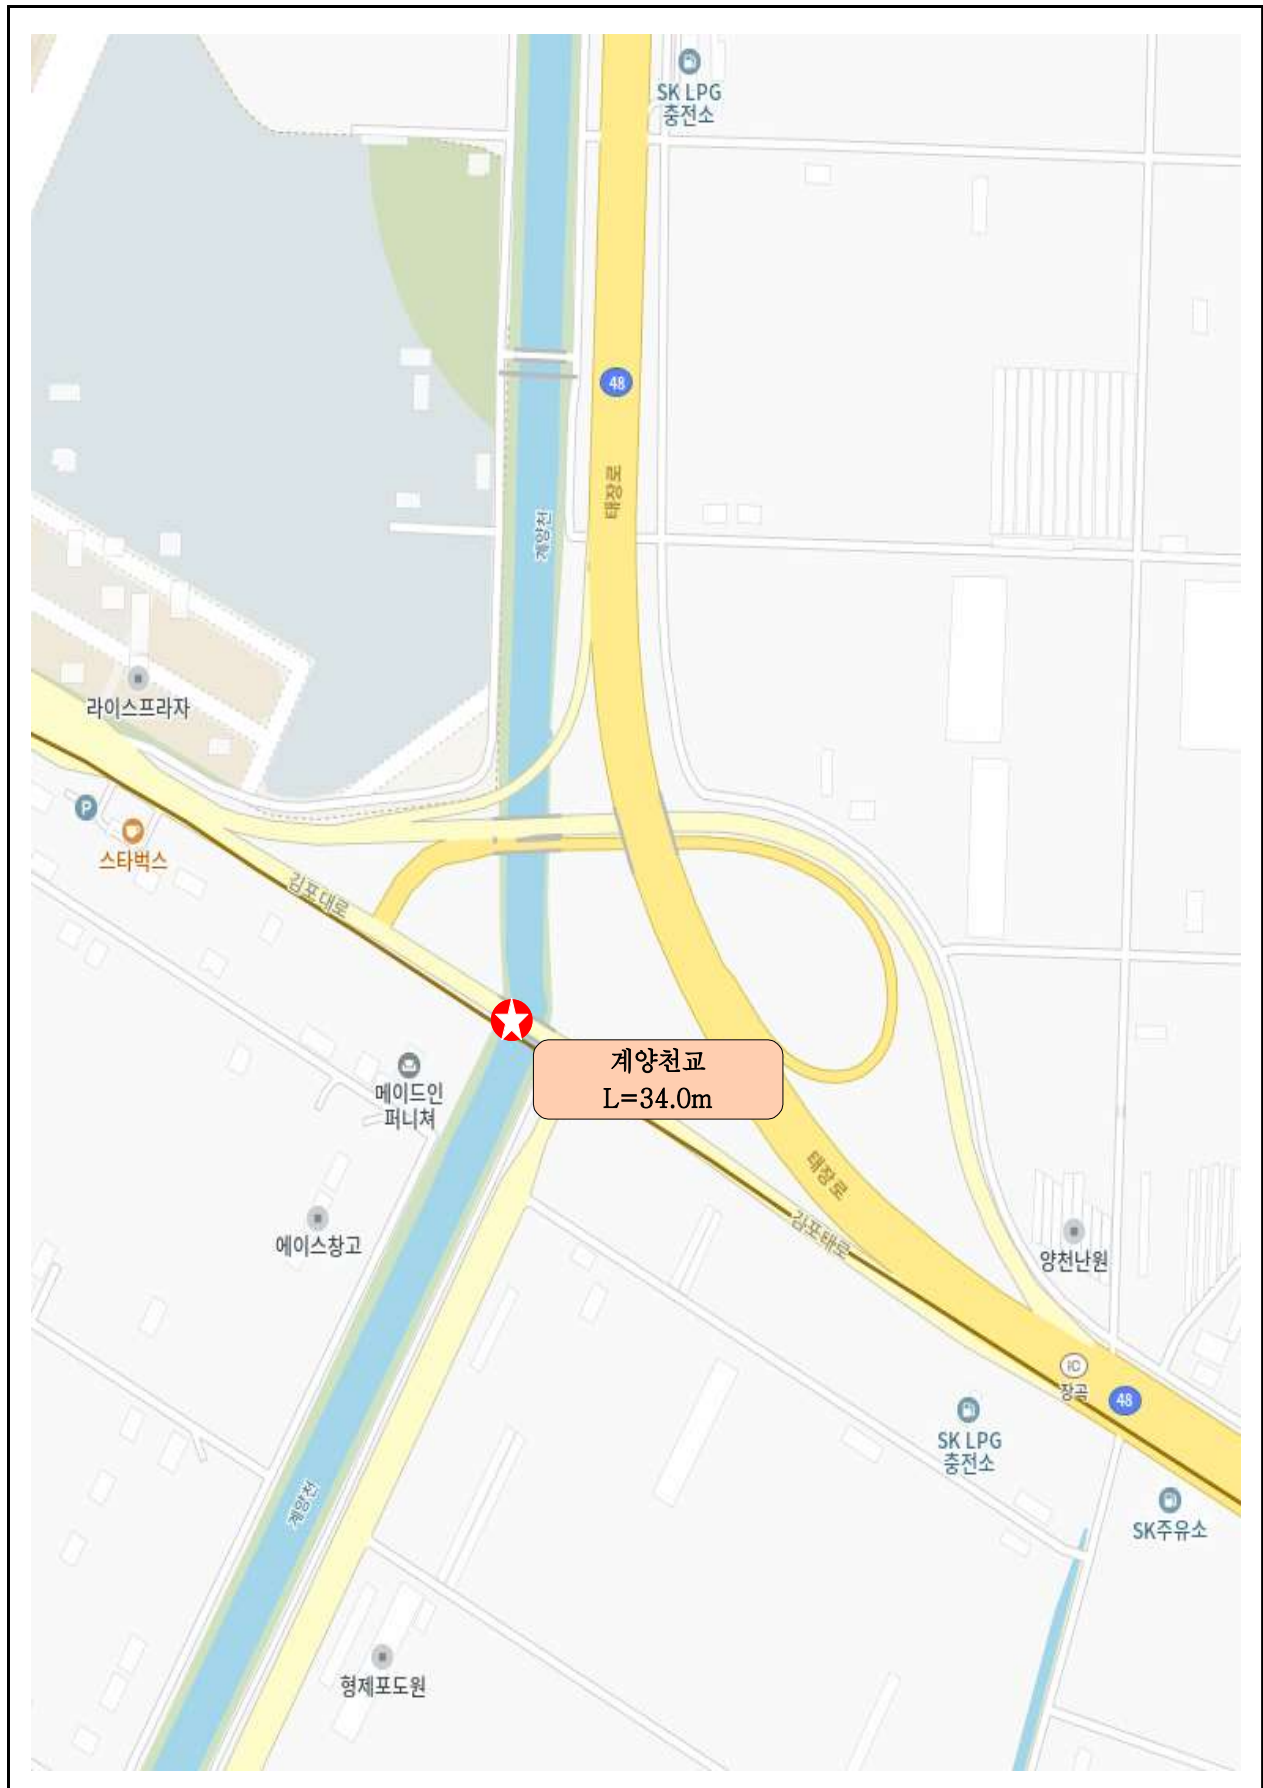
1) 전경 사진



2) 현황표

구분		내용		구분		내용	
시설물명		계양천교		시설물 번호		BR1992-0000903(기존)	
준공년도		-		관리주체		서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소	
위 치		경기도 김포시 사우동 837-3		용 도		도로교량	
제원	연장	L = 34.0m					
	폭	B = 20.0m					
구조 형식	상부	합성형 라멘교		기초 형식	교대	-	
	하부	교대 : 벽식 교각 : 벽식			교각	-	
교량받침		-		신축이음		-	
부착시설내용		-		종 별		기타	
전차 안전등급		B		금회 안전등급		B	
규모 및 제원 추가사항							
- 교차시설물 : 계양천							

3) 시설물 위치도



4) 부재별 전경사진

	
교면포장 전경	방호벽 전경
	
바닥판하면 전경	교대 전경
	
교각 전경	접속옹벽 전경

5) 관련도면

관리주체의 시설물통합정보관리시스템(FMS) 확인결과, 해당 시설물의 설계도면은 현재 등재되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

6) 자료수집 및 분석

① 설계도서 및 유지관리 자료

준공도서	☐ 유, ☒ 무	시방서	☐ 유, ☒ 무	구조계산서	☐ 유, ☒ 무
지질조사서	☐ 유, ☒ 무	실측도면	☐ 유, ☐ 무, ☒ 해당없음		
기타 설계도서 및 자료 현황	-				
자료명	분석 및 특이사항				
준공도서	미보유				

② 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	-	-	-	

③ 보수 이력

구분	공사기간	시공자	공사명	보수·보강공법/내용	공사금액 (천원)
1	-	-	-	-	-

④ 전회 점검요약

전차점검(1)	•점검종류 : 정기안전점검 •점검일자: 2025. 07. 01. ~ 2025. 12. 01. •점검기관 : 주식회사 태강
주요 결함 및 특이사항	•안전등급 : 양호 •결함 및 특이사항 ·바닥판 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상) -공중이 이용하는 부위 -추락방지시설(난간 및 연석, 점검시설) : 해당부재의 상기 기입사항과 동일 -도로 포장(교면포장) : 해당부재의 상기 기입사항과 동일 -도로 신축이음(신축이음) : 해당부재의 상기 기입사항과 동일

7) 점검결과

① 정기안전점검표

점검일자 : 2026년 04월 07일

점검자 : 정 지 운

시 설 물 명		계양천교		관 리 주 체		서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소			
준 공 년 월 일		2025년 12월 31일		최 종 점 검 년 월 일		2026년 04월 07일			
구 분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수 필요 유무	a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주 요 시 설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	도장긋힘	유		○				
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	균열 (0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만)	유			○			
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태	—	—						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태	—	—						○
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태	균열부백태	유		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	비노출	—	○					
일 반 시 설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태	—	—						○
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	—	—	○					
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	11.난간, 연석의 손상 상태	상태양호	무	○					

구 분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수 필요 유무	a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
부 대 시 설	12.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	13.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태	—	—						○
	14.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태	—	—						○
	15.점검로 등 손상 상태	—	—						○
평가결과		안전등급 : ☐ A ☒ B(8.65) ☐ C ☐ D ☐ E 긴급점검·진단 필요성 : ☐ 있음 ☒ 없음 안전조치 필요성 : ☐ 있음 ☒ 없음							
종합의견 및 특기사항		· 금회 정기안전점검 결과, 전회와 비교시 기존손상에 대한 보수 및 손상의 진전은 없는 상태로 조사되었고, 신규손상으로 바닥판하면에서 균열부백태, 거더 도장긁힘 등의 손상이 조사되었다. 또한 상태평가결과 B등급으로 양호한 상태로 평가되었다.							

② 정기안전점검 실시결과 요약표

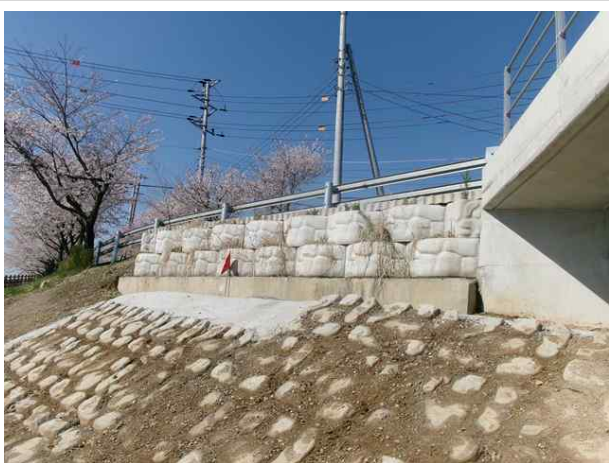
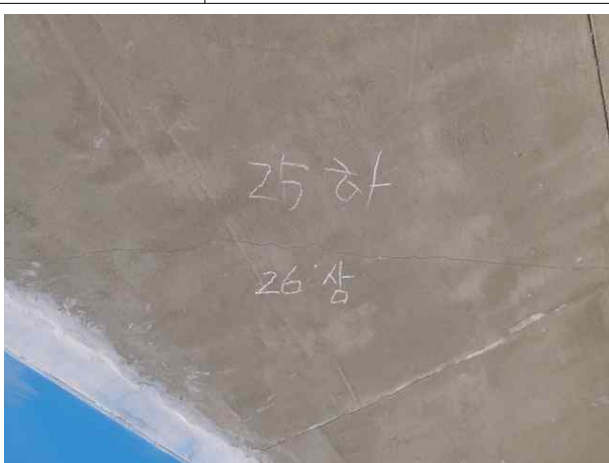
점검부위		점검결과	발생원인	조치 필요사항	사진번호
바닥판		· 균열(0.3mm미만) · 균열(0.3mm이상) · 균열부백태(0.3mm미만)	· 건조수축, 온도변화 · 건조수축, 온도변화 · 손상부 수분침투	· 하자	01, 14 12 15
거더		· 도장긁힘	· 외부충격	· 하자	02, 03, 16
가로보/세로보		· 상태양호	—	—	—
교대		· 균열부백태(0.3mm미만)	· 손상부 수분침투	· 하자	08, 10, 17
교각		· 상태양호	—	—	07
기초		· 비노출	—	—	—
교량받침		· 해당없음	—	—	—
신축이음		· 해당없음	—	—	—
교면포장		· 상태양호	—	—	04, 05
배수시설		· 상태양호	—	—	09
난간 및 연석		· 상태양호	—	—	06
옹벽/석축		· 상태양호	—	—	11
공중이 이용하는 부위	추락방지 시설	· 난간 및 연석에 기입	—	—	—
	도로포장	· 교면포장에 기입	—	—	—
	도로부 신축이음부	· 해당없음	—	—	—
	환기구 등의 덮개	· 해당없음	—	—	—

③ 주요 현장조사 사진

			
01 (25년 하반기)	바닥판하면 (S2) 균열 (0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	바닥판하면 (S2) 균열 (0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	거더 및 가로보 상태양호	02 (26년 상반기)	거더 및 가로보 상태양호
			
03 (25년 하반기)	거더 이음부 상태양호	03 (26년 상반기)	거더 이음부 상태양호

			
04 (25년 하반기)	교면포장 상태양호	04 (26년 상반기)	교면포장 상태양호
			
05 (25년 하반기)	교면포장 접속부 상태양호	05 (26년 상반기)	교면포장 접속부 상태양호
			
06 (25년 하반기)	보도포장, 연석 및 난간 상태양호	06 (26년 상반기)	보도포장, 연석 및 난간 상태양호

			
07 (25년 하반기)	교각(P1) 상태양호	07 (26년 상반기)	교각(P1) 상태양호
			
08 (25년 하반기)	교대(A2) 상태양호	08 (26년 상반기)	교대(A2) 상태양호
			
09 (25년 하반기)	배수구 상태양호	09 (26년 상반기)	배수구 상태양호

			
10 (25년 하반기)	교대(A2) 보호시설, 하부 산책로 공사 중	10 (26년 상반기)	교대(A2) 보호시설, 하부 산책로 공사 완료
			
11 (25년 하반기)	접속 옹벽 상태양호	11 (26년 상반기)	접속 옹벽 상태양호
			
12 (25년 하반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm이상)	12 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm이상)

			
13 (25년 하반기)	가교 철거중	13 (26년 상반기)	가교 철거 완료
			
14 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	바닥판하면(S2) 균열부백태(0.3mm미만)
			
16 (26년 상반기)	거더(S2) 도장긫힘	17 (26년 상반기)	교대(A2) 균열부백태(0.3mm미만)

③ 현장조사 결과분석

- 현장조사 결과, 시급한 보수·보강이 필요한 결함, 손상, 열화는 조사되지 않았으나, 건조수축, 온도변화, 외부충격, 손상부 수분침투 등으로 인한 바닥판하면 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만), 거더 도장긁힘, 교대 균열부백태(0.3mm미만) 등의 손상이 조사되었다. 이에 발생한 손상에 대하여 표면처리, 주입보수, 재도장 등의 적절한 방안의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통하여 손상의 재발생 및 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리가 필요하다고 판단된다.

④ 전차 점검과의 결과비교

부재(부위)	2025년 하반기 정기안전점검	2026년 상반기 정기안전점검
바닥판하면	- 균열(0.3mm미만, 이상)	- 균열(0.3mm미만, 이상) - 균열부백태(0.3mm미만)
거더	- 상태양호	- 도장긁힘
가로보	- 상태양호	- 상태양호
교대	- 상태양호	- 균열부백태(0.3mm미만)
교각	- 상태양호	- 상태양호
기초	- 비노출	- 비노출
교면포장	- 상태양호	- 상태양호
배수시설	- 상태양호	- 상태양호
난간/연석	- 상태양호	- 상태양호
옹벽/석축	- 상태양호	- 상태양호

8) 시설물의 안전등급 지정

① 안전등급 평가표

구분	평가항목	평가결과					
		a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주요 시설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태		○				○
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태			○			
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태						○
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	○					
주요시설 상태점수(X)		(8+5+8+10) / 4 = 7.75					
일반 시설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태	○					
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태						○
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	○					
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태	○					
	11.난간, 연석의 손상 상태	○					
일반시설 상태점수(Y)		(10+10+10+10) / 4 = 10.00					
부대 시설	12.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태	○					
	13.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태						○
	14.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태						○
	15.점검로 등 손상 상태						○
부대시설 상태점수(Z)		(10) / 1 = 10.00					

② 안전등급 평가표

구 분	주요시설 (X)	일반시설 (Y)	부대시설 (Z)
상태점수	7.75	10.00	10.00
가중치	60	20	20
종합상태점수	$(7.75 \times 60 + 10.00 \times 20 + 10.00 \times 20) / 100 =$		8.65
안전등급	B		

③ 공중이 이용하는 부위 평가

(1) 추락방지시설

손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태인 “a” 로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

(2) 도로포장

포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태인 “b” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불편감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

(3) 도로부 신축이음부

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

(4) 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

④ 전차 점검과의 비교

구분(가중치)	2025년 하반기 정기안전점검		2026년 상반기 정기안전점검	
	상태	종합	상태	종합
주요시설(60)	—	—	7.75	B(8.65)
일반시설(20)	—		10.00	
부대시설(20)	—		10.00	
☞ 검토의견 ○ 전회 점검자료 검토시 발생한 손상의 진전 및 보수는 실시되지 않았고, 전반적으로 양호한 상태이지만 신규손상으로 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만), 거더 도장긁힘, 교대 균열부백태(0.3mm미만)이 조사되었다. 또한 준공 후 최초로 실시하는 정기안전점검으로 전회 점검과의 안전등급 종합상태점수의 비교가 불가하며, 금회 안전등급은 B등급으로 상태점수 8.65로 평가되었다. ○ 금회 평가등급 B등급(8.65)으로 평가됨.				

9) 종합결론

① 실시결과의 종합결론

- 본 시설물은 1992년 준공 이후 2022년까지 약 30년간 공용 후 철거되었고 재가설 후 2025년 12월 준공 완료된 시설물로 연장 34.0m, 폭 20.0m의 기타종 시설물이다.
- 금회 외관조사결과 안전성에 영향을 미치는 결함 및 손상은 발견되지 않았으며, 발생한 주요 손상으로는 바닥판하면에서 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만), 거더 도장긁힘, 교대 균열부백태(0.3mm미만) 등의 손상이 조사되었으며, 발생한 손상에 대해서 내구성 증진을 위한 표면처리, 주입보수, 재도장 등 적절한 보수 및 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.
- 공중이 이용하는 시설 점검결과, 손상 및 결함이 없는 상태로 주기적인 점검을 통한 유지관리가 요구된다.
- 대상 시설물의 안전등급 산정 결과, ‘B등급(8.65)’ 으로 산정되었다.

② 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

- 본 교량은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

③ 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 시설물의 유지관리는 장기적인 구조물의 안정성 확보를 위하여 중요한 사항으로 주기적인 점검을 통하여 기존손상의 진전 및 신규손상의 발생 여부를 조사하고, 주요부재에 균열이 발생하거나 처짐, 변형 등의 손상이 발생할 경우, 구조관계 전문기술자에게 점검을 의뢰하여 점검결과에 의한 보수·보강을 실시하는 등의 지속적인 유지관리가 필요하다.

④ 기타

- 건의사항 없음.