

1. 강화대교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경

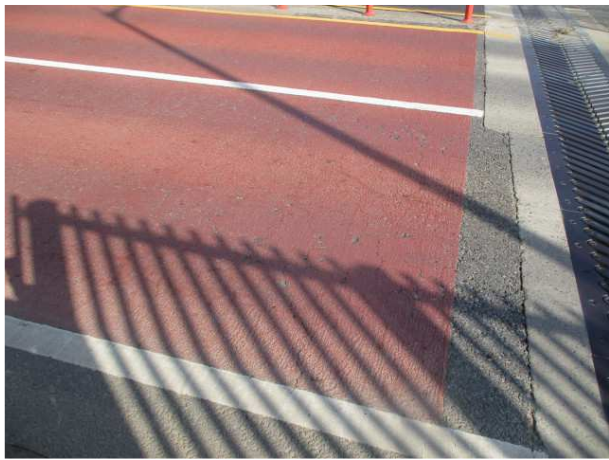


교대 전경



교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	교면포장(S1) 서울방향 접속부 아스콘 망상균열	01 (26년 상반기)	교면포장(S1) 서울방향 접속부 아스콘 망상균열
			
02 (25년 하반기)	교면포장(S1) 강화방향 소성변형	02 (26년 상반기)	교면포장(S1) 강화방향 소성변형
			
03 (25년 하반기)	교면포장(S6) 강화방향 소성변형	03 (26년 상반기)	교면포장(S6) 강화방향 소성변형

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
	
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
	
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)

교면포장(S6) 강화방향
코어홀 미복구교면포장(S6) 강화방향
코어홀 미복구





교면포장(S9) 서울방향 파손

교면포장(S9) 서울방향 파손

교면포장(S12) 서울방향
파손, 소성변형 보수교면포장(S12) 서울방향
파손, 소성변형 보수

	
07 (25년 하반기)	07 (26년 상반기)
신축이음(A1) 강화방향 차수판 변형	신축이음(A1) 강화방향 차수판 변형
	
08 (25년 하반기)	08 (26년 상반기)
신축이음(P8) 강화방향 후타재 균열	신축이음(P8) 강화방향 후타재 균열
	
09 (25년 하반기)	09 (26년 상반기)
신축이음(P9) 서울방향 후타재 파손	P9(서울) 신축이음-후타재 파손

			
10 (25년 하반기)	바닥판(S1) 도장박리	10 (26년 상반기)	바닥판(S1) 도장박리
			
11 (25년 하반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 보수상태양호	11 (26년 상반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 보수상태양호
			
12 (25년 하반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 보수부 백태	12 (26년 상반기)	바닥판(S1) 캔틸레버 보수부 백태

	
13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기)
바닥판(S1) 캔틸레버 균열부 백태	바닥판(S1) 캔틸레버 균열부 백태
	
14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
바닥판(S1) 캔틸레버 철근노출	바닥판(S1) 캔틸레버 철근노출
	
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
바닥판(S12) 데크플레이트 부식	바닥판(S12) 데크플레이트 부식

			
16 (25년 하반기)	바닥판(S13) 캔틸레버 박리	16 (26년 상반기)	바닥판(S13) 캔틸레버 박리
			
17 (25년 하반기)	교대받침 (A2) 받침장치 부식	17 (26년 상반기)	교대받침 (A2) 받침장치 부식
			
18 (25년 하반기)	거터내부(S1-G2) 격벽 도장박리	18 (26년 상반기)	거터내부(S1-G2) 격벽 도장박리

	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
	
20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기)
	
21 (25년 하반기)	21 (26년 상반기)
교대(A1) 보수부 재균열(0.3mm미만)	교대(A1) 보수부 재균열(0.3mm미만)
교대(A1) 보수상태양호	교대(A1) 보수상태양호
교대(A1) 보수부 박리	교대(A1) 보수부 박리

	
22 (25년 하반기)	22 (26년 상반기)
교대(A2) 보수부 균열부 백태	교대(A2) 보수부 균열부 백태
	
23 (25년 하반기)	23 (26년 상반기)
교대(A2) 보수부 녹오염	교대(A2) 보수부 녹오염
	
24 (25년 하반기)	24 (26년 상반기)
교대(A2) 균열(0.3mm미만)	교대(A2) 균열(0.3mm미만)

	
25 (25년 하반기)	25 (26년 상반기)
	
26 (25년 하반기)	26 (26년 상반기)
	
27 (25년 하반기)	27 (26년 상반기)
교각(P12) 균열(0.3mm미만)	교각(P12) 균열(0.3mm미만)

	
28 (25년 하반기)	28 (26년 상반기)
	
29 (26년 상반기)	30 (26년 상반기)
	
31 (26년 상반기)	32 (26년 상반기)

교각(P12) 균열(0.3mm미만)

교각(P12) 균열(0.3mm미만)

교면포장(S6) 강화방향
아스콘박리연석(S10) 강화방향
기 보수부 전경연석(S3) 강화방향
보수부 망상균열신축이음(A1) 강화방향
후타재 박리 및 균열



33
(26년 상반기)

배수시설 (S9) 강화방향
배수구 상태양호



34
(26년 상반기)

배수시설 (S9) 강화방향
그레이팅 탈락



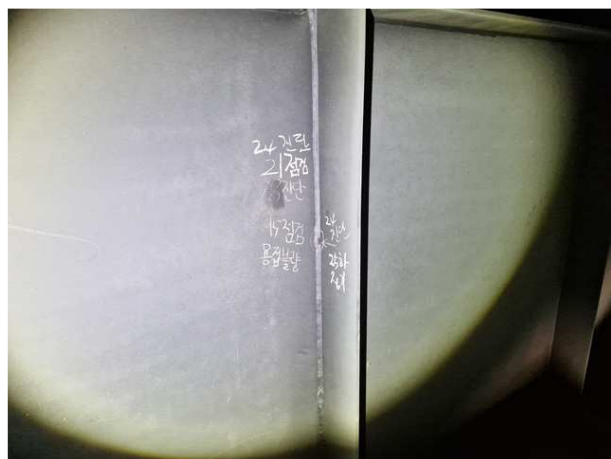
35
(26년 상반기)

바닥판(S13) 캔틸레버 백테



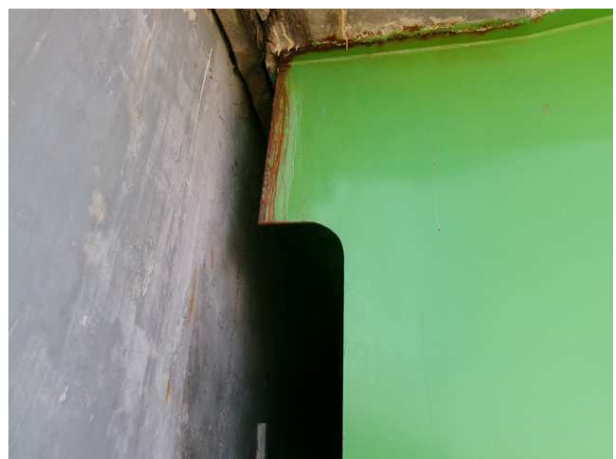
36
(26년 상반기)

거더내부(S1-G2) 상태양호



37
(26년 상반기)

거더내부(S1-G2) 용접불량



38
(26년 상반기)

거더외부(S13-G1) 부식

			
39 (26년 상반기)	가로보(S1) 상태양호	40 (26년 상반기)	교대(A2) 홍벽 망상균열(0.3mm미만)
			
41 (26년 상반기)	교각(P8) 균열부 백태 (0.3mm이상)	42 (26년 상반기)	기초 (P7) 전경

