

11. 신흥교

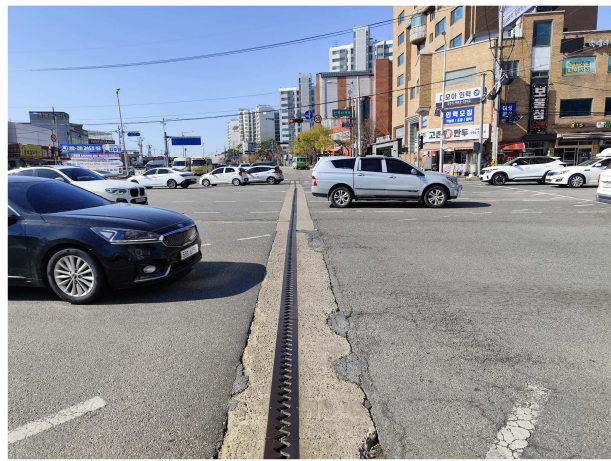
전경



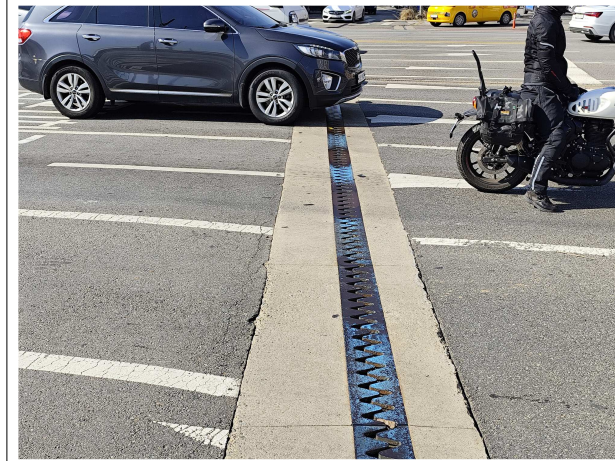
교면포장 전경



상부 전경



신축이음 A1 전경



신축이음 A2 전경

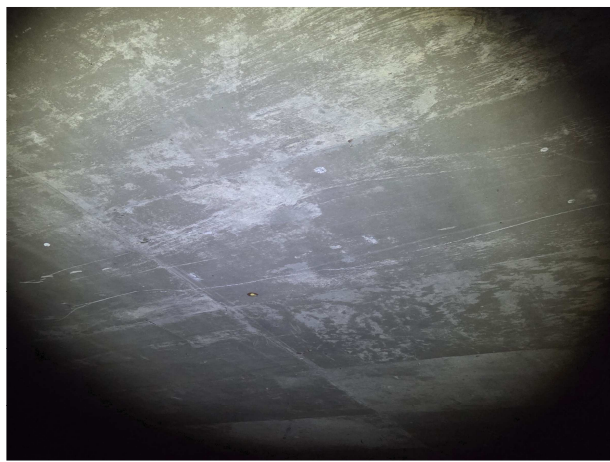


교대 전경



교각 전경

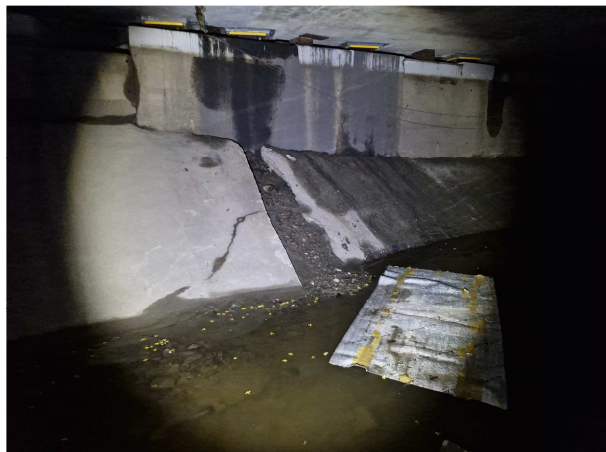
손상현황

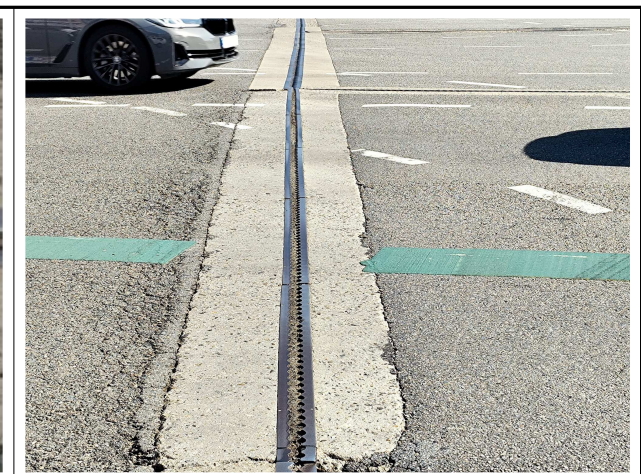
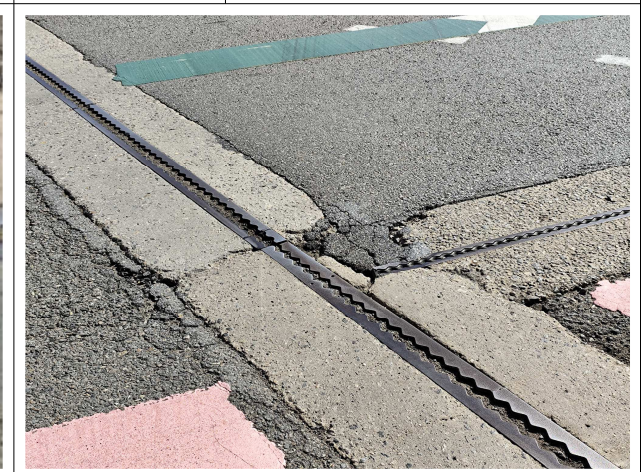
			
01 (25년 하반기)	바닥판하면(S1, 구-강화) 균열(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	바닥판하면(S1, 구-강화) 균열(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	바닥판하면(S1, 구-강화) 보수부박리	02 (26년 상반기)	바닥판하면(S1, 구-강화) 보수부박리
			
03 (25년 하반기)	바닥판하면(S1, 구-강화) 보수부박리	03 (26년 상반기)	바닥판하면(S1, 구-강화) 보수부박리



	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
	
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
	
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)

바닥판하면(S1, 구-강화) 백태	바닥판하면(S1, 구-강화) 백태
바닥판하면(S1, 구-강화) 이음부 누수흔적 및 백태	바닥판하면(S1, 구-강화) 이음부 누수흔적 및 백태
바닥판하면(S2, 구-서울) 스티로폼 탈락	거더(A1G2, 누산) 박락

			
07 (25년 하반기)	배수관(S2) 길이부족, 주변 누수흔적	07 (26년 상반기)	배수관(S2) 길이부족, 주변 누수흔적
			
08 (25년 하반기)	바닥판 하면(S3, 구-강화) 박락	08 (26년 상반기)	바닥판 하면(S3, 구-강화) 박락
			
09 (25년 하반기)	바닥판 하면(S3, 구-서울) 누수흔적	09 (26년 상반기)	바닥판 하면(S1, 접속부) 실란트 열화

			
10 (25년 하반기)	교량받침 교체 상태양호	10 (26년 상반기)	교량받침 교체 상태양호
			
11 (25년 하반기)	교대 A2 누수흔적	11 (26년 상반기)	교대 A2 누수흔적
			
12 (25년 하반기)	교대 A2 법면 파손 및 토사유출	12 (26년 상반기)	교대 A2 법면 파손 및 토사유출

	
13 (25년 하반기)	신축이음 A1 후타재 균열(0.3mm미만)
	
14 (25년 하반기)	신축이음 A1 후타재 파손
	
15 (25년 하반기)	신축이음 A1 아스콘임시보수
	15 (26년 상반기)
	신축이음 A1 아스콘임시보수 재파손

	
16 (25년 하반기)	신축이음(S2, 구-서울) 후타재 파손
	
16 (26년 상반기)	신축이음(S2, 구-서울) 후타재 파손
	
17 (25년 하반기)	교대 A1 신축이음부 누수
	
17 (26년 상반기)	교대 A1 신축이음부 누수
18 (26년 상반기)	부대시설 차선규제봉 재설치 상태양호
19 (26년 상반기)	교면포장 S1 포트홀

