

대전지방국토관리청

옥산~오창 고속도로 민간투자사업

꺾기비탈면 현황도 보고서

꺾기비탈면 : STA.4+600~4+920 우안, 오창방향

작성기관 : (주)에스알이앤씨

2017. 11.



제 출 문

옥산오창고속도로주식회사 귀하

귀사와 계약 체결한 “옥산~오창 고속도로 민간투자사업 중 깎기비탈면 현황도 작성(STA.4+600~4+920 우안, 오창방향)”에 대한 과업을 과업지시서에 의거 성실히 수행 완료하고 그 성과를 본 보고서로 제출합니다.

2017. 11.

서울특별시 종로구 종로 33
GS건설
대표이사 임병용

과업 참여진

▶ 책임기술자

정 석 열 (토질 및 기초 기술사)

▶ 참여기술자

오 세 웅 (지질 및 지반 기술사)

송 진 영 (고급기술자)

김 도 선 (공 학 석 사)

이 용 민 (초급기술자)

김 한 일 (초급기술자)

정 송 희 (초급기술자)

전 상 수 (초급기술자)

대전광역시 유성구 학하북로 53-23

주식회사 에스알이앤씨

대표이사 정 석 열

목 차

1. 과업의 개요	1
1.1 과업의 목적	1
1.2 과업의 범위 및 내용	2
1.3 과업 수행 기간	2
2. 현장 개요	3
2.1 과업구간 위치	3
2.2 주변지형 특성	3
2.3 지질 개요	4
3. 구간별 깎기 비탈면 현황	6
3.1 깎기 비탈면	6
가. 주변지형	6
나. 깎기 비탈면 현황	6
다. 전경 사진	8
라. 측면 사진	9
4. 깎기 비탈면 현황도	10
5. 세부 설명	12
5.1 STA.4+830~4+920	15
5.2 STA.4+780~4+830	18

5.3 STA.4+680~4+780	21
5.4 STA.4+600~4+680	24
 6. 비탈면 적용 대책공법 및 필요공법	 26
6.1 적용 대책공법	26
6.2 필요공법	26
 7. 총 평	 26

부록.

깎기 비탈면현황도 작성 사용기호

불연속면 특성의 공학적 분류

1. 깎기 비탈면 전경사진
2. 깎기 비탈면 현황도
3. 깎기 비탈면 구간별 종평면도
4. 깎기 비탈면 구간별 횡단면도
5. 깎기 비탈면 구간별 세부사진
6. 깎기 비탈면 체크리스트

그림 목차

그림 1. 조사대상 깎기 비탈면 위치도	3
그림 2. 조사대상 깎기 비탈면 지질도	4
그림 3. 깎기 비탈면 시점부 측면사진	9
그림 4. 깎기 비탈면 종점부 측면사진	9
그림 5. STA.4+680 계곡부 및 종배수구 전경사진	13
그림 6. STA.4+810 계곡부 전경사진	13
그림 7. 비탈면 보강(Soil Nailing)사진(1)	14
그림 8. 비탈면 보강(Soil Nailing)사진(2)	14
그림 9. A 영역에 발달한 불연속면	15
그림 10. A 영역 산성 암맥 관입	16
그림 11. A 영역에 발달한 불연속면	16
그림 12. A 영역 상세사진 (세편화된 암석)	17
그림 13. A 영역 전경사진	17
그림 14. B 영역에 발달한 불연속면	18
그림 15. B 영역 종배수구 시공사진(STA.4+810)	19
그림 16. B 영역 상세사진	19
그림 17. B 영역에 발달한 불연속면 상세사진	20
그림 18. B 영역 전경사진	20
그림 19. C 영역에 발달한 불연속면	21
그림 20. C 영역에 발달한 불연속면 상세사진	22
그림 21. C 영역 상세사진 (세편화된 암석)	22
그림 22. C 영역에서 관찰된 토사유실 및 우류침식	23
그림 23. C 영역 전경사진	23
그림 24. D 영역에 발달한 불연속면	24
그림 25. D 영역 상세사진	25
그림 26. D 영역 측면사진	25

표 목차

표 1. 지질 계통표	5
표 2. 주변지형 및 상부자연비탈면현황	6
표 3. 깎기 비탈면 조사영역별 기본현황	7

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 구간 내에 분포하는 깎기 비탈면 현장의 현황도(Face Map)를 작성하는 것이다.

국내의 경우 전국토의 2/3 이상이 산악지로 구성되어 있어 각종 토목공사에 따른 깎기 비탈면의 발생은 필연적이다. 또한 기상특성상 장마기의 집중강우와 사계절반복에 의한 동결융해 작용으로 토층 이동현상과 암 블록 이완현상에 의한 깎기 비탈면의 붕괴가 많이 발생하고 있는 실정이다. 최근에는 지역적 집중강우에 의해 깎기 비탈면의 붕괴가 더욱 빈번하게 발생하고 있으며, 인명 및 재산피해를 초래하고 있다. 따라서 산업 발전과 더불어 산지를 이용하는 국가기간 도로망의 개설 또는 확장 등의 개발에 있어 깎기 비탈면의 안정성 확보의 중요성이 증대되고 있으며, 이러한 깎기 비탈면의 안정성은 도로 시설의 운영 및 이용의 안전성과도 연관된다.

현재 국토교통부는 전국 일반국도에 분포하고 있는 모든 깎기 비탈면의 현황자료를 데이터베이스로 구축하여 유지관리에 적극 활용하고 있다. 최근 도로의 선형을 직선화하는 개량사업이 활발히 추진됨에 따라 새로운 깎기 비탈면이 지속적으로 생겨나고 있으며, 새로운 비탈면에 대한 데이터 수집이 요구된다. 그러나 최근 조성되는 깎기 비탈면은 친환경적 차원의 방안으로 표면부 녹화공법의 적용 빈도가 매우 높다. 따라서 비탈면 녹화 등의 원인으로 도로공사 준공 후 조사가 불가능한 원지반 및 지질 특성에 대한 자료를 시공 단계에서 수집하는 것이 바람직하며, 본 과업의 목적 또한 여기에 있다. 수집된 자료는 데이터베이스에 전산화되어 관리됨으로써 향후 유지관리 및 보수, 보강시 안정성 평가의 기초 자료로 활용될 것이다.

1.2 과업의 범위 및 내용

본 과업은 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 구간 내에 조성되고 있는 깎기 비탈면을 대상으로 한다. 조사자가 직접 현장을 방문하여 육안 관찰 및 정밀조사를 실시하여 비탈면 안정성에 영향을 미치는 주변지형 및 지질특성을 파악하였다. 국토교통부 도로운영과에서 제시하고 있는 깎기 비탈면 현황도 작성 요령을 숙지하고 정해진 형식에 따라 조사대상 깎기 비탈면의 현황도를 작성하였다. 작성된 현황도는 대표적인 구간에 있어서 영역을 구분하고, 각 영역별로 암질, 풍화도, 불연속면 특성, 위험인자 등을 기입하였다. 현황도에 표현하지 못한 깎기 비탈면 안정성과 관련된 주요 특징들은 사진자료를 첨부하여 각 영역별 세부설명을 기재하였다.

- 공 사 명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업
- 과 업 구 간 : STA.4+600~4+920 우안, 오창방향



- 과업수행내용 : 주변지형 및 지질특성 파악
현황도 작성
불연속면 자료 수집
사진자료 수집

1.3 과업 수행 기간

- 2015. 04. ~ 2018. 01.

2. 현장 개요

2.1 과업구간 위치

○ 행정지명 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리




【그림 1】 조사대상 깎기비탈면 위치도

2.2 주변지형 특성

본 조사지역은 충청북도 서남단에 위치하며, 청주시 흥덕구 옥산면 수락리부터 청원구 오창읍 도암리에 위치하고 있다. 본 조사지역의 산계는 북동-남서방향으로 발달하고 있으며, 시점부 일대는 변성암류로 비교적 기복의 차가 심한 험준한 지형을 이루며, 종점부 일대는 풍화 및 침식에 약한 화강암류의 영향으로 지형적으로 평탄한 지형을 이루고 있다. 조사구간의 남서쪽의 만경산($\Delta 385.0\text{m}$), 매봉산($\Delta 209.5\text{m}$)의 경우 비교적 높은 고도로 발달하는 반면 노선구간 주변의 돛대산($\Delta 177.1\text{m}$), 상봉산($\Delta 196.3\text{m}$)경우 비교적 낮은 고도로 발달하고 있다.

본 조사지역의 수계는 시점부에서 병천천, 용두천, 성재천, 화산천이 종점부에서 송대천, 미호천이 발달하여 병천천, 용두천, 화산천, 송대천은 노선과 교차하는 수계에 해당한다. 주수계는 사행하천으로 발달하고, 대부분의 하천이 수지상으로 발달되어있다. 시점부와 중앙부의 경우 중밀도의 수계망을 보이며, 종점부로 갈수록 저밀도의 수계망을 보인다.

2.3 지질 개요

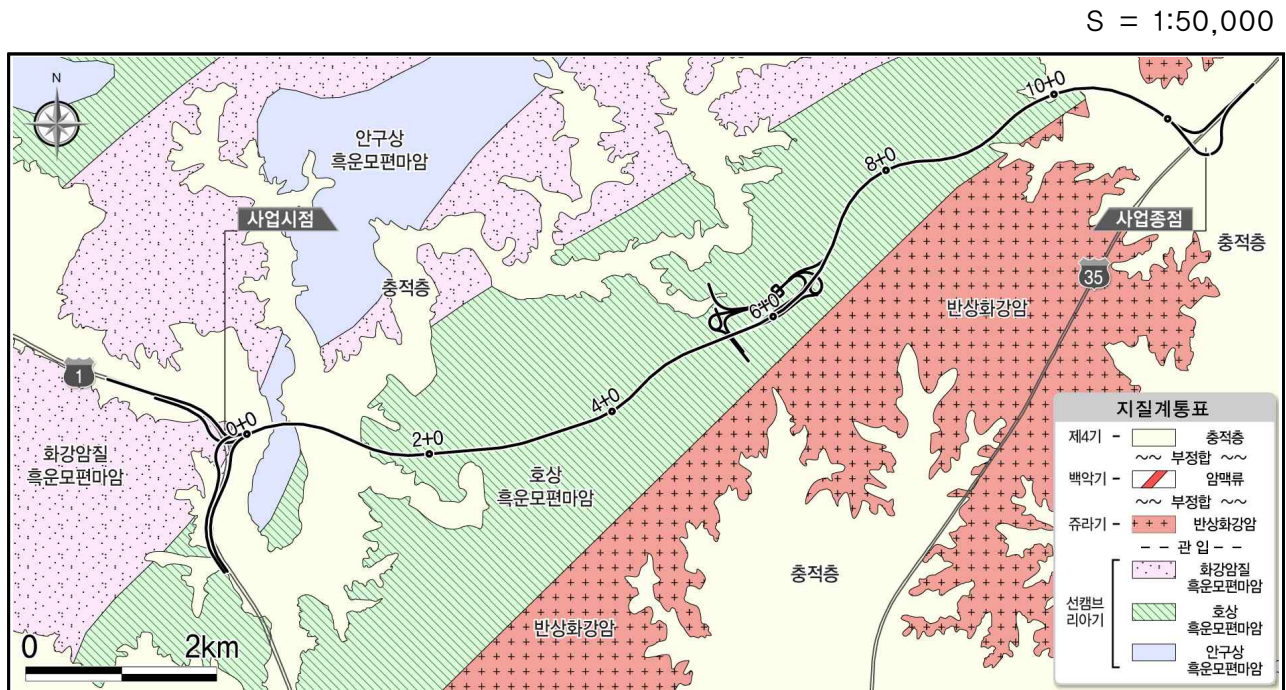

【그림 2】 조사대상 깎기 비탈면 지질도

본 조사지역의 지질은 주로 선캠브리아기의 흑운모편마암류를 기반암으로 이를 관입한 주라기의 반심성 화강암류와 이들을 관입한 암맥류가 산재하며, 이를 제4기 충적층이 부정합으로 피복하고 있다. 편마암은 호상흑운모편마암이 우세하며 화강암질흑운모편마암 및 안구상흑운모편마암 등이 일부 관찰된다.


호상흑운모편마암은 석영, 장석, 흑운모가 우세하며, 2~3cm 두께의 우흑대와 우백대가 교호하는 엽리구조가 발달 되어있다.

화강암질 흑운모편마암은 흑운모는 신장되어 엽리상의 구조가 발달하며 화강암과 조성과 구조가 유사한 중립 내지 조립질이다.

안구상 흑운모편마암은 석영, 흑운모, 사장석 등으로 구성되며, 화성기원의 변성암에 해당된다. 노선구간에 분포하는 암석 중 가장 신선한 상태를 보인다.

주라기 반심성 화강암류는 반상화강암이 괴상으로 지표에 노출되어 노두는 풍화되어 신선한 상태의 암반을 관찰할 수 없고 대부분 모암의 구조를 보여주는 풍화암 내지 풍화토로 분포된다.

【표 1】 지질 계통도

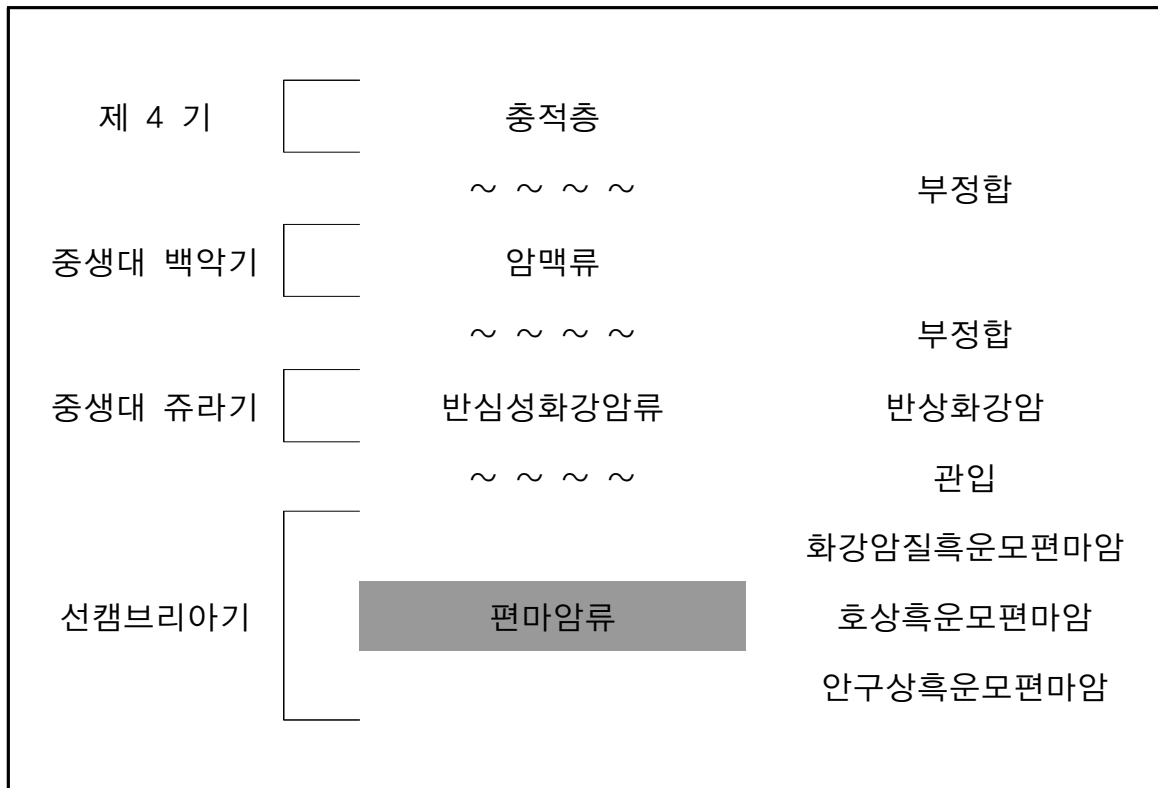

3. 구간별 깎기 비탈면 현황

3.1 깎기 비탈면

가. 주변지형

【표 2】 주변지형 및 상부 자연 비탈면 현황

주변지형의 특성	• STA.4+600~4+920 우안, 오창방향 • 준 산악 지형	
상부자연비탈면	경 사	-24 ~ 27°
	인장균열	무
	포행흔적	무
	수목의 기울어짐	무
	인공구조물	무
	산마루 배수구	유(STA.4+660~4+840)
	계곡부 유무	유(STA.4+680, 4+810)
토층 심도	5.0 m 이하	

나. 깎기 비탈면 현황

본 깎기 비탈면은 STA.4+600~4+920 우안, 오창방향에 위치한 연장 320m, 최대높이 40.1m, 경사/경사방향이 34~63/329인 혼합비탈면이다. 소단은 7개소이며, 비탈면의 깎기 경사도는 토사 1:1.2~1.5, 리핑 1:1.0, 발파 1:0.5으로 시공되어 있다.

깎기 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있는 상태이다. 상부 자연비탈면의 경사는 -24 ~ 27° 의 준 산악 지형으로 형성되어 있다.

비탈면 하부에 불연속면이 발달하고 있으며, 서로 교차하며 발달하여 부분적으로 평면 및 켜기파괴가 예상된다. 종배수구(STA.4+680, 4+810) 및 산마루배수구(STA.4+660~4+840)가 시공중에 있으며, 비탈면 중단부에 비탈면 보강공법(Soil Nailing)이 적용되었다.

본 깎기 비탈면은 풍화의 정도와 절리면들의 상태, 우류에 의한 세굴 및 소단유실 등을 기준으로 총 4개 영역으로 나누어 조사를 실시하였으며, 기타 자세한 사항은 첨부한 현황도에 도시화하여 나타내었다.

【표 3】 깎기 비탈면 조사 영역별 기본 현황

영역	소단	구간	경사도	풍화도	암종	비고
A	2	STA.4+830~4+920 하단부	1:0.5~1.5	S.W.~H.W.	호상흑운모 편마암	불연속면 발달 세편화된 암석 산성 암맥 관입
B	2	STA.4+780~4+830 하단부	1:0.5~1.5	S.W.~H.W.	호상흑운모 편마암	불연속면 발달 세편화된 암석
C	2	STA.4+680~4+780 하단부	1:0.5~1.5	M.W.~H.W.	호상흑운모 편마암	불연속면 발달 세편화된 암석
D	2	STA.4+600~4+680	1:1.0~1.2	H.W.~C.W.	호상흑운모 편마암	토사유실 및 우류침식

다. 전경 사진



라. 측면 사진





【그림 3】 깎기 비탈면 시점부 측면 사진




【그림 4】 깎기 비탈면 종점부 측면 사진

4. 깎기 비탈면 현황도

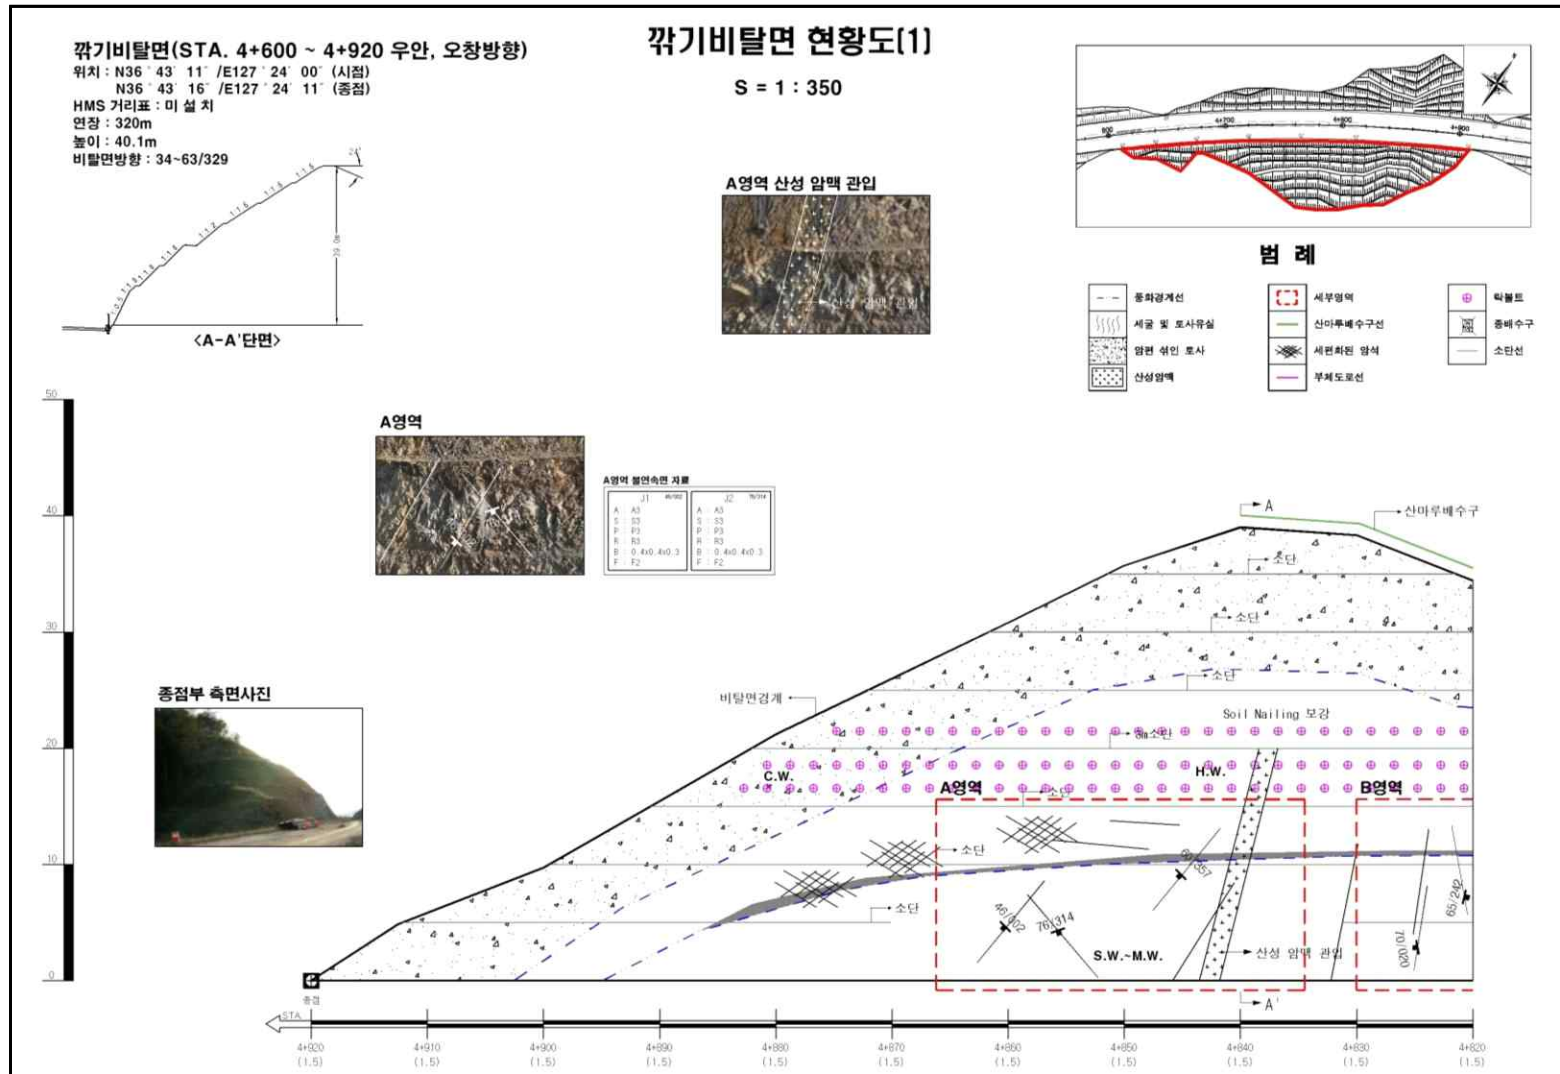



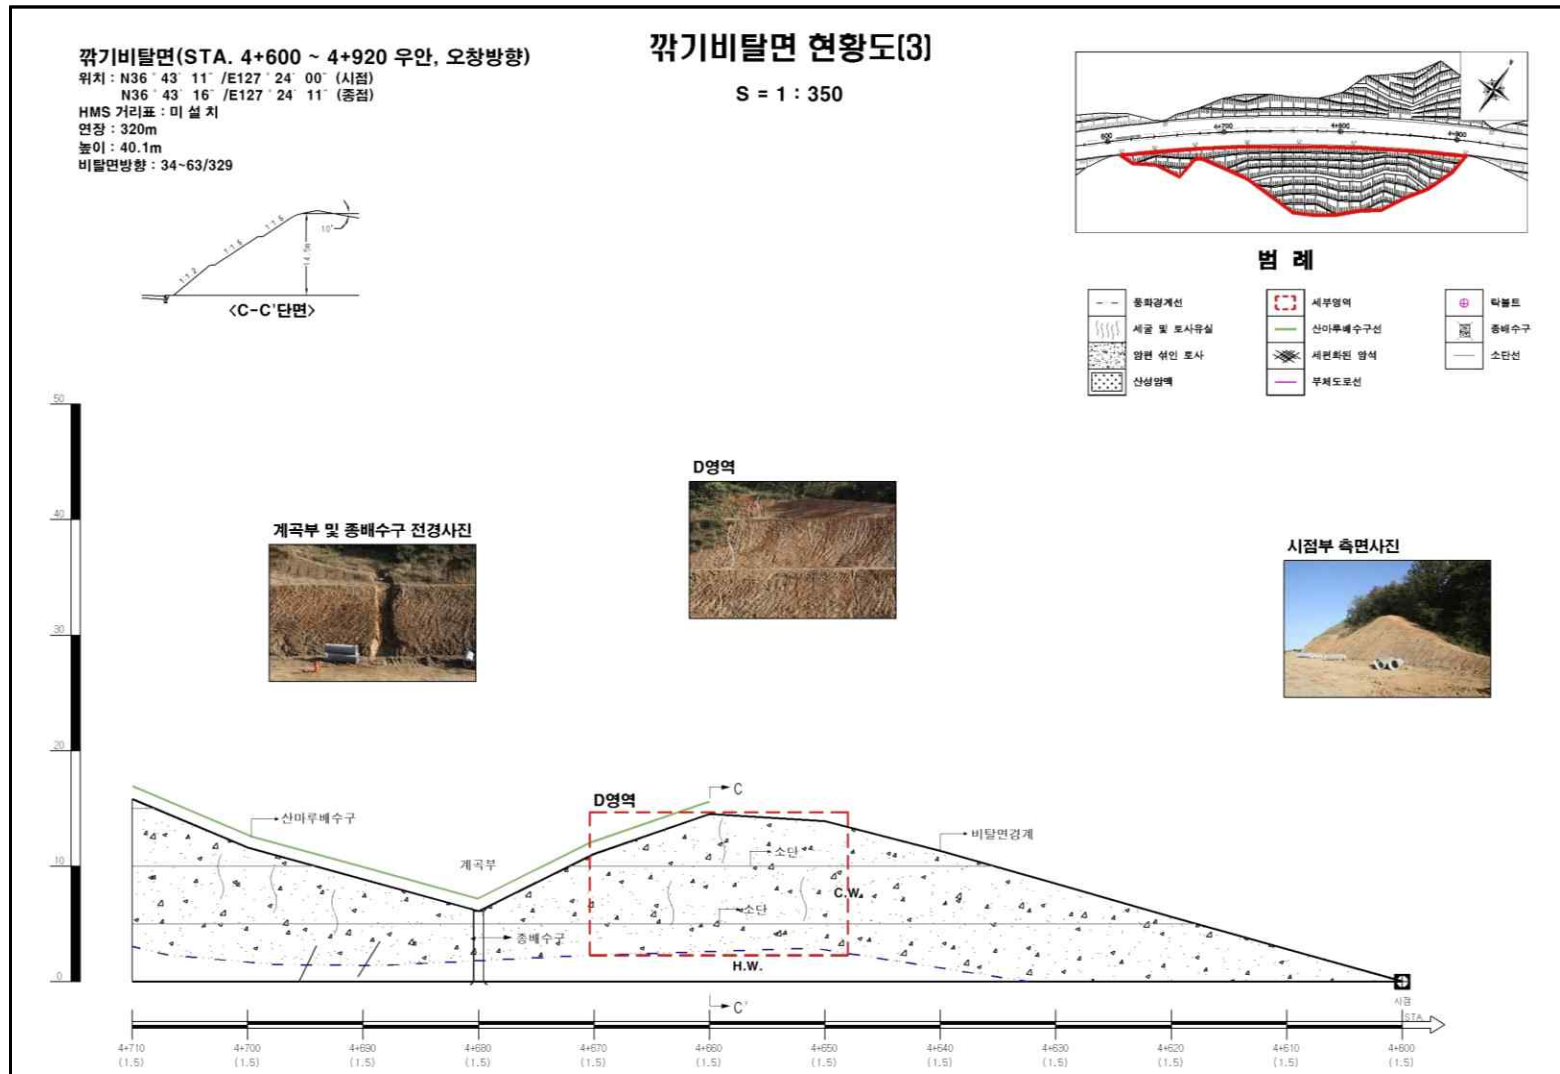

5. 세부 설명

조사대상 깎기비탈면의 세부적인 특징을 각 영역별로 살펴보면 다음과 같다.



【그림 5】 STA.4+680 계곡부 및 종배수구 전경사진



【그림 6】 STA.4+810 계곡부 전경사진




【그림 7】 비탈면 보강(Soil Nailing)사진(1)




【그림 8】 비탈면 보강(Soil Nailing)사진(2)

5.1 STA.4+830~4+920

STA.4+830~4+920 구간에서 비탈면의 방향은 34~63/329 이며 하단부에 A영역이 위치한다. 암반의 풍화정도는 약간풍화~심한풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 주변에 발달한 46/002 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.4m×0.4m×0.3m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있으며, 76/314 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.4m×0.4m×0.3m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. 비탈면 하단부에서 사선으로 산성암맥이 관입되어 있으며, 암반의 풍화정도는 양호한 상태이다. 절리가 서로 교차하며 발달하여 부분적으로 암반이 세편화 되었으며 풍화가 진행됨에 따라 소규모 썩기파괴가 발생할 것으로 예상된다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단된다.

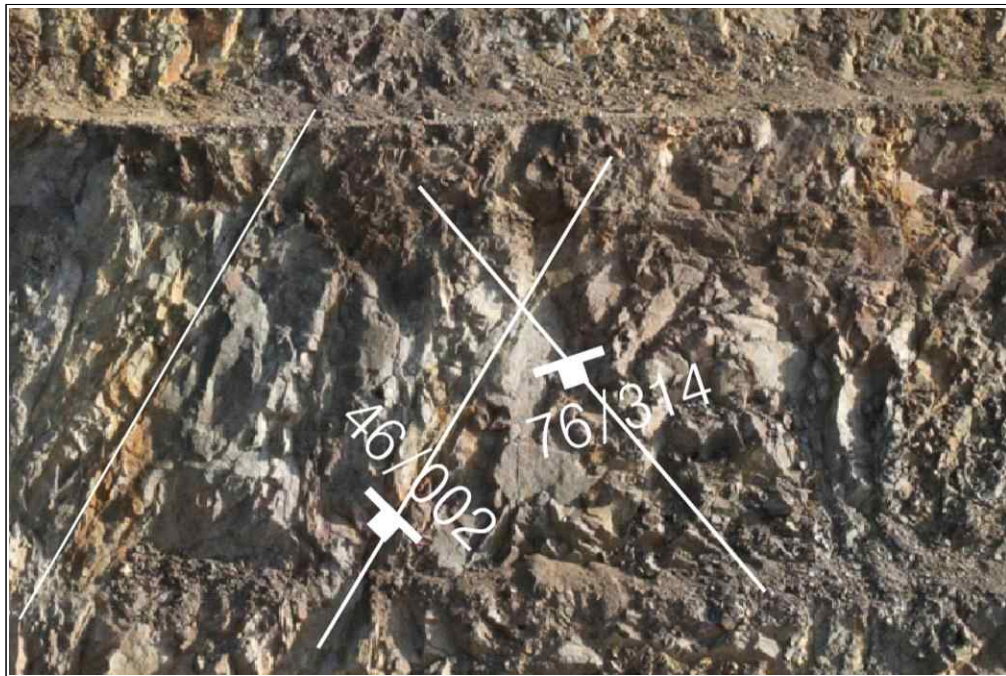

【그림 9】 A 영역에 발달한 불연속면

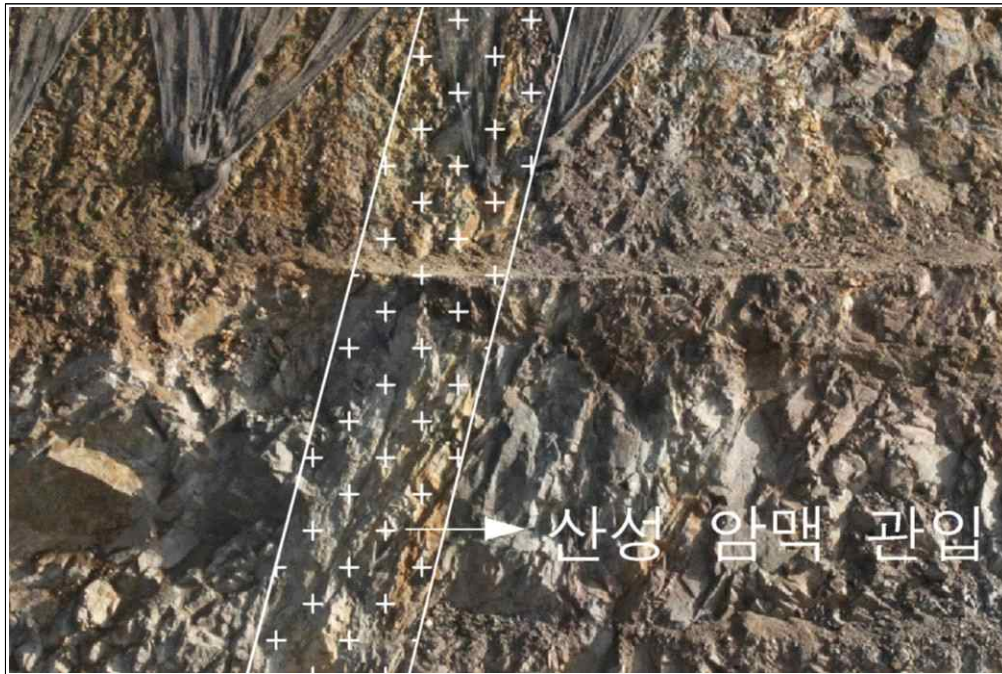

【그림 10】 A 영역 산성 암맥 관입



【그림 11】 A 영역에 발달한 불연속면




【그림 12】 A 영역 상세사진 (세편화된 암석)



【그림 13】 A 영역 전경사진

5.2 STA.4+780~4+830

STA.4+780~4+830 구간에서 비탈면의 방향은 34~63/329 이며 하단부에 B영역이 위치한다. 암반의 풍화정도는 약간풍화~심한풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 주변에 발달한 40/335 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있으며, 57/287 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있고, 70/022 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. 계곡부 하단부에 위치하며 종배수구가 시공중에 있다. 암반의 풍화상태는 양호하나 비탈면 방향을 발달한 절리와 사선으로 발달한 절리가 교차하며 평면 및 썩기파괴가 발생할 것으로 예상된다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단된다.

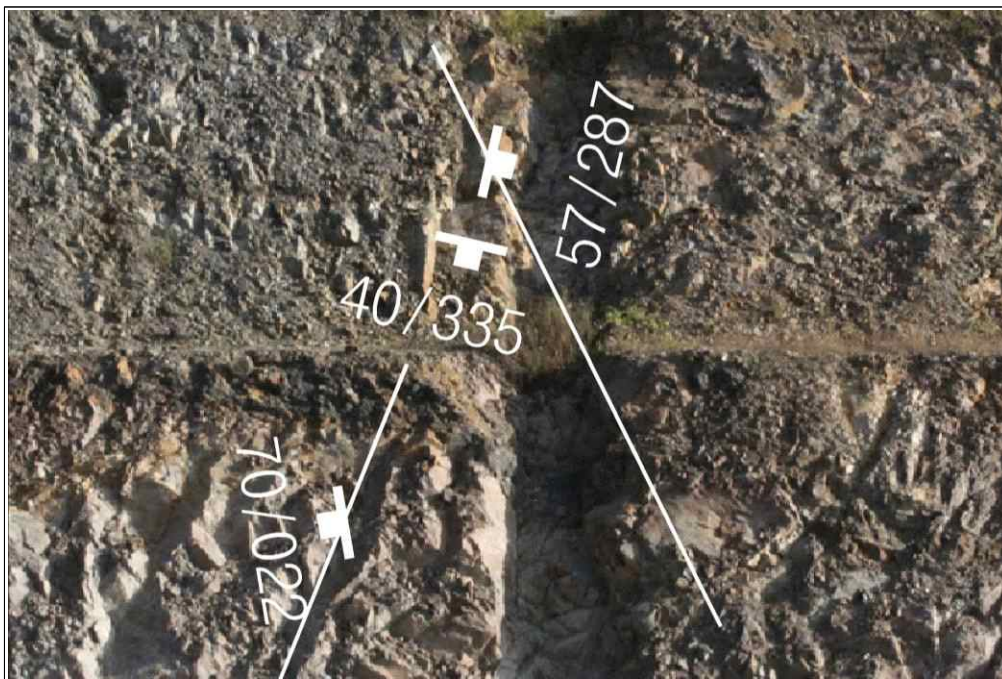

【그림 14】 B 영역에 발달한 불연속면



【그림 15】 B 영역 종배수구 시공사진(STA.4+810)



【그림 16】 B 영역 상세사진




【그림 17】 B 영역에 발달한 불연속면 상세사진



【그림 18】 B 영역 전경사진

5.3 STA.4+680~4+780

STA.4+680~4+780 구간에서 비탈면의 방향은 34~63/329 이며 하단부에 C영역이 위치한다. 암반의 풍화정도는 보통풍화~심한풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 주변에 발달한 64/312 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있으며, 46/358 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. 토사 구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰되었다. 암반의 풍화가 비교적 심한상태로 부분적으로 암반이 세편화 되어있어 풍화가 진행됨에 따라 암석이 이완되어 낙석이 발생할 것으로 보이며, 절리가 켜기파괴 형태로 발달하여 추가적인 소규모 켜기파괴가 발생할 것으로 예상된다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어져야 할 것으로 판단된다.

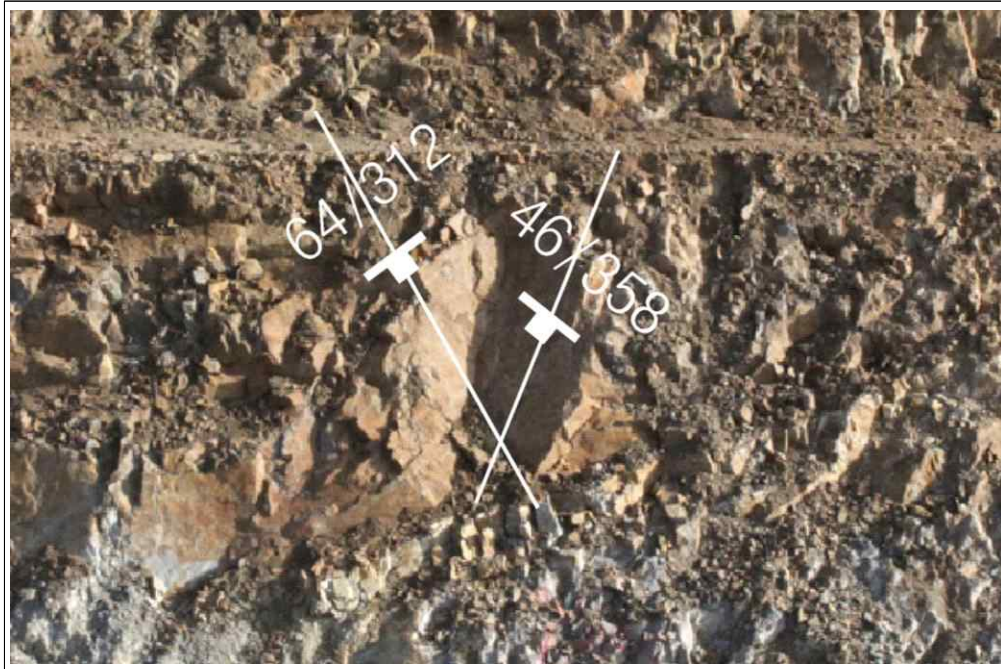

【그림 19】 C 영역에 발달한 불연속면



【그림 20】 C 영역에 발달한 불연속면 상세사진



【그림 21】 C 영역 상세사진 (세편화된 암석)



【그림 22】 C 영역에서 관찰된 토사유실 및 우류침식



【그림 23】 C 영역 전경사진

5.4 STA.4+600~4+680

STA.4+600~4+680 구간에서 비탈면의 방향은 34~63/329 이며 D영역이 위치한다. 암반의 풍화정도는 심한풍화~완전풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 토사구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰되었으며, 하계 집중강우시 추가적인 토사유실 및 세굴이 발생할 것으로 예상된다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호공법이 적용되어져야 할 것으로 판단된다.



【그림 24】 D 영역에 발달한 불연속면



【그림 25】 D 영역 상세사진



【그림 26】 D 영역 측면사진

6. 비탈면 적용 대책공법 및 필요공법

6.1 적용 대책공법

깎기 경사도	적용 대책공법	시공현황
발파 1:0.5	비탈면 보강공법(Soil Nailing) 비탈면 보호공법 산마루 배수구 종배수구	시공
리핑 1:1.0		비탈면 상부 시공
토사 1:1.2~1.5		시공중 시공중

6.2 필요공법

깎기 경사도	필요공법	선정사유
발파 1:0.5	비탈면 보강공법(비탈면 하단부) 비탈면 보호공법(비탈면 하단부)	-
리핑 1:1.0		
토사 1:1.2~1.5		

7. 총 평

- 조사대상 깎기 비탈면은 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 구간 내에 분포하는 깎기 비탈면으로 행정 구역상 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리에 위치함.
- 본 깎기 비탈면은 STA.4+600~4+920 우안, 오창방향에 위치한 연장 320m, 최대높이 40.1m, 경사/경사방향이 34~63/329인 혼합비탈면임.
- 깎기 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있고 풍화정도는 약간풍화~완전풍화의 상태임.
- 종배수구(STA.4+680, 4+810) 및 산마루배수구(STA.4+660~4+840)가 시공중에 있으며, 비탈면 중단부에 비탈면 보강공법(Soil Nailing)이 적용됨.
- A영역은 STA.4+830~4+920 하단부에 위치하여 46/002, 76/314 방향성의 불연속면이 발달하여 있으며 풍화정도는 약간풍화~심한풍화 상태임. 비탈면 하단부에서 사선으로 산성암맥이 관입되어 있으며, 암반의 풍화정도는 양호한 상태임. 절리가 서로 교차하며 발달하여 부분적으로 암반이 세편화 되었으며 풍화가 진행됨에 따라 소규모 썩기파괴가 발생할 것으로 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.

- B영역은 STA.4+780~4+830 하단부에 위치하며 40/335, 57/287, 70/022 방향성의 불연속면이 발달하여 있으며 풍화정도는 약간풍화~심한풍화 상태임. 계곡부 하단부에 위치하며 종배수구가 시공중에 있음. 암반의 풍화상태는 양호하나 비탈면 방향을 발달한 절리와 사선으로 발달한 절리가 교차하며 평면 및 썩기파괴가 발생할 것으로 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.
- C영역은 STA.4+680~4+780 하단부에 위치하여 64/312, 46/358 방향성의 불연속면이 발달하여 있으며 풍화정도는 보통풍화~심한풍화 상태임. 토사구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰됨. 암반의 풍화가 비교적 심한상태로 부분적으로 암반이 세편화되어있어 풍화가 진행됨에 따라 암석이 이완되어 낙석이 발생할 것으로 보이며, 절리가 썩기파괴 형태로 발달하여 추가적인 소규모 썩기파괴가 발생할 것으로 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.
- D영역은 STA.4+600~4+680 구간에 위치하여 풍화정도는 심한풍화~완전풍화 상태임. 토사구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰되었으며, 하계 집중강우시 추가적인 토사유실 및 세굴이 발생할 것으로 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.
- 위 내용을 종합하여 보면 비탈면 전체적으로 풍화정도는 양호한 상태이나 토사구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰되었으며, 암반구간에서 절리의 발달로 인한 평면 및 썩기파괴, 세편화된 암석의 이완으로 인한 낙석이 발생할 것으로 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.







부 록

깎기비탈면현황도 작성 사용기호

불연속면 특성의 공학적 분류

1. 깎기비탈면 전경사진
 2. 깎기비탈면 현황도
 3. 깎기비탈면 구간별 종평면도
 4. 깎기비탈면 구간별 횡단면도
 5. 깎기비탈면 구간별 세부사진
 6. 깎기비탈면 체크리스트
-

깎기비탈면 현황도(Face map) 작성 사용기호

기호	대상	비고	기호	대상	비고
	연장 (이격거리)		S : S3	불연속면 간격	
	높이		P : P4	불연속면 연장성	
M.W.	풍화도		R : R5	불연속면 거칠기	
	절리 (20 : 경사)		B : 2×2×1	암괴의 크기	
	역전된 절리		F : F2	불연속면 충진물질	
	층리 (30 : 경사)		 damp	누수정도	
	엽리 (45 : 경사)			붕괴부	
	단층 (U ; 상반 D ; 하반)			슬라이딩	
	습곡(향사)			동굴	
	습곡(배사)			식생	
A : A2	불연속면 틈 간극			붕괴가능지역	

<부록 그림 1> 현황도에 사용되는 기호

불연속면 특성의 공학적 분류

- 방향성 : 방향성은 경사/경사방향으로 표시한다.
- 간극(Aperture) : 틈 게이지(Aperture gauge)를 이용하여 측정한 간극을 기호로서 표기한다.

구분(mm)	기호
0	A1
0.0~0.1	A2
0.1~1.0	A3
1.0~5.0	A4
>5.0	A5

- 간격(Spacing) : 불연속면의 간격은 불연속면군을 이루는 불연속면의 수직 거리로, 절리를 직접 잴 수 없는 경우에는 시추코어를 사용하여 추정하며, 절리간격은 다음과 같은 값의 범위로 표기한다.

구분(m)	기호
>2.0	S1
0.6~2.0	S2
0.2~0.6	S3
0.06~0.2	S4
<0.06	S5

- 연장성(Persistence) : 불연속면이 연장되는 크기를 기호로서 표기한다.

구분(m)	기호
<1	P1
1~3	P2
3~10	P3
10~20	P4
>20	P5

- 거칠기(Roughness) : 불연속면의 거친 정도를 기호로서 표기한다.

구분	기호
매우거침(Very rough)	R1
거침(rough)	R2
약간거침(slightly rough)	R3
평활(Smooth)	R4
활면(slickensided)	R5

- 암괴의 크기(Block Size) : 암괴의 크기는 불연속면군의 수, 불연속면 간격 및 연장성에 의해 결정되며, 현황도상의 표기는 (가로×세로×높이)로서 기재한다.
- 충전물질(Filling material) : 불연속면의 인접 암괴 벽면을 분리시키고 있는 물질에 대해 기술하는 것으로 점토, 사질토, 단층점토, 방해석, 단층각력 등의 존재 여부와 두께를 기호로 표시한다.

구분(mm)			기호
없음			F1
있음	단단한 충전물 (Hard filling)	<5mm	F2
		>5mm	F3
	연약한 충전물 (Soft filling)	<5mm	F4
		>5mm	F5

- 누수정도 : 불연속면 내 지하수의 누수 정도를 습윤(Damp), 젖음(Wet), 흐름(Flow)의 3단계로 구분하여 기호로 기재한다.

용어	정의	기호
습윤 (Damp)	불연속면 내 이끼 축적 가 자생하여 한 상태	● damp
젖음 (Wet)	불연속면 내 지하 수로 인하여 젖어 있는 상태	● wet
흐름 (Flow)	불연속면 내 지하 수가 누수되고 있는 상태	● flow

1. 깎기비탈면 전경사진




측면사진


• 시점부



• 종점부

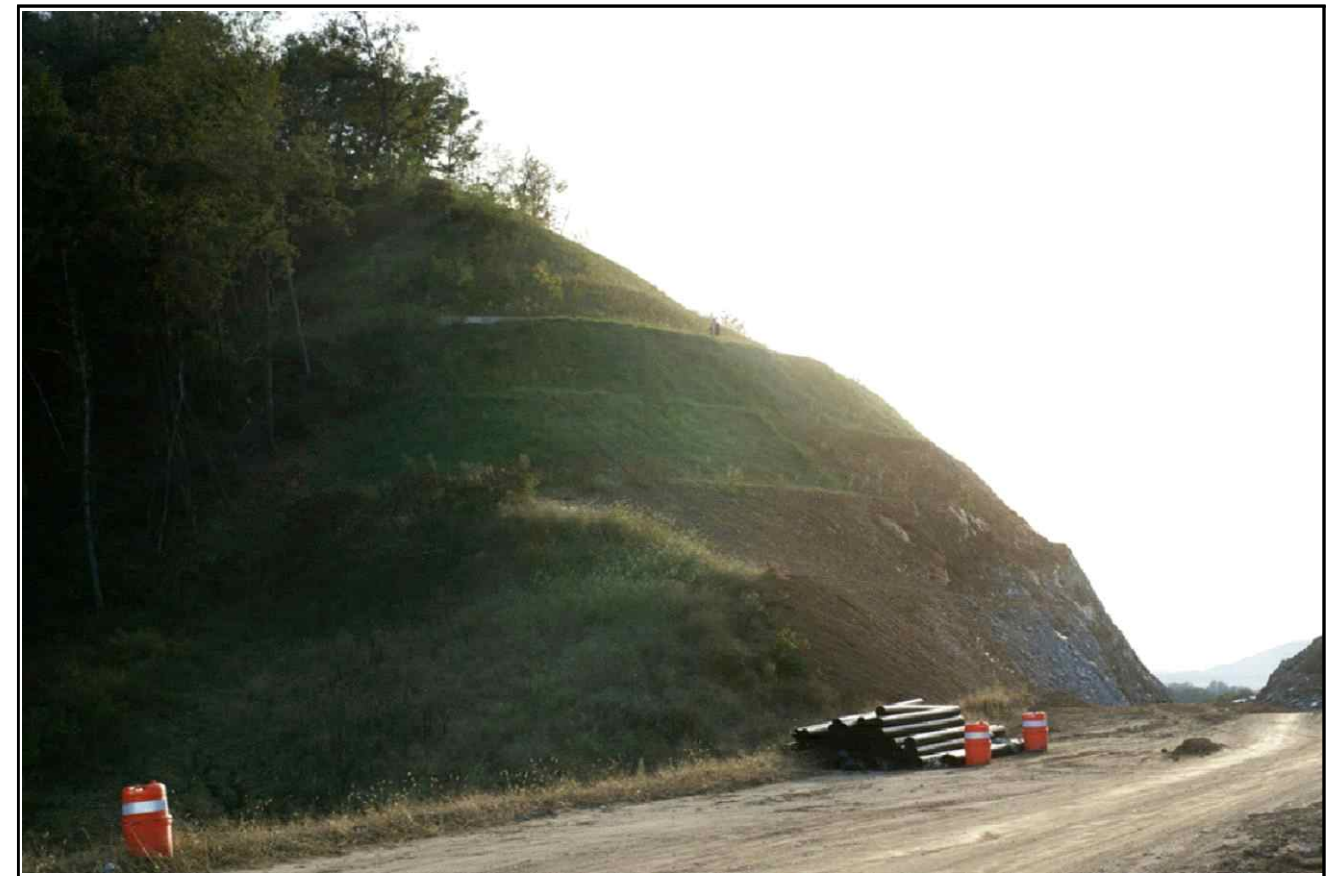

2. 깎기비탈면 현황도

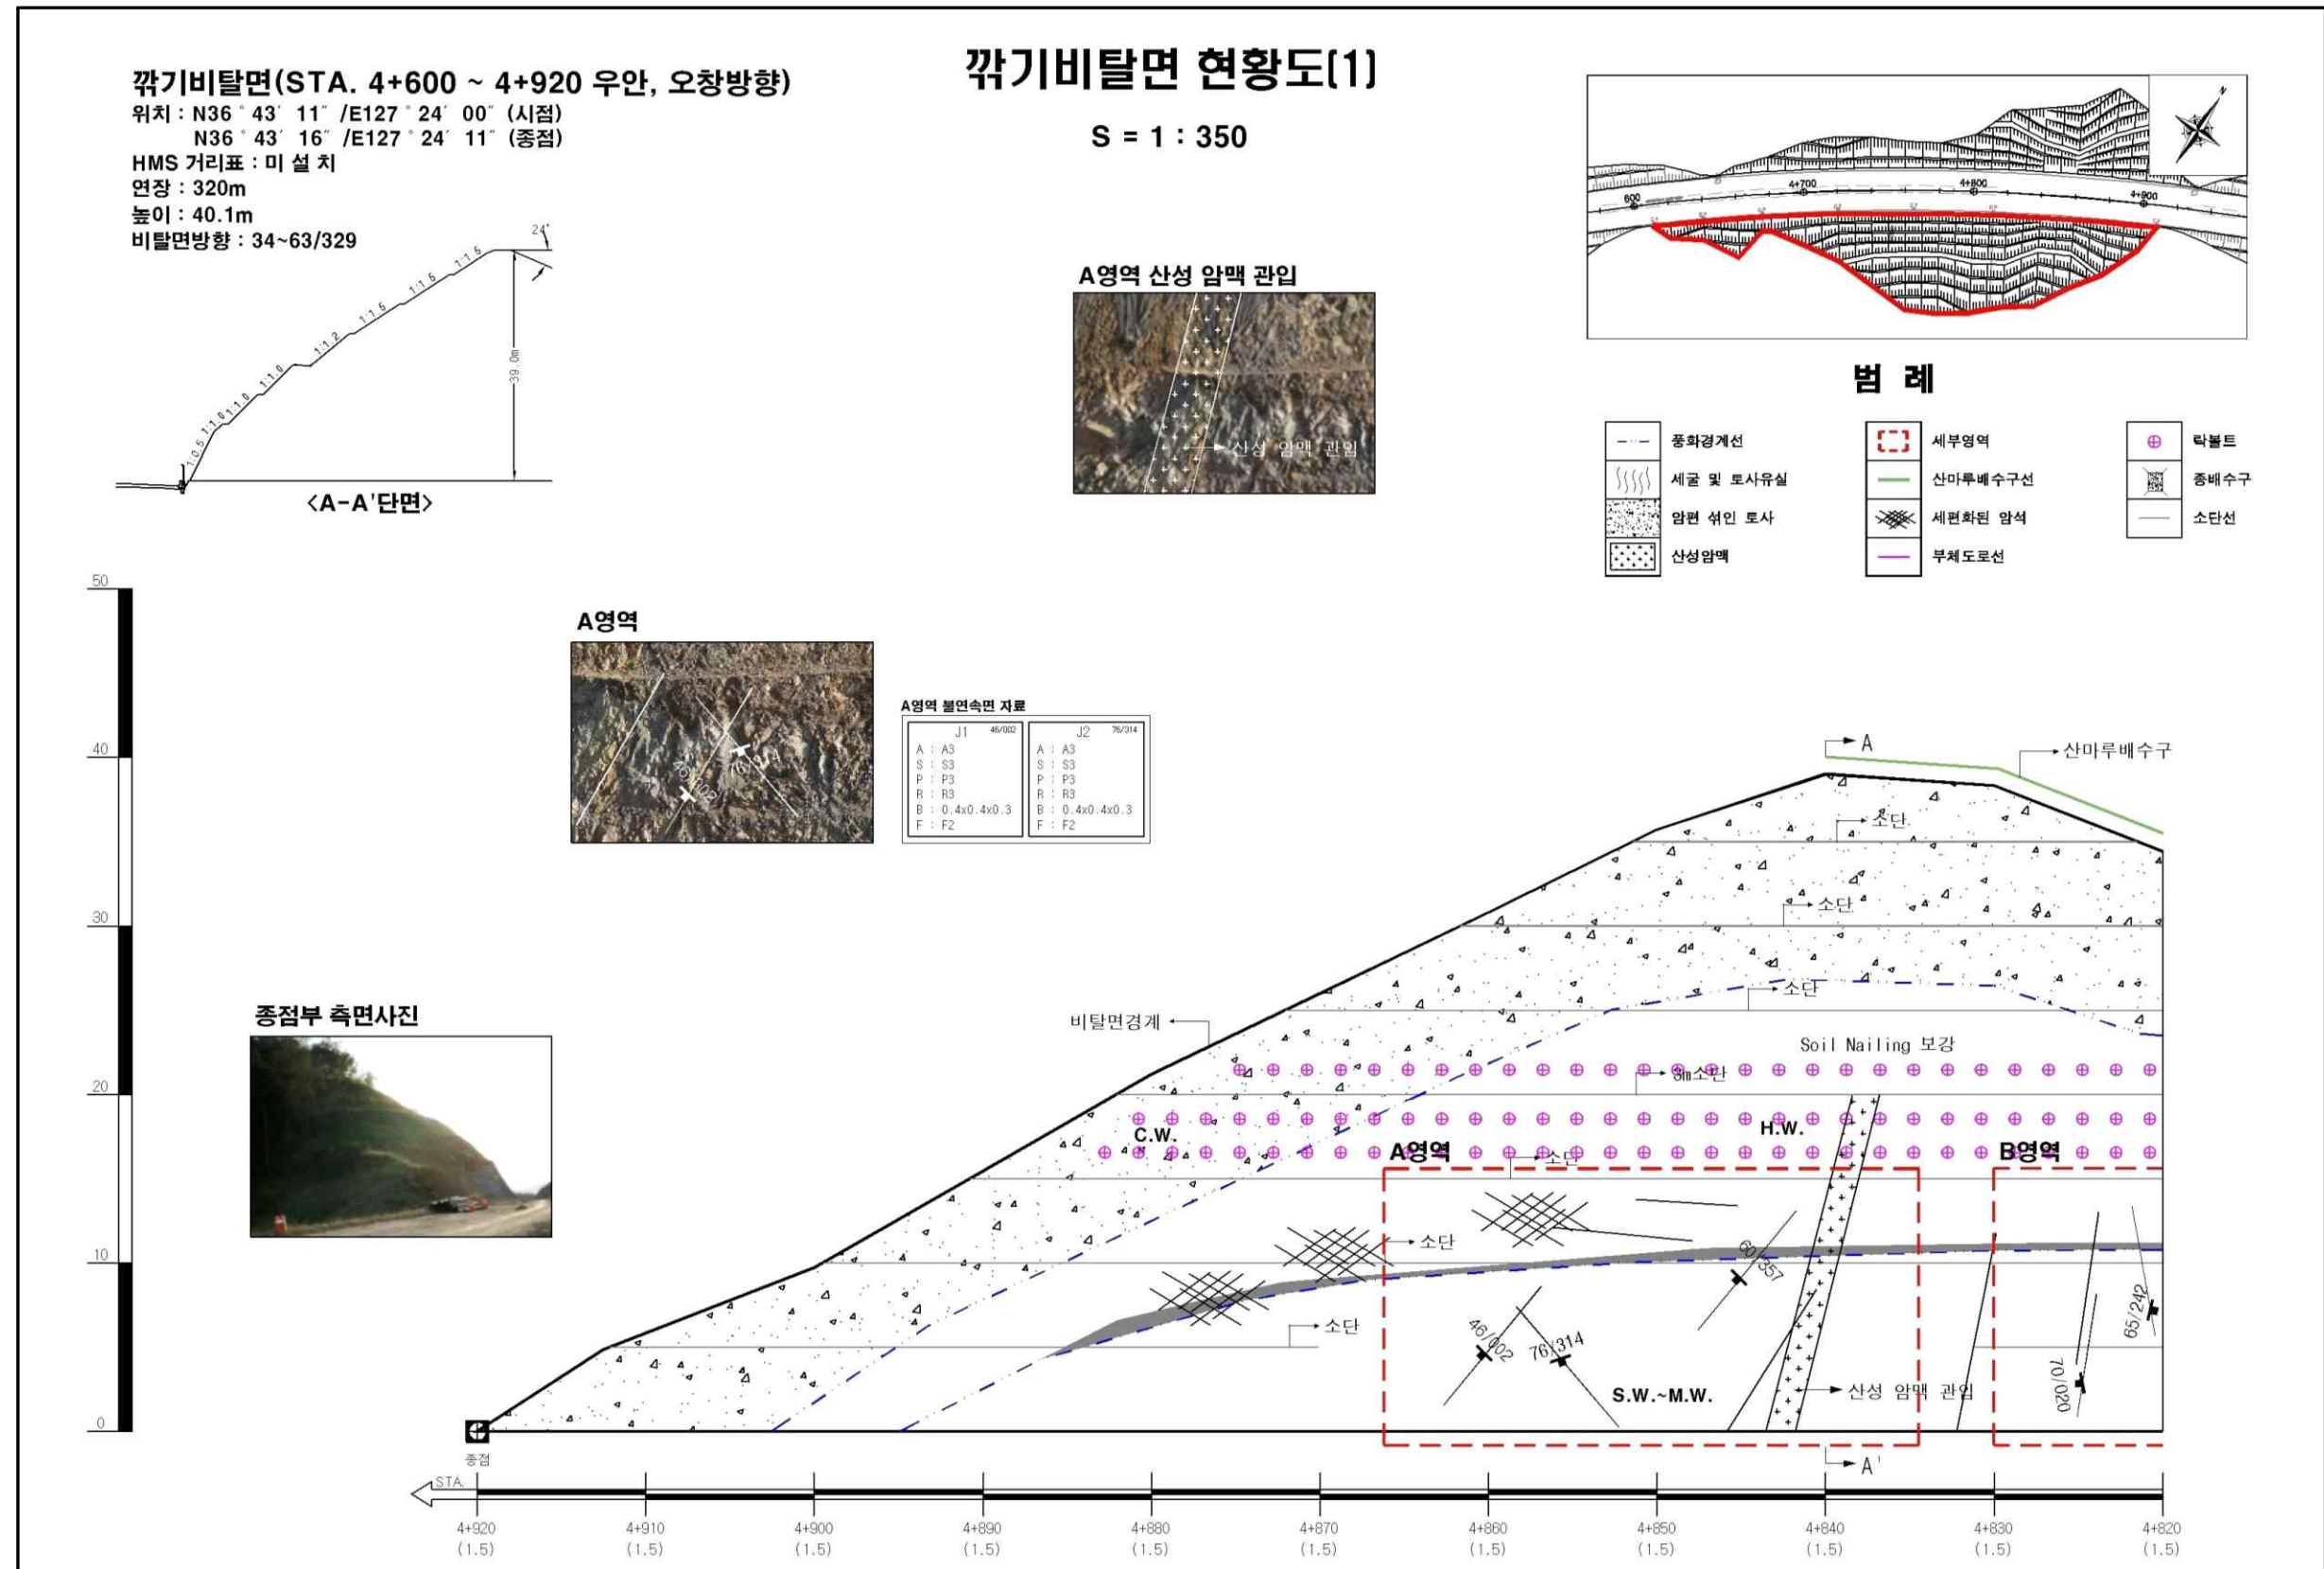

깎기비탈면(STA. 4+600 ~ 4+920 우안, 오창방향)


위치 : N36° 43' 11" / E127° 24' 00" (시점)
N36° 43' 16" / E127° 24' 11" (종점)

HMS 거리표 : 미 설치

연장 : 320m

높이 : 40.1m

비탈면방향 : 34~63/329

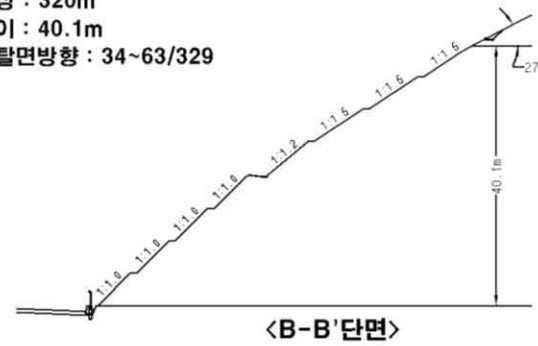

깎기비탈면 현황도[2]


S = 1 : 350



범례



B영역

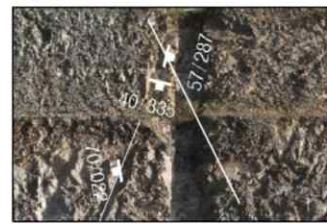

B영역 불연속면 자료


	J1	J2	J3
A : A3	40/335	57/287	70/022
S : S3			
P : P3			
R : R3			
B : 0.3x0.3x0.2			
F : F2			

C영역



C영역 불연속면 자료

	J1	J2
A : A3	64/312	46/358
S : S3		
P : P3		
R : R3		
B : 0.3x0.3x0.2		
F : F2		

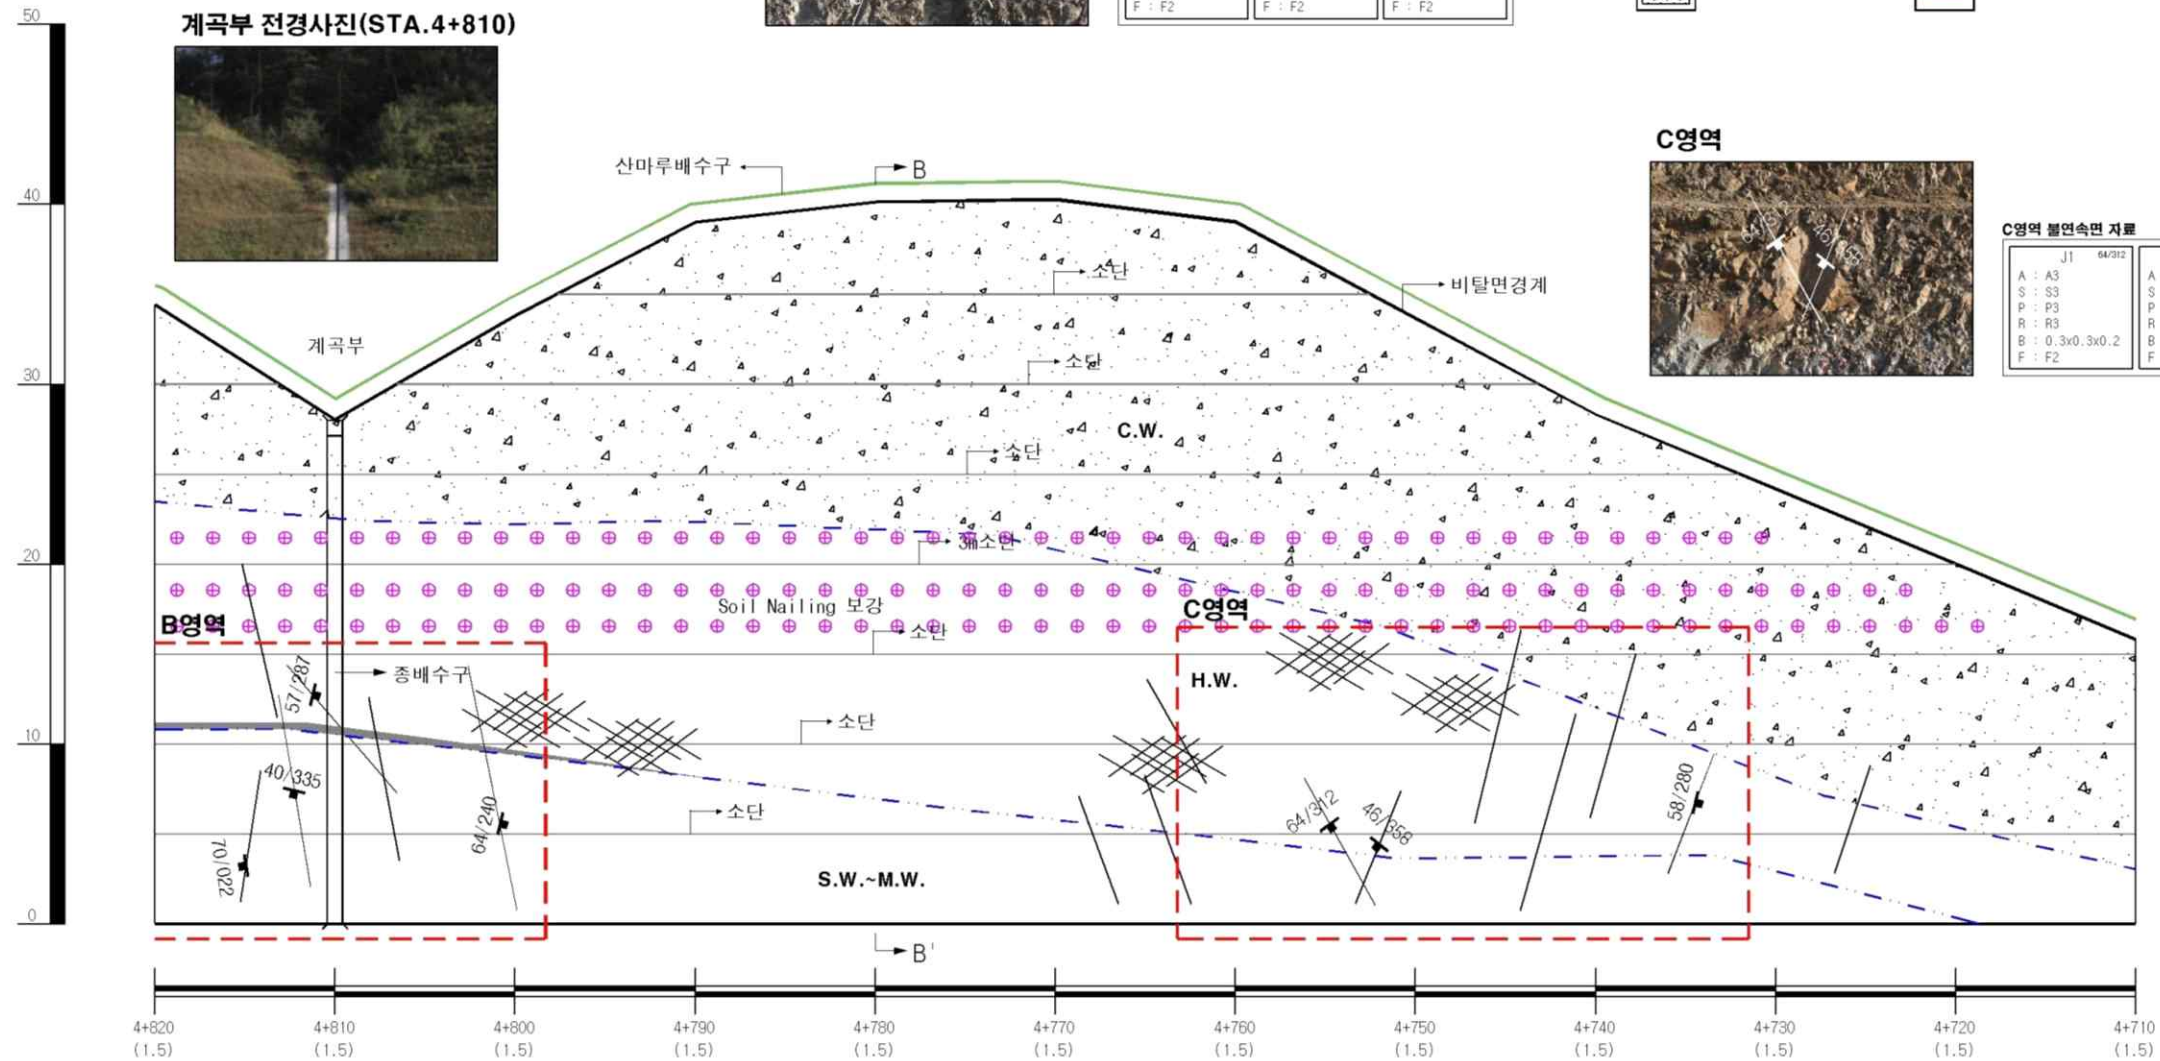

깎기비탈면(STA. 4+600 ~ 4+920 우안, 오창방향)


위치 : N36° 43' 11" / E127° 24' 00" (시점)
N36° 43' 16" / E127° 24' 11" (종점)

HMS 거리표 : 미 설치

연장 : 320m


높이 : 40.1m

비탈면방향 : 34~63/329

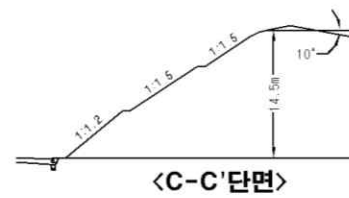

깎기비탈면 현황도(3)

S = 1 : 350

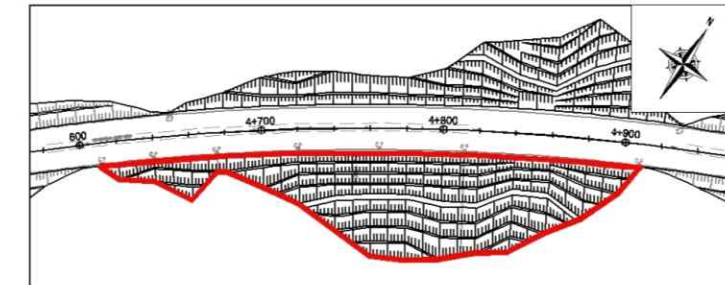

범례

	동화경계선		세부영역		락볼트
	세굴 및 토사유실		산마루배수구선		중배수구
	암면 섞인 토사		세편화된 암석		소단선
	산성암맥		부채도로선		




계곡부 및 중배수구 전경사진



D영역



시점부 측면사진

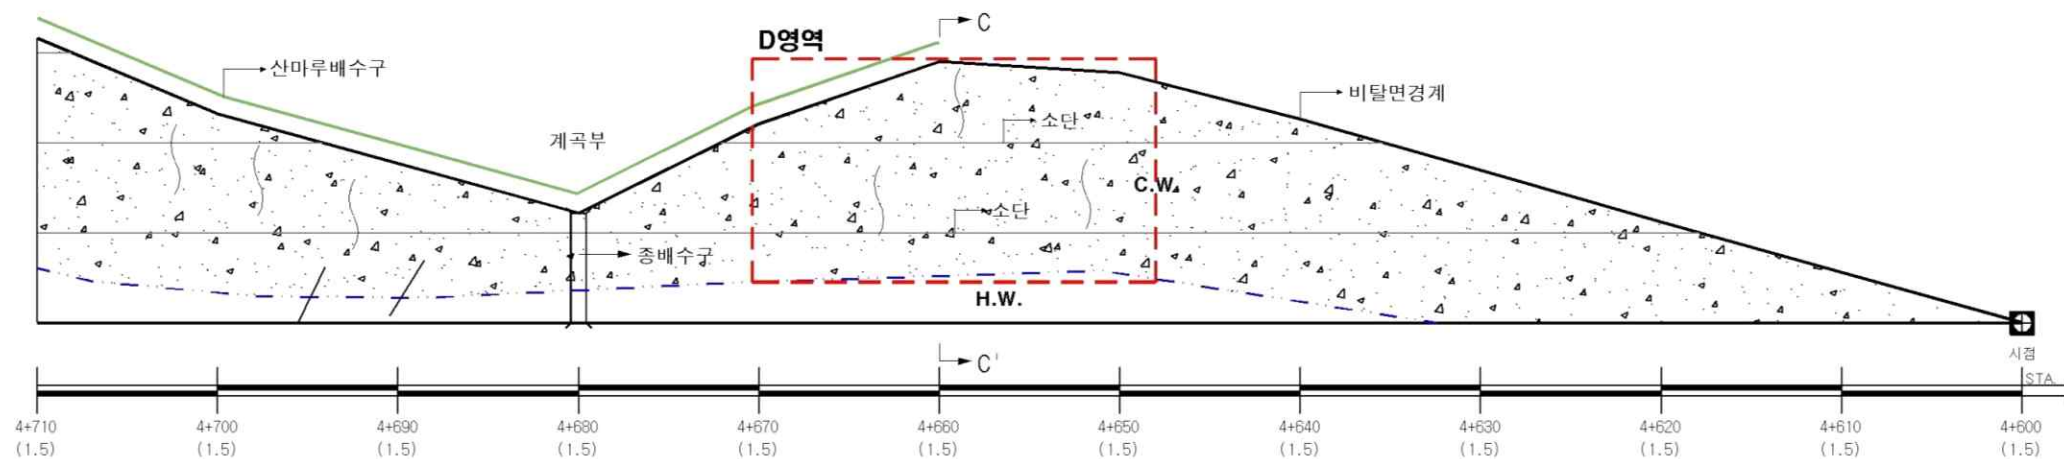

육산~오창 고속도로 민간투자사업

평면 및 종단 면도 (6)

(STA. 4+000.00 ~ STA. 4+800.00)

H = 1:1,000
V = 1: 200


STA. 4+000.00 ~ STA. 4+800.00 구간 요점방형

IP	X	Y	LC	LA	RI	ΔR
4	457590.000	235323.000	383.07062	28-43-38.39	1100.00000	1.29337
5	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
6	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
7	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
8	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
9	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
10	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
11	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
12	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
13	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
14	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
15	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
16	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
17	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
18	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
19	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
20	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
21	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
22	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
23	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
24	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
25	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
26	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
27	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
28	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
29	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
30	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
31	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
32	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
33	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
34	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
35	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
36	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
37	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
38	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
39	152.27465	2.97408	417.90138	25-7-55.47	1300.00000	0.74361
40	152.27465	2.97408	41			

옥산~오창 고속도로 민간투자사업

평면 및 종단면도 (7)
(STA. 4+800.00 ~ STA. 5+600.00)


H = 1:1,000
V = 1: 200

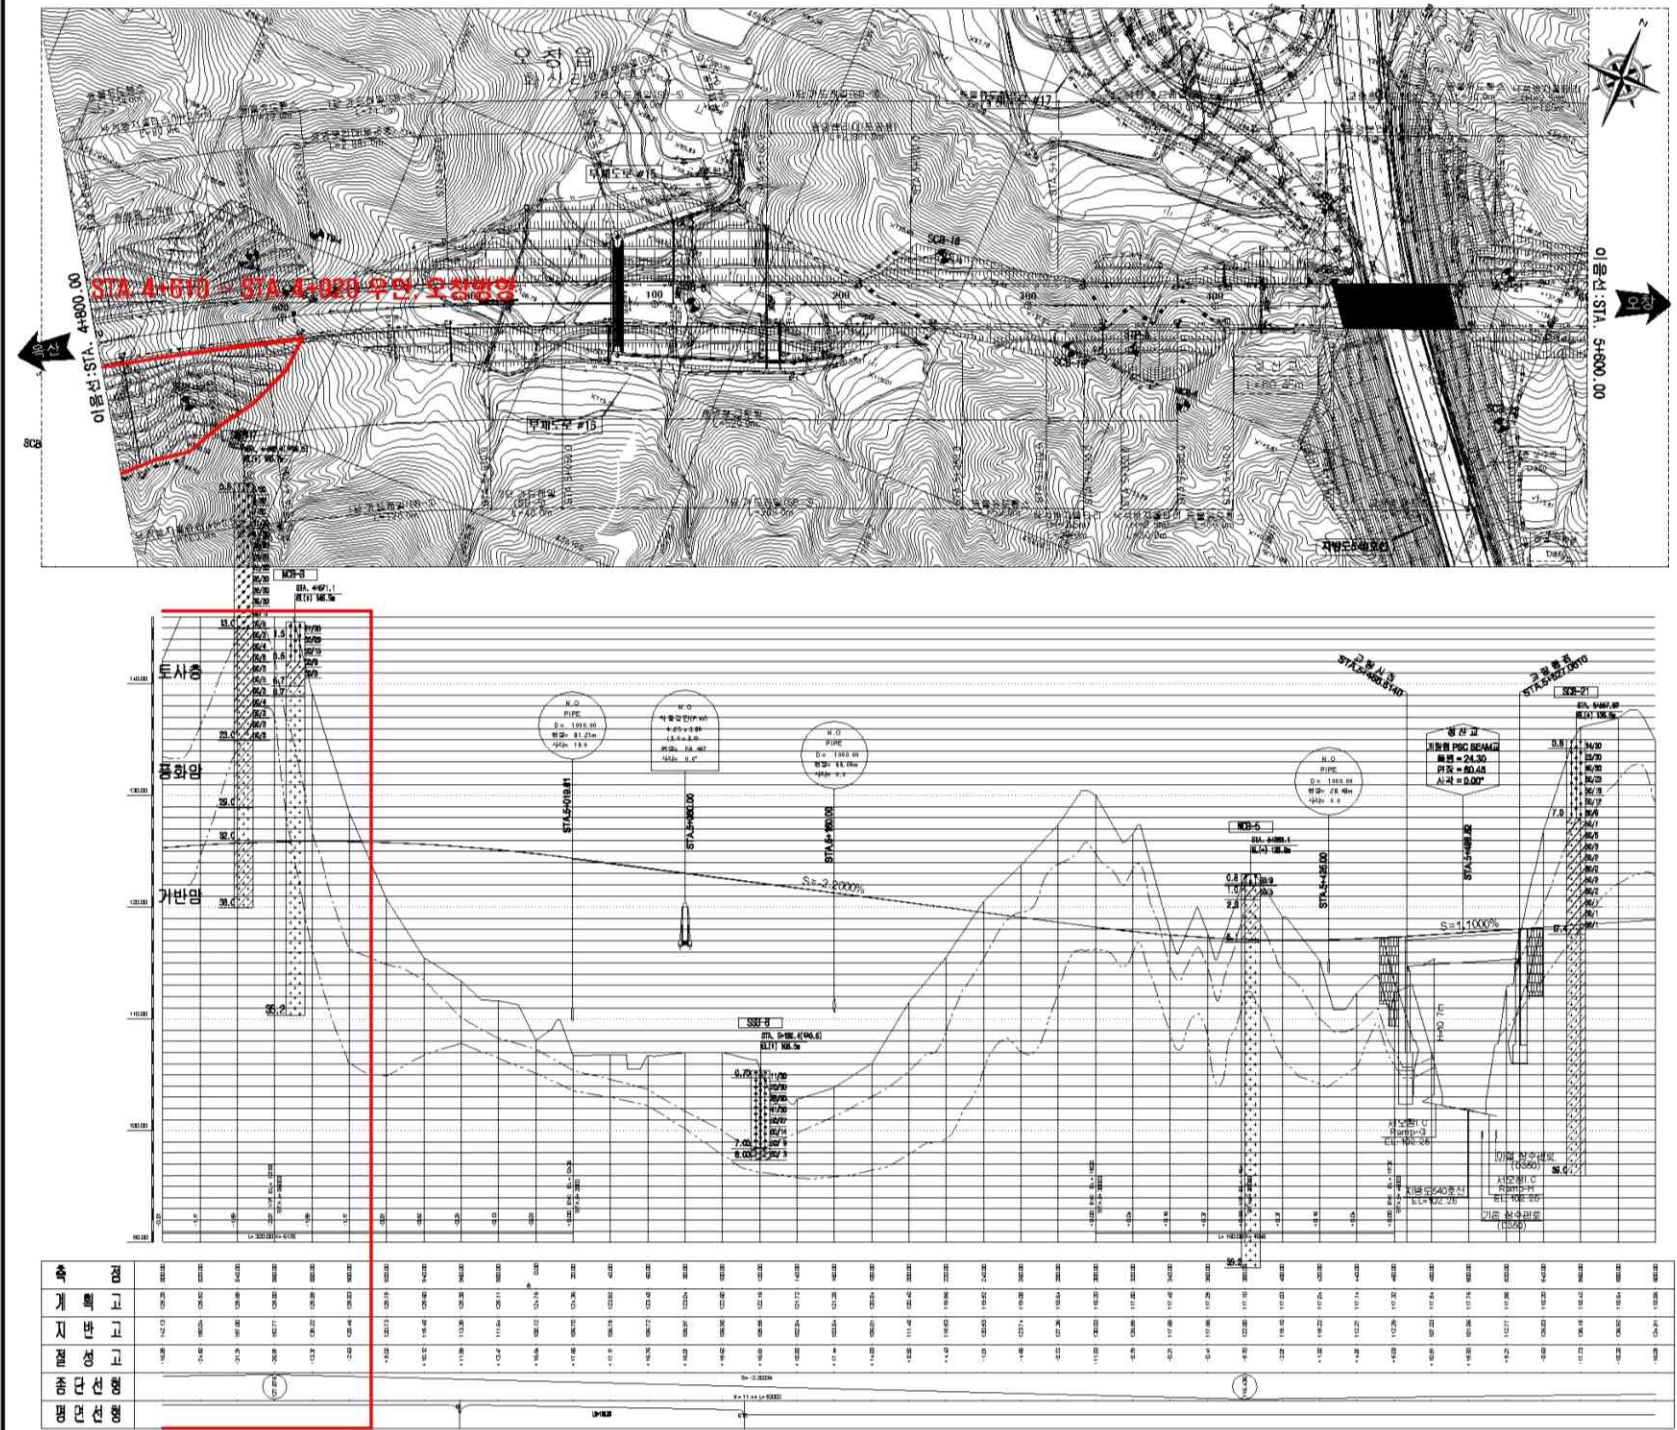

주무관청	사업시행자	사업명	설계일자	사면개입기술자	분해배경기술자	설계자	도면명	축척	도면번호
국토교통부	옥산~오창고속도로주식회사	옥산~오창 고속도로 민간투자사업	2013. 10	도로 및 공작기술사 양선직	도로 및 공작기술사 이광관	박요근	평면 및 종단면도 (7)	H=1:1,200 V=1: 200	2-007

옥산~오창 고속도로 민간투자사업

형 단 면 도 (87)

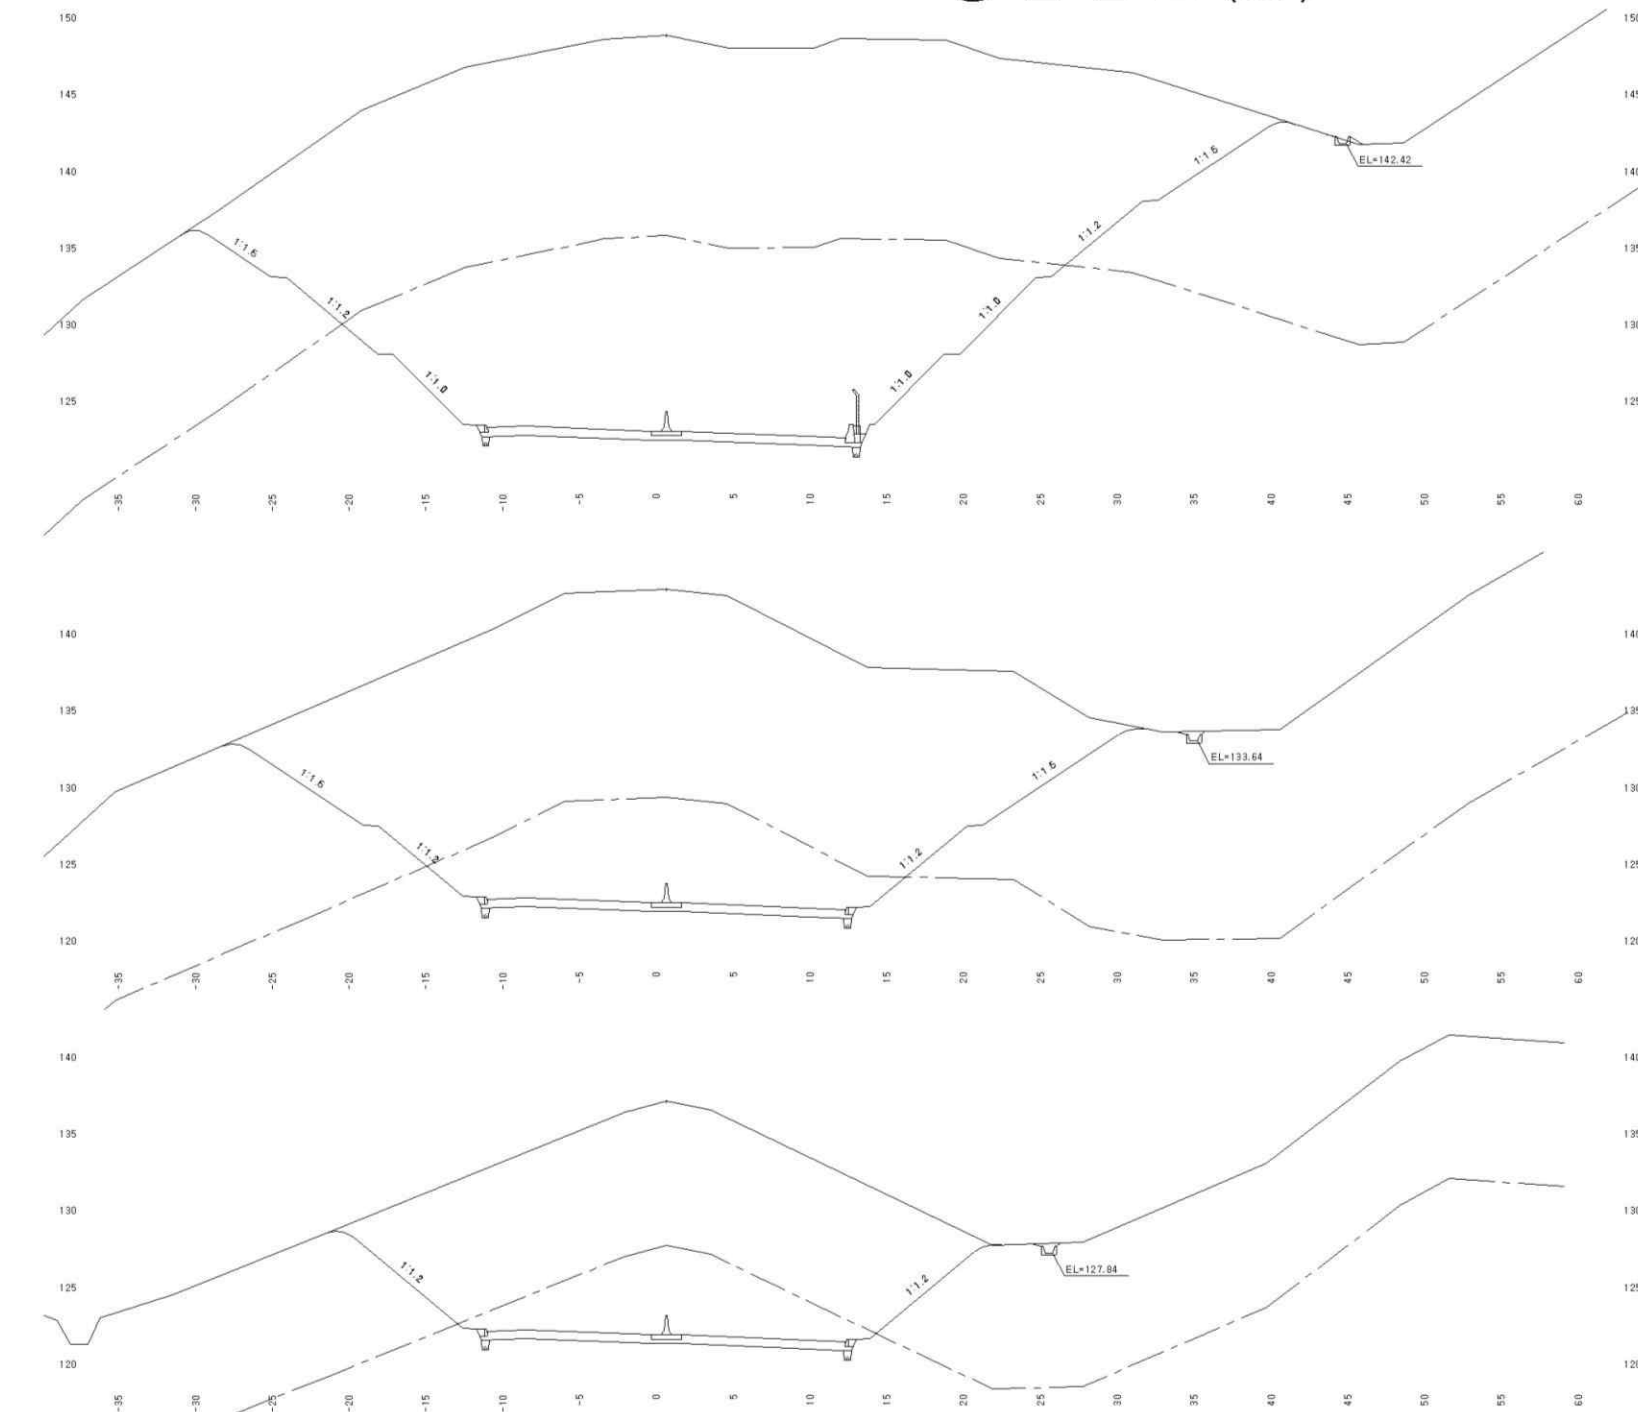



	속	경 4+70,0000	지 반 고	149.44	계 획 고	123.67
관 리 기	발 파 기	토 사	766.5	급 토 부	임계면	리 필 알
		리 필 알	449.2	포 발 파 알	보호사대	
		알파세굴역		노 채	출구	노 상
		점암(동생어)		급 토 부	노 채	
		주변지 확가		노 상	토 사	
		전역(스도노)		노 채	리 필 알	
		주목지(노)		기준도로	발 파 알	
		일반발파		비 급 토 부	23.3	뒤에우기
표 상 기		대규모발파			측량모방기	
		노 상		급 토 부	국토개발	
		노 채		29.5	구 토 사	
		바다길성토		복지대	리 필 알	
	별개제근	72.6	리필알 발파알	28.1	발 파 알	


[illegible][illegible]


주 무 관 청	사 업 시 행 자	사 업 명	설 계 일 자	사업책임기술자	분야별책임기술자	설 계 자	도 면 명	축 척	도면번호
 국토교통부	 옥산오창고속도로주식회사	옥산~오창 고속도로 민간투자사업	2013. 10	도로 및 공항기술자 양 선 직	도로 및 공항기술자 이 용 관	박 효 근	형 단 면 도 (87)	1:200	087







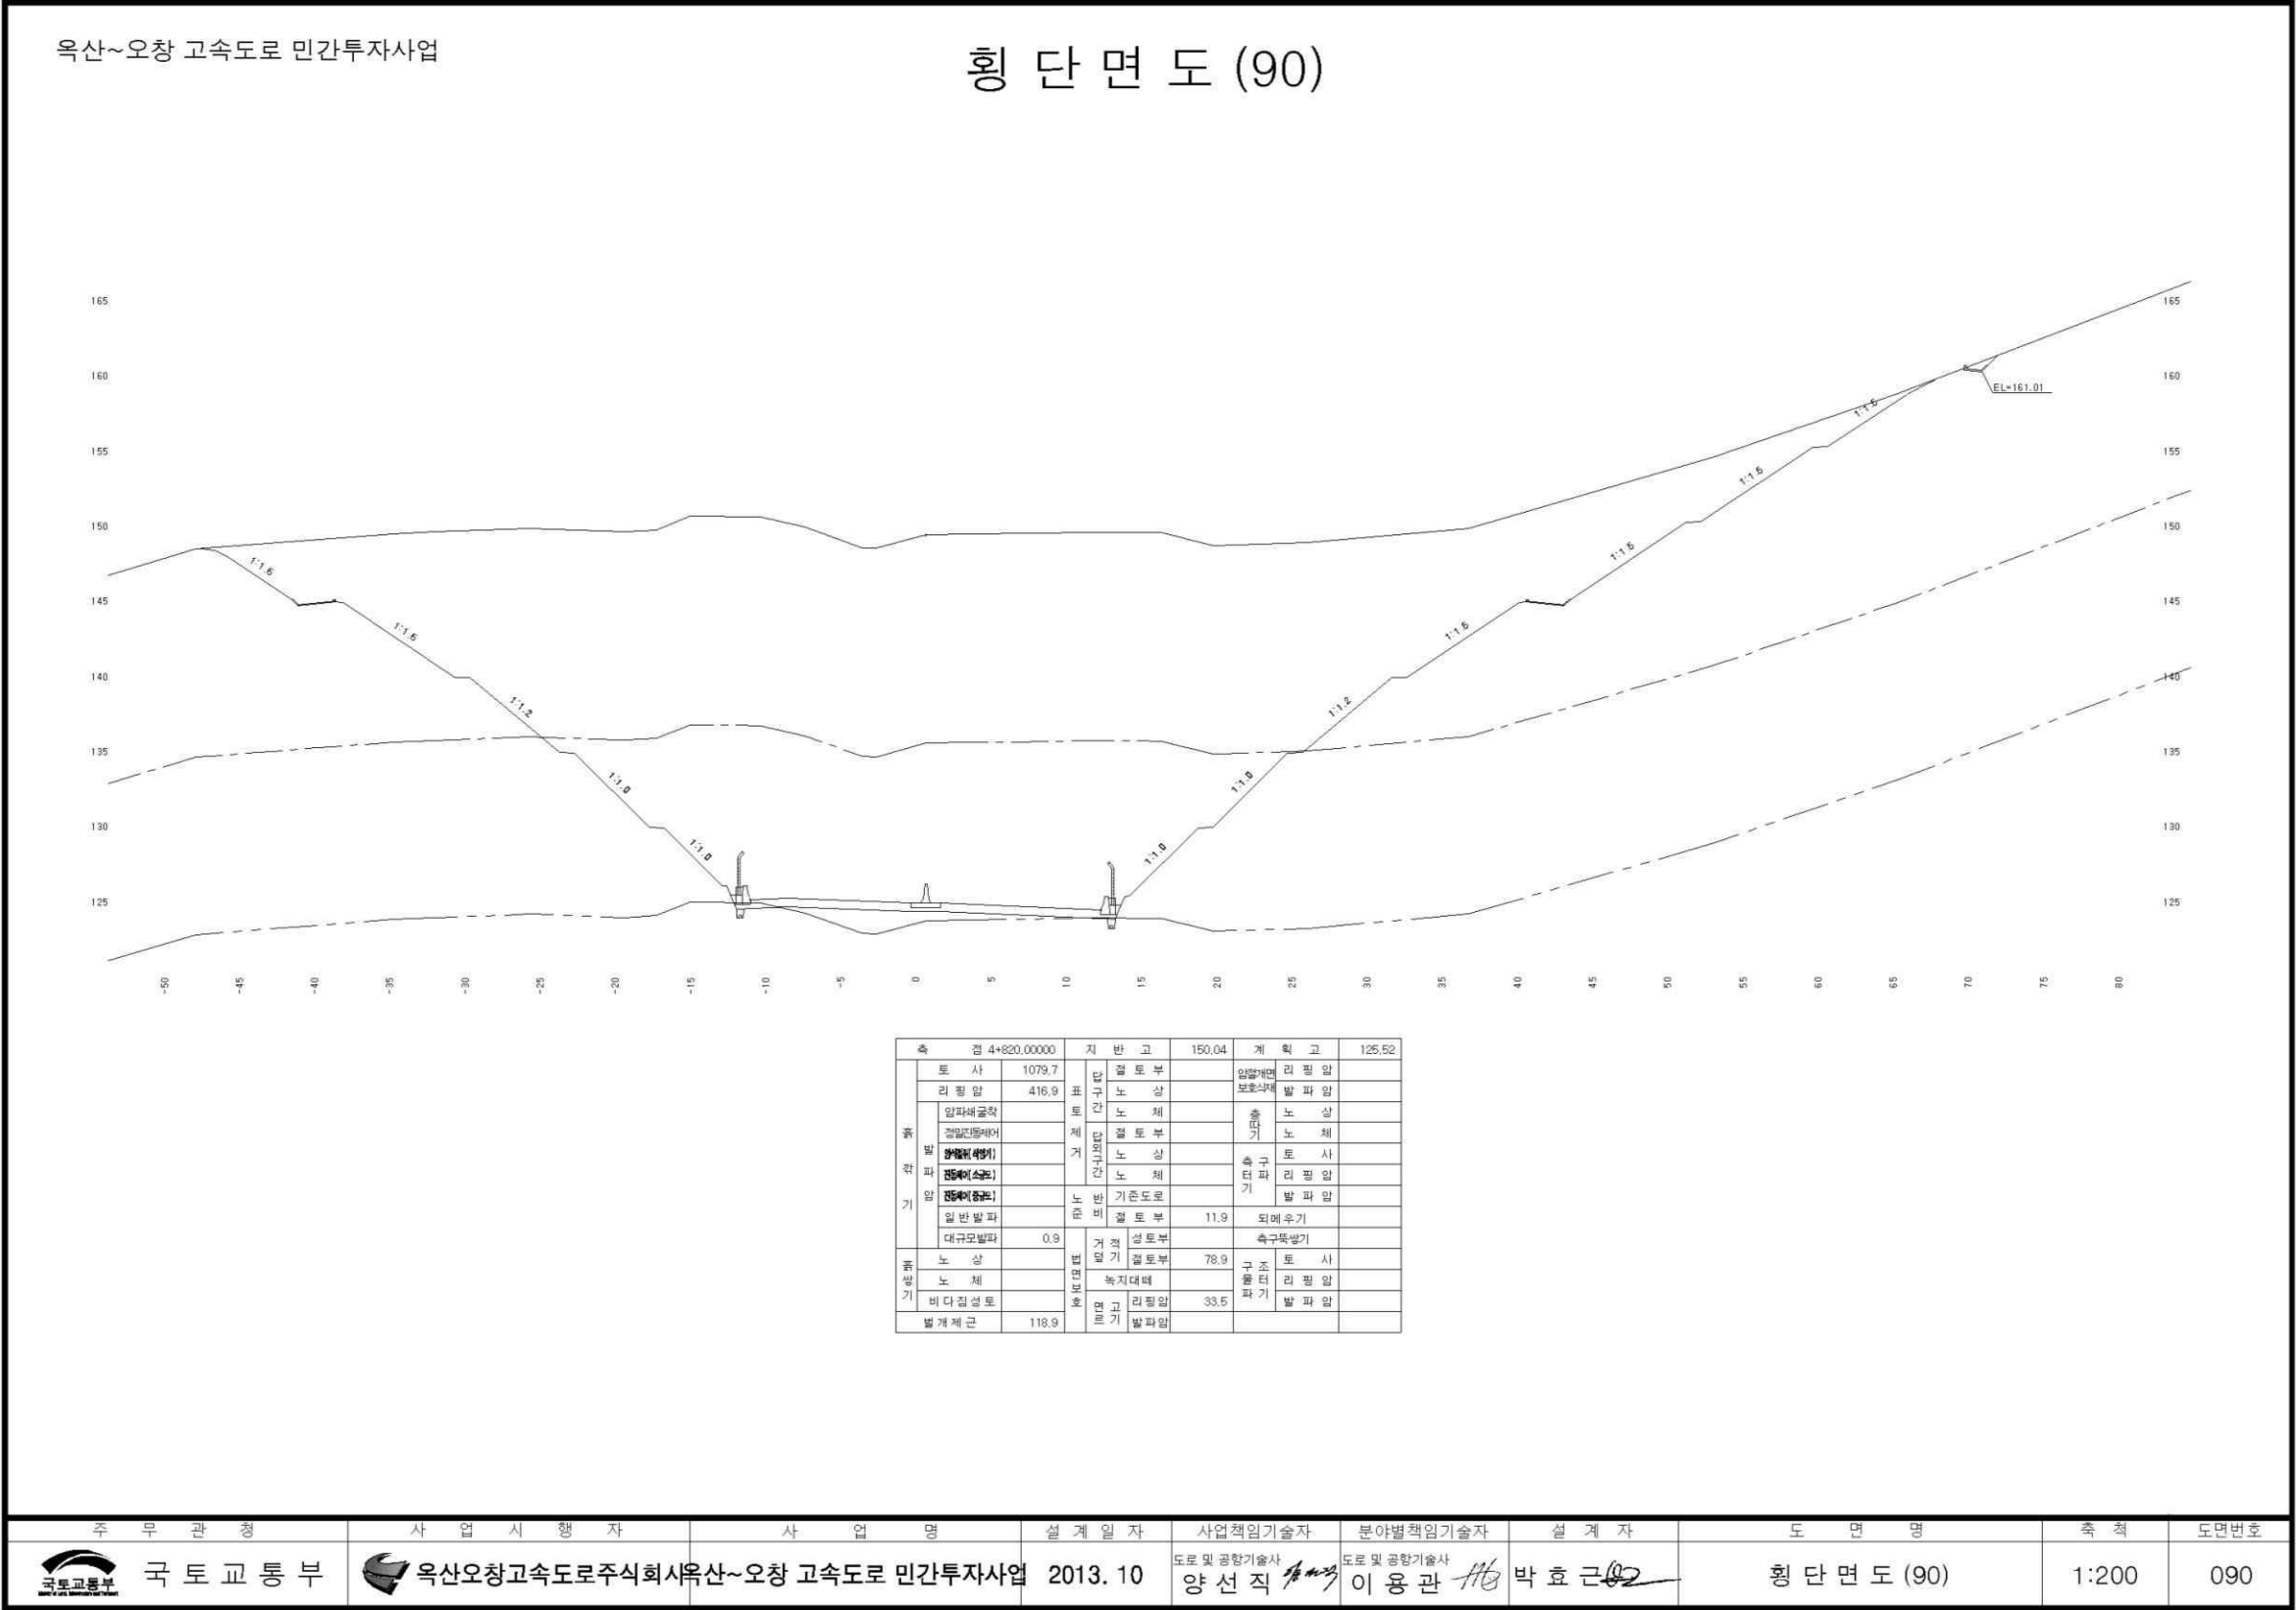


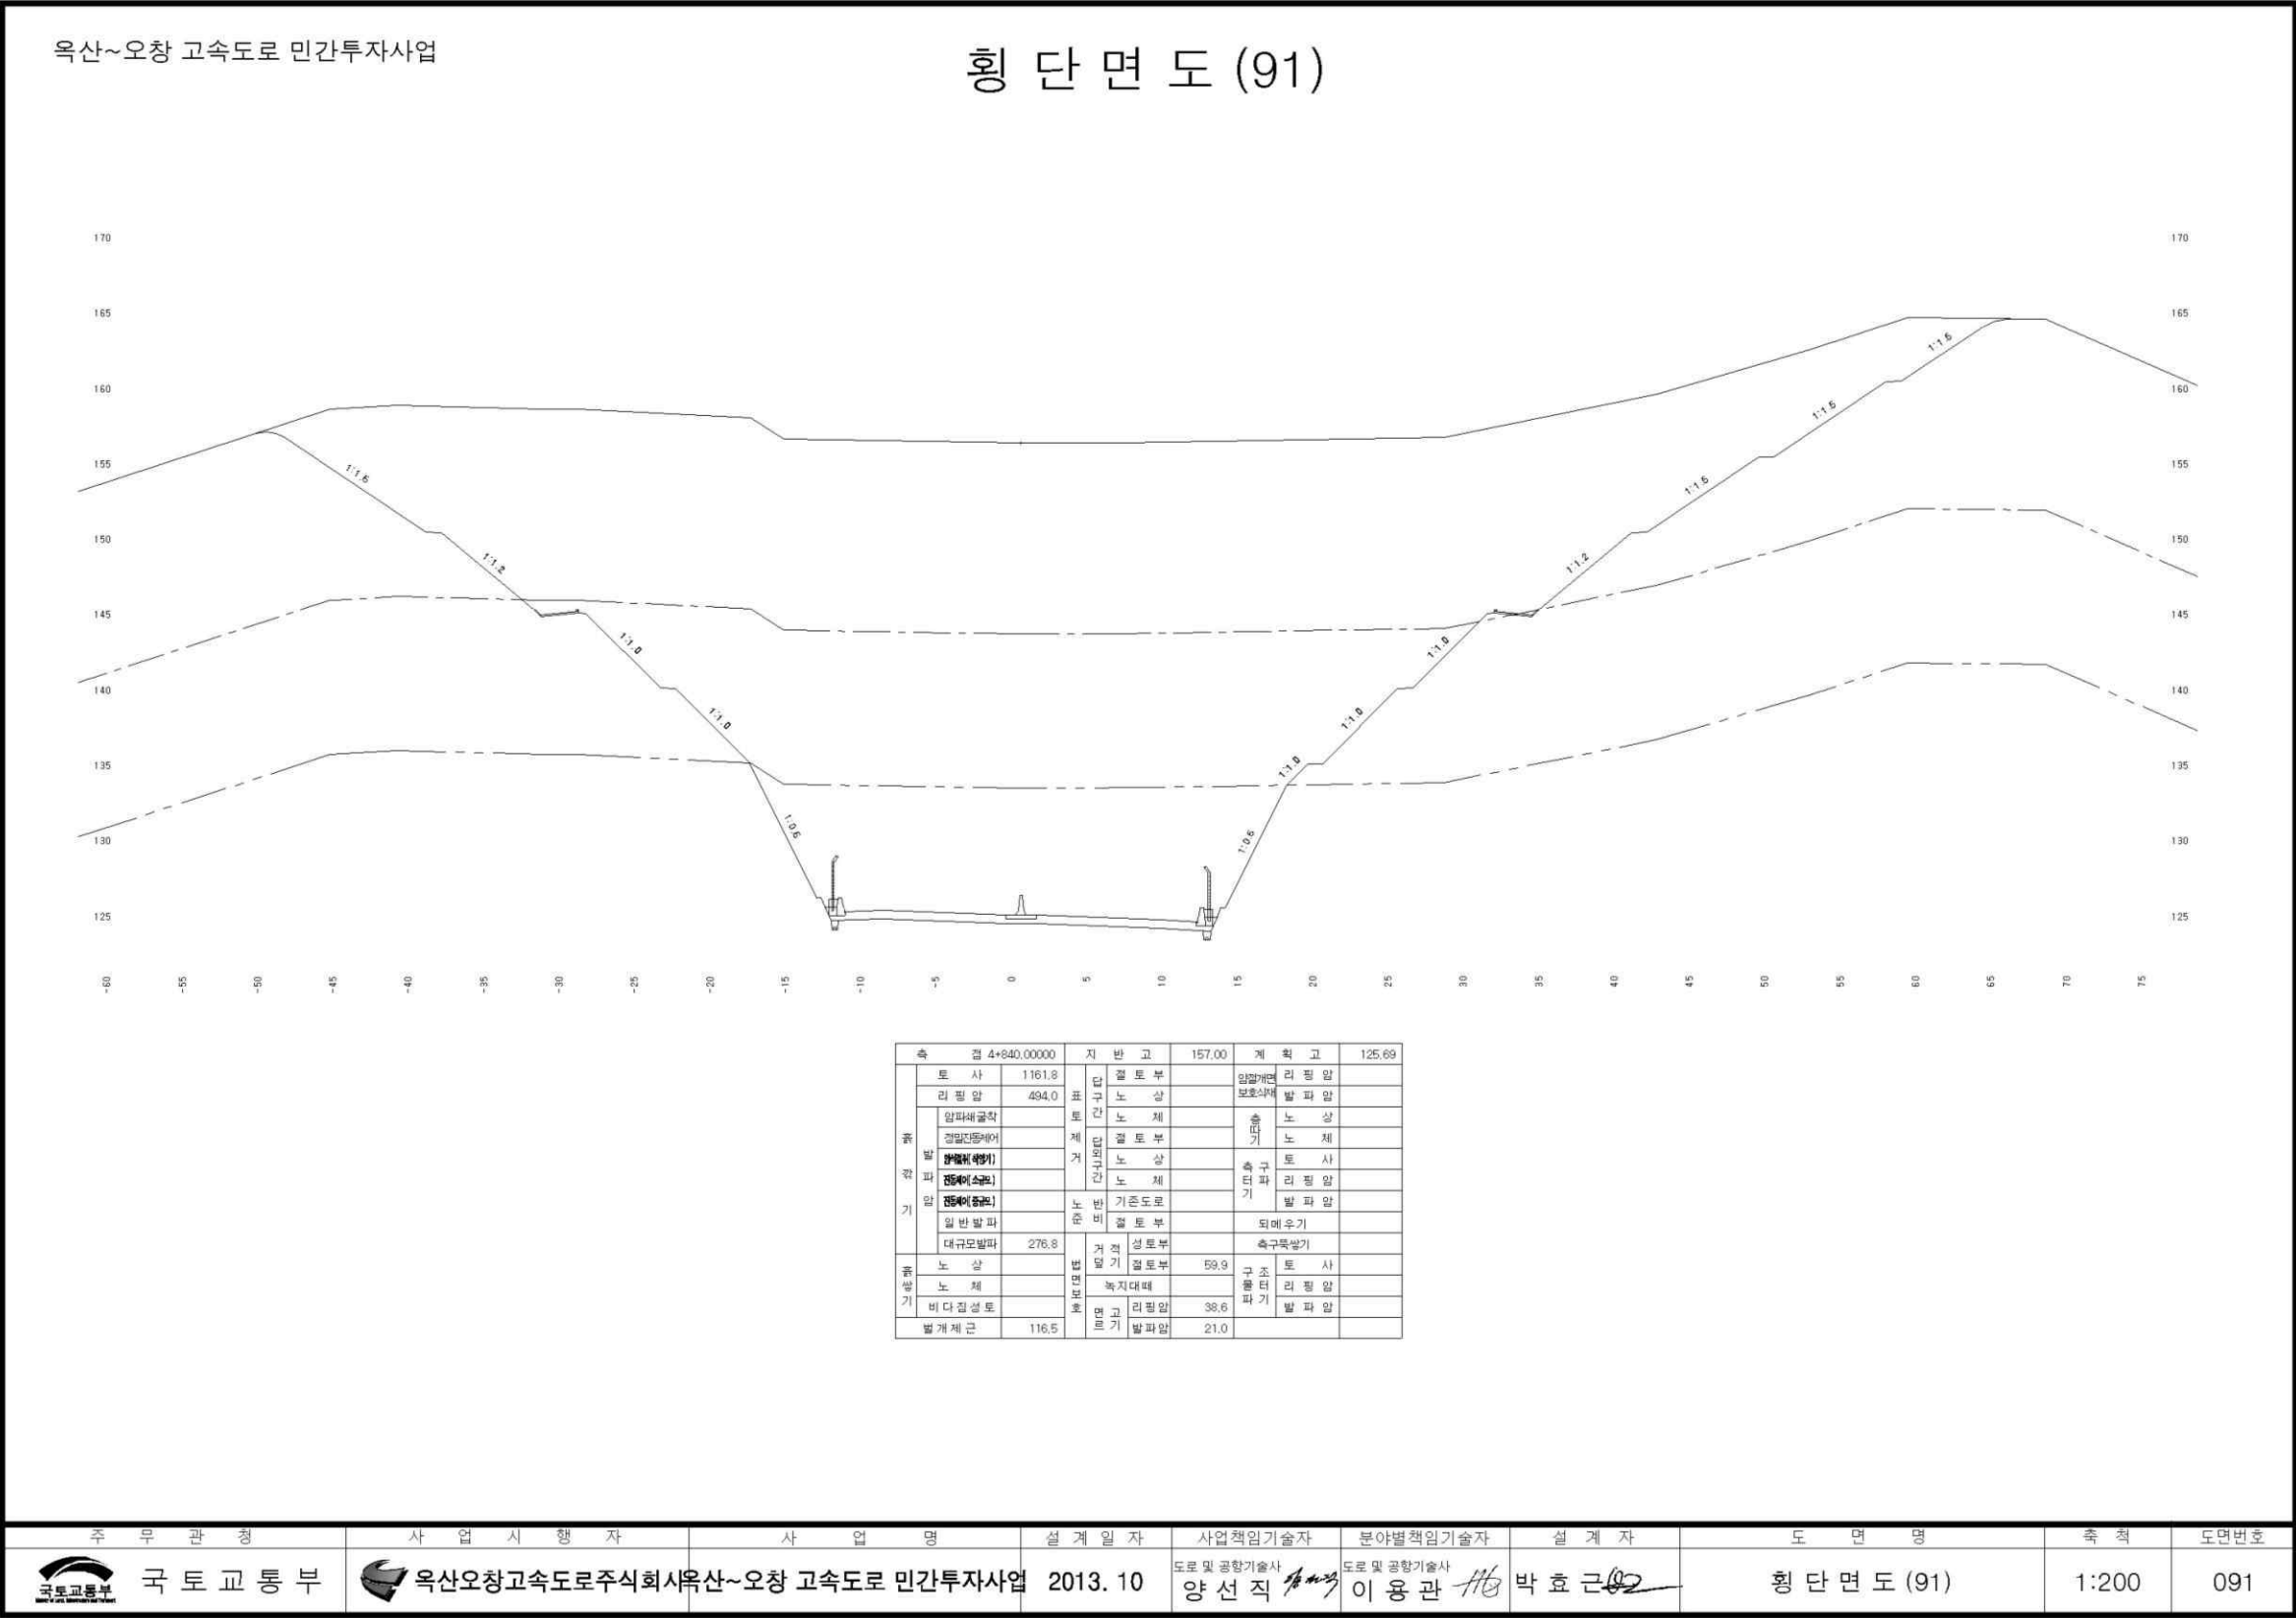

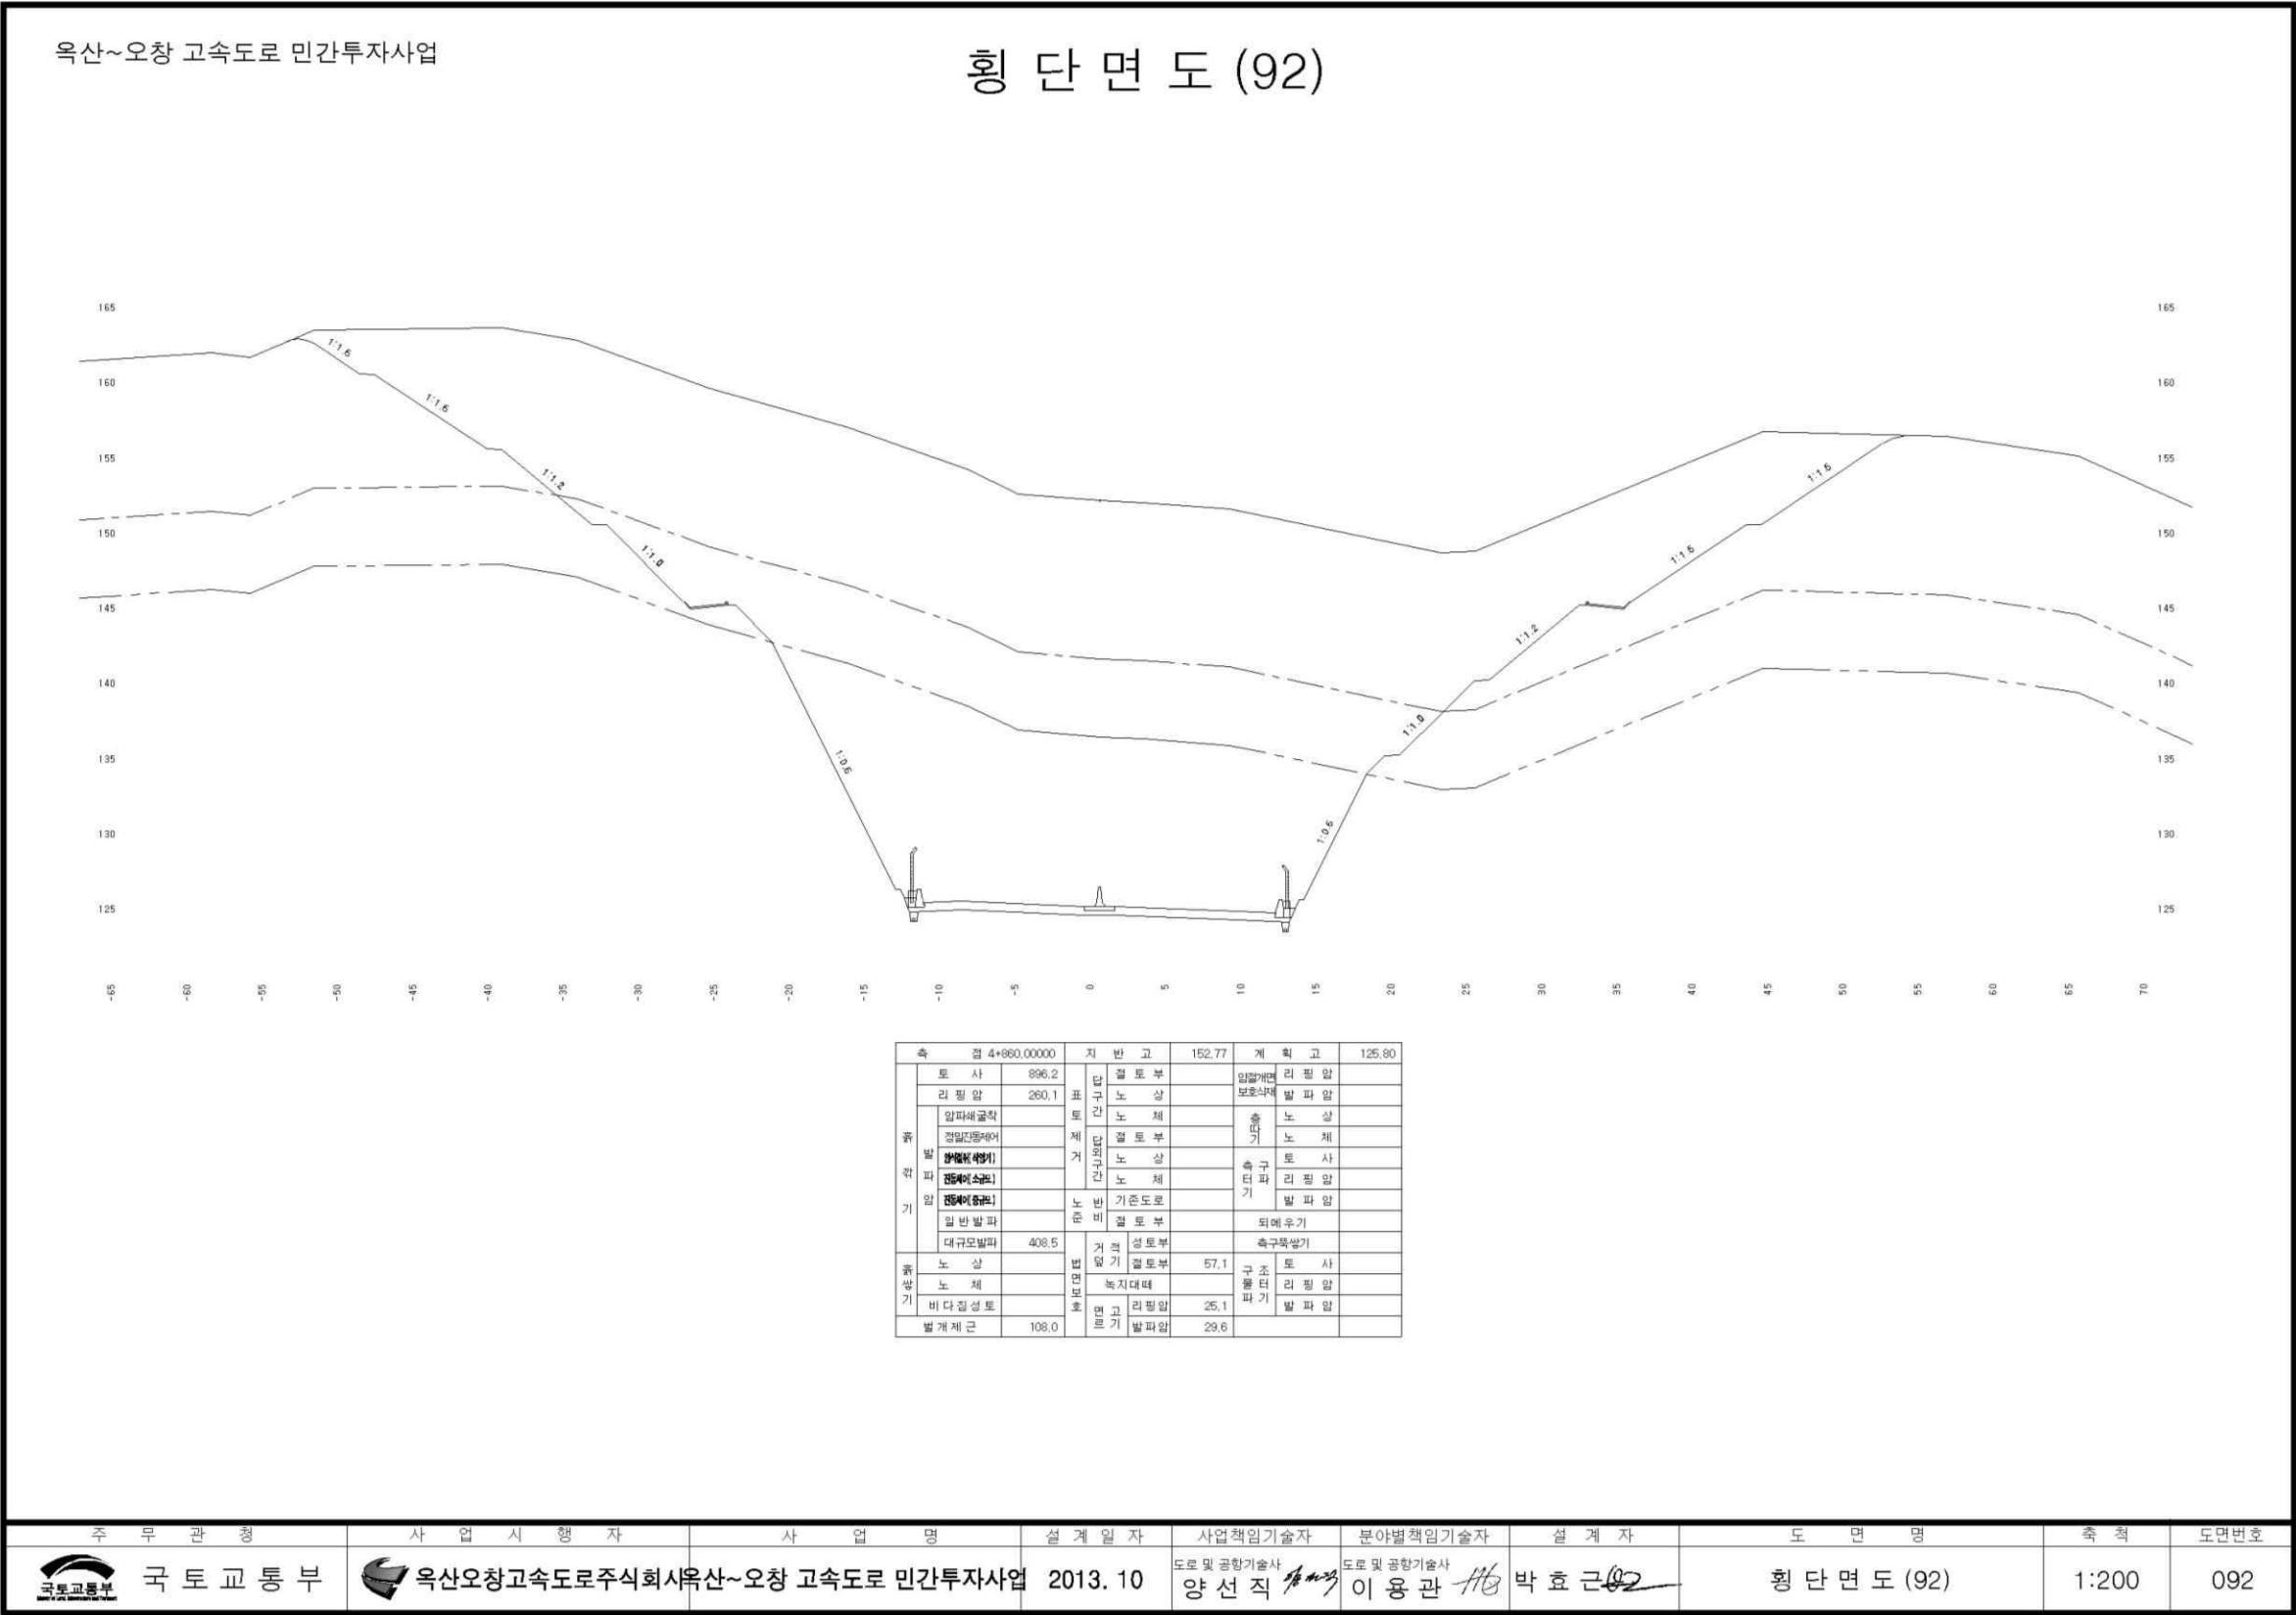





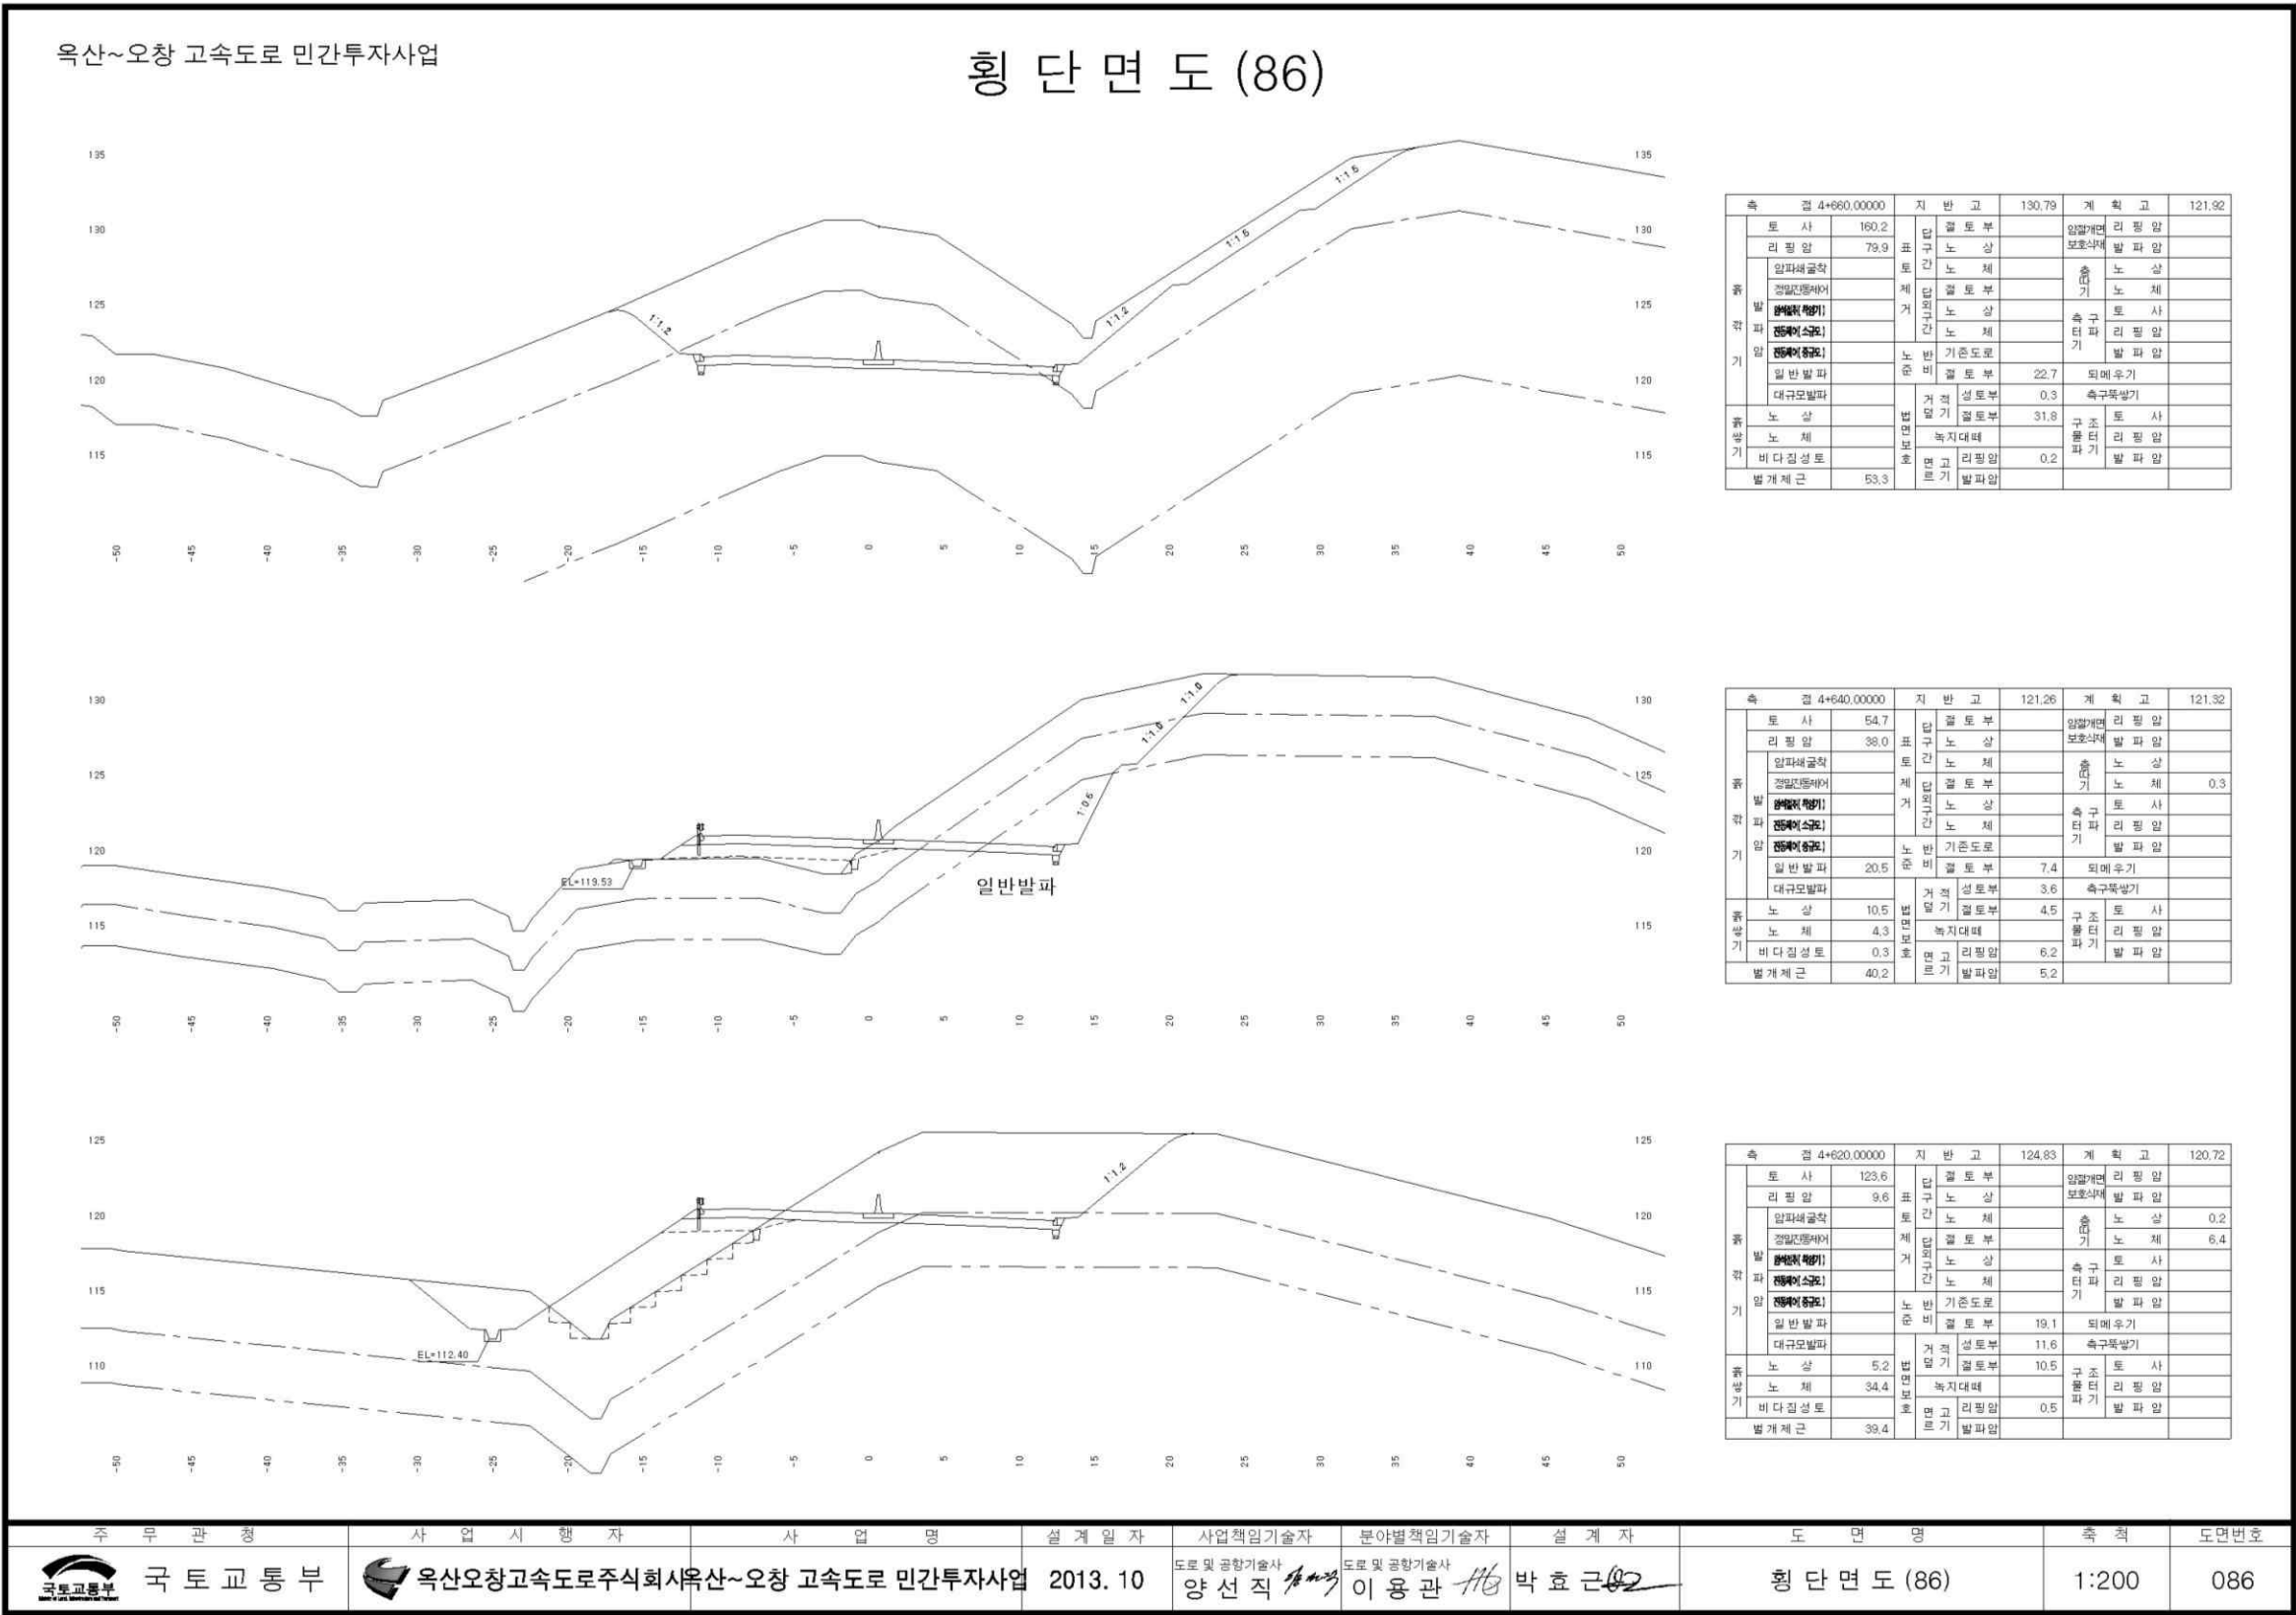

5. 깎기비탈면 구간별 세부사진



STA.4+600



STA.4+610



STA.4+620



STA.4+630



STA.4+640



STA.4+650



STA.4+670 상단부



STA.4+670 하단부



STA.4+680



STA.4+690



STA.4+700 상단부



STA.4+700 하단부



STA.4+710 상단부



STA.4+710 하단부



STA.4+720 상단부



STA.4+720 하단부



STA.4+730 상단부



STA.4+730 하단부



STA.4+740 상단부



STA.4+740 중단부



STA.4+740 하단부



STA.4+750 상단부



STA.4+750 중단부



STA.4+750 하단부



STA.4+760 상단부



STA.4+760 중단부



STA.4+760 하단부



STA.4+770 상단부



STA.4+770 중단부



STA.4+770 하단부



STA.4+780 상단부



STA.4+780 중단부



STA.4+780 하단부



STA.4+790 상단부



STA.4+790 중단부



STA.4+790 하단부



STA.4+800 상단부



STA.4+800 중단부1



STA.4+800 중단부2



STA.4+800 하단부



STA.4+810 상단부



STA.4+810 중단부



STA.4+810 하단부



STA.4+820 상단부



STA.4+820 중단부1



STA.4+820 중단부2



STA.4+820 하단부



STA.4+830 상단부



STA.4+830 중단부1



STA.4+830 중단부2




STA.4+830 하단부



STA.4+840 상단부



STA.4+840 중단부1

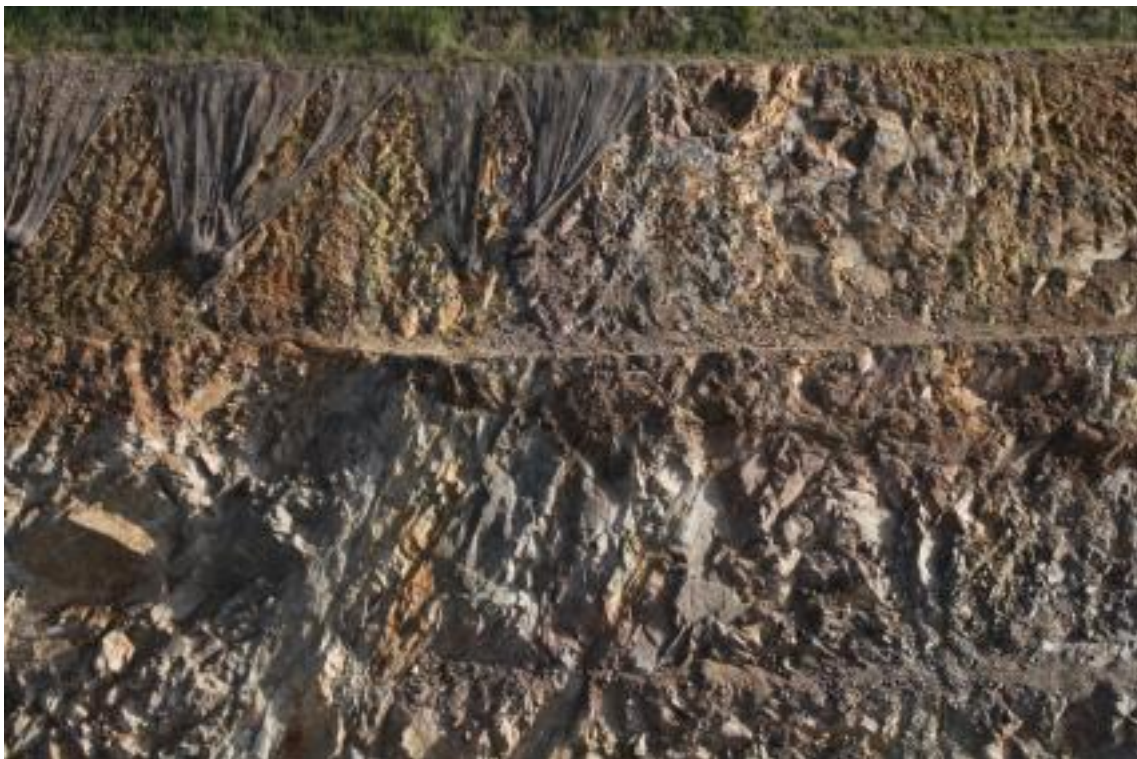

STA.4+840 중단부2



STA.4+840 하단부



STA.4+850 상단부



STA.4+850 중단부1



STA.4+850 중단부2



STA.4+850 하단부



STA.4+860 상단부



STA.4+860 중단부1



STA.4+860 중단부2



STA.4+860 하단부



STA.4+870 상단부



STA.4+870 중단부



STA.4+870 하단부



STA.4+880 상단부



STA.4+880 중단부



STA.4+880 하단부



STA.4+890 상단부



STA.4+890 중단부



STA.4+890 하단부



STA.4+900 상단부



STA.4+900 하단부



STA.4+910



STA.4+920

6. 깎기비탈면 (STA.4+600~4+920 우안, 오창방향)

깎기비탈면 현황조사 체크리스트			
■ 일반현황			
관리청/국도	대전지방국토관리청/	도로호선/구간	/
행정구역	충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리		
거리표	()호선 ()방향 ()km ()m ()행	미설치 (☒)	
위 경 도	N:36°43' 11" /E:127°24' 00" (시점), N:36°43' 16" /E:127°24' 11" (종점)		
차 선		교 통 량	(/일)
조사일자	2016년 10월 24일	조 사 자	김한일, 정송희
		조사기관	(주) 에스알이앤씨
■ 깎기비탈면 특성			
연 장	(320) m	최대높이	(40.1) m
경 사	(34~63)°	이격거리	(1.5) m
종 류	☐ 암 ☐ 토사 ☒ 혼합 ☐ 자연	누수위치	☐ 상 ☐ 중 ☐ 하 ☒ 무
횡단형상		종단형상	
주변지형 특 성	☐ 구릉 ☒ 준산악 ☐ 산악	상부자연 비탈면경사	-24 ~ 27°
계 곡 부	(2) 개소	풍화정도	☐ 상 ☒ 중 ☐ 하
암석의 결		붕괴유형 (중복가능)	☒ 켜기 ☒ 평면 ☐ 전도 ☐ 원호 ☒ 표층유실 ☒ 낙석 ☐ 무
■ 시공현황 및 필요공법			
시공현황 (중복가능)	☐ 낙석방지망 ☐ 낙석방지울타리 ☐ L형측구 ☐ 격자블록 ☒ 식생공 ☐ 콘크리트 옹벽 ☐ 보강토 옹벽 ☐ 수평배수공 ☒ 네일 ☐ 록볼트 ☐ 앵커 ☐ 억지말뚝 ☐ 버트리스 ☐ 범면정비 ☒ 산마루배수구 ☒ 종배수구 ☐ 피암터널 ☐ 링네트 ☐ 암부착특수망 ☐ 콘크리트뿔어붙이기		
필요공법	☐ 현상태유지, ☐ 기존시설 교체·보수, ☒ 보호공 필요, ☒ 보강공 필요		
조 사 자 소 견	위 내용을 종합하여 보면 비탈면 전체적으로 풍화정도는 양호한 상태이나 토사구간에 서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰되었으며, 암반구간에서 절리의 발달로 인한 평면 및 켜기파괴, 세편화된 암석의 이완으로 인한 낙석이 발생할 것으로 예상 됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강 공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.		