




번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총흔리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

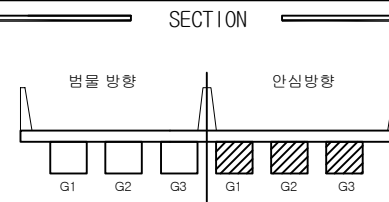

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽면, 천로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 흔들림
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

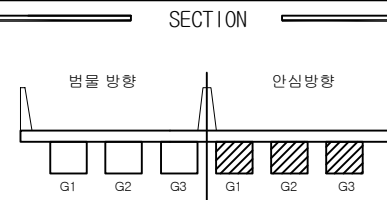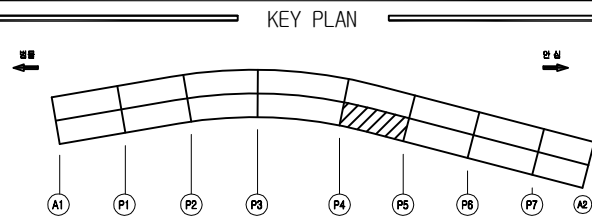

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역 사	(주)명성엔지니어링	발주 처	대구 동부순환도로 (주)	용역 명	2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역	구 간	연호고가교	위 치	S5 주형내부(G1~G3)	N O	062
---------	------------	---------	---------------	---------	--------------------------------	--------	-------	--------	----------------	--------	-----

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	m	0.20	
2	교대	균열	0.2	0.8	1	m	0.80	
3	교대	파손 및 철근노출	12.0	0.1	1	m	1.20	손상면적
4	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	m	0.20	
5	교대	누수흔적	1.0	4.0	1	m	4.00	
6	신축이음	흙먼지 탈락	-	2.0	1	m	2.00	
7	교대	누수흔적	5.0	2.0	1	m	10.00	
8	교대	누수흔적	7.0	2.0	1	m	14.00	
9	교대	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	신규
10	교대	누수흔적	1.0	4.0	1	m	4.00	신규
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	간열		백대, 절로
	파손, 탈락, 막힌, 막락		틀뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	광상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연호고가교

안심방향

A1

합계

					
---	---	---	---	---	---

SH 12

SH 1

① 누수흔적
(0.2X1.0)@2ea

③ 파손 및 철근노출
12.0X0.1

④ 누수흔적
0.2X1.0

② 0.2/0.8

⑨ 0 1/2 0

⑦ 누수흔적
5.0X2.0

⑧ 누수흔적
7.0X2.0

향평고대

A2

안심방향

					
---	---	---	---	---	---

SH 1

SH 12

⑤ 누수흔적
1.0X4.0

⑥ 흡음재 탈락
L=2.0m

↔ 8+18

⑤ 누수흔적
1.0X4.0

⑥ 흡음재 탈락
L=2.0m

⑩ 누수흔적
1.0X4.0

(주)명성엔지니어링


대구 동부순환도로 (주)

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

연호고가교

교대 A1,A2

067

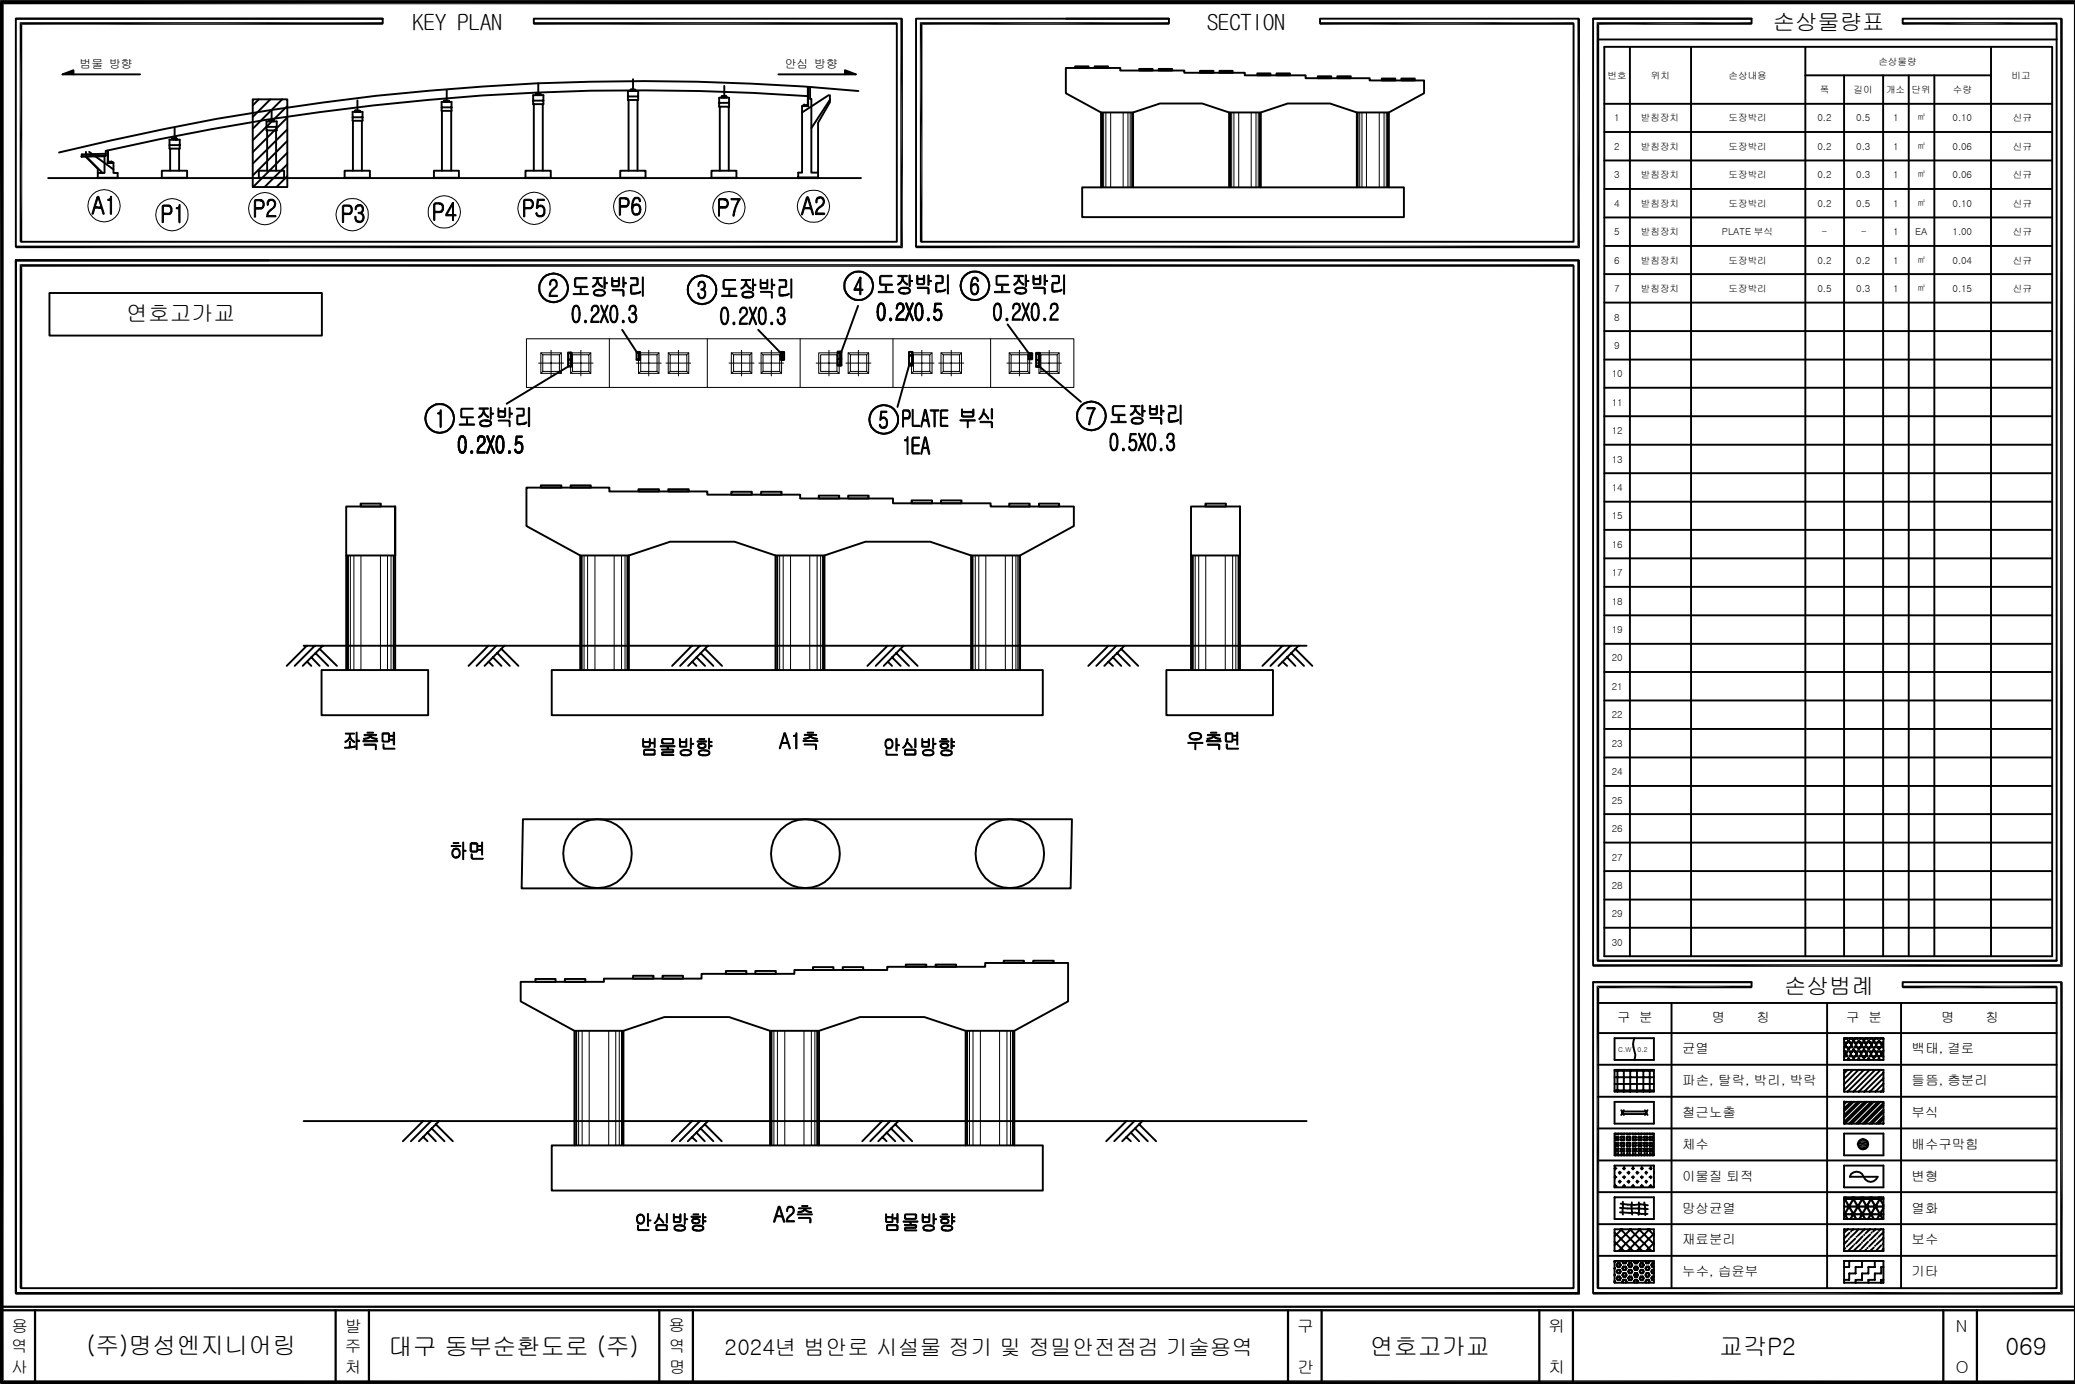

손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	범람장치	도장박리	0.2	0.5	1	㎡	0.10	신규
2	범람장치	도장박리	0.2	0.3	1	㎡	0.06	신규
3	범람장치	도장박리	0.2	0.3	1	㎡	0.06	신규
4	범람장치	도장박리	0.2	0.5	1	㎡	0.10	신규
5	범람장치	PLATE 부식	-	-	1	EA	1.00	신규
6	범람장치	도장박리	0.2	0.2	1	㎡	0.04	신규
7	범람장치	도장박리	0.5	0.3	1	㎡	0.15	신규
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 틈, 박리, 박락		물줄, 총분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

2024년 범안로 시설물 정기 및 정밀안전점검 기술용역

구간

연호고가교




위치

교각P2

N

O

069

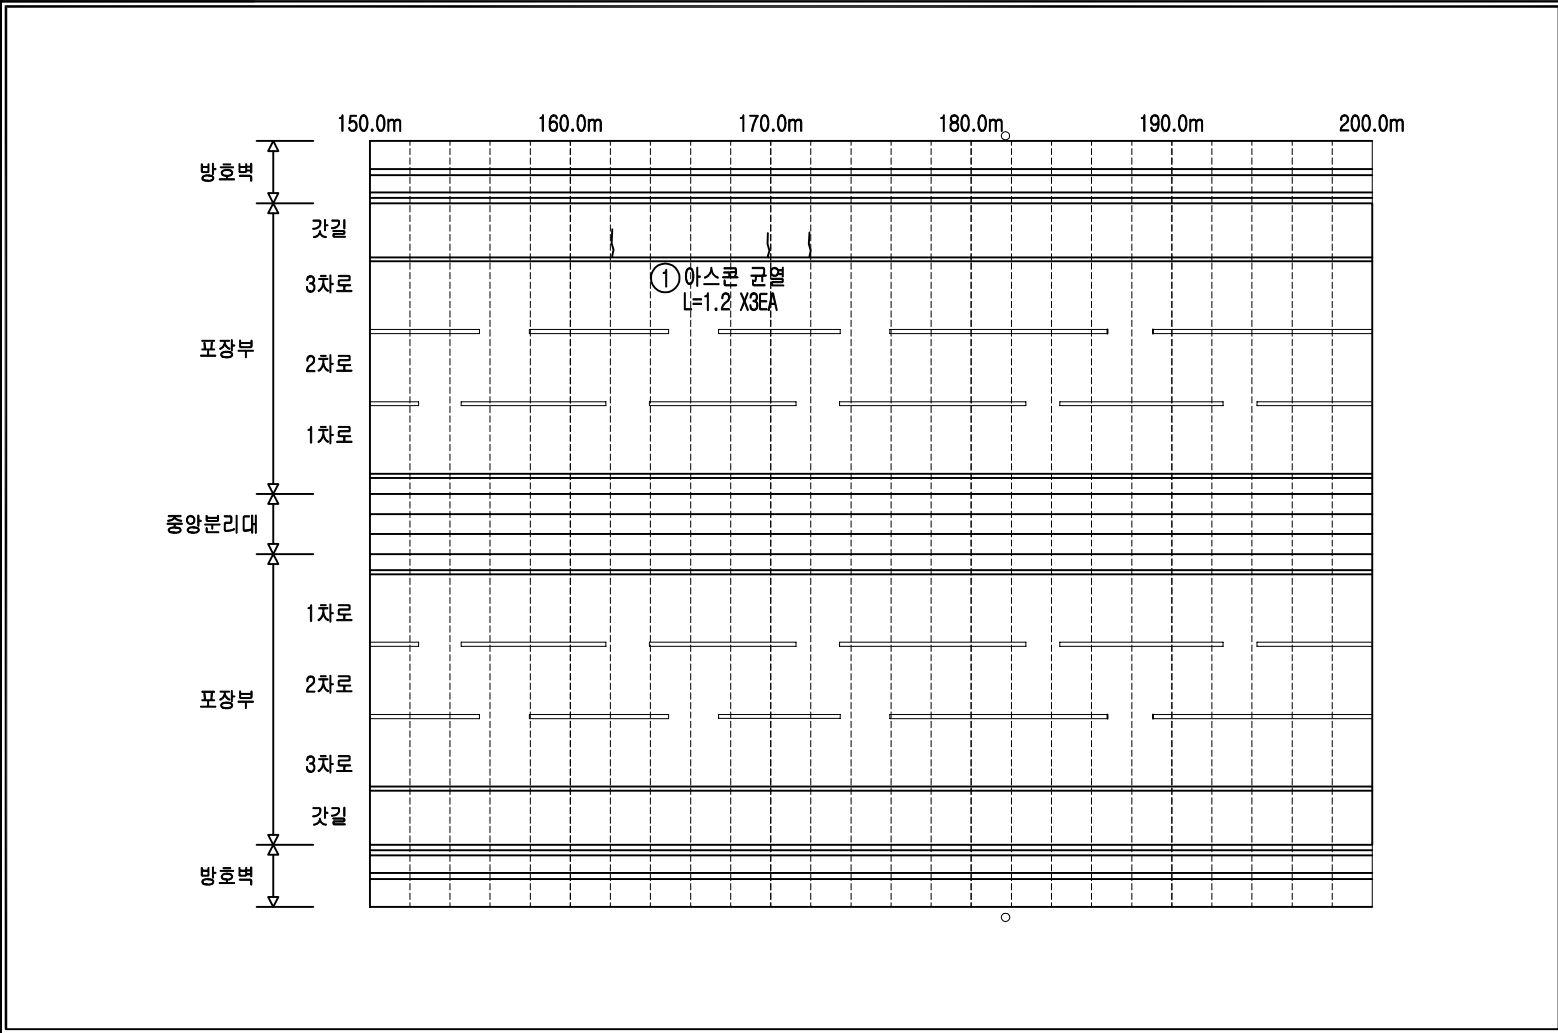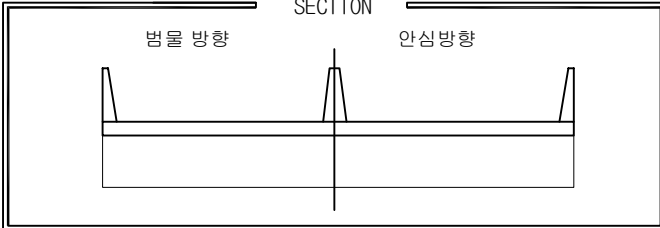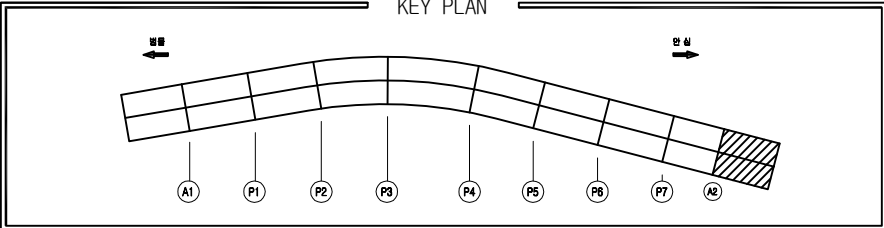

손상물량표

번	위치	손상내용	손상물량					비고
			목	길이	개소	단위	수량	
1	포장부	아스콘 균열	-	1.2	3	m	3.60	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 틈새, 박리, 박락		돌조, 층분리
	철근노출		부식
	침하		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

