

전트시면 외관조사 현황도(Face Map)

Scale None

절토사면명(위치) : 당고개절토사면(좌)


경사/방향 : 50/160

크기 : 400mm

01 : 38m

↑
도
하

아니

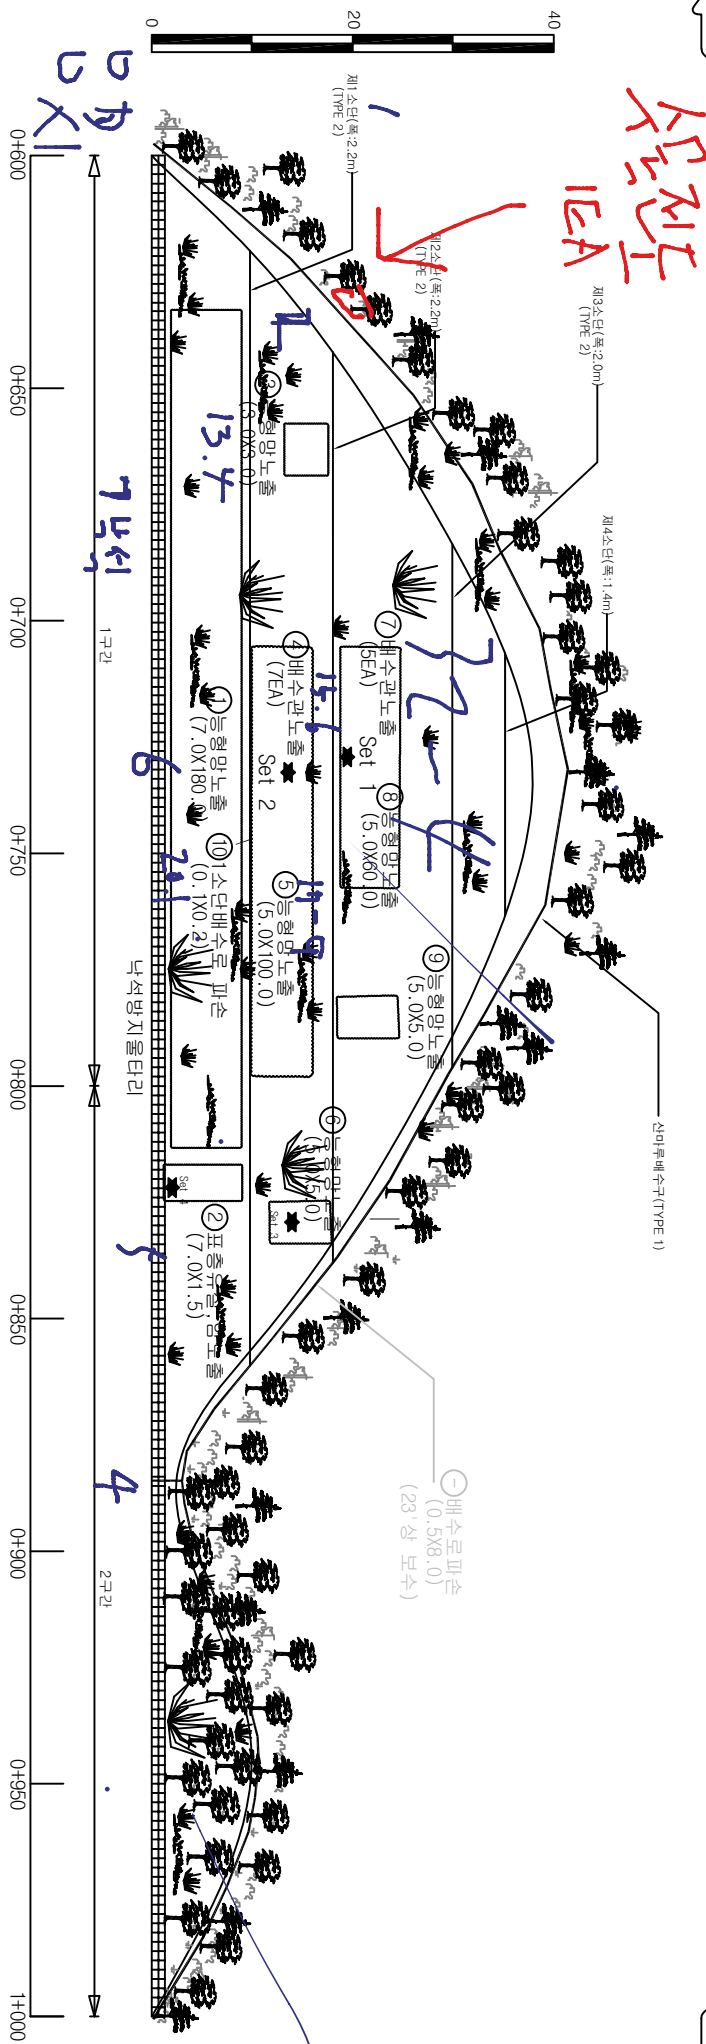

* 古江 三郎 氏 印

Bieniawski의 RMR분류																
간격(m)		면적(m ²)		틈새(mm)		거칠기		충진물(mm)				N.O.				
								중화도		간격	범함	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5
> 2.0	S1	< 1.0	P1	height	A1	매우거칠	R1	void	F1	Fresh	6					
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5	틈새	A3	A3	A2
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3		> 5	F3	M.W.	3	거칠기	R2	R2	R2
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1	충진물	F4	F2	F2
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	거면화	R5		> 5	F5	C.W.	0	중화도	3	3	3
위험도		피해도														
☐ 대폭 붕괴 ☐ 붕괴 ☐ 부분 붕괴 ☐ 매우 좋음		☐ 심각 ☐ 보통 ☐ 좋음 ☐ 매우 좋음														
1. 전체적으로 안정한 바깥면으로서 시면의 안전성에 영향을 줄수 있는 민정굴면, 지반변형 등의 손상은 없는 것으로 조사됨. 2. 전구간 노출로 표반보호층이 시공되어 있어 전구간 양호한 상태이나 일부에 표층 노출 시의 유실로 인해 중형 및 양호 노출 구간에 조사됨. 3. 시면의 주변으로 표반매우구간 거칠기가 있으며 배후로파는 일상이 17개소 조사됨. 4. 양면 및 단사면지층타리 등의 보강시설의 외관상태는 파손, 변형 등의 손상이나 전구간 양호한 것으로 조사됨.																

Handwritten scribbles at the top of the page.

