

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

낙동강대교


2024.06

(주)명성엔지니어링

상주·영천방향

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	신축이음	차수판 볼트탈락				14.00	EA	14	
2	19하	중분대	중분대 접속부 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
3	19하	교면포장	접속부 콘크리트 파손		0.1	0.2	0.06	m ²	3	
4	19하	신축이음	차수판 볼트 체결 불량				4.00	EA	4	
5	19하	신축이음	후타재 망상균열		0.5	2.0	2.00	m ²	2	
6	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		10.00	m	10	
7	21하	신축이음	후타재 균열	0.1	0.2		0.80	m	4	
8	21하	신축이음	후타재 균열	0.1	0.2		0.40	m	2	
9	21하	신축이음	후타재 박리		1.5	0.2	0.30	m ²	1	
10	21하	중분대	중분대 접속부 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
11	21하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.2		0.80	m	4	
12	21하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.2		0.60	m	3	
13	21하	배수시설	배수구 그레이팅 파손				1.00	EA	1	
14	21하	방호벽	콘크리트 들뜸		0.5	0.3	0.15	m ²	1	
15	23하	신축이음	후타재 균열	0.1	0.2		0.40	m	2	
16	23하	신축이음	후타재 균열	0.1	0.2		0.40	m	2	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

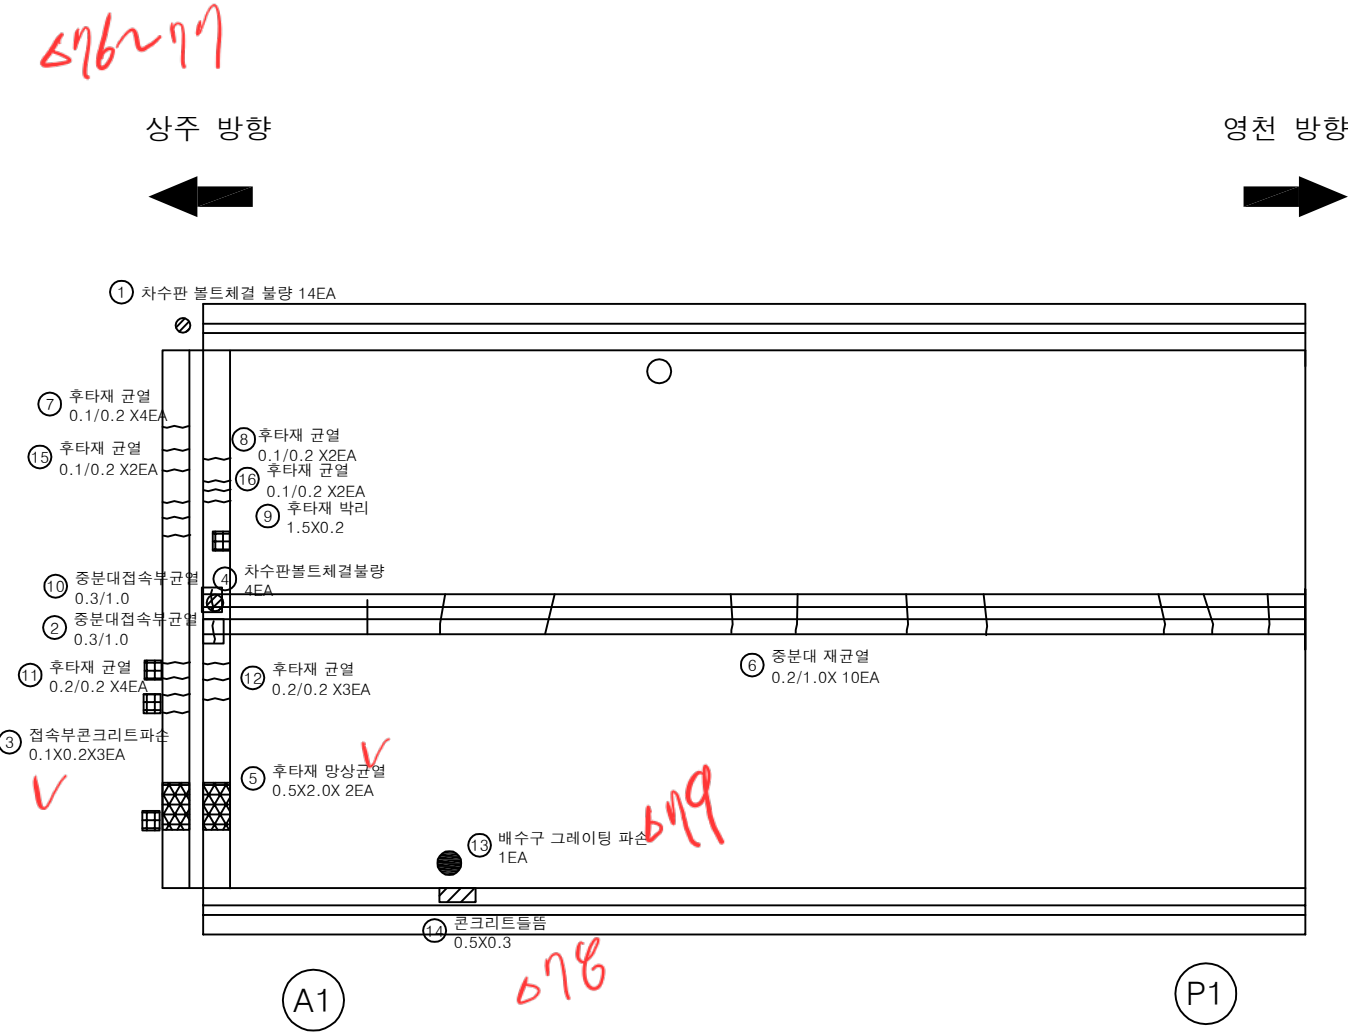

KEY PLAN

← 상주방향 → 영천방향 →

SECTION

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	백태	회절물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)


점검기관 (주)영성엔지니어링

도면번호 01

상주 방향



영천 방향

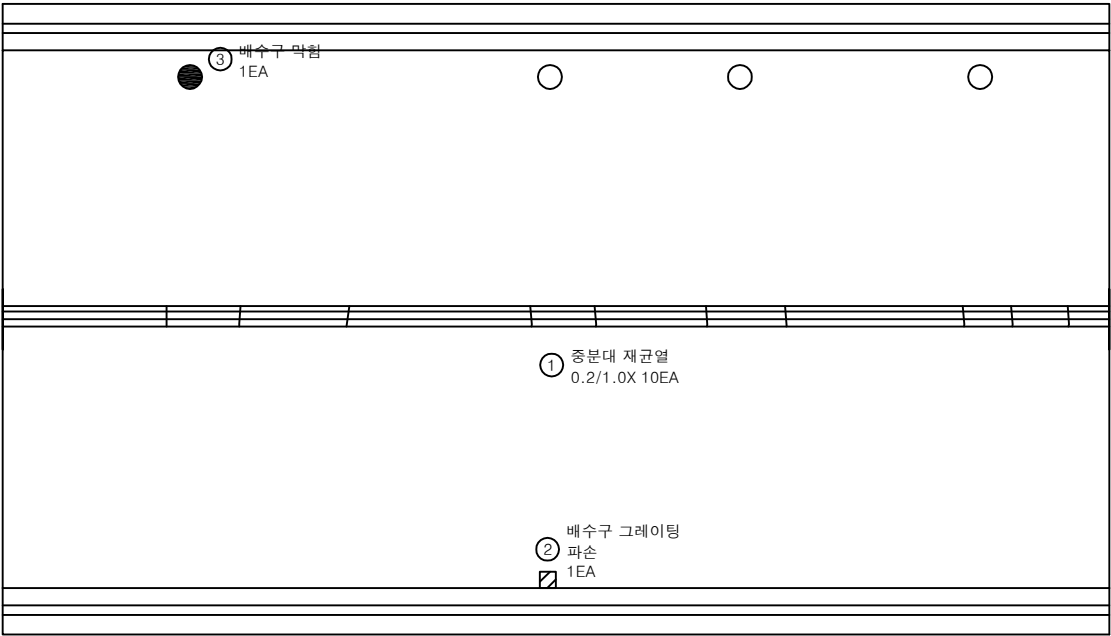

P1

P2


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		10.00	m	10	
2	21하	배수시설	배수구 그레이팅 파손				1.00	EA	1	
3	23하	배수시설	배수구 막힘				1.00	EA	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION

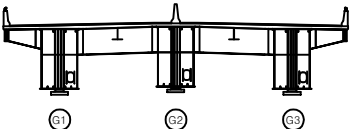

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)


점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호 02

상주 방향



영천 방향

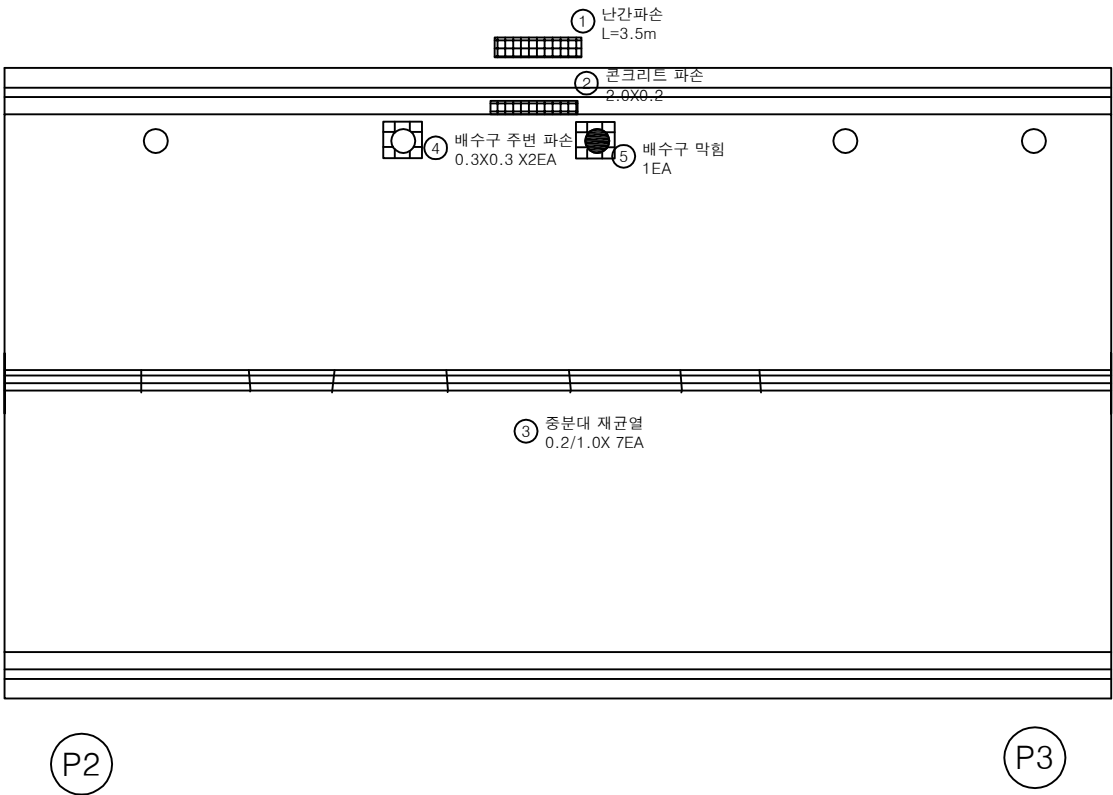


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	방호벽	난간파손		3.5		3.50	m	1
2	19하	방호벽	콘크리트 파손		2.0	0.2	0.40	m ²	1
3	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		7.00	m	7
4	23하	교면포장	배수구 주변 파손		0.3	0.3	0.18	m ²	2
5	23하	배수시설	배수구 막힘				1.00	EA	1
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


KEY PLAN

상주방향

영천방향

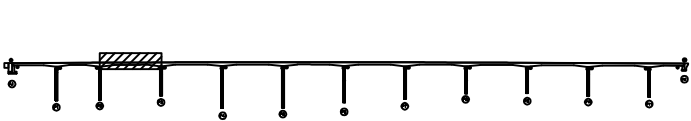

SECTION

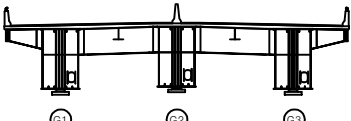

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	백태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
상주영천고속도로(주)

용역명
상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)


점검기관
(주)명성엔지니어링

도면번호

상주 방향



영천 방향



P3

P4

① 점검계단파손
1EA



손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	22상	점검시설	점검계단 파손				1.00	EA	1	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION

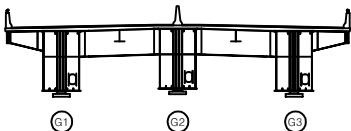

범례


	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		열화
	누수, 채수		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)명성엔지니어링
도면번호	04

상주 방향




영천 방향

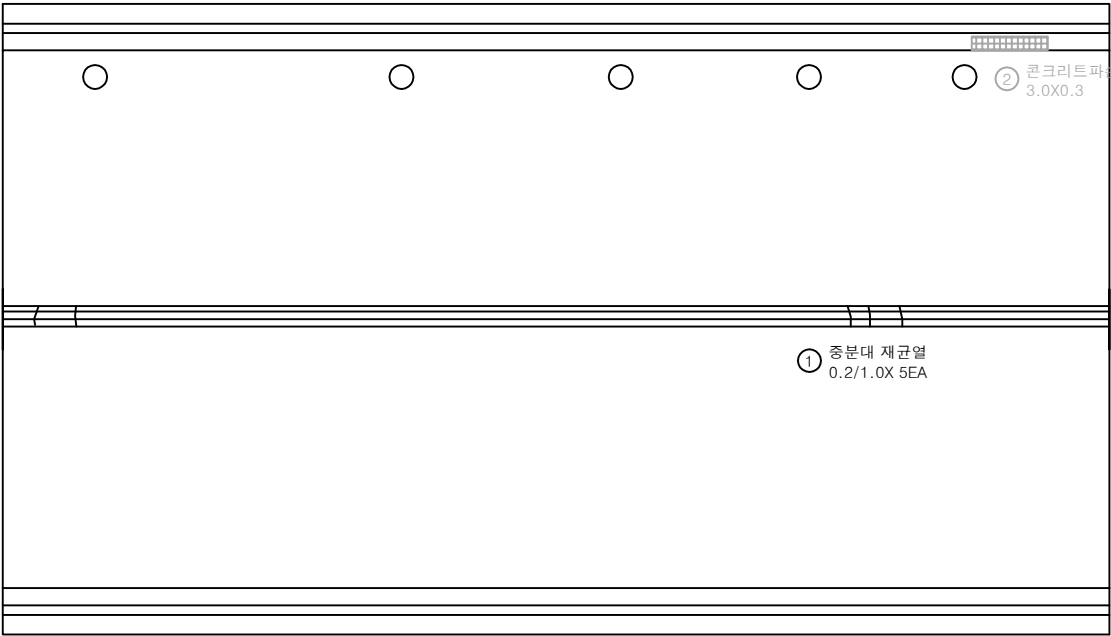


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
2	21하	방호벽	콘크리트 파손		3.0	0.3	0.90	m ²	1	24'상 보수
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

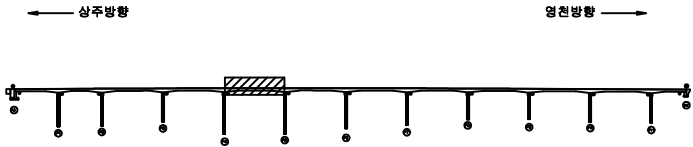

SECTION

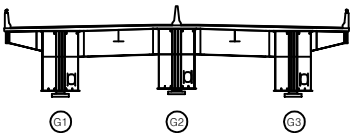

면 레


균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	벽태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2026년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
도 면 번 호	05

상주 방향



영천 방향

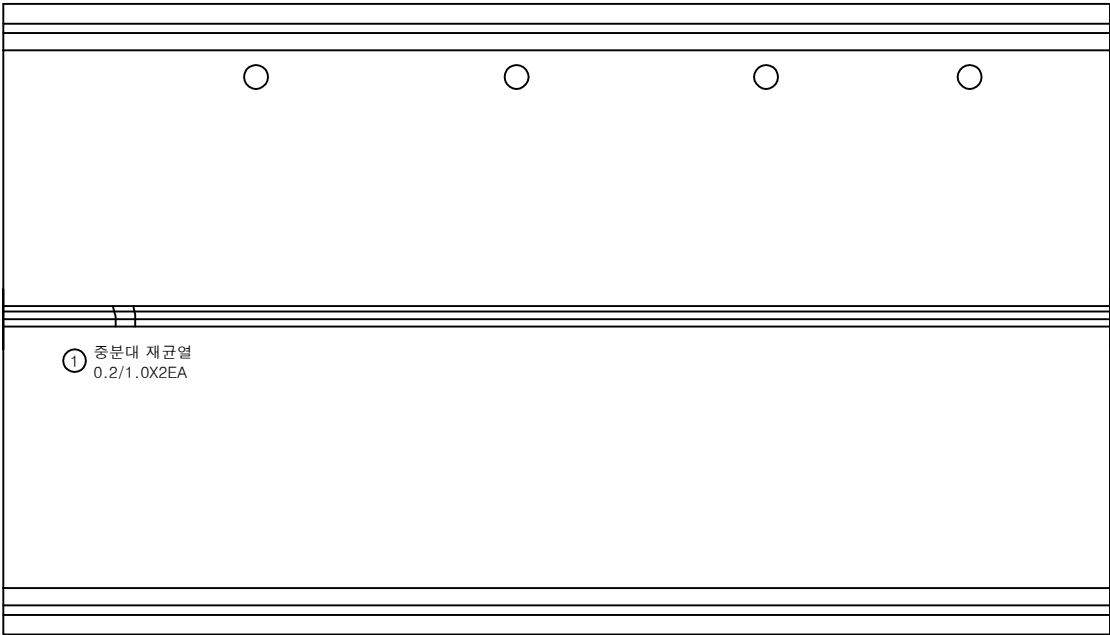

P5

P6


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		2.00	m	2	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION

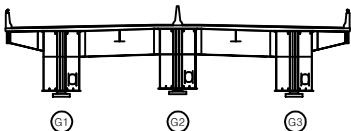

면


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	녹태	퇴적물
철근노출	얼룩	그늘음
부식	파열, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024-2026년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)명성엔지니어링
도면번호	06

상주 방향




영천 방향

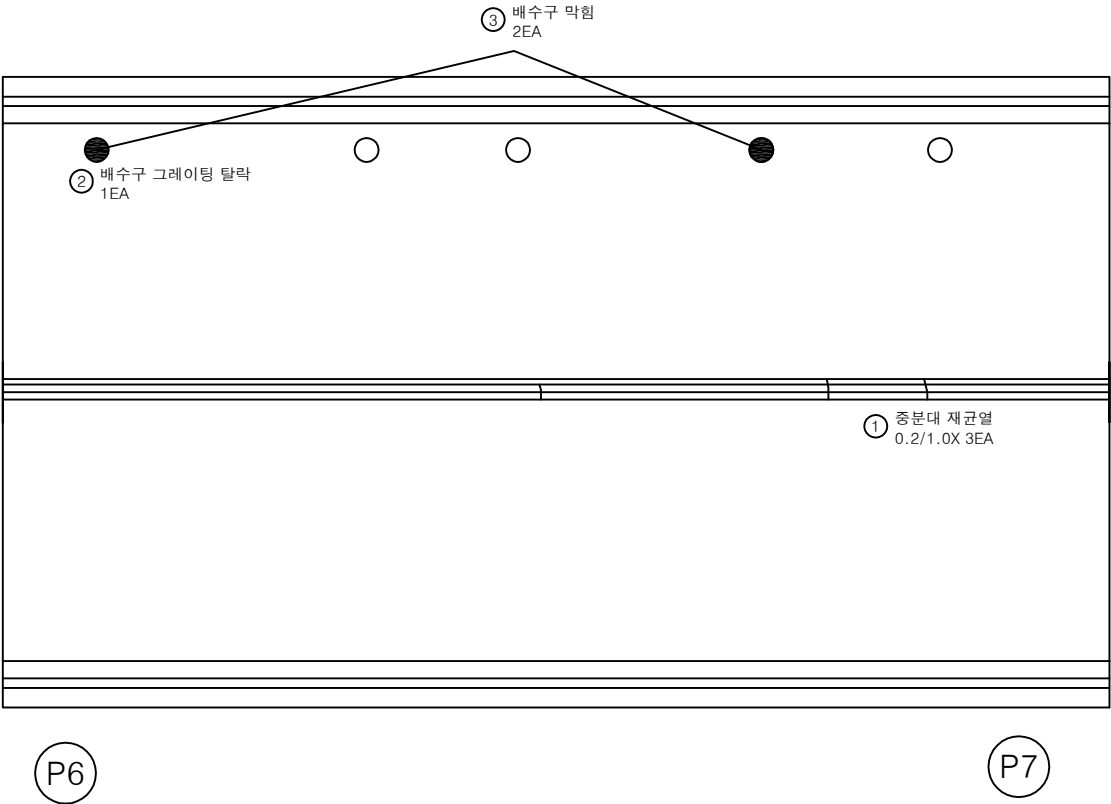


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	
1	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		3.00	m	3
2	23하	배수시설	배수구 그레이팅 탈락				1.00	EA	1
3	23하	배수시설	배수구 막힘				2.00	EA	2
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

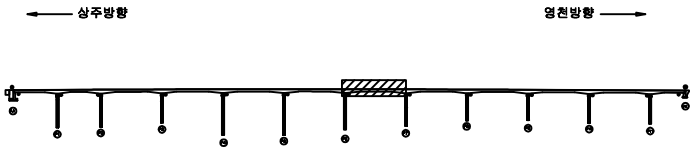

SECTION

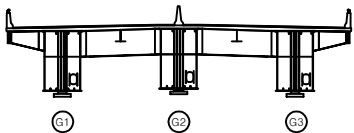

REMARKS


균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배터	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	파굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024-2026년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)영성엔지니어링
도 면 번 호	07

상주 방향



영천 방향

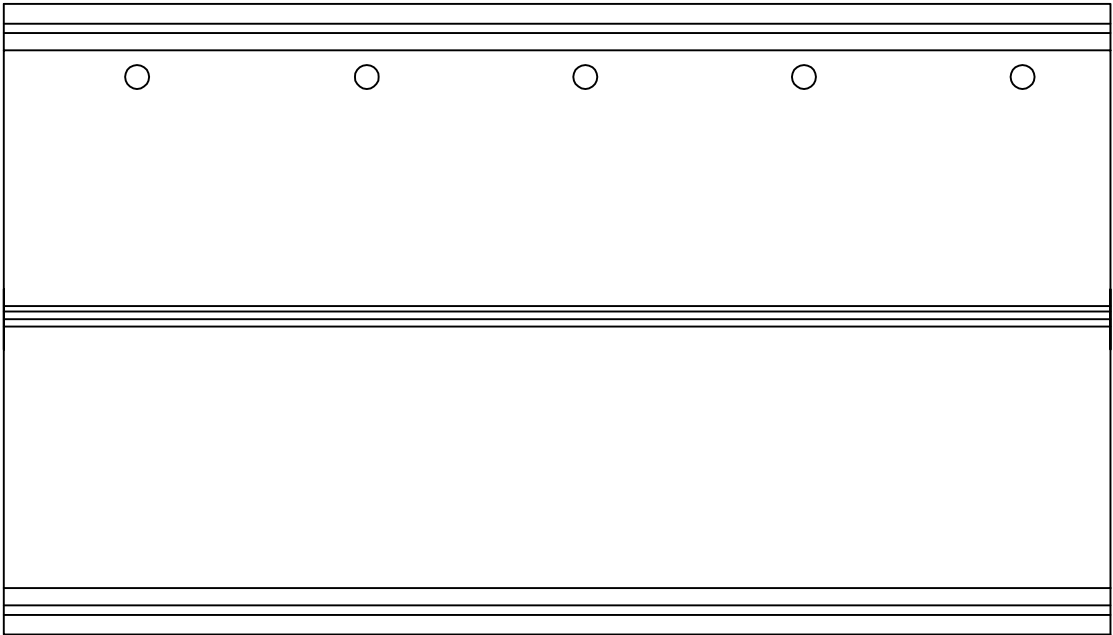

P7

P8


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION

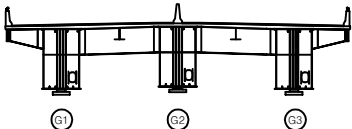

표


균열	망상균열	재료분리
천치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 침수	박리	균열
철근노출	열화	균열
부식	균열, 변형	균열

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	08

상주 방향



영천 방향

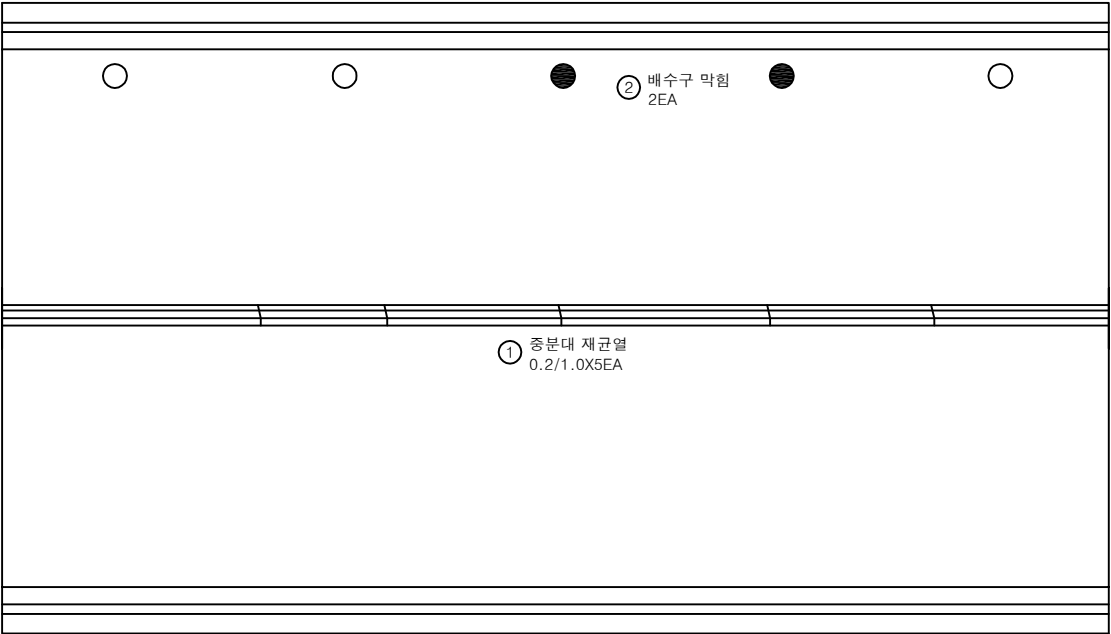


P8

P9


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
2	23하	배수시설	배수구 막힘				2.00	EA	2	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

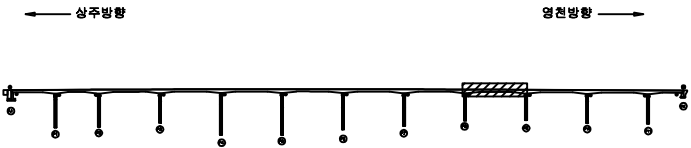

SECTION

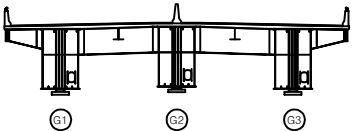


범례

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	09

상주 방향



영천 방향

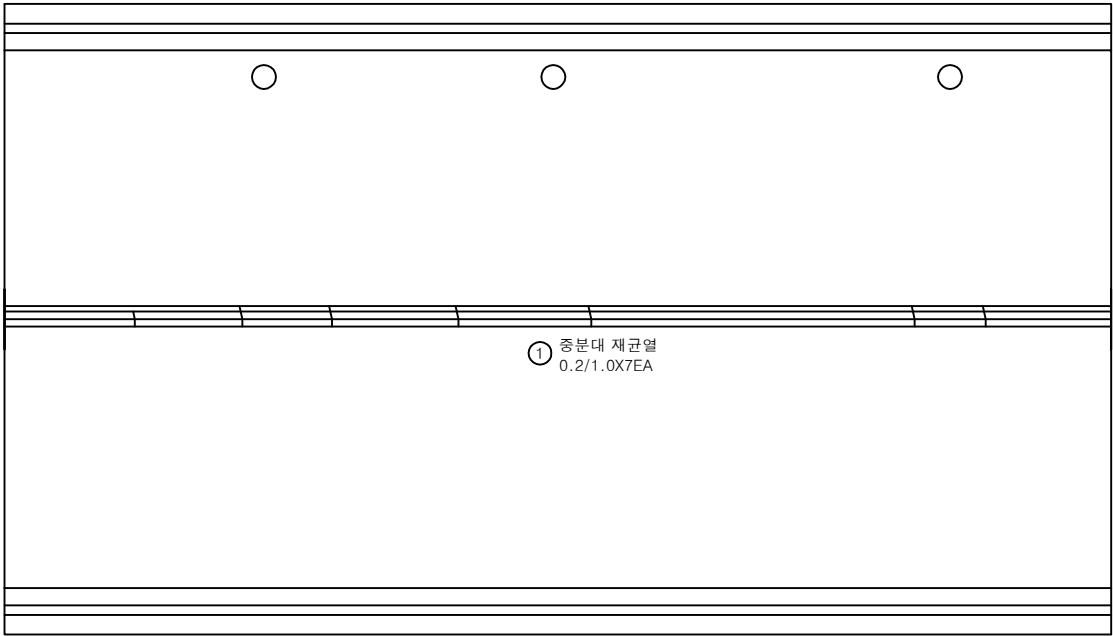

P9

P10


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		7.00	m	7	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →



SECTION

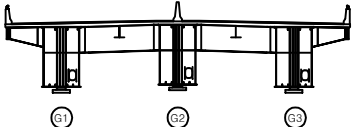

범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배터	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)명성엔지니어링
도면번호	10

상주 방향



영천 방향

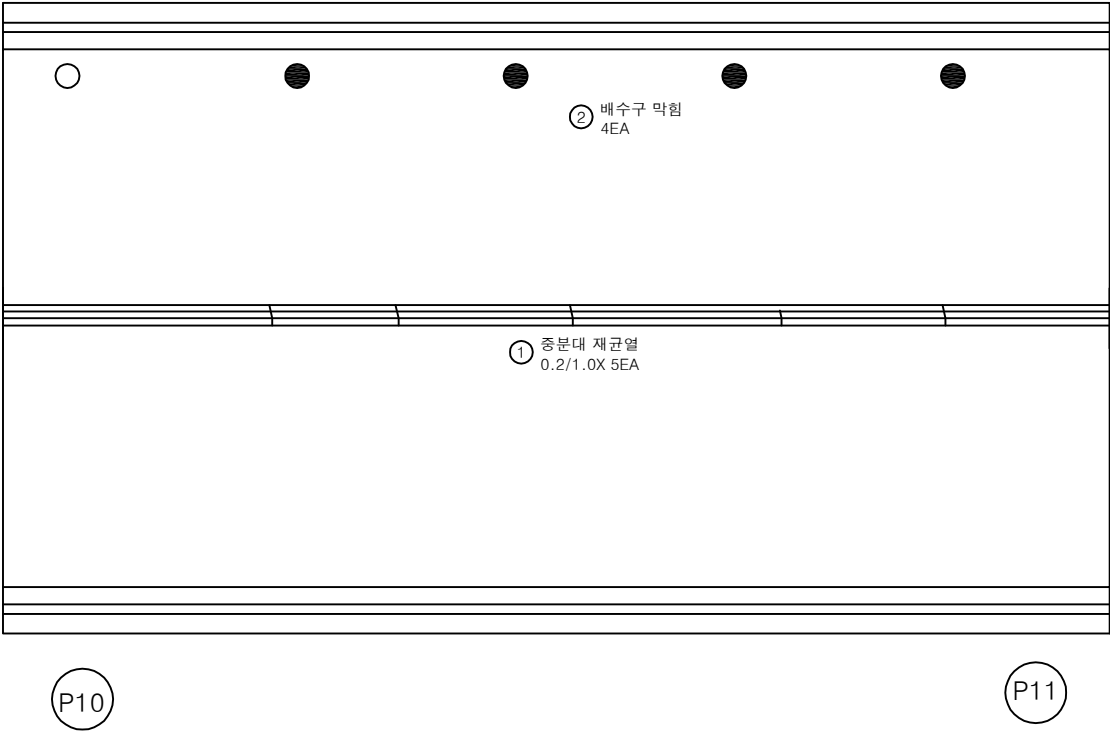


손상 물량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	중분대	중분대 재균열	0.2	1.0		5.00	m	5	
2	23하	배수시설	배수구 막힘				4.00	EA	4	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


KEY PLAN

← 상주방향

영천방향 →




SECTION

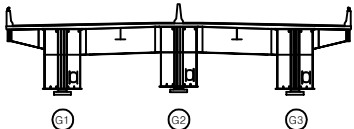

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	녹흔	표적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)평성엔지니어링
도면번호	11

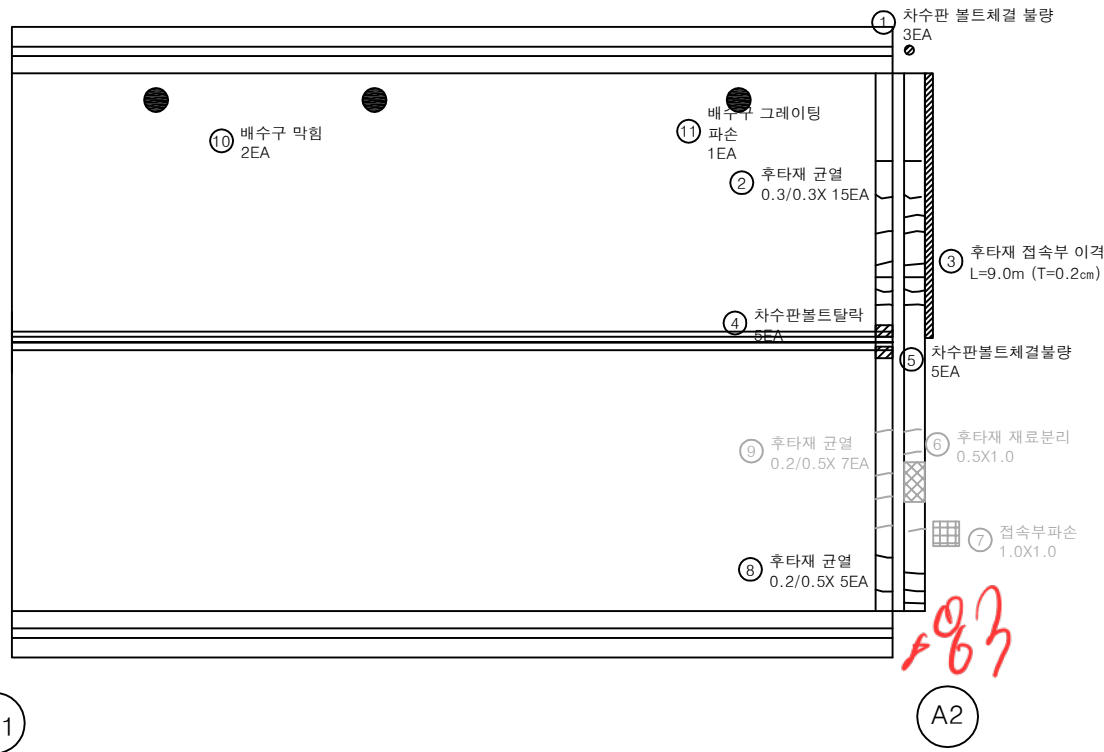상주 방향
←영천 방향
→


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	
1	19하	신축이음	차수판 볼트 체결 불량				3.00	EA	3
2	19하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.3		4.50	m	15
3	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		9.0		9.00	m	1 (T=0.2cm)
4	19하	신축이음	차수판 볼트탈락				5.00	EA	5
5	19하	신축이음	차수판 볼트탈락				5.00	EA	5
6	19하	신축이음	후타재 재료분리		0.5	1.0	0.50	m ²	1 22'상 보수
7	19하	교면포장	접속부 파손		1.0	1.0	1.00	m ²	1 23'하 보수
8	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		2.50	m	5
9	21하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		3.50	m	7 24'상 보수
10	23하	배수시설	배수구 막힘				2.00	EA	2
11	23하	배수시설	배수구 그레이팅 파손				1.00	EA	1
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

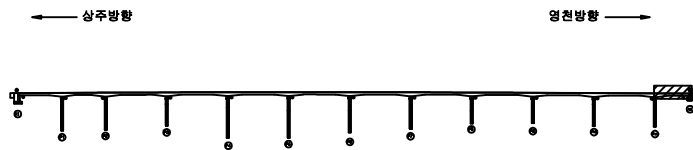

SECTION

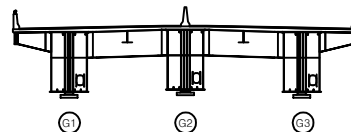

면 레

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)

점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호 12