

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

가호교


2024.06

(주)명성엔지니어링

상 주 방 향

상주 방향
←


영천 방향
→

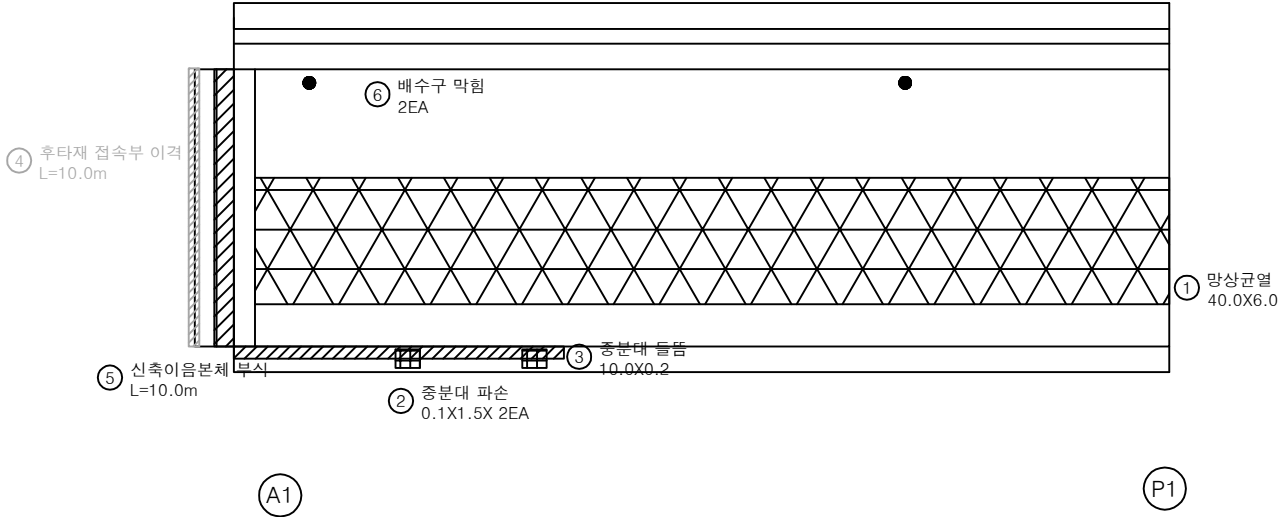


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		40.0	6.0	240.00	㎡	1	
2	19하	중분대	중분대 파손		0.1	1.5	0.30	㎡	2	
3	19하	중분대	중분대 들뜸		10.0	0.2	2.00	㎡	1	
4	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		10.0		10.00	m	1	21영남고속도로
5	21하	신축이음	본체 부식		10.0		10.00	m	1	
6	23하	배수시설	배수구 막힘				2.00	EA	2	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

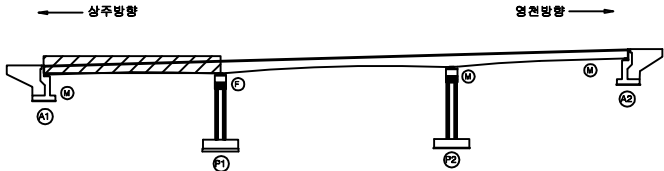

SECTION

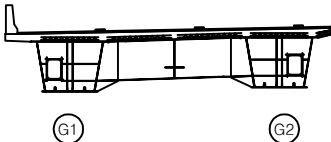


범례

	균열		망상균열		섬유보강콘크리트
	핀치, 공동		바리, 파손		델라미네이션
	녹수, 철부식		백태		표지물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)평성엔지니어링
도면번호	01

상주 방향
←

영천 방향
→

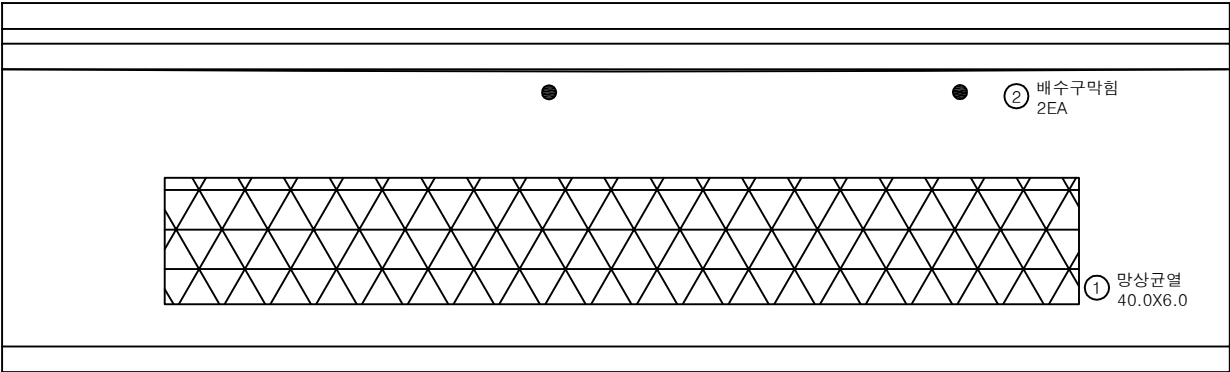


P1

P2


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		40.0	6.0	240.00	m ²	1	
2	19하	배수시설	배수구 막힘				2.00	EA	2	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

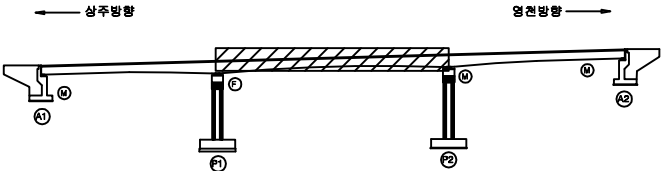

SECTION

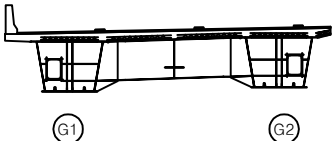

범례


균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	열화
누수, 세수	백태	틱작물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)평성엔지니어링
도 면 번 호	02

ID : 가호교 슬래브상면 S3 (상주방향)

상주 방향


영천 방향

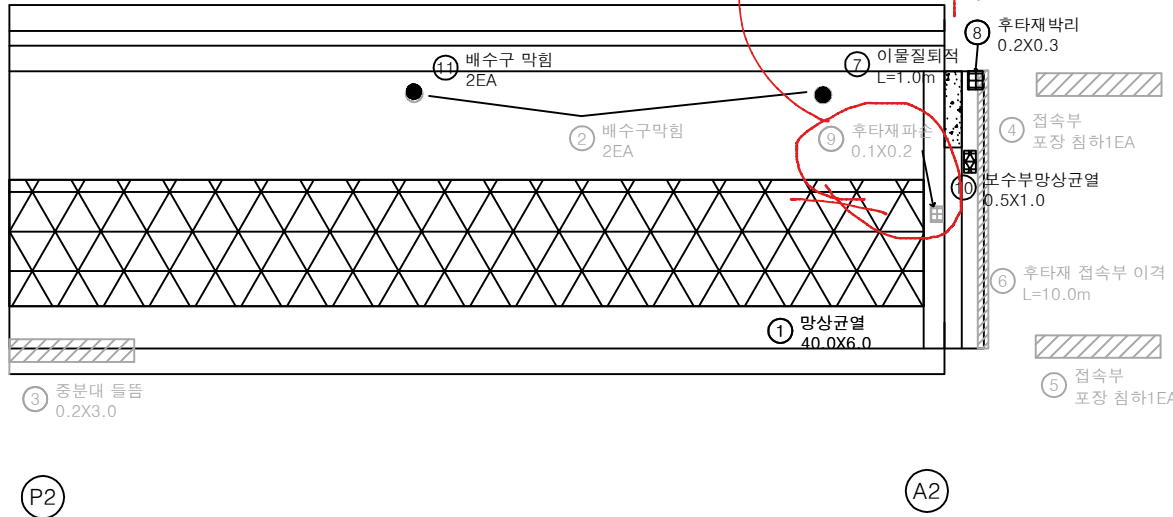


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		40.0	6.0	240.00	m ²	1	
2	19하	배수시설	배수구 막힘				2.00	EA	2	21하 보수
3	19하	중분대	중분대 들뜸	0.2	3.0	0.60		m ²	1	21하 보수
4	19하	교면포장	접속부 포장침하				1.00	EA	1	23상 보수
5	19하	교면포장	접속부 포장침하				1.00	EA	1	21상 보수
6	19하	교면포장	후타재 접속부 이격		10.0		10.00	m	1	21하 보수
7	19하	신축이음	이물질퇴적	1.0			1.00	m	1	
8	19하	신축이음	후타재 박리	0.2	0.3	0.06		m ²	1	
9	19하	신축이음	후타재 파손	0.1	0.2	0.02		m ²	1	21상 보수
10	21하	신축이음	보수부 망상균열	0.5	1.0	0.50		m ²	1	
11	23하	배수시설	배수구 막힘				2.00	EA	2	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

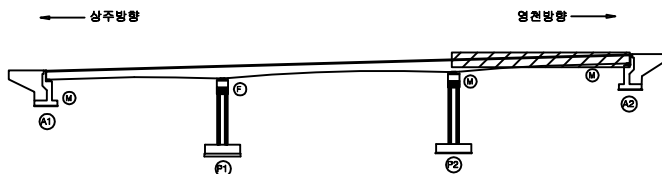

SECTION

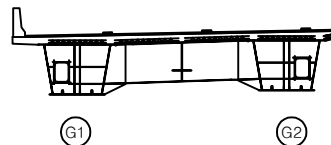

범례

	망상균열	재료분리
	바리, 파손	열화
	백태	트럭돌
	침하	그늘음
	좌굴, 변형	기타

발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
검 검 기 관	(주)평생엔지니어링
도 면 번 호	03

