

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

가호교

2024.06

(주)명성엔지니어링

영 천 방 향


ID : 가호교 슬래브상면 S1 (영천방향)

상주 방향

영천 방향

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	교면포장	접속부 포장파손		0.3	0.3	0.09	㎡	1	21하 보수
2	19하	방호벽	방호벽 단차		1.5		1.50	m	1	(T=3.0cm)
3	21하	신속이음	본체 부식		10.0		10.00	m	1	
4	21하	방호벽	접속부 방호벽 파손		0.3	0.3	0.09	㎡	1	
5	23하	신속이음	후타재 균열	0.2	0.5		2.50	m	5	
6	23하	신속이음	후타재 균열	0.2	0.3		2.10	m	7	
7	23하	교면포장	포장 망상균열		10.0	3.0	30.00	㎡	1	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

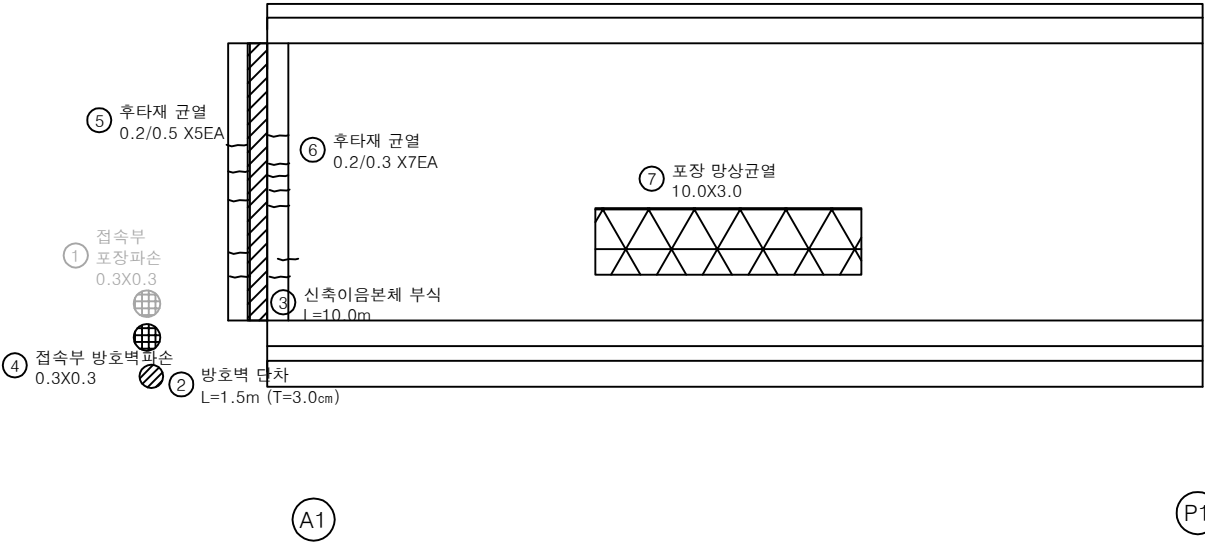

KEY PLAN



SECTION

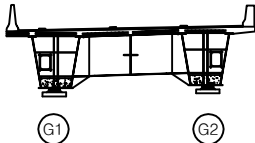


범례

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)평성엔지니어링
도면번호	01

상주 방향



영천 방향

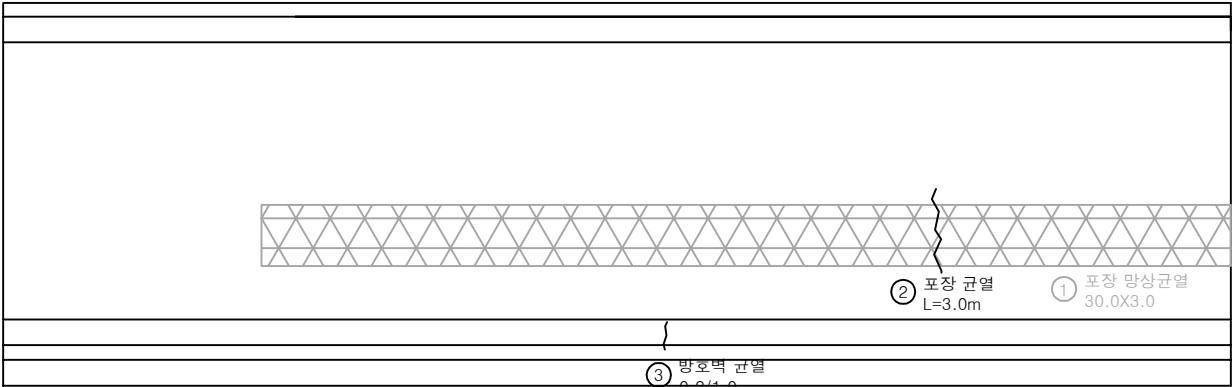


P1

P2


손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열		30.0	3.0	90.00	m ²	1	21층 보수
2	21하	교면포장	포장 균열		3.0		3.00	m	1	
3	23하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.0		1.00	m	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

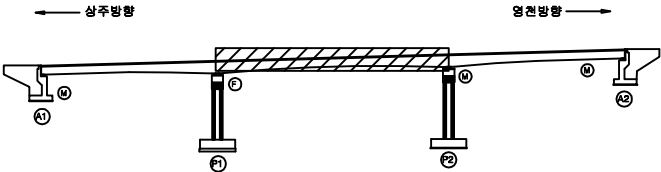

SECTION

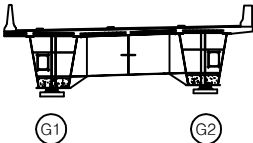

범례

균열	망상균열	섬유분리
찌꺼, 공동	박리, 파손	열화
누수, 채수	백태	틱작물
철근노출	침하	그을음
부식	파굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 역 명	상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점 검 기 관	(주)평성엔지니어링
도 면 번 호	02

ID : 가호교 슬래브상면 S3 (영천방향)

상주 방향



영천 방향

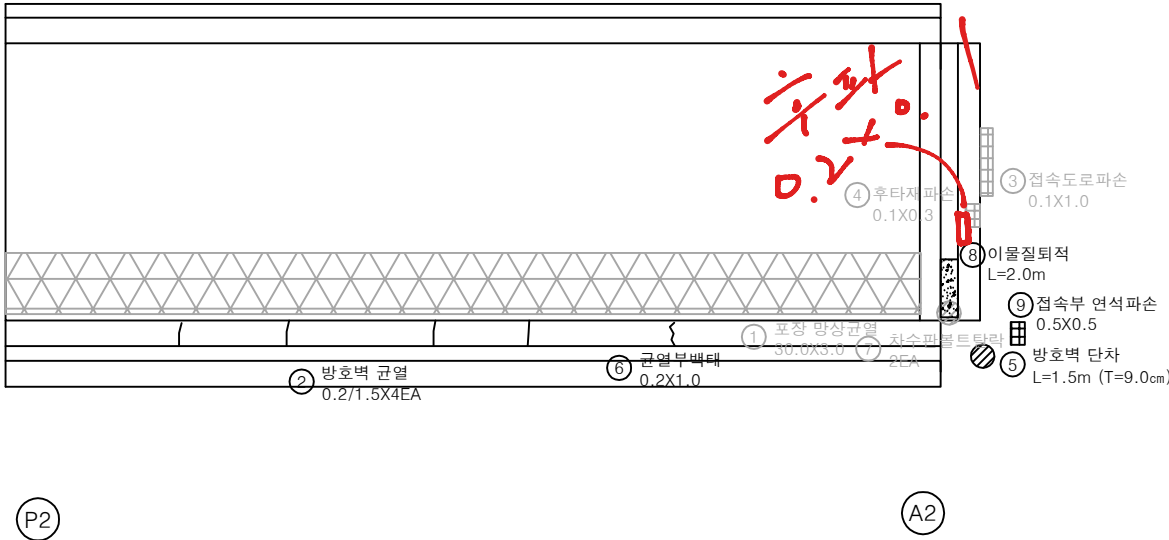


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	19하	교면포장	포장 망상균열	30.0	3.0	90.00	㎡		1	21상 보수
2	19하	방호벽	방호벽 균열	0.2	1.5		6.00	m	4	
3	19하	교면포장	접속도로 파손	0.1	1.0	0.10	㎡		1	20상 보수
4	19하	신축이음	후타재 파손	0.1	0.3	0.03	㎡		1	23상 보수
5	19하	방호벽	방호벽 단차		1.5		1.50	m	1	(T=9.0cm)
6	21하	방호벽	균열부백태	0.2	1.0	0.20	㎡		1	
7	21하	신축이음	차수관 볼트탈락				2.00	EA	2	22상 보수
8	23하	신축이음	이물질퇴적		2.0		2.00	m	1	
9	23하	방호벽	접속부 연석파손	0.5	0.5	0.25	㎡		1	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION

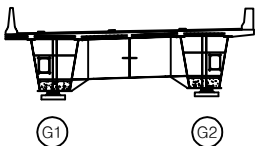

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		밀화
	누수, 세수		백태		퇴적물
	철근노출		침하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처 상주영천고속도로(주)
용역명 상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관 (주)평생엔지니어링
도면번호 03

