

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

화남1교

2024.06


(주)명성엔지니어링

영 천 방 향

ID : 화남1교 슬래브상면 S1(영천방향)

상주 방향


영천 방향

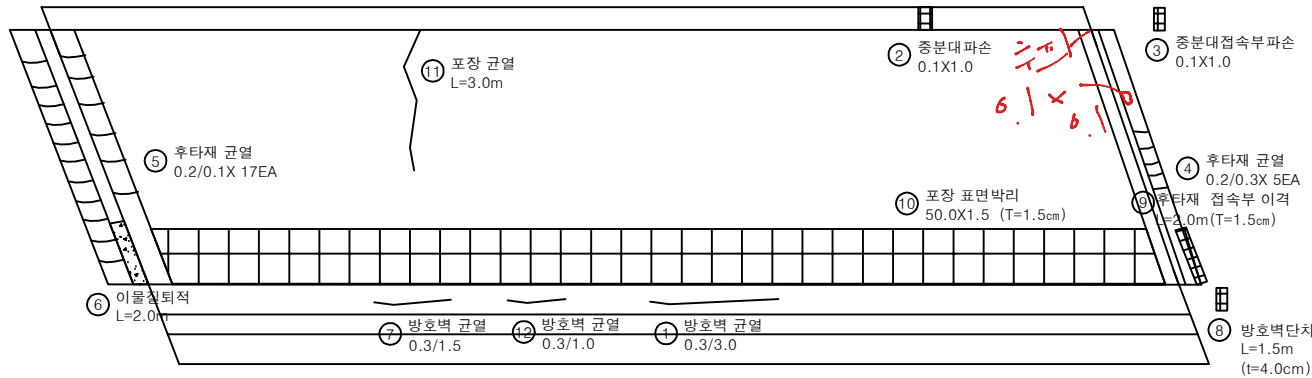


손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	방호벽	방호벽 균열	0.3	3.0		3.00	m	1
2	19하	중분대	중분대 파손		0.1	1.0	0.10	m ²	1
3	19하	중분대	중분대 접속부 파손		0.1	1.0	0.10	m ²	1
4	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		1.50	m	5
5	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.1		1.70	m	17
6	19하	신축이음	이물침투적		2.0		2.00	m	1
7	21하	방호벽	방호벽 균열	0.3	1.5		1.50	m	1
8	21하	방호벽	방호벽 단차		1.5		1.50	m	1
9	23하	교면포장	후타재 접속부 이격		2.0		2.00	m	1
10	23하	교면포장	포장 표면박리		50.0	1.5	75.00	m ²	1
11	23하	교면포장	포장 균열		3.0		3.00	m	1
12	23하	방호벽	방호벽 균열	0.3	1.0		1.00	m	1
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

KEY PLAN

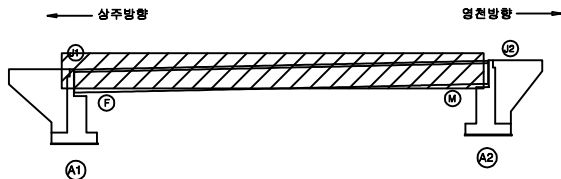

SECTION

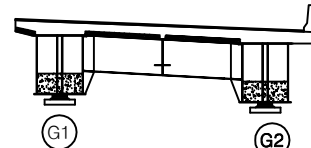

범례

균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	벽태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처 상주영천고속도로(주)

용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

점검기관 (주)명성엔지니어링

도면번호

