

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

중들교

2024.06

(주)명성엔지니어링


상 주 방 향

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소
1	19하	신축이음	후타재 들뜸		0.5	0.5	0.25	m ²	1
2	19하	신축이음	이물질퇴적		0.5		0.50	m	1
3	19하	방호벽	방호벽 균열	0.3	1.0		1.00	m	1
4	19하	교면포장	포장 망상균열		35.0	6.0	210.00	m ²	1
5	19하	교면포장	접속부 포장파손		0.2	0.5	0.10	m ²	1
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

상주방향

영천방향

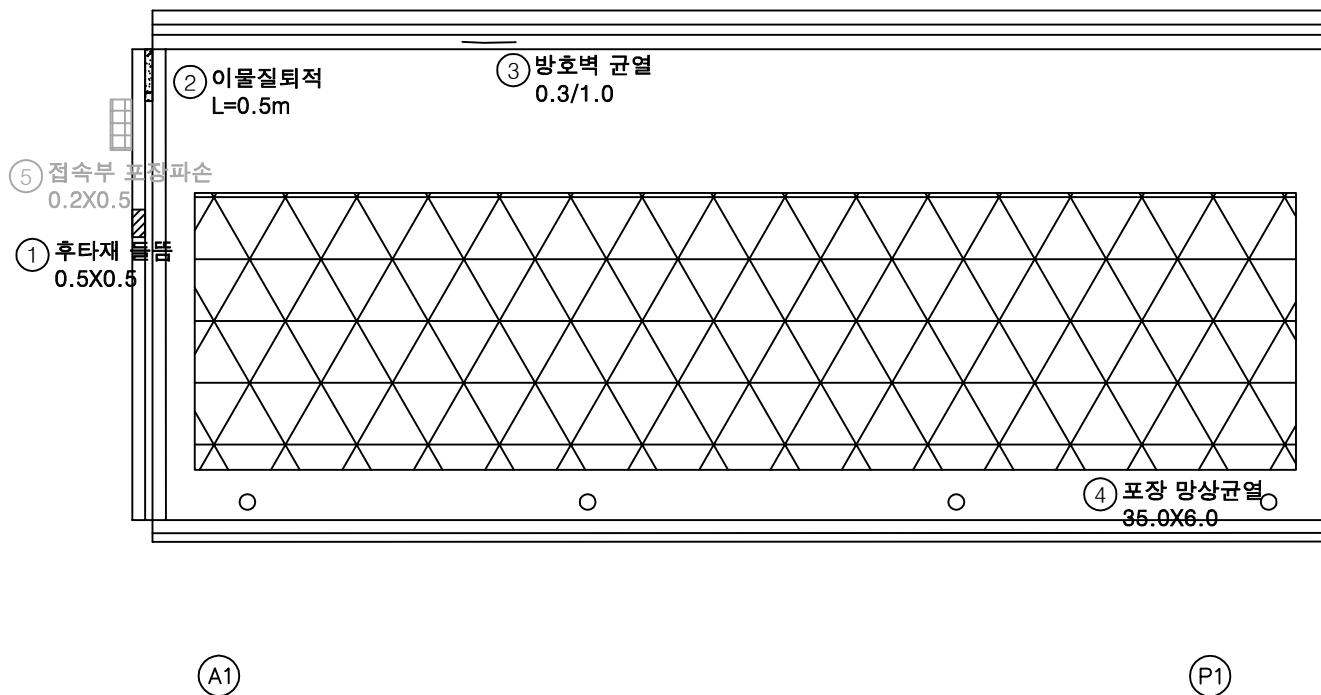


KEY PLAN

상주방향

영천방향

SECTION

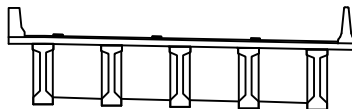

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	백태	피복물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
상주영천고속도로(주)용역명
상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)점검기관
(주)명성엔지니어링


도면번호

손 상 물 량 표

상주방향



영천방향

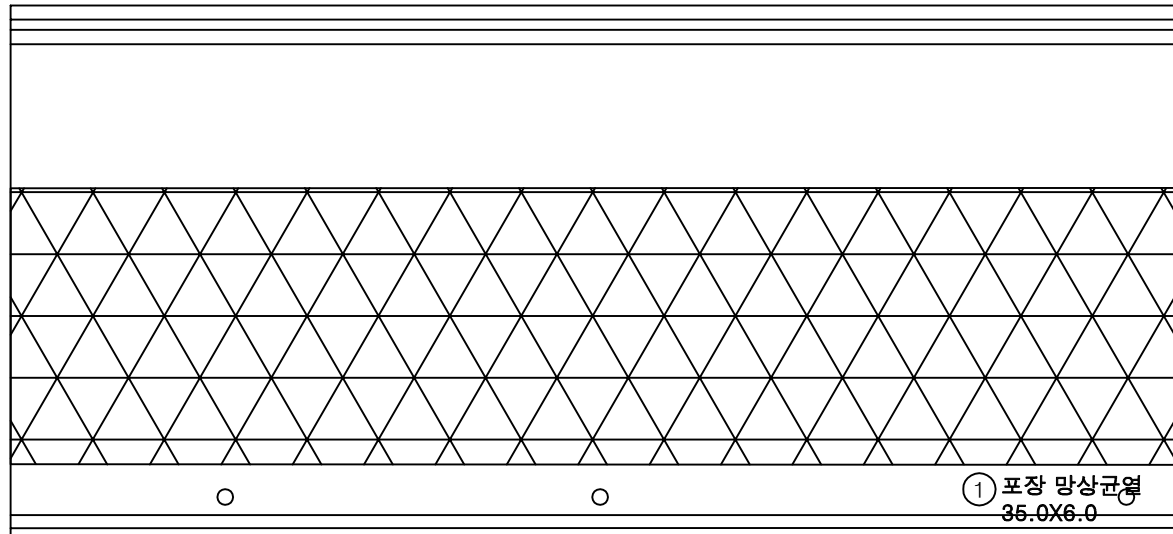


P1

P2

[illegible]


KEY PLAN

상주방향

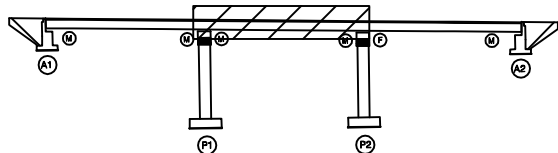

영천방향

SECTION

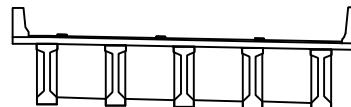

면 례

	간 없음		망상간열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편지, 광물		타인, 파손		열 화	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설을 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
	누수, 체수		벽 틈		퇴적물	
	철근노출		침 하		그늘음	점 검 기 관 (주)명성엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02


ID : 중대교 슬래브상면 S3 (상주방향)

손상물량표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	19하	방호벽	방호벽 균열	0.3	1.0		1.00	m	1	
2	19하	신축이음	이물질퇴적		2.0		2.00	m	1	
3	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.5		7.00	m	14	
4	19하	교면포장	포장 망상균열		35.0	6.0	210.00	m ²	1	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

상주방향

영천방향

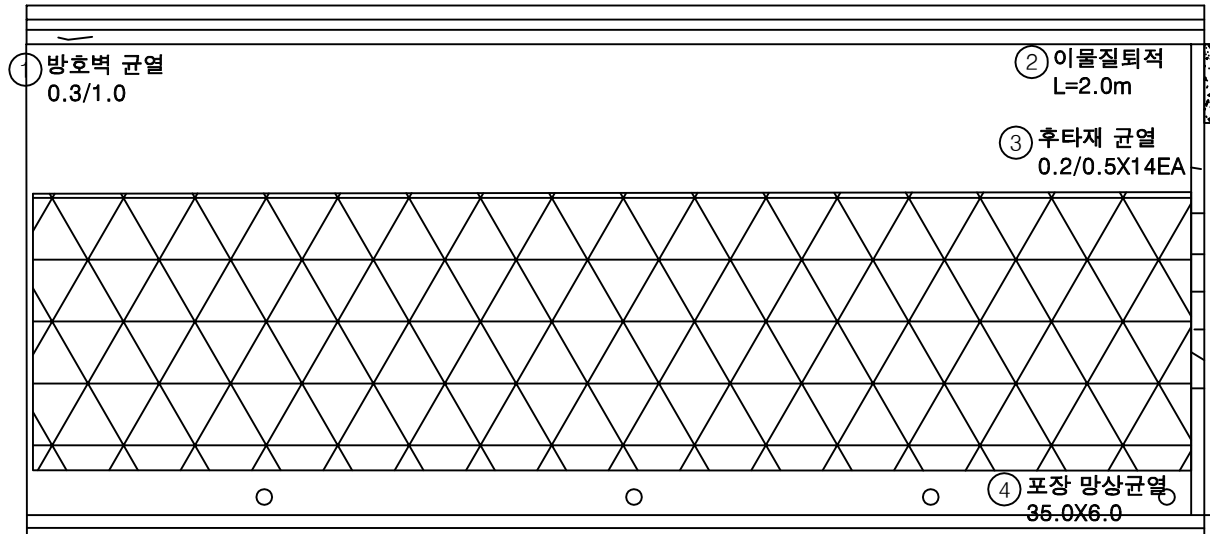


KEY PLAN

상주방향

영천방향

SECTION

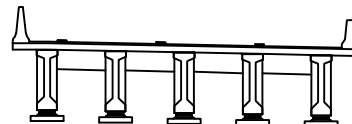

면
래

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	백태	피착물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
상주영천고속도로(주)

용역명
상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

점검기관
(주)명성엔지니어링

도면번호
03

