

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도

오미교


2024.06

(주)명성엔지니어링


상 주 방 향

손상물량표


번호	구분	부재	손상내용	손상현황					개소	비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위		
1	19하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		6.50	m	13	21'상 보수
2	19하	신축이음	후타재 박리		0.1	0.3	0.12	m²	4	21'상 보수
3	19하	신축이음	후타재 균열	0.2	0.3		3.30	m	11	21'상 보수
4	19하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		8.00	m	16	21'상 보수
5	19하	신축이음	고무재 손상		0.5		0.50	m	1	
6	19하	신축이음	차수판 볼트탈락				2.00	EA	2	
7	19하	신축이음	후타재 박락		0.1	0.1	0.11	m²	11	21'상 보수
8	23하	신축이음	후타재 박락		0.1	0.2	0.04	m²	2	
9	23하	신축이음	후타재 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	
10	23하	신축이음	고무재 손상		0.5		0.50	m	1	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

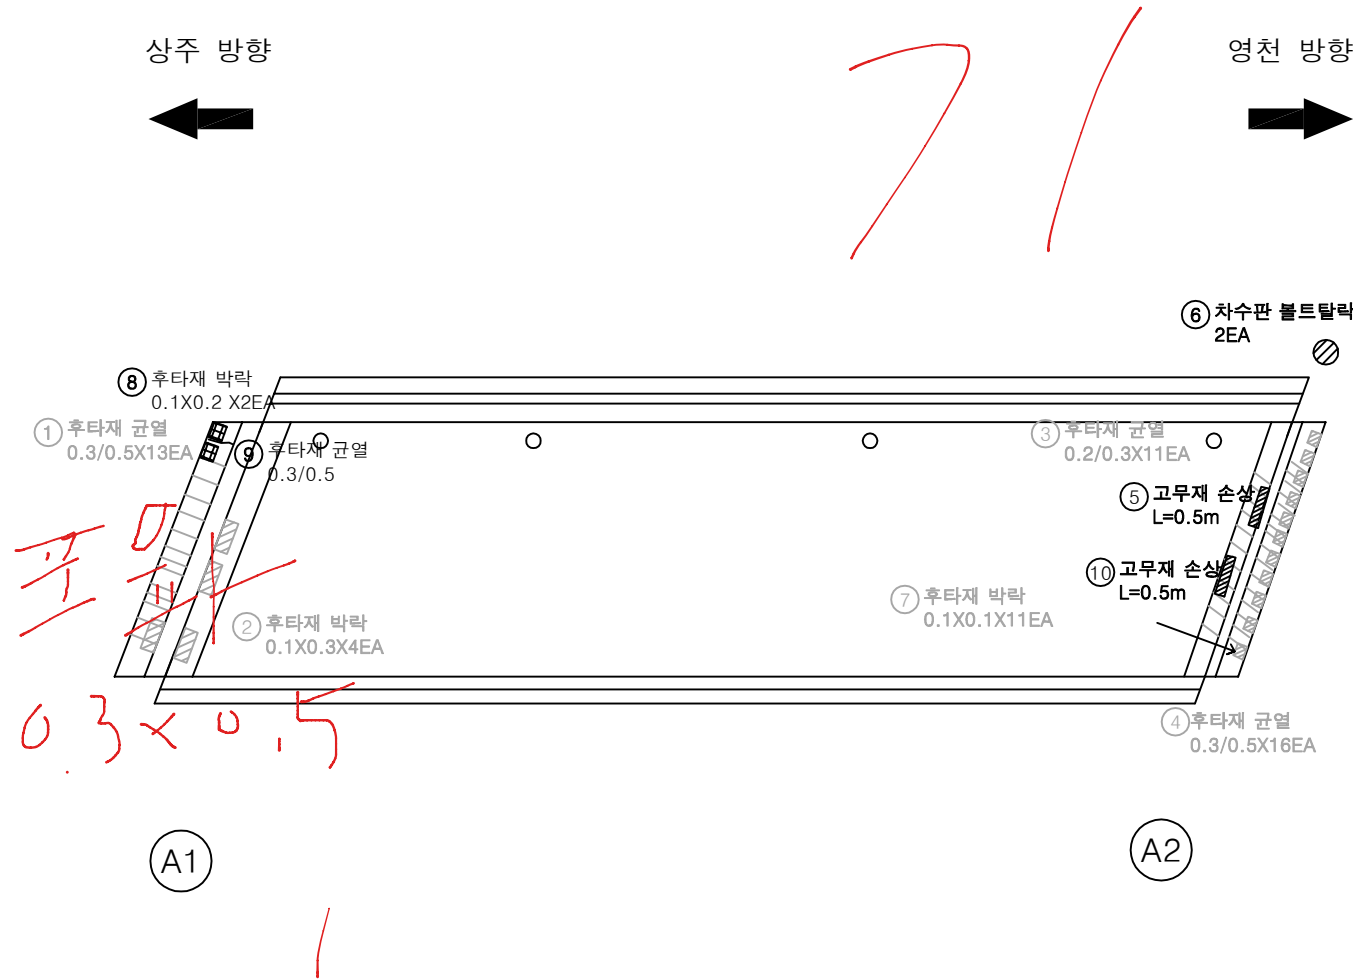

KEY PLAN

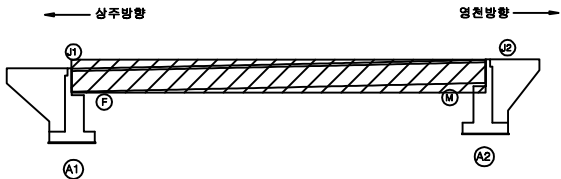

SECTION

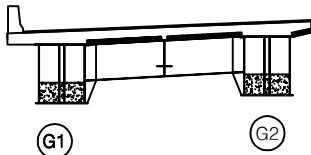

표

균열	광상균열	재료분리
문치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	배태	퇴적물
철근노출	침하	그늘음
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	상주영천고속도로(주)
용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2024년 상반기 정기안전점검)
점검기관	(주)영성엔지니어링
도면번호	01

