

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-1공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22하	측벽부	벽체	-	0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	
2	22하	측벽부	벽체	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
3	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	24' 상 보수
4	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	24' 상 보수
5	23하	측벽부	벽체	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
6	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	23하	측벽부	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

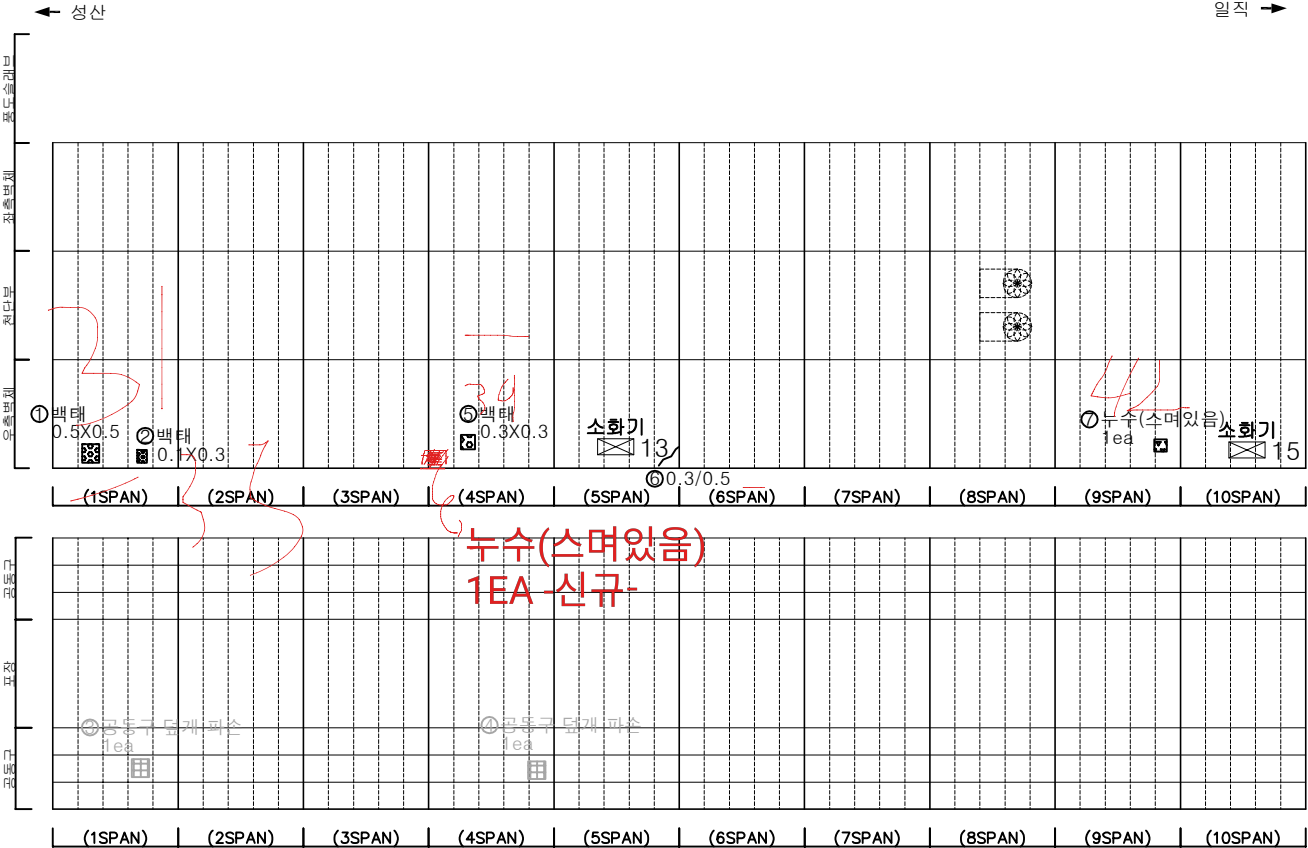

KEY PLAN

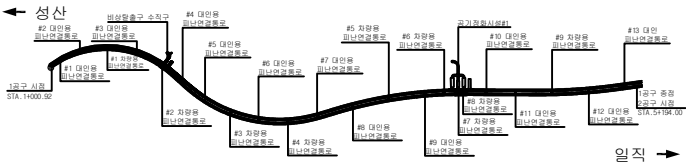

SECTION

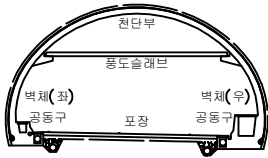


범례

	콘 열		망상콘열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 1~10구간(일직)
도 면 번호	01

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량(㎡)	
1	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
7	22하	속박부	벽대	-	0.1	0.5	0.05	㎡	1	0.05	
8	22하	속박부	벽대	-	0.3	1.5	0.45	㎡	1	0.45	
9	23하	속박부	균열부벽대	-	1.5	0.3	0.45	㎡	1	0.45	
10	23하	속박부	누수(스퍼릿음)	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

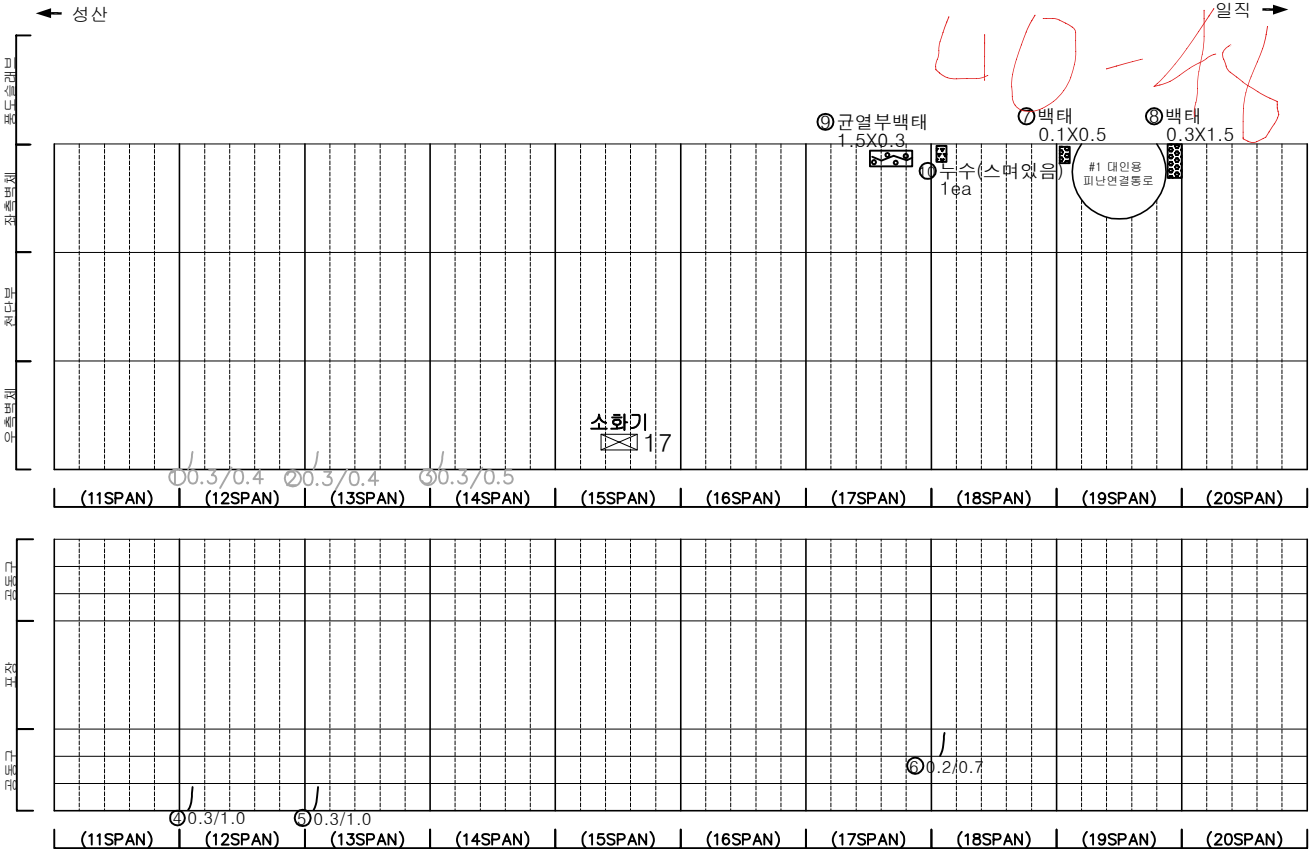

KEY PLAN

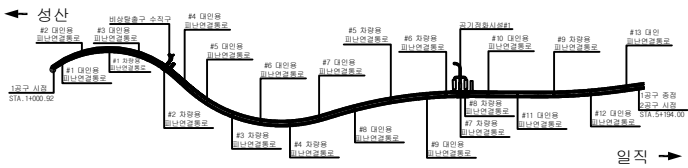

SECTION

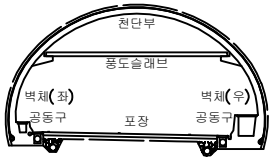


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		파굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 11~20구간(일직)
도면번호	02

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎥)	단위	개소	총합량(㎥)	
1	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	2	0.60	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.3	-	0.30	m	2	0.60	22'상 보수
5	23하	측벽부	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
6	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	측벽부	충분리	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
8	23하	측벽부	충분리	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

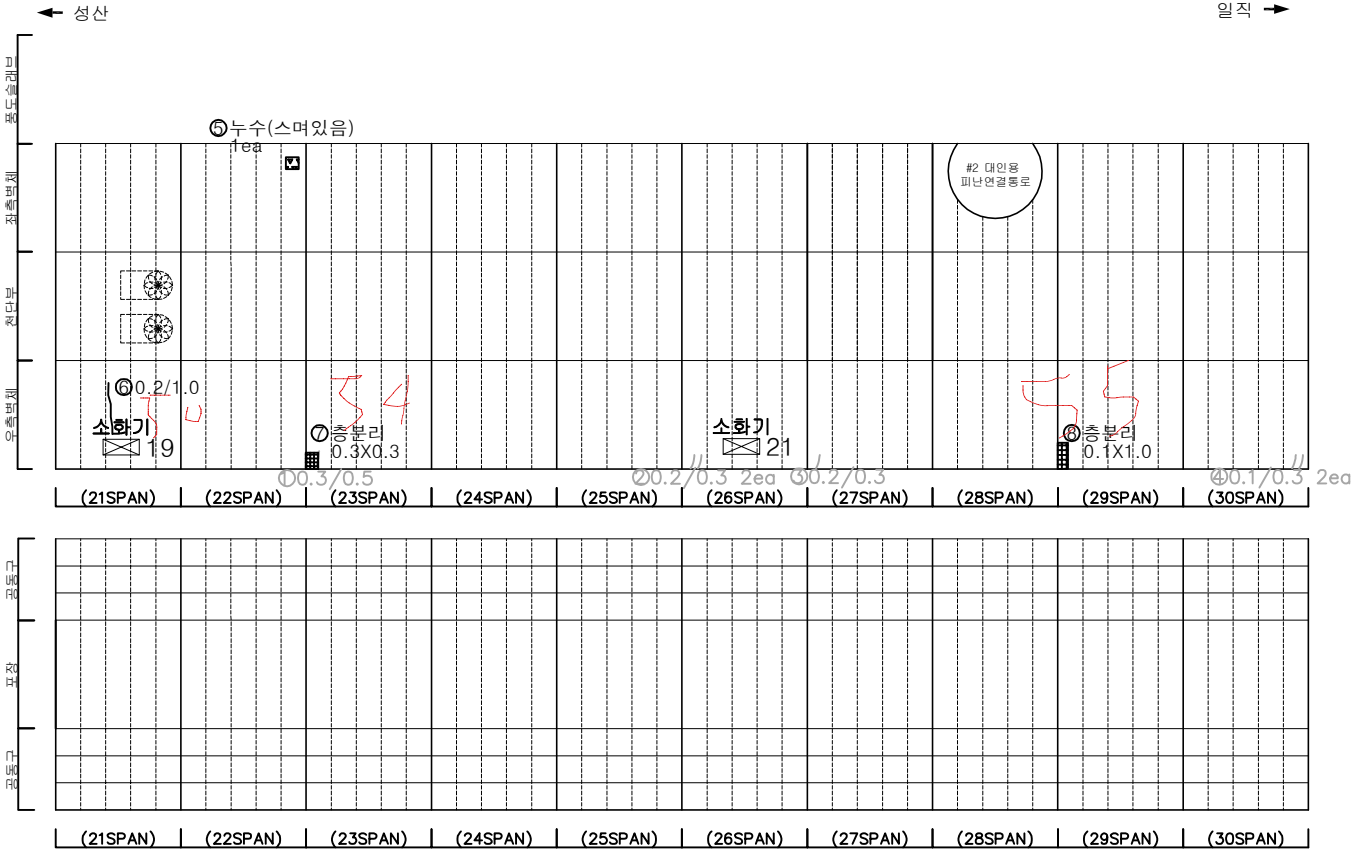

KEY PLAN

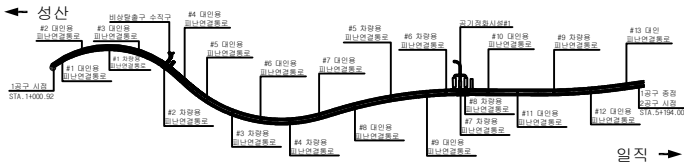

SECTION

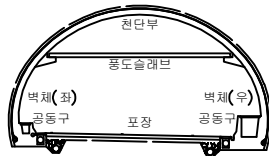


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		열화		기타
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 21~30구간(일직)
도면번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	m ²	1	1.00	23'성 보수
2	22하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
3	23하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m ²	1	1.50	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

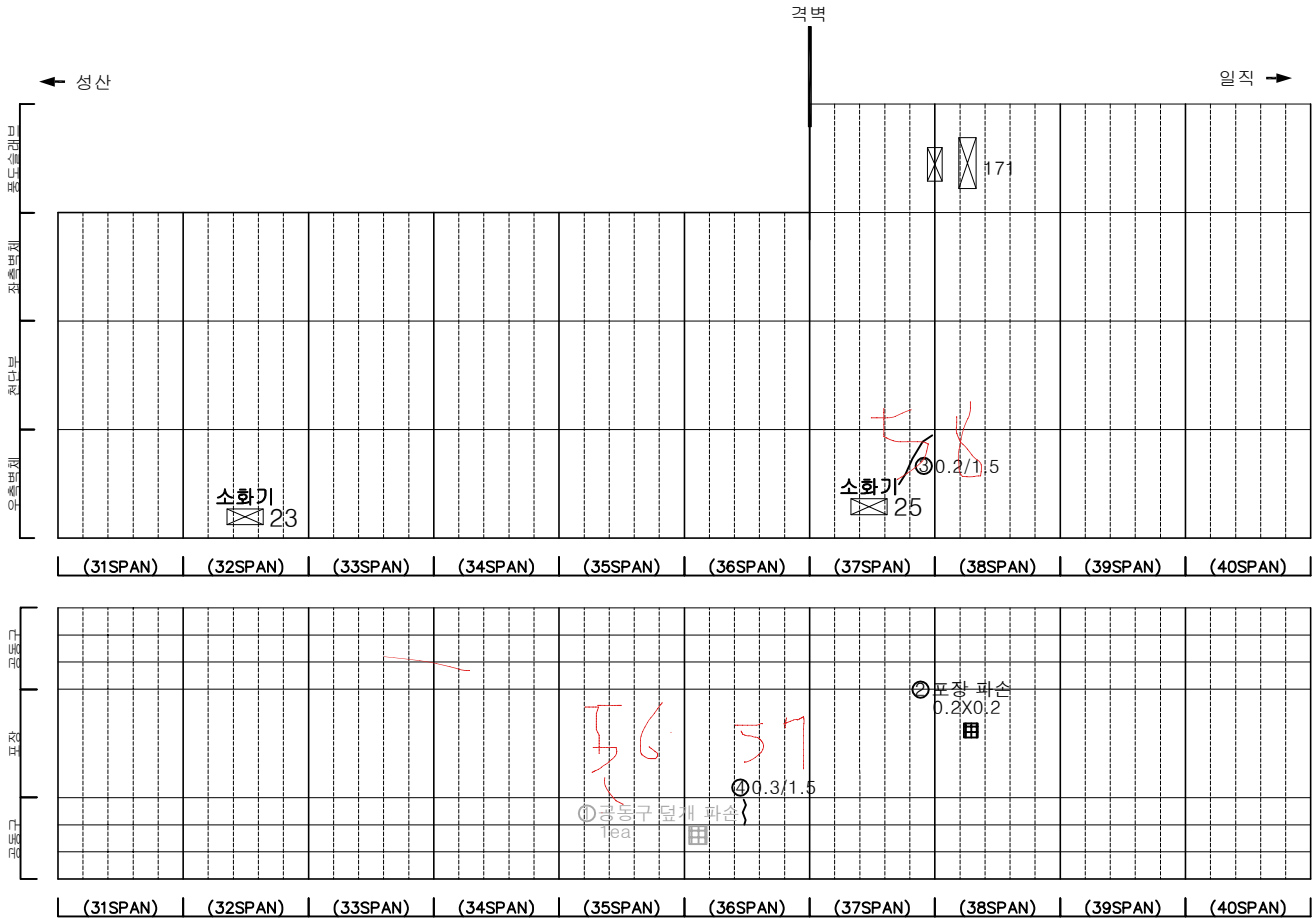

KEY PLAN

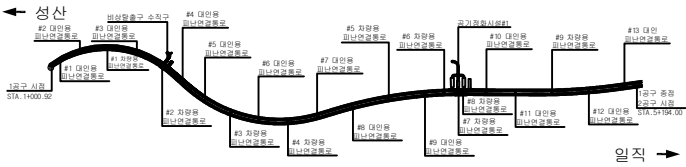

SECTION

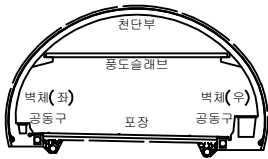


범례

공동구 덮개	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 31~40구간(일직)
도 면 번호	04

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	박락	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
4	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

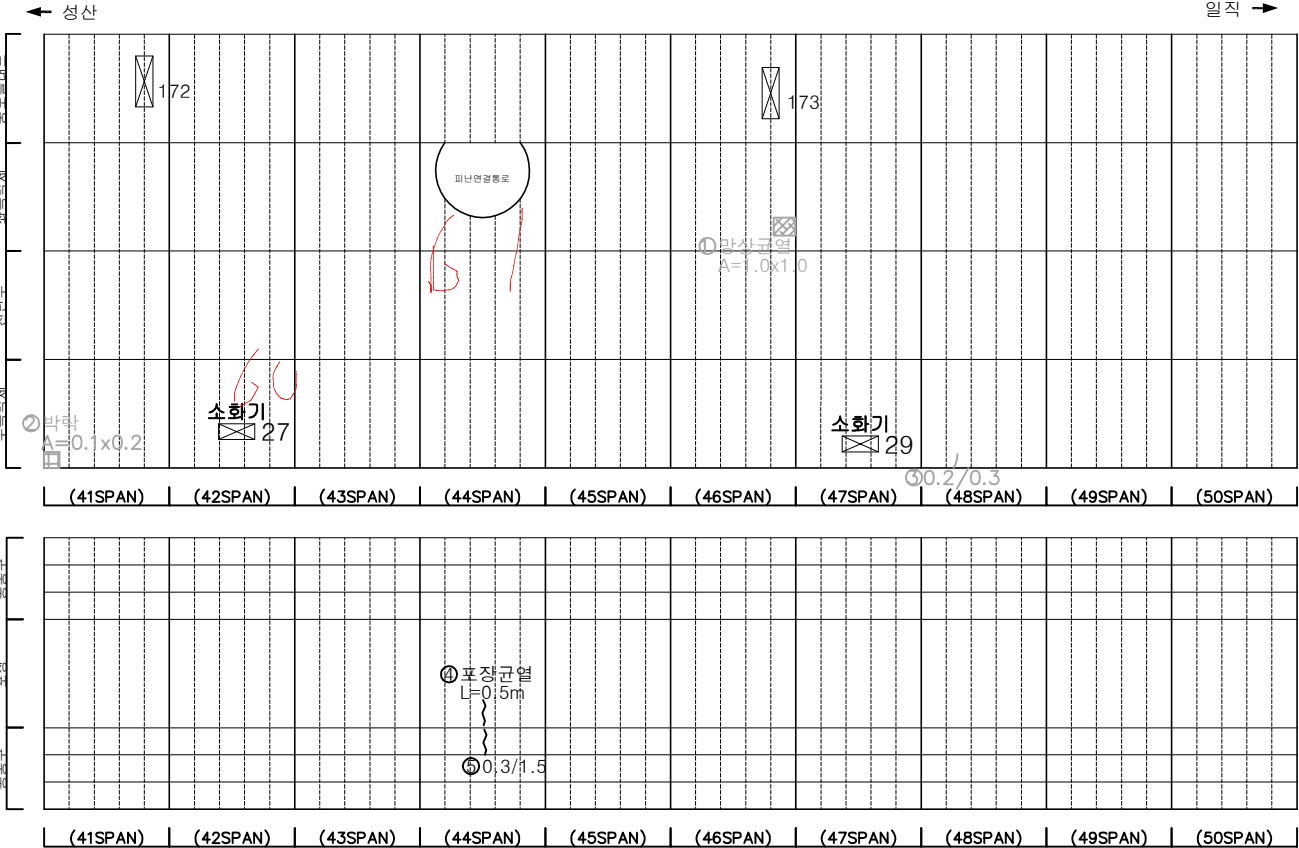

KEY PLAN

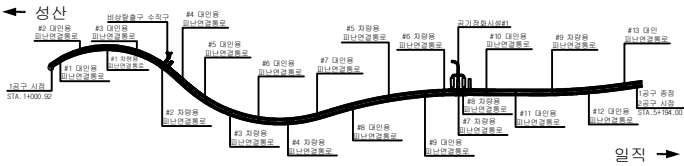

SECTION

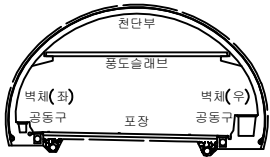

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 41~50구간(일직)
도 면 번호	05

손 상 물 량 표



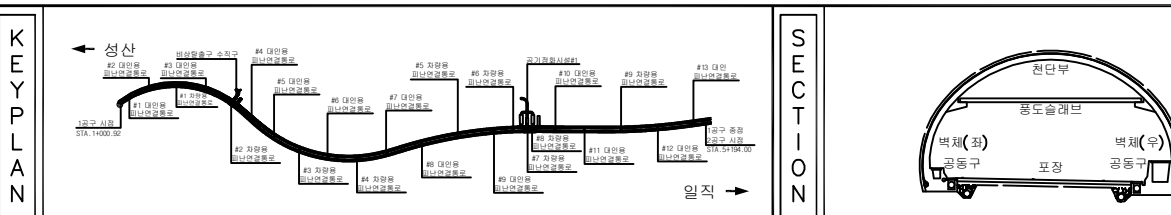
[illegible]


표 본		빈 열		망상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편지, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 배		트릭물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 51~60구간(일직)
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 06

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	측벽부	벽태	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
2	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
4	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

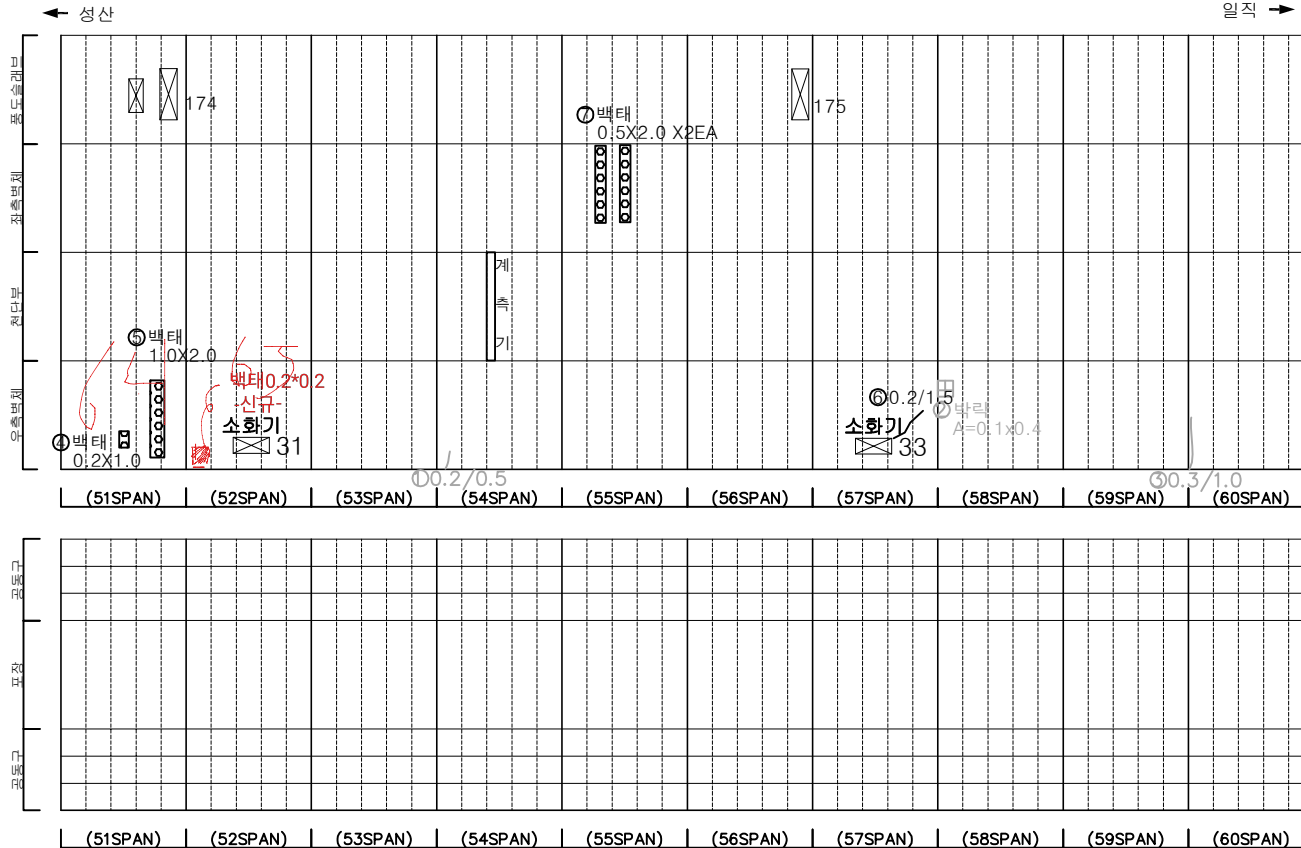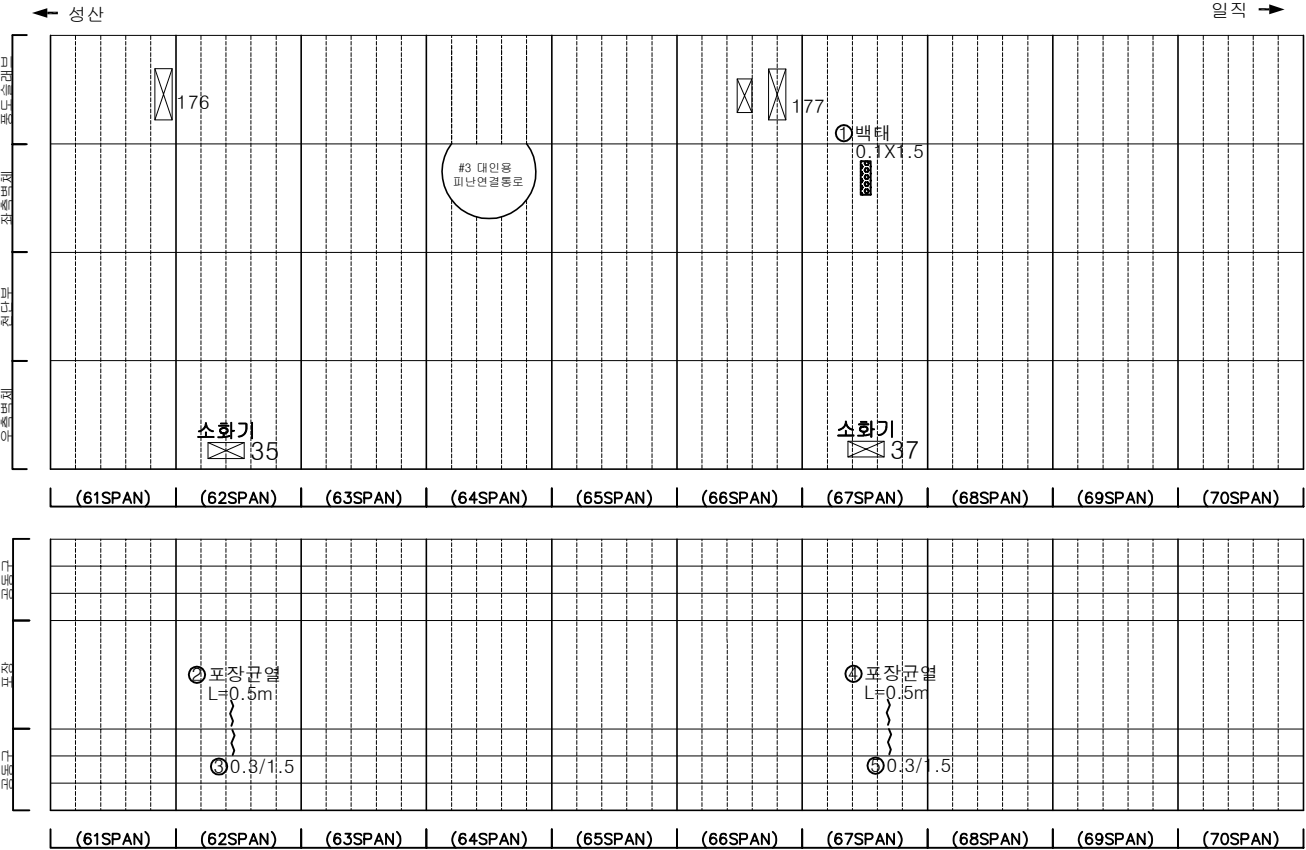

KEY PLAN

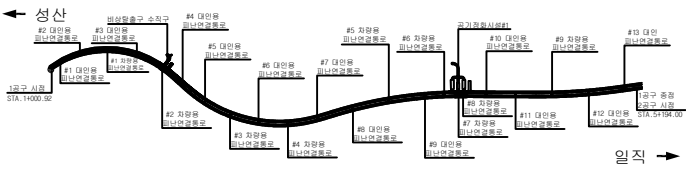

SECTION

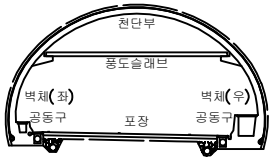


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	침하		열 화		기 타
	부식		좌굴, 변형		


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 61~70구간(일직)
도 면 번호	07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	22상	천단부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	23'하 보수
3	22상	천단부	파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	23'하 보수
4	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	모장부	모장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
10	23하	모장부	모장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

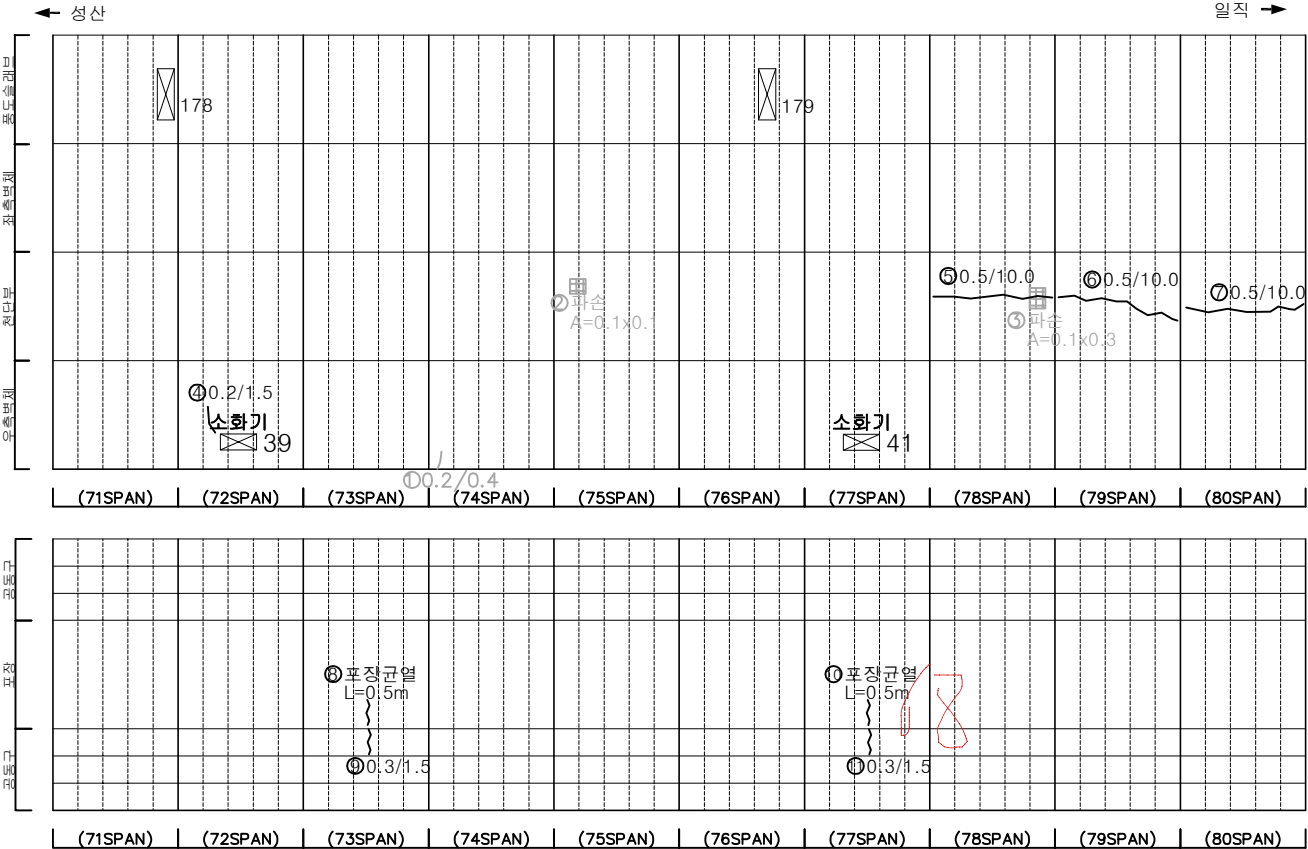

KEY PLAN

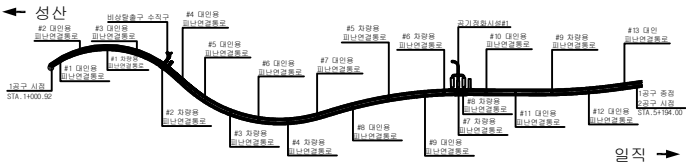

SECTION

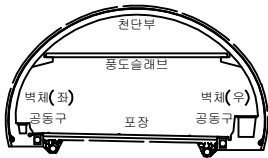


범례

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 71~80구간(일직)
도 면 번호	08


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	천단부	균형	-	0.1	0.4	0.04	m³	1	0.04	23'하 보수
2	21하	천단부	균형	-	0.1	4.0	0.40	m³	1	0.40	23'하 보수
3	21하	천단부	균형	-	0.1	6.0	0.60	m³	1	0.60	23'하 보수
4	21하	천단부	균형	-	0.1	1.0	0.10	m³	1	0.10	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

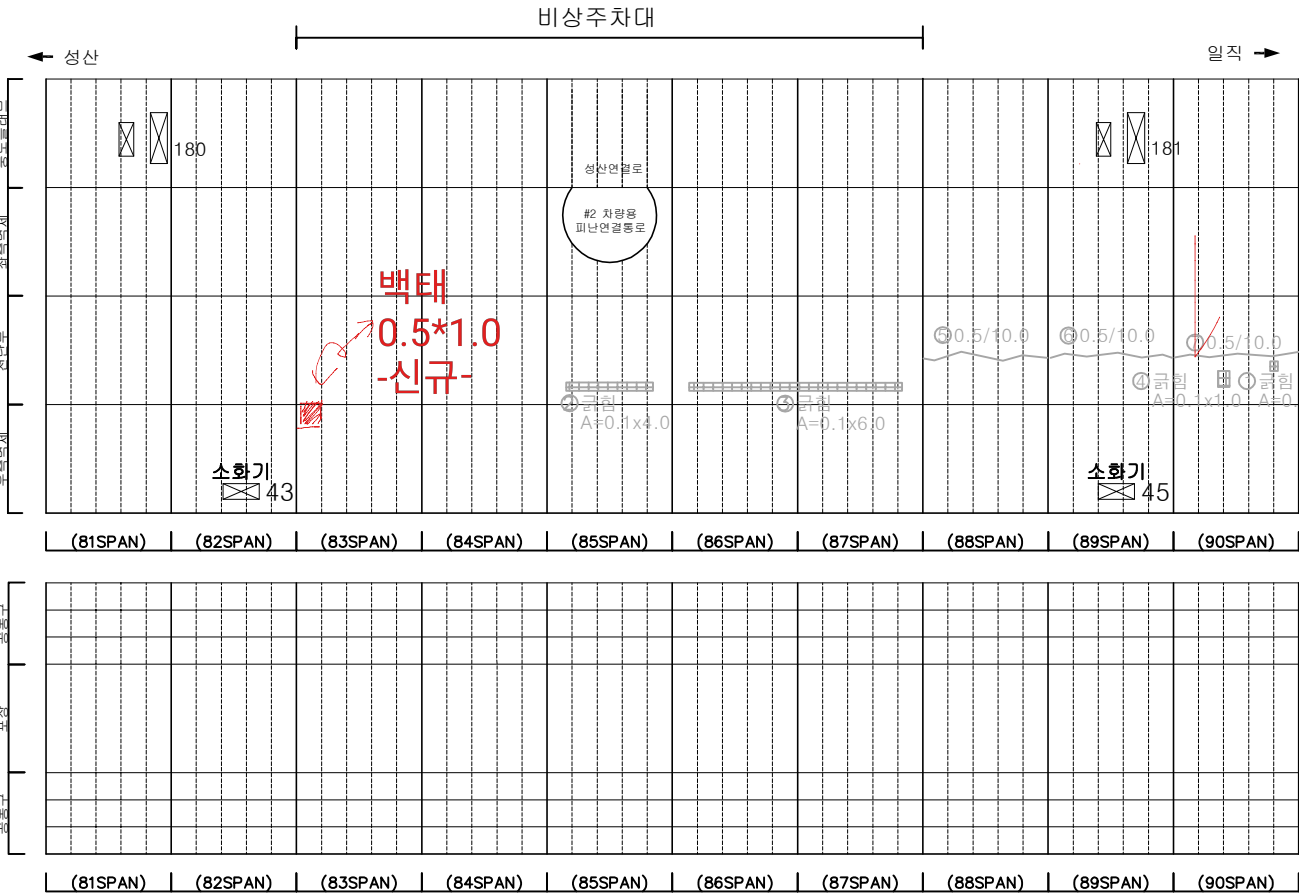


소화전43~45사이
포장부 신축이음부 파손
2개소

KEY PLAN

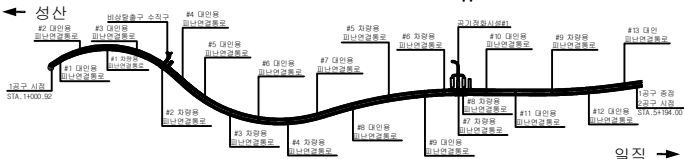

SECTION

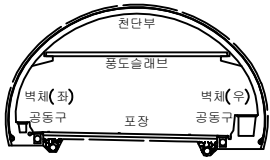


범례

균열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	철근
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 81~90구간(일직)
도 면 번호	09


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	천단부	균열	-	0.1	0.6	0.06	m	1	0.06	23'하 보수
3	22하	중도슬래브	신축기 침통물량	-	-	-	1.00	m	1	1.00	23'상 보수
4	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
13	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
14	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
15	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
16	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

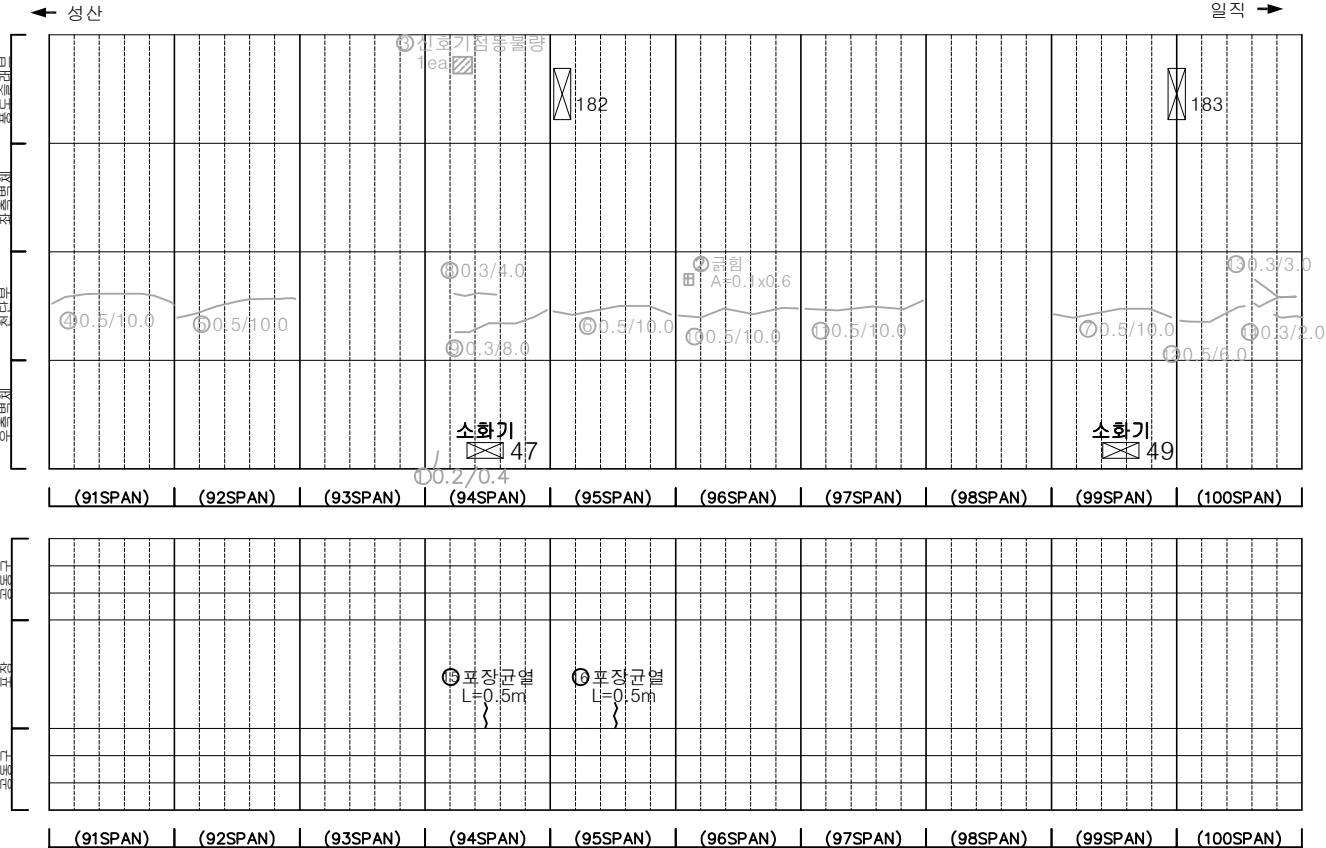


소화전45~47사이
포장부 신축이음부 파손
2개소

KEY PLAN

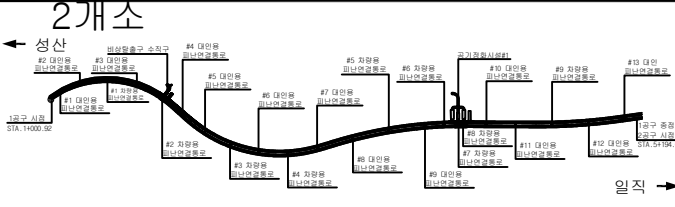

SECTION

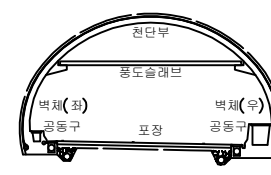


범례

	콘크리트		철근		소화기
	콘크리트		철근		소화기
	콘크리트		철근		소화기
	콘크리트		철근		소화기
	콘크리트		철근		소화기

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 91~100구간(일직)
도 면 번호	10


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	충분리	-	0.1	1.0	0.10	m	1	0.10	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

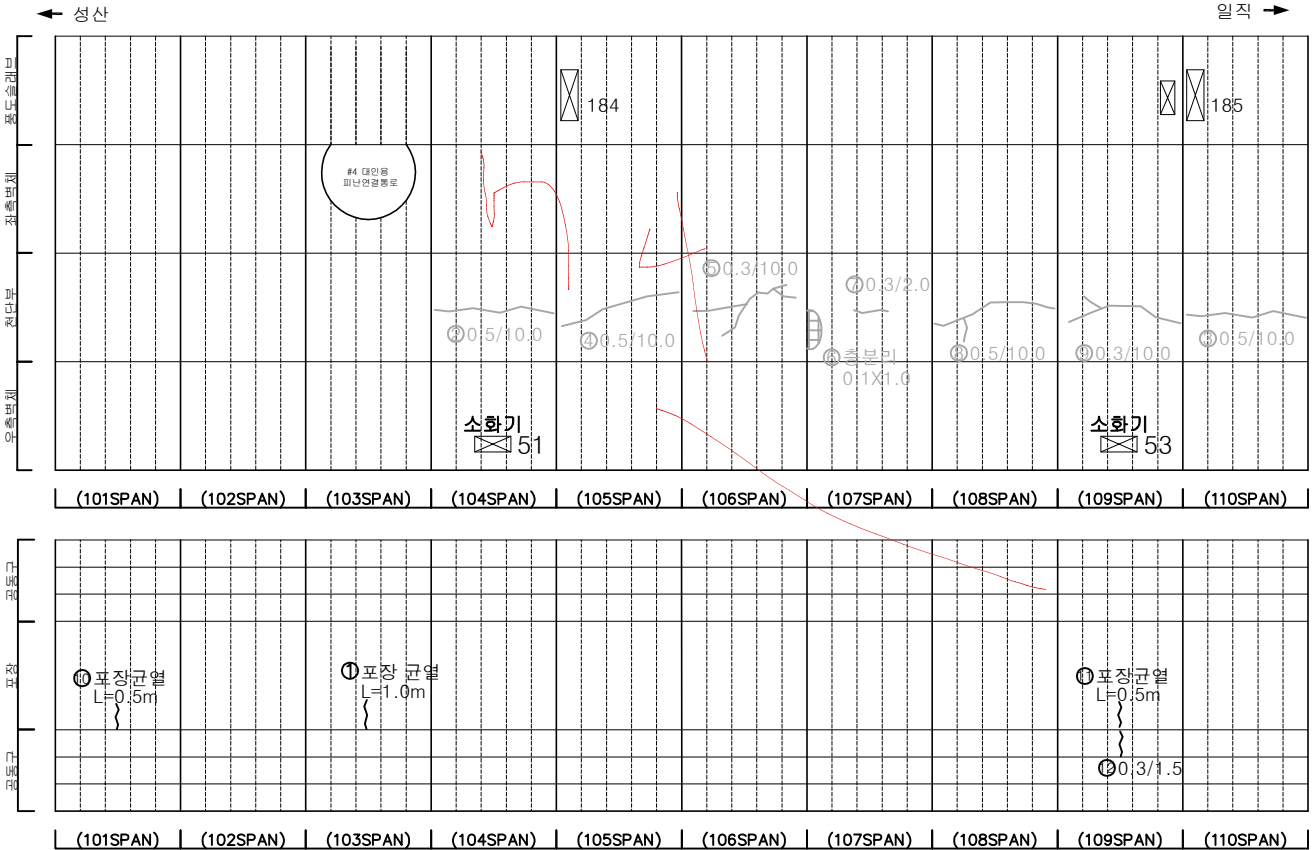


소화전49~51사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

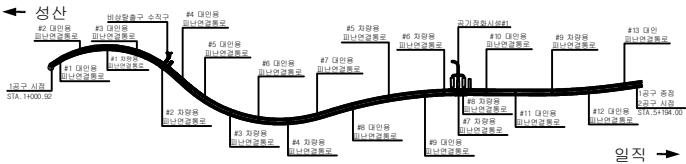

SECTION

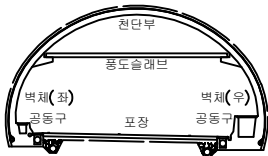


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 101~110구간(일직)
도면번호	11

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상률(%)	단위	개소	총합량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
10	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

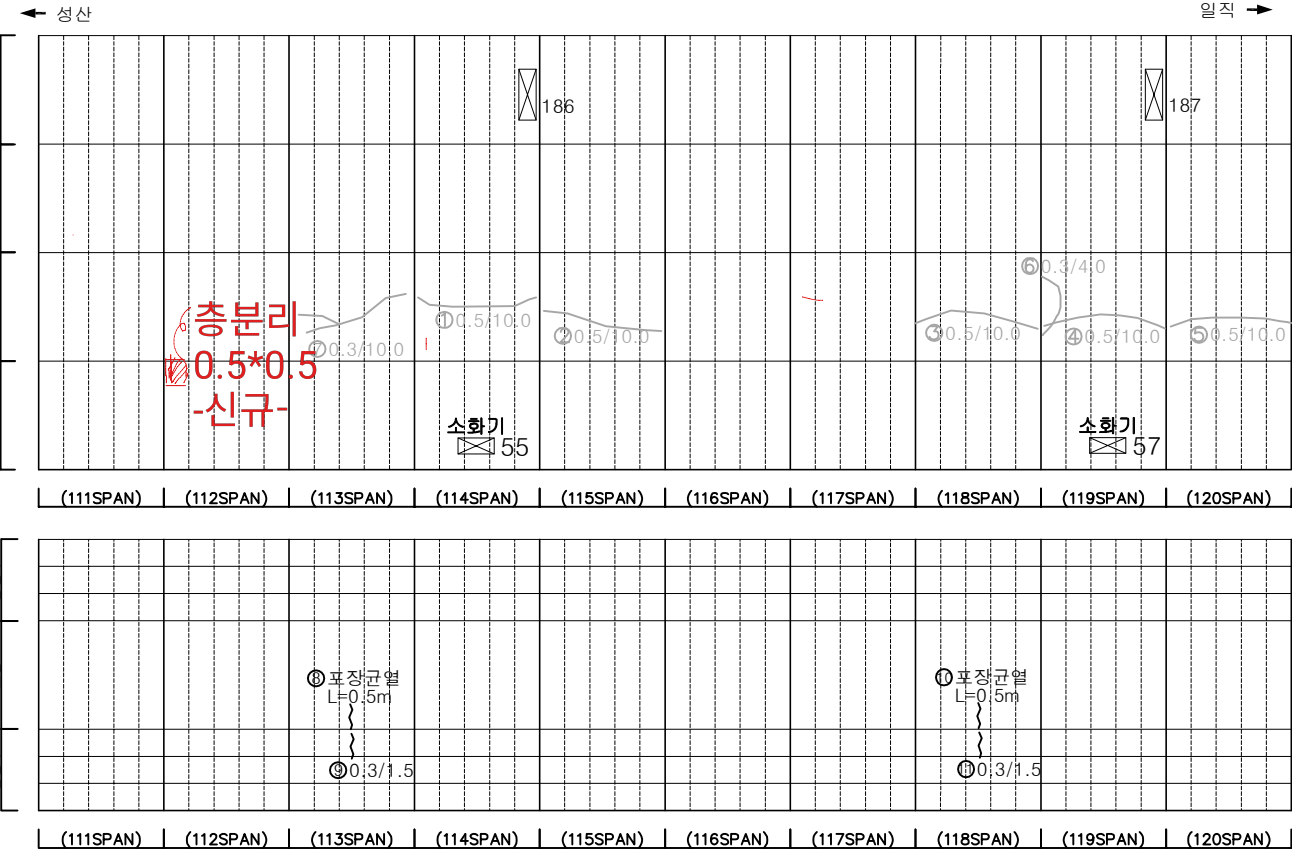

KEY PLAN

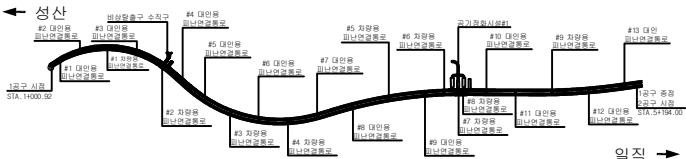

SECTION

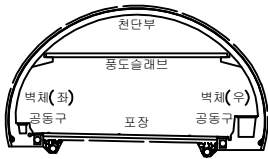


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 침하부		벽면		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 111~120구간(일직)
도면번호	12

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.2	1.0	1.20	m	1	1.20	22'상 보수
2	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
9	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
11	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

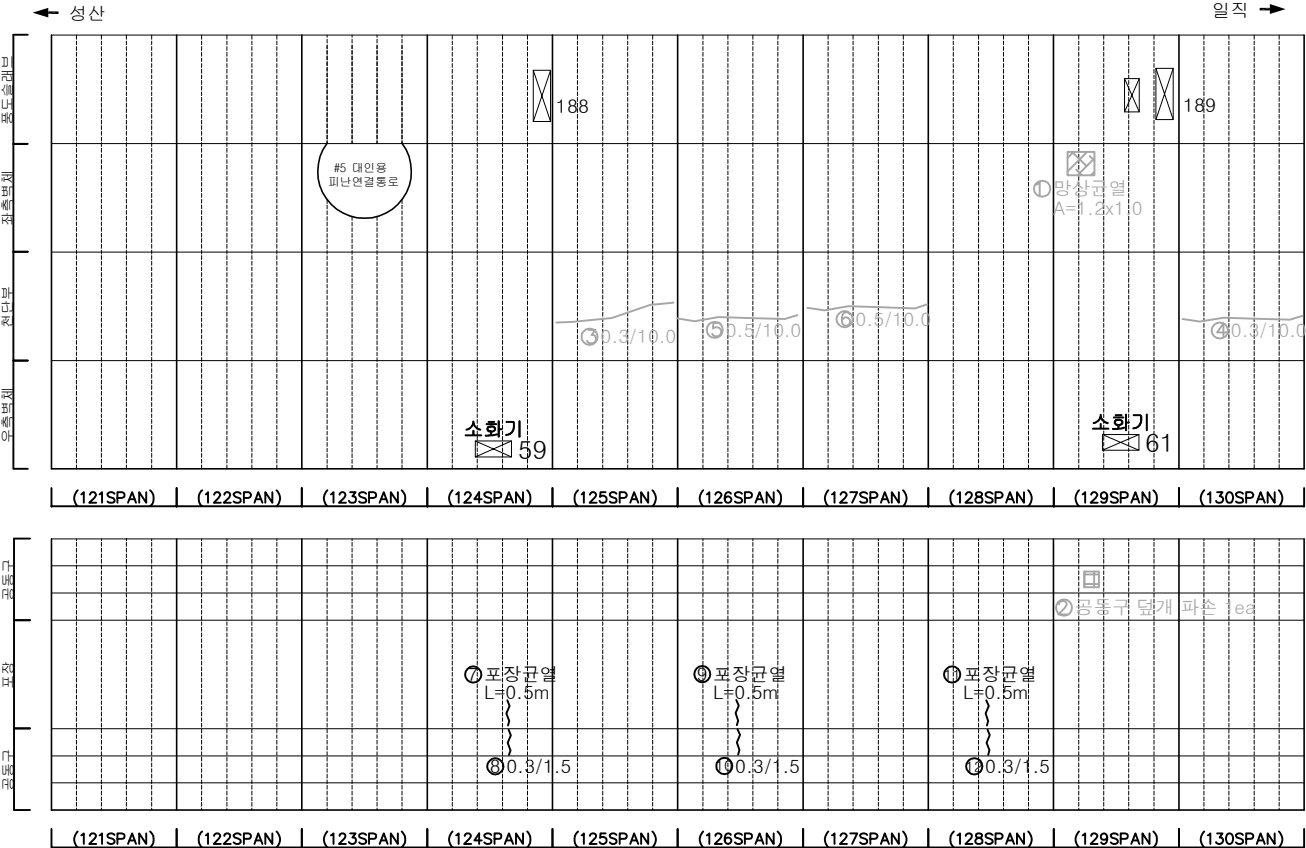

KEY PLAN

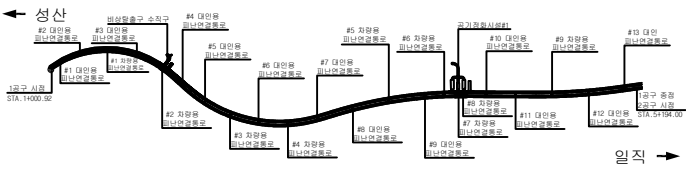

SECTION

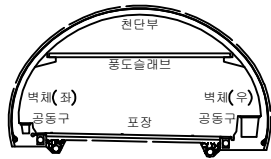


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 121~130구간(일직)
도 면 번호	13

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	광동구	광동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	23'상 보수
4	22하	광동구	광동구 균열(폭0.5mm)	0.5	1.5	-	1.50	m	1	1.50	24'상 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
9	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	포장부	포장 균열	-	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
11	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12	23하	광동구	광동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
13	24상	측벽부	선호기파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

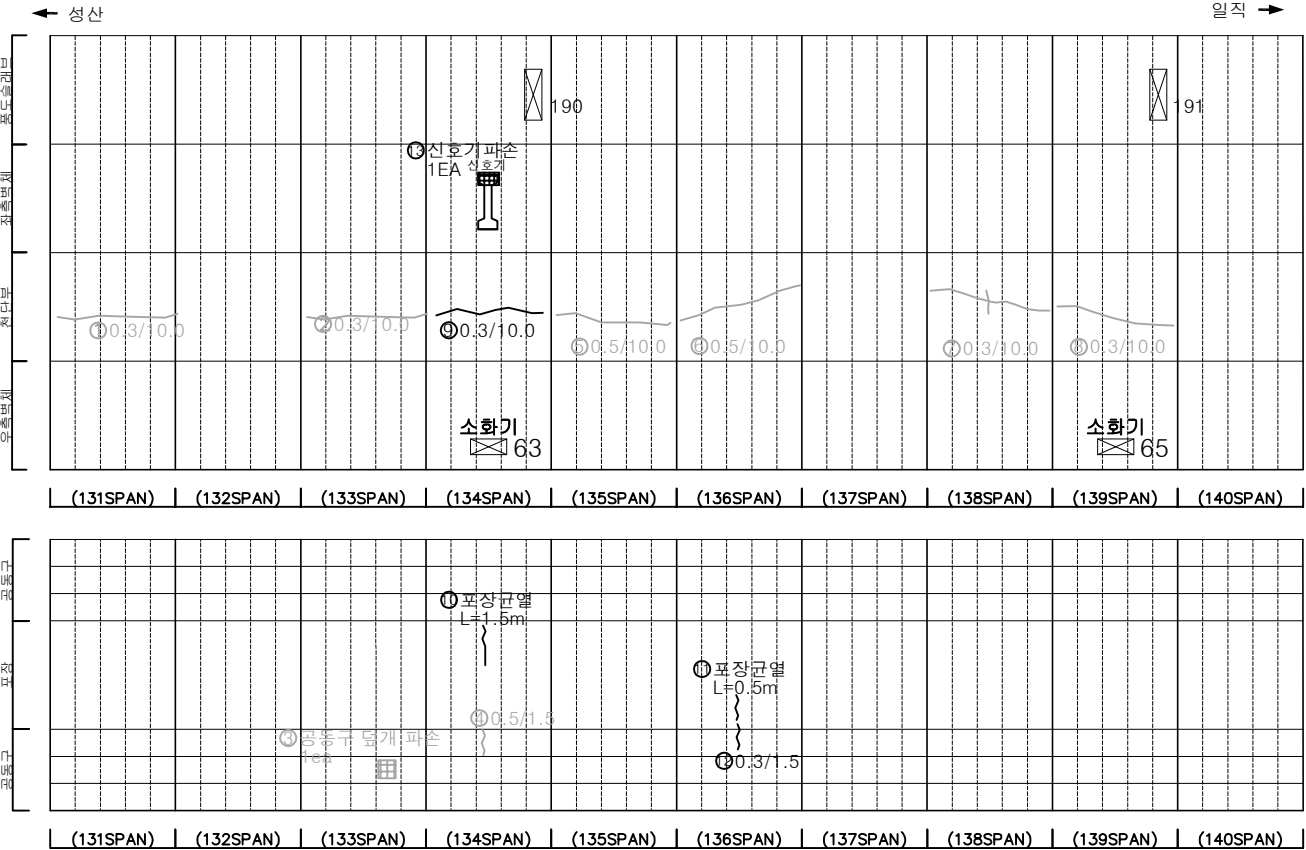

KEY PLAN

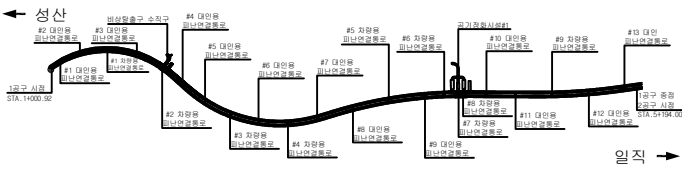

SECTION

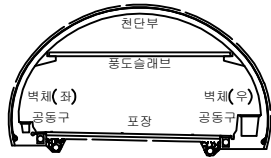


범례

	균열		망상균열		재료분리
	전치, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		파괴물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 131~140구간(일직)
도 면 번호	14

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	23년	포장부	포장 파손	-	0.1	1.0	0.10	m²	1	0.10	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

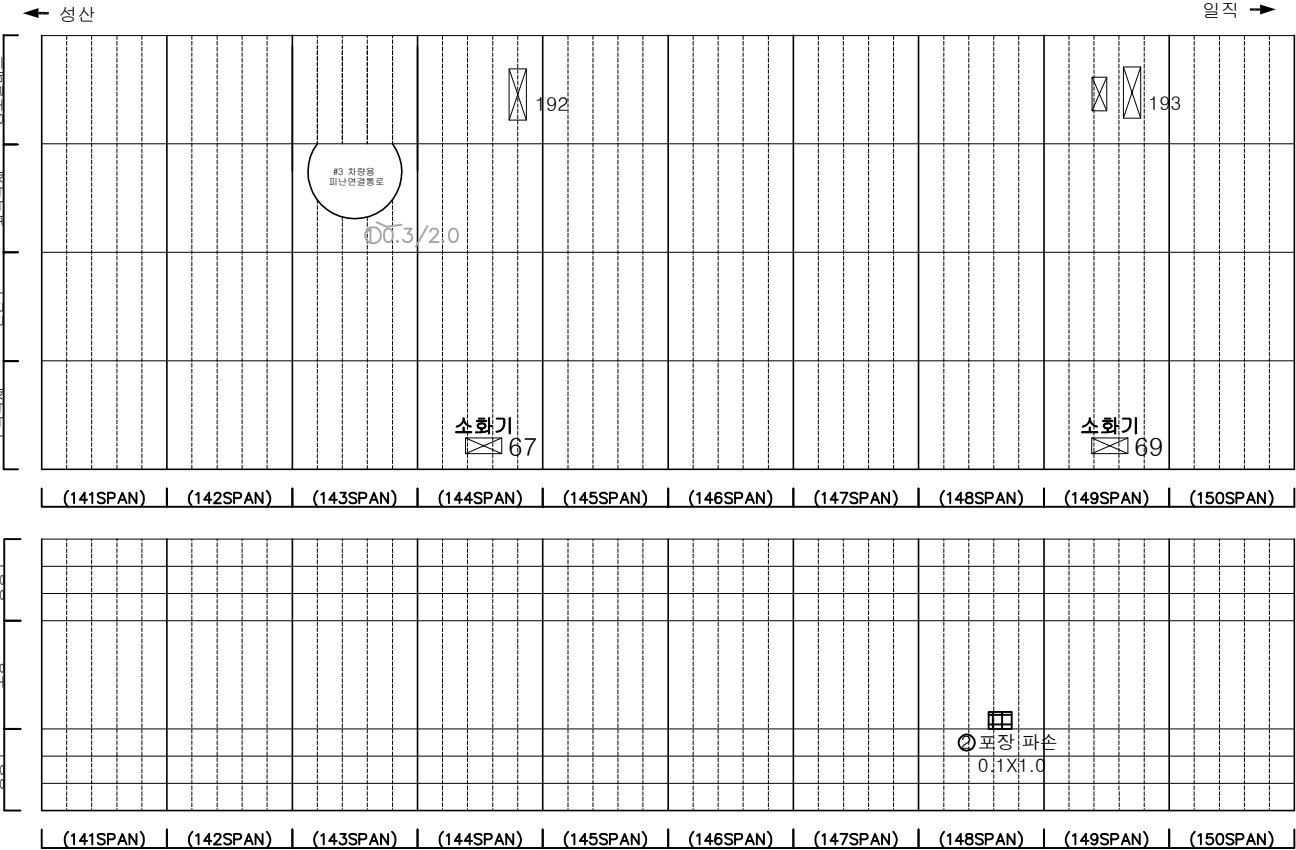


소화전65~67사이
포장부 신축이음부 파손

소화전67~69사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

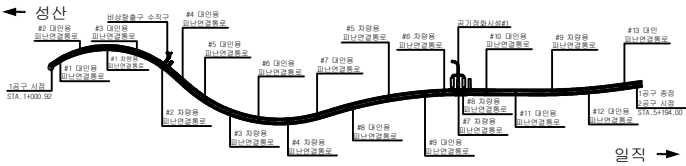

SECTION

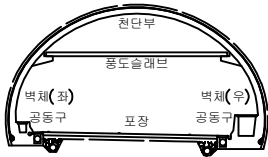


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 141~150구간(일직)
도 면 번호	15

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
5	22상	천단부	균열	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
7	23하	포장부	포장 파손	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	0.15	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

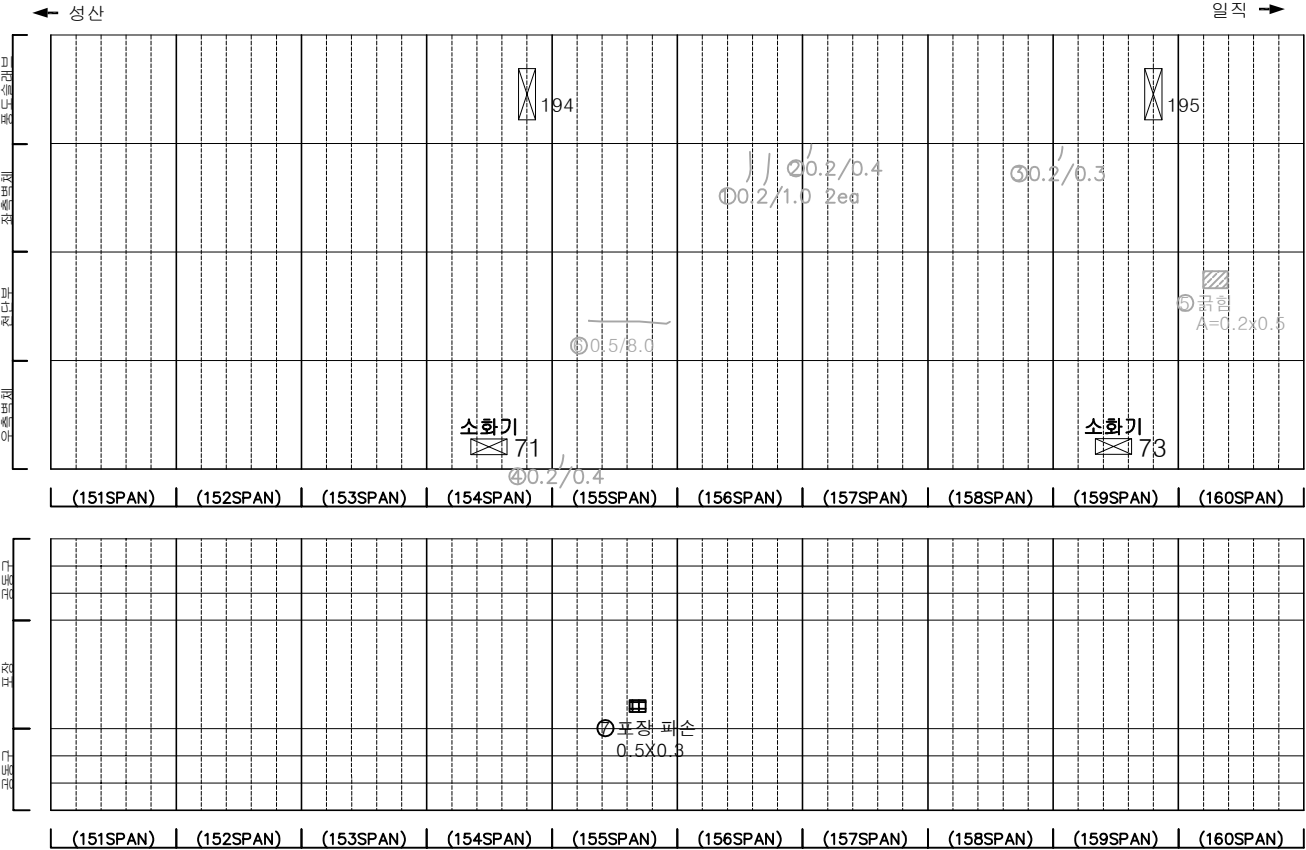

KEY PLAN

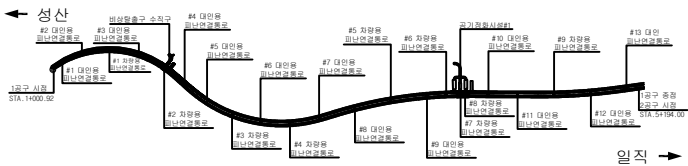

SECTION

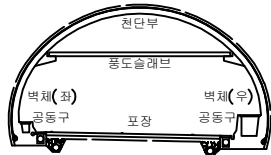


범례

	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 151~160구간(일직)
도 면 번호	16


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
2	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	23'상 보수
3	23상	절단부	균열(폭0.1mm)	0.1	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'상 보수
4	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

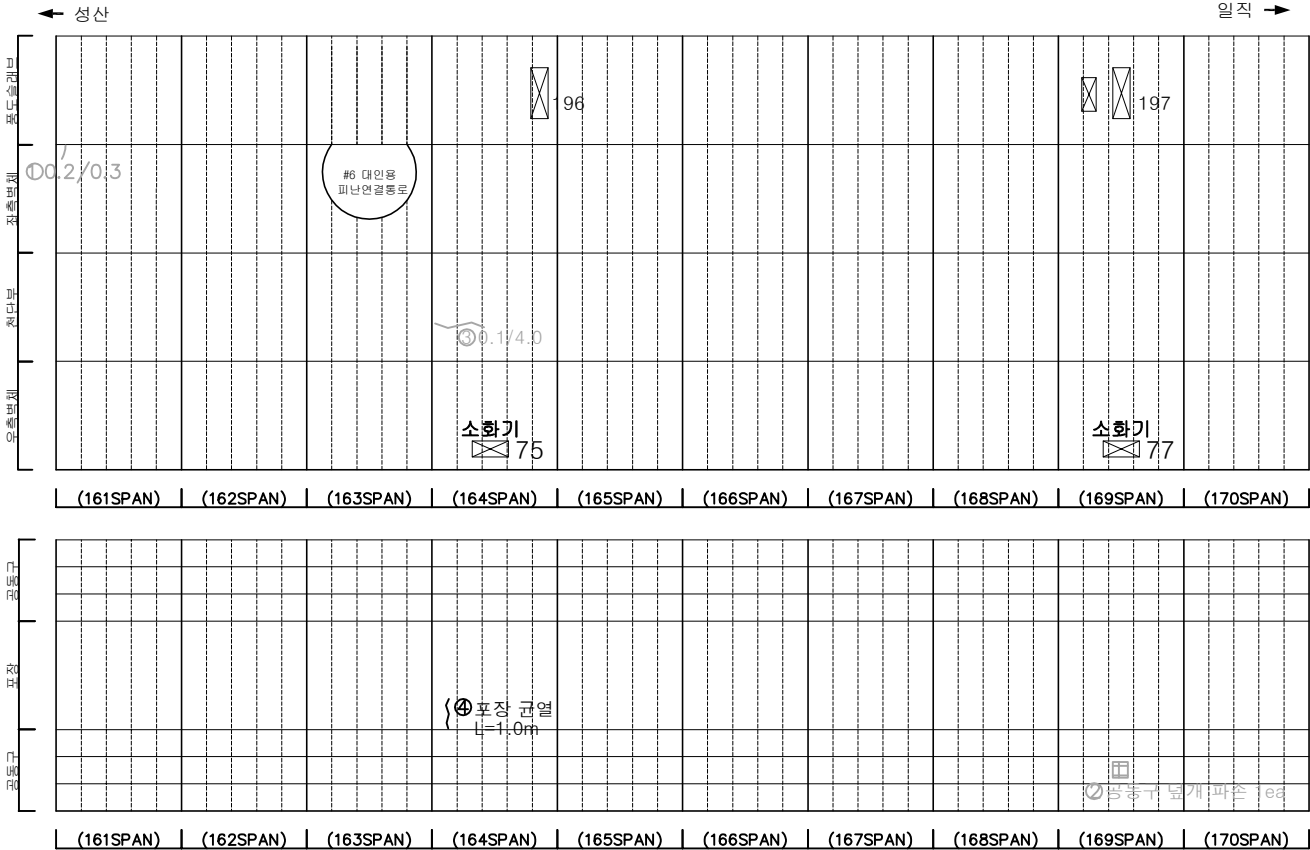


소화전 75~77사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

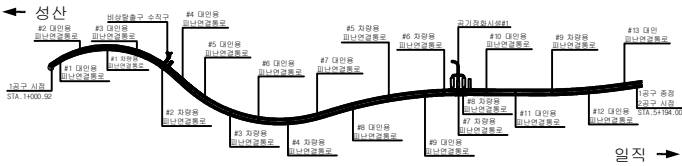

SECTION

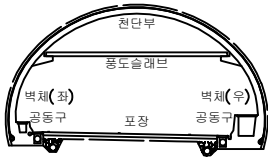


범례

	균열		망상균열		재료분리
	균열, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 161~170구간(일직)
도 면 번호	17

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21년	측벽부	박락	-	0.1	0.2	0.02	m³	1	0.02	22'상 보수
2	22상	천단부	충분리	-	0.2	1.0	0.20	m³	1	0.20	23'하 보수
3	23년	옹벽구	옹벽구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	24'상 보수
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

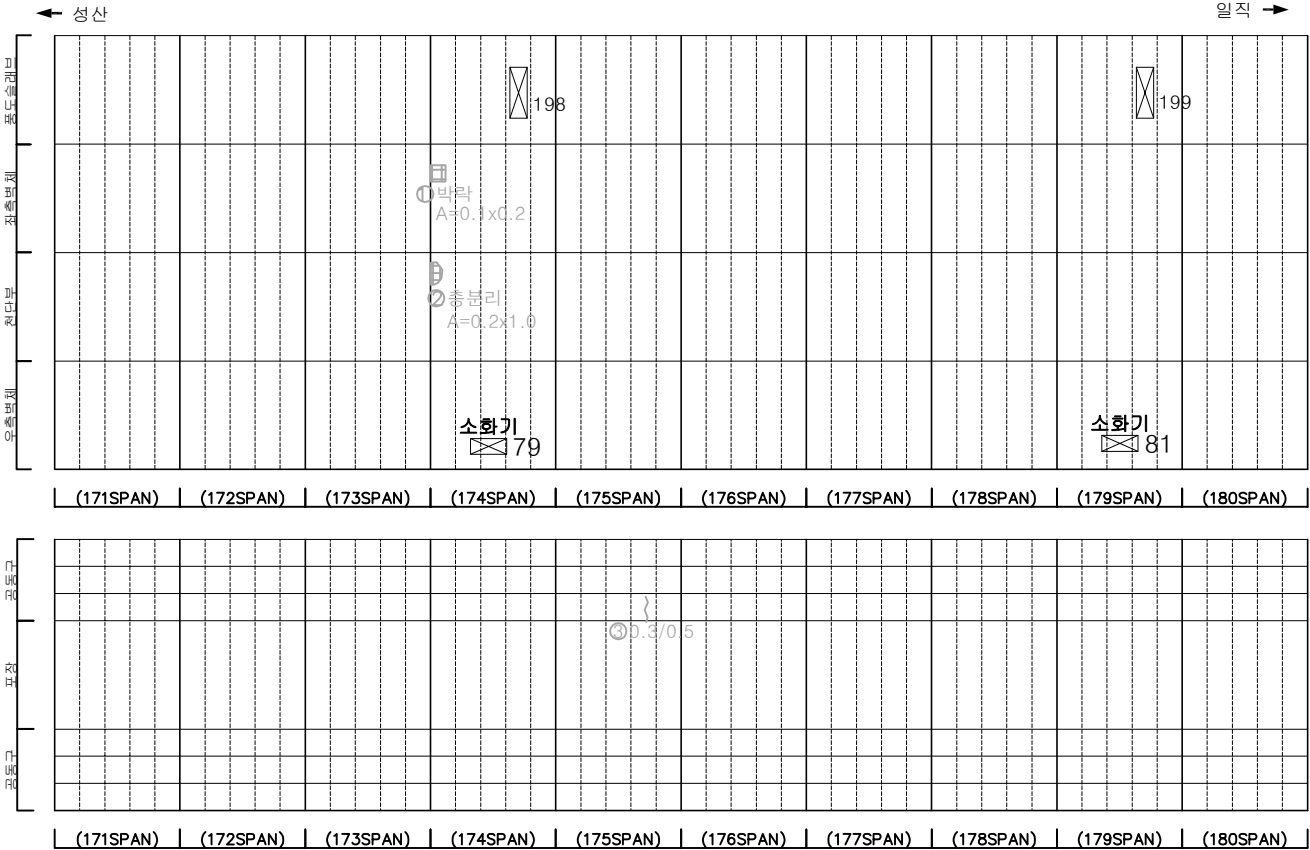

KEY PLAN

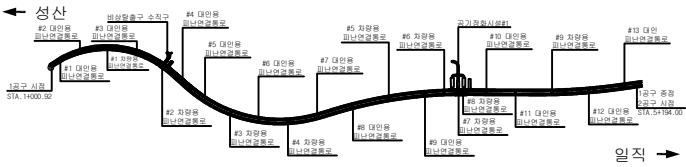

SECTION

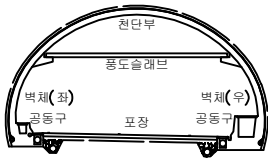


범례


	콘크리트		아스팔트콘크리트		석재보수	발주처	서서울도시고속도로(주)
	석재보수		석재보수		석재보수	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	석재보수		석재보수		석재보수	도면명	서부간선지하도로 NATM 171~180구간(일직)
	석재보수		석재보수		석재보수	도면번호	18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	22하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m²	1	0.04	
3	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
4	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
6	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

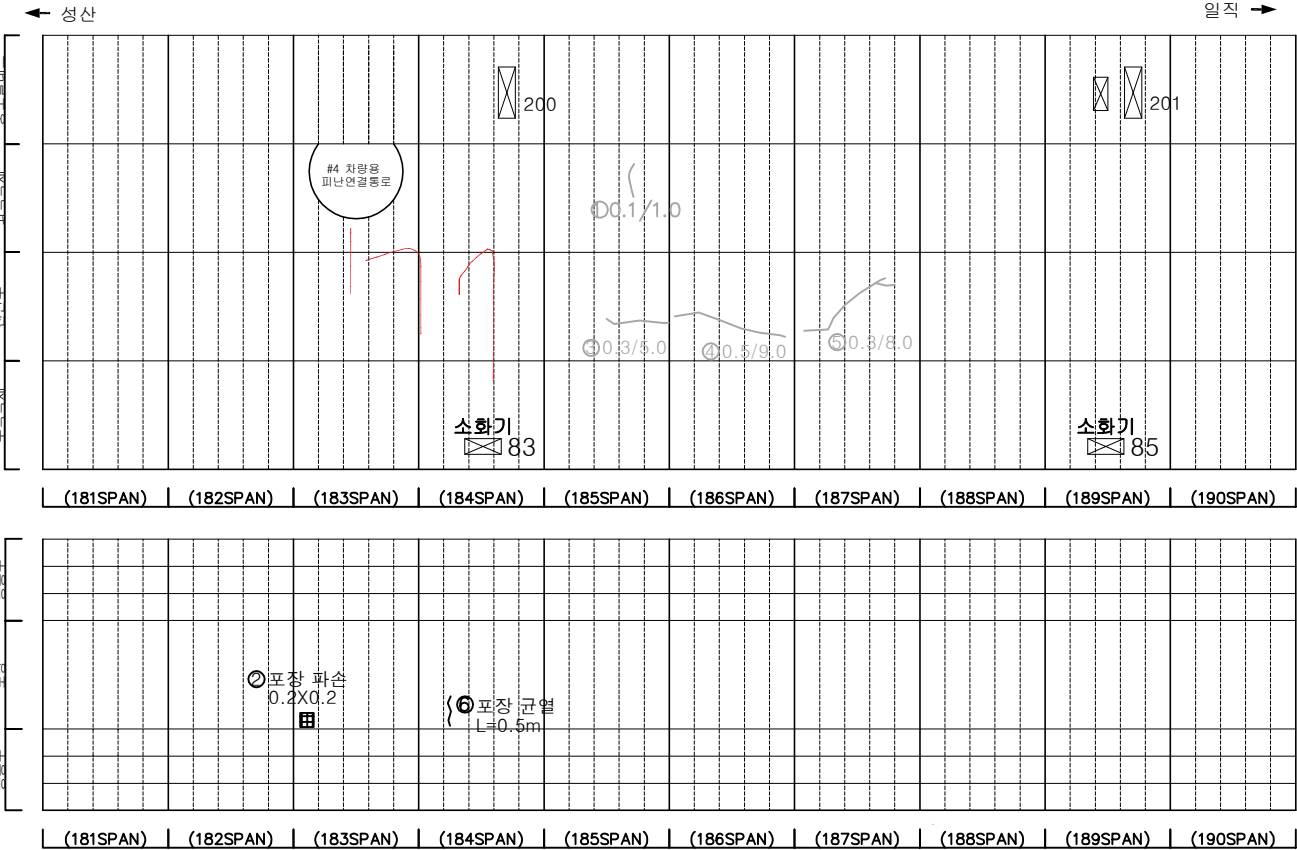

KEY PLAN

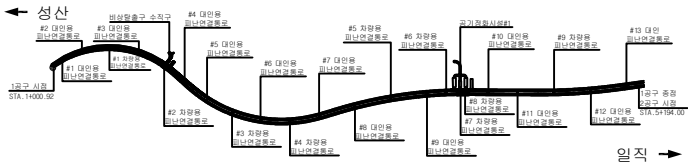

SECTION

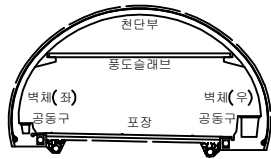


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 181~190구간(일직)
도 면 번 호	19

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	23'상 보수
5	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	23'상 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	14.0	-	14.00	m	1	14.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	14.00	-	14.00	m	1	14.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
13	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

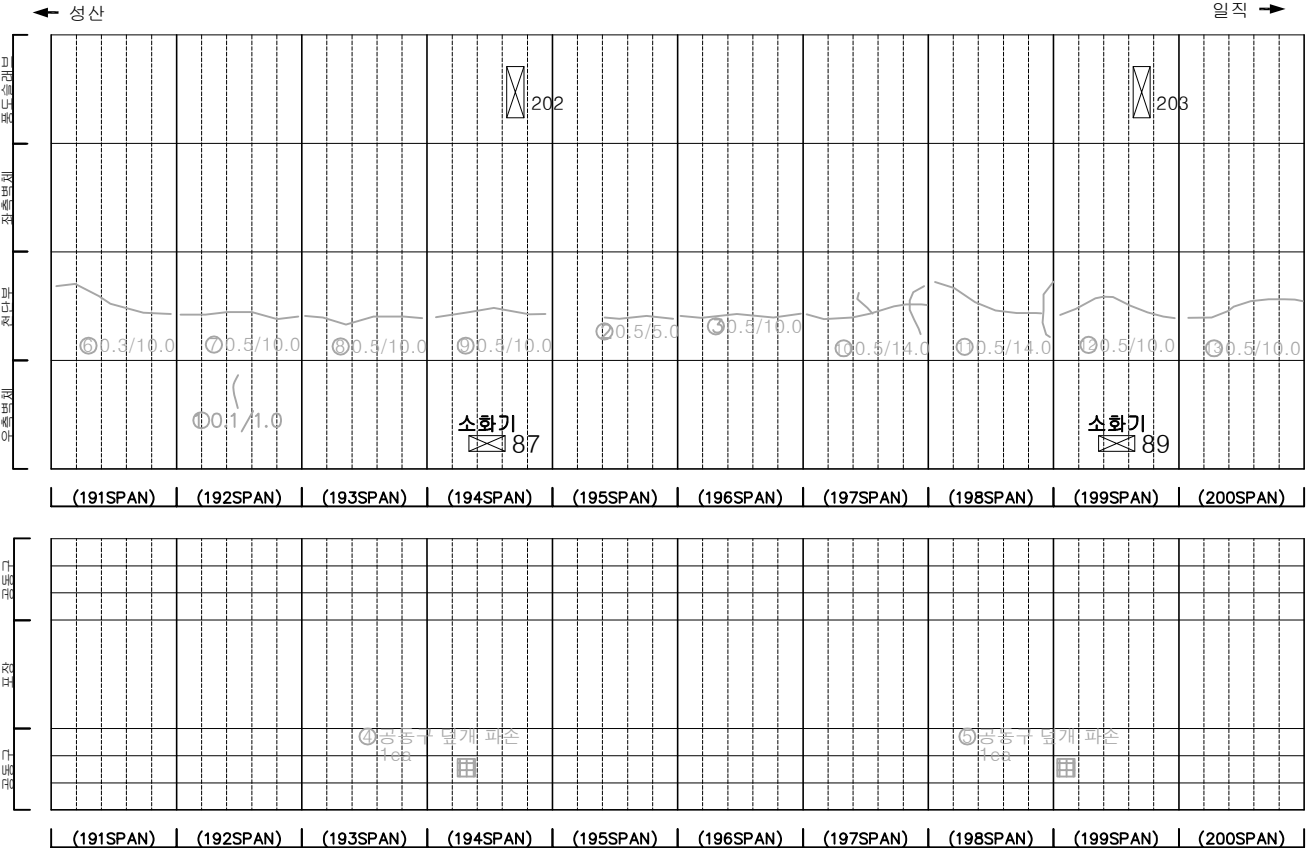

KEY PLAN

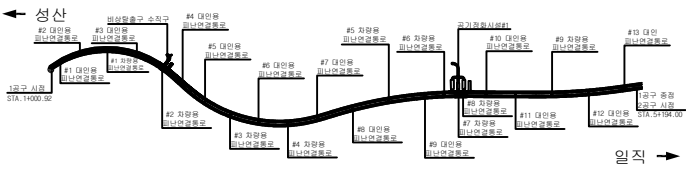

SECTION

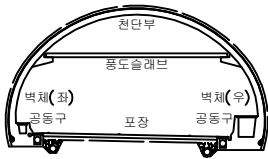


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 191~200구간(일직)
도면번호	20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	5	5.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	1.00	m	2	1.00	22'상 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'상 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	12.0	-	12.00	m	1	12.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

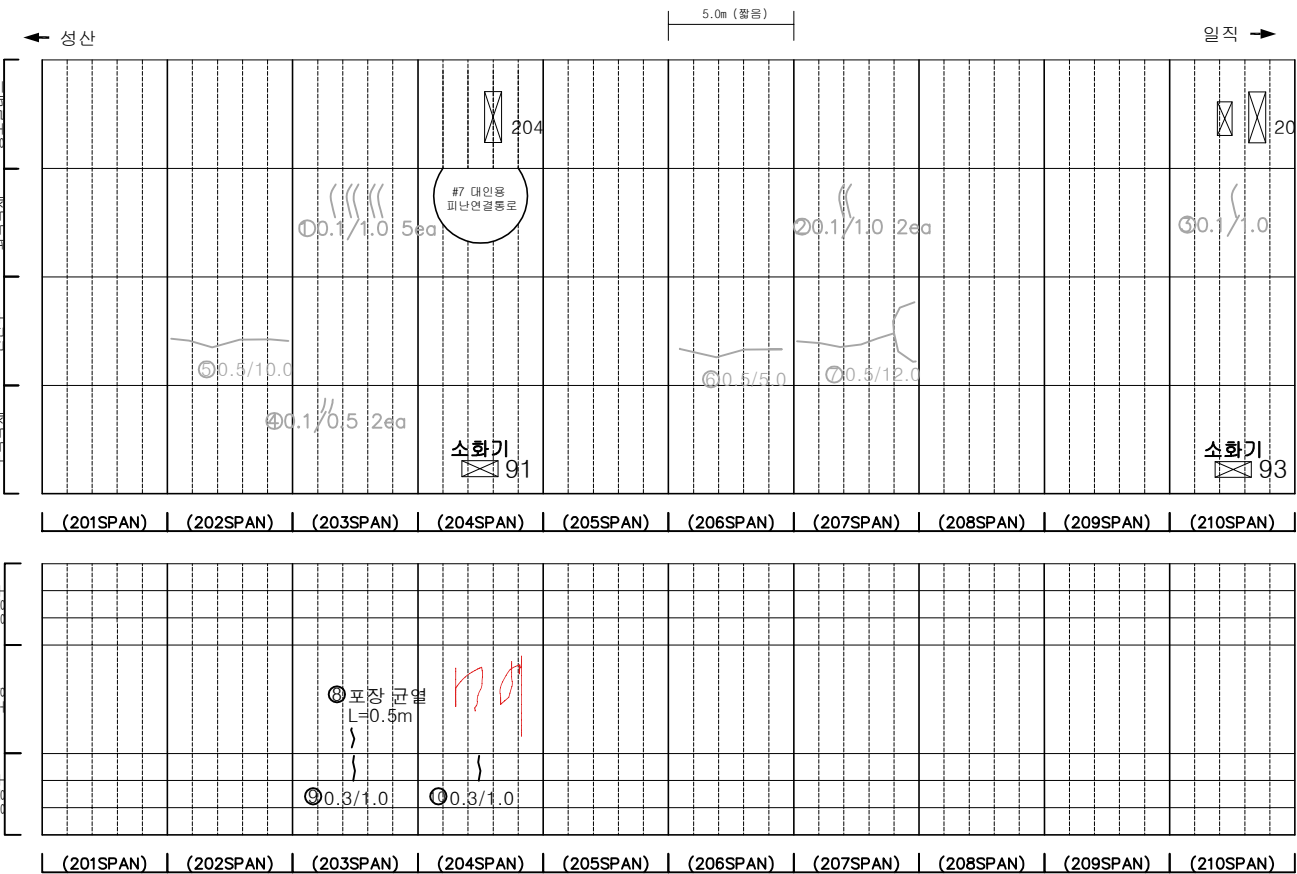

KEY PLAN

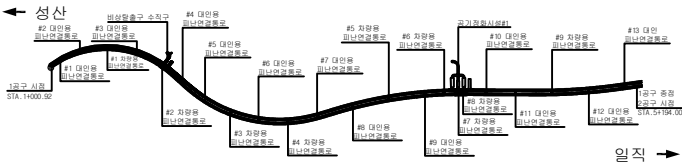

SECTION

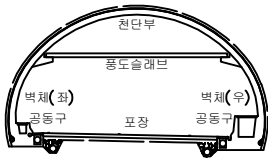

범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
편치, 공동	바리, 파손	체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 201~210구간(일직)
침하	침하	열화	도 면 번 호 21
부식	파굴, 변형	기타	

손상물량표




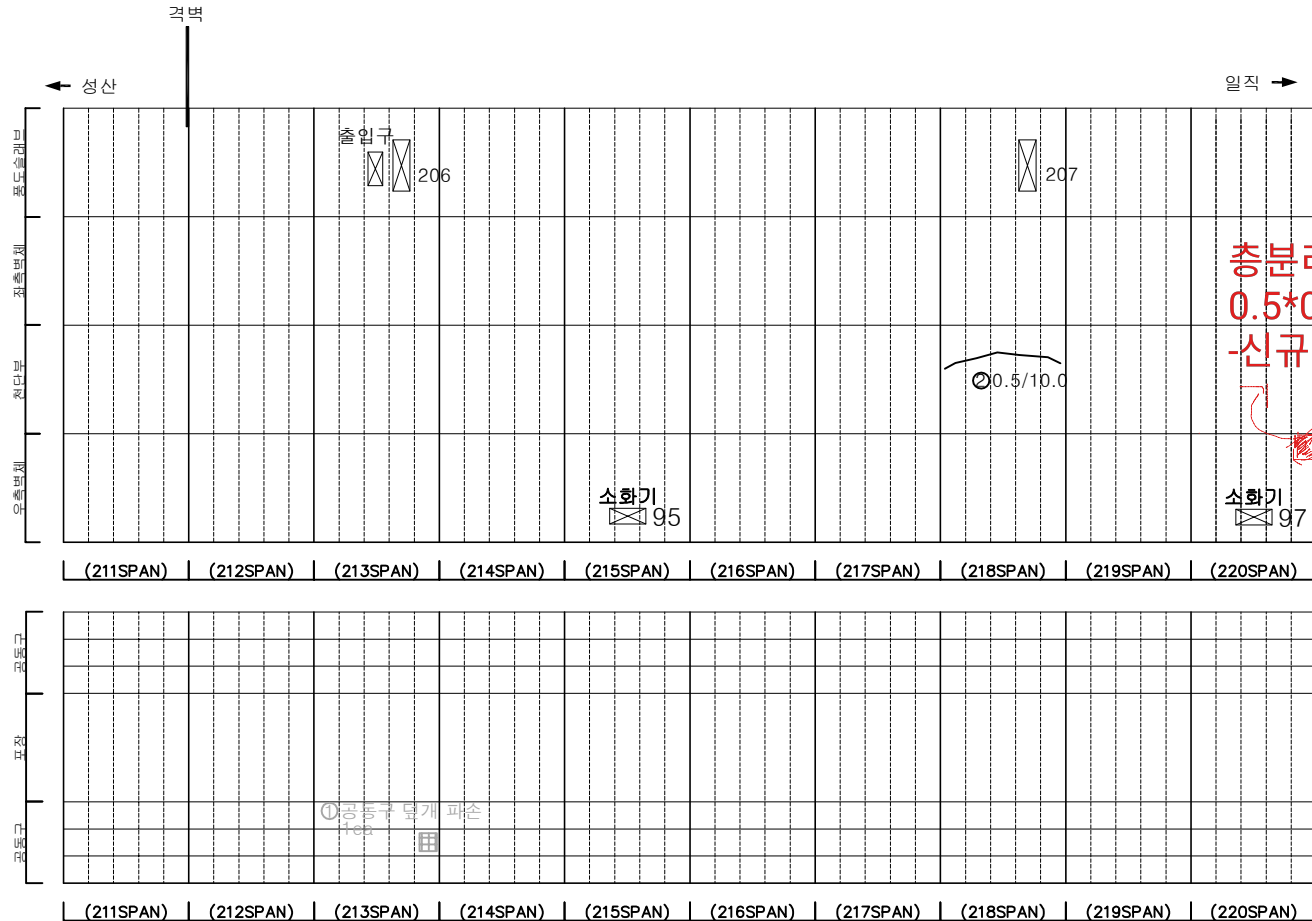
[illegible]


표 의 기 호				발 주 처 서울도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 211~220구간(일직)
				도 면 호 22

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	23'상 보수
2	23상	천단부	파손	-	0.2	0.1	0.02	m²	1	0.02	23'하 보수
3	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

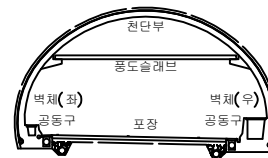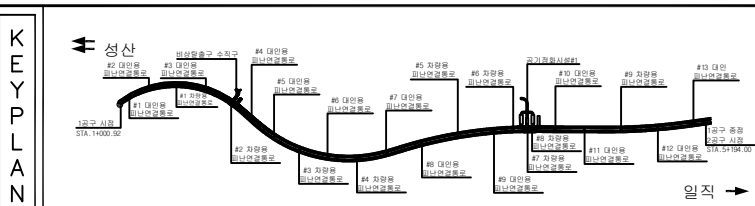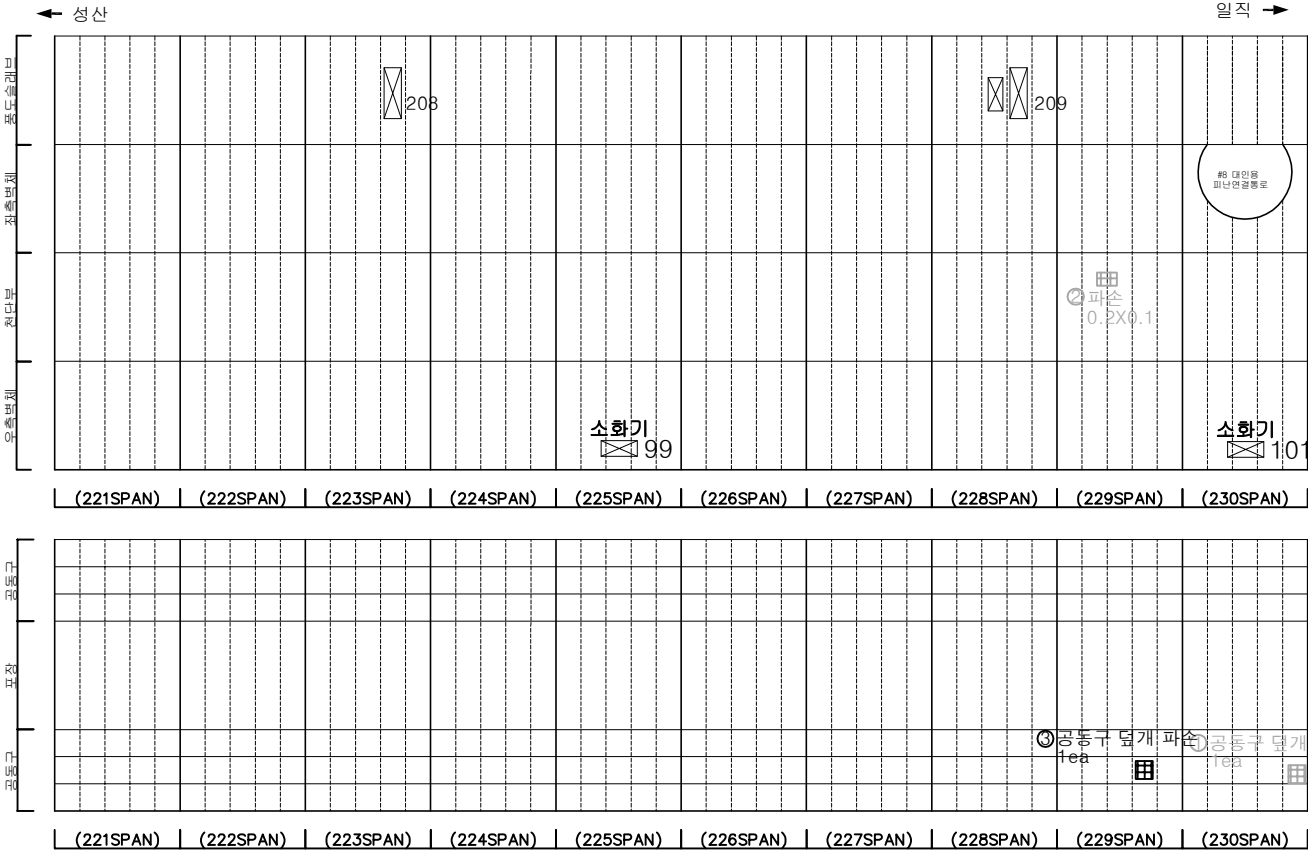

KEY PLAN

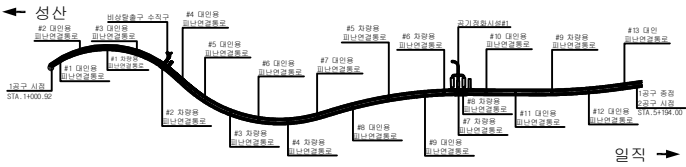

SECTION

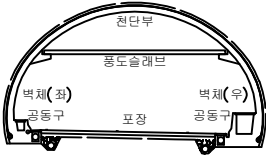


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽 폐	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 NATM 221~230구간(일직)
			도면번호
			23

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'상 보수
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
3	23상	천단부	파손	-	0.3	0.1	0.03	m²	1	0.03	23'상 보수
4	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m²	4	0.12	
5	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m²	3	0.09	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

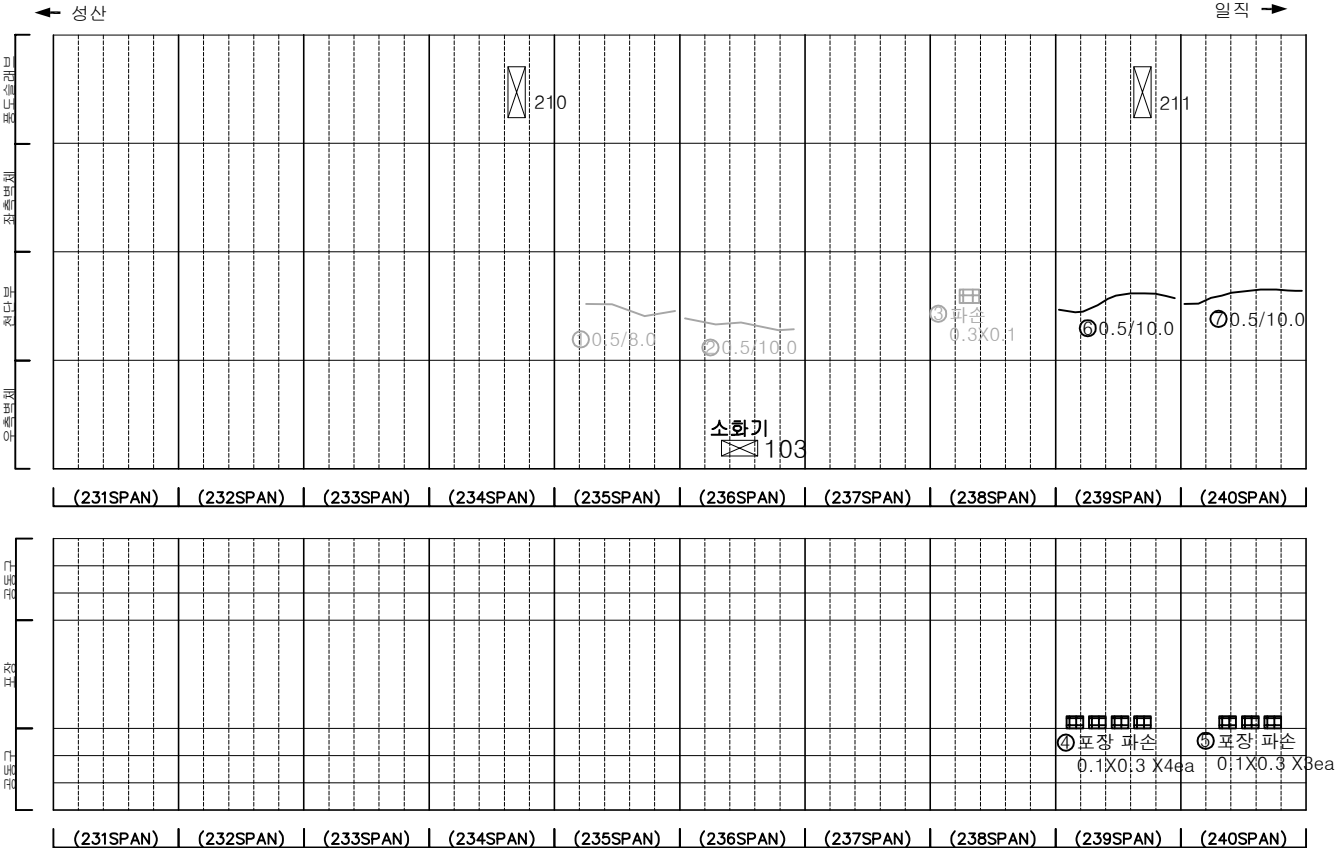

KEY PLAN

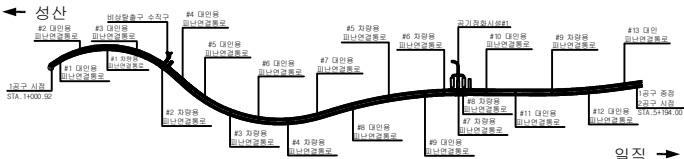

SECTION

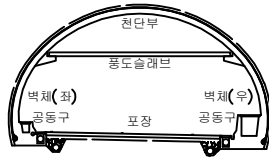


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 NATM 231~240구간(일직)
			도면번호
			24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	속박부	방향균열	-	3.0	1.5	4.50	m ²	1	4.50	22'상 보수
2	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.2	-	1.20	m	1	1.20	22'상 보수
3	21하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	속박부	방향균열	-	4.0	1.5	6.00	m ²	1	6.00	
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	23'하 보수
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

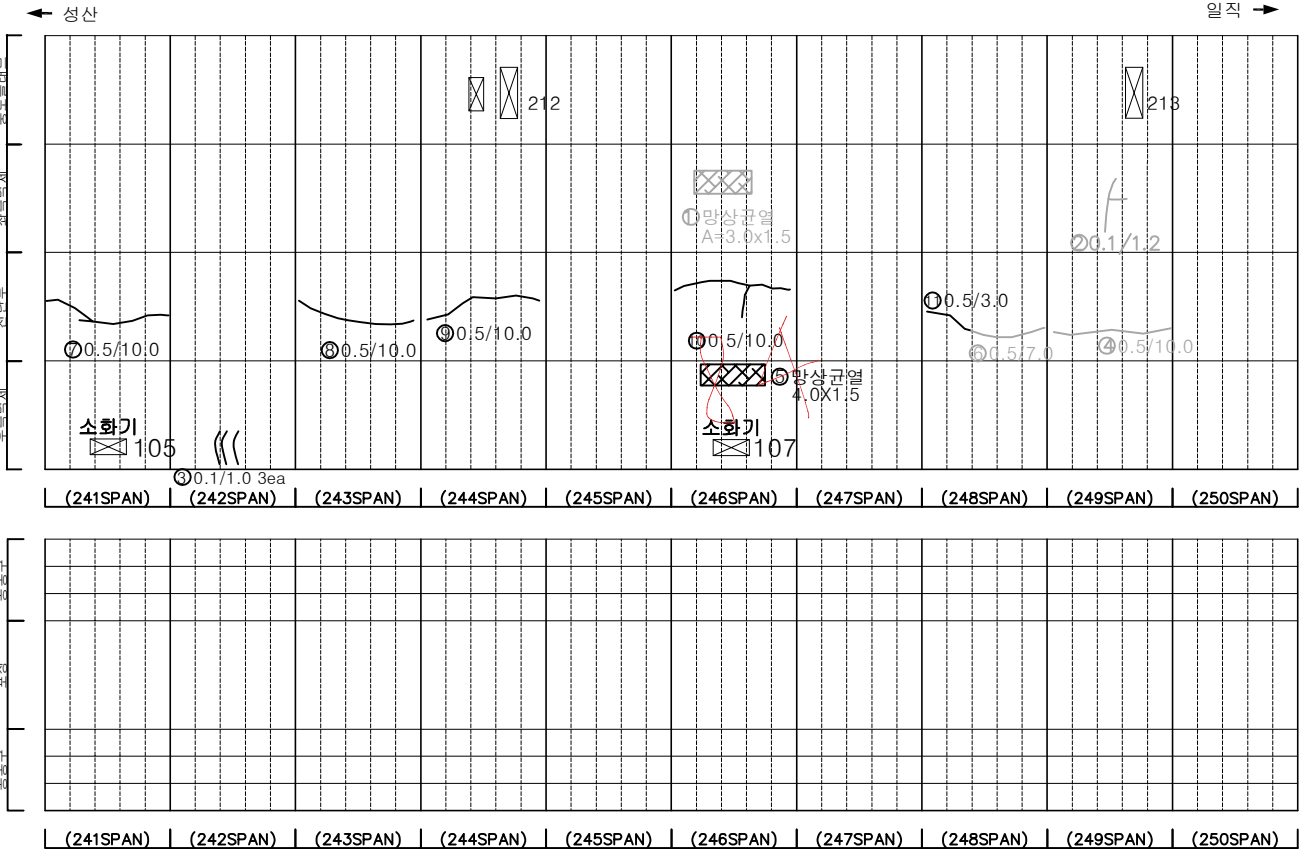

KEY PLAN

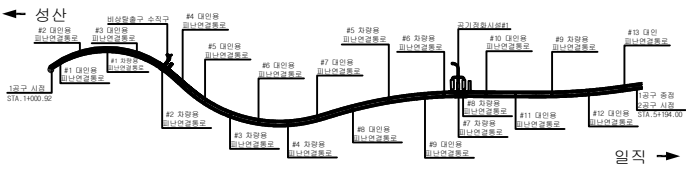

SECTION


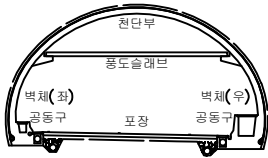


범례


	균열, 파손, 공동		재료분리
	누수, 습윤부		콘크리트
	철근노출		침하
	부식		좌굴, 변형
	방상균열		재료분리
	콘크리트		콘크리트
	침하		침하
	좌굴, 변형		좌굴, 변형

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 241~250구간(일직)
도 면 번호	25

손상물량표

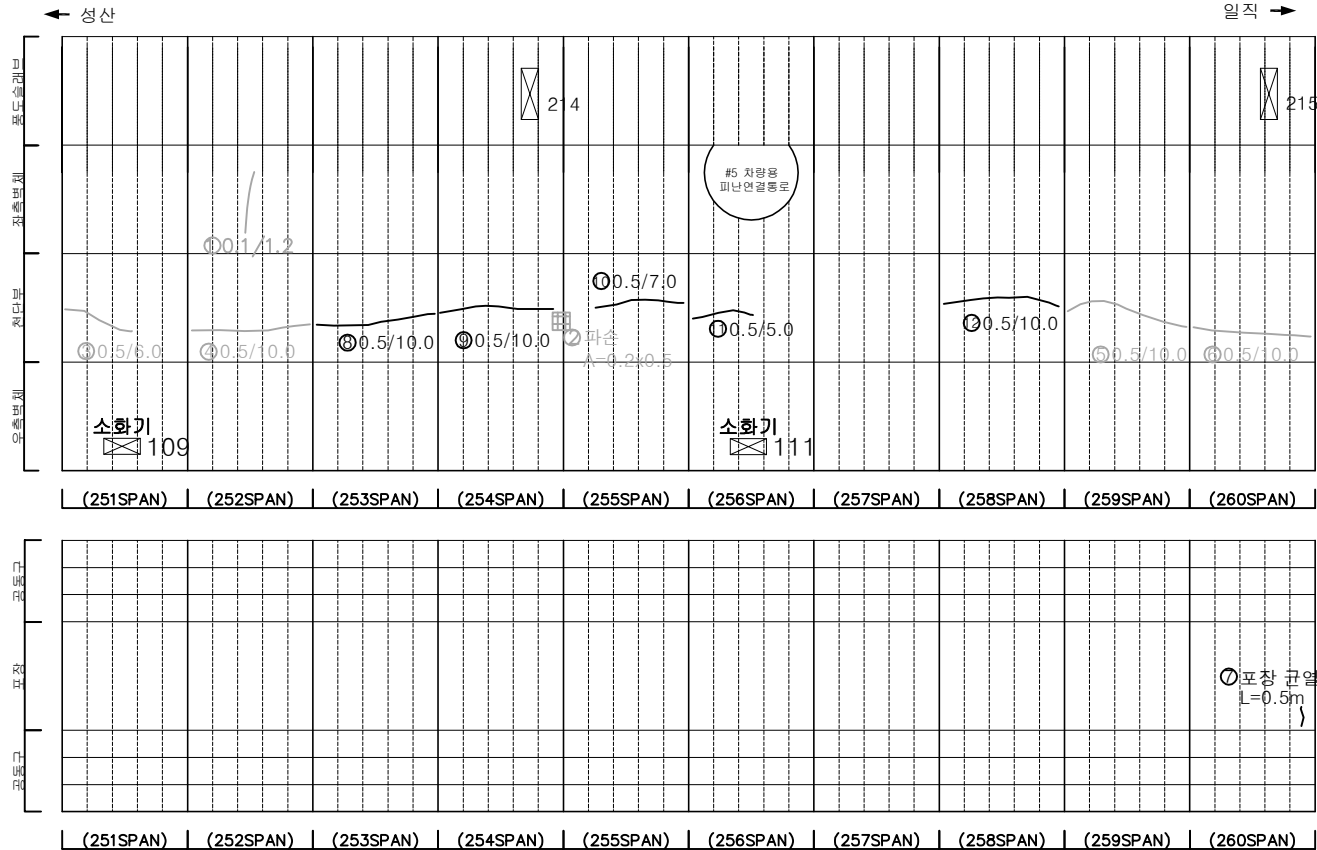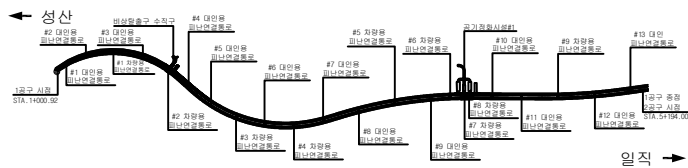[illegible]

SECTION

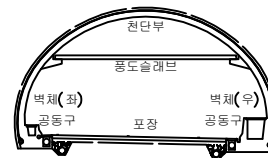


2	7E
---	----


	간 일		망상간일		제로본리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		세수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	누수, 습관부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 251~260구간(일직)
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 26

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.8	-	1.80	m	1	1.80	22'상 보수
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

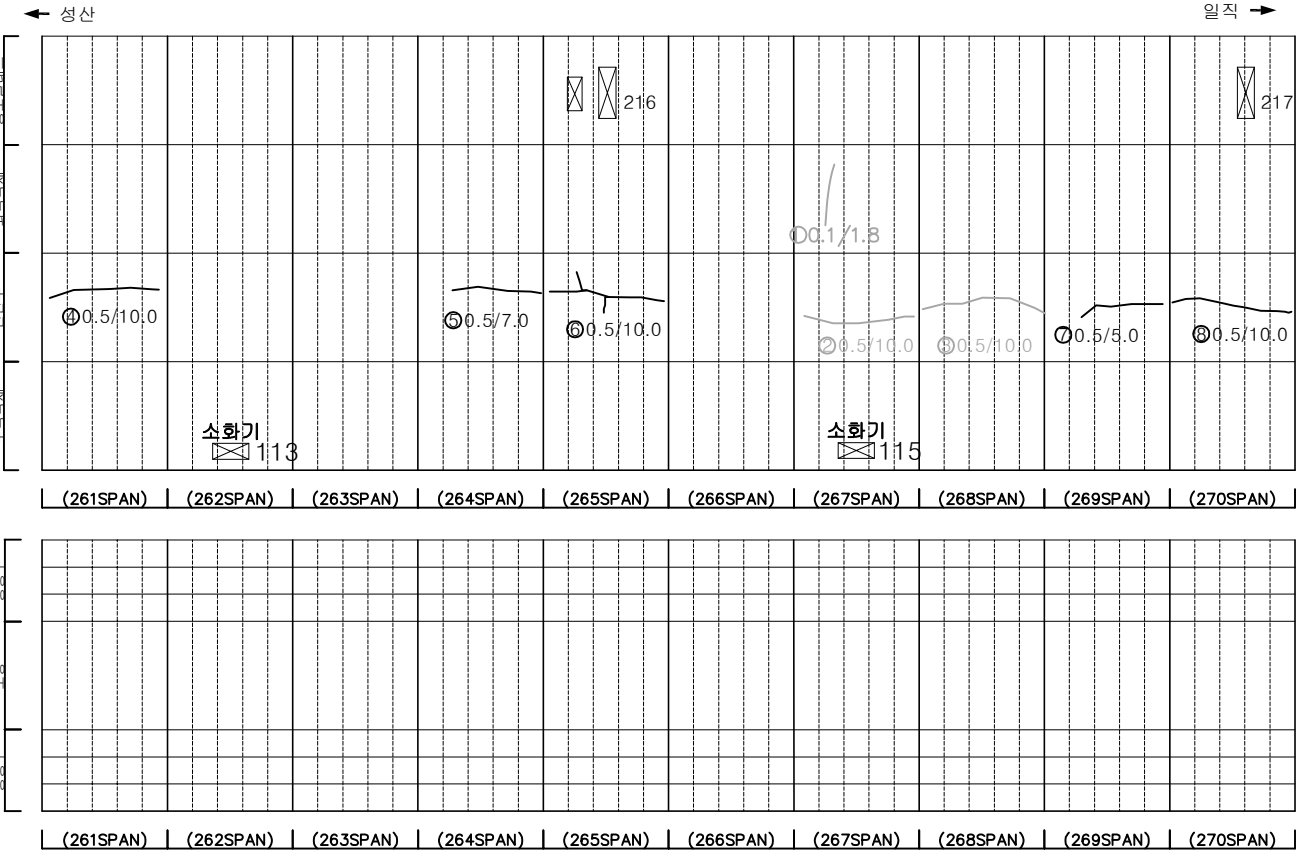

KEY PLAN

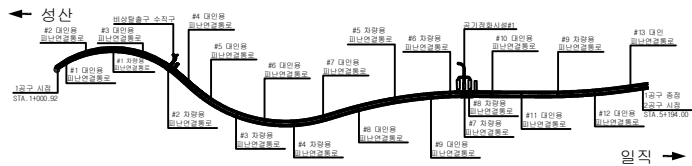

SECTION

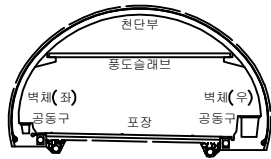


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 261~270구간(일직)
도면번호	27

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	23'상 보수
9	22하	측벽부	균열부백태	-	0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	
10	23하	측벽부	누수흔적	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
13	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
14	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
15	23하	측벽부	보수부 재균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

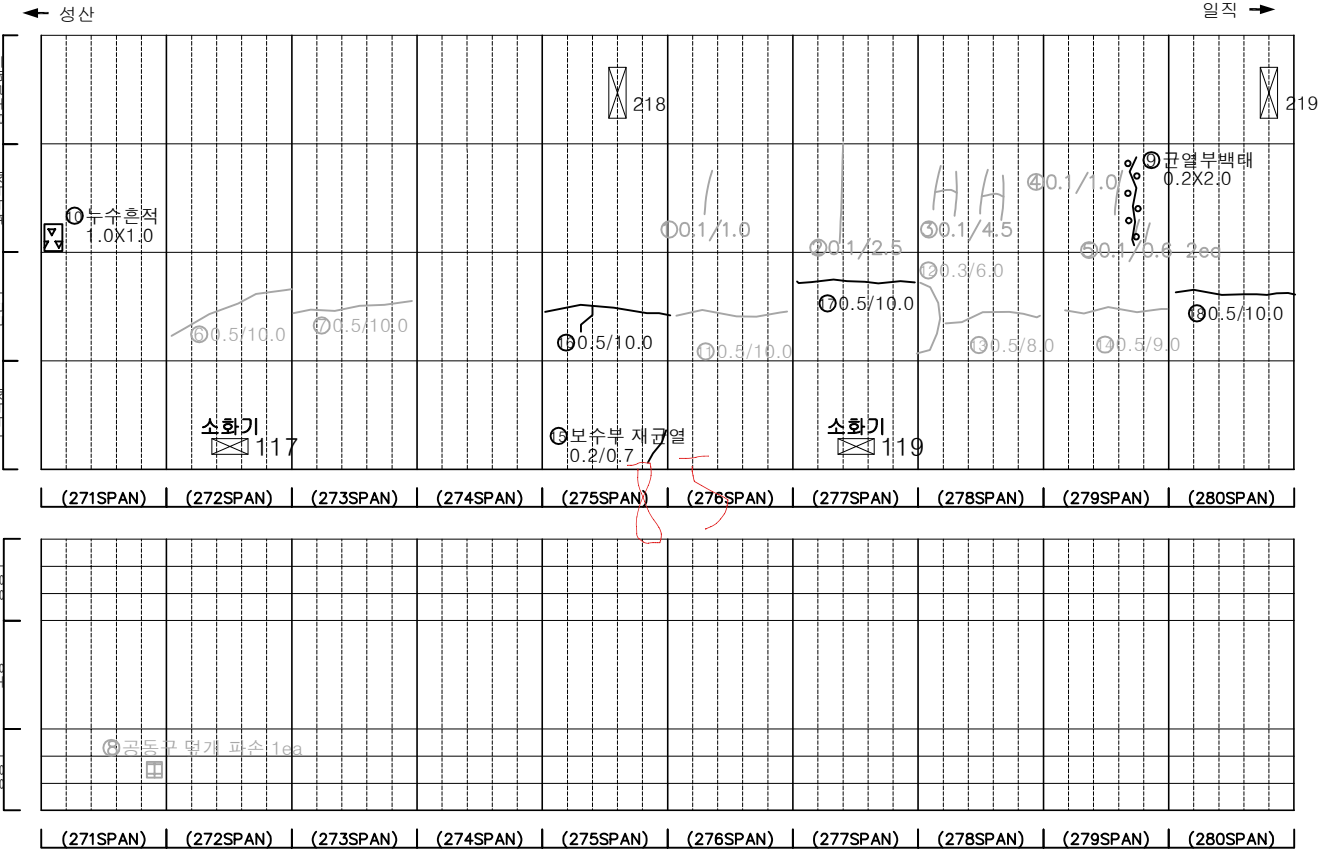

KEY PLAN

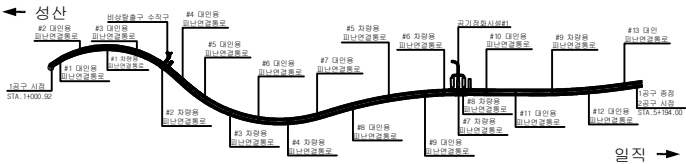

SECTION


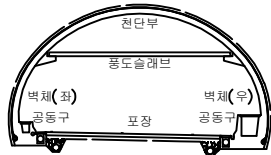


범례


	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽폐		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		부식, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 271~280구간(일직)
도면번호	28

손 상 물 량 표

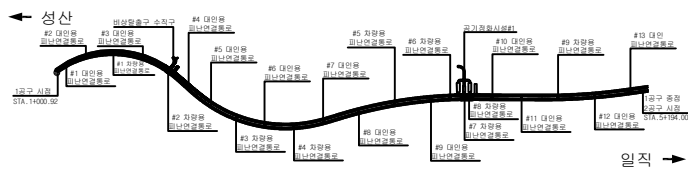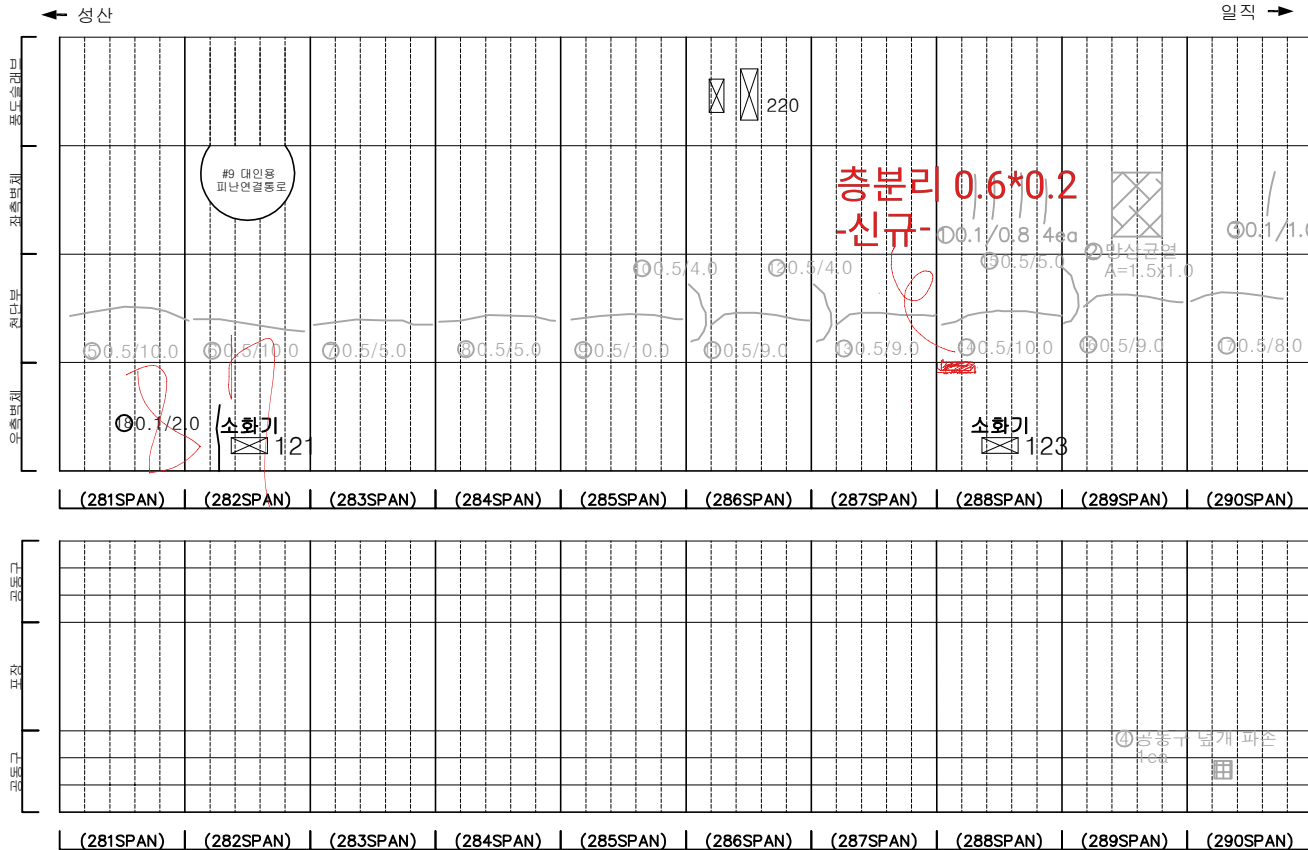[illegible]

SECTION

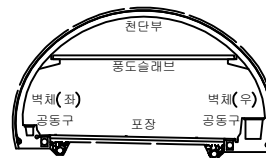


五二


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 구역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 281~290구간(일직)
도 면 범 호	29

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
2	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보수
3	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
4	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	22'상 보수
6	21하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
8	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
9	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	9.00	23'하 보수
13	23상	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
14	23상	속박부	보수부 재균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
15	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

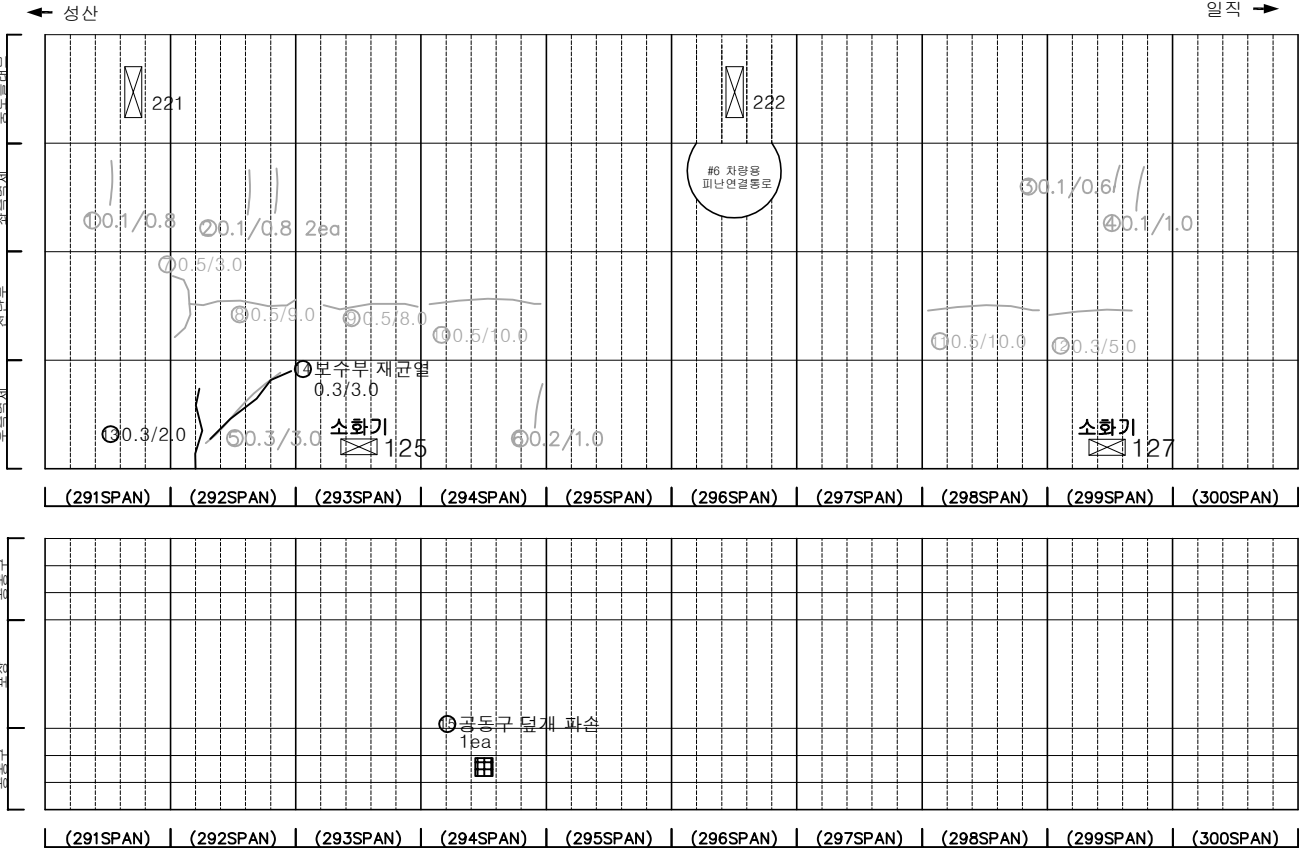

KEY PLAN

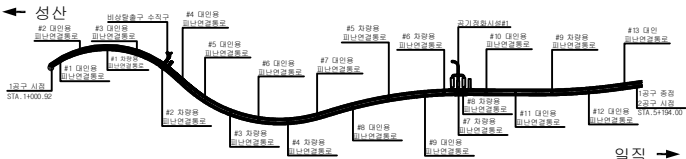

SECTION

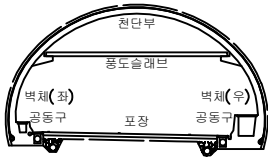

범례


	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	공동구		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 291~300구간(일직)
도면번호	30

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
3	22하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

비상주차대

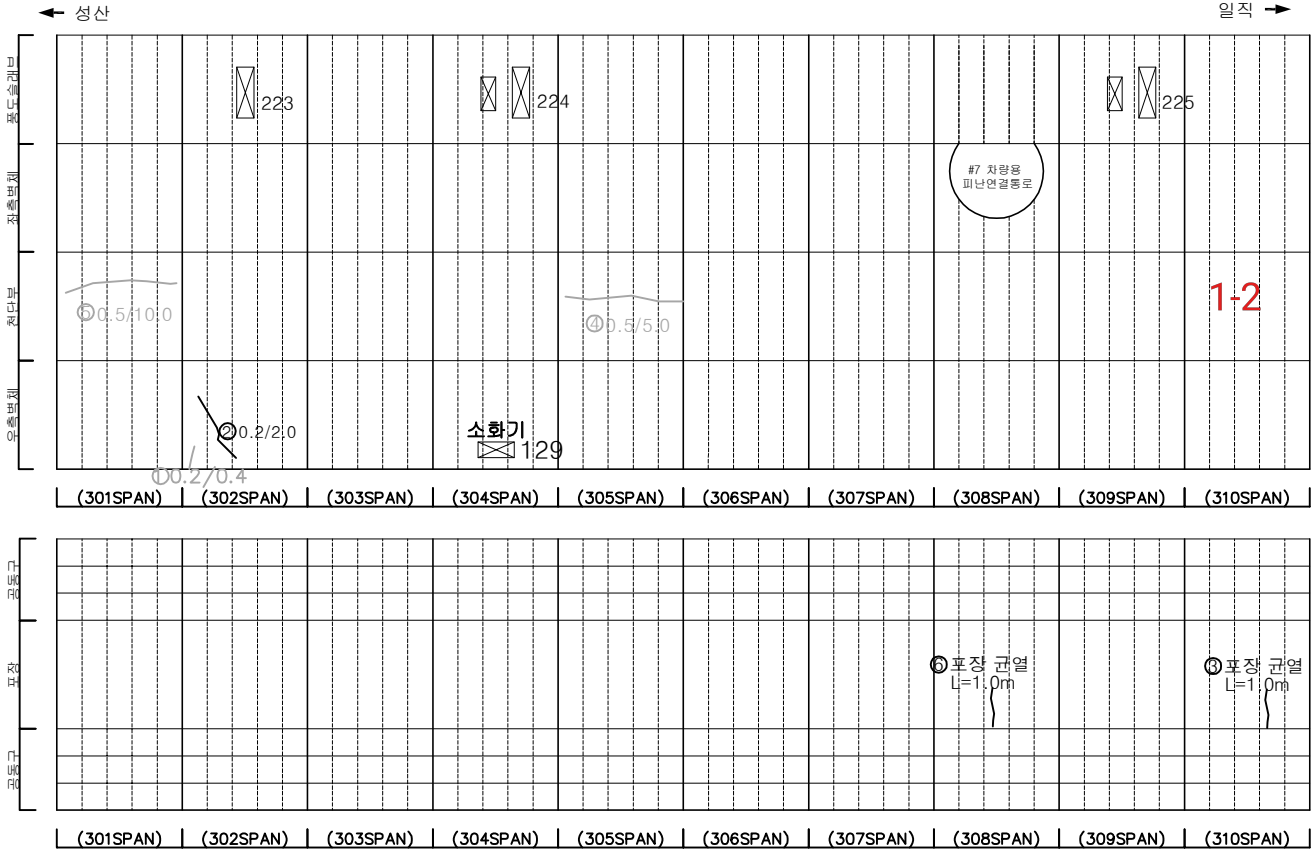

소화전129~131사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

SECTION

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서서울도시고속도로(주)


용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 301~310구간(일직)


도 면 번호
31

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	㎡	1	1.00	24'상 보수
5	23상	천단부	박리	-	0.1	1.0	0.10	m	2	0.20	23'하 보수
6	23상	천단부	공동	-	0.2	1.0	0.20	m	1	0.20	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
10	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.5	0.05	㎡	1	0.05	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

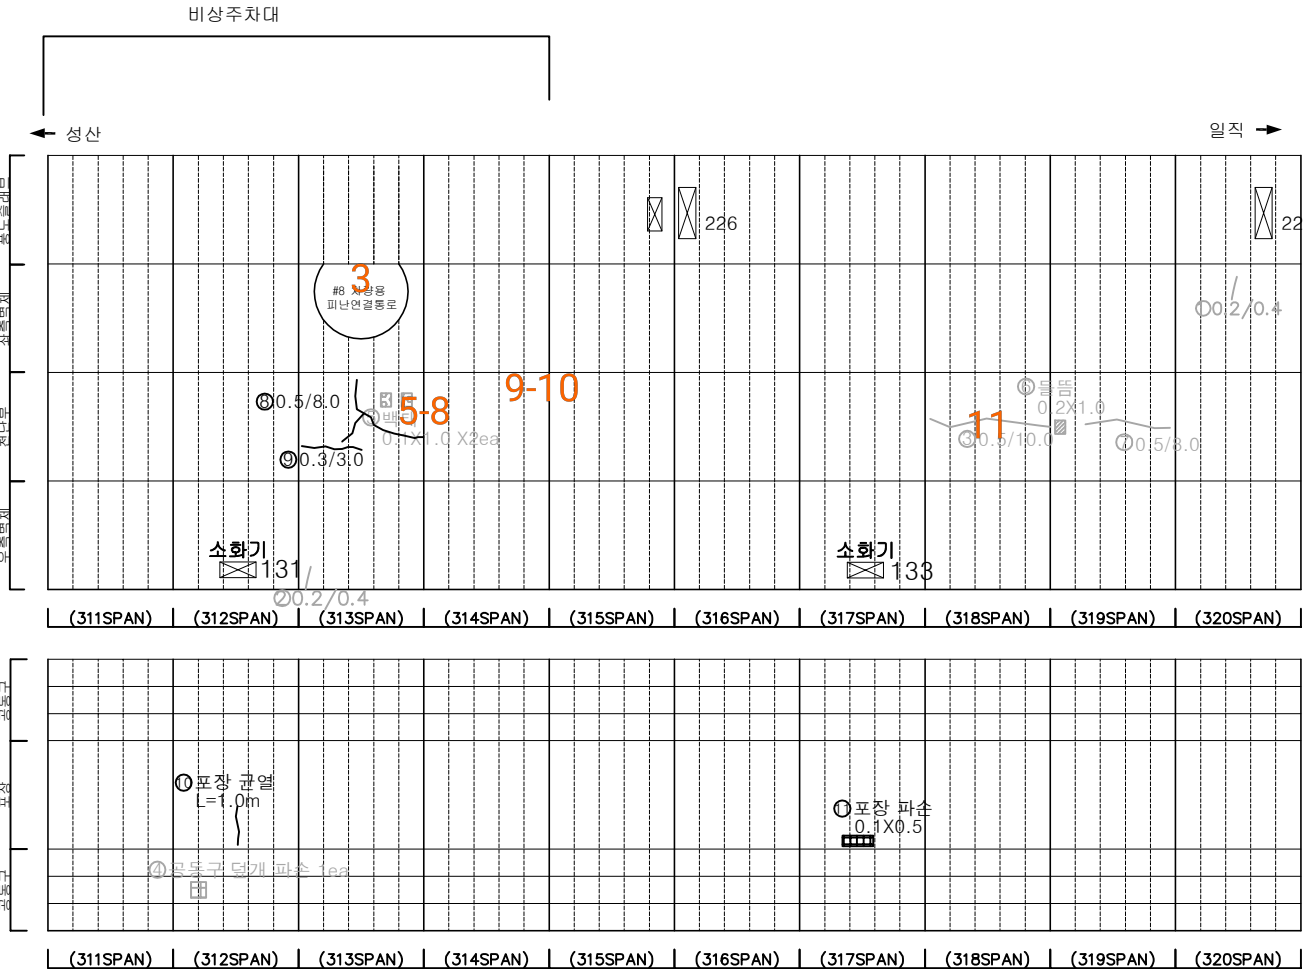

KEY PLAN

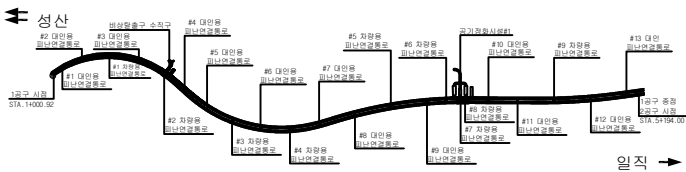

SECTION

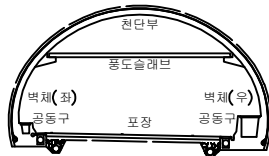


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 311~320구간(일직)
도 면 번호	32

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.0	-	2.00	㎡	1	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	㎡	4	1.60	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	㎡	3	3.00	22'상 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	㎡	1	4.00	23'상 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

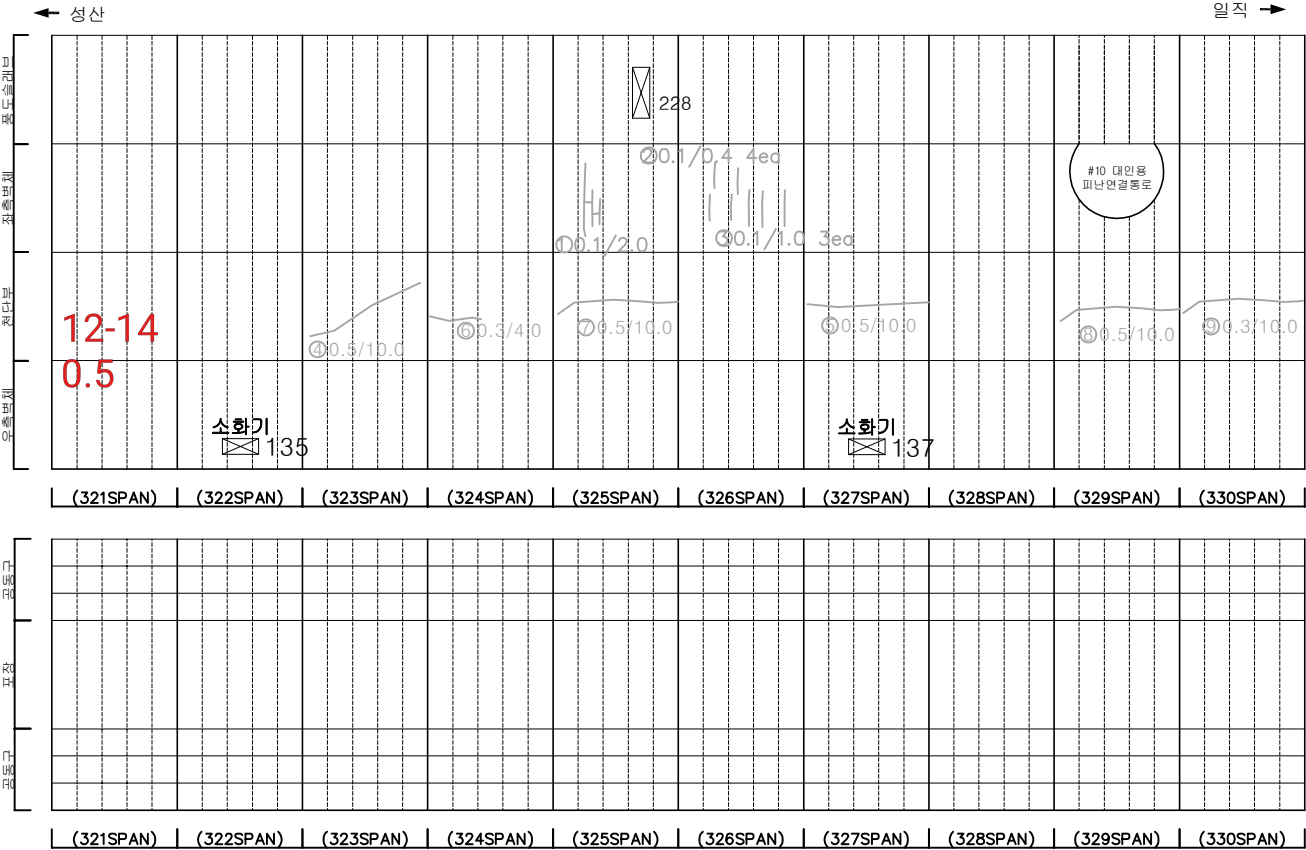

KEY PLAN

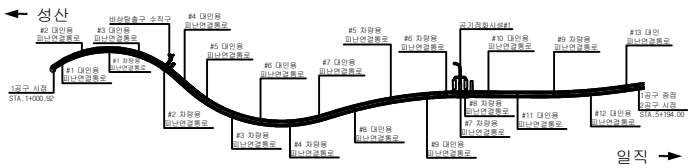





SECTION

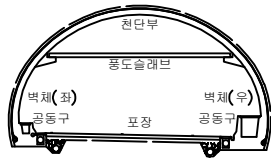

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 321~330구간(일직)
도 면 번호	33

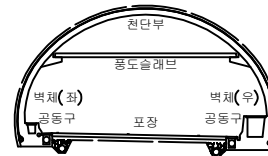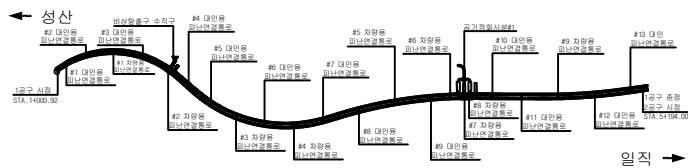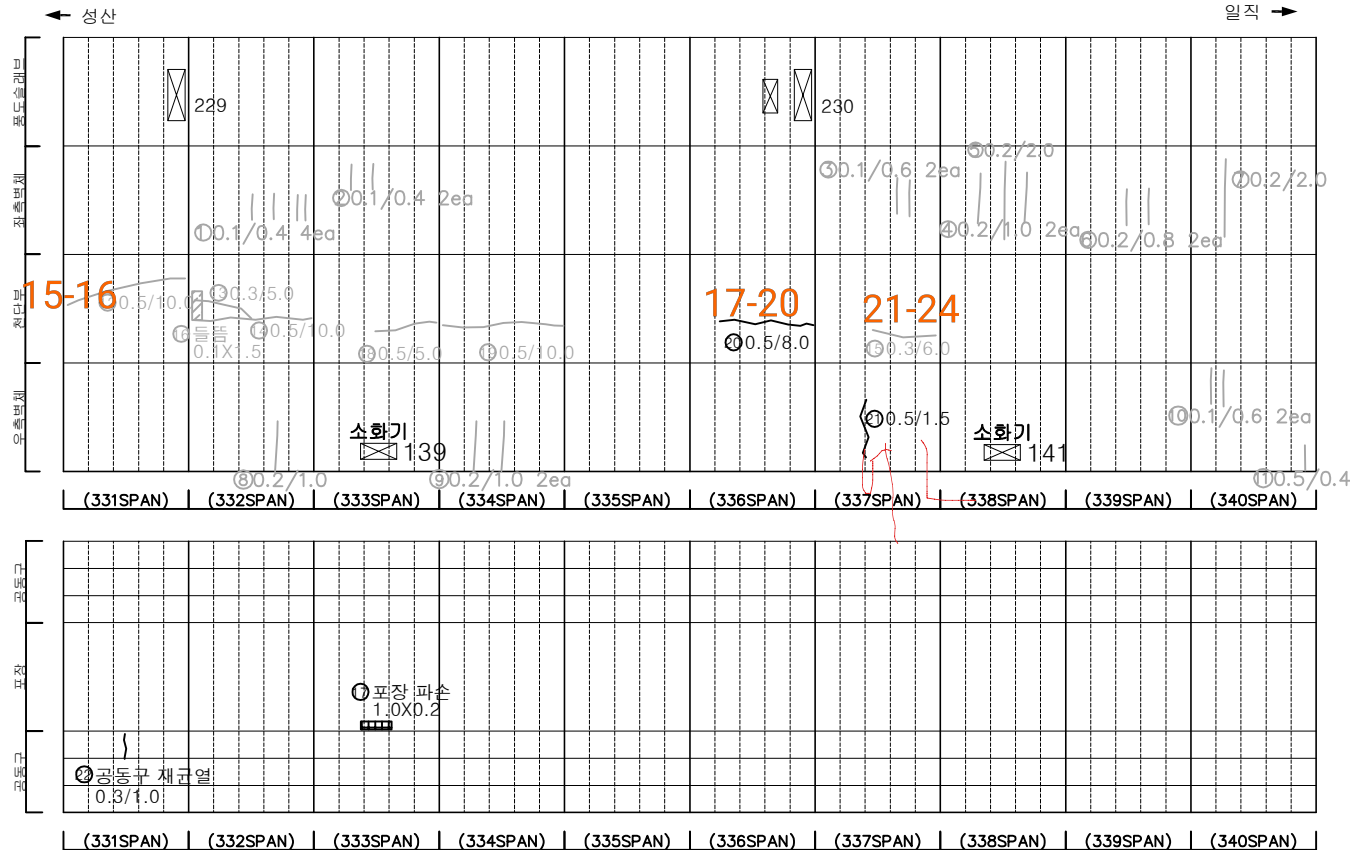

五二

	간 열		망상균열		재료분리
	편치, 강동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		얼 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 331~340구간(일직)
도 면 범 호	34

손상물량표


[illegible]

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	5	2.00	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	22'상 보수
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	23'하 보수
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
14	23상	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	23'하 보수
15	23하	측벽부	누수(스머있음)	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
16	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

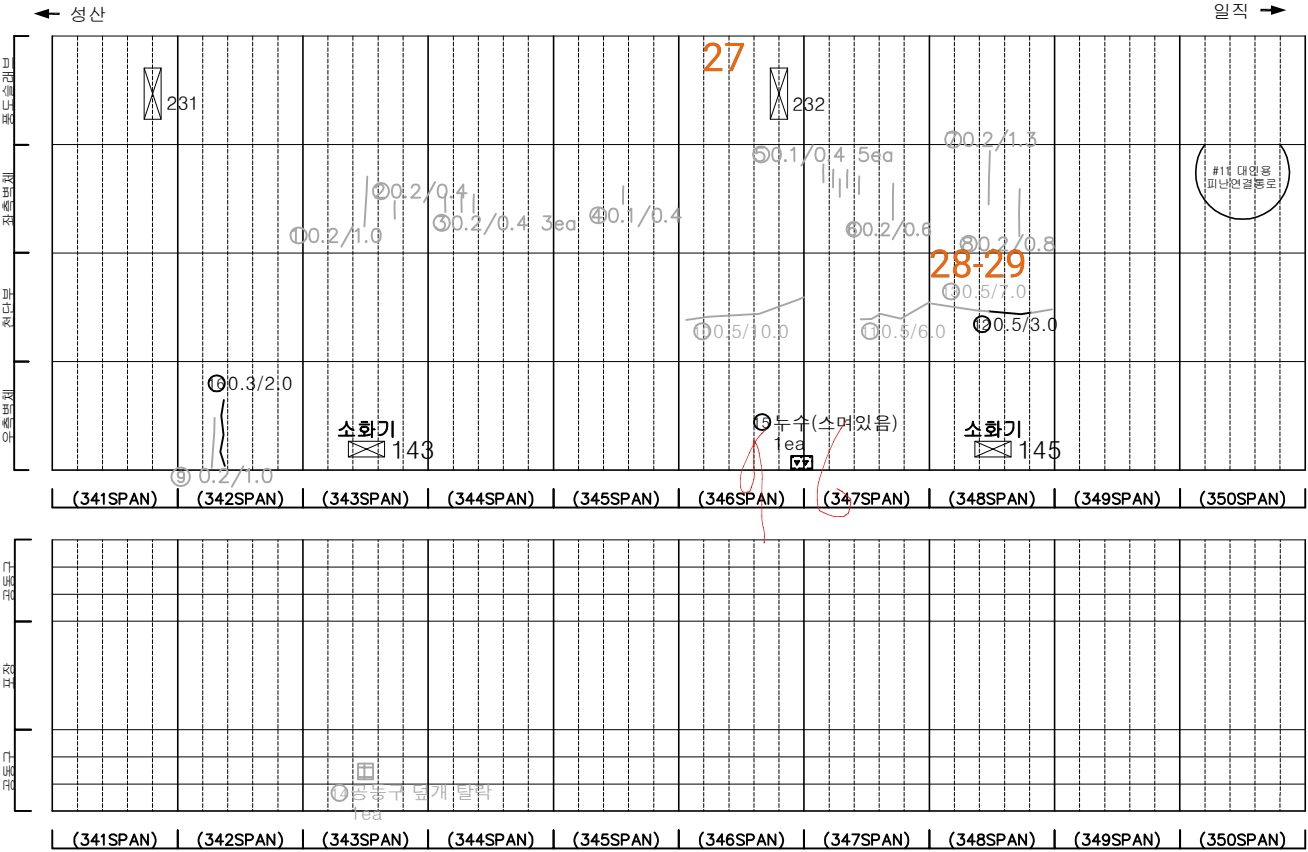

KEY PLAN

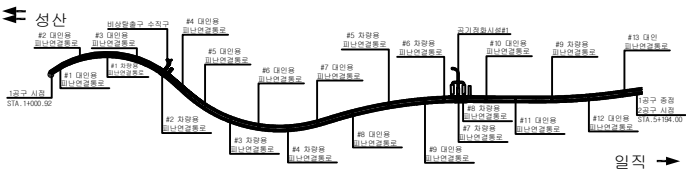

SECTION

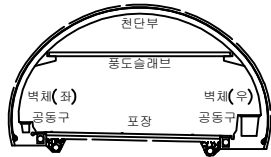


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 341~350구간(일직)
도 면 번호	35

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
4	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
5	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
6	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
7	22년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
10	23년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

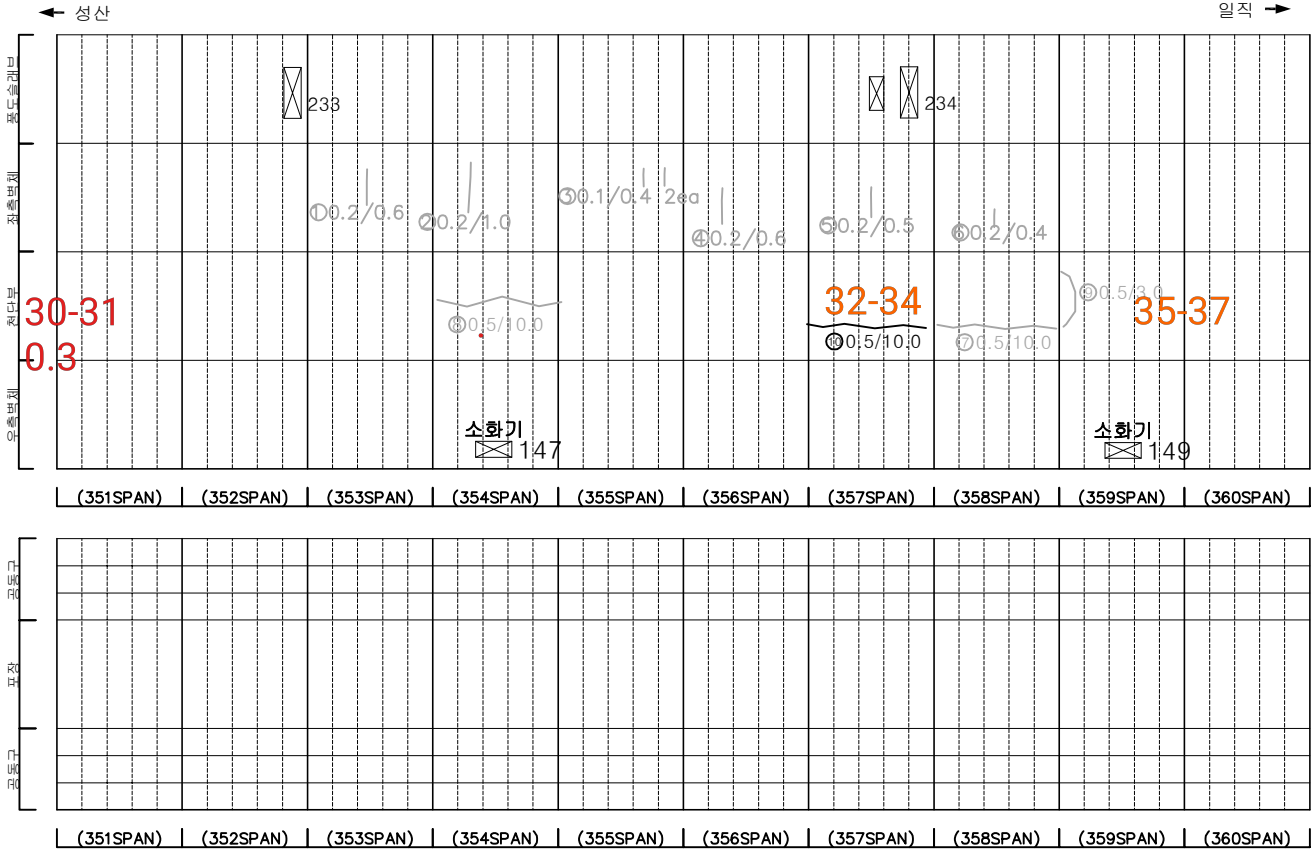

KEY PLAN

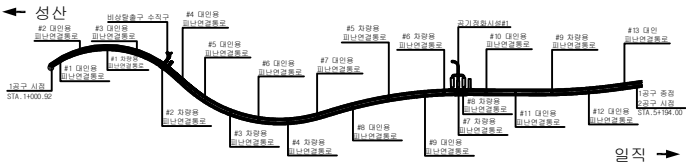

SECTION

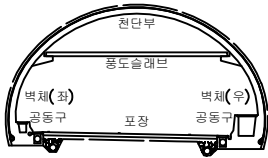


범례

	콘크리트		강철근콘크리트		석재
	벽돌		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기
	벽돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌쌓기


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 351~360구간(일직)
도면번호	36

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
3	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

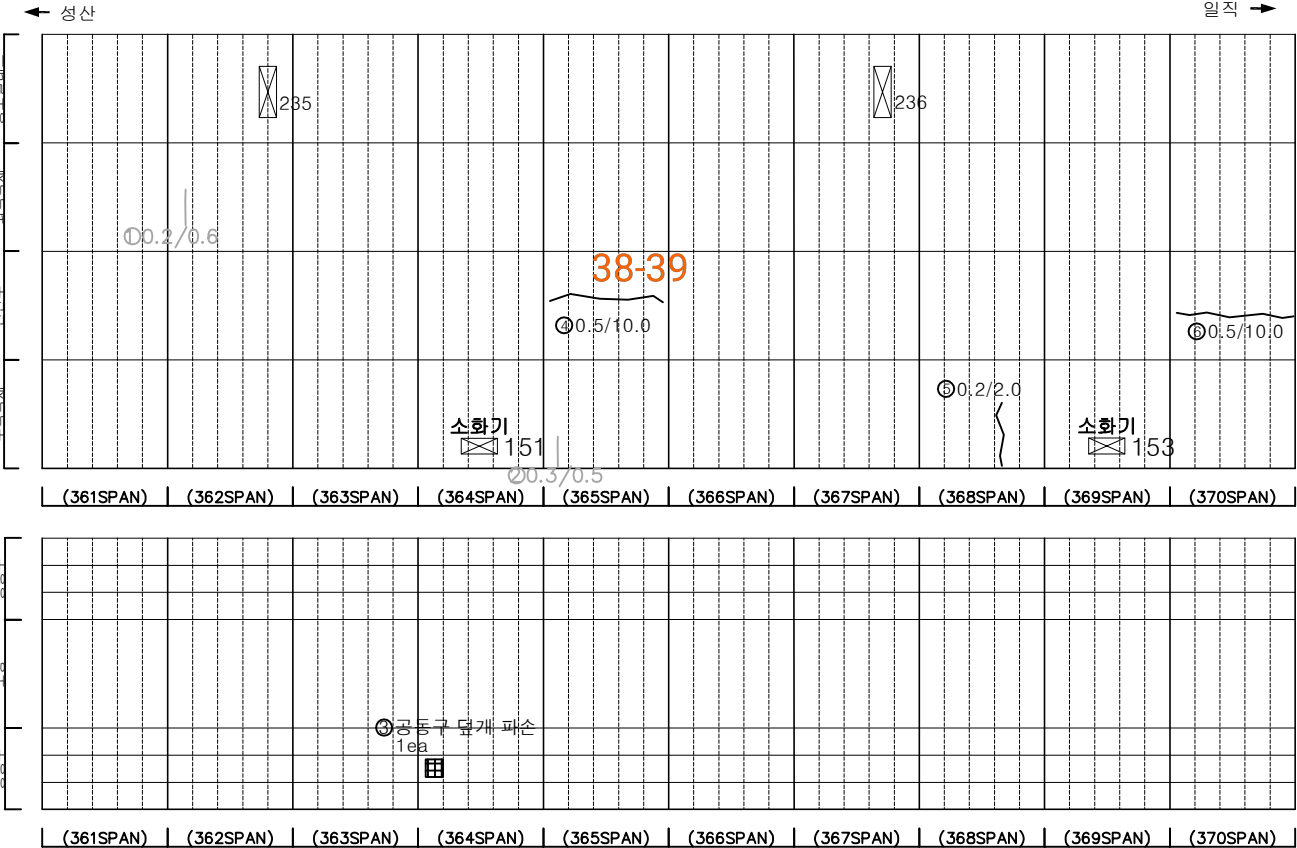

KEY PLAN

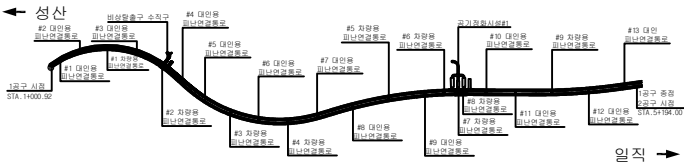

SECTION

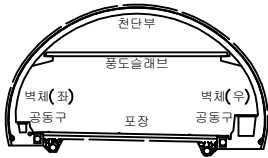


범례

	균열, 파손, 공동		망상균열		재료분리
	누수, 습윤부		바리, 파손		체수
	철근노출		바리		퇴적물
	부식		침하		열화
	좌굴, 변형		기타		


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 361~370구간(일직)
도 면 번호	37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	연락경 망상균열	-	8.0	6.0	48.00	m ²	1	48.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.4mm)	0.4	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22하	천단부	파손	-	0.4	0.2	0.08	m ²	1	0.08	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
10	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.3	-	0.30	m	1	0.30	
11	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.6	0.12	m ²	1	0.12	
12	23하	천단부	균열	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	0.10	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

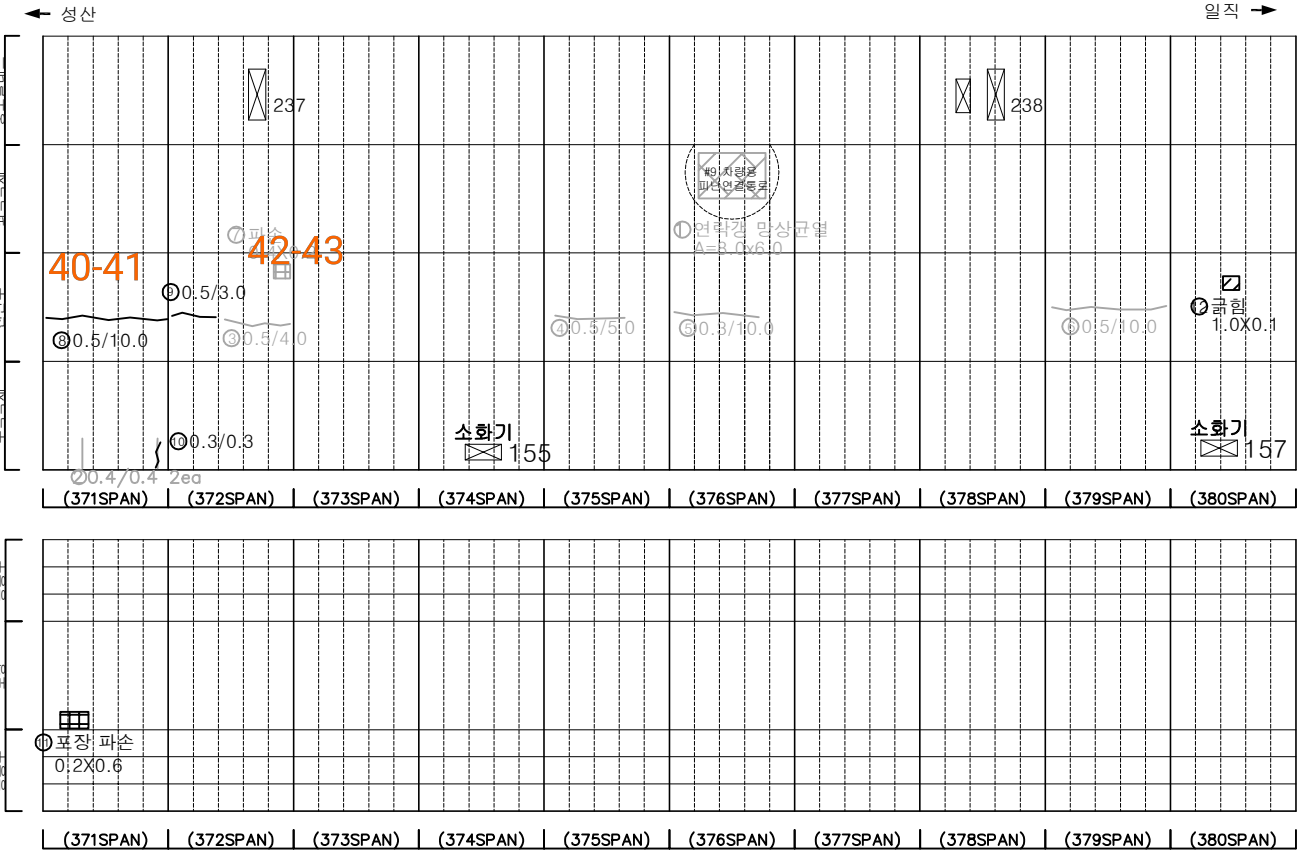

KEY PLAN

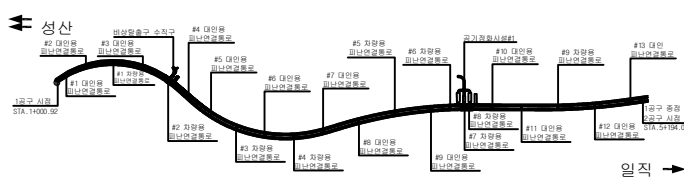

SECTION

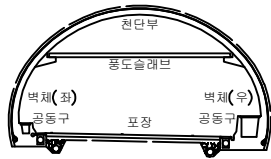

범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	바리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 NATM 371~380구간(일직)
			도면번호
			38

ID : 서부간선지하도로 (NATM 381~390구간)-일직방향

손상물량표





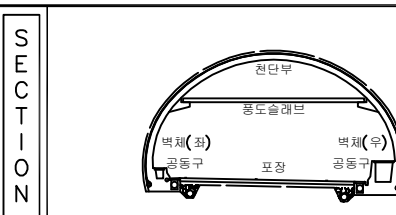
[illegible]


표 목				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 381~390구간(일직)
				도 면 번 호 39

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 파손	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	0.10	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

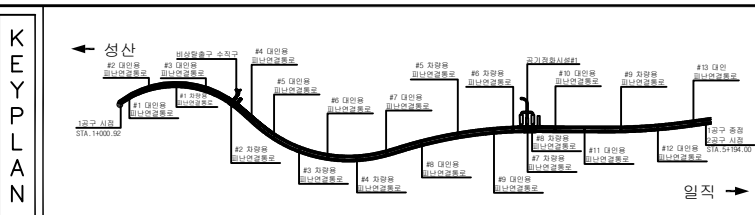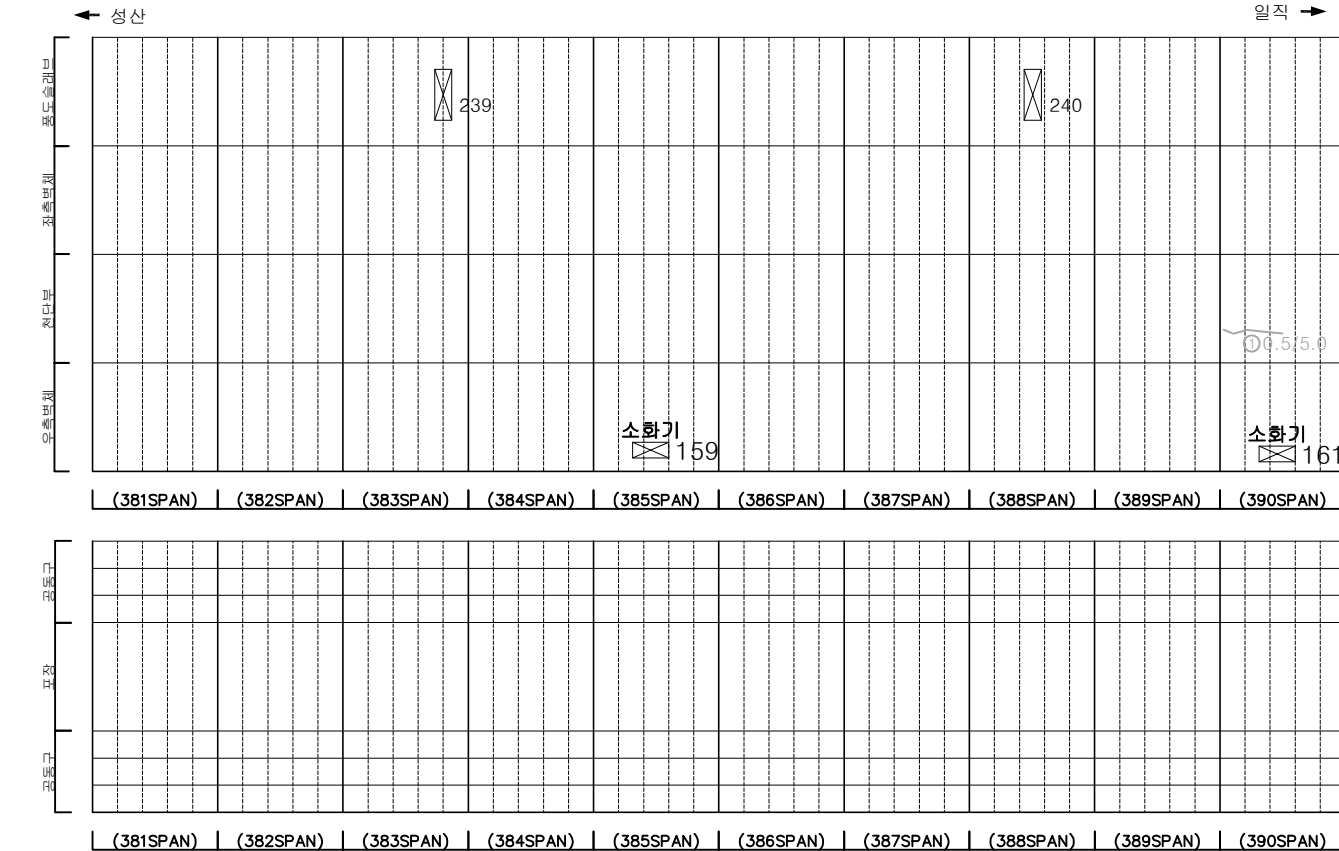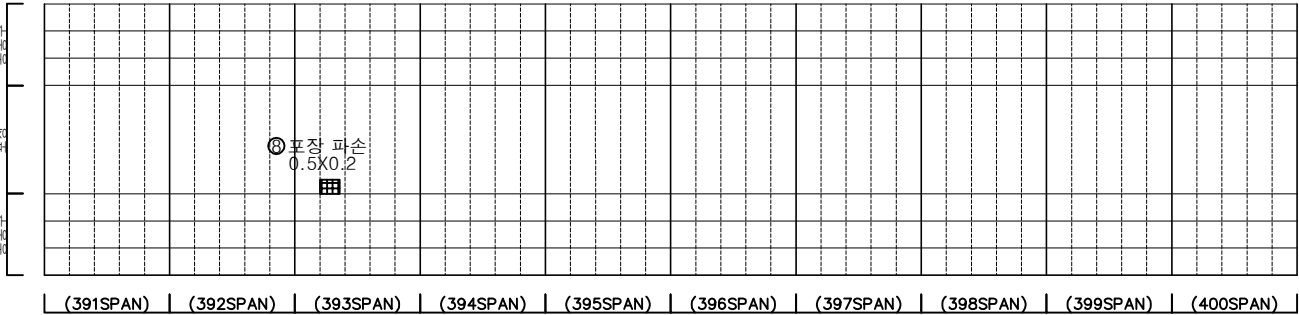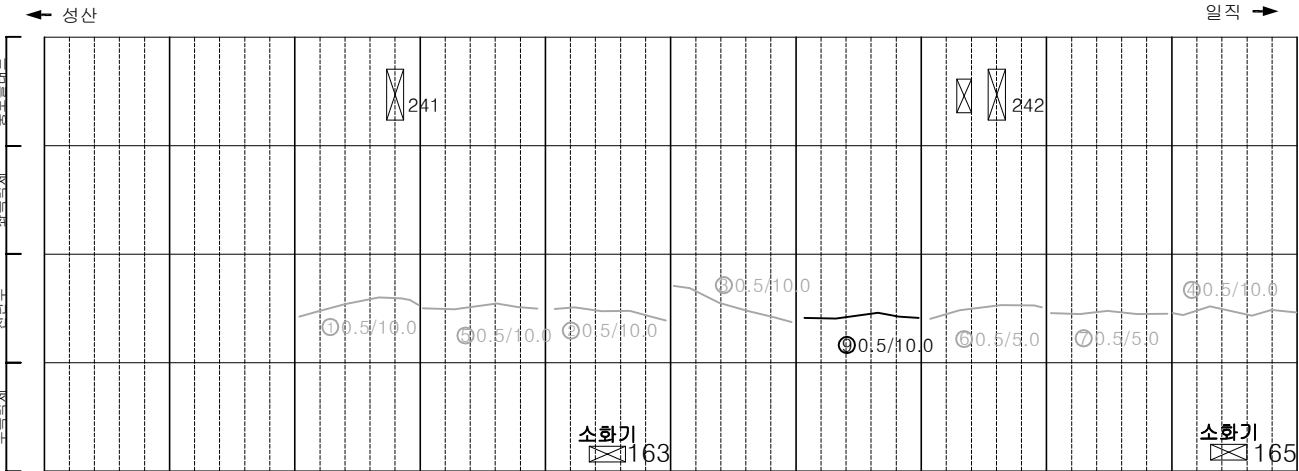

KEY PLAN

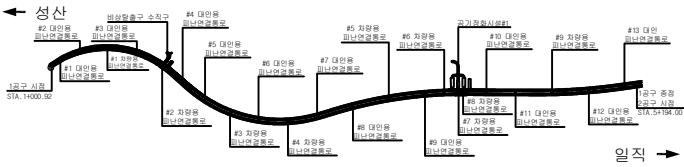

SECTION

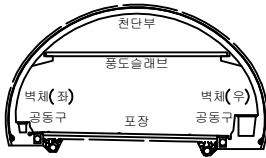


범례


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 391~400구간(일직)
도 면 번호	40

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
3	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

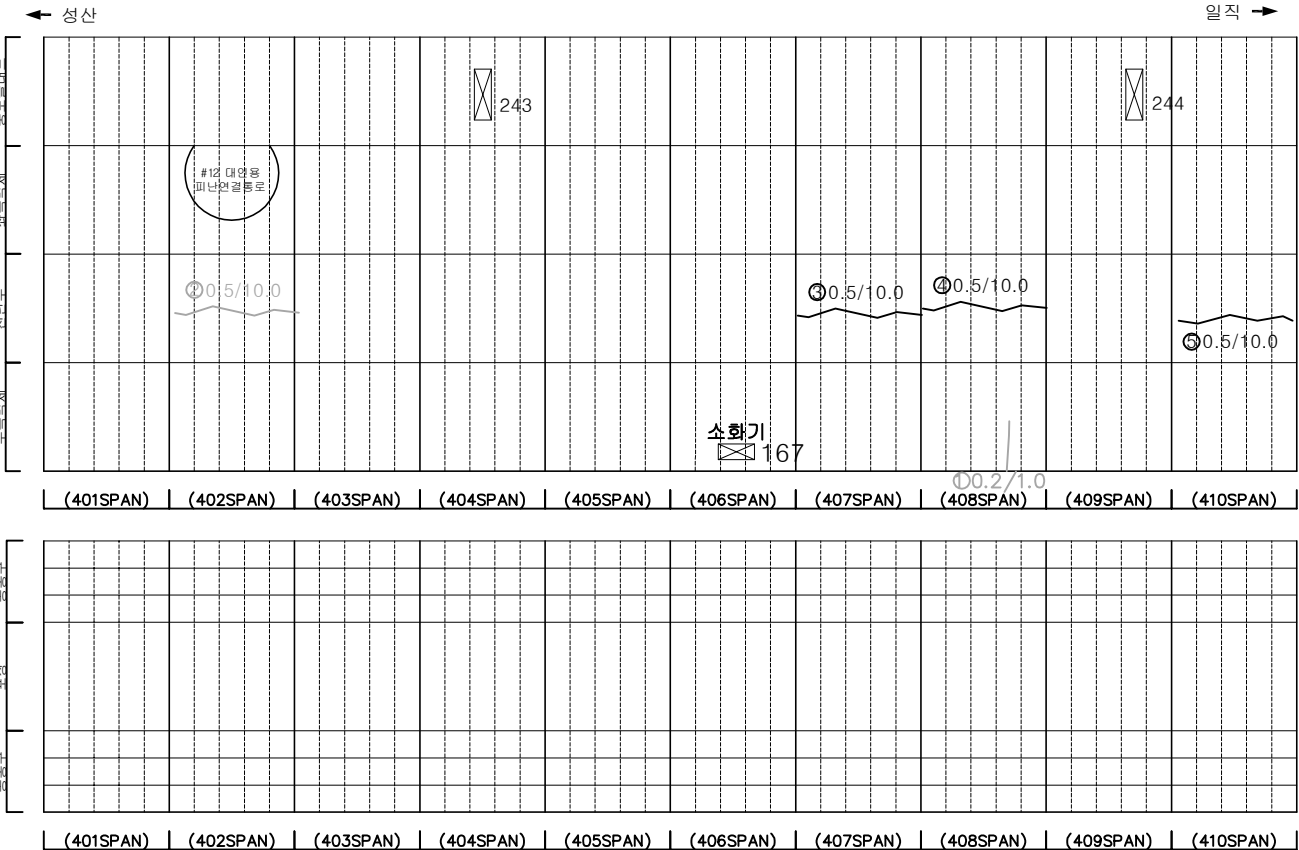

KEY PLAN

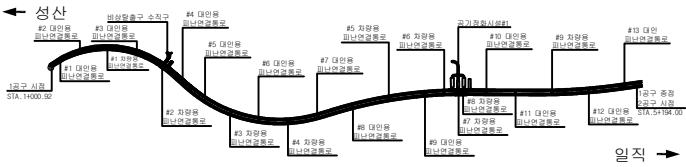

SECTION

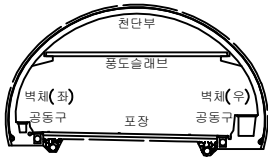


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하		부식		파괴물
	누수		콘크리트		강철
	철근		팽창		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 401~410구간(일직)
도 면 번호	41

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.1	0.03	m ²	4	0.12	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

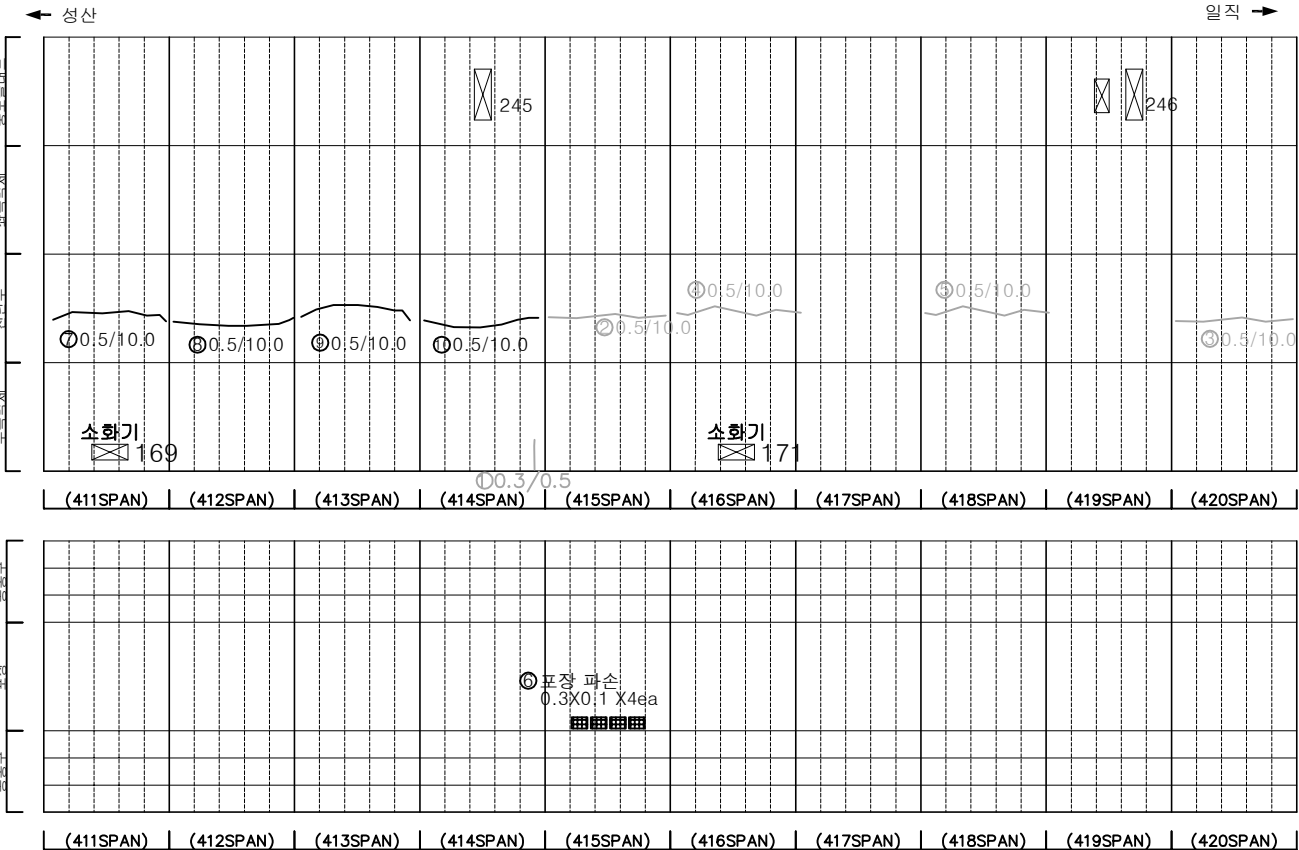

KEY PLAN

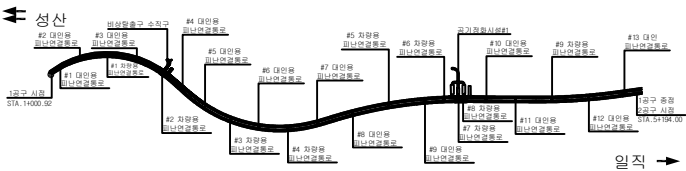

SECTION

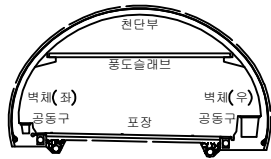


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 411~420구간(일직)
도 면 번호	42

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	3	2.40	
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

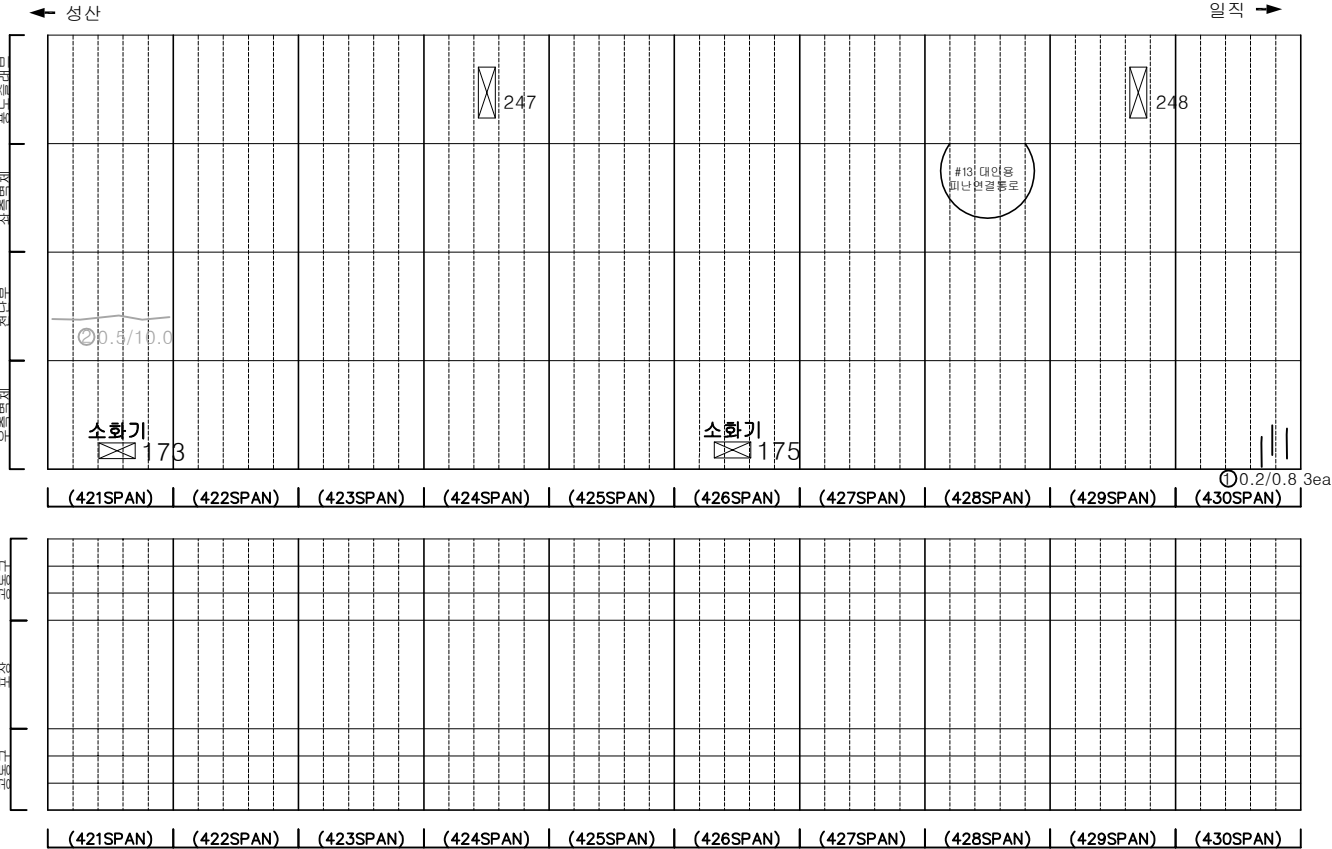

KEY PLAN

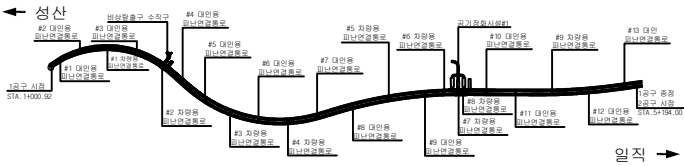

SECTION


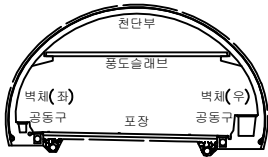


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		파굴, 변형		기타




발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 421~430구간(일직)
도 면 번호	43

손 상 물 량 표

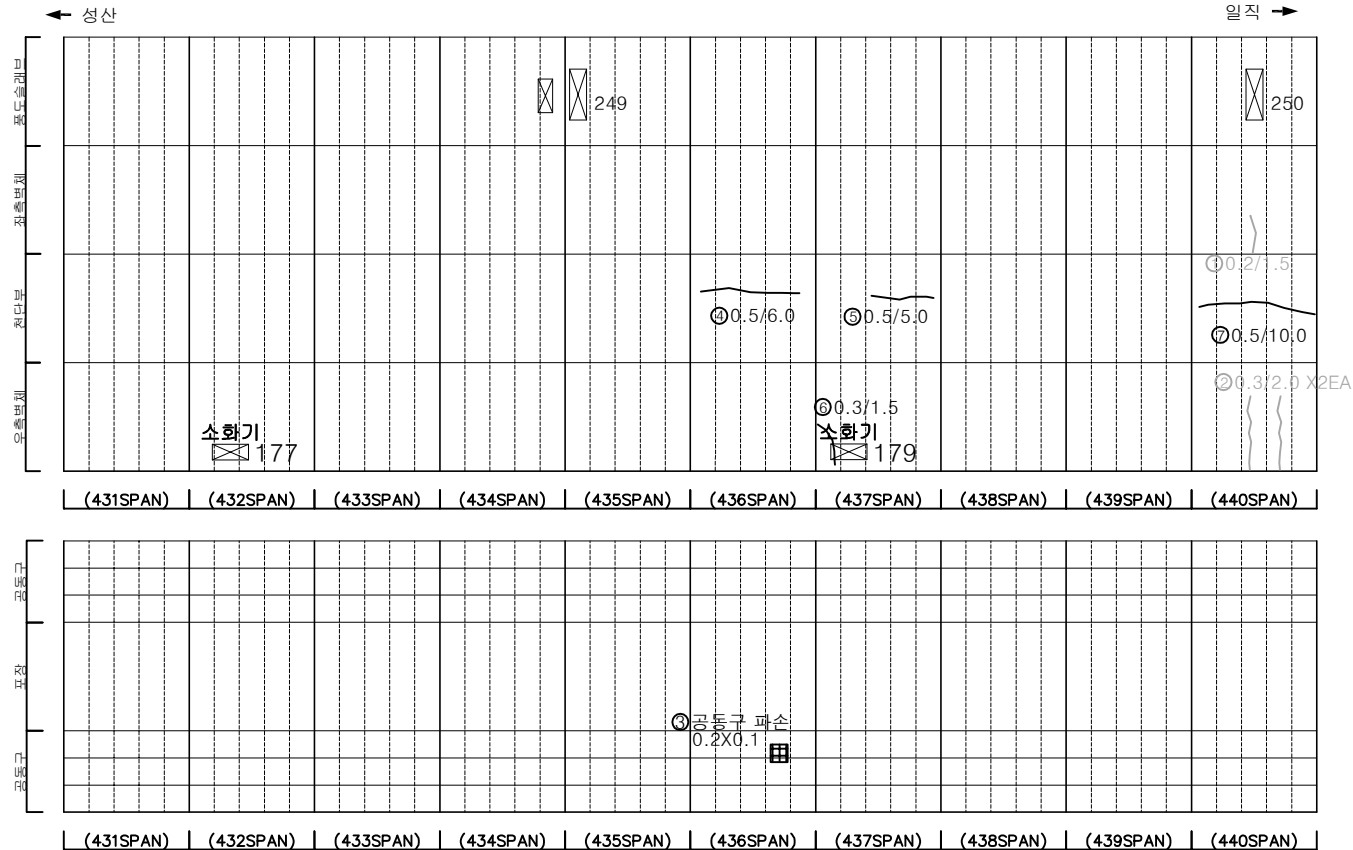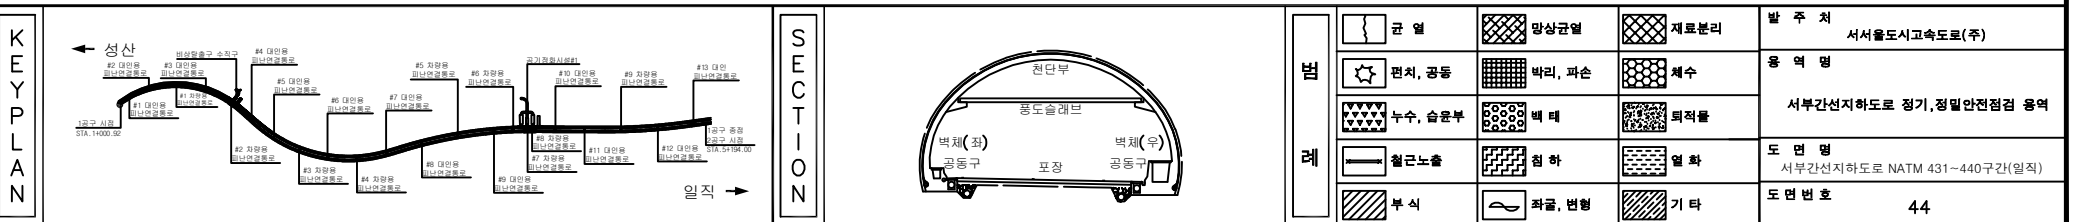
[illegible]

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	2	1.20	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.2	-	2.20	m	1	2.20	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.2	-	2.20	m	1	2.20	
6	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	3	1.80	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
10	21하	측벽부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
12	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.3	-	0.30	m	2	0.60	
13	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

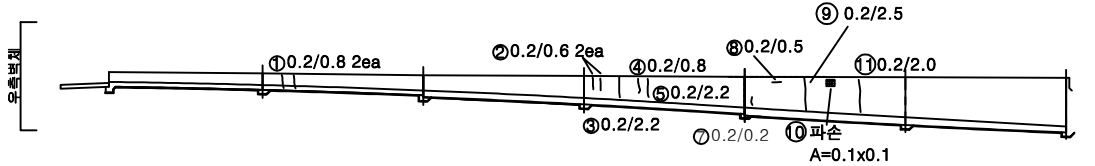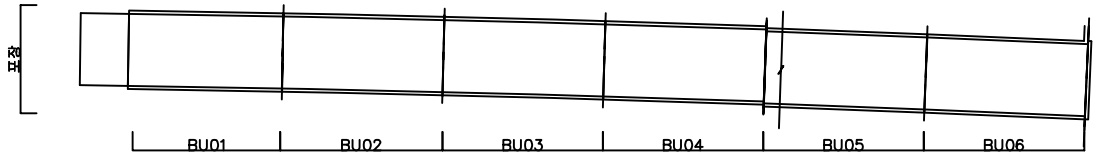

KEY PLAN

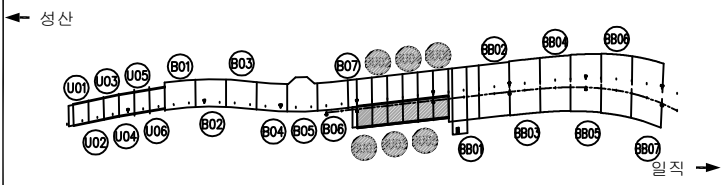

SECTION

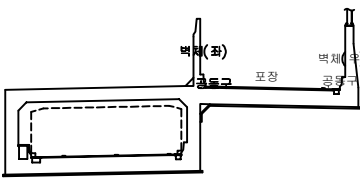


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 U-TYPE BU01~BU06 (일직)
도면번호	45


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	3	3.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
3	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	4	4.00	
5	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	㎡	1	2.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
7	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	2.00	㎡	2	2.00	
8	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	2.0	-	2.00	㎡	50	100.00	
9	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	㎡	30	90.00	
10	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	㎡	10	30.00	
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	㎡	1	0.80	
12	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	㎡	1	2.50	
13	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	㎡	1	280.00	
14	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	㎡	1	280.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

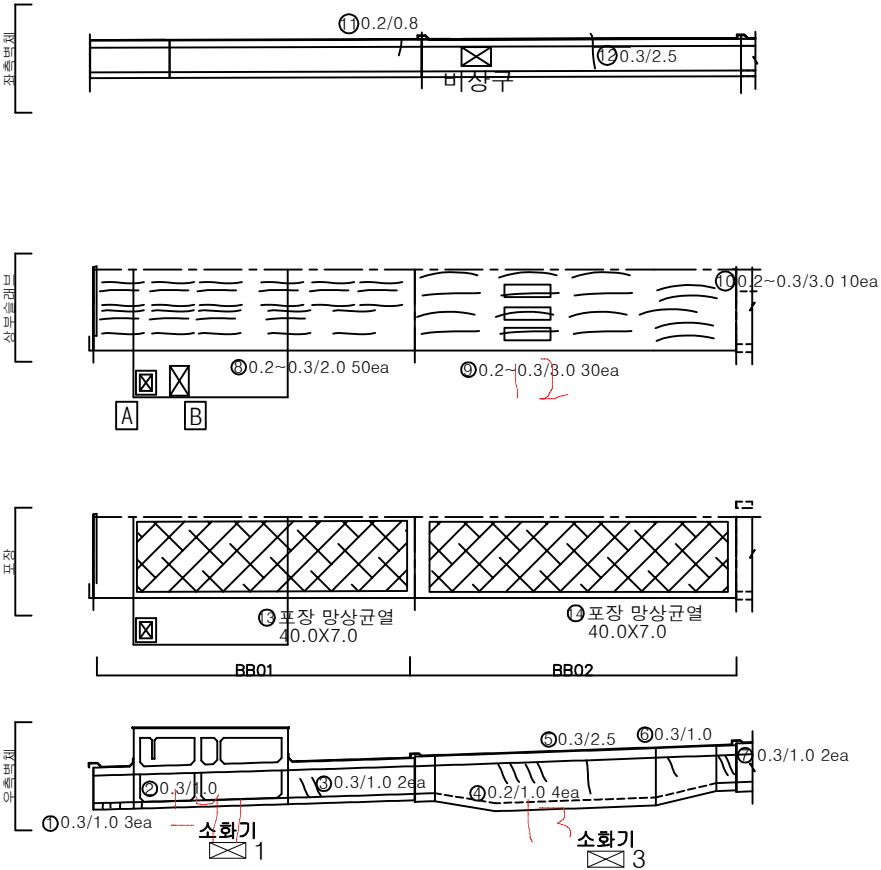


KEY PLAN

← 성산

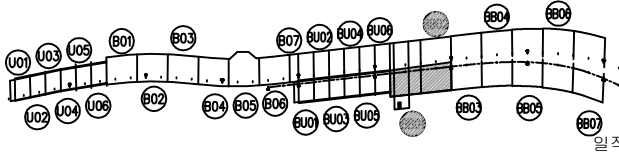

SECTION

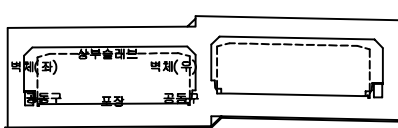


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
서서울도시고속도로(주)
용역명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명
서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호
46


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	
3	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	m	10	30.00	
4	21하	상부슬래브	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	4	8.00	
6	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
7	21하	상부슬래브	균열(폭0.3mm)	0.3	4.8	-	4.80	m	1	4.80	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	11	11.00	
9	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
10	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

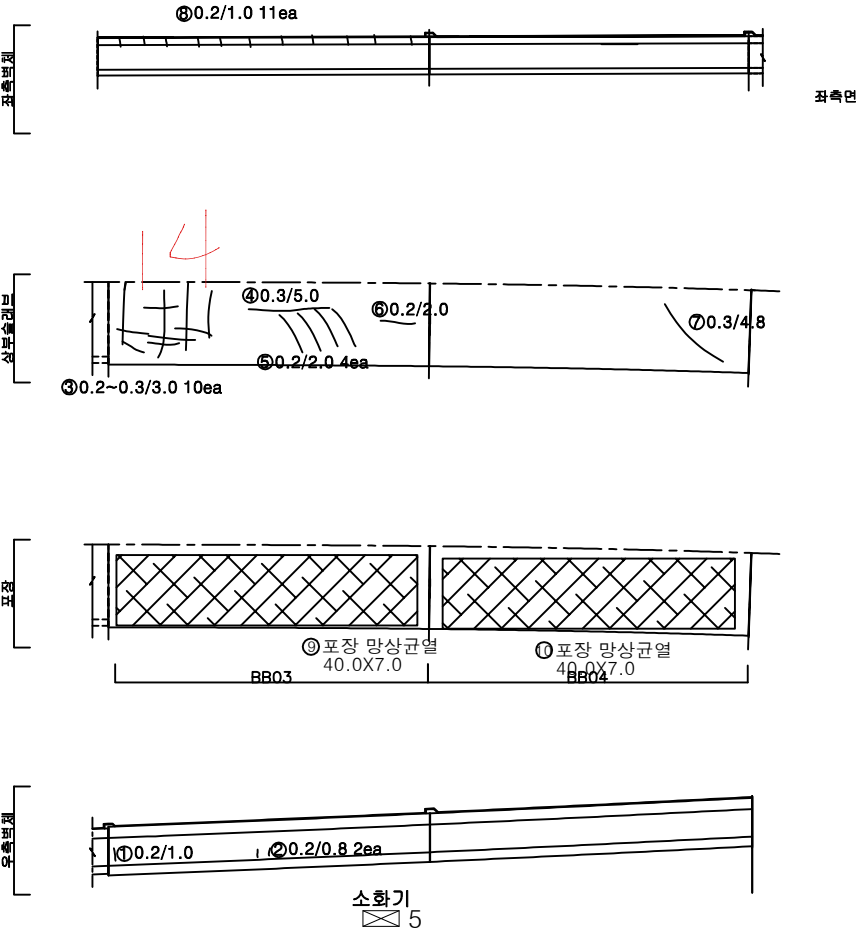


KEY PLAN

← 성산

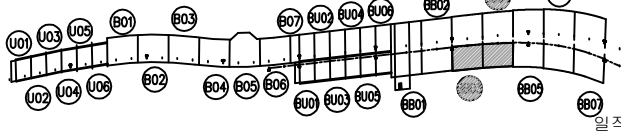

소화기
5

SECTION






범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB03~BB04 (일직)
도면번호	47

ID : 서부간선지하도로 시점부(B0X-TYPE BB05~BB06)-일직방향

손상물량표

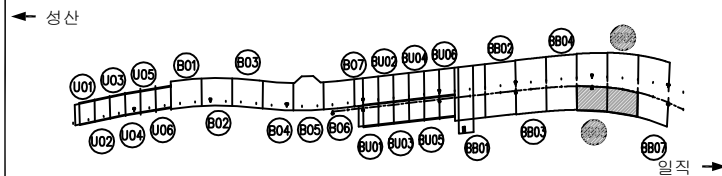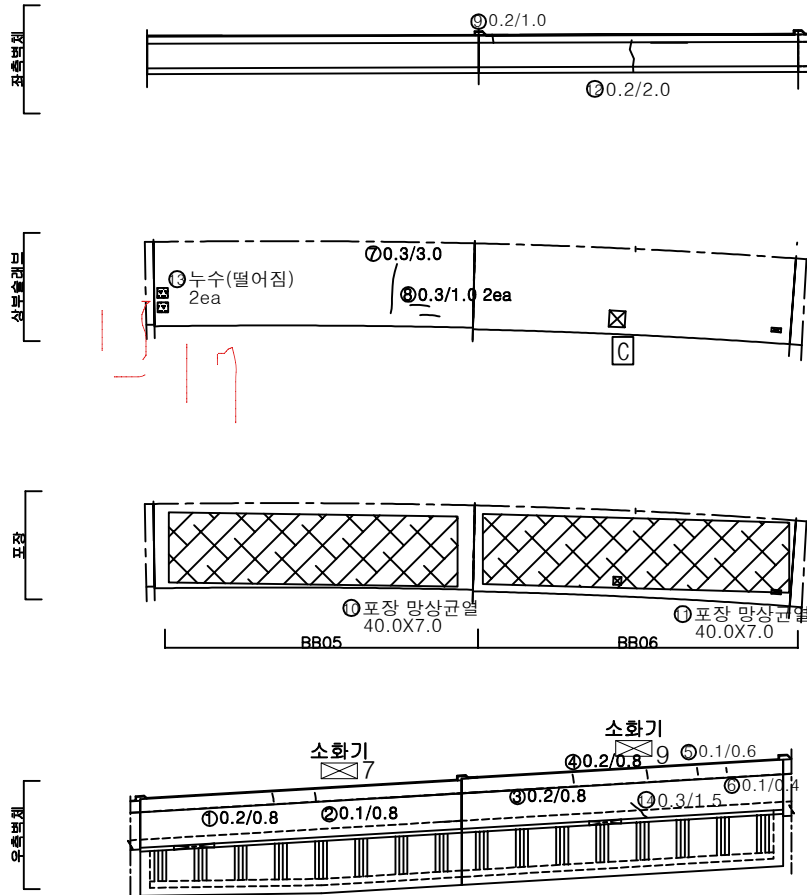[illegible]

SECTION

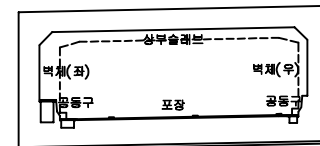


75	76
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주) 용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	편치, 광동		바리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB05~BB06 (일직) 도 면 번 호 48

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	포장부	포장 망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
2	23하	포장부	누수	-	-	-	1.00	ea	3	3.00	
3	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
4	23하	공동구	공동구 파손	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	0.15	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

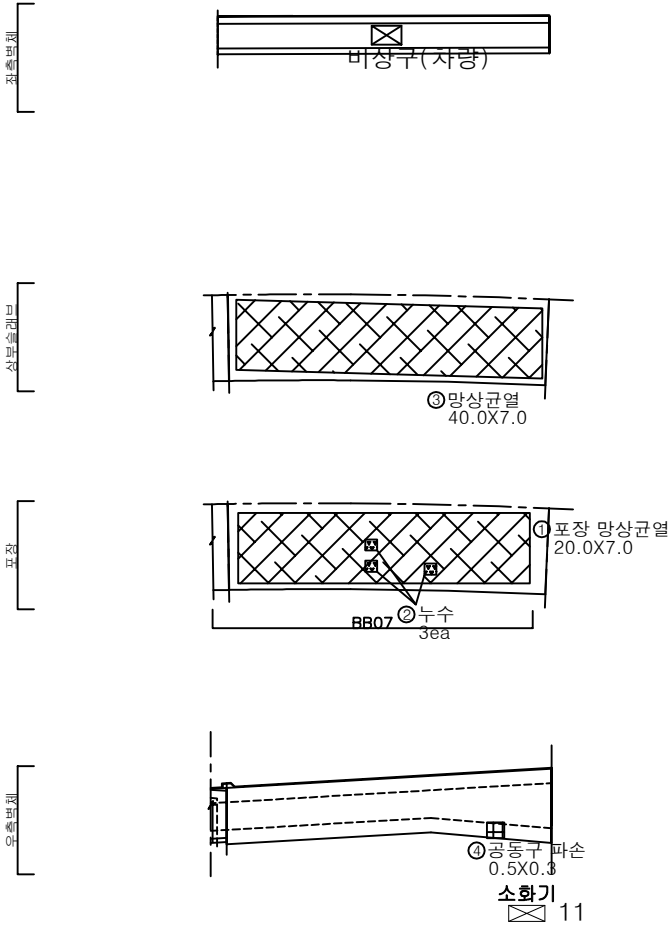

KEY PLAN

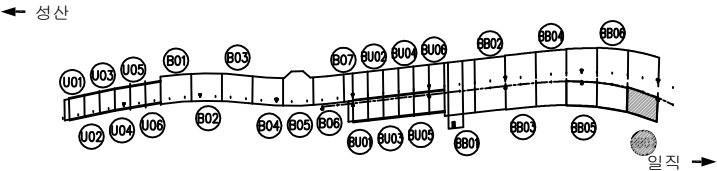


SECTION



범례

	망상균열		발주처
	파손, 공동		서울특별시고속도로(주)
	누수, 습윤부		용역명
	공동구		서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근노출		도면명
	부식		서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB07 (일직)
	좌굴, 변형		도면번호
	기타		49

A 소화수조

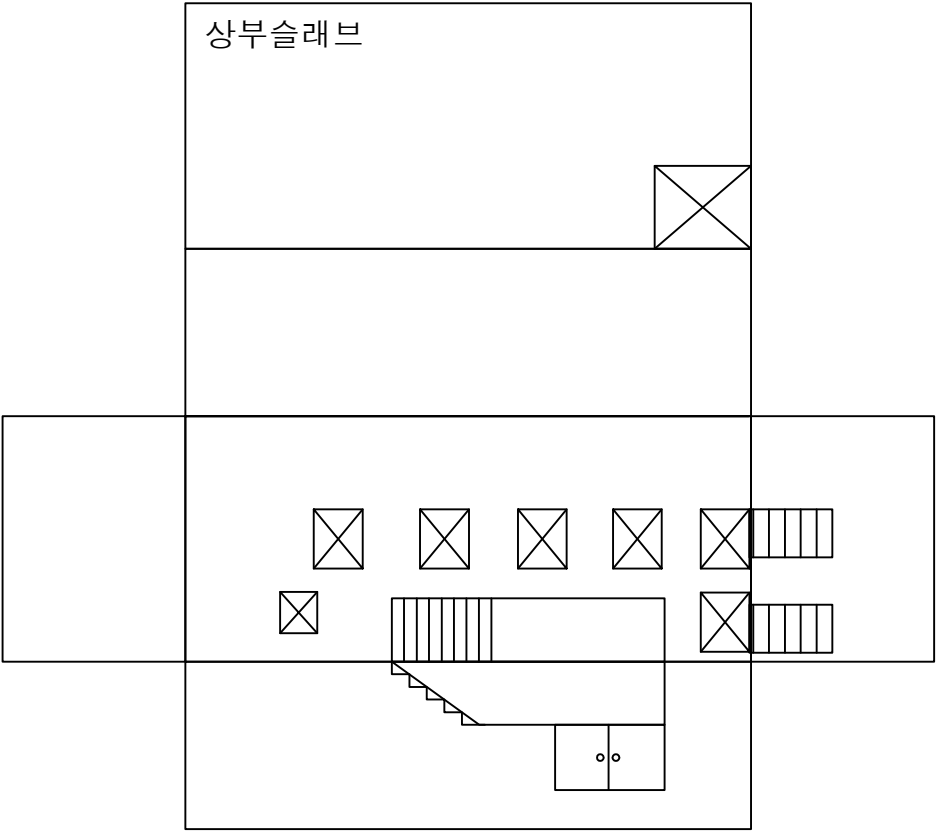


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

← 성산

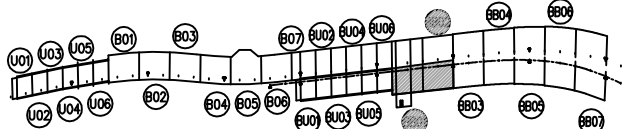

일직 →

SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	침수
누수, 습윤부	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호	50


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	기계실	누수(떨어짐)	-	-	-	1.00	ea	1		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


소화실

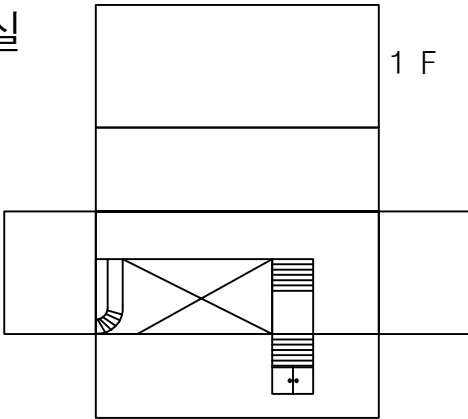

기계실

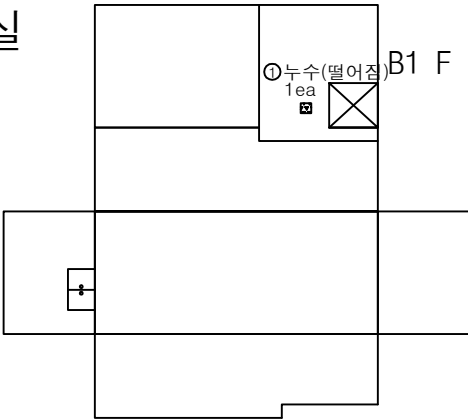


B1 F

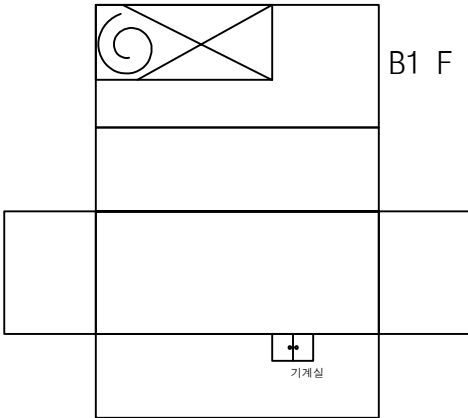

KEY PLAN

← 성산

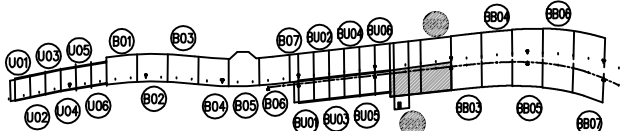

일직 →

SECTION




범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타

발주처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호	51

C 환기펜실1-1

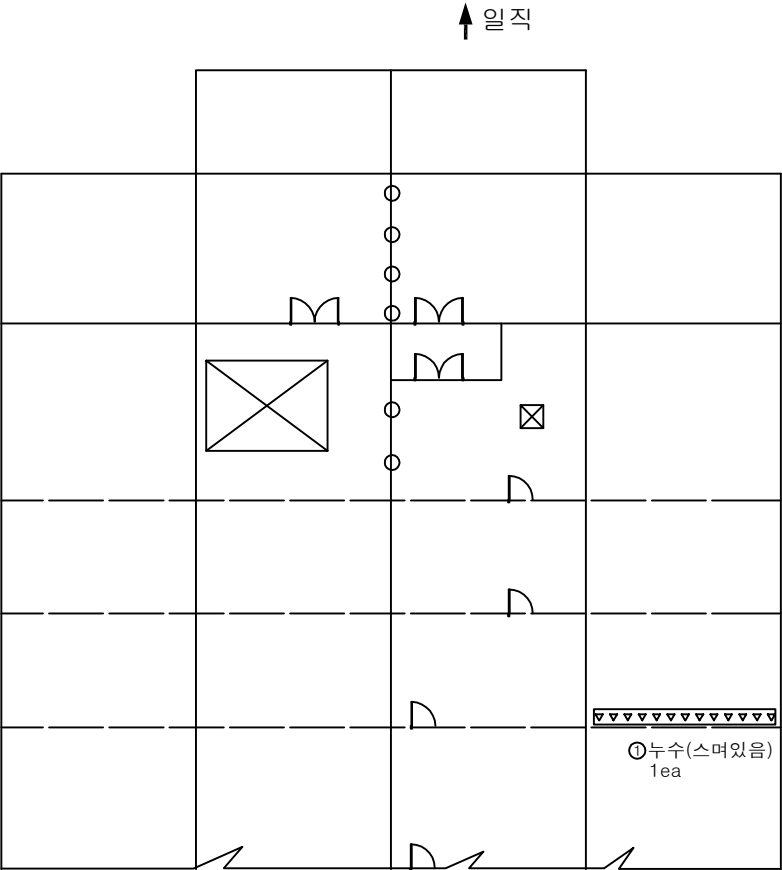


천단부 ↑ 일직

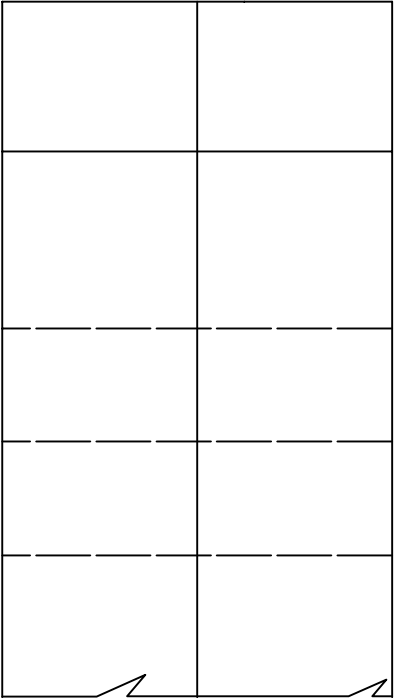

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1	23하	환기팬실	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	ea	1	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN

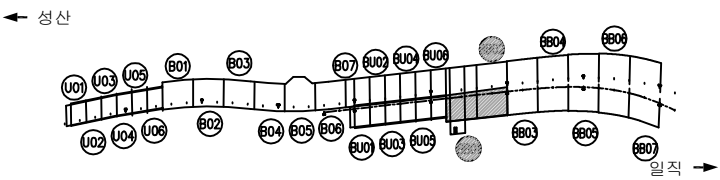

SECTION





범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호	51


C 환기펜실1-2

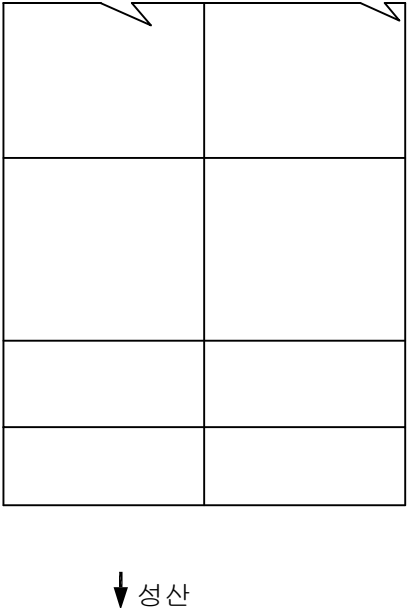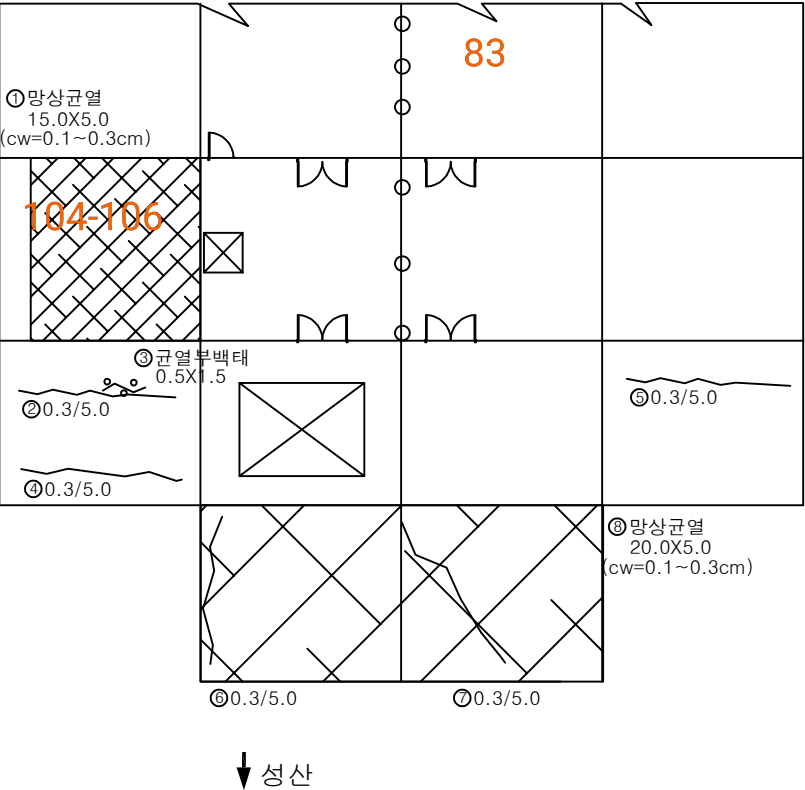


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	환기팬실	망상균열	-	15.0	5.0	75.00	㎡	1	75.00	
2	23하	환기팬실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
3	23하	환기팬실	균열부백태	-	0.5	1.5	0.75	㎡	1	0.75	
4	23하	환기팬실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	23하	환기팬실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
6	23하	환기팬실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
7	23하	환기팬실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	환기팬실	망상균열	-	20.0	5.0	100.00	㎡	1	100.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

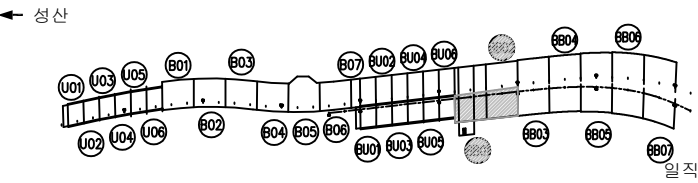

SECTION

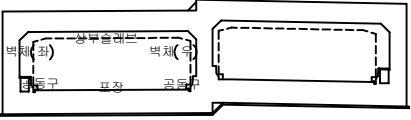

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 슬럼프	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호	53

