

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역




외관조사망도

(서부간선지하도로 (일직방향))-1공구


서서울도시고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

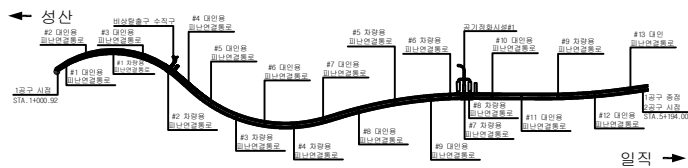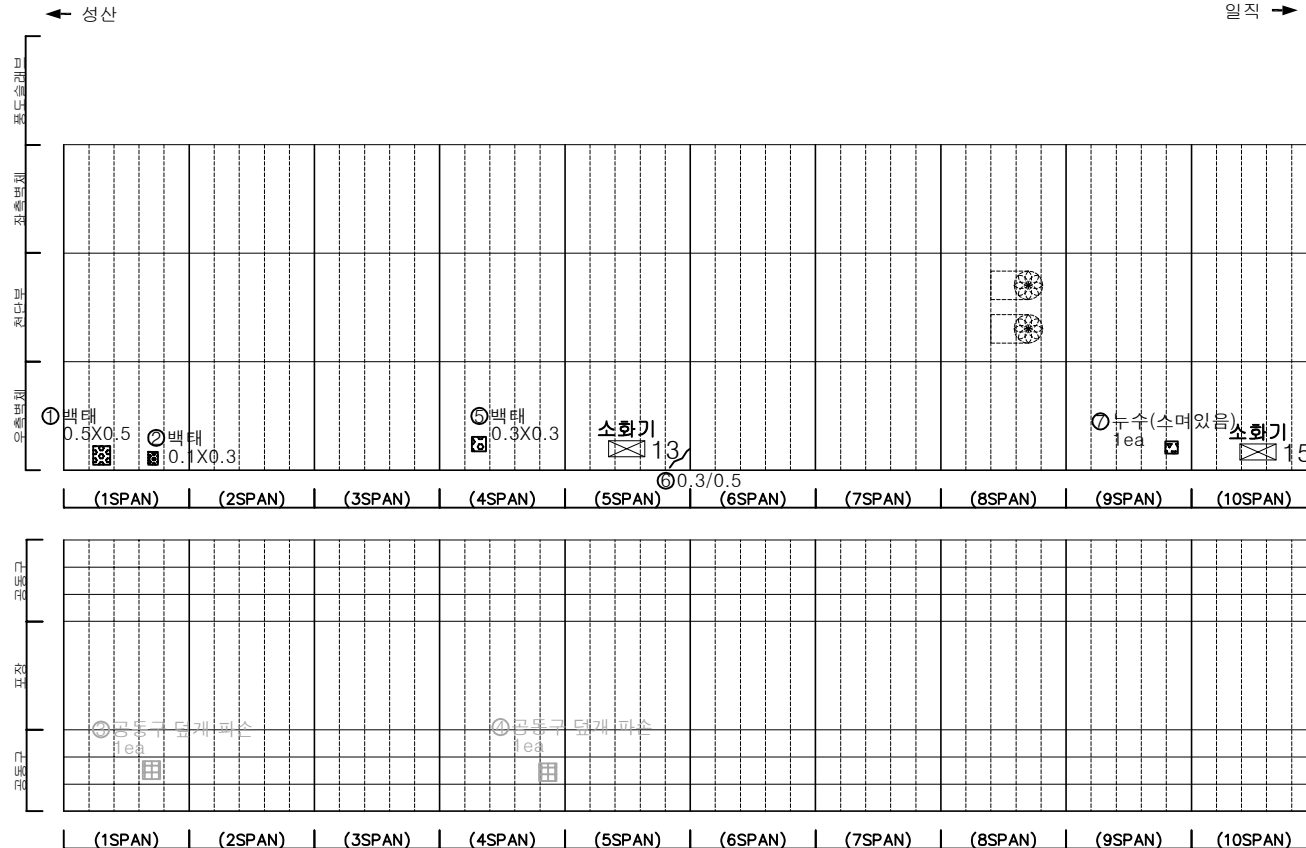[illegible]

SECTION

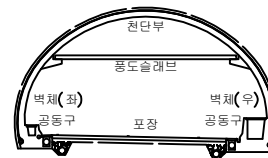


五五


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 광동		박리, 파손		채수	
	누수, 슬롯부		백 테		퇴적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	철근노출		침 하		열 차	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호
						01

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
7	22하	속박부	벽태	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
8	22하	속박부	벽태	-	0.3	1.5	0.45	m ²	1	0.45	
9	23하	속박부	균열부벽태	-	1.5	0.3	0.45	m ²	1	0.45	
10	23하	속박부	누수(스퍼릿음)	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

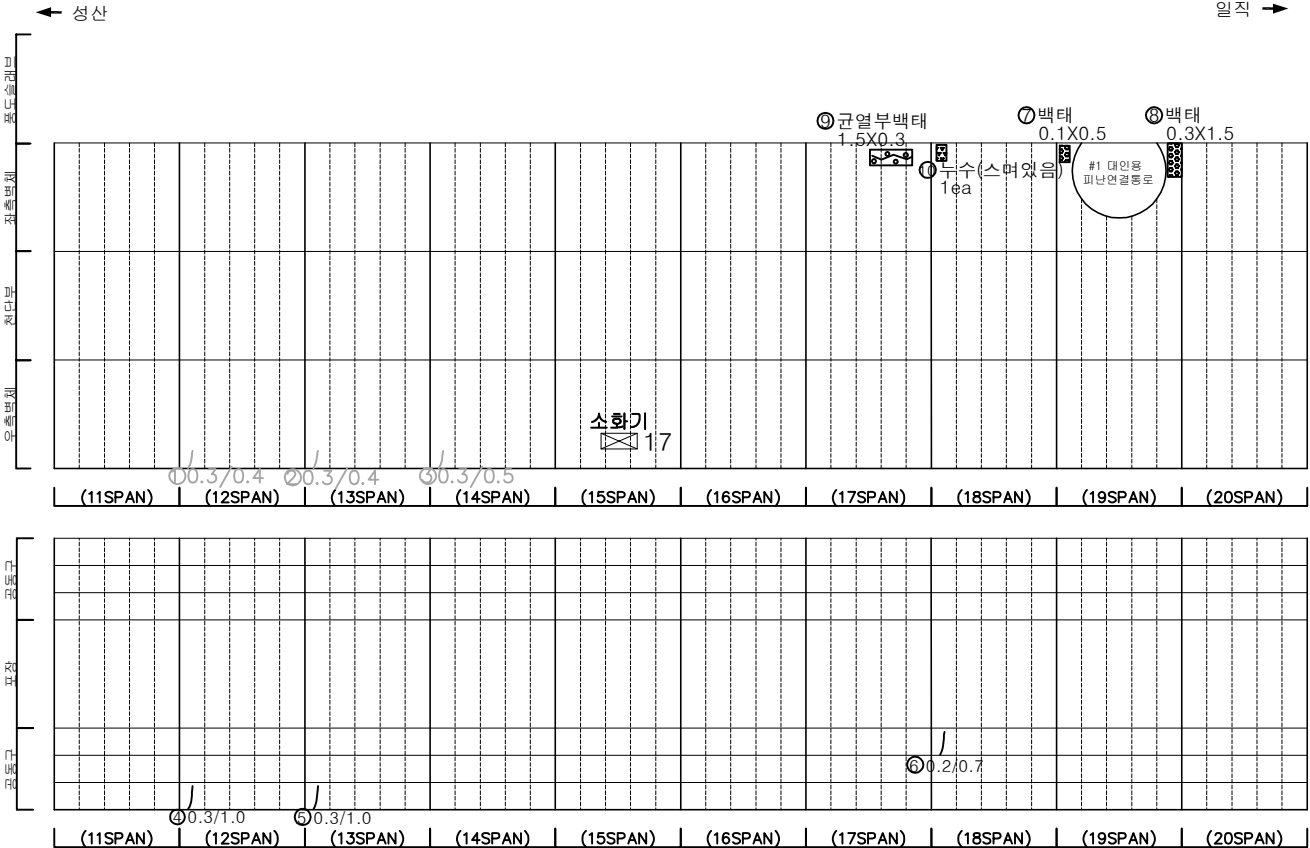

KEY PLAN

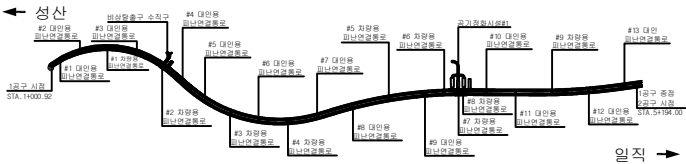

SECTION

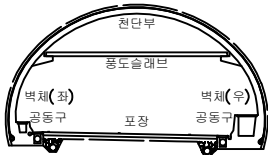


범례

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	서서울도시고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		채수	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물	도면명	서부간선지하도로 NATM 11~20구간(일직)
	철근노출		침하		열화	도면번호	02
	부식		좌굴, 변형		기타		


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎥)	단위	개소	총합량(㎥)	
1	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	2	0.60	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.3	-	0.30	m	2	0.60	22'상 보수
5	23하	측벽부	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
6	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	23하	측벽부	충분리	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
8	23하	측벽부	충분리	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

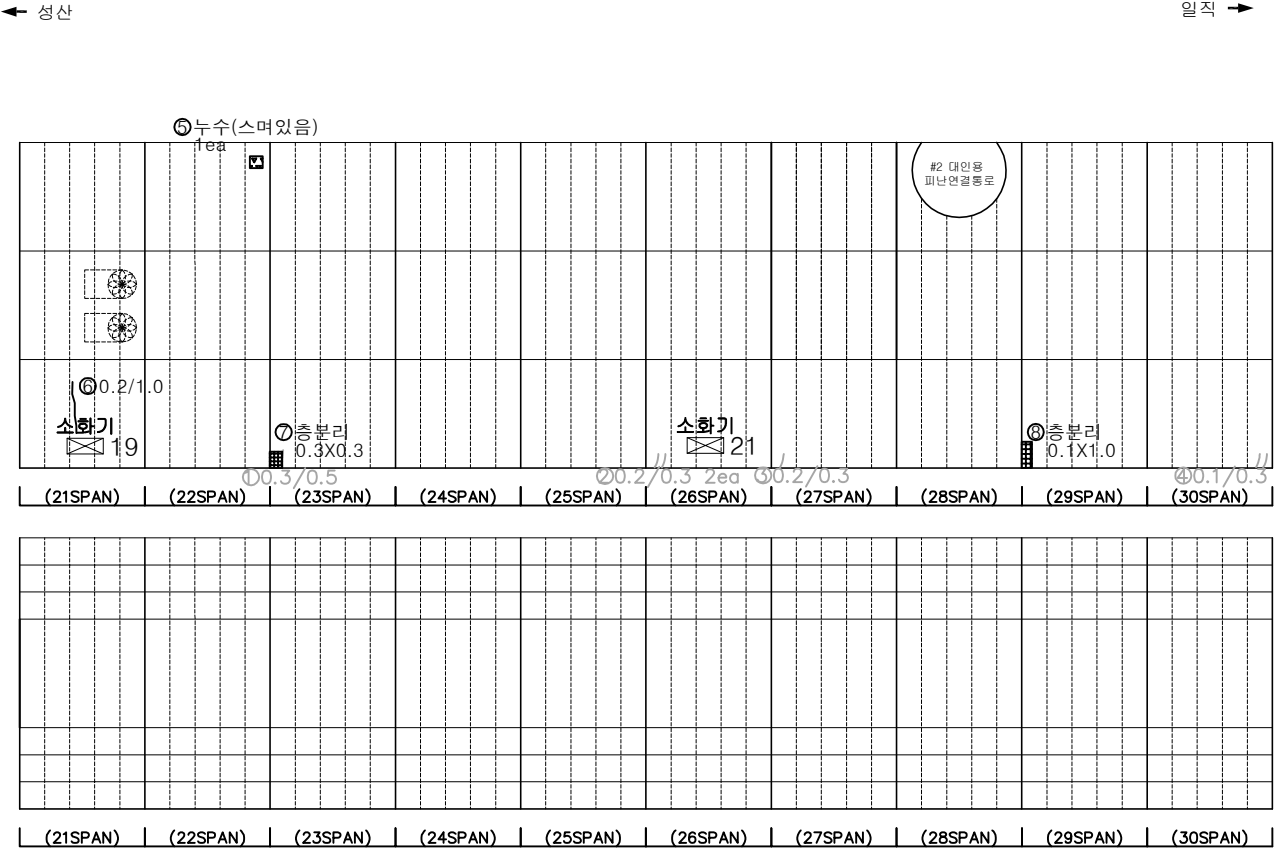


소화전19~21사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

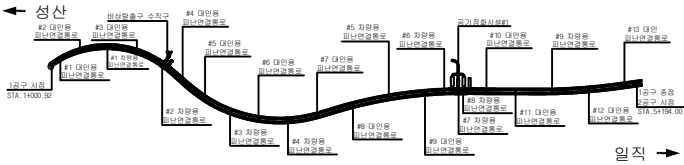

SECTION

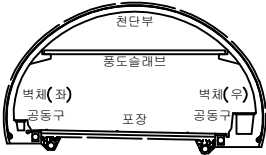


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		열화		기타
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 21~30구간(일직)
도면번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	㎡	1	1.00	23'성 보수
2	22하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	㎡	1	0.04	
3	23하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	㎡	1	1.50	
4	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	㎡	1	1.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

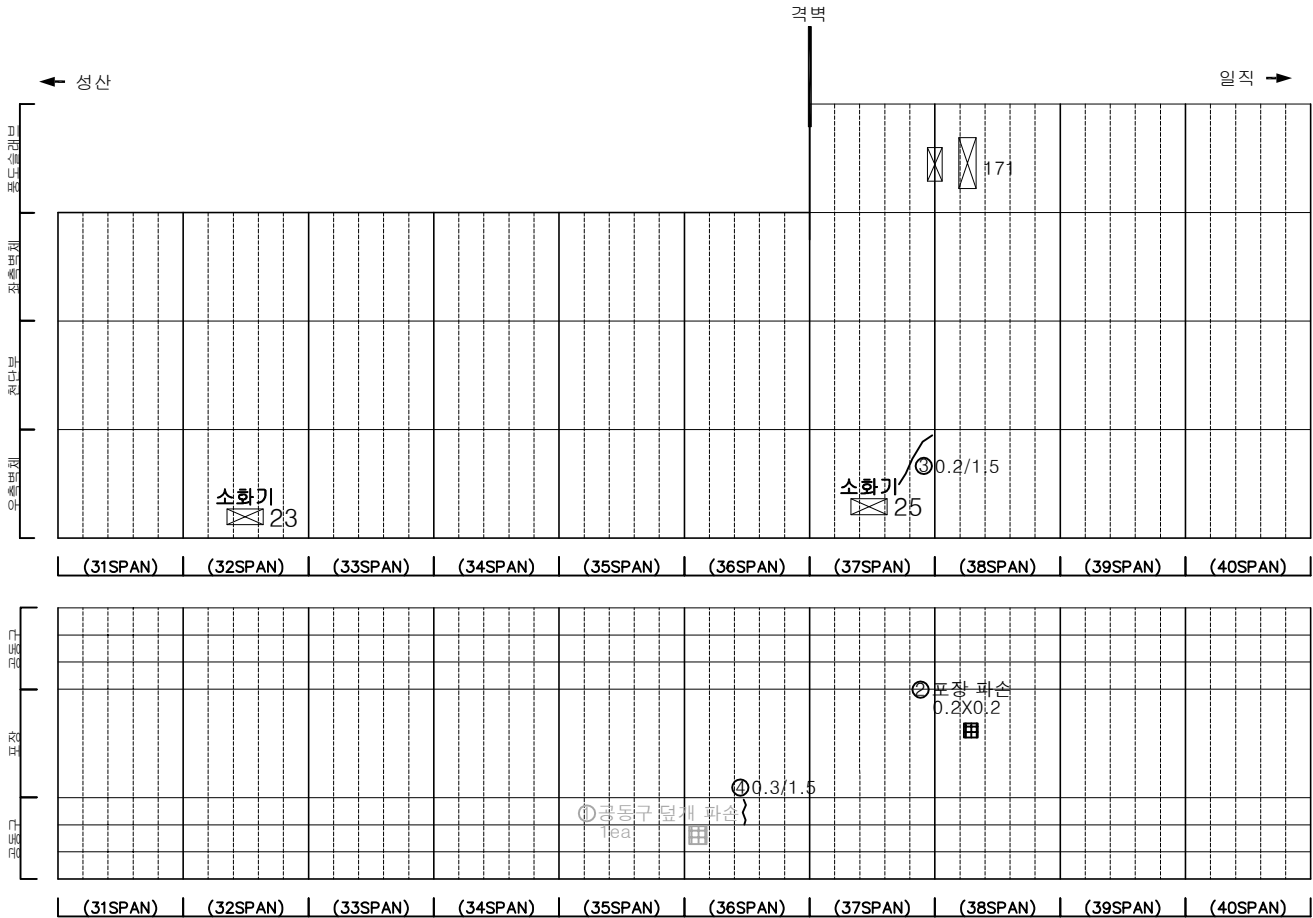

KEY PLAN

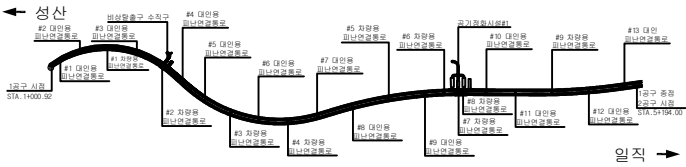

SECTION

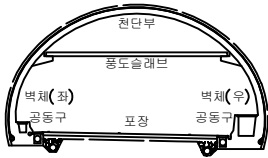


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 31~40구간(일직)
도 면 번호	04

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	박락	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
4	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

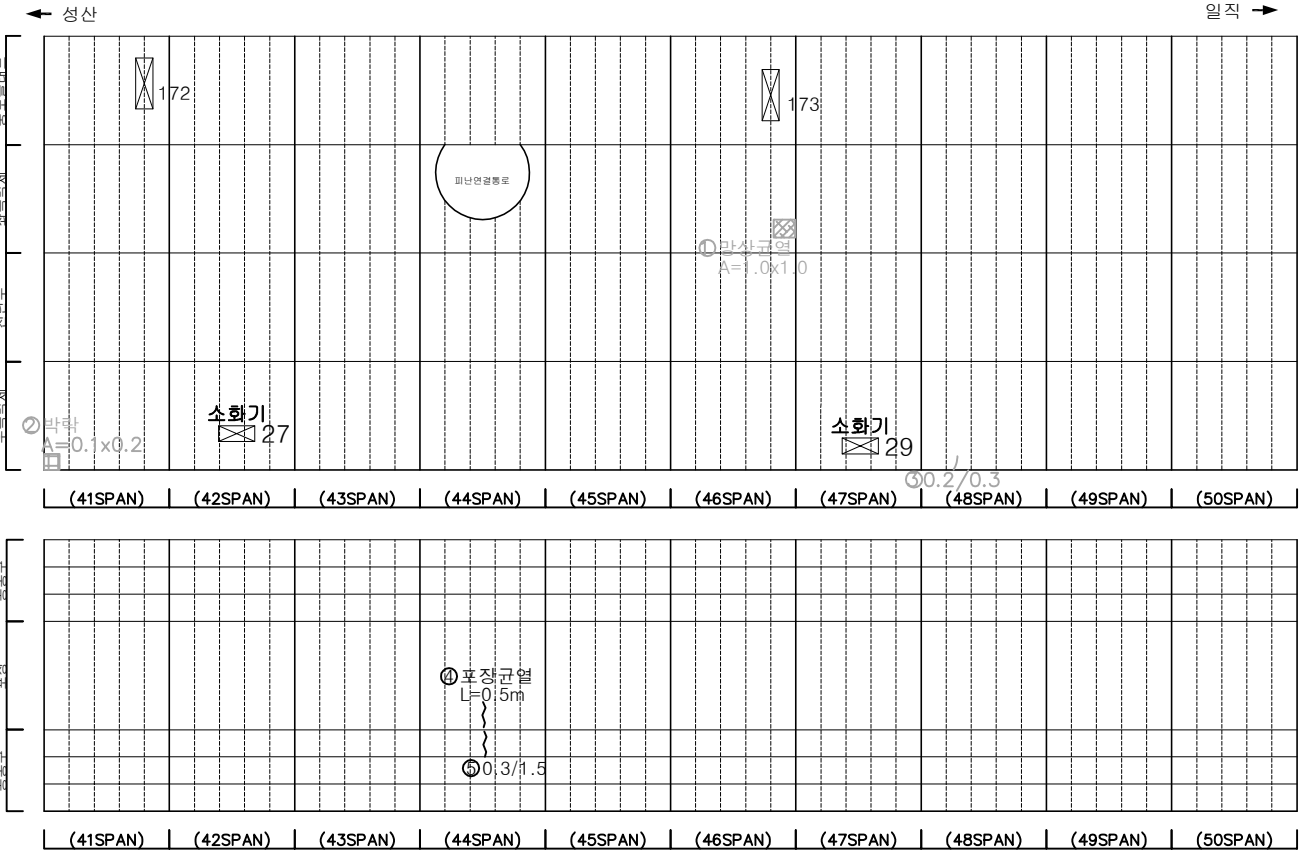

KEY PLAN

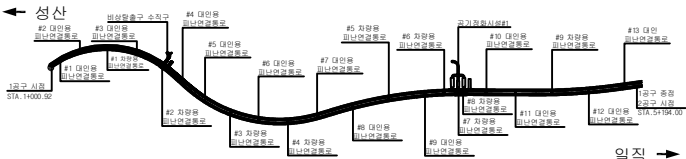

SECTION

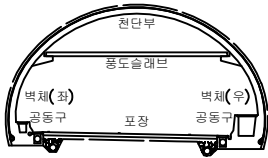


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 41~50구간(일직)
도면번호	05

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	박리	-	0.1	0.4	0.04	m ²	1	0.04	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	23하	측벽부	벽태	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
5	23하	측벽부	벽태	-	1.0	2.0	2.00	m ²	1	2.00	
6	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
7	24상	측벽부	벽태	-	0.5	2.0	1.00	m ²	2	2.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

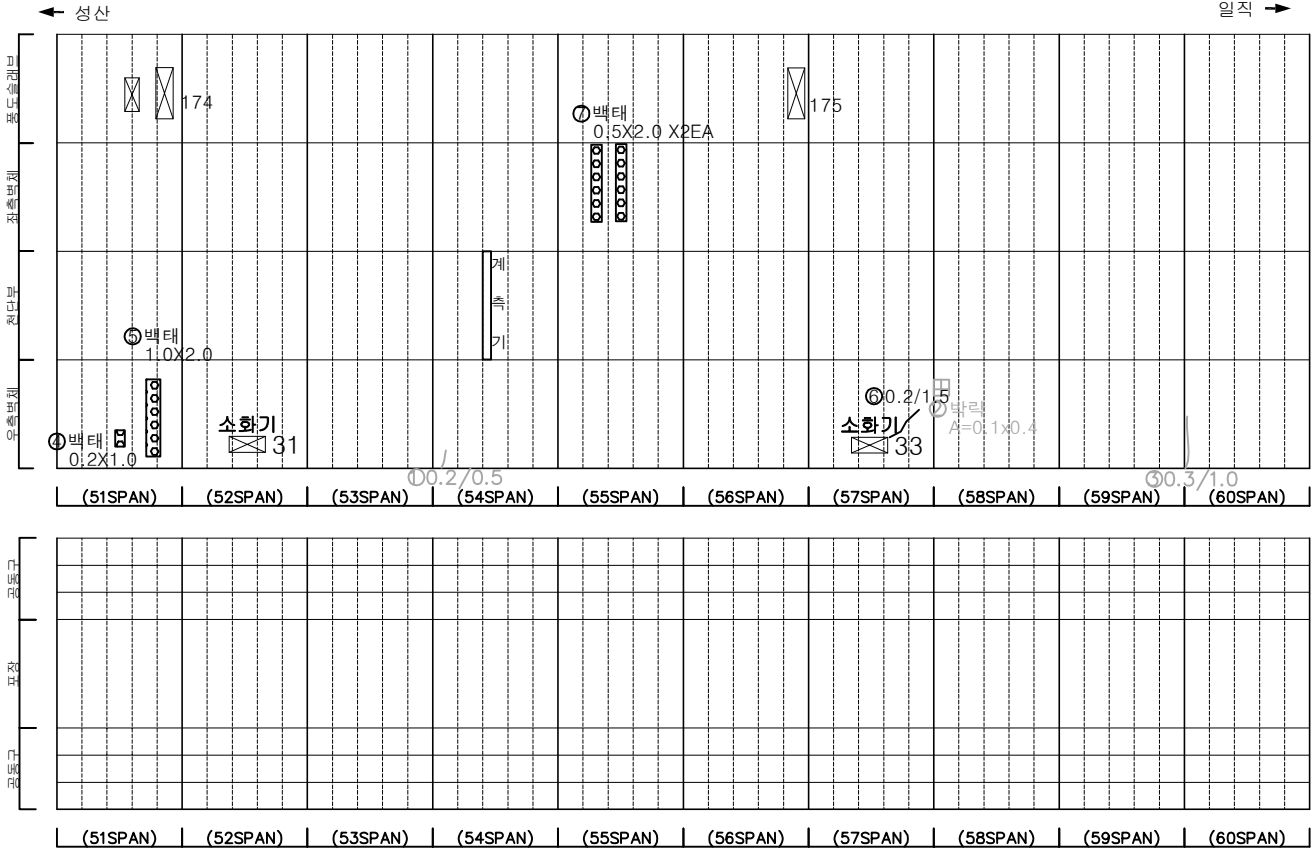

KEY PLAN

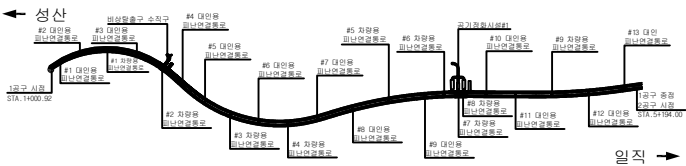

SECTION

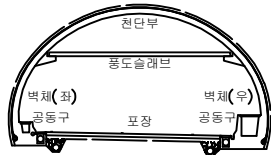


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 51~60구간(일직)
도면번호	06

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22하	측벽부	벽태	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
2	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
4	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

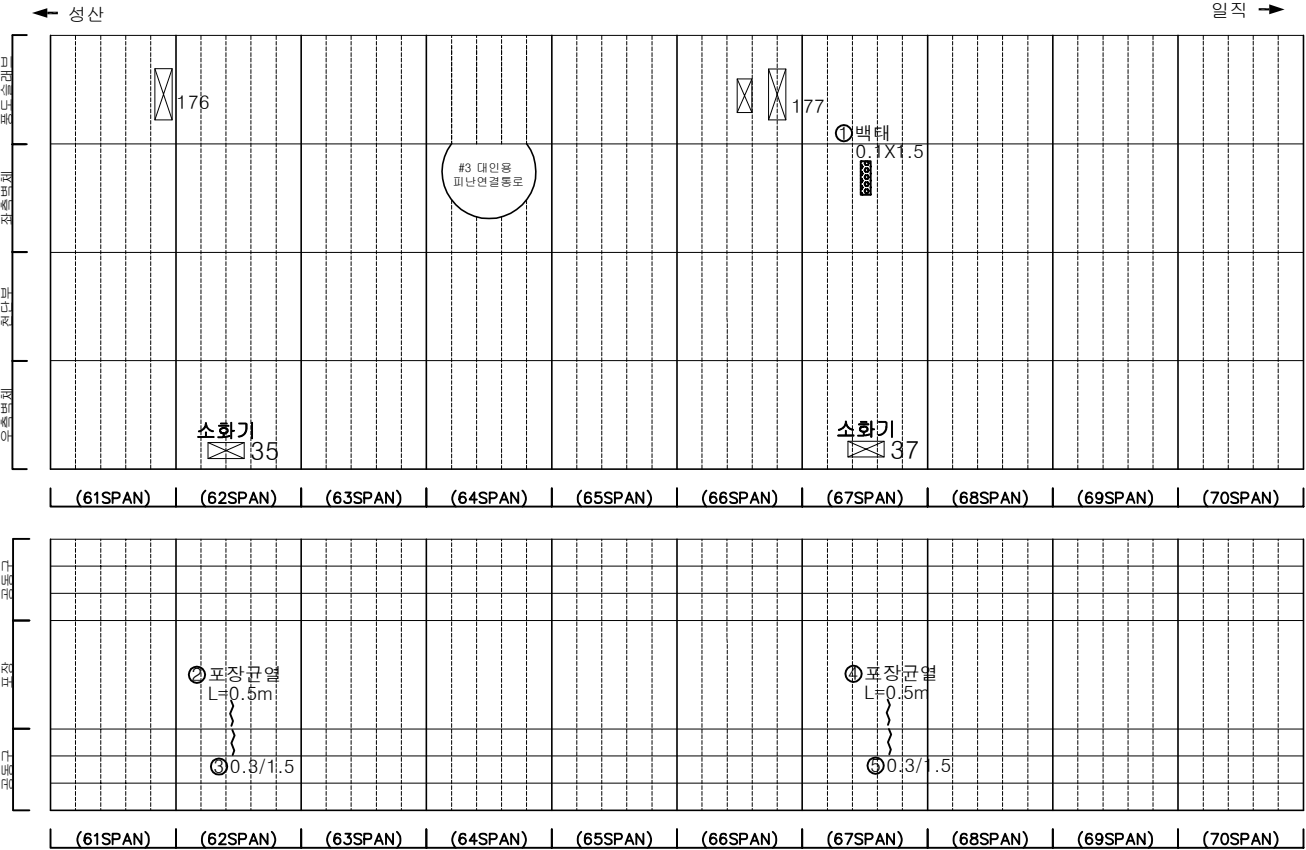

KEY PLAN

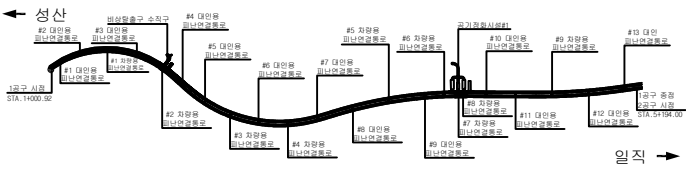

SECTION

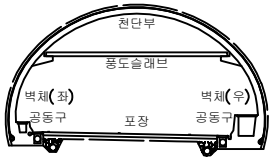




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 61~70구간(일직)
도 면 번호	07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	22상	천단부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m	1	0.01	23'하 보수
3	22상	천단부	파손	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	23'하 보수
4	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	모장부	모장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
10	23하	모장부	모장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

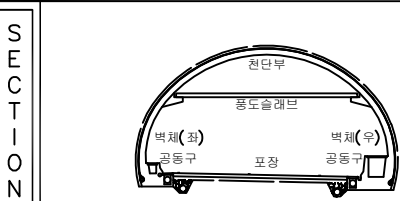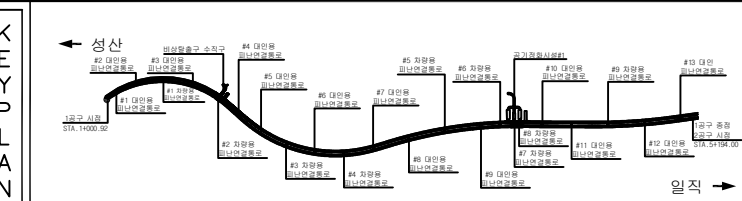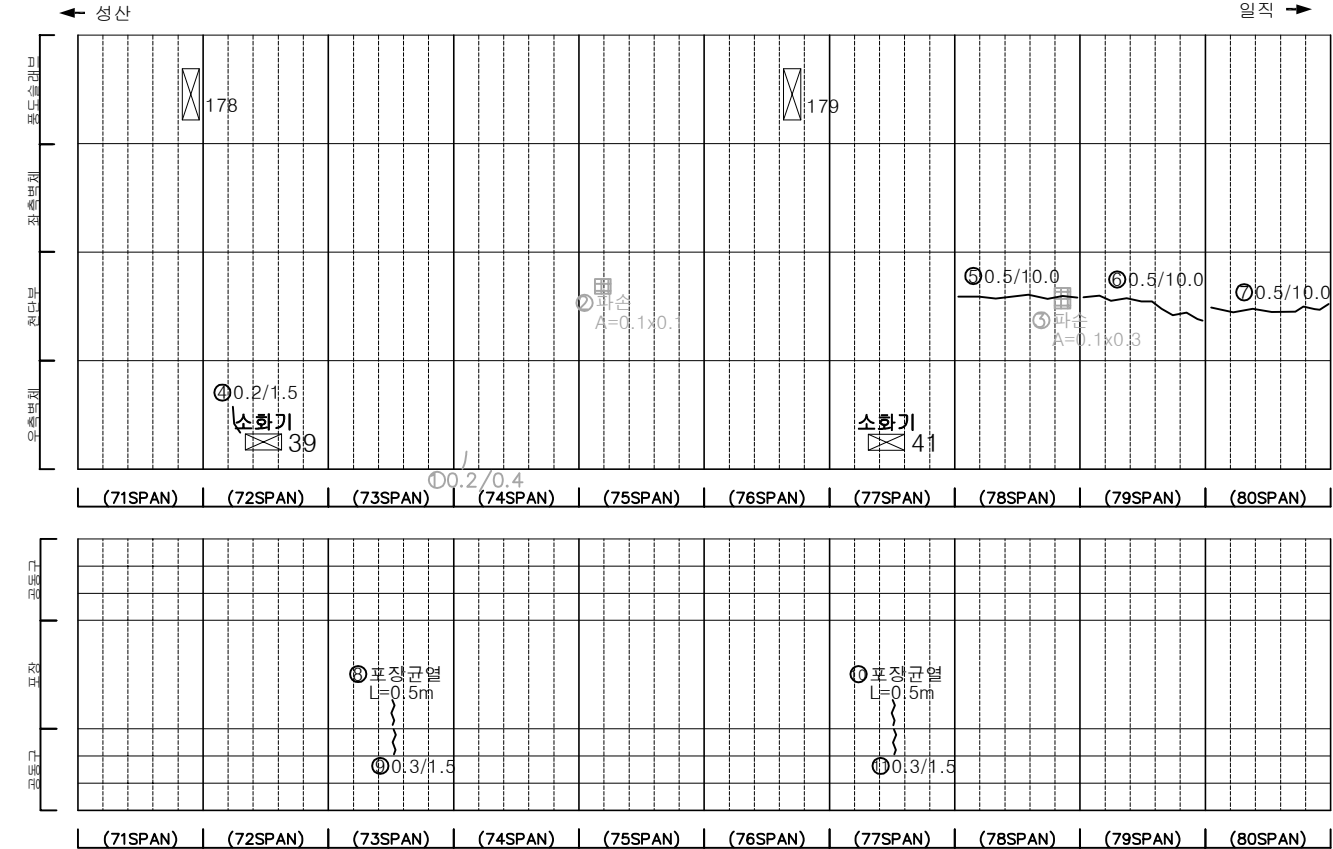

범 례		균열		망상균열		재료분리	발 주 처 서울특별시도로국(주)
		편치, 공동		바리, 파손		체수	용역명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		색변		퇴적물	도면명 서부간선지하도로 NATM 71~80구간(일직)
		철근노출		침하		열화	
		부식		좌굴 변형		기타	


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	천단부	균형	-	0.1	0.4	0.04	m³	1	0.04	23'하 보수
2	21하	천단부	균형	-	0.1	4.0	0.40	m³	1	0.40	23'하 보수
3	21하	천단부	균형	-	0.1	6.0	0.60	m³	1	0.60	23'하 보수
4	21하	천단부	균형	-	0.1	1.0	0.10	m³	1	0.10	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

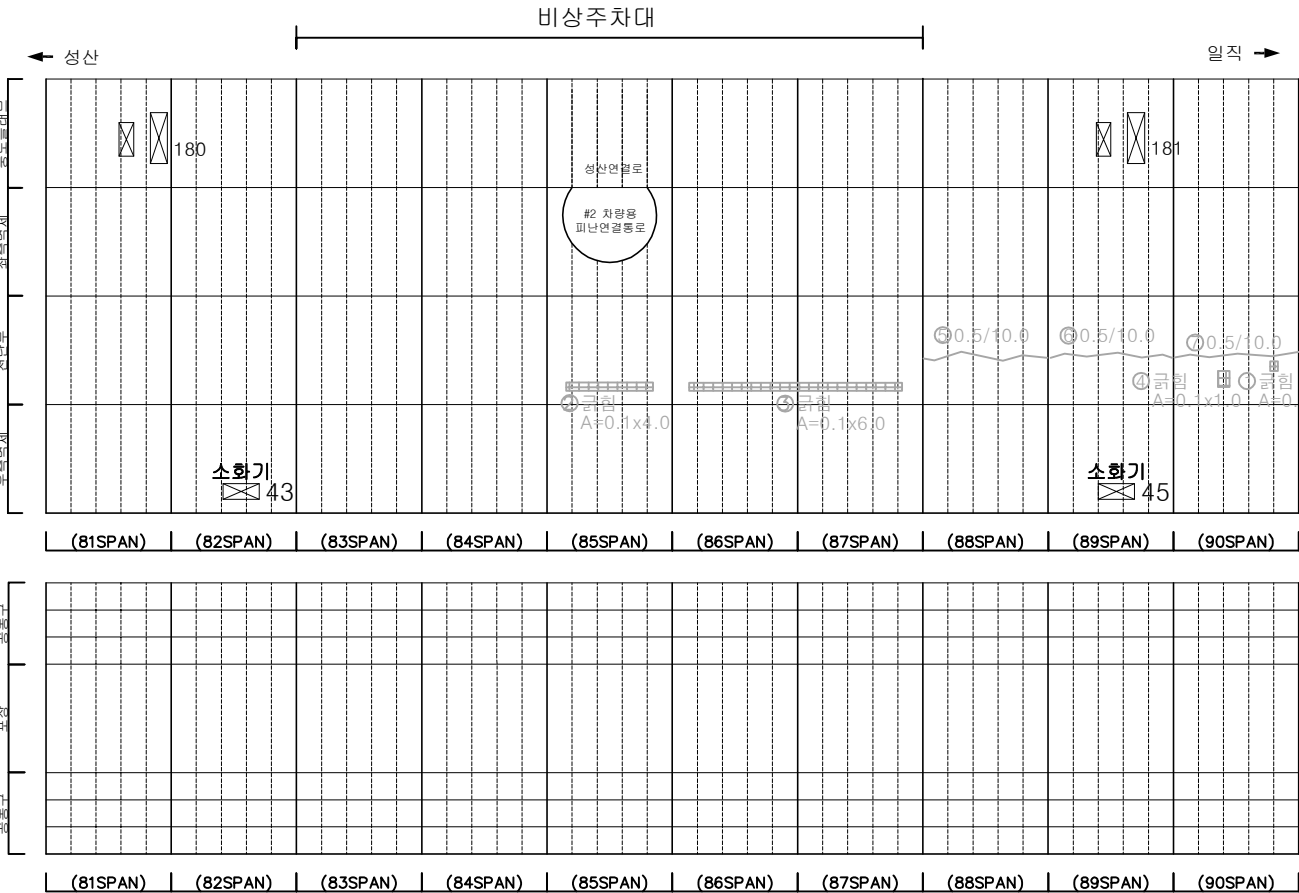


소화전43~45사이
포장부 신축이음부 파손
2개소

KEY PLAN

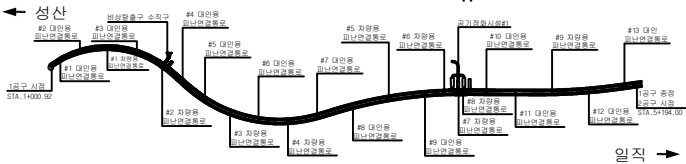

SECTION

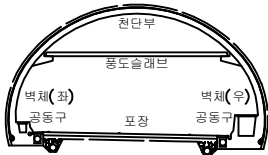


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	파굴, 변형	기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 81~90구간(일직)
도 면 번호	09


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	천단부	균열	-	0.1	0.6	0.06	m	1	0.06	23'하 보수
3	22하	중도슬래브	신축기 침통불량	-	-	-	1.00	개소	1	1.00	25'상 보수
4	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
13	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
14	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
15	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
16	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

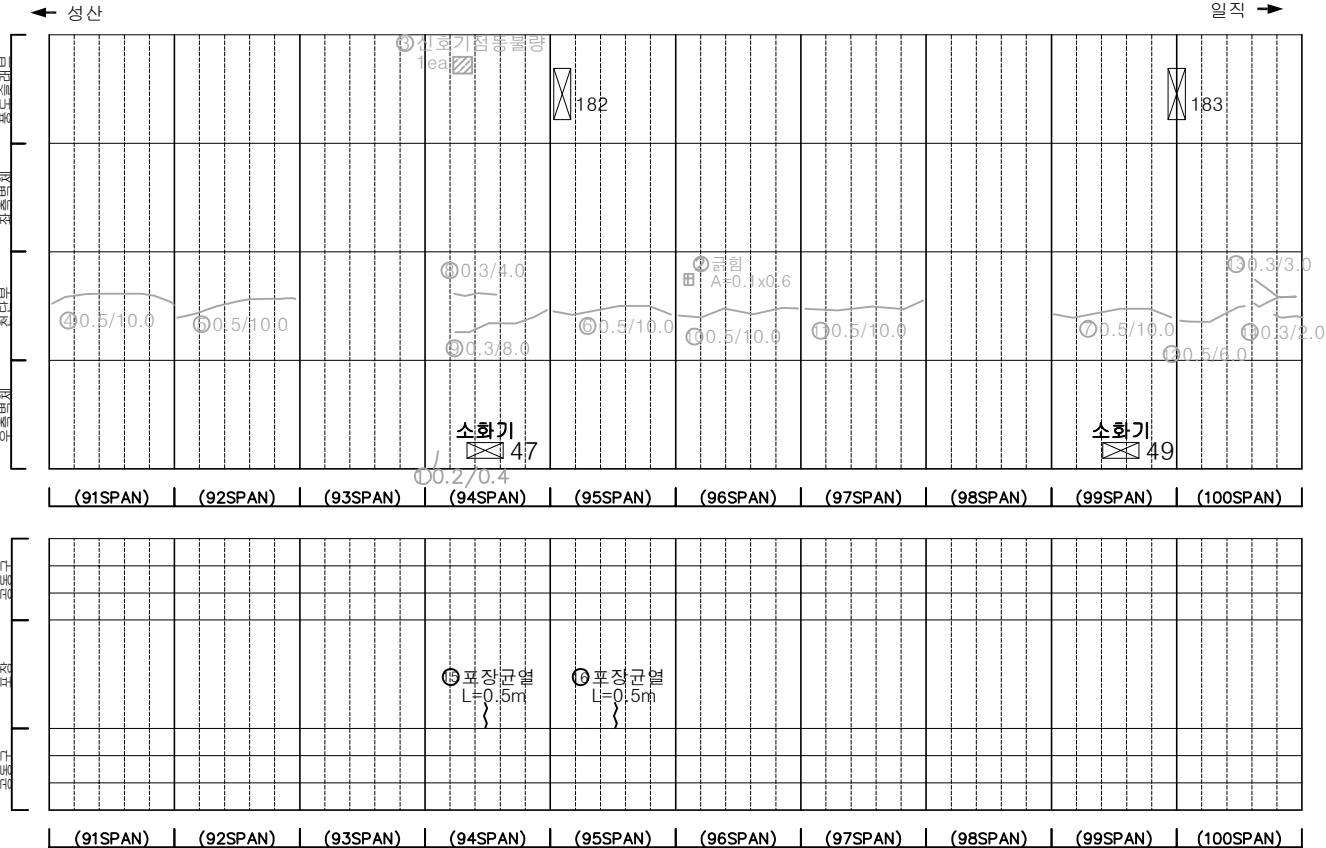


소화전45~47사이
포장부 신축이음부 파손
2개소

KEY PLAN

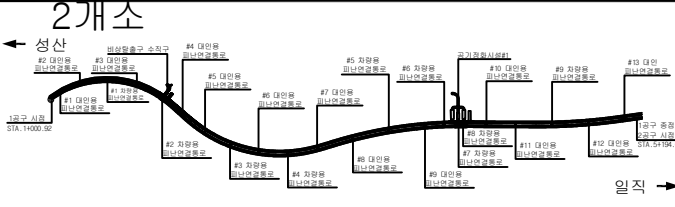

SECTION

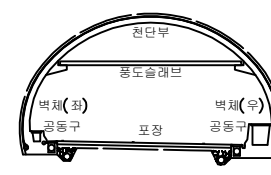


범례

	균열		망상균열		재료분리
	관저, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽체		팽창물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 91~100구간(일직)
도면번호	10


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	22상	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	22하	전단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	전단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	전단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23상	전단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	전단부	충분리	-	0.1	1.0	0.10	m	1	0.10	23'하 보수
7	23상	전단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
8	23상	전단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	전단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

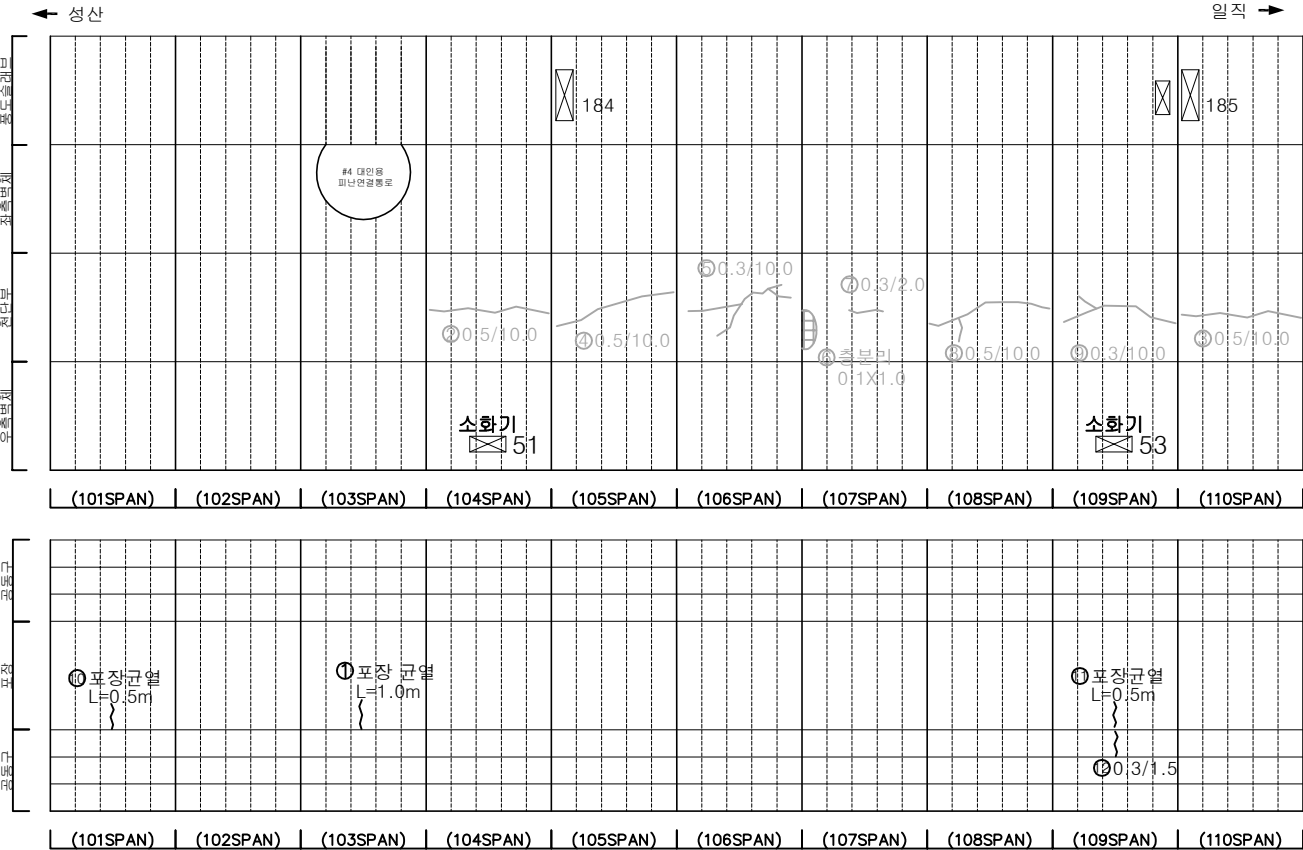


소화전49~51사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

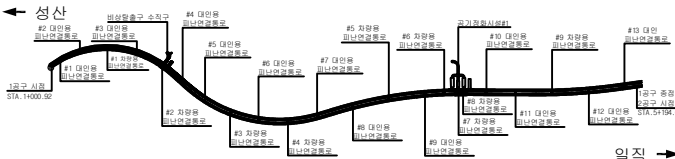

SECTION

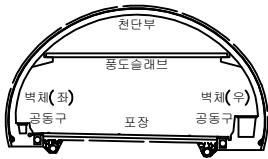


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 101~110구간(일직)
도면번호	11

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
10	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

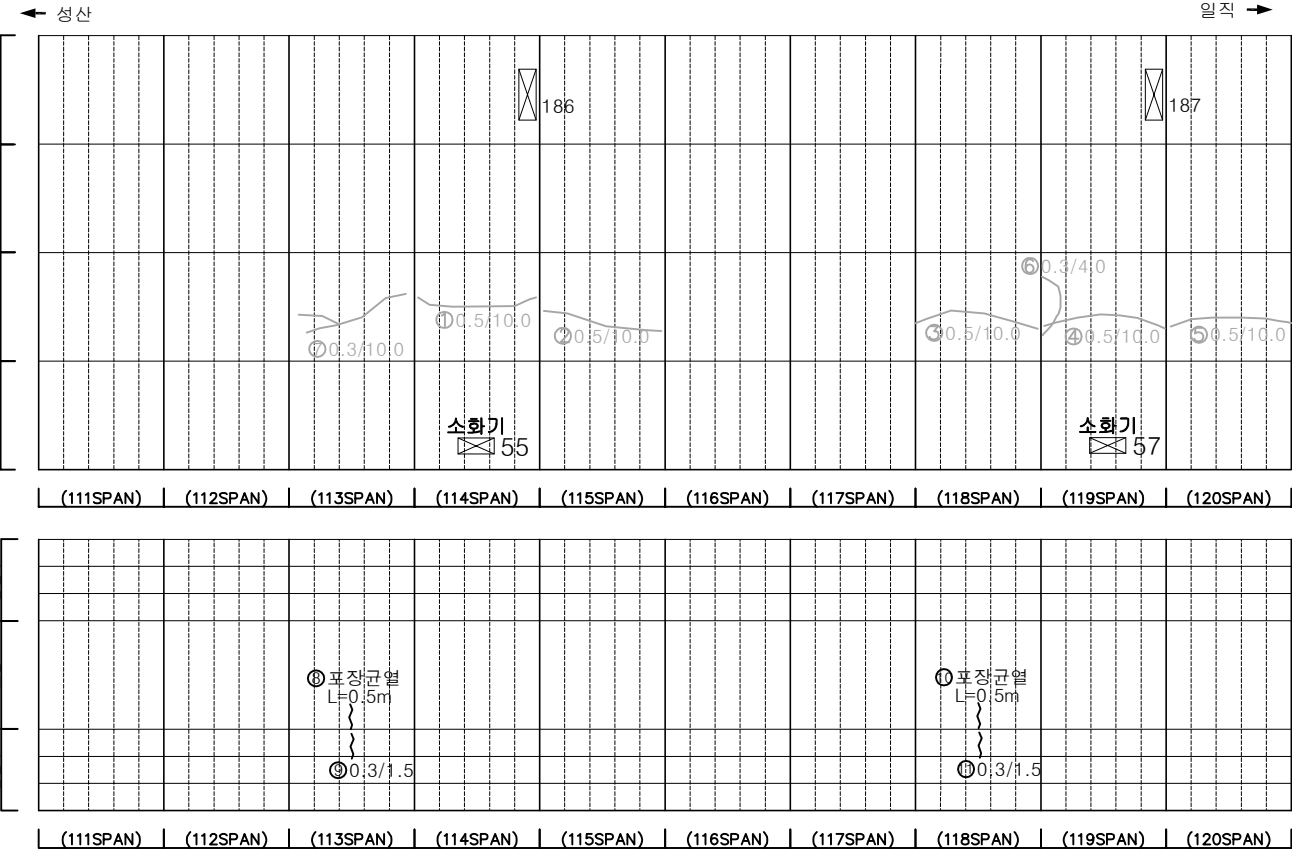

KEY PLAN

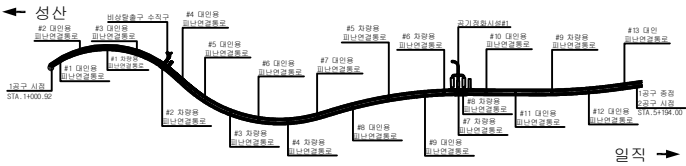

SECTION

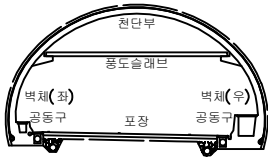


범례

	균열		망상균열		재료분리
	관저, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 111~120구간(일직)
도면번호	12

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.2	1.0	1.20	m	1	1.20	22'상 보수
2	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
9	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
11	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

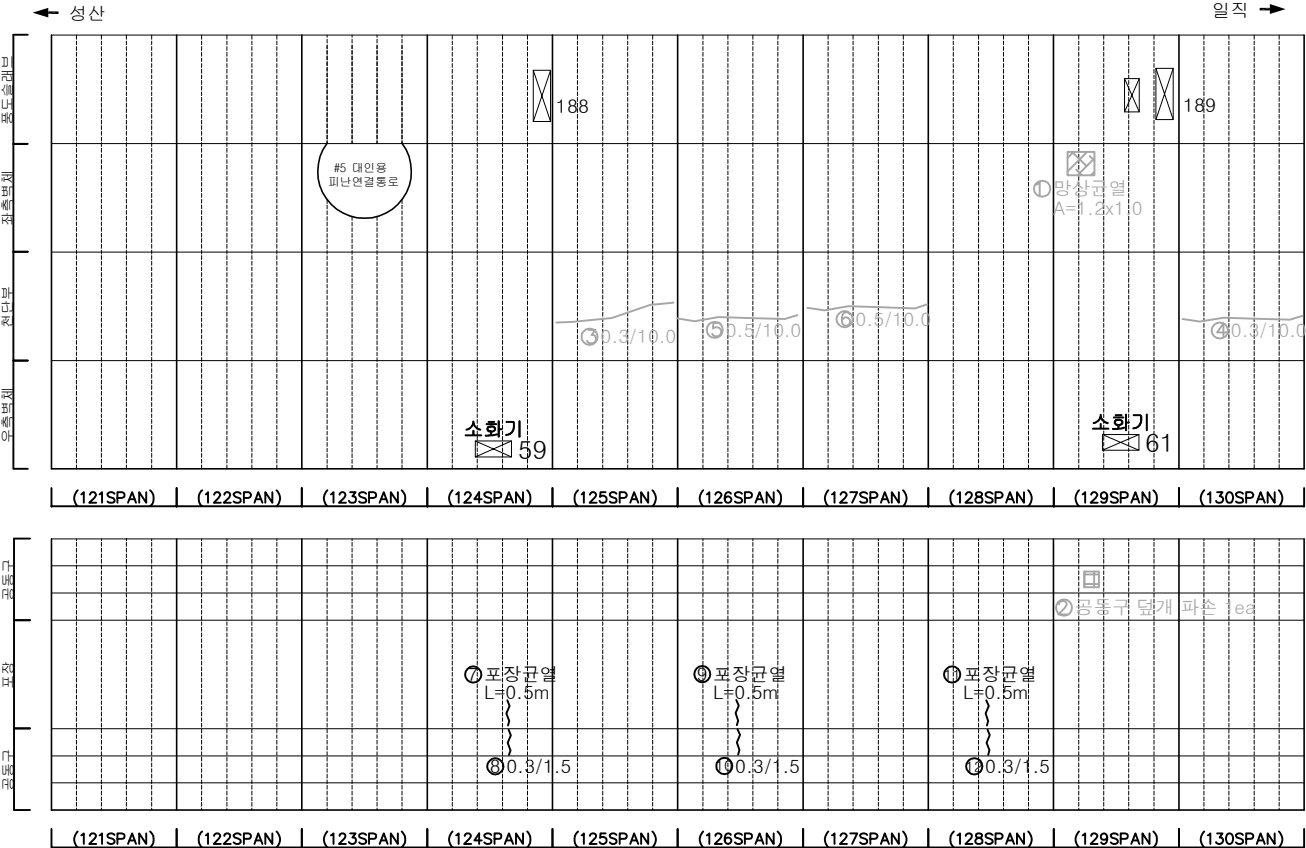

KEY PLAN

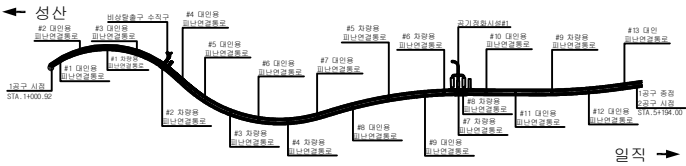

SECTION

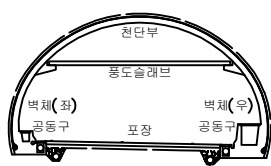


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처
편지, 공동	바리, 파손	체수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	벽체	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 NATM 121~130구간(일직)
			도면번호
			13

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	광동구	광동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
4	22하	광동구	광동구 균열(폭0.5mm)	0.5	1.5	-	1.50	m	1	1.50	24'상 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
9	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	포장부	포장 균열	-	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
11	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
12	23하	광동구	광동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
13	24상	측벽부	선호기파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

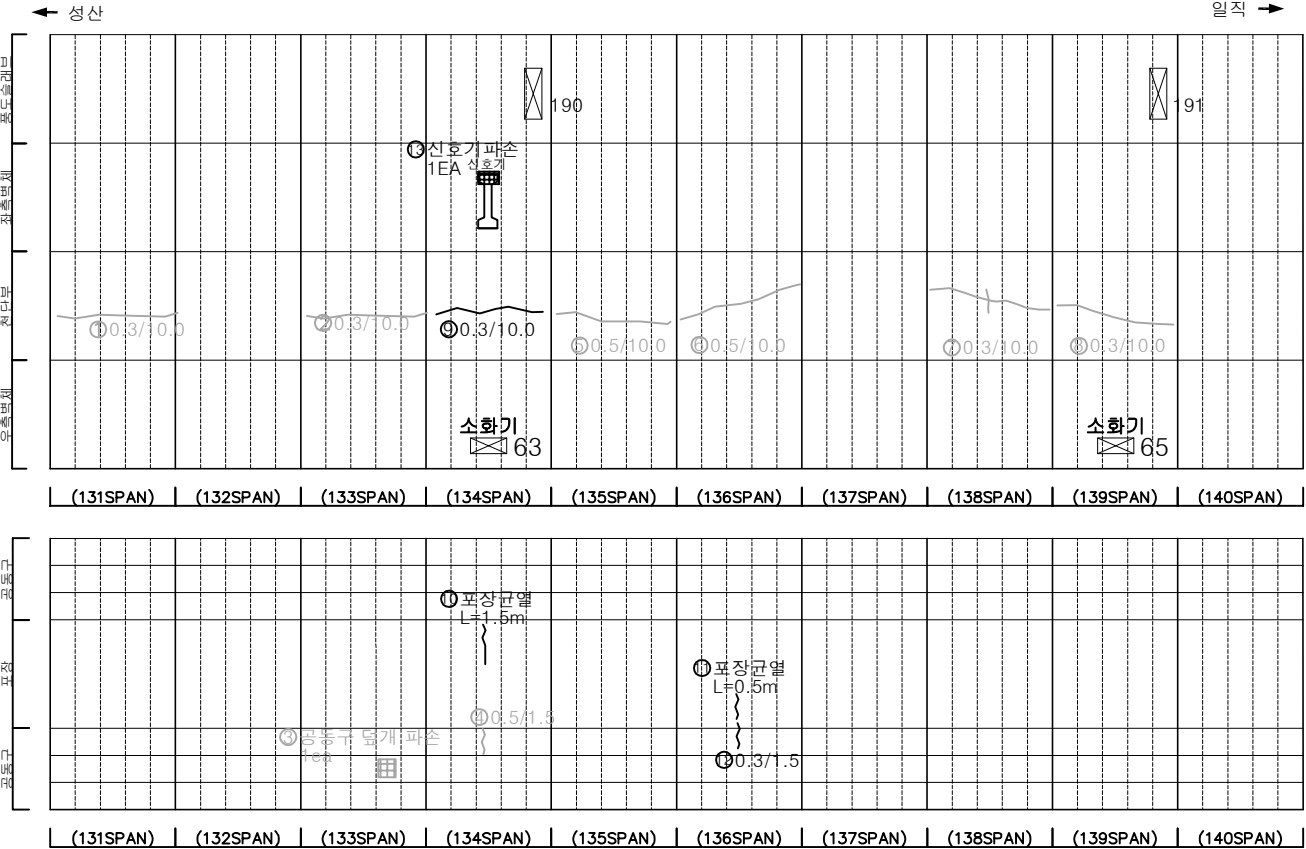

KEY PLAN

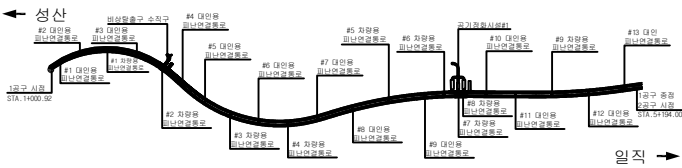

SECTION

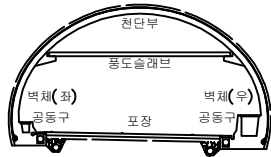


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		열화		기타
	부식		좌굴, 변형		

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 131~140구간(일직)
도면번호	14

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	23년	포장부	포장 파손	-	0.1	1.0	0.10	m²	1	0.10	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

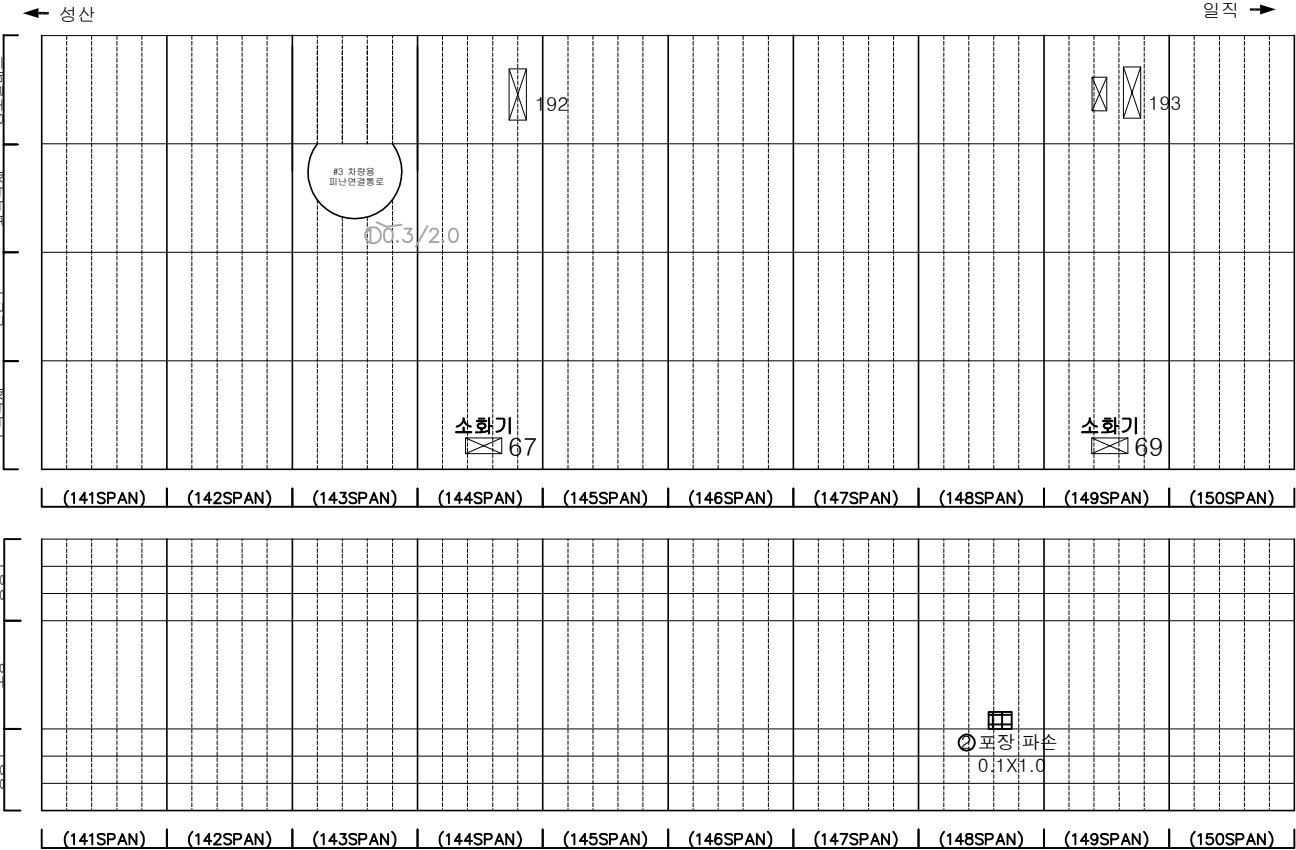


소화전65~67사이
포장부 신축이음부 파손

소화전67~69사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

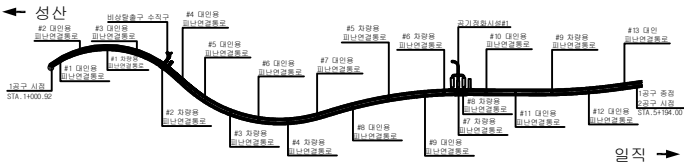

SECTION

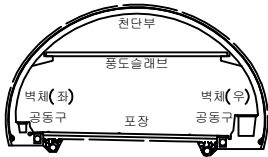


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	도면명 서부간선지하도로 NATM 141~150구간(일직)
도면번호	15

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
5	22상	천단부	균열	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
7	23하	포장부	포장 파손	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	0.15	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

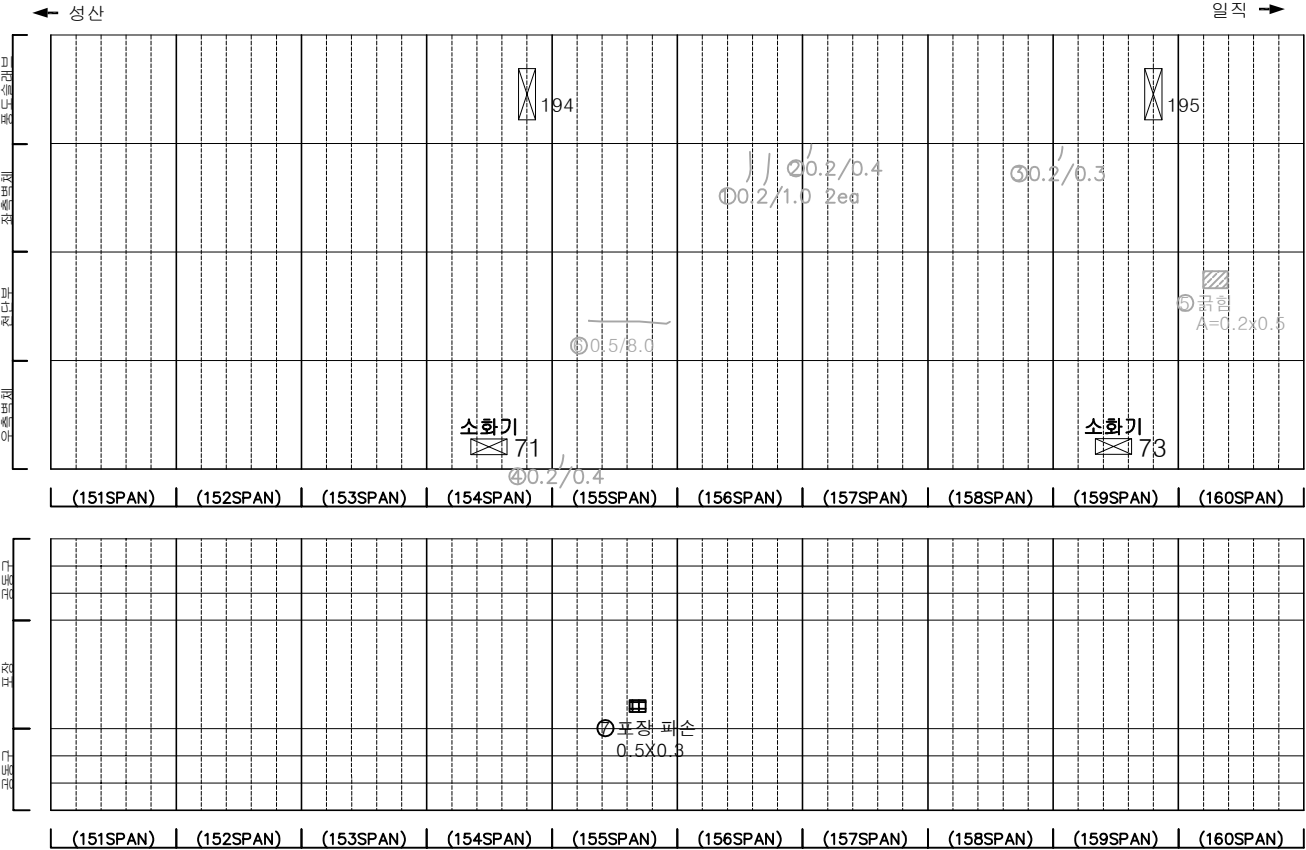

KEY PLAN

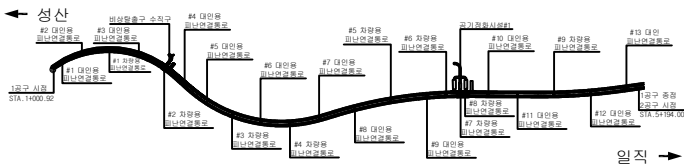

SECTION

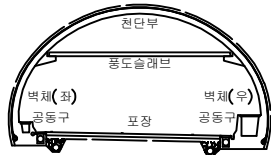


범례

	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철
	콘크리트		철근		강철

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 151~160구간(일직)
도 면 번 호	16


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	m	1	0.30	22'상 보수
2	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	23'상 보수
3	23상	철단부	균열(폭0.1mm)	0.1	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'상 보수
4	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

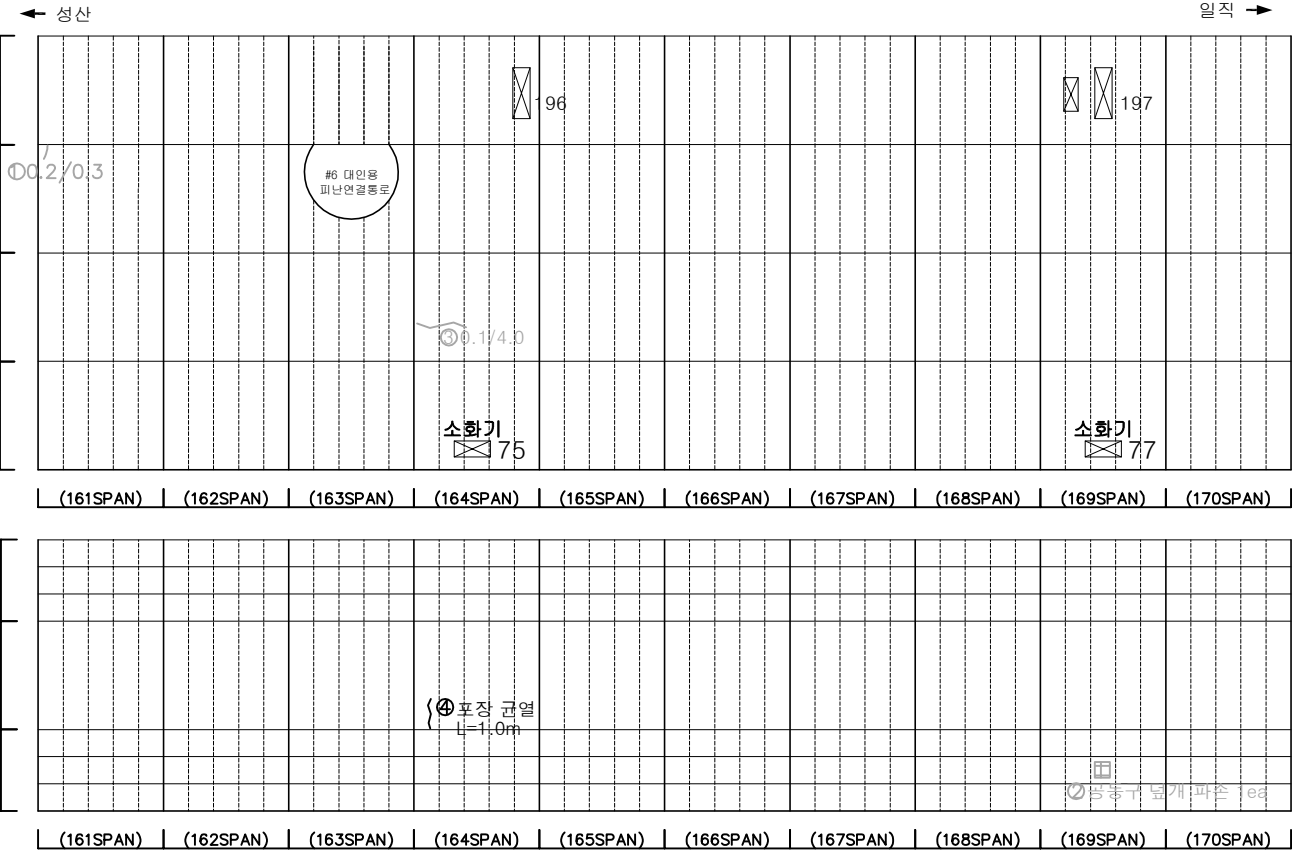


소화전 75~77사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

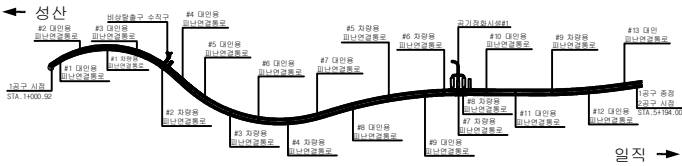

SECTION

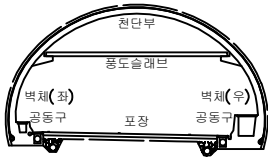


범례

	균열		망상균열		재료분리
	침치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		파괴물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 161~170구간(일직)
도 면 번호	17

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21년	측벽부	박락	-	0.1	0.2	0.02	m³	1	0.02	22'상 보수
2	22상	천단부	충분리	-	0.2	1.0	0.20	m³	1	0.20	23'하 보수
3	23년	승통구	승통구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	24'상 보수
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

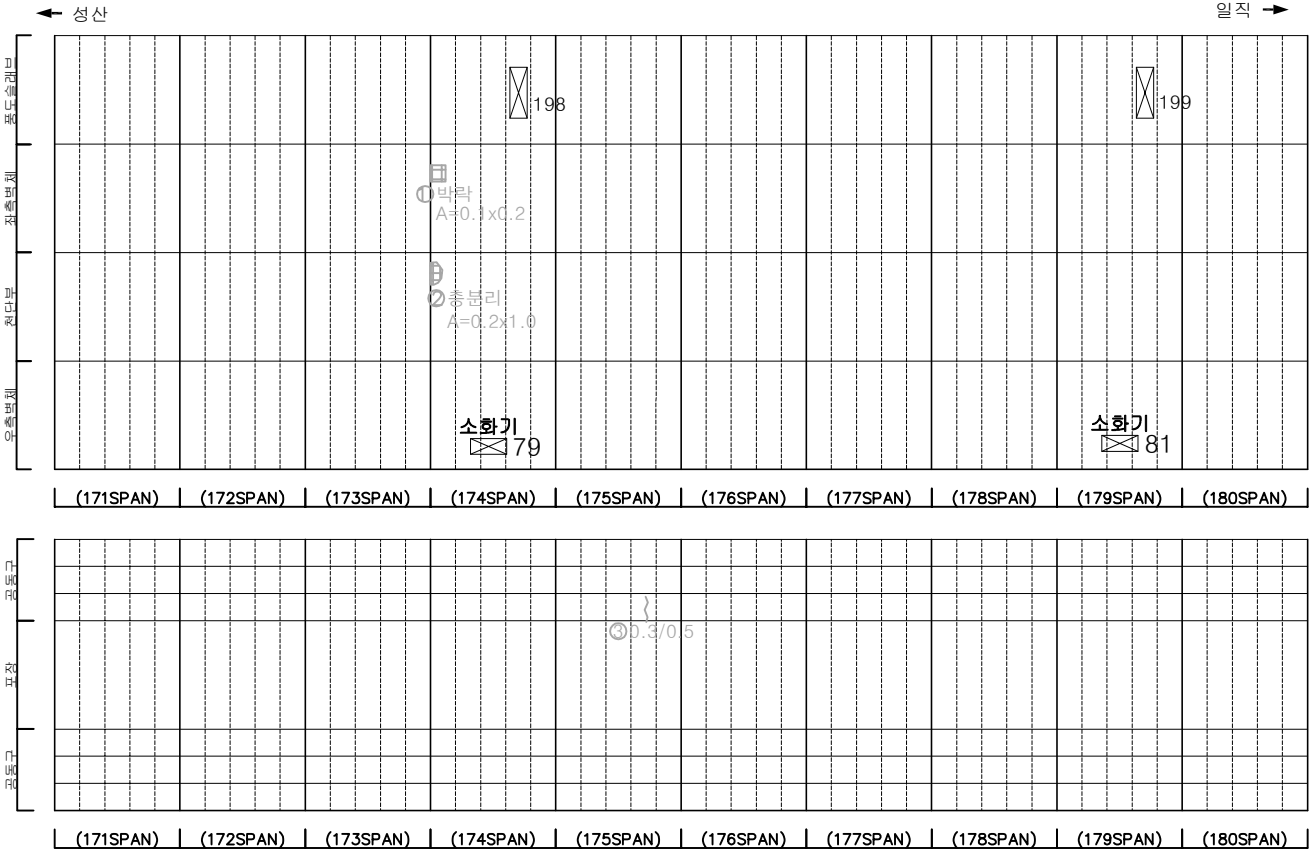

KEY PLAN

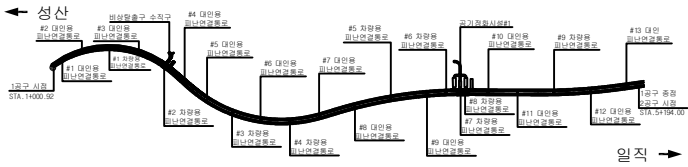

SECTION

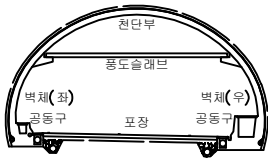

범례

	근 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 171~180구간(일직)
도 면 번호	18

손 상 물 량 표



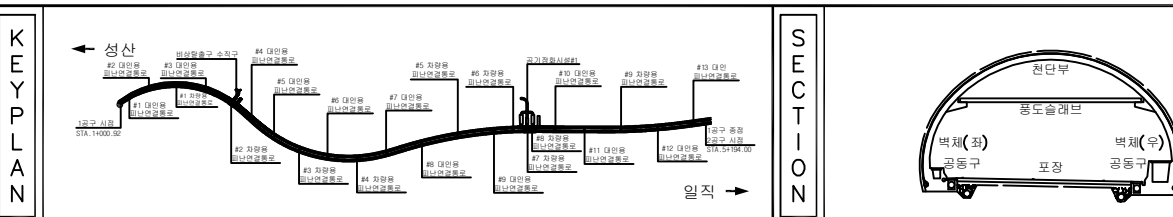
[illegible]


표 의		간 열		방상금열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		면치, 강동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 181-190구간(일직)
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 19

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개소	1	1.00	23'상 보수
5	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개소	1	1.00	23'상 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	14.0	-	14.00	m	1	14.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	14.00	-	14.00	m	1	14.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
13	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

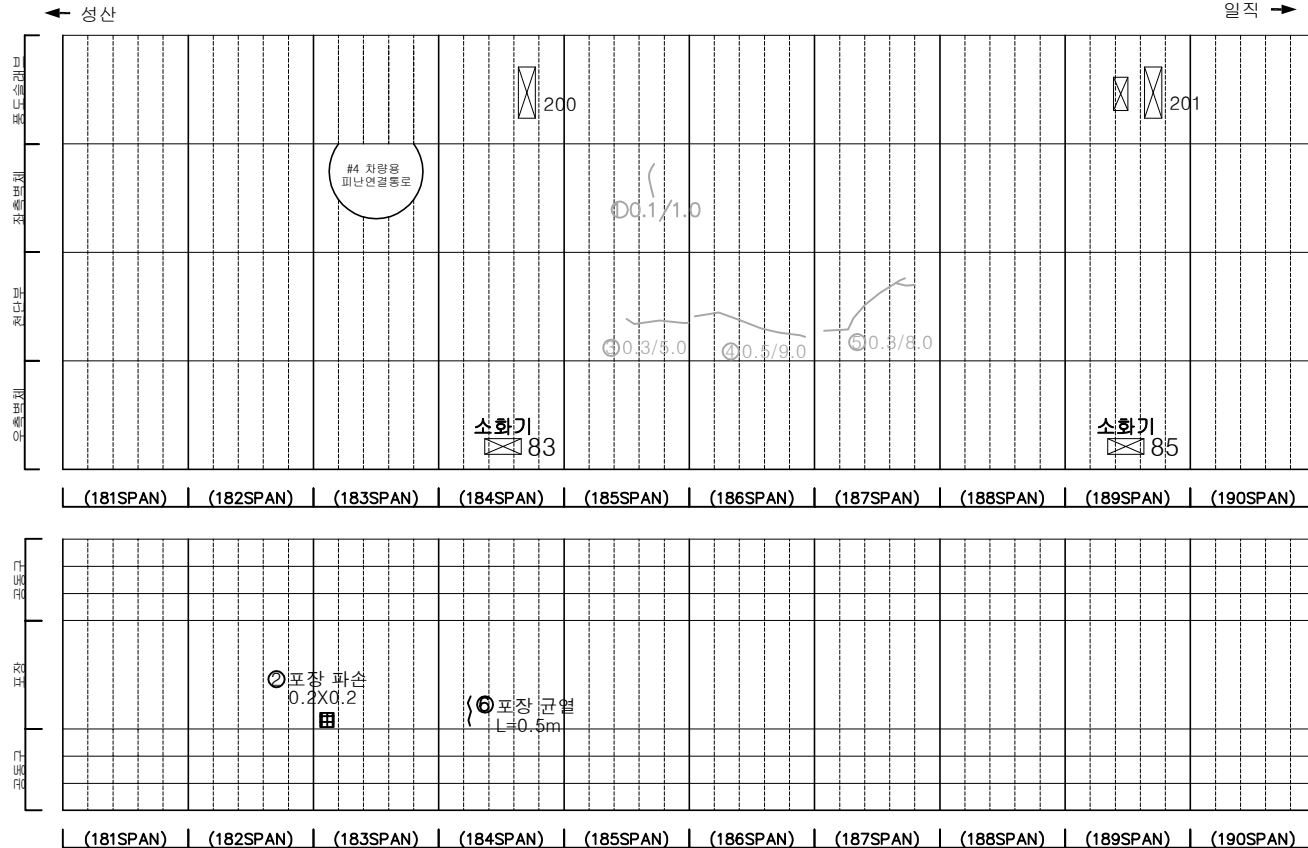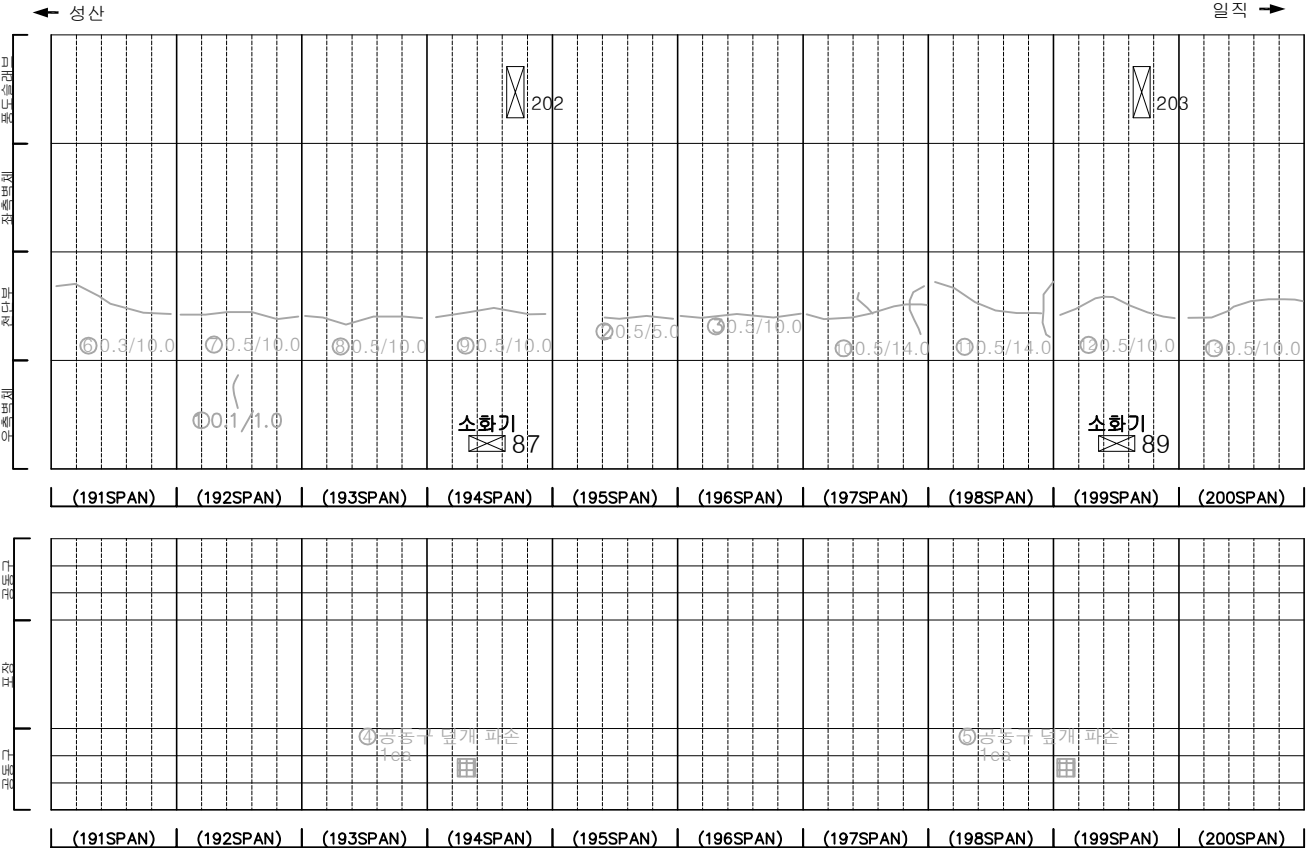

KEY PLAN

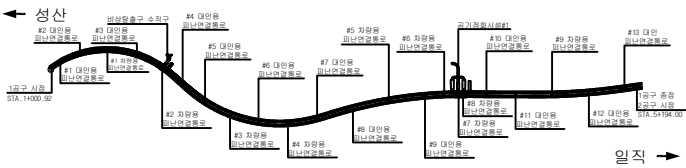

SECTION

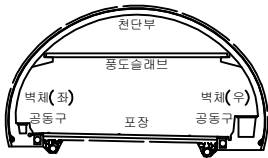


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 191~200구간(일직)
도면번호	20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	5	5.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	1.00	m	2	1.00	22'상 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'상 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	12.0	-	12.00	m	1	12.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

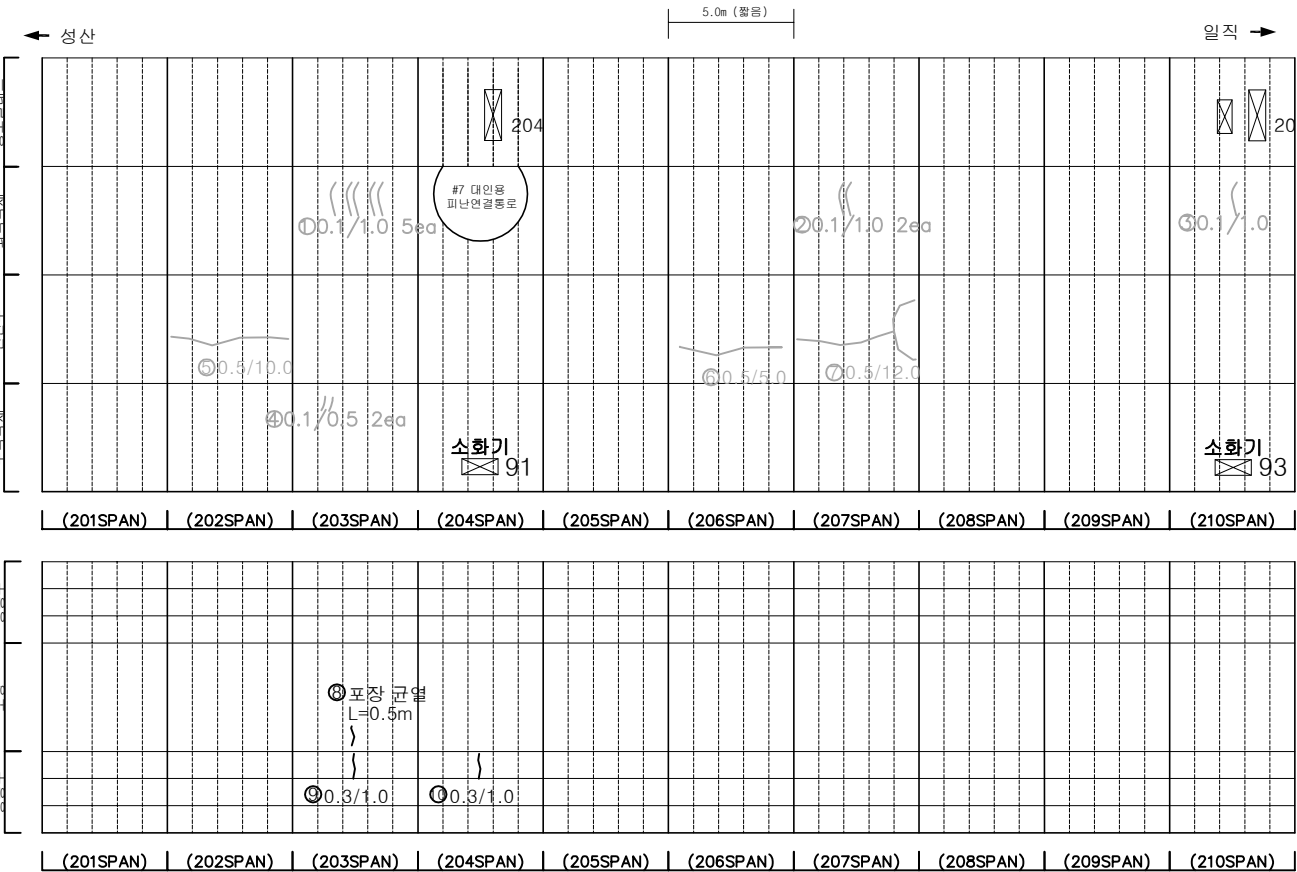

KEY PLAN

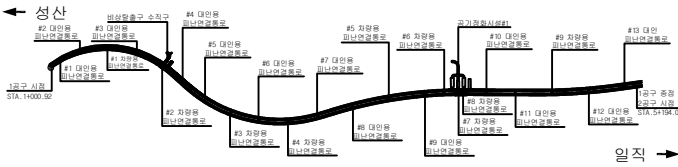

SECTION

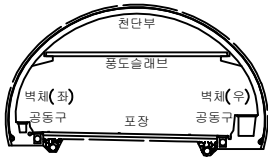


범례

	균열, 파손, 공동		망상균열		재료분리
	누수, 습윤부		박리, 파손		체수
	철근노출		벽체		퇴적물
	부식		침하		열화
	파괴, 변형		기타		


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 201~210구간(일직)
도 면 번호	21

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	m	1	1.00	23'성 보수
2	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

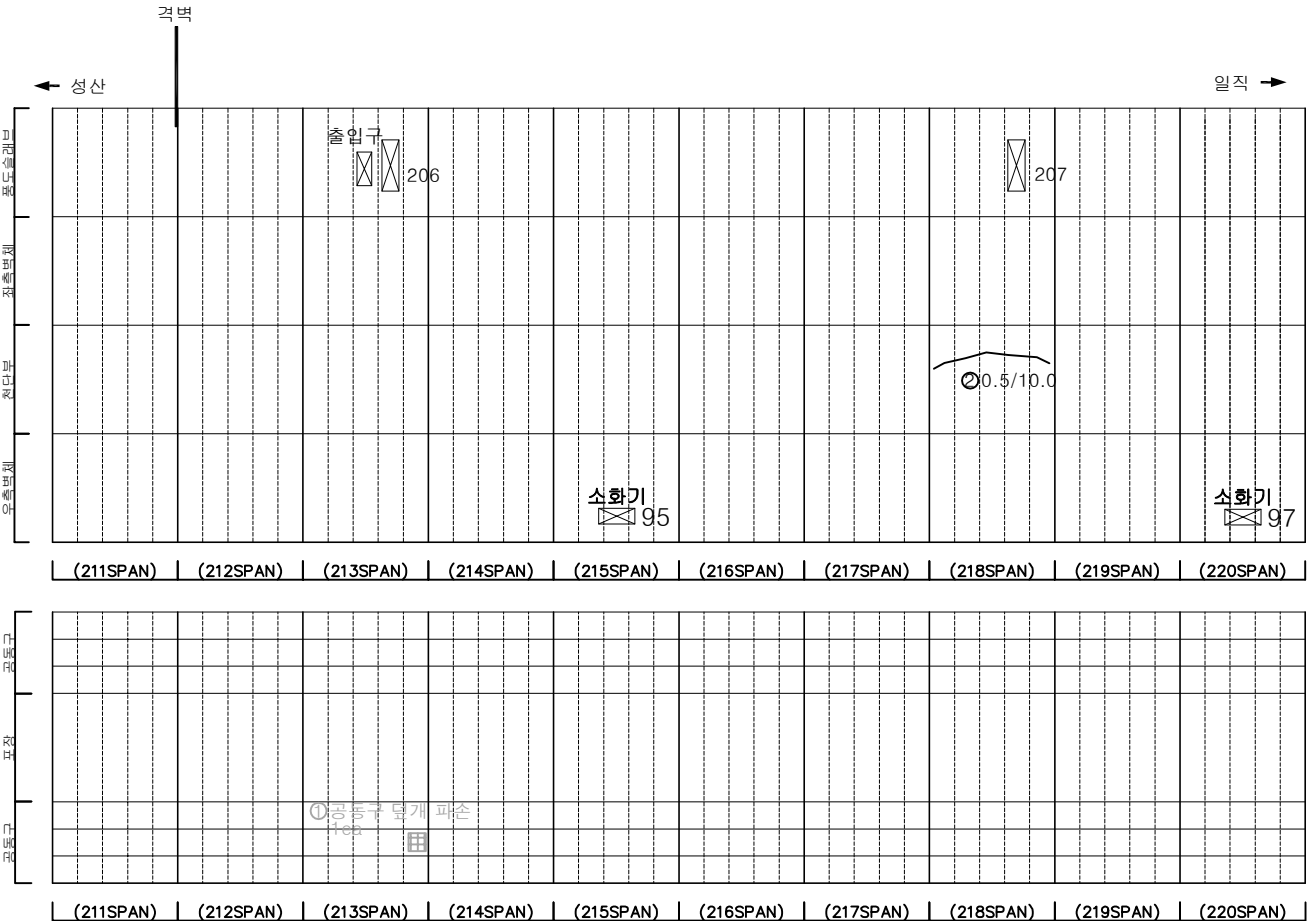

KEY PLAN

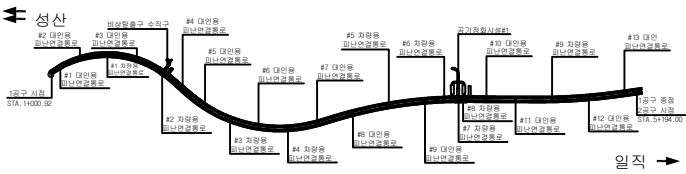

SECTION

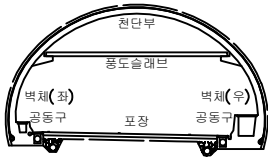

범례

	관 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽 폐		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 211~220구간(일직)
도 면 번호	22

손 상 물 량 표





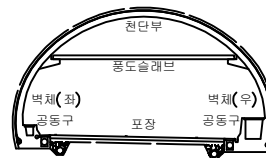
[illegible]


표 의				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 역 명
				서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 221~230구간(일직)
				도 면 호 23

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'상 보수
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
3	23상	천단부	파손	-	0.3	0.1	0.03	m ²	1	0.03	23'상 보수
4	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	4	0.12	
5	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	3	0.09	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

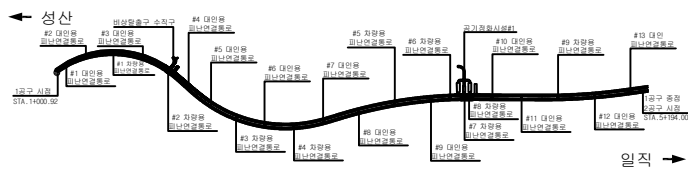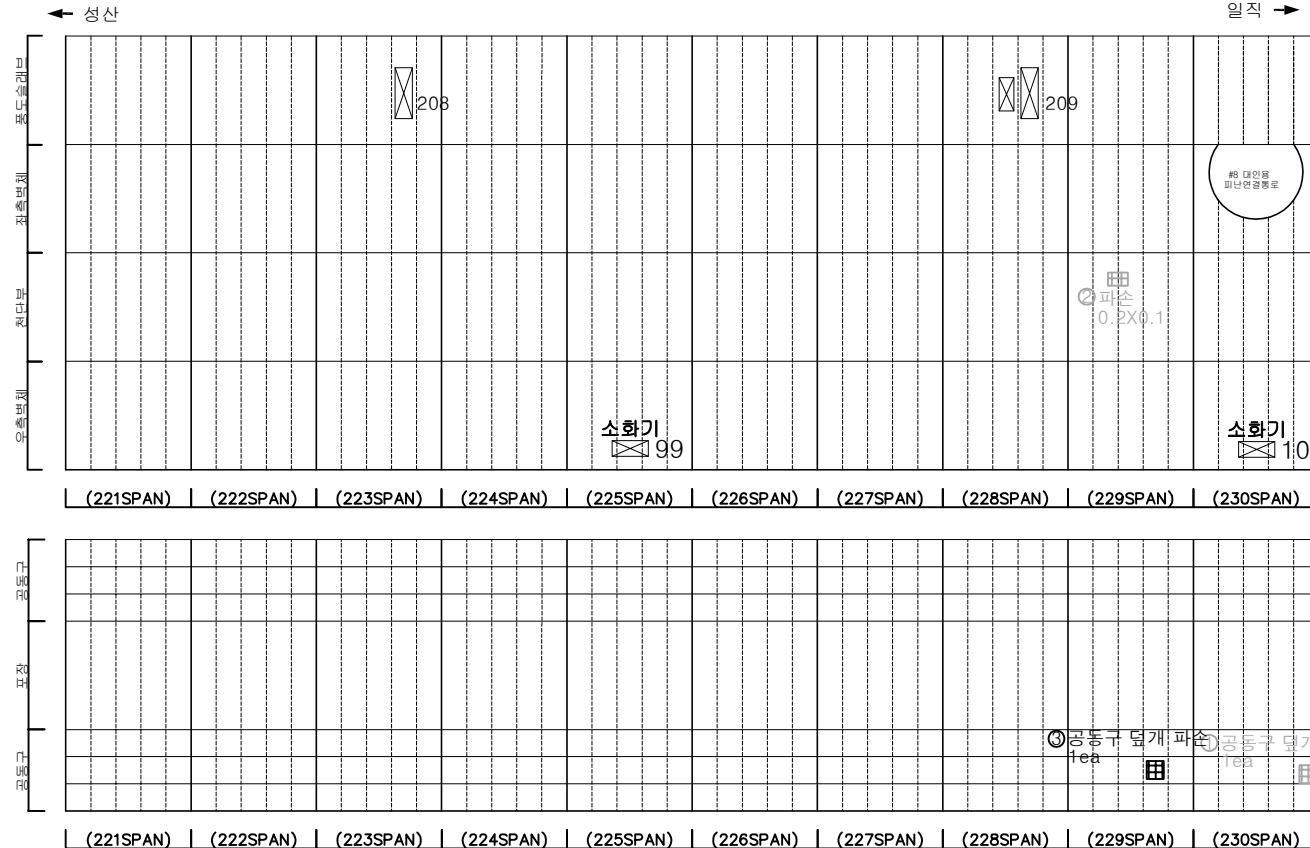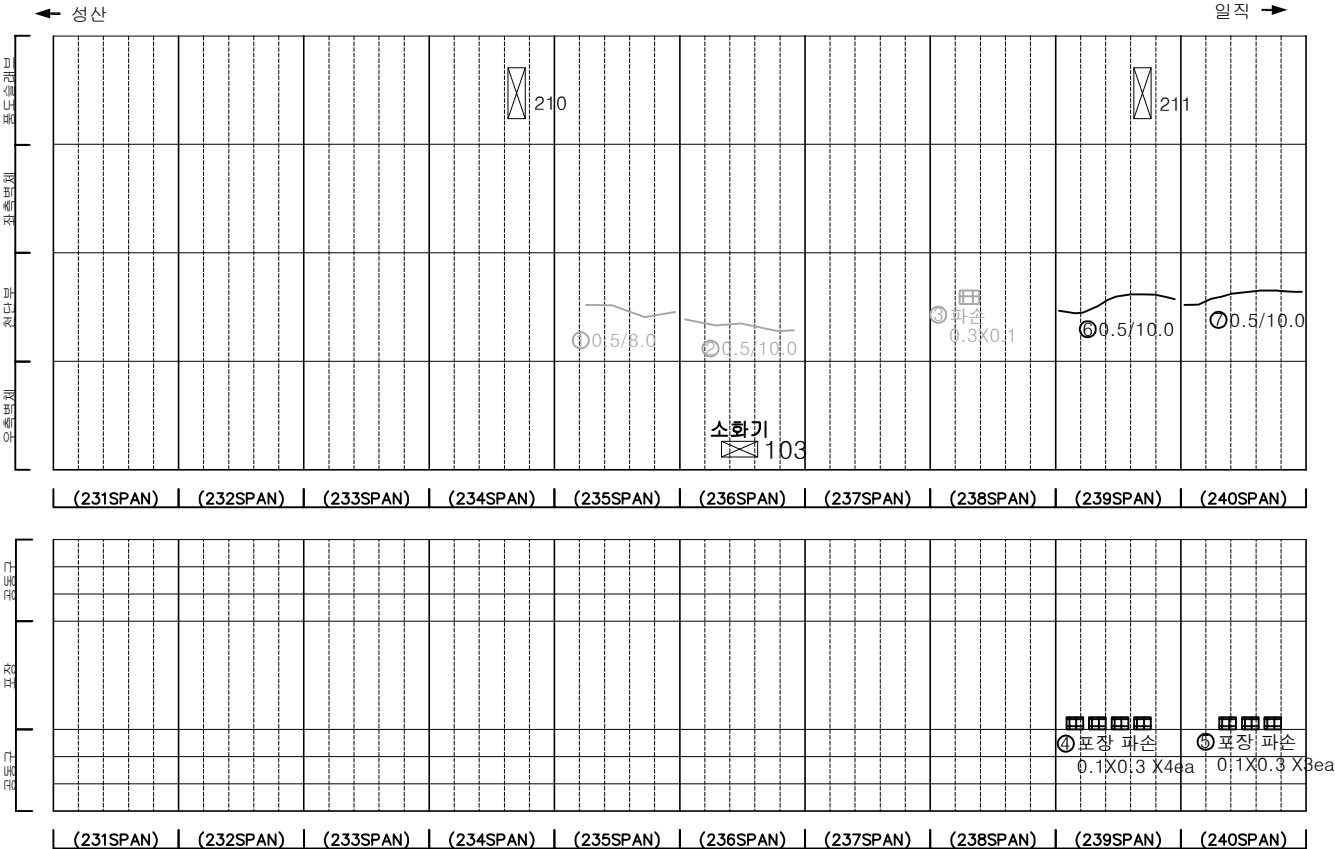

KEY PLAN

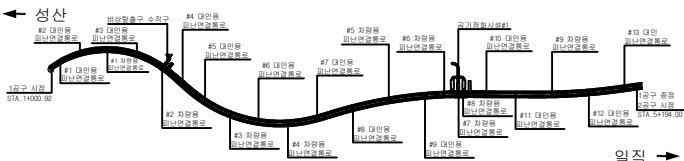

SECTION

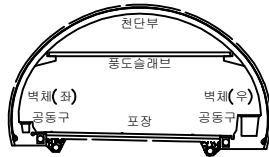


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 231~240구간(일직)
도면번호	24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	속박부	방향균열	-	3.0	1.5	4.50	m ²	1	4.50	22'상 보수
2	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.2	-	1.20	m	1	1.20	22'상 보수
3	21하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22하	속박부	방향균열	-	4.0	1.5	6.00	m ²	1	6.00	
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	23'하 보수
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

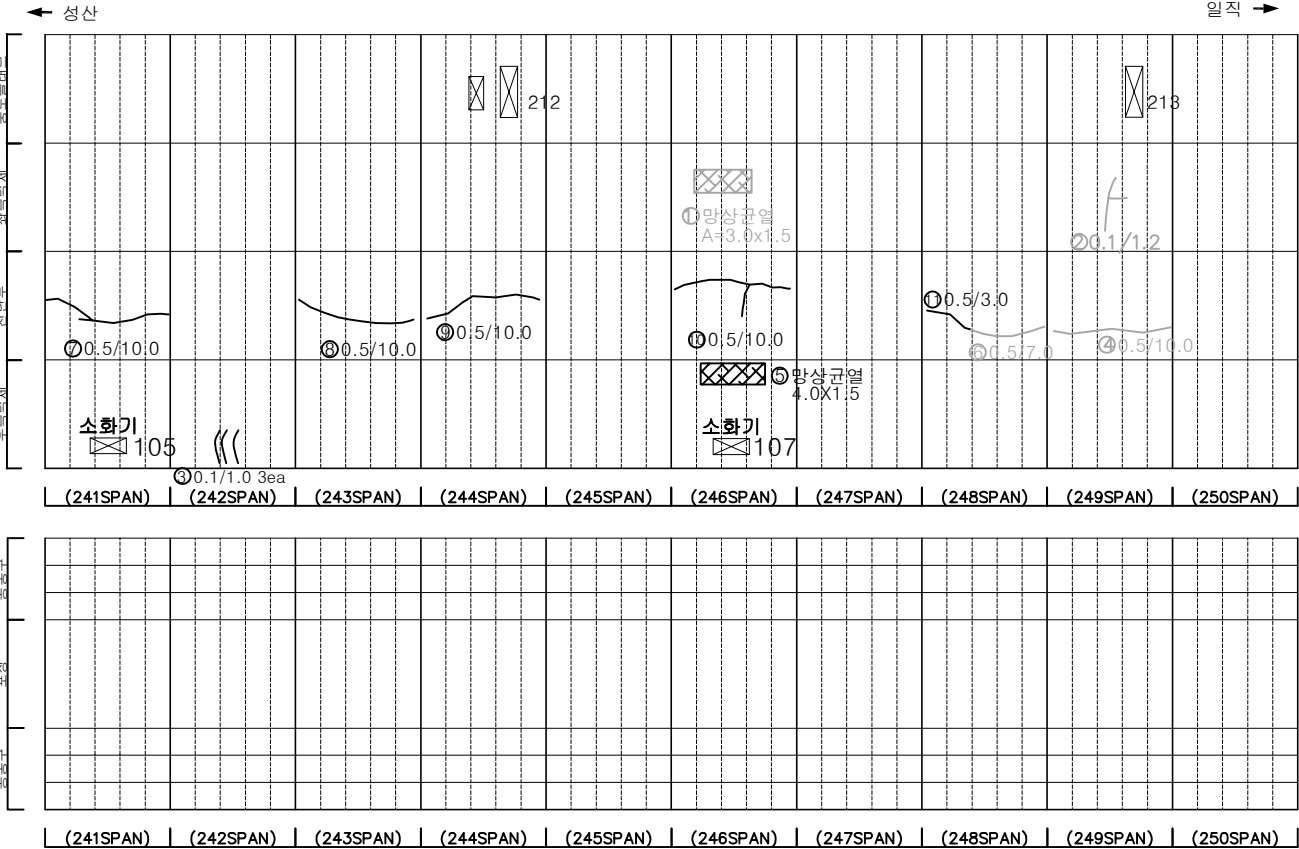

KEY PLAN

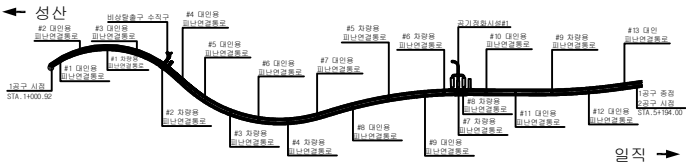

SECTION

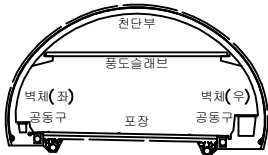


범례

	균열		방상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도면명 서부간선지하도로 NATM 241~250구간(일직)
도 면 번호	25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.2	-	1.20	m	1	1.20	22'하 보수
2	22상	천단부	파손	-	0.2	0.5	0.10	m	1	0.10	23'하 보수
3	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
4	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
12	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

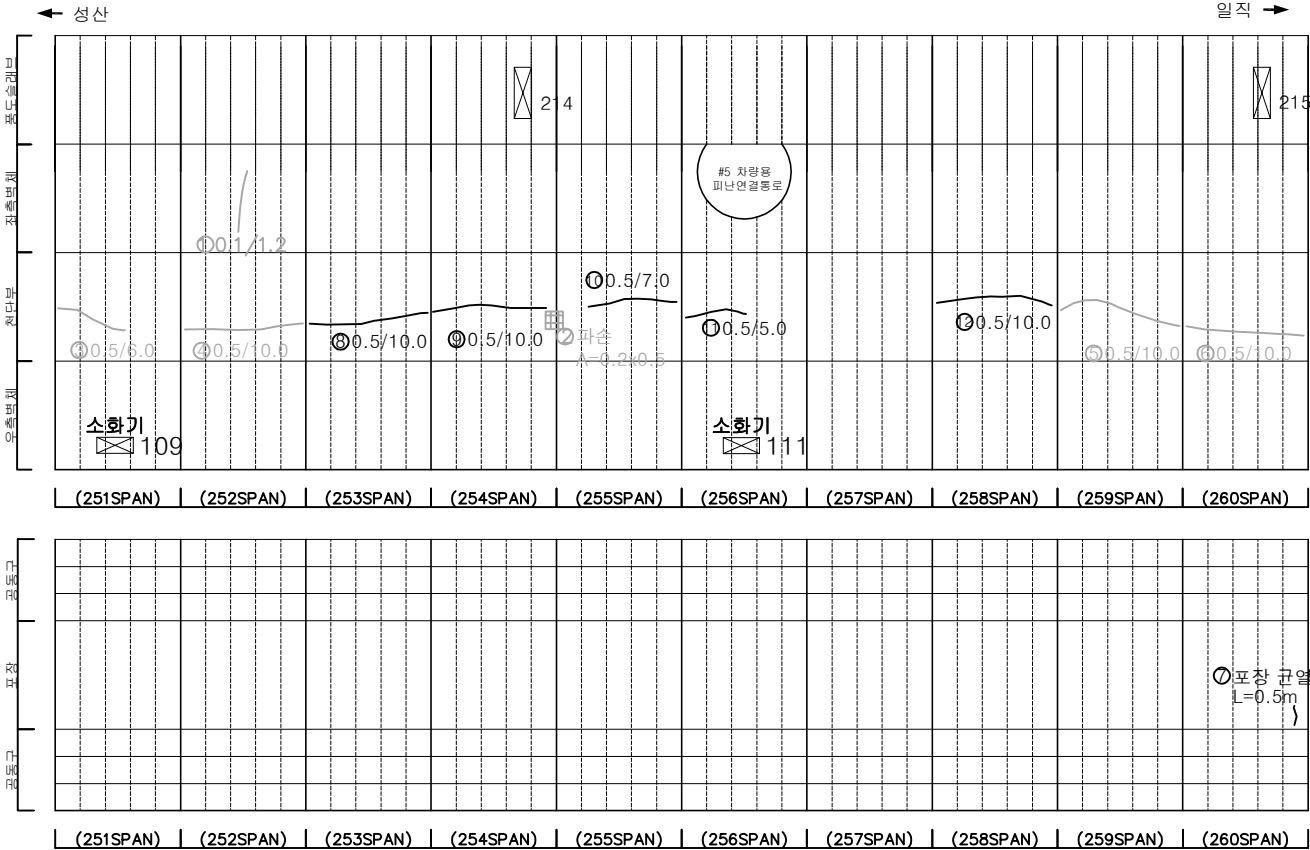

KEY PLAN

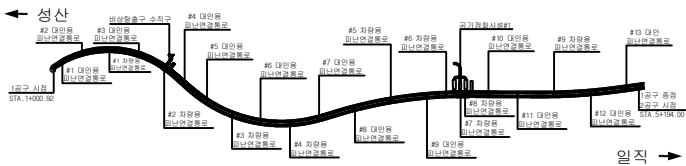

SECTION

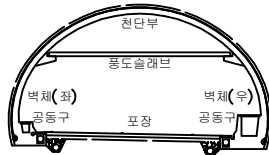


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 251~260구간(일직)
도면번호	26

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.8	-	1.80	m	1	1.80	22'상 보수
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

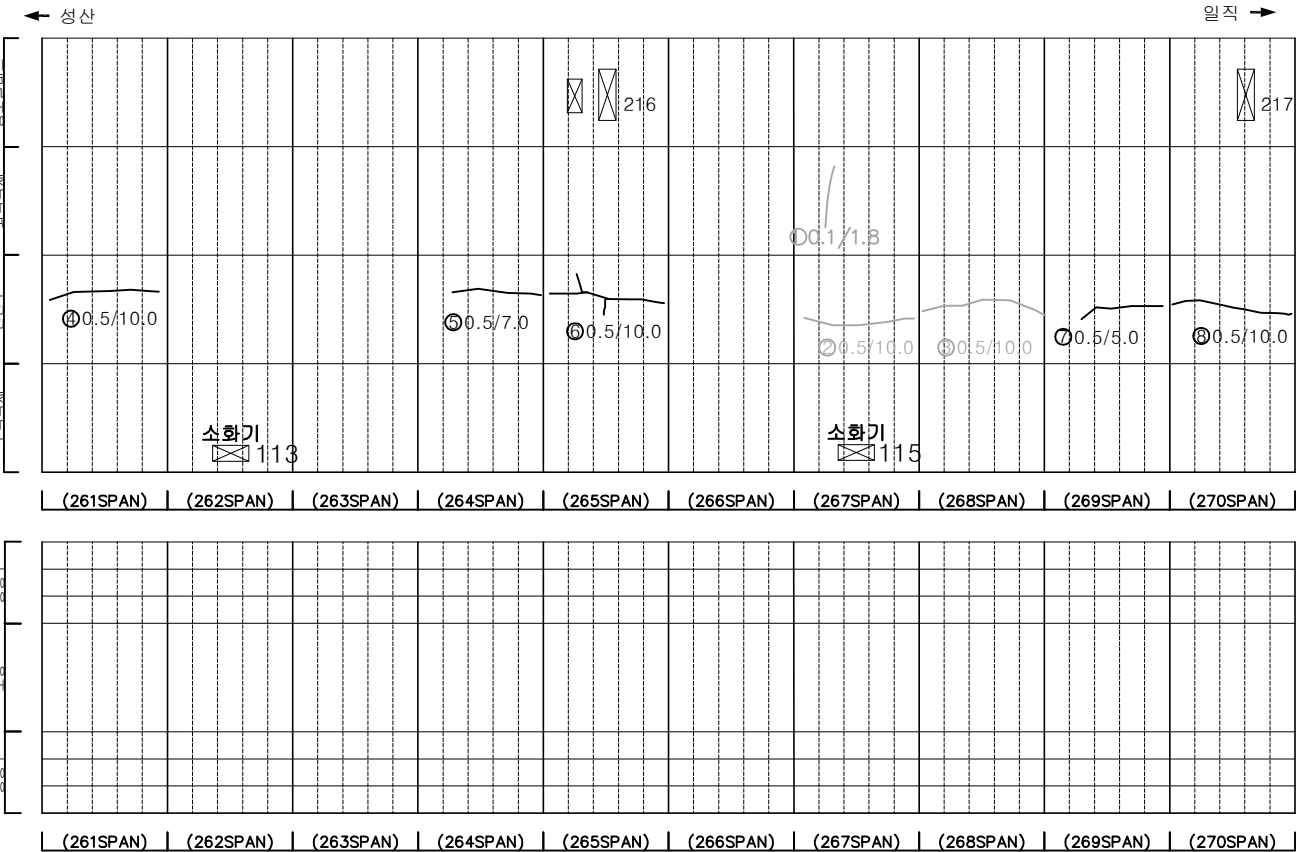

KEY PLAN

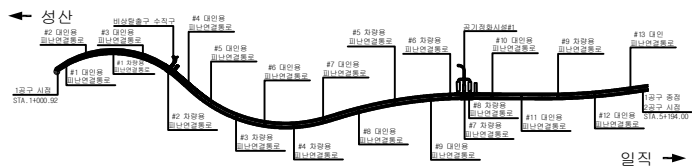

SECTION

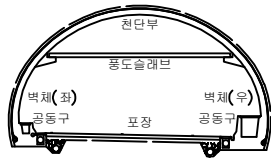


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 261~270구간(일직)
도면번호	27

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	23'상 보수
9	22하	측벽부	균열부백태	-	0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	
10	23하	측벽부	누수흔적	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
13	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
14	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
15	23하	측벽부	보수부 재균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

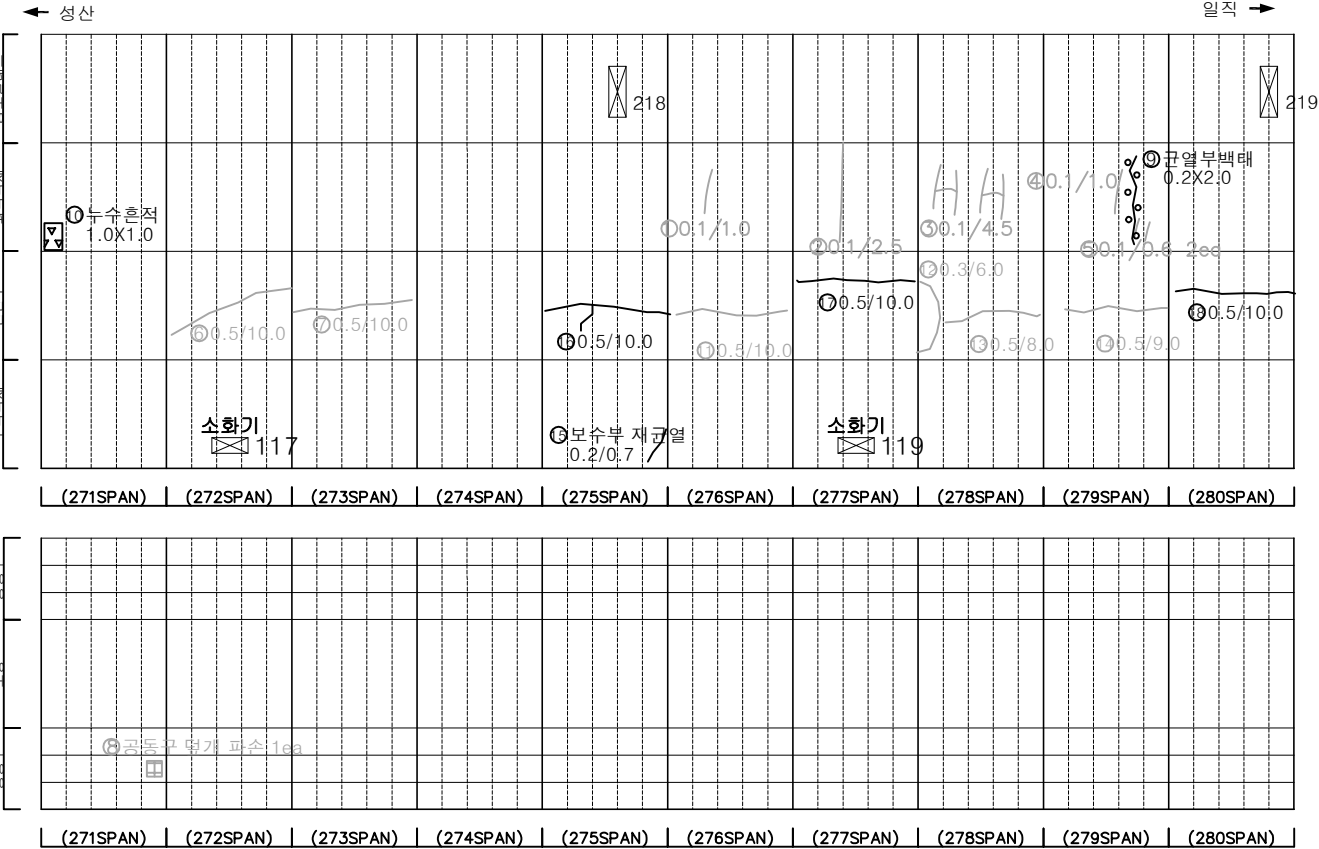

KEY PLAN

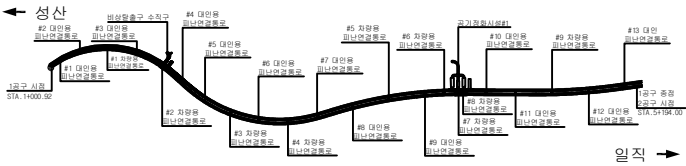

SECTION

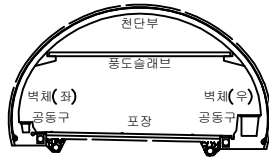


범례

	균열		망상균열		재료분리
	관절, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 271~280구간(일직)
도면번호	28

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	4	3.20	22'상 보수
2	21하	측벽부	양상균열	-	1.5	1.0	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	22하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개소	1	1.00	23'상 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
8	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
9	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
13	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
14	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
15	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
16	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
17	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
18	23하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

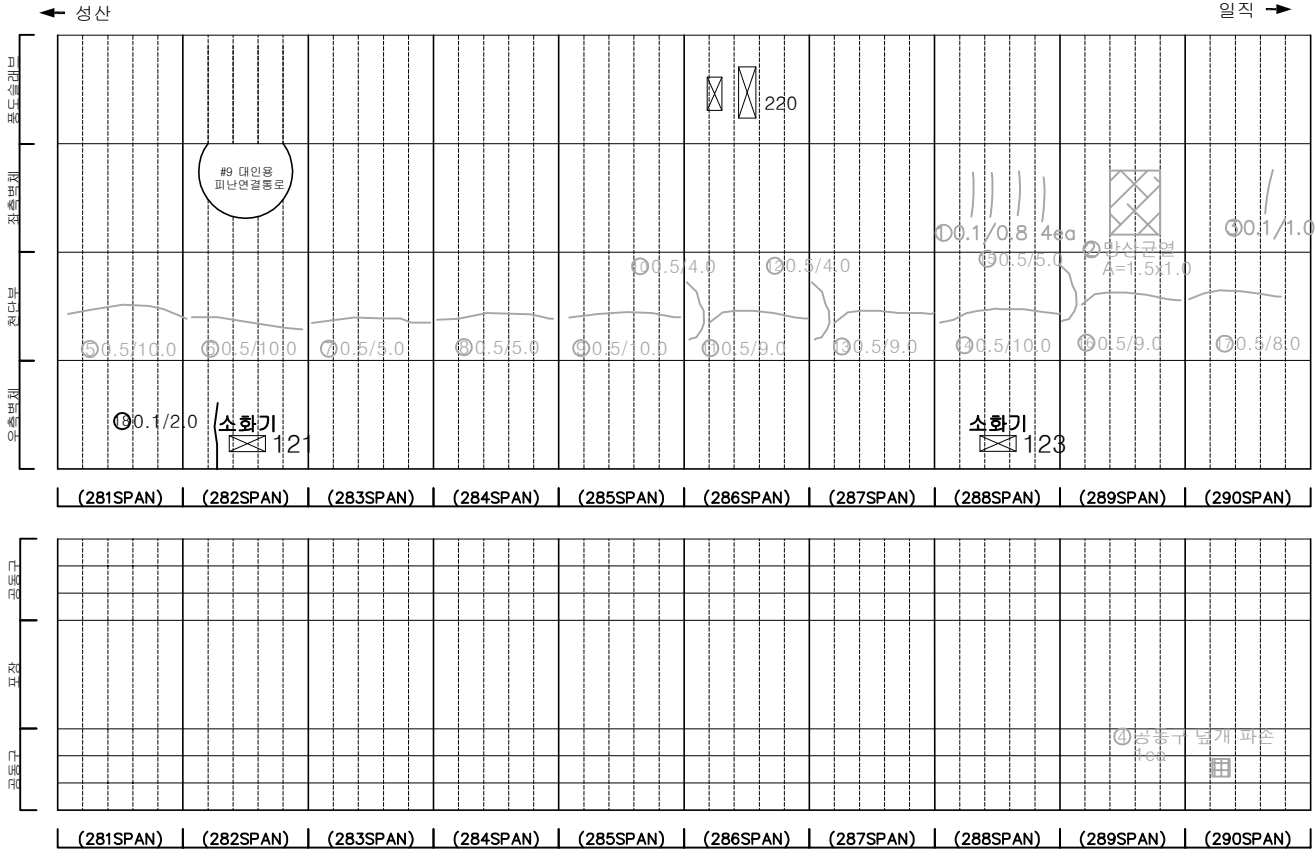

KEY PLAN

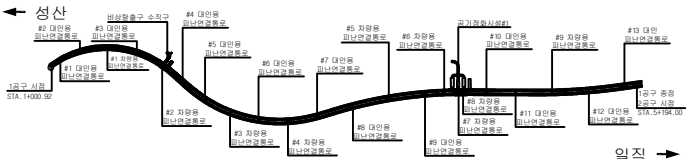

SECTION

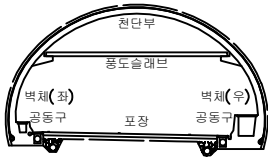


범례

	콘크리트		강근콘크리트		철근콘크리트
	벽돌		벽돌		벽돌
	돌		돌		돌
	모래		모래		모래
	골재		골재		골재
	흙		흙		흙
	물		물		물
	공기		공기		공기
	불		불		불
	번개		번개		번개
	지진		지진		지진
	바람		바람		바람
	눈		눈		눈
	얼음		얼음		얼음
	비		비		비
	눈발		눈발		눈발
	안개		안개		안개
	구름		구름		구름
	태양		태양		태양
	달		달		달
	별		별		별
	혜성		혜성		혜성
	유성		유성		유성
	소행성		소행성		소행성
	행성		행성		행성
	은하		은하		은하
	우주		우주		우주


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 281~290구간(일직)
도면번호	29

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 수량	
1	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
2	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보수
3	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
4	21하	속박부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
5	21하	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	22'상 보수
6	21하	속박부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
8	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
9	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
10	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
12	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	9.00	23'하 보수
13	23상	속박부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
14	23상	속박부	보수부 재균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
15	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

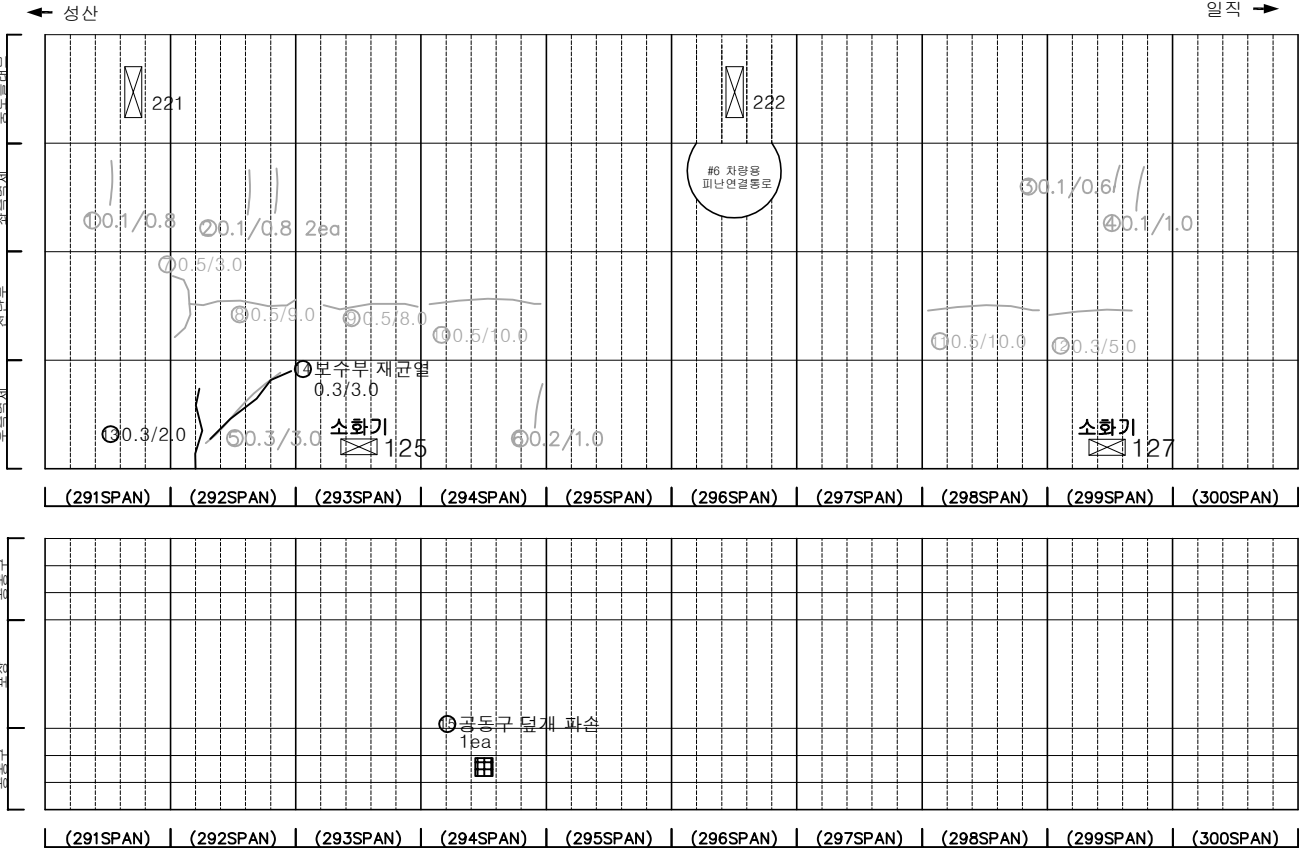

KEY PLAN

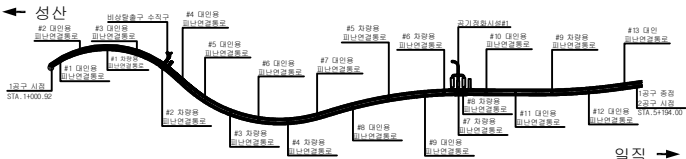

SECTION

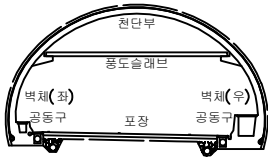

범례


	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 291~300구간(일직)
도 면 번호	30

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
3	22하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

비상주차대

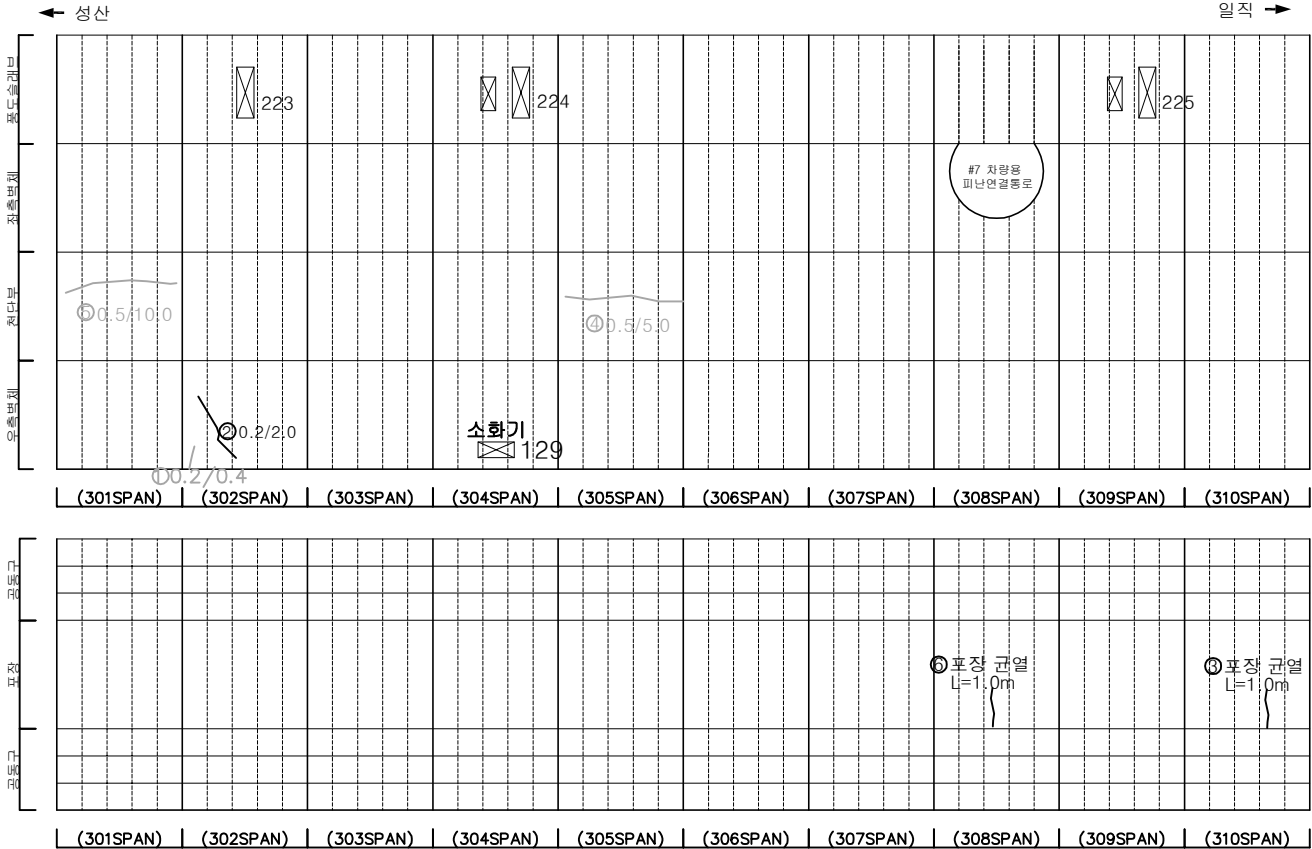


소화전129~131사이
포장부 신축이음부 파손

KEY PLAN

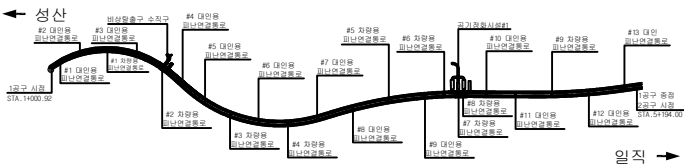


SECTION

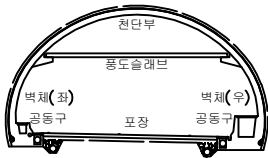


범 례	구분	상 태	재 질	발 주 처
	균열	망상균열	재료분리	서서울도시고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	체수	용역명
	누수, 습윤부	벽면	퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근노출	침하	열화	도면명
	부식	좌굴, 변형	기타	서부간선지하도로 NATM 301~310구간(일직)
				도면번호
				31

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	24'상 보수
5	23상	천단부	박락	-	0.1	1.0	0.10	m ²	2	0.20	23'하 보수
6	23상	천단부	흙탕	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
10	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

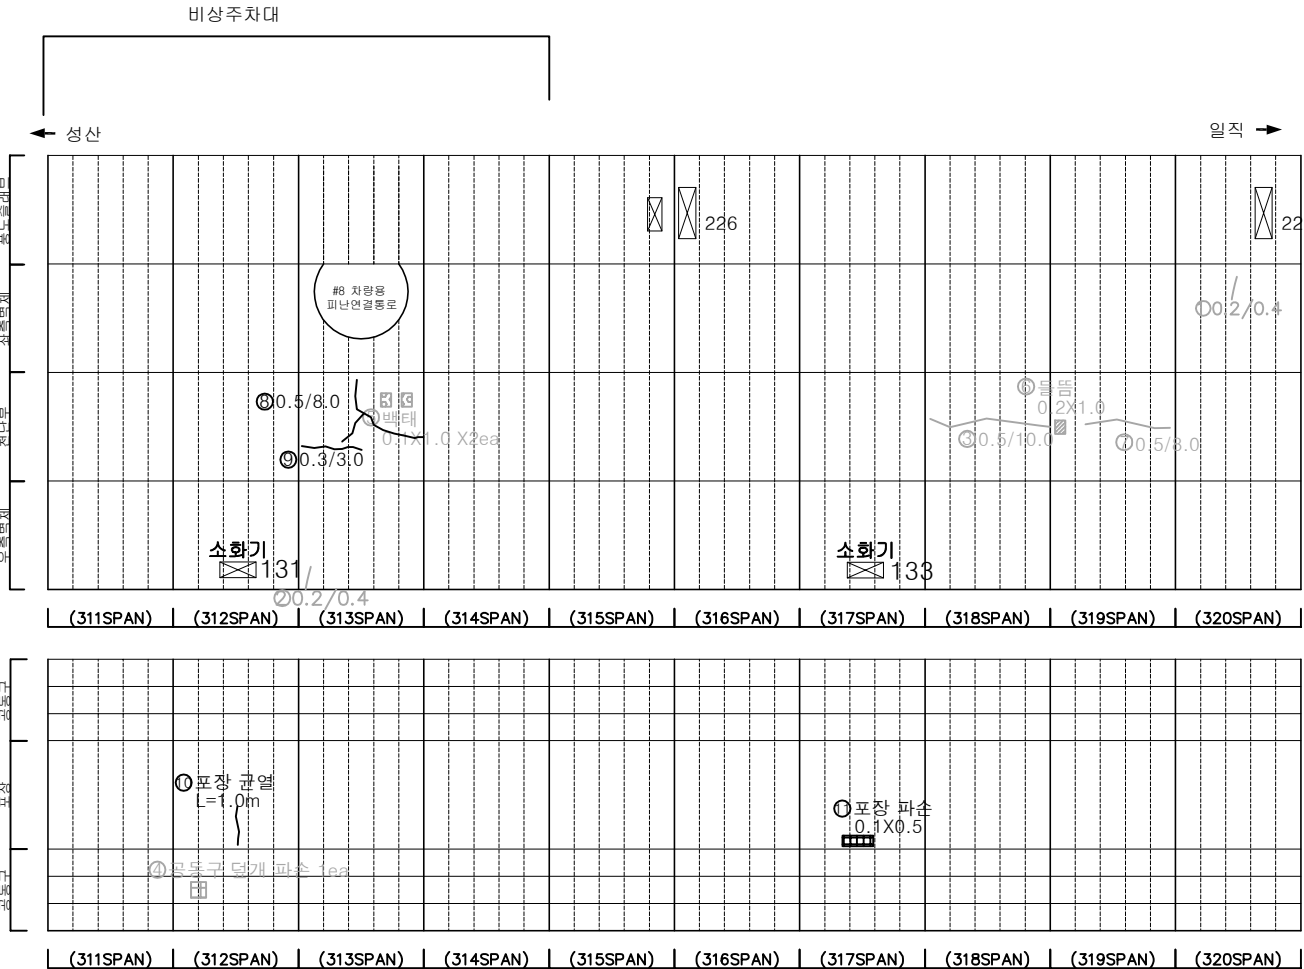

KEY PLAN

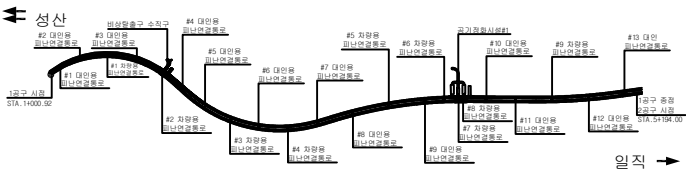




SECTION

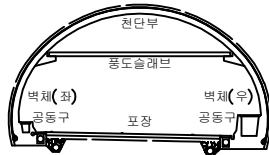


범례

			발 주 처
			서서울도시고속도로(주)
			용역명
			서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
			도면명
			서부간선지하도로 NATM 311~320구간(일직)
			도면번호
			32

손상물량표

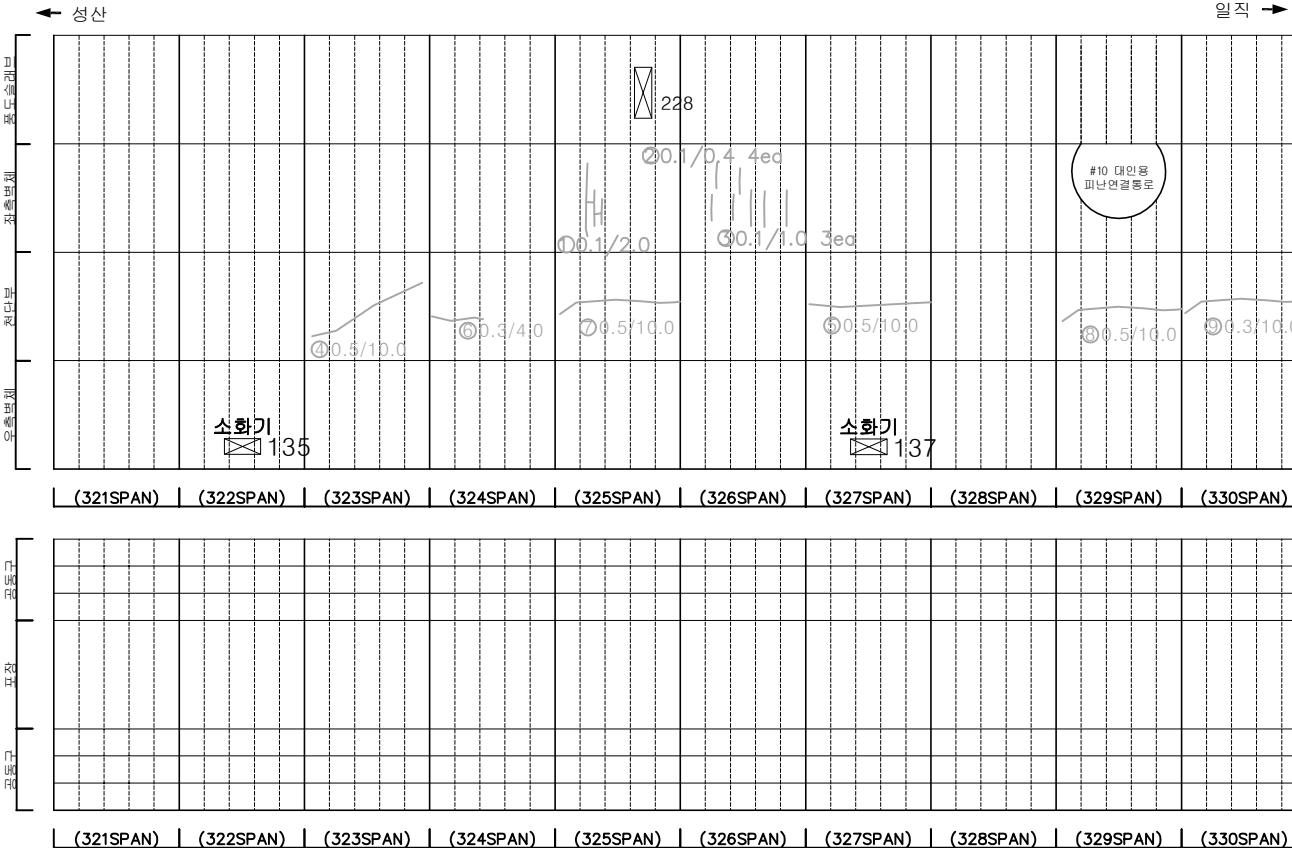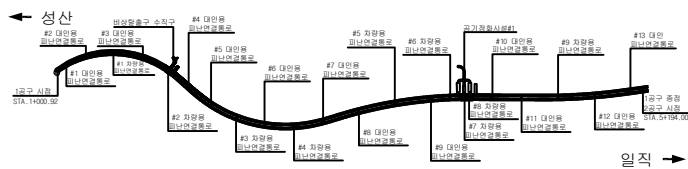[illegible]

SECTION

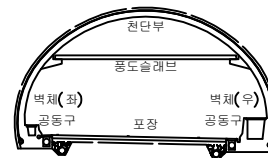

200

	균열		망상균열		재로분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	편치, 광둥		바리, 파손		세수	
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명 서부산선지하도로 NATM 321~330구간(일직)
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	

손 상 물 량 표



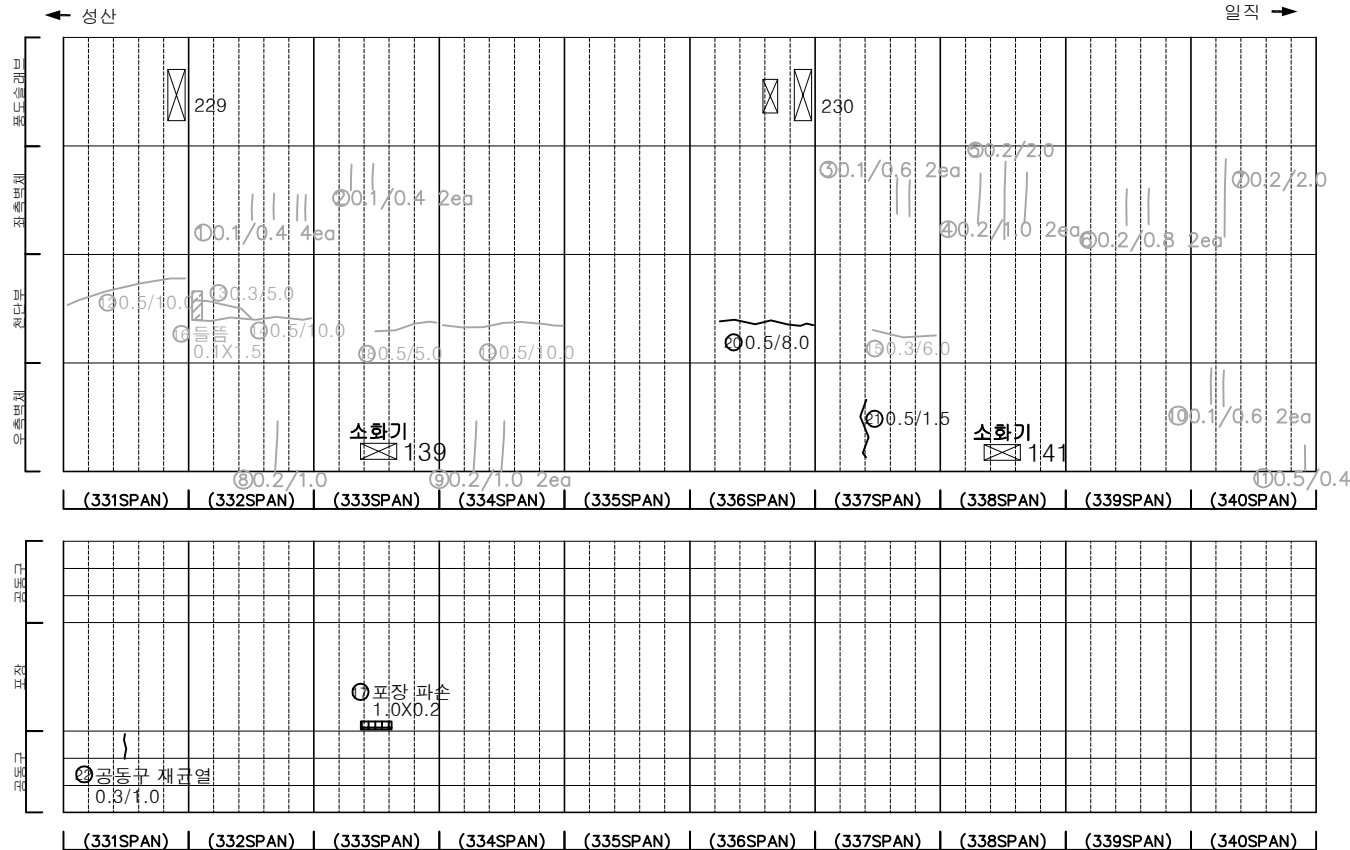
[illegible]


표 의		간 열		망상금열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 331~340구간(일직)
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 34

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	5	2.00	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	22'상 보수
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	23'하 보수
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	23'하 보수
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
14	23상	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	23'하 보수
15	23하	측벽부	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	ea	1	1.00	
16	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

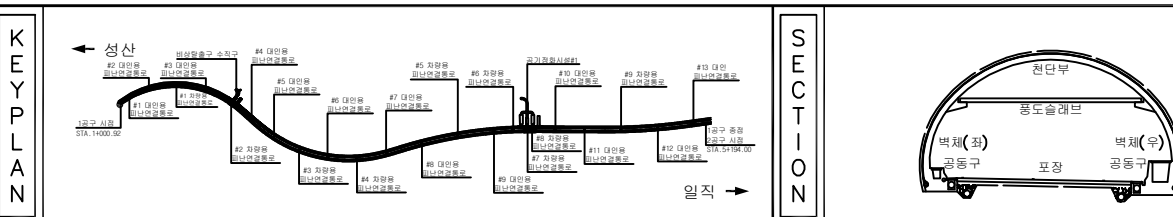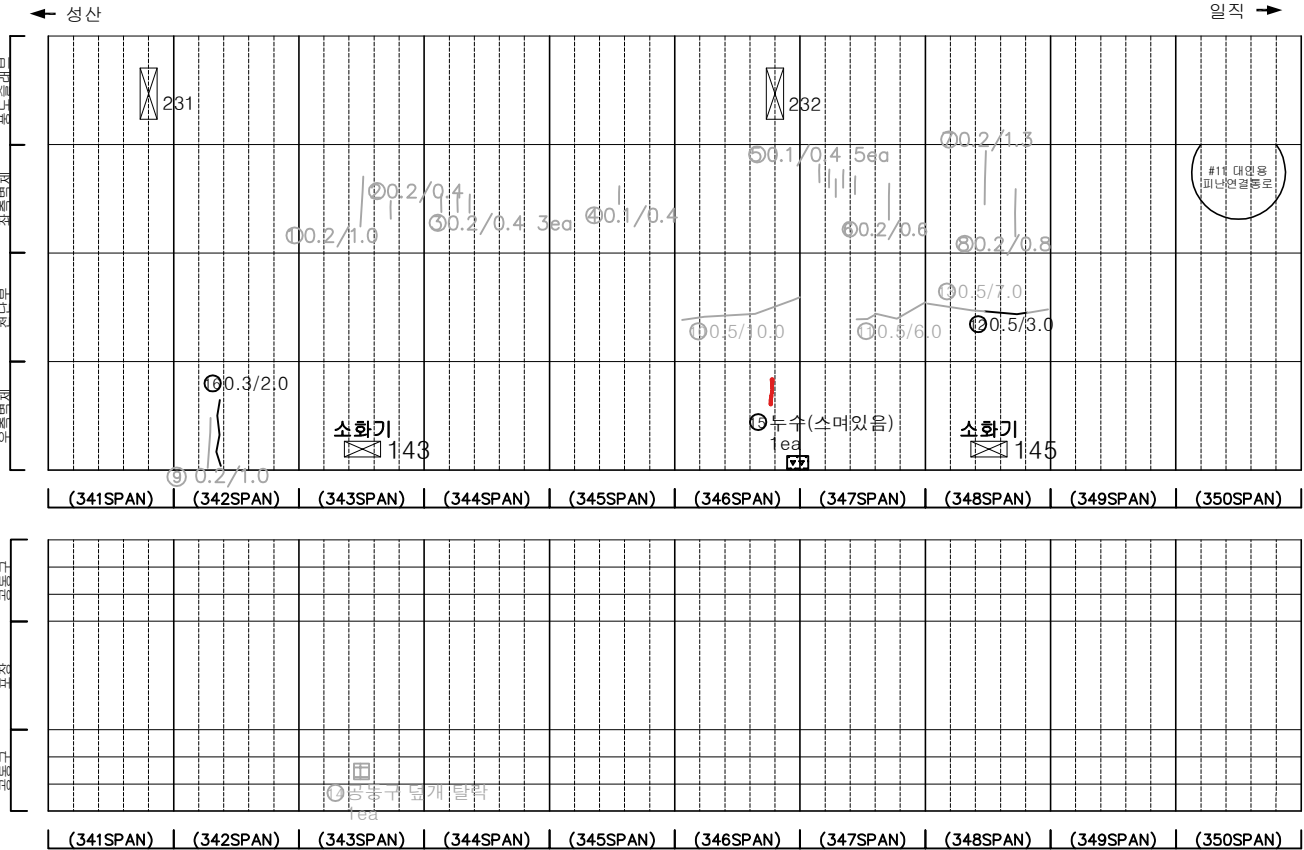

KEY PLAN

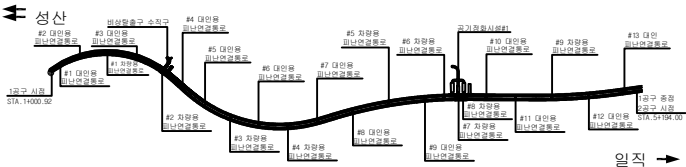

SECTION

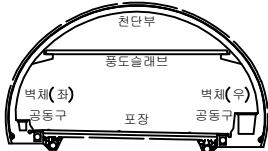


범례

	균열, 파손, 공동		방상균열		재료분리
	누수, 습윤부		벽체		체수
	침하		암반		암반
	기타		기타		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 341~350구간(일직)
도 면 번호	35

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21년	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
4	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
5	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
6	21년	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
7	22년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
10	23년	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

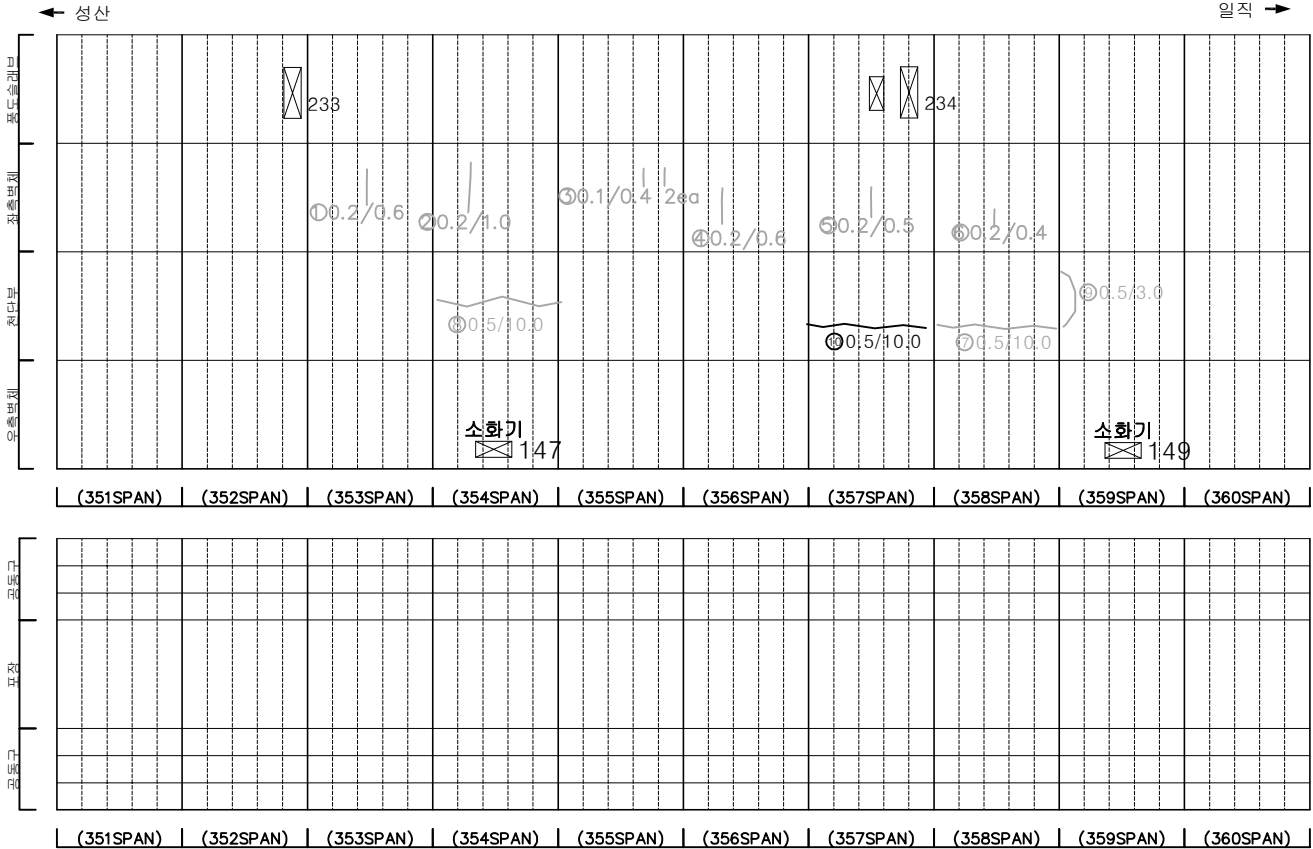

KEY PLAN

SECTION

범례

	균열		망상균열		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하		부식		기타

발주처

서울특별시고속도로(주)

용역명

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도면명


서부간선지하도로 NATM 351~360구간(일직)

도면번호


36

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
3	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	개	1	1.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

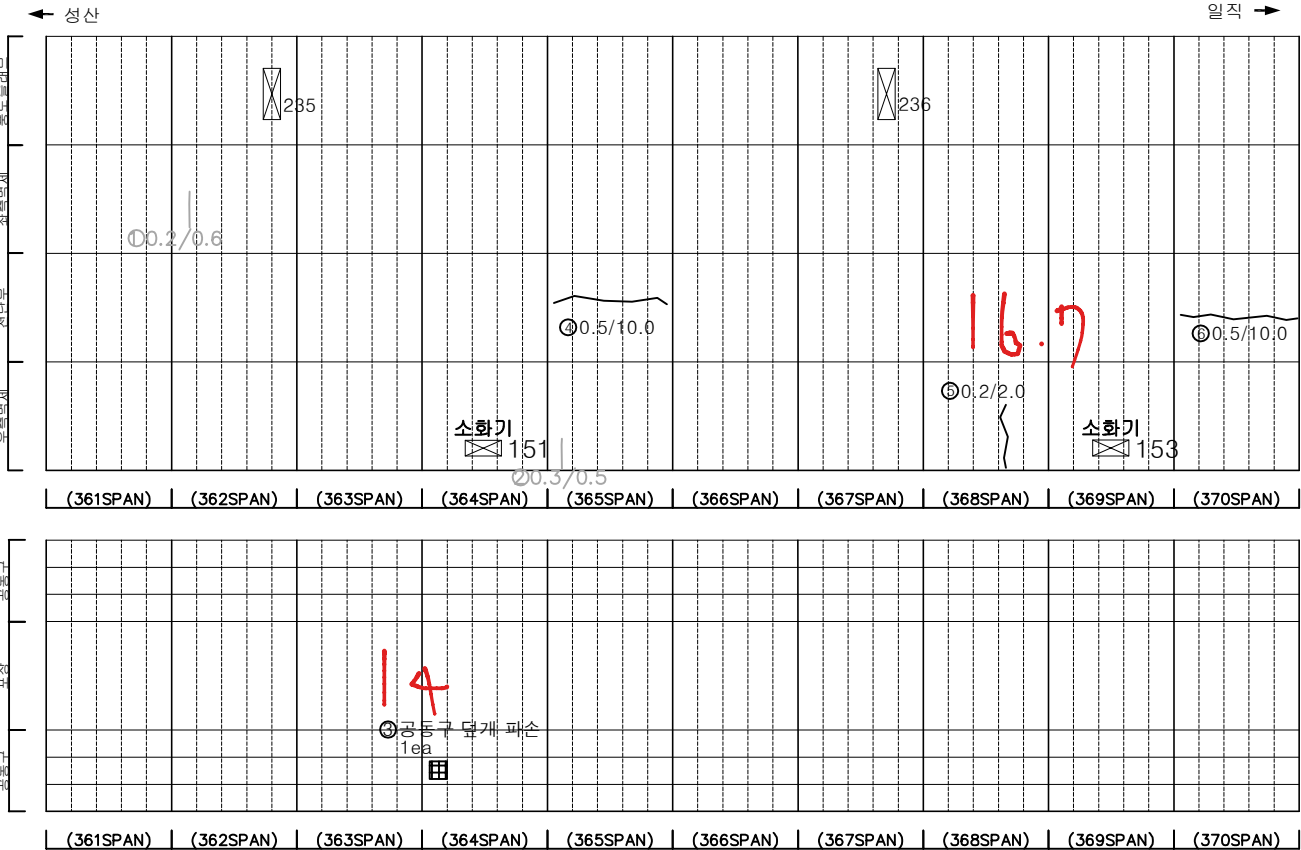

KEY PLAN

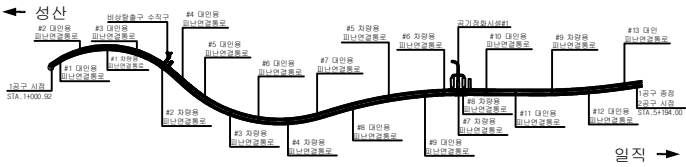

SECTION

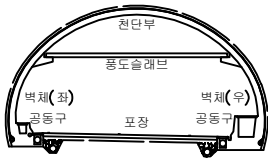


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 361~370구간(일직)
도면번호	37

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	연락경 망상균열	-	8.0	6.0	48.00	m ²	1	48.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.4mm)	0.4	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22하	천단부	파손	-	0.4	0.2	0.08	m ²	1	0.08	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
10	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.3	-	0.30	m	1	0.30	
11	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.6	0.12	m ²	1	0.12	
12	23하	천단부	균열	-	1.0	0.1	0.10	m ²	1	0.10	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

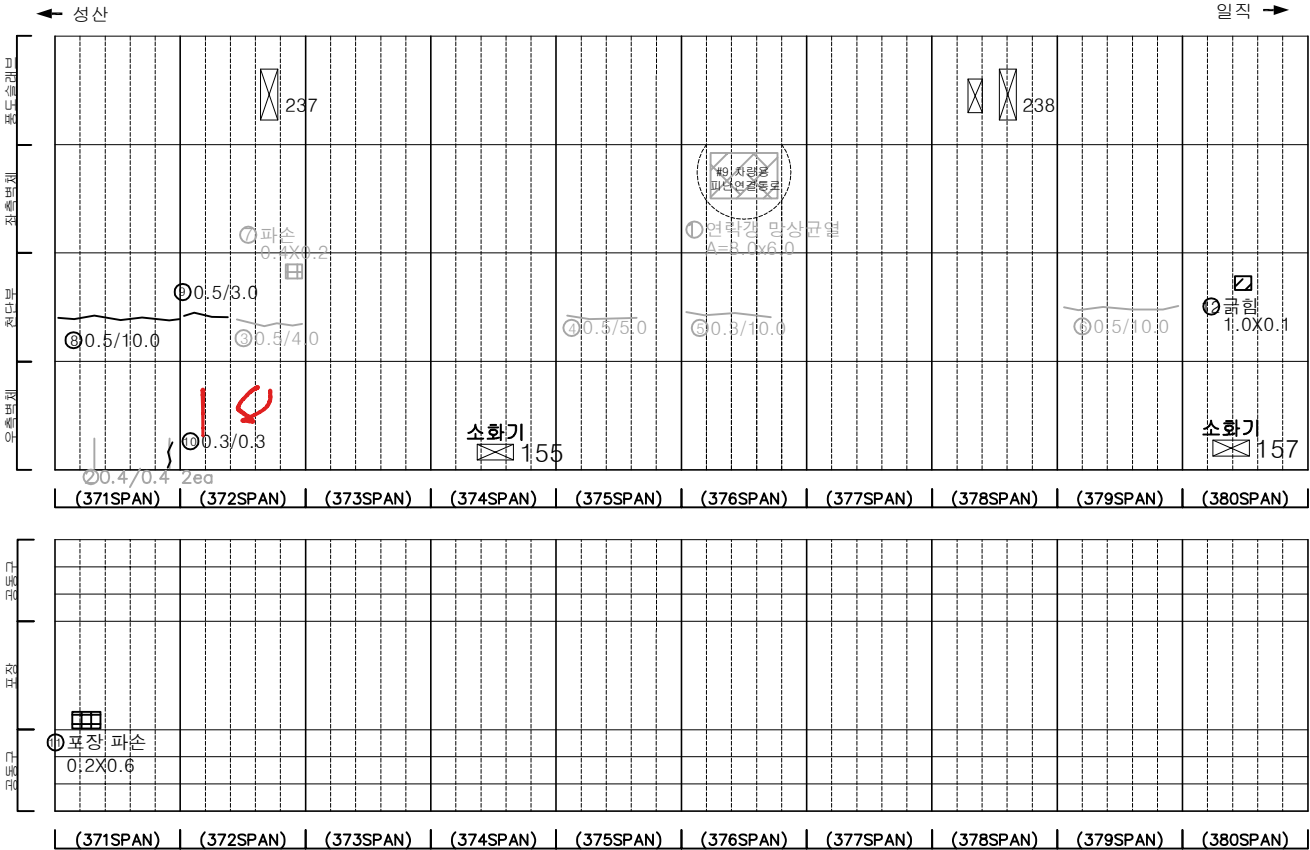

KEY PLAN

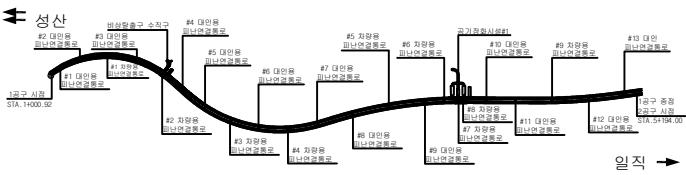

SECTION

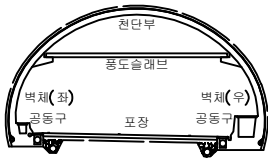


범례


	균열, 파손, 공동		재료분리	발 주 처	서서울도시고속도로(주)
	누수, 습윤부		박리, 파손	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	침하		균열	도면명	서부간선지하도로 NATM 371~380구간(일직)
	부식		균열	도면번호	38

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'경 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

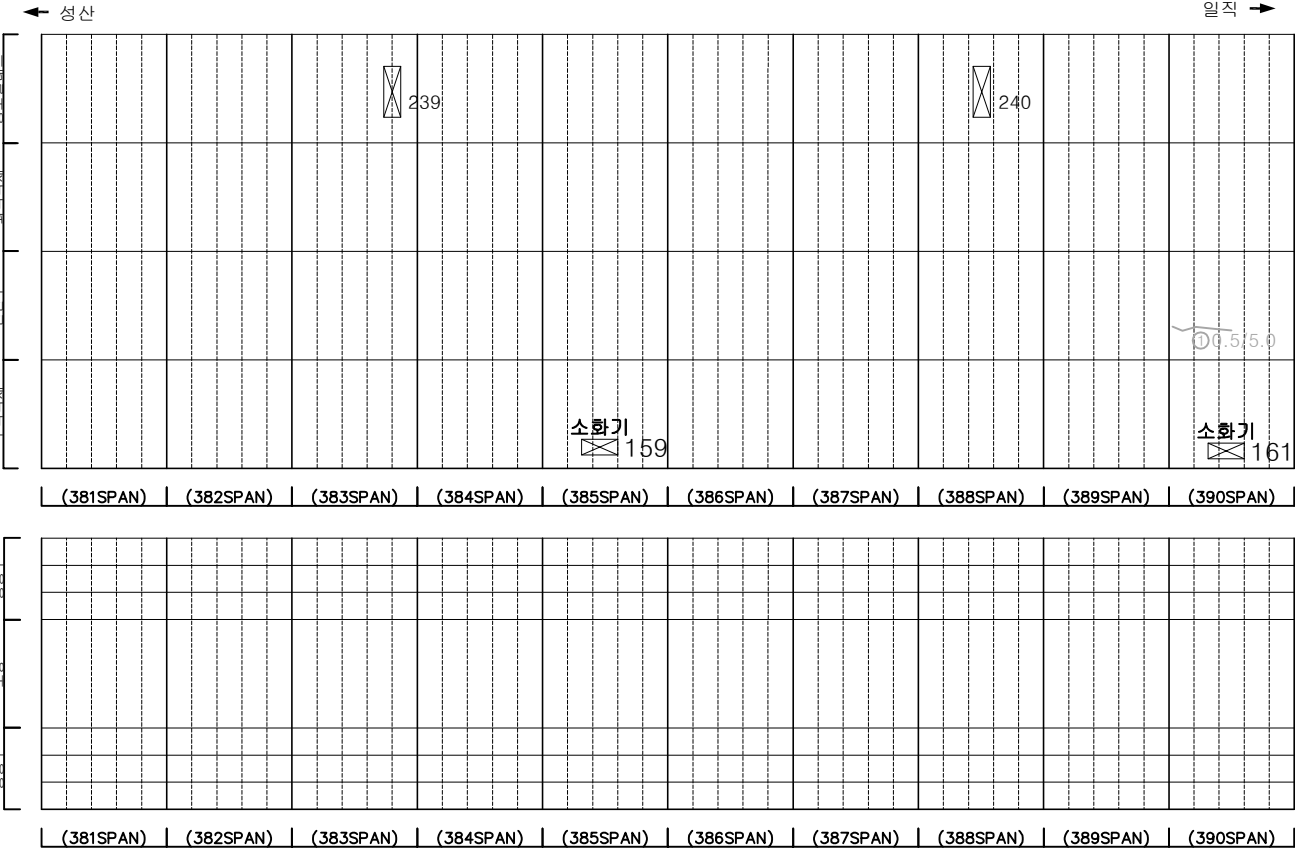

KEY PLAN

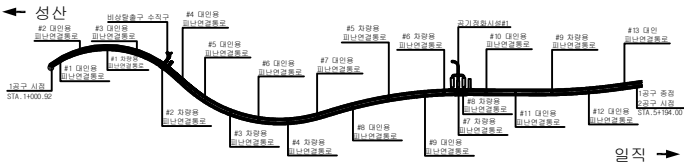

SECTION

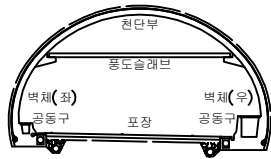



범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 381~390구간(일직)
도 면 번호	39

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소	총합 율량	
1	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 파손	-	0.5	0.2	0.10	m ²	1	0.10	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

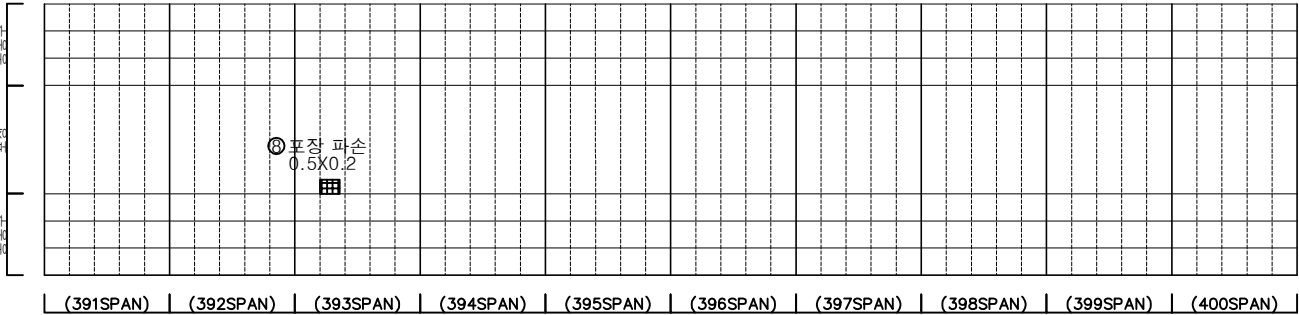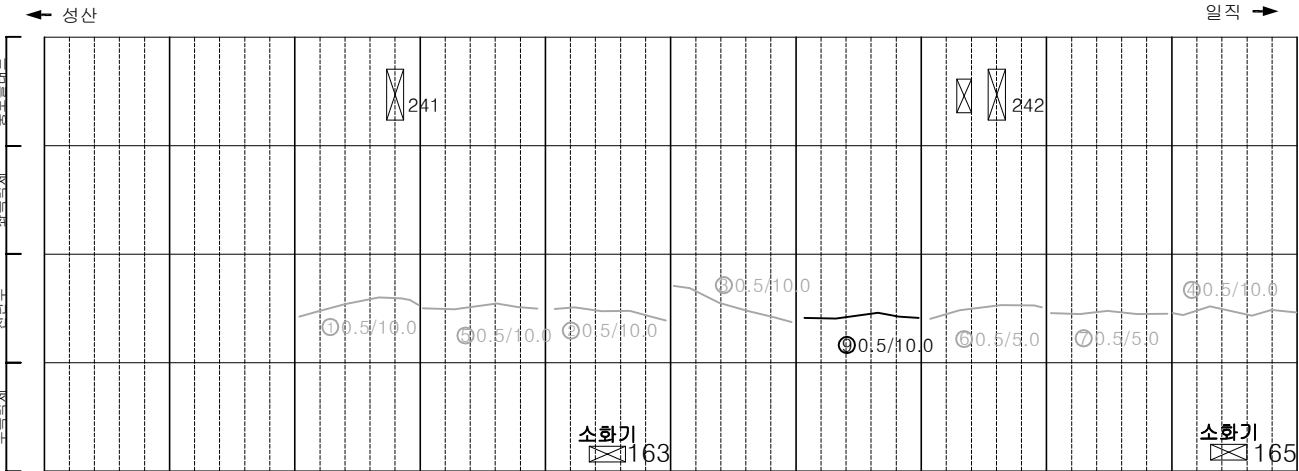

KEY PLAN

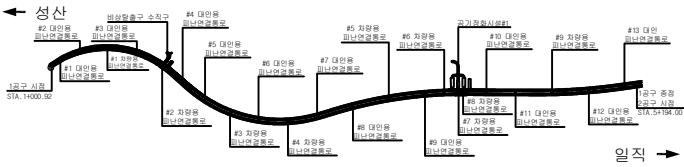

SECTION

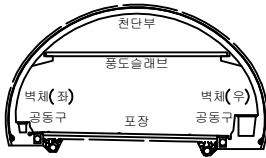


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 391~400구간(일직)
도 면 번호	40

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
3	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

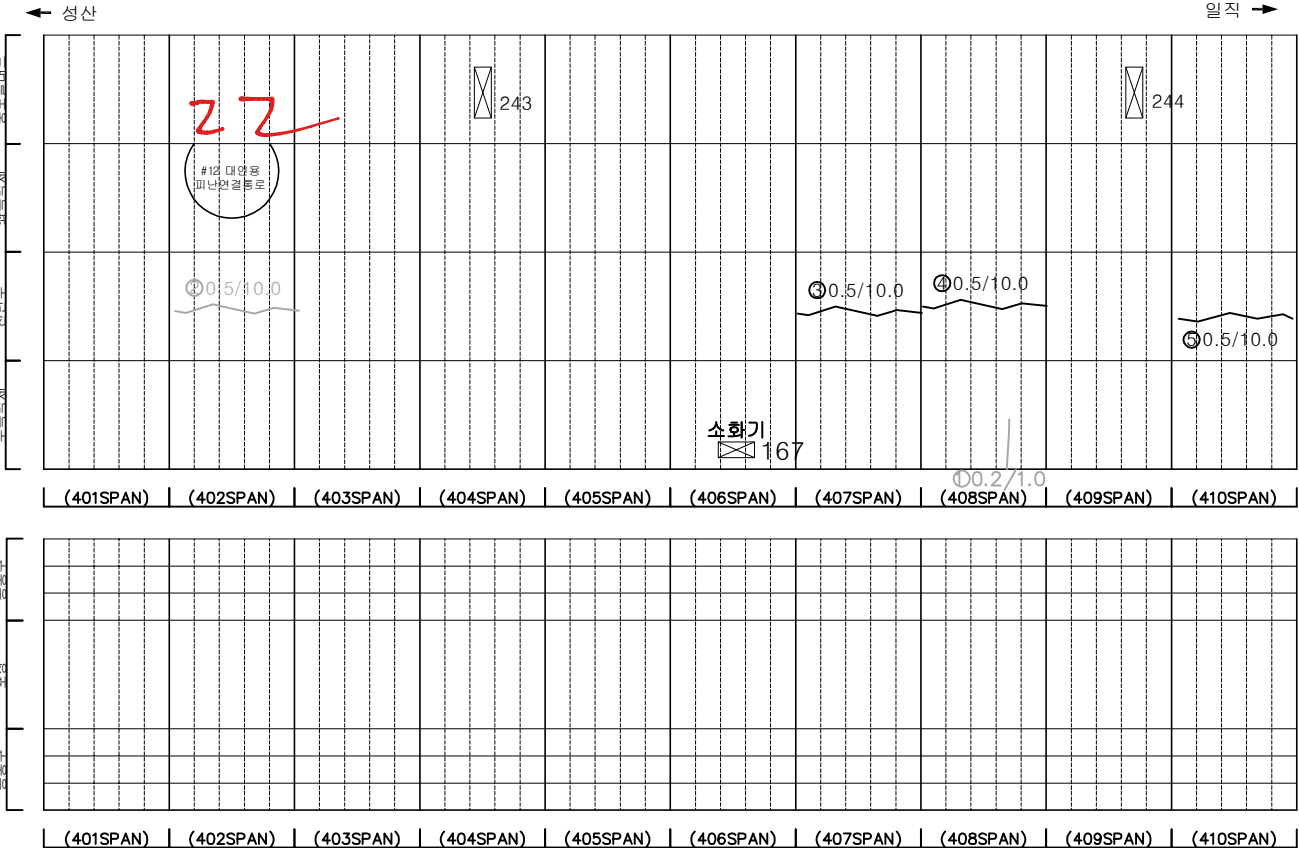

KEY PLAN

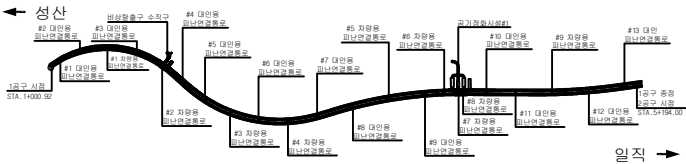

SECTION

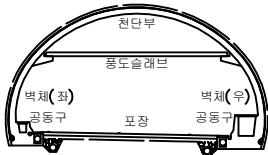


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 401~410구간(일직)
도 면 번호	41

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.1	0.03	m ²	4	0.12	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

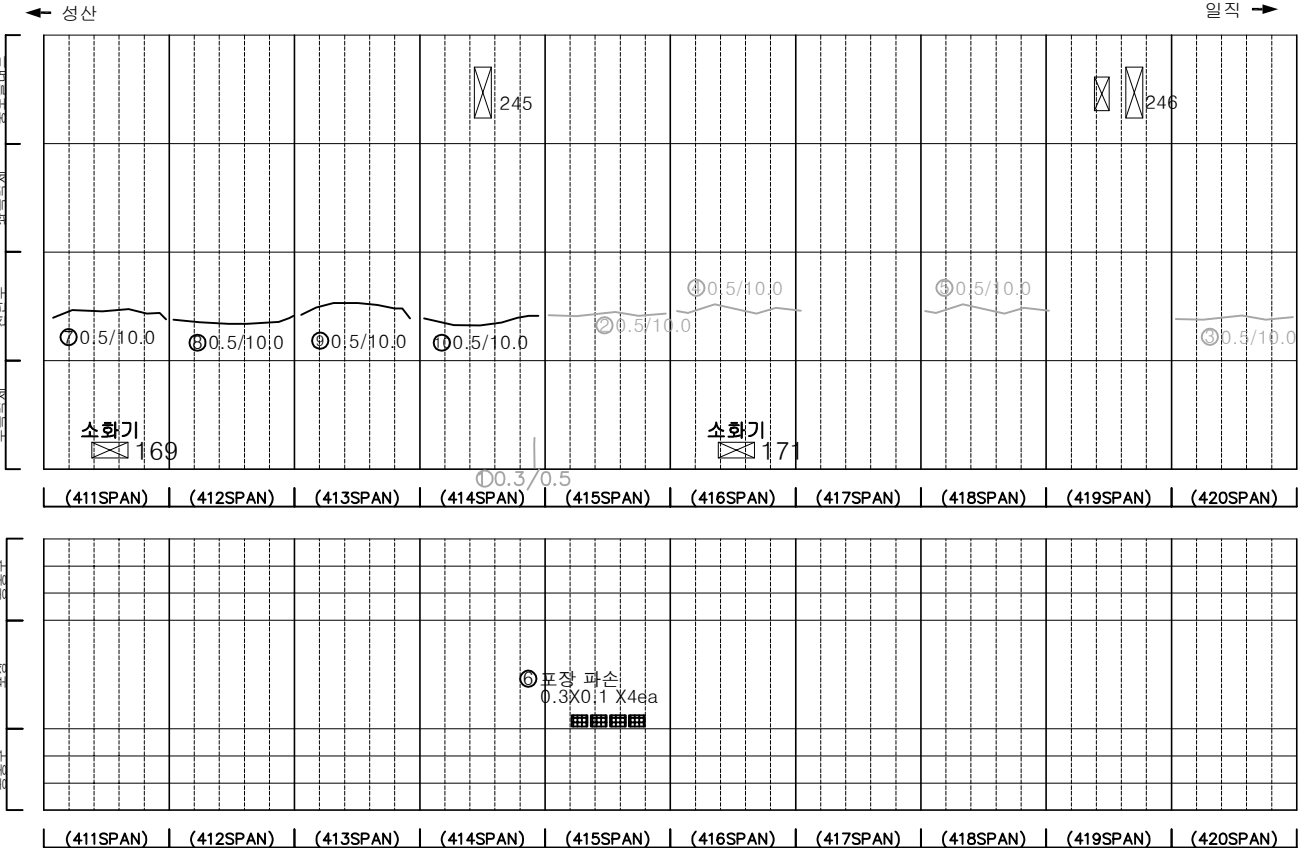

KEY PLAN

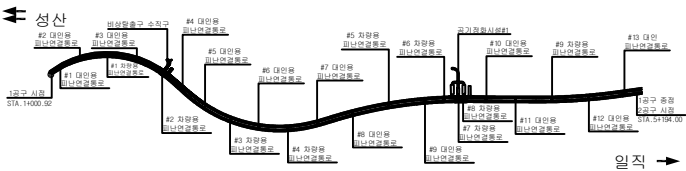

SECTION

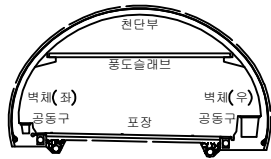


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 411~420구간(일직)
도 면 번호	42

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	3	2.40	
2	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

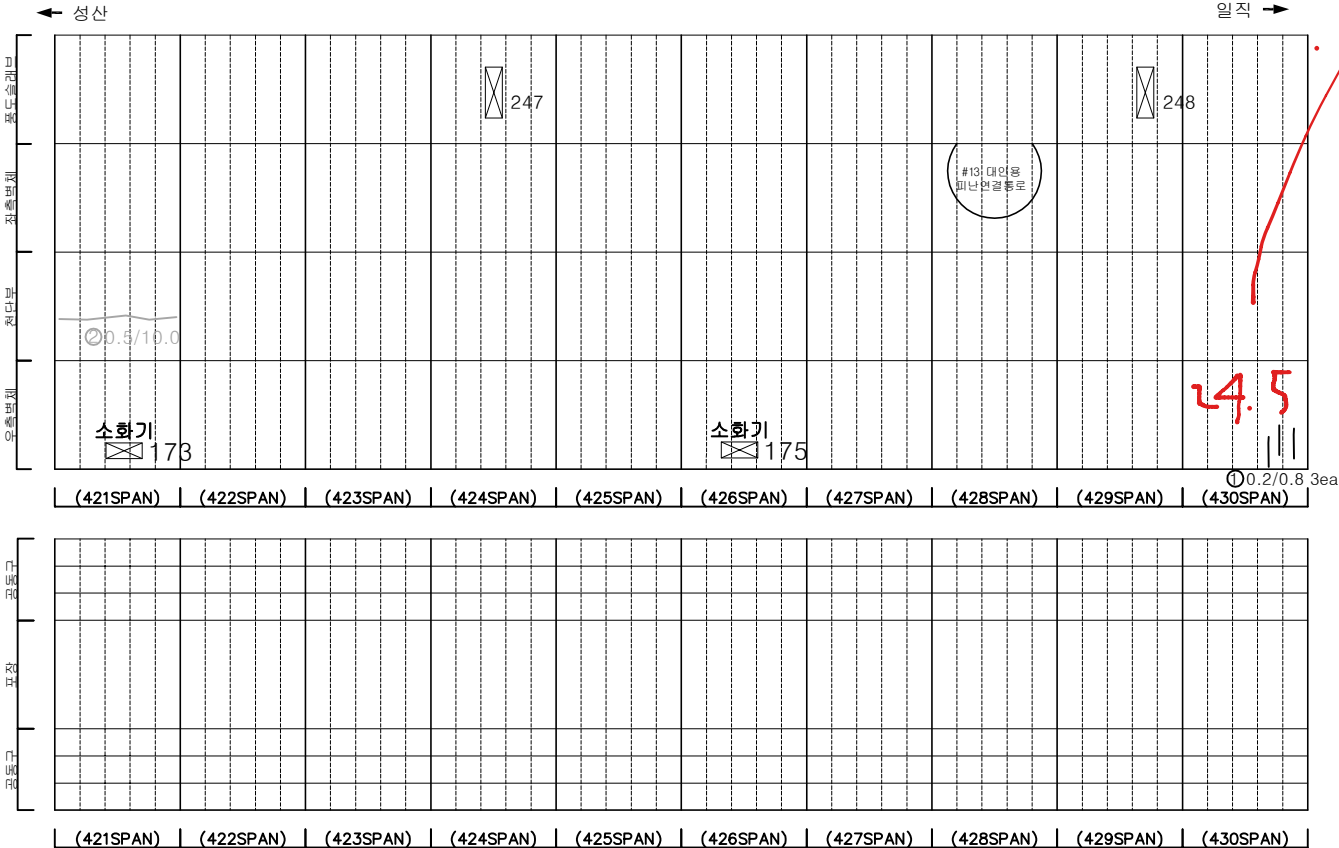

KEY PLAN

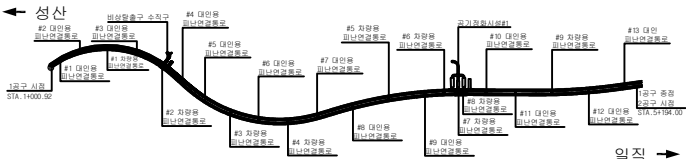

SECTION

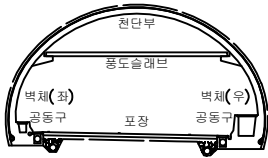



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 421~430구간(일직)
도 면 번호	43

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	23'하 보수
3	23하	공동구	공동구 파손	0.2	0.2	0.1	0.02	m ²	1	0.02	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
6	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

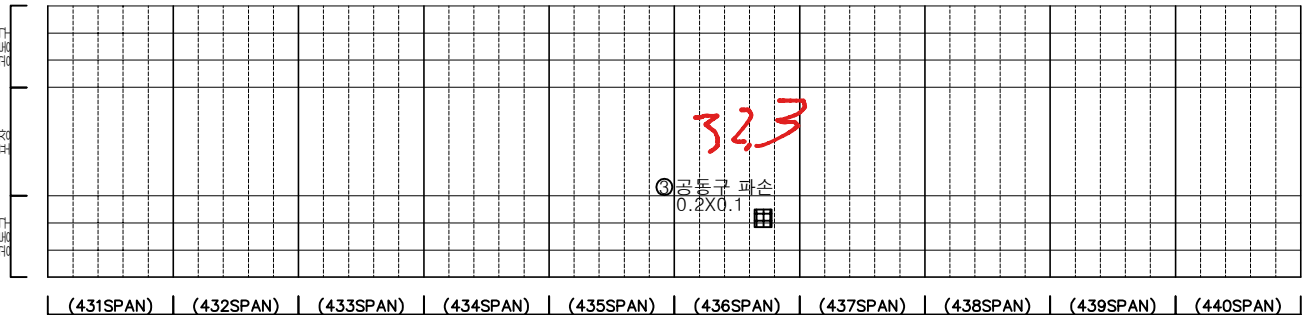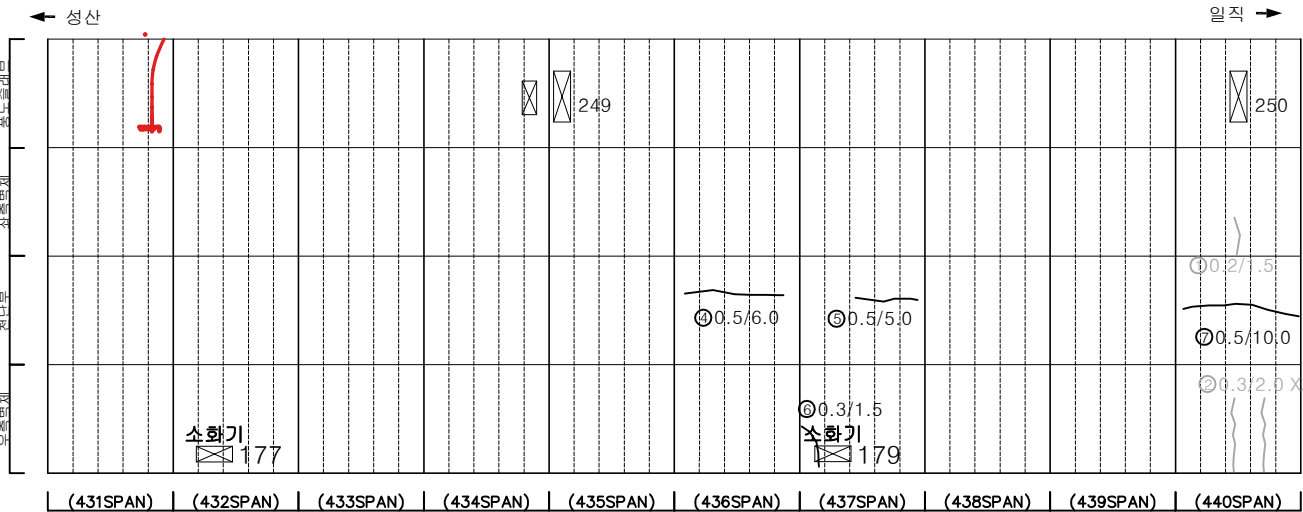

KEY PLAN

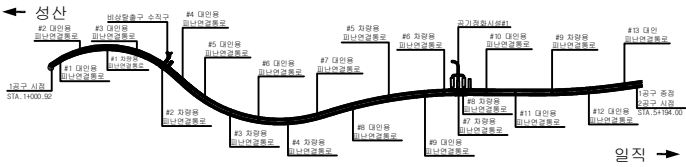

SECTION

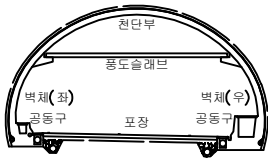




범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 431~440구간(일직)
도 면 번호	44

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	2	1.20	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.2	-	2.20	m	1	2.20	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.2	-	2.20	m	1	2.20	
6	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	3	1.80	
7	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
10	21하	측벽부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
12	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.3	-	0.30	m	2	0.60	
13	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

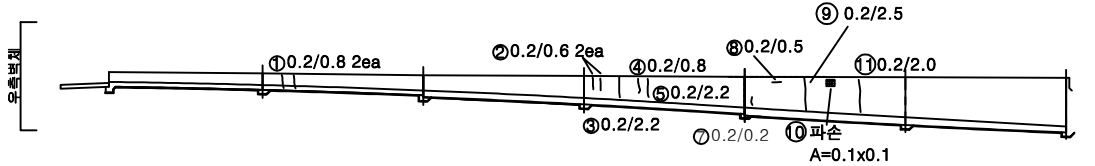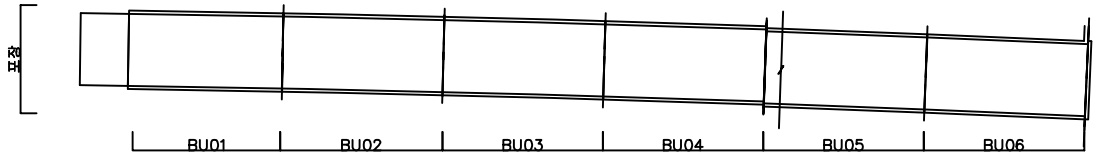

KEY PLAN

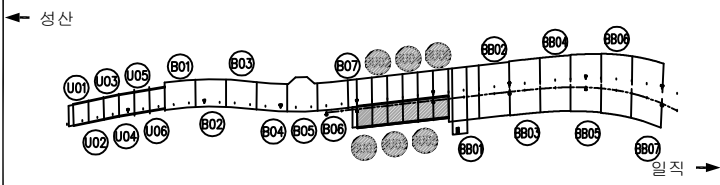

SECTION

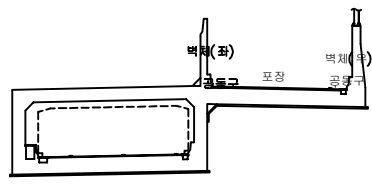


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 U-TYPE BU01~BU06 (일직)
도면번호	45

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
3	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
5	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	2.00	m	2	2.00	
8	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	2.0	-	2.00	m	50	100.00	
9	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	m	30	90.00	
10	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	m	10	30.00	
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
12	21하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.5	-	2.50	m	1	2.50	
13	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
14	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

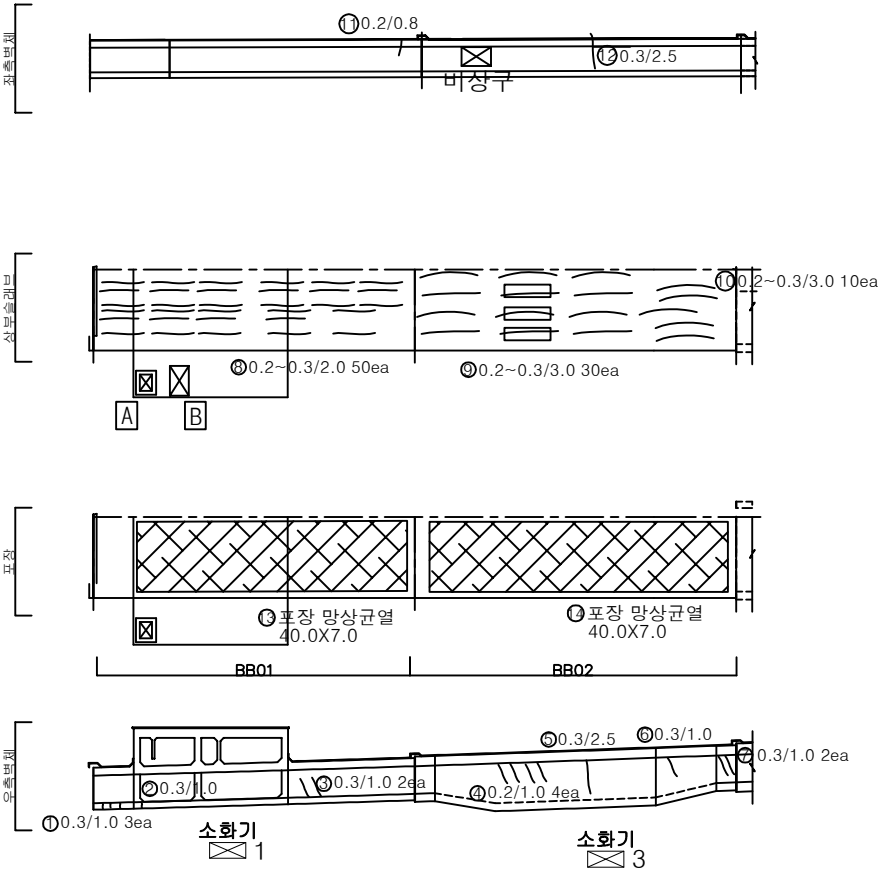

KEY PLAN

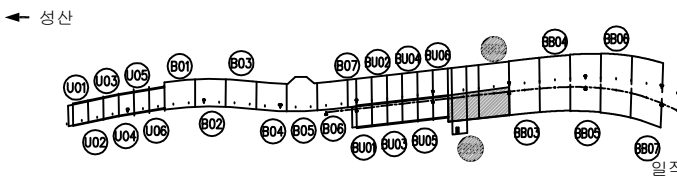

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관, 공동		벽, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽, 파		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도 면 번호	46


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	
3	21하	상부슬래브	균열(폭0.2~0.3mm)	0.2~0.3	3.0	-	3.00	m	10	30.00	
4	21하	상부슬래브	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	4	8.00	
6	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
7	21하	상부슬래브	균열(폭0.3mm)	0.3	4.8	-	4.80	m	1	4.80	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	11	11.00	
9	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
10	23하	포장부	포장 망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

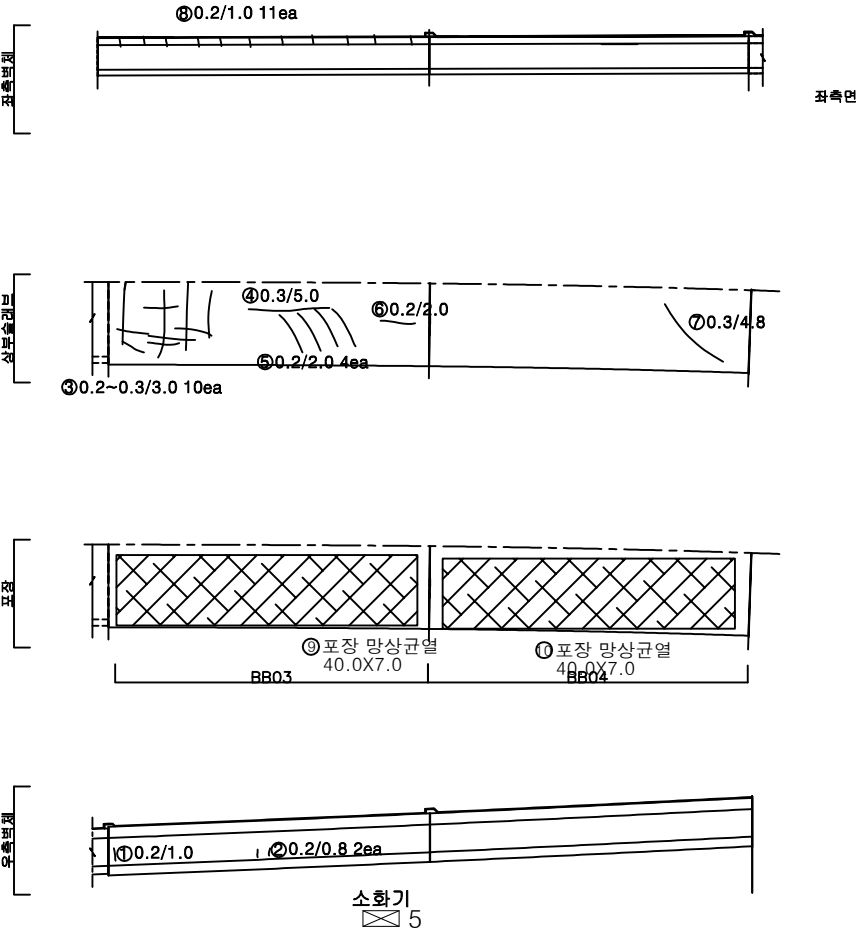


KEY PLAN

← 성산

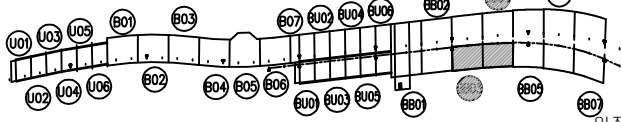

소화기
5

SECTION






범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB03~BB04 (일직)
도면번호	47

ID : 서부간선지하도로 시점부(B0X-TYPE BB05~BB06)-일직방향

손상물량표

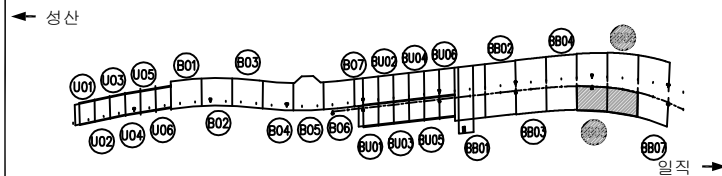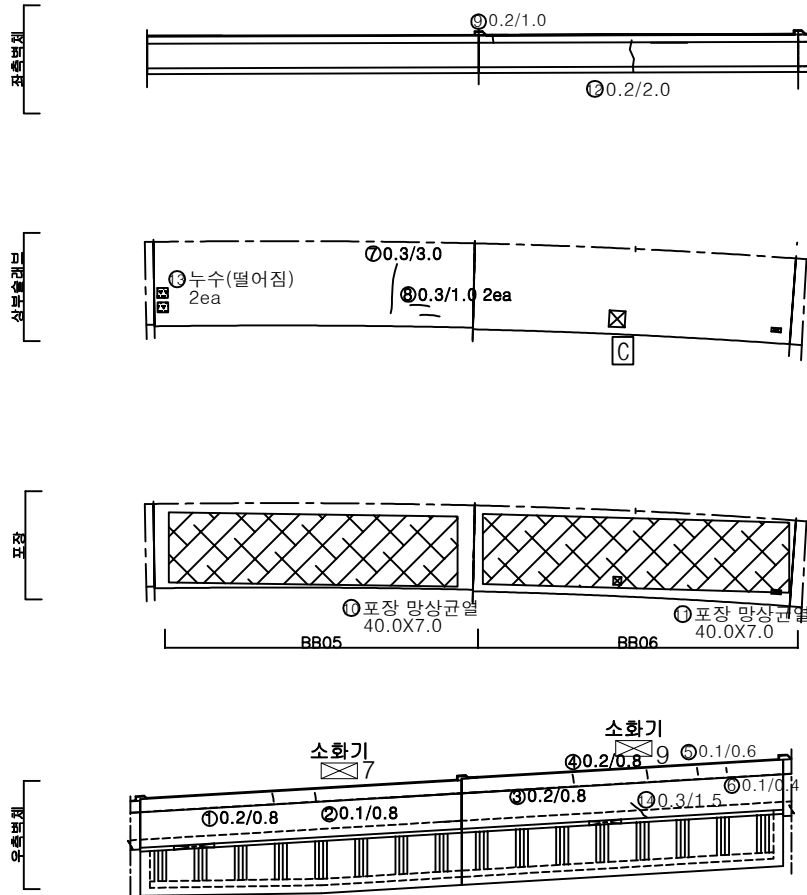[illegible]

SECTION

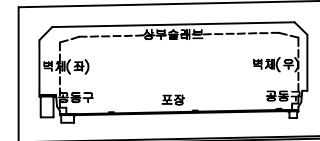


品名	数量
----	----


	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주) 용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	편치, 광동		바리, 파손		체수	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB05~BB06 (일직) 도 면 번 호 48

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	포장부	포장 망상균열	-	20.0	7.0	140.00	m ²	1	140.00	
2	23하	포장부	누수	-	-	-	1.00	ea	3	3.00	
3	23하	상부슬래브	망상균열	-	40.0	7.0	280.00	m ²	1	280.00	
4	23하	공동구	공동구 파손	-	0.5	0.3	0.15	m ²	1	0.15	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

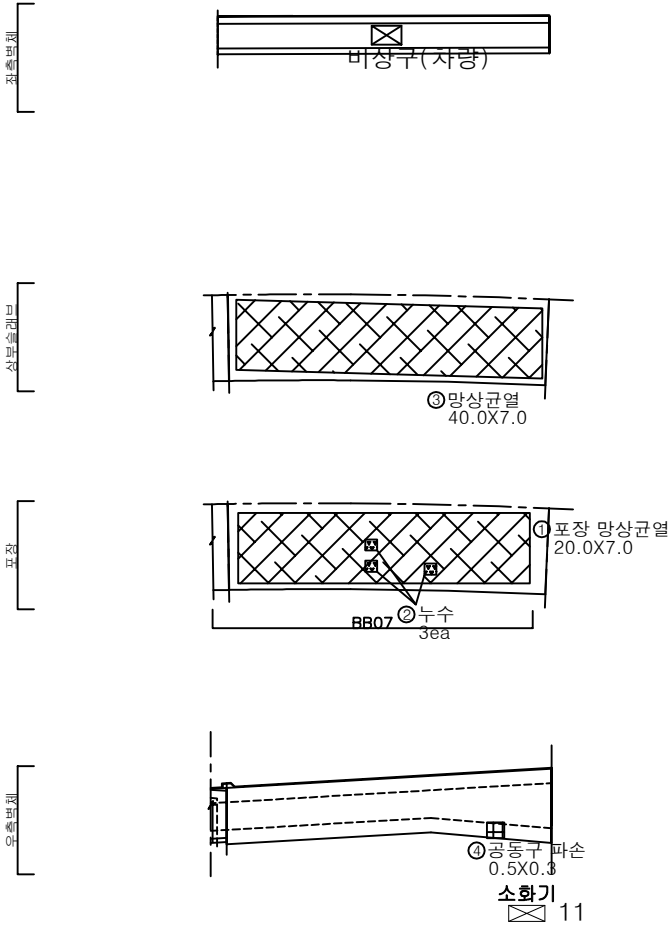

KEY PLAN

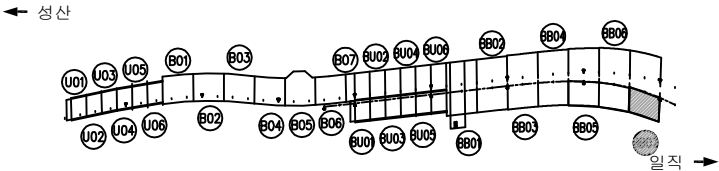

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 시점부 BOX-TYPE BB07 (일직)
도면번호	49

A 소화수조

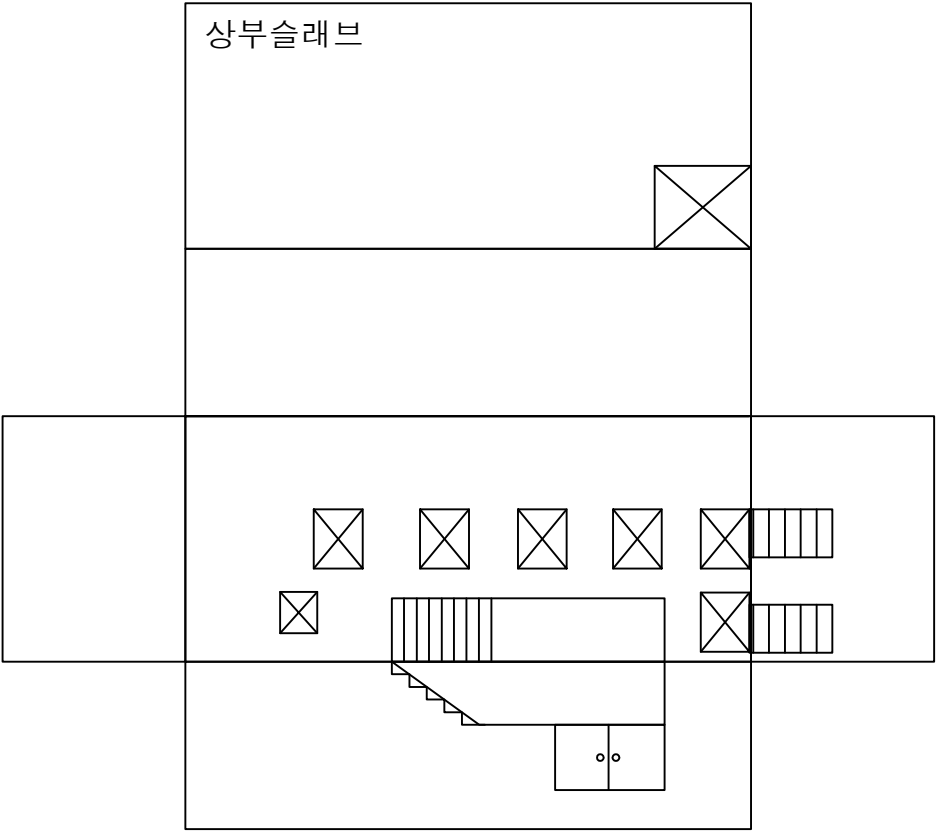


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

← 성산

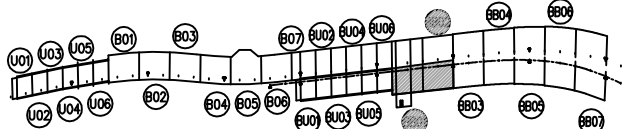

일직 →

SECTION



범례


콘크리트	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호	50


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	기계실	누수(떨어짐)	-	-	-	1.00	ea	1		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


소화실

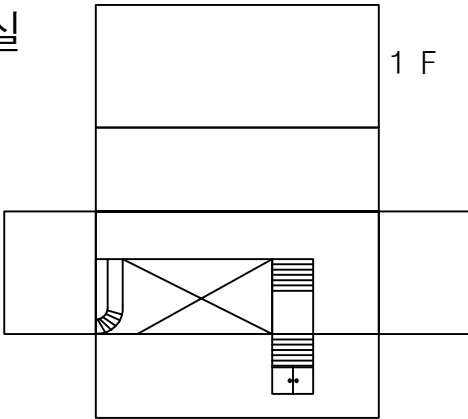

기계실

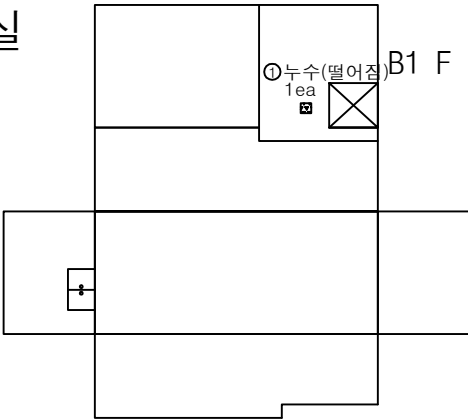


B1 F

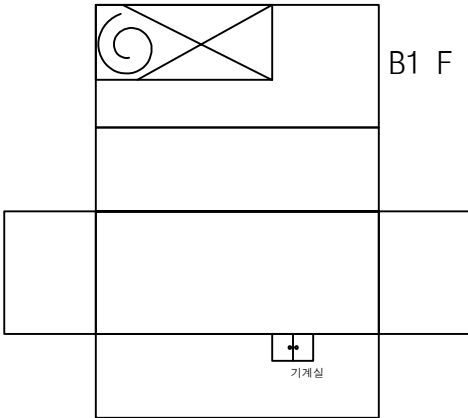

KEY PLAN

← 성산

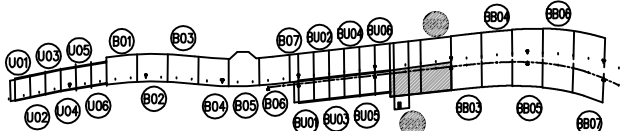

일직 →

SECTION




범례


콘 열	망상균열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	박 탈	퇴적물
철근노출	침 하	열 화
부 식	파열, 변형	기 타

발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도 면 번호	51

C 환기펜 실1-1

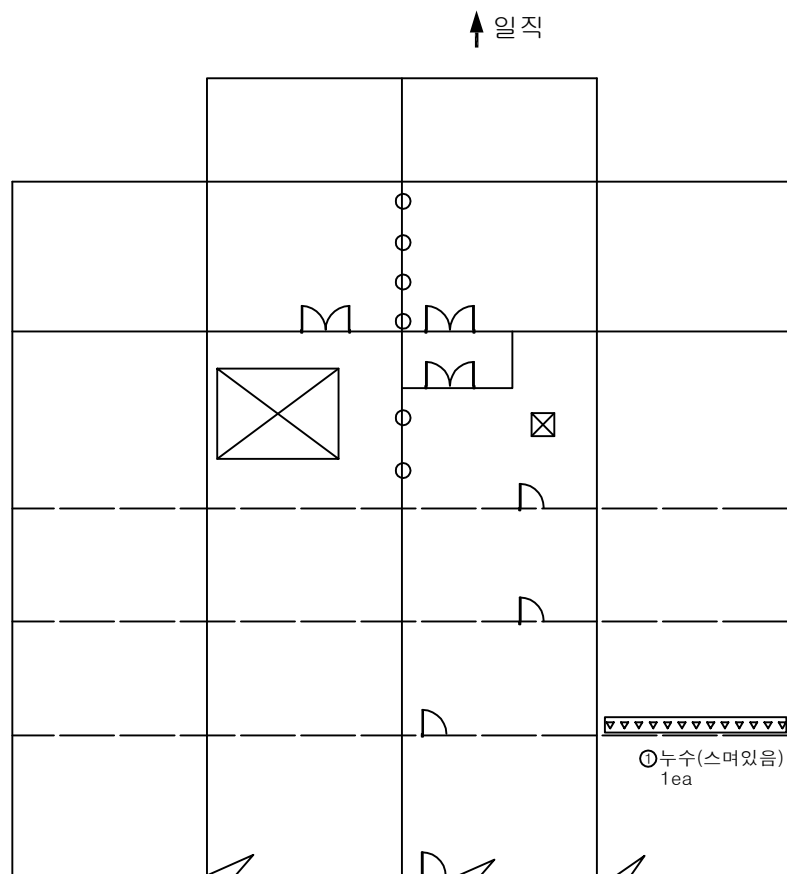

천단부

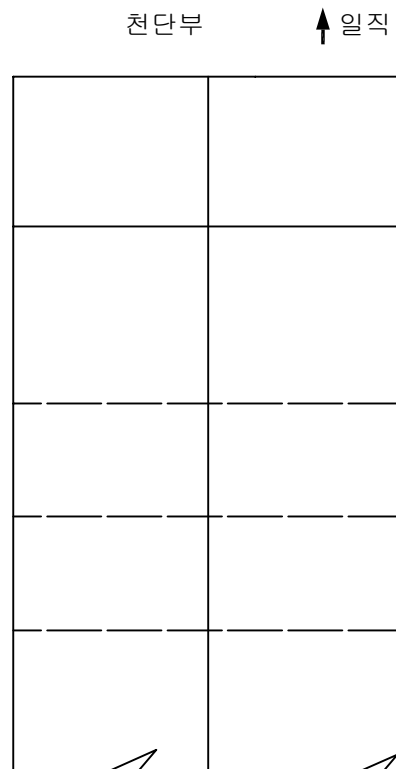


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 성산

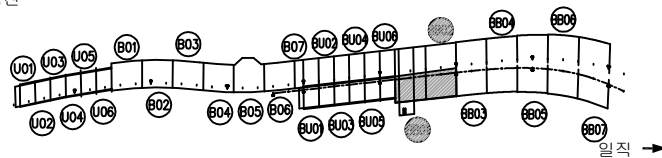


SECTION




五
六

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		택 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일차)
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 51

C 환기펜실1-2

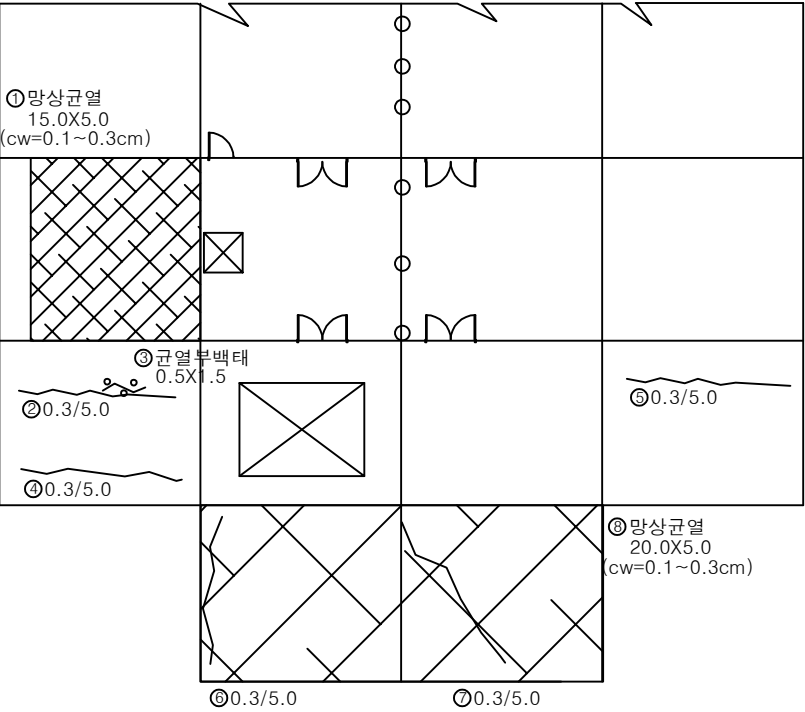

↓ 성산

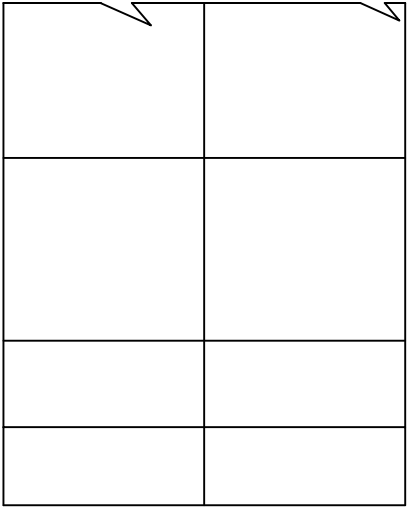


↓ 성산


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	총합물량	
1	23하	환기펜실	망상균열	-	15.0	5.0	75.00	㎡	1	75.00	
2	23하	환기펜실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
3	23하	환기펜실	균열부백태	-	0.5	1.5	0.75	㎡	1	0.75	
4	23하	환기펜실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	23하	환기펜실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
6	23하	환기펜실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
7	23하	환기펜실	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	환기펜실	망상균열	-	20.0	5.0	100.00	㎡	1	100.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

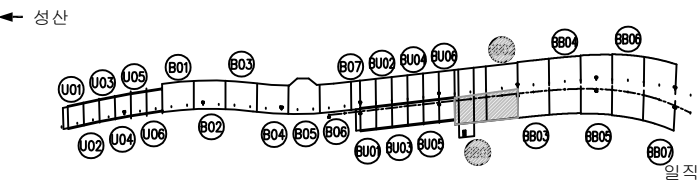

SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
펀치, 공동	바리, 파손	누수, 습윤부
철근노출	침하	기타
부식	좌굴, 변형	

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로시점부BOX-TYPE BB01~BB02 (일직)
도면번호	53