

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
2	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
5	218	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	24'상 보수
6	218	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	m	3	1.50	24'상 보수
7	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
10	238	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

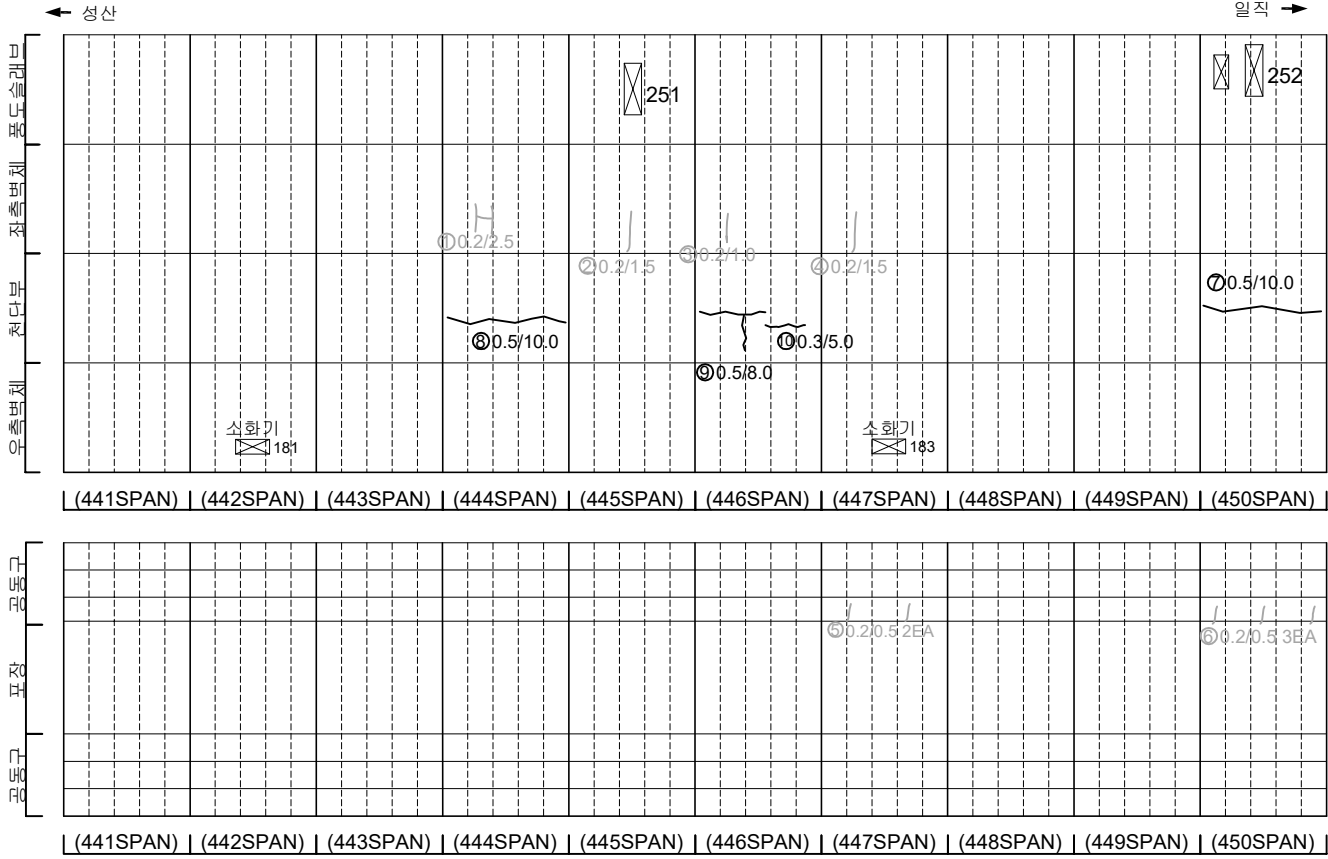

KEY PLAN

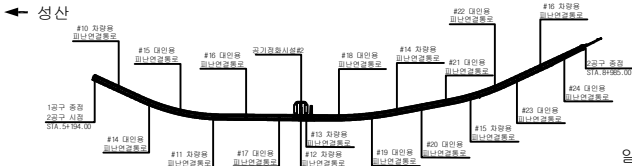

SECTION

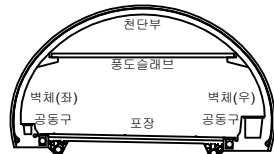

범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 피손		채수
	누수, 슬립부		바리		되적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타



발 주 처
서서울도시고속도로(주)

용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 441~450구간(일직)

도면번호
01


손 상 물 량 표

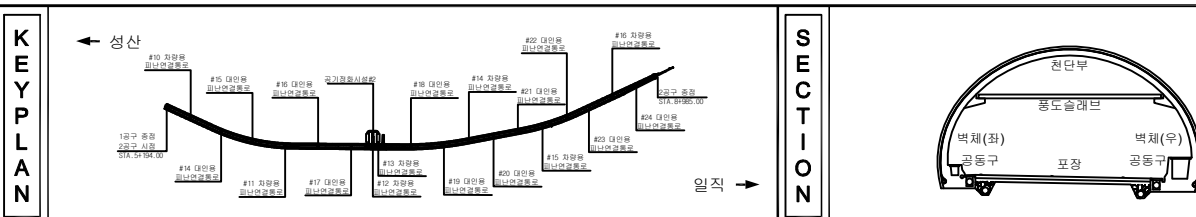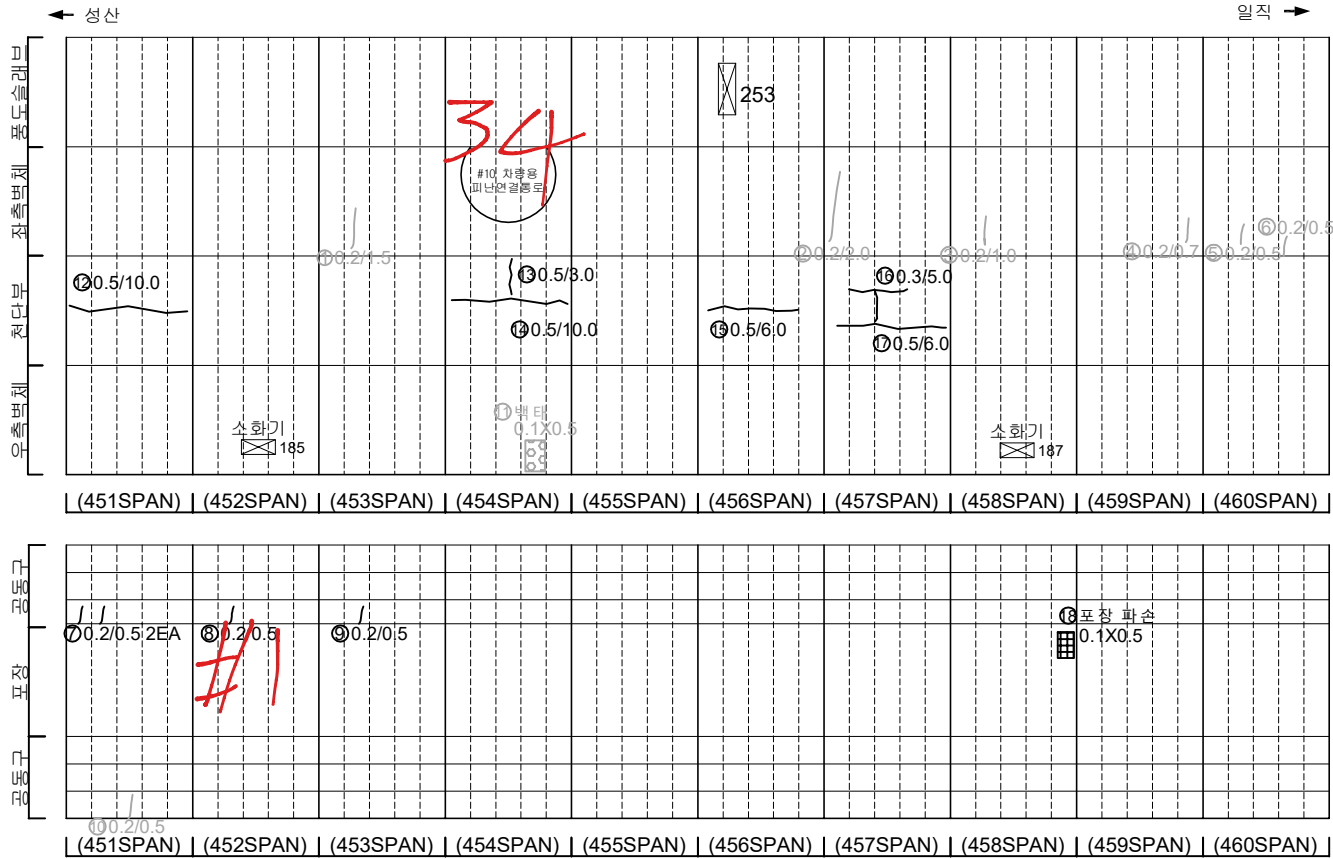[illegible]


지 번				발 주 처 서서물도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 451~460구간(일직)
				도 면 번 호 02
				

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.5	1.5	2.25	㎡	2	4.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	㎡	1	1.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	㎡	1	1.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보수
6	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
7	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	3	3.00	22'상 보수
8	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
10	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
12	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
14	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
19	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
20	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

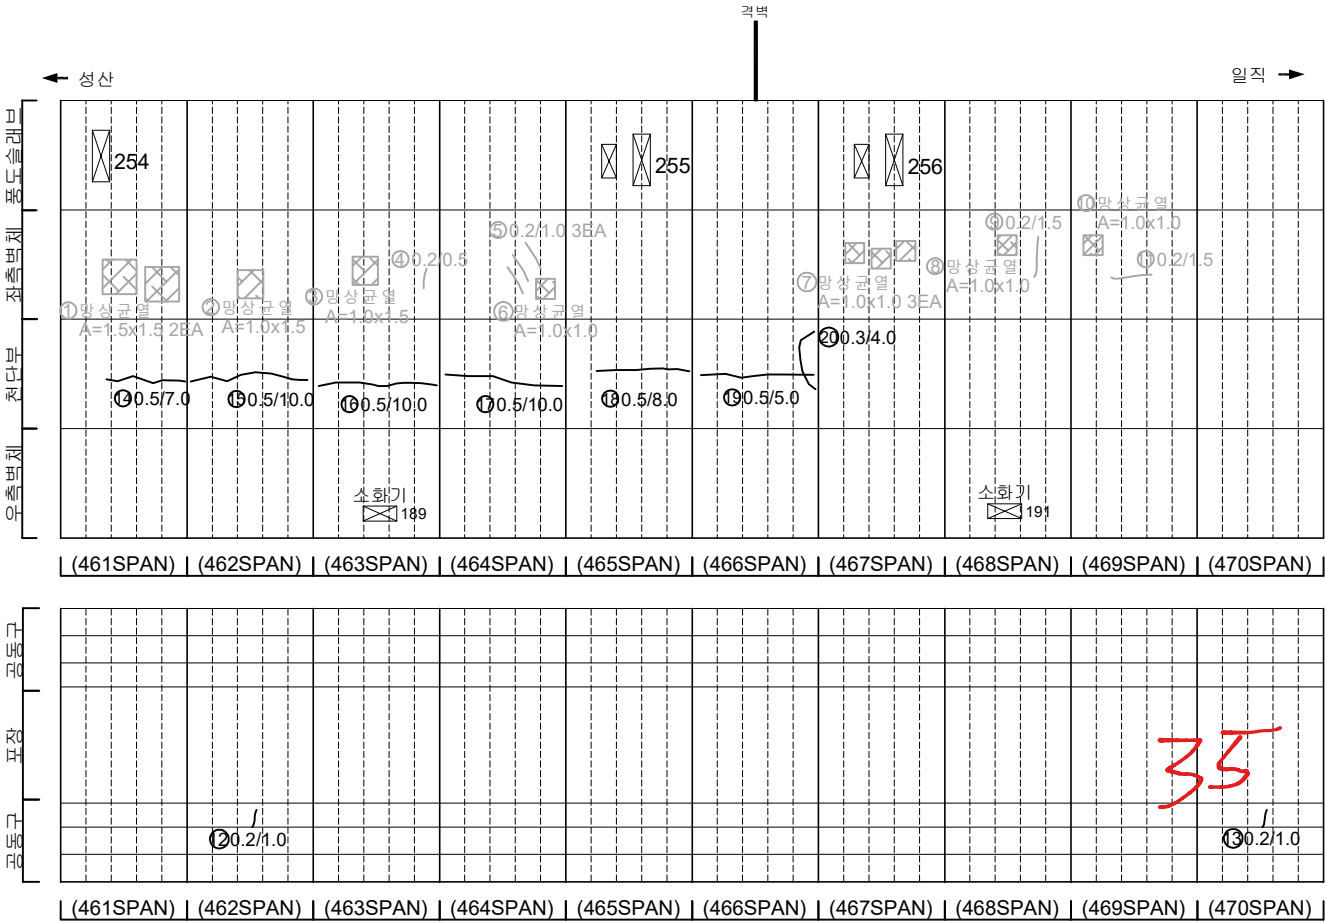

KEY PLAN

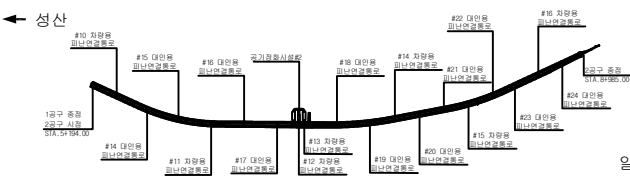

SECTION

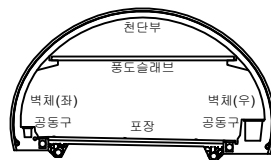

균열	망상균열	재료분리
침하	부식	누수
좌굴, 변형	콘크리트손상	철근손상
기타	방화	배수

발 주 처
서서울도시고속도로(주)


용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 461~470구간(일직)


도 면 번호
03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소		총합 율량
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.7	0.07	m	1	0.07	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
8	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
9	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

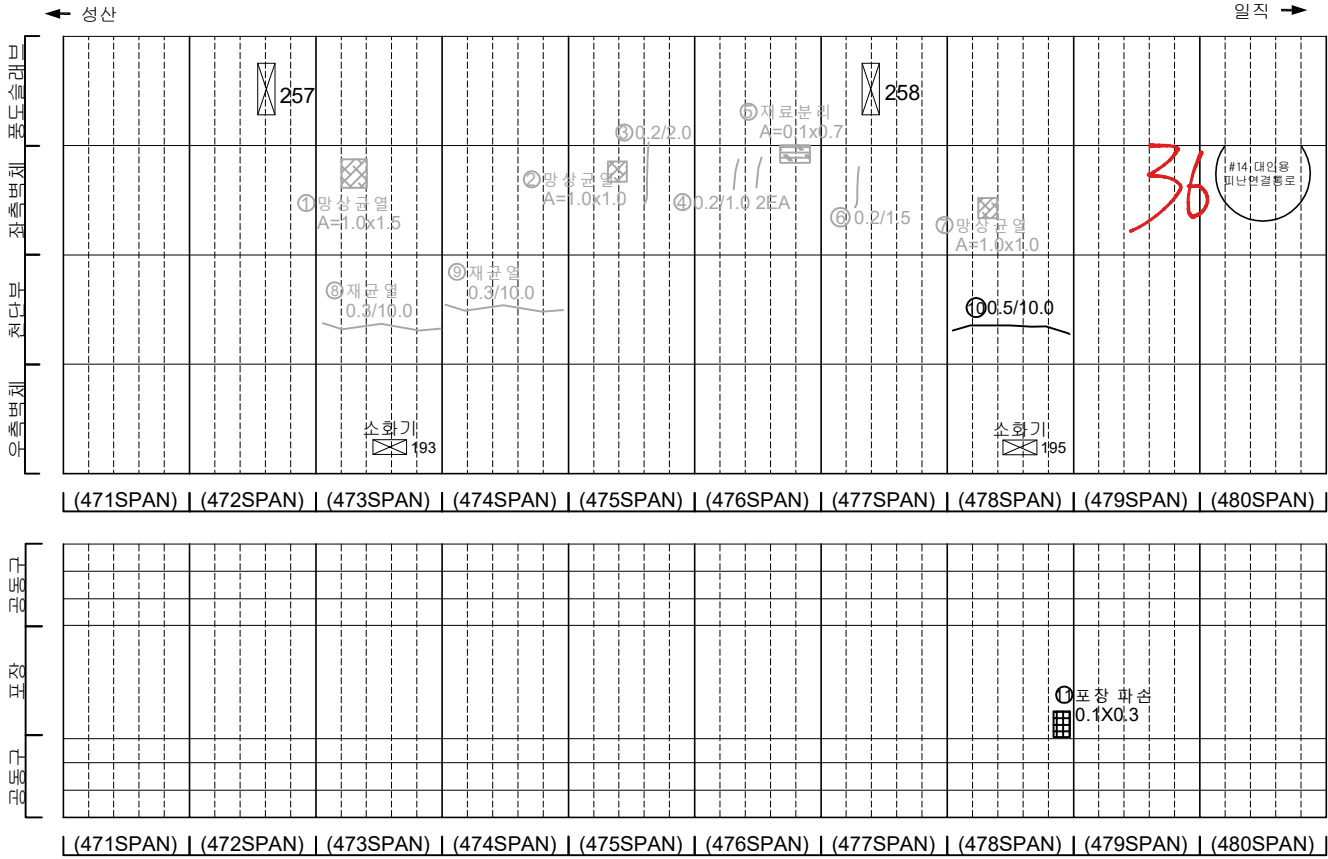

KEY PLAN

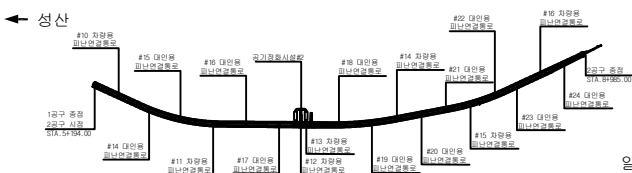

SECTION


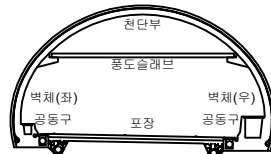


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타



발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 471~480구간(일직)
도 면 번호	04

손상물량표

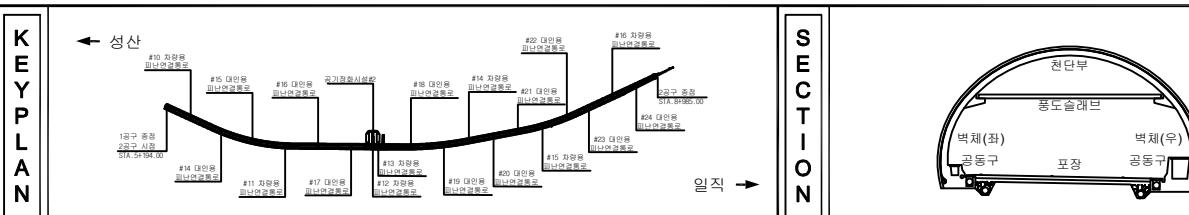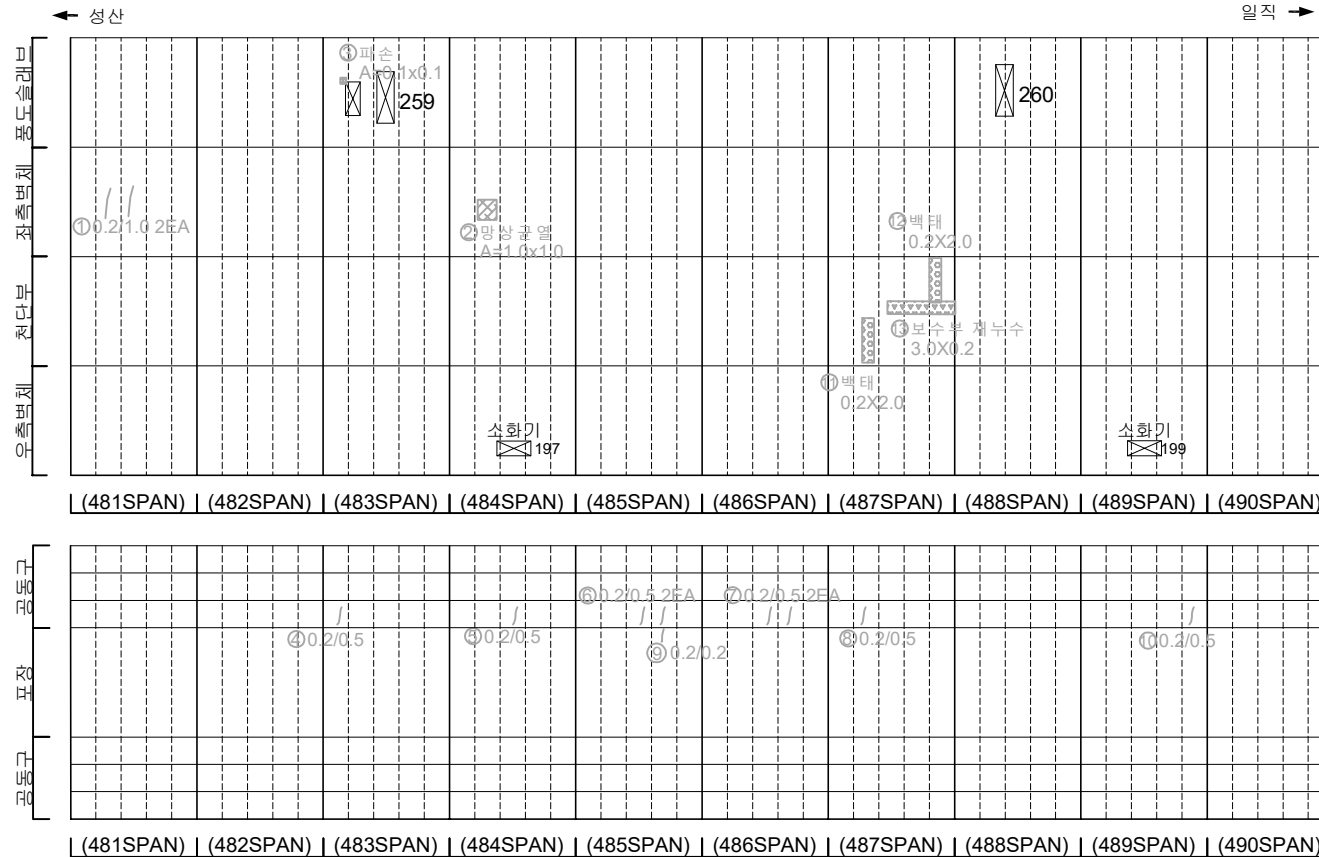[illegible]


지 리		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		토 대		외적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 481~490구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 05

손상물량표

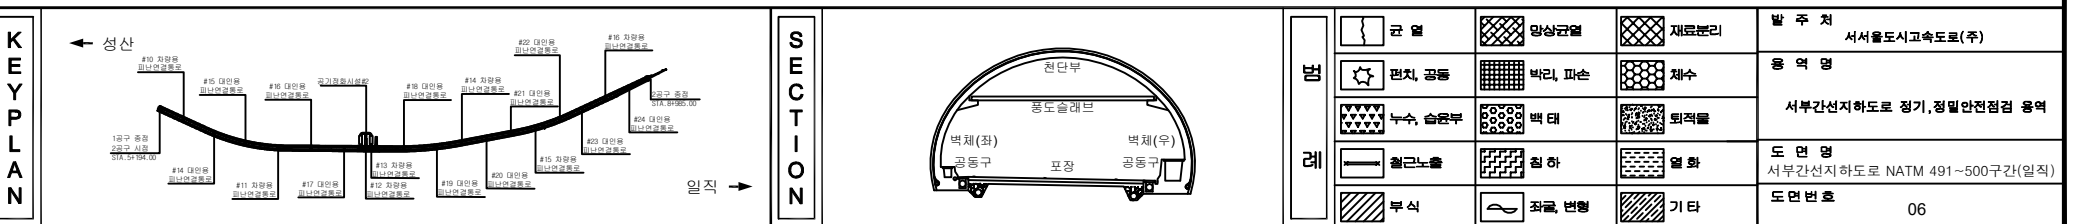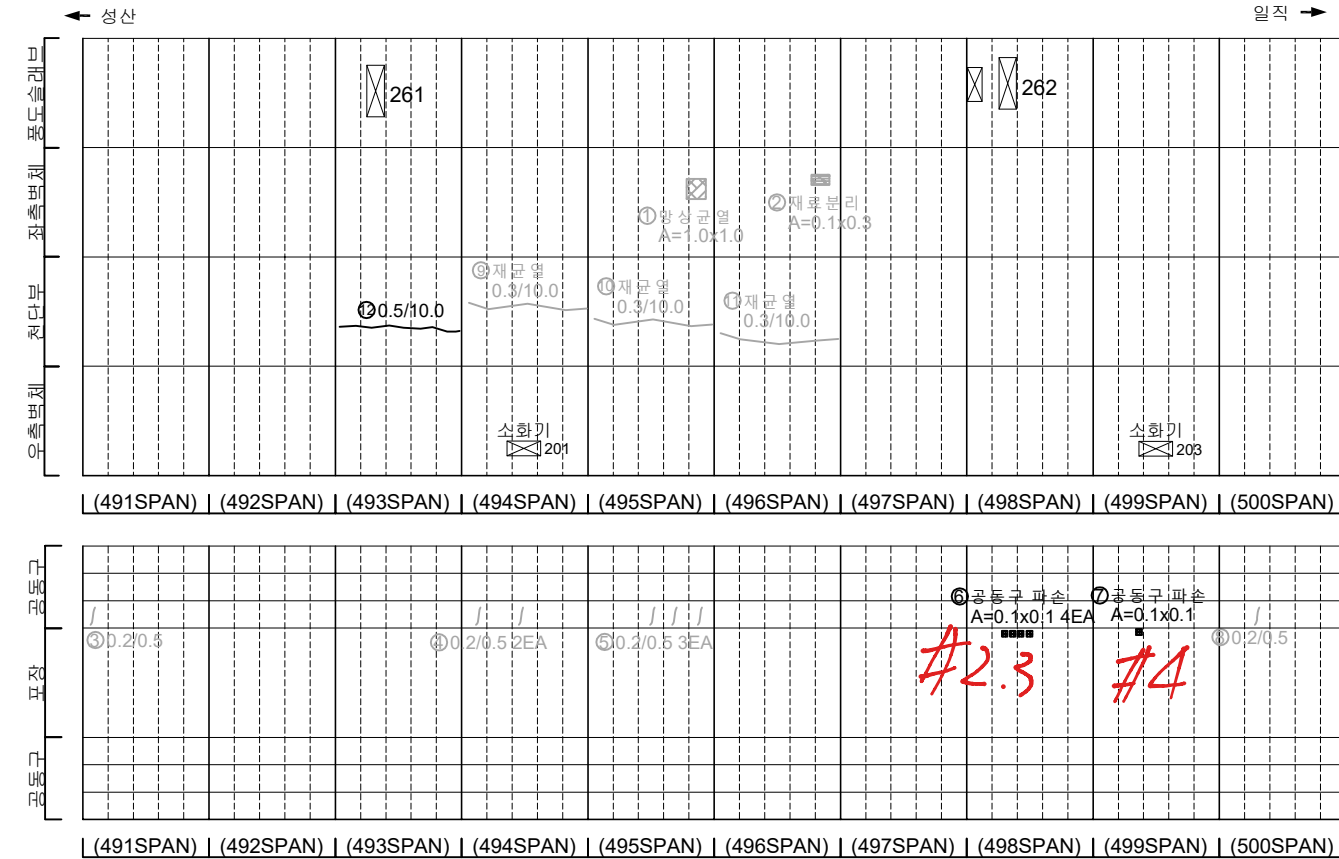[illegible]


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	22'상 보속
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	23하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
5	23하	측벽부	균열(폭0.4mm)	0.4	0.3	-	0.30	m	1	0.30	23'하 보속
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

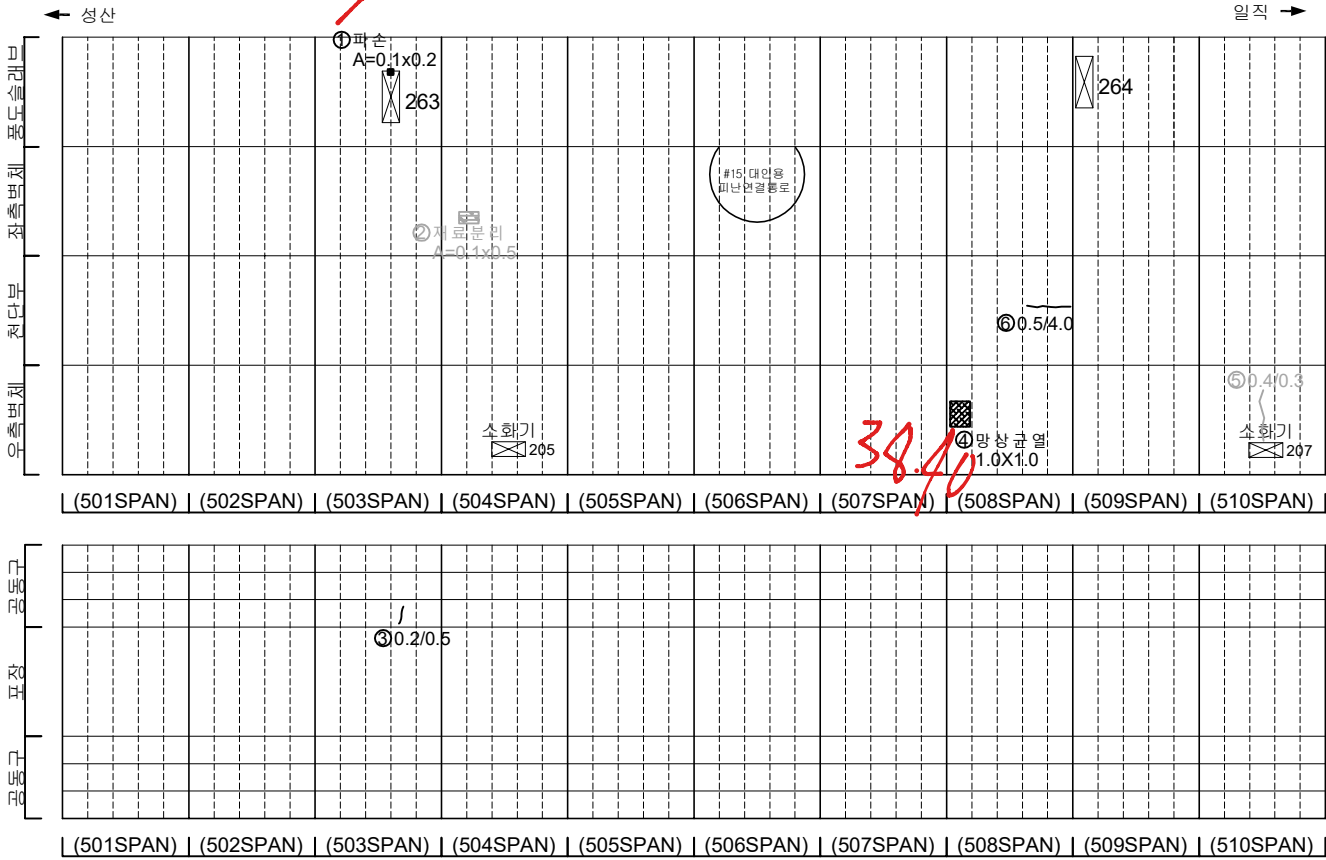


소화전205~207사이
포장부 신축이음부 파손
2개소

KEY PLAN

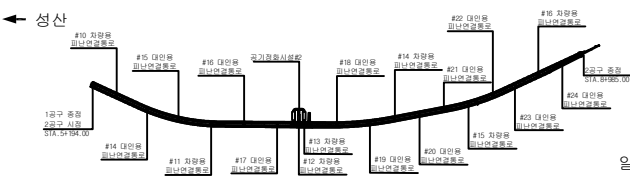

SECTION

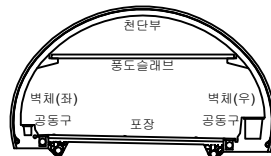


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 501~510구간(일직)
도면번호	07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
2	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
3	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m²	1	1.50	23'하 보수
5	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
6	23상	측벽부	망상균열	-	0.5	0.7	0.35	m²	1	0.35	23'하 보수
7	23상	측벽부	틈등	-	0.5	1.0	0.50	m²	1	0.50	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

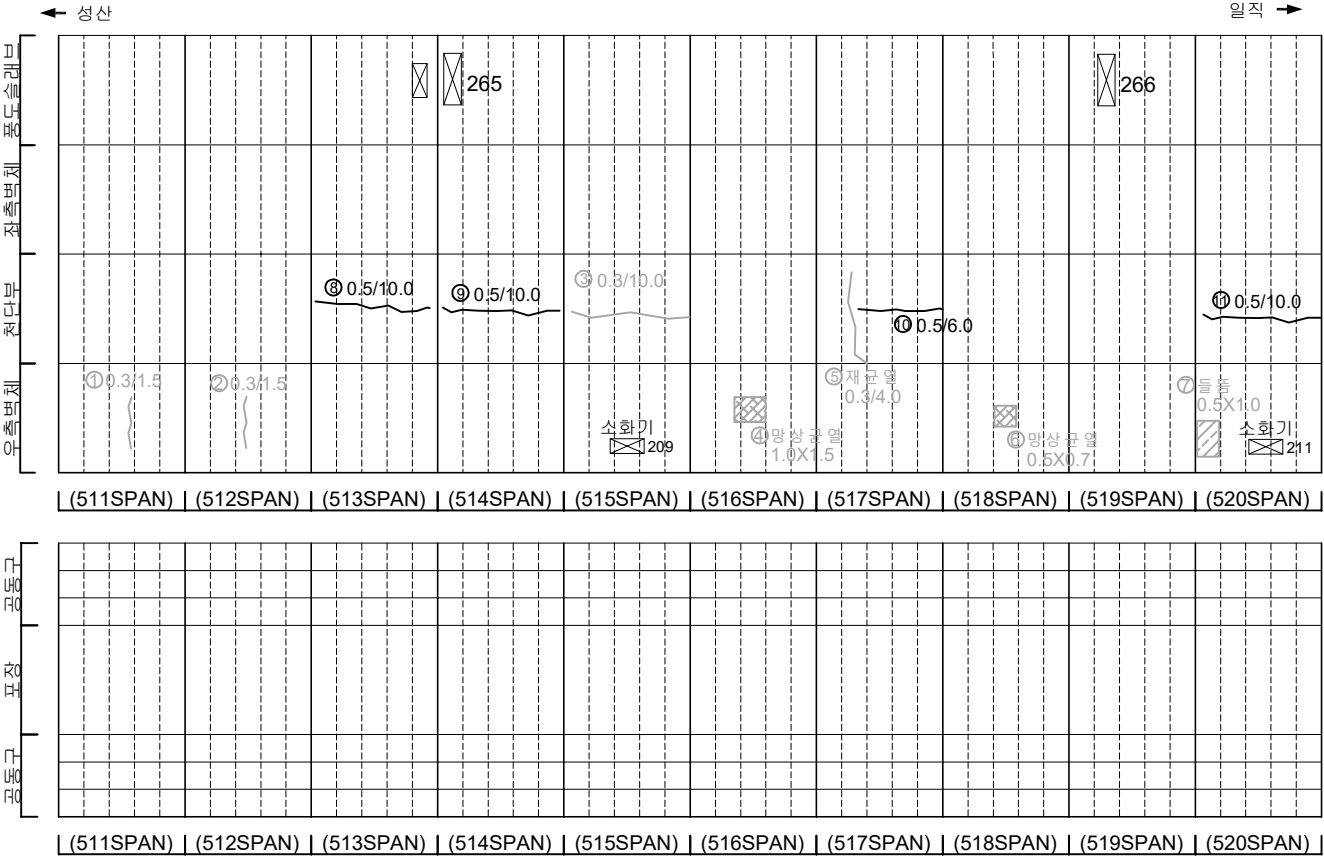

KEY PLAN

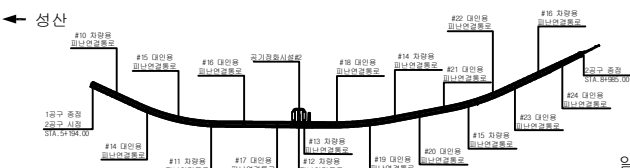

SECTION

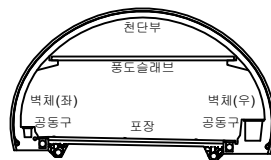


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 511~520구간(일직)
도면번호	08


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	235	측벽부	층간리	-	0.1	0.2	0.02	m	1	0.02	23'하 보수
3	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	235	천단부	돌출	-	0.2	0.5	0.10	m	1	0.10	
6	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

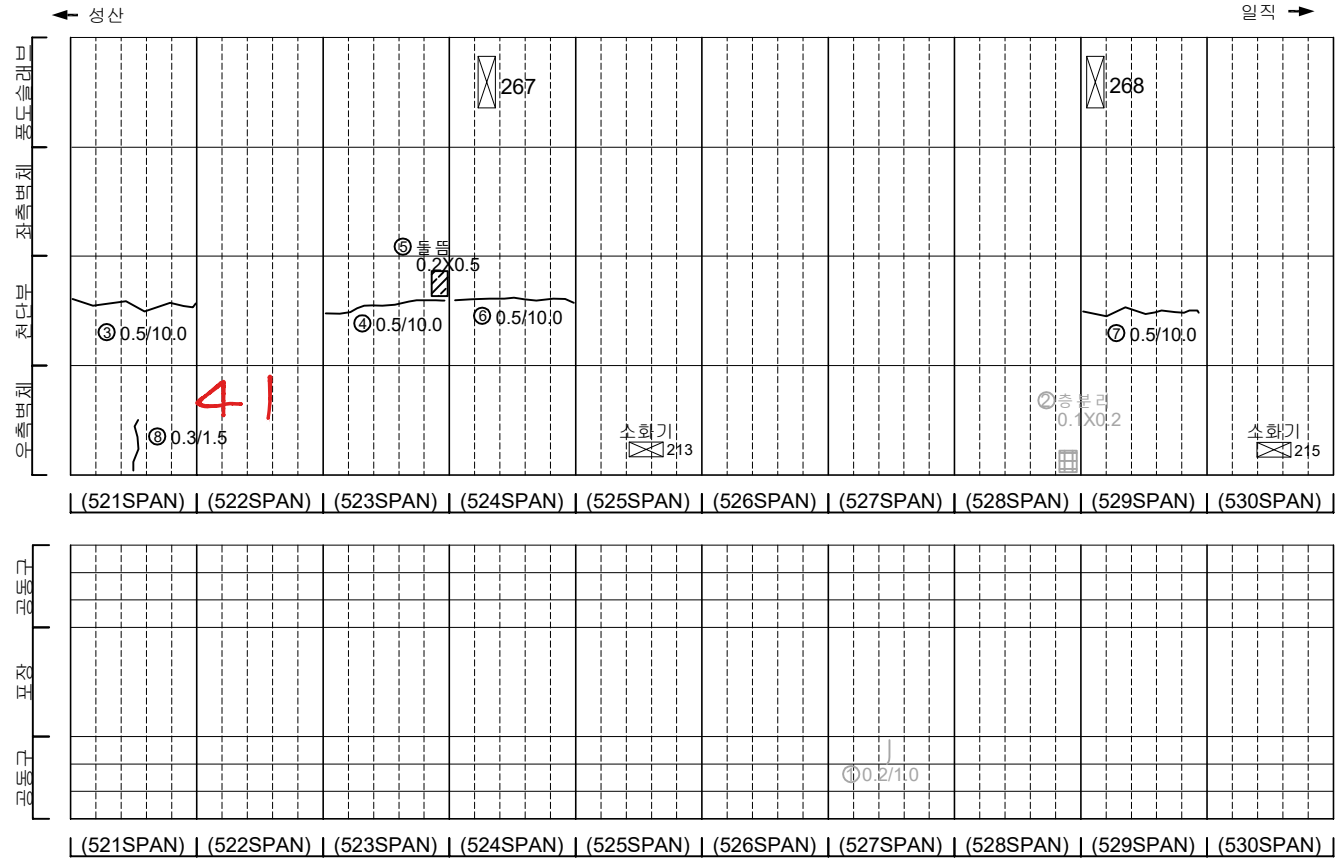


소화전213~215사이
포장부 신축이음부 파손
3개소

KEY PLAN

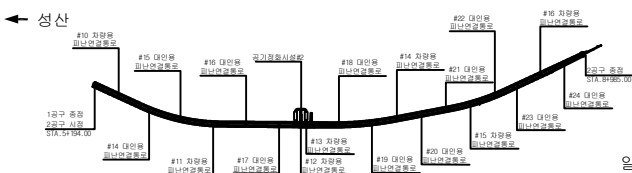

SECTION

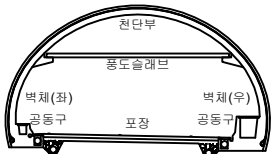

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처
서울특별시고속도로(주)
용역명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명
서부간선지하도로 NATM 521~530구간(일직)
도면번호
09

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	235	측벽부	도장 박리	-	1.0	0.5	0.50	m ²	1	0.50	23'하 보수
3	235	측벽부	도장 박리	-	0.2	0.2	0.04	m ²	4	0.16	23'하 보수
4	235	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	235	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235	측벽부	망상균열	-	1.5	3.0	4.50	m ²	1	4.50	
9	235	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

소화전217~219사이
포장부 1차선 파손

KEY PLAN

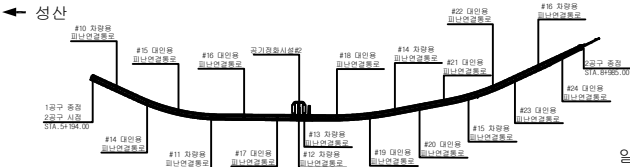

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 침하부		박리		파괴물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 531~540구간(일직)
도면번호	10

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	포장부	포장 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
2	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	22상	천단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보수
6	23상	측벽부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	23'상 보수
7	23상	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
9	23하	천단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
10	23하	천단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



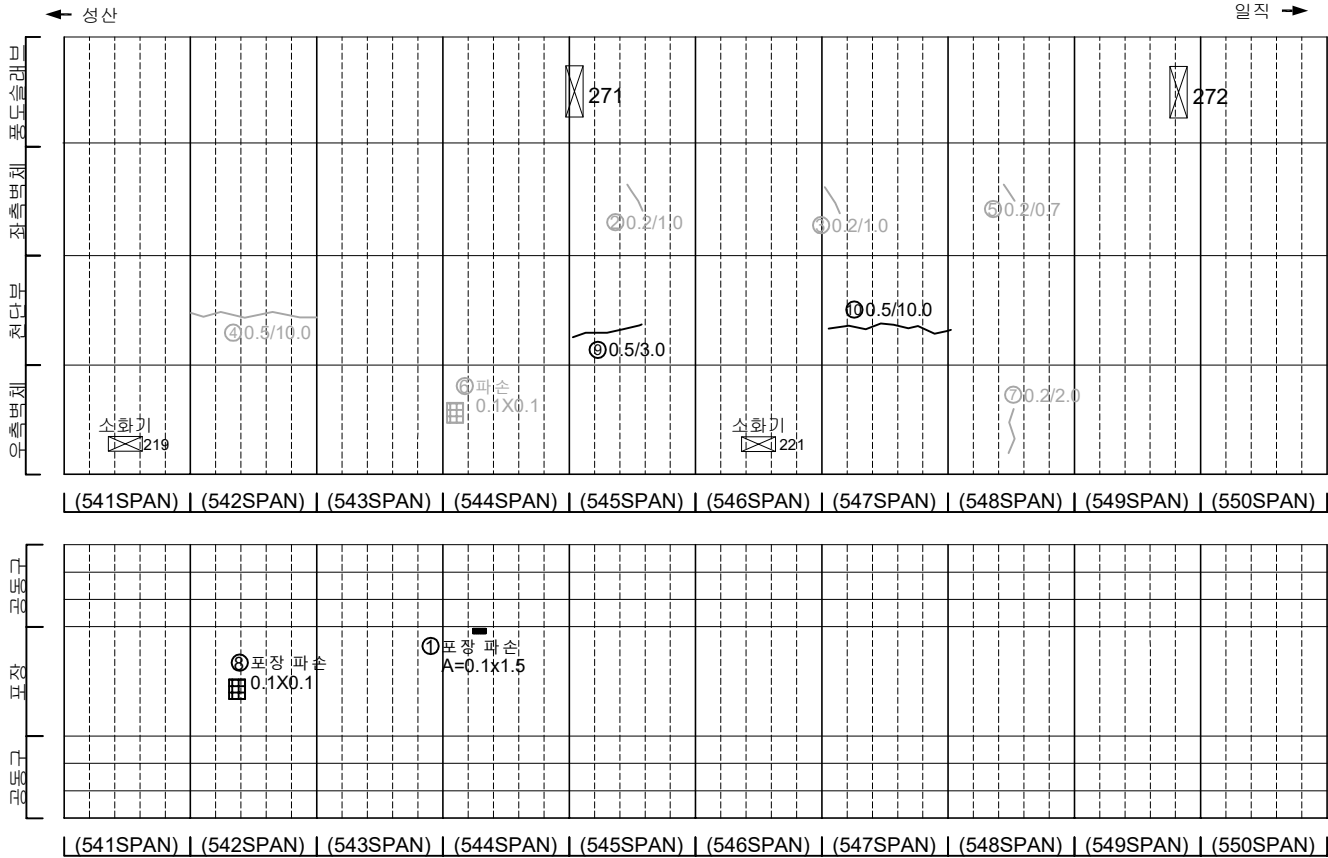


소화전221~223사이
포장부 신축이음부 파손

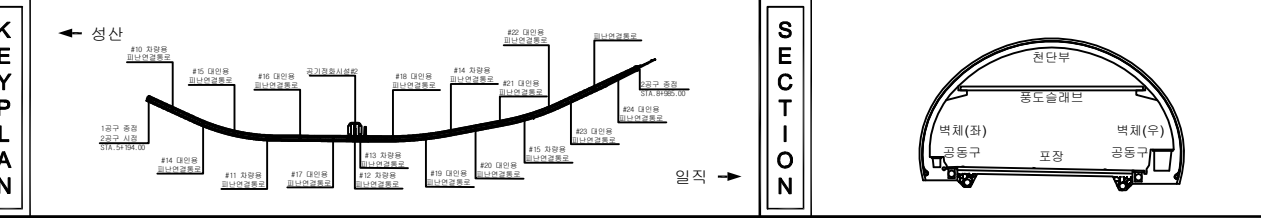

범 례		균열		망상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		누수, 습윤부		백태		퇴적물	
		철근노출		침하		열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 541~550구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 11


손상물량표

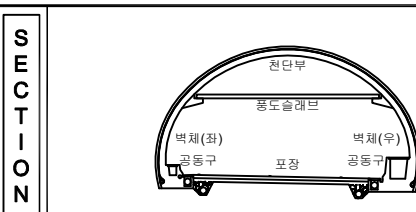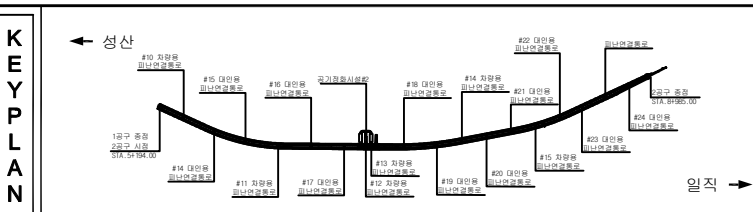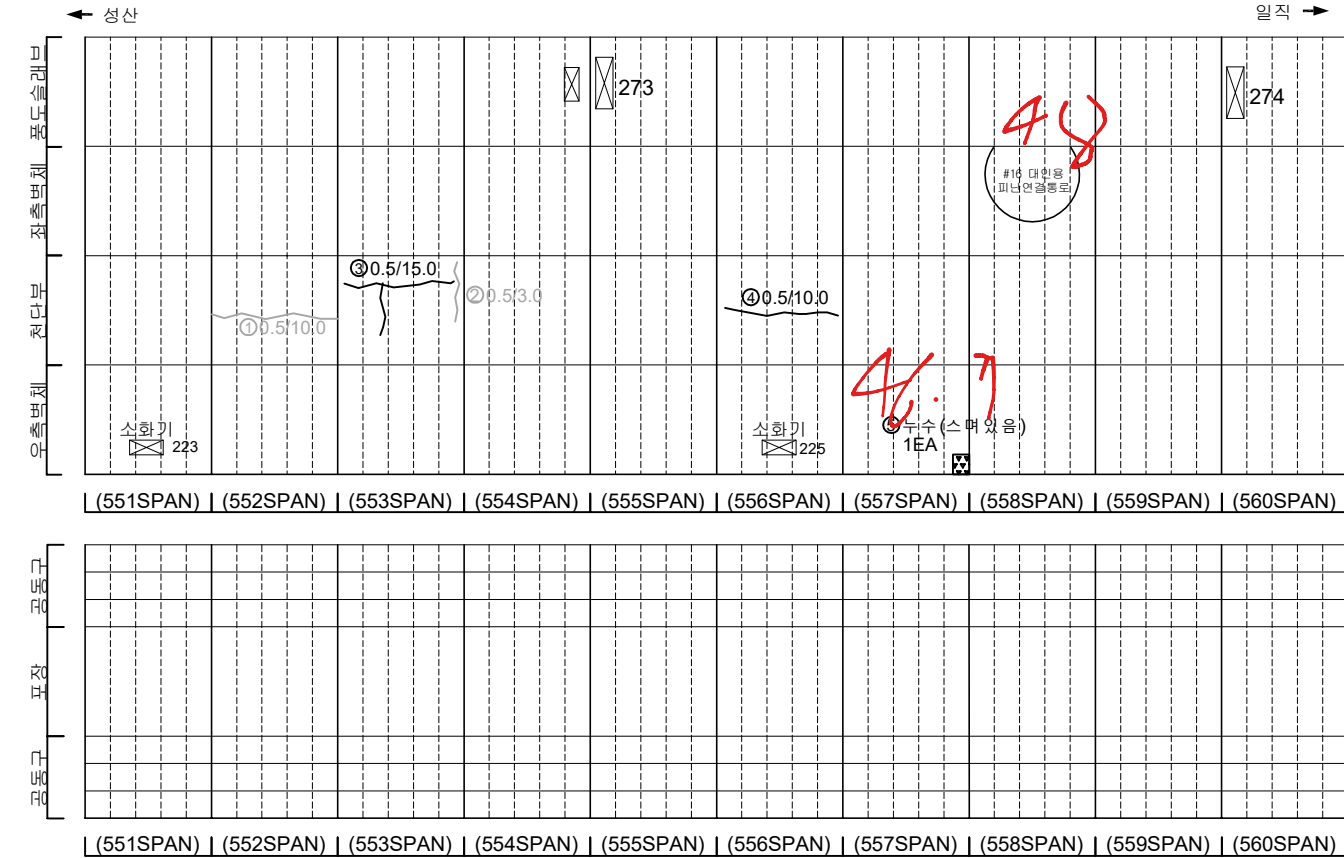[illegible]


지 원		빈 칸		정밀안전점선		차량불기	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		태양차선		일반차선		차수	용 의 명
		부속차선		교차		원천물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점선 용역
		방향지시		상하		열화	
		차로		정밀안전점선		기타	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 551~560구간(일직)
							도면번호 12

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	㎡	1	7.00	23'하 보수
8	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	㎡	1	2.00	23'하 보수
9	23하	천단부	보수부 박리	-	0.2	1.0	0.20	㎡	1	0.20	
10	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.2	0.06	㎡	1	0.06	
11	23하	포장부	포장 파손	-	1.0	0.1	0.10	㎡	1	0.10	
12	24상	봉도슬래브	봉도슬래브 하부 균열(폭0.5mm)	0.5	2.5	-	2.50	㎡	1	2.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

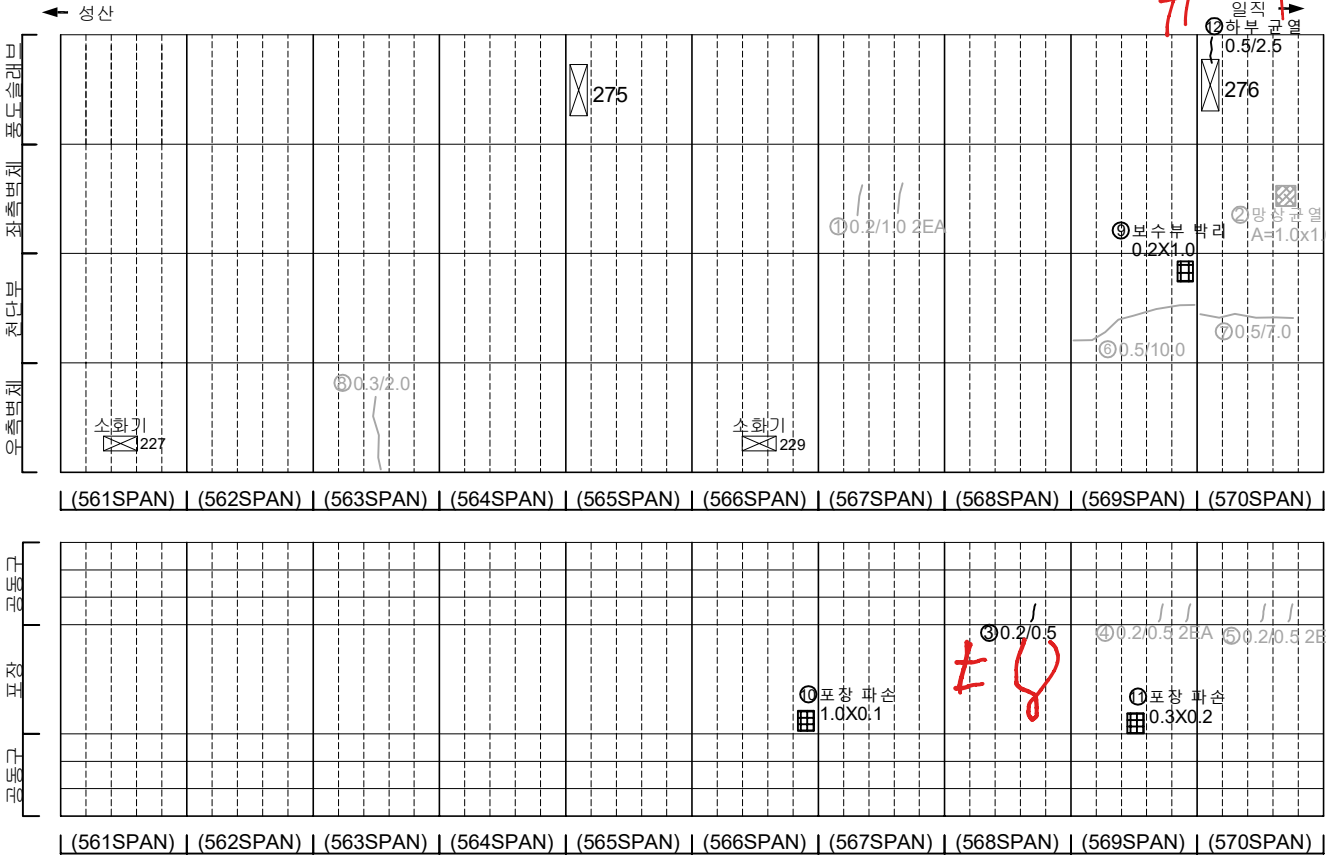


KEY PLAN

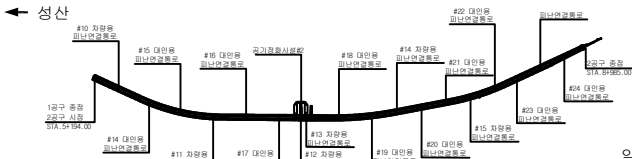

일직 →

SECTION

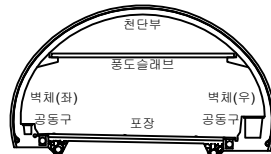


범례

	균열		양상균열		재료분리
	펀치, 공동		박리, 파손		채수
	수축, 습윤부		백태		파괴물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 561~570구간(일직)
도면번호	13

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율(%)	단위	개소	총합 율(%)	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
13	23하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
14	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

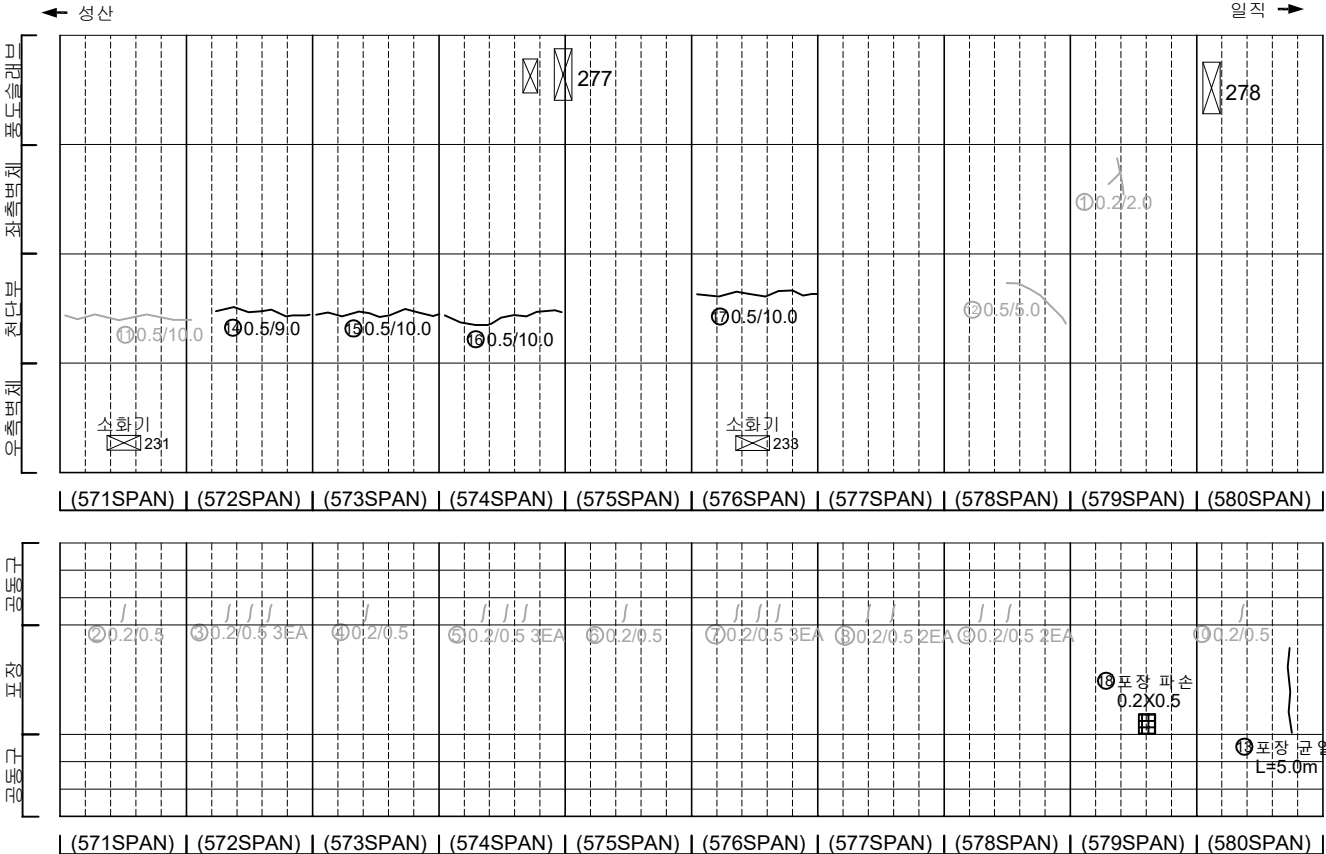




KEY PLAN

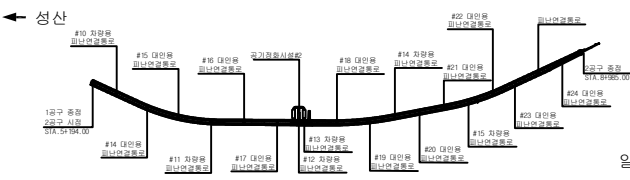

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 571~580구간(일직)
도면번호	14

손상물량표

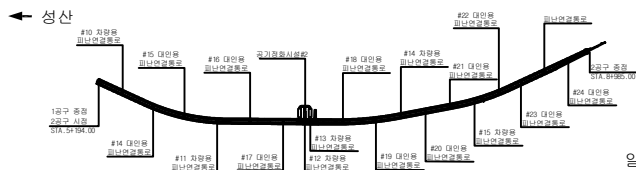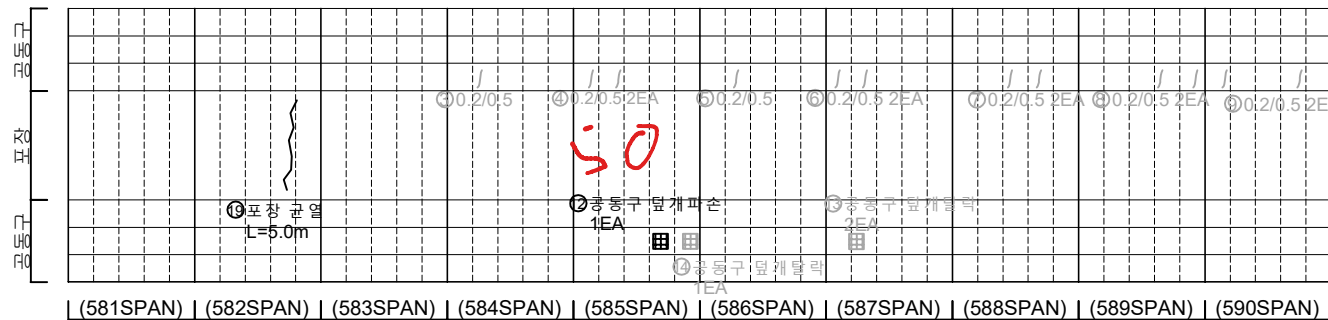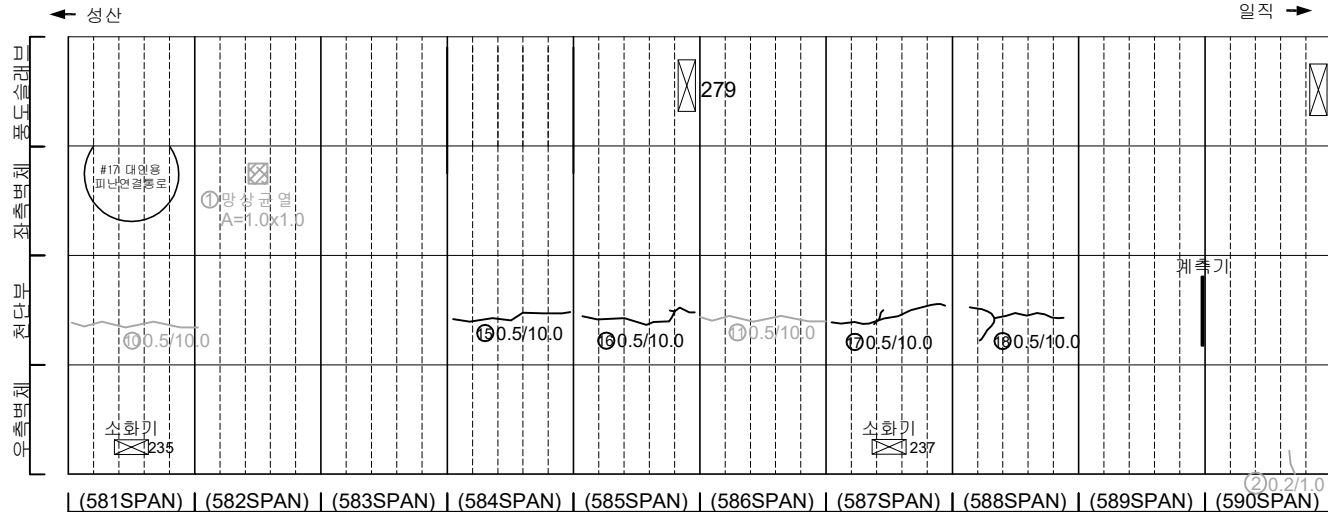[illegible]

일직 →

SECTION

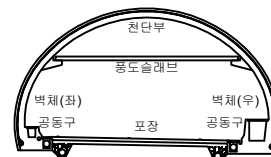

五二五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처
서서울도시고속도로(주)




00	12	02
----	----	----

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 581~590구간(일직)

15



손상물량표

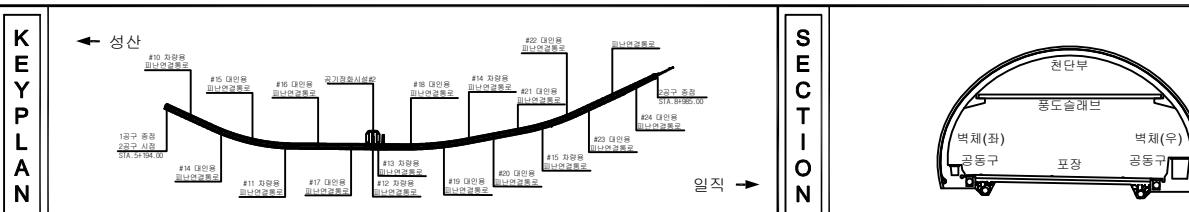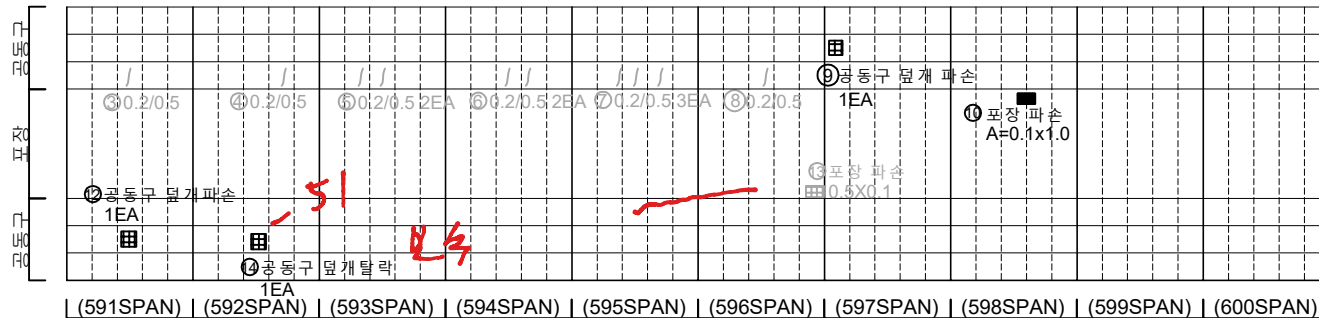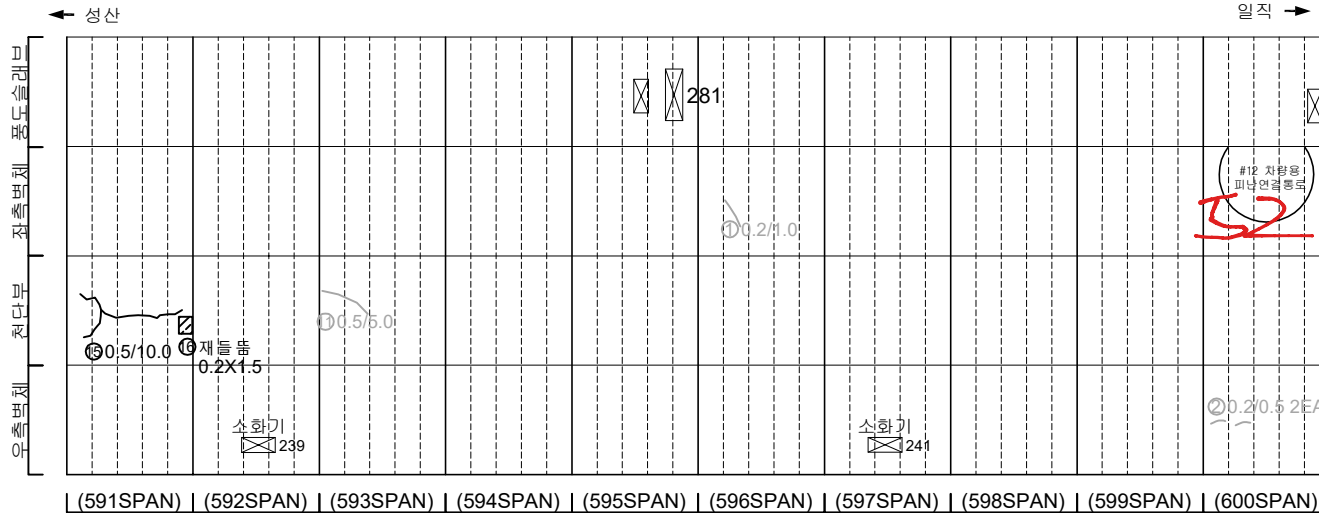[illegible]

지 표				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 591~600구간(일직)
				도면번호 16

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(%)	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.1	-	0.10	■	1	0.10	
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	■	1	10.00	23'하 보강
3	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	■	1	10.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

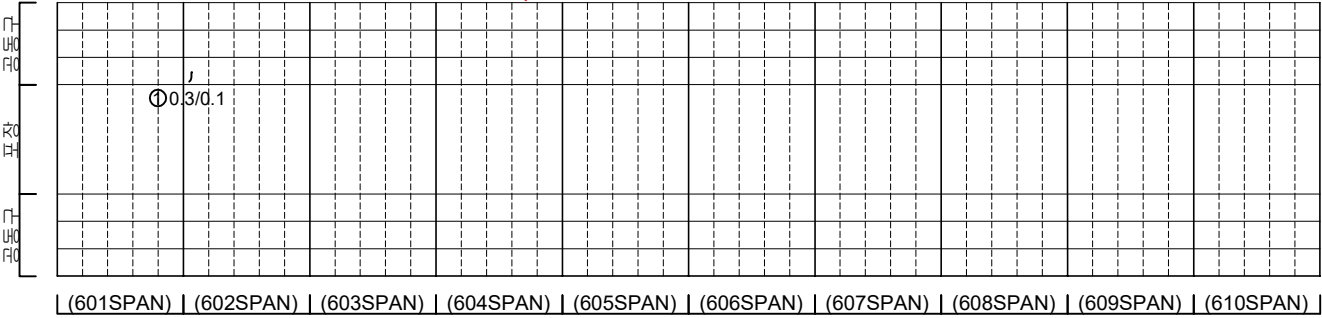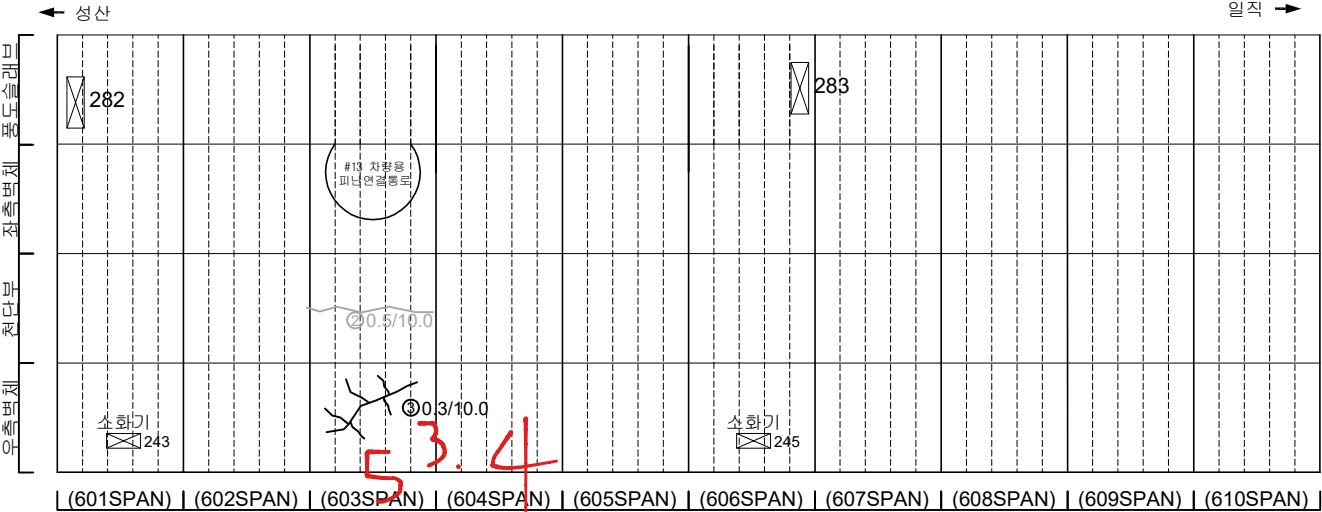


소화전243~245사이
포장부 1차선 파손

소화전245~247사이
포장부 갓길 파손

KEY PLAN

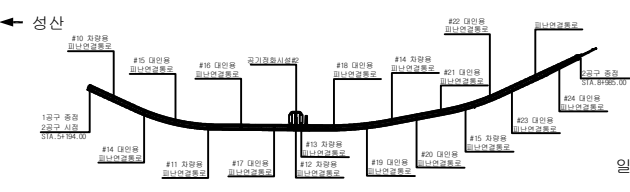

SECTION


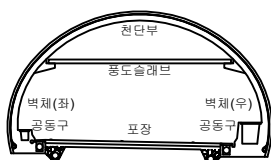


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타




발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 601~610구간(일직)
도면번호	17

손 상 물 량 표

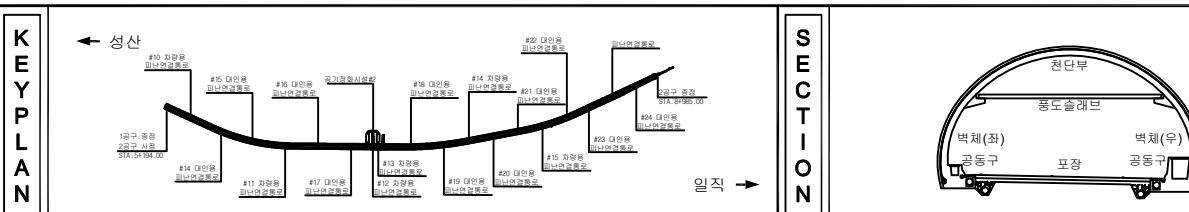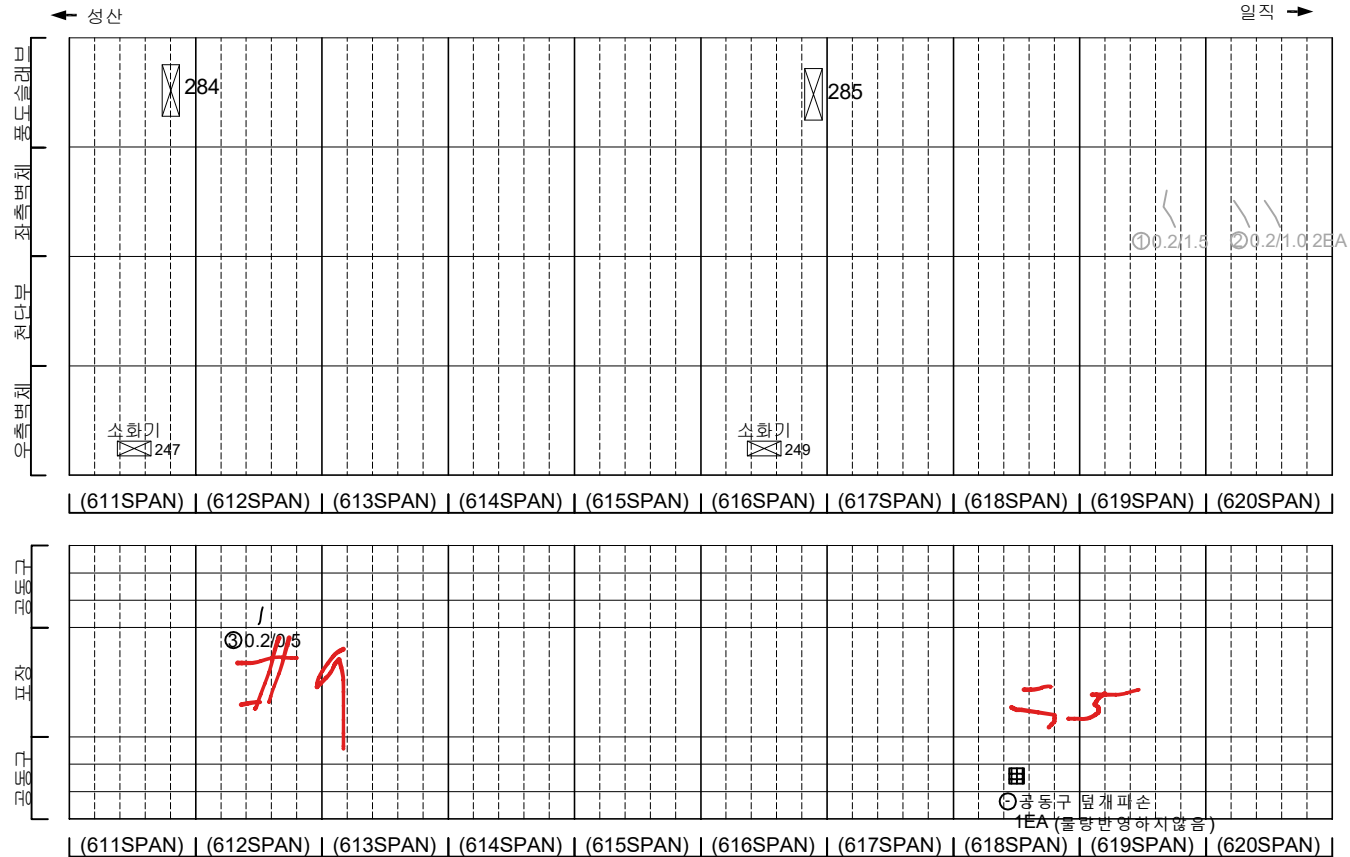[illegible]



지 표		단면		양상근원		재질근원	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
		면적		복근		밀도	용 의 명
		부속		표		면적률	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		절단		현 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 611~620구간(일직)
		부속		저널		기타	도면번호 18

손 상 물 량 표

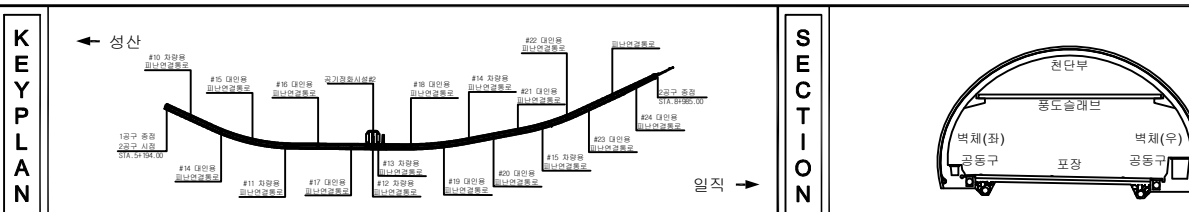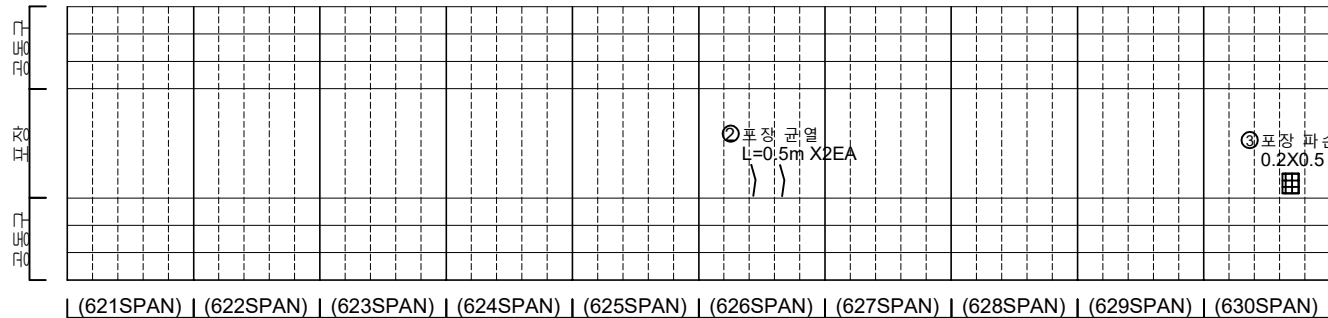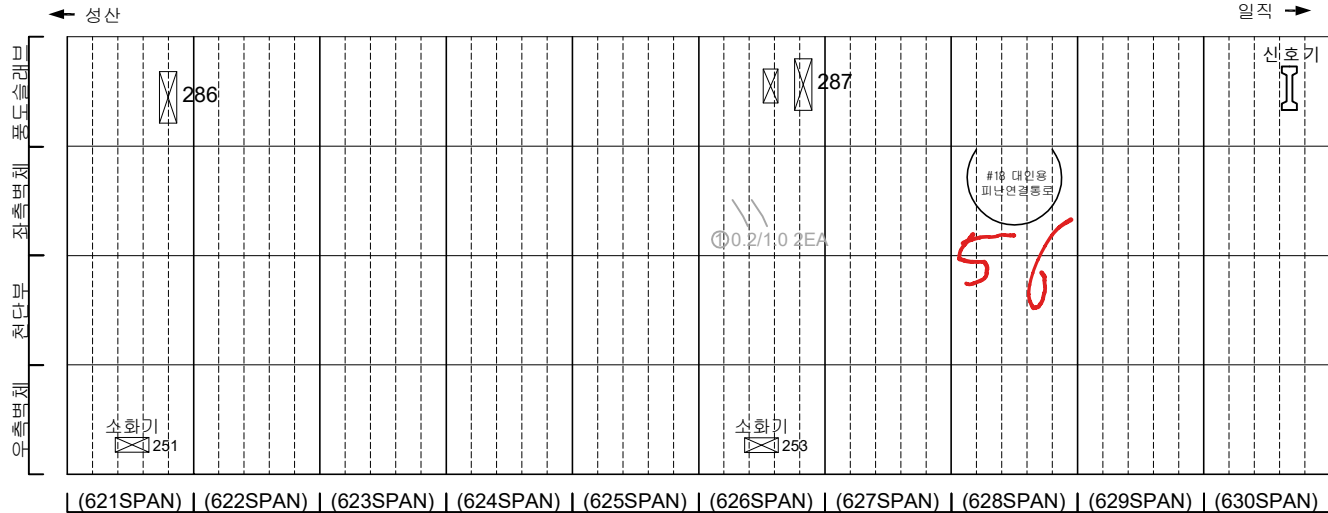[illegible]

지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 621~630구간(일직)
				도면번호 19



손상물량표

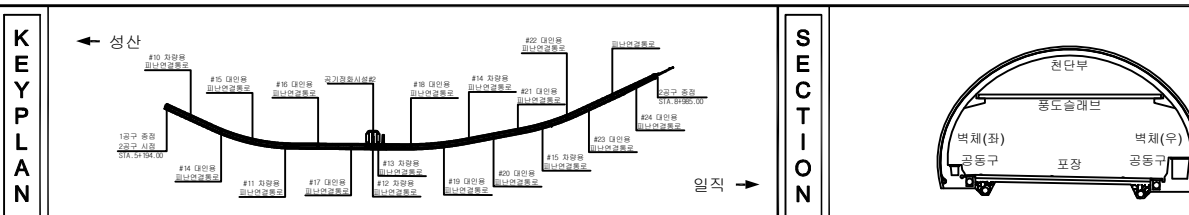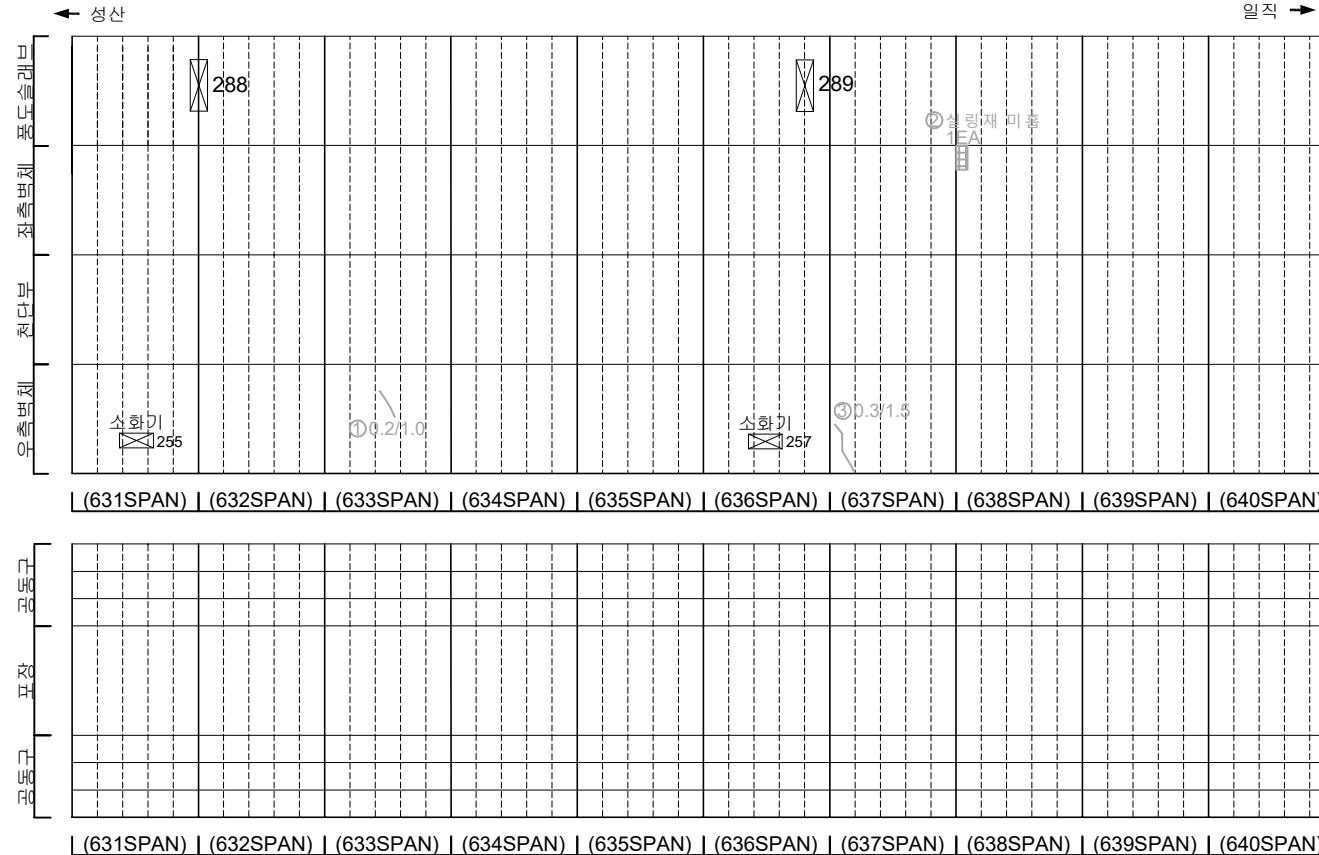[illegible]


지 리		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		외격물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 631~640구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
5	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

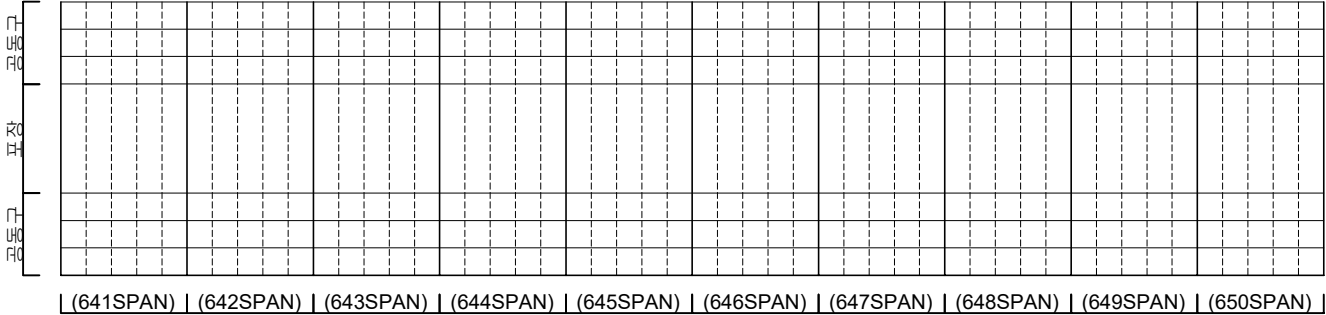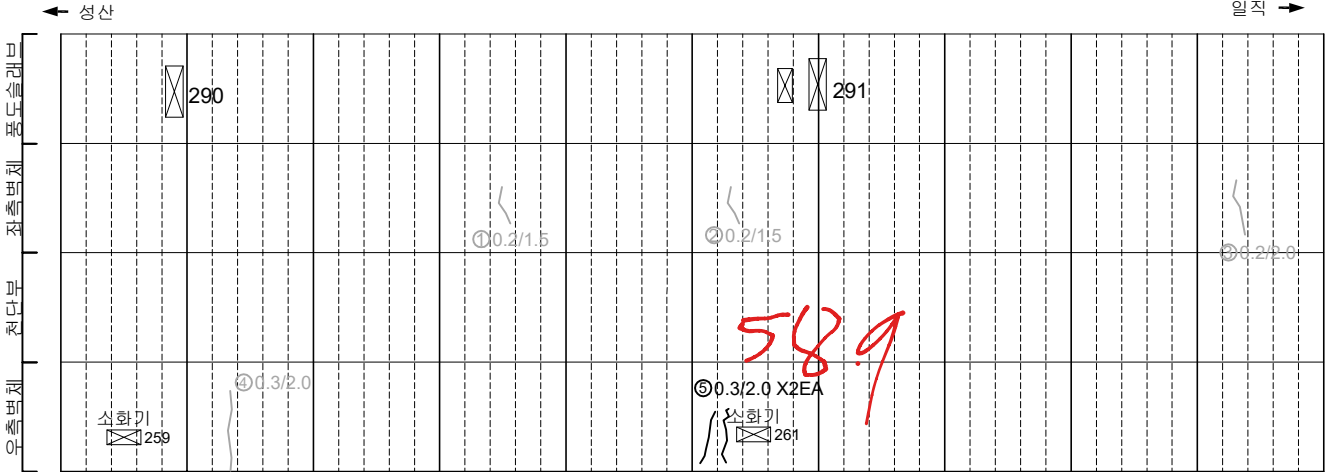

KEY PLAN

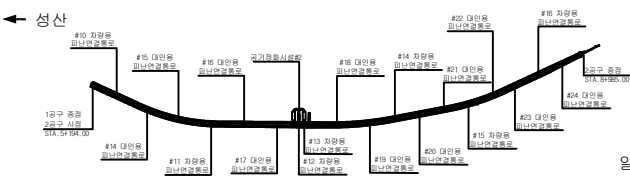

SECTION

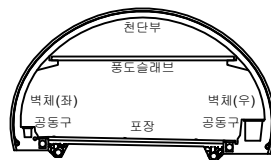



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 641~650구간(일직)
도면번호	21

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보수
2	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	#	1	10.00	23'하 보수
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

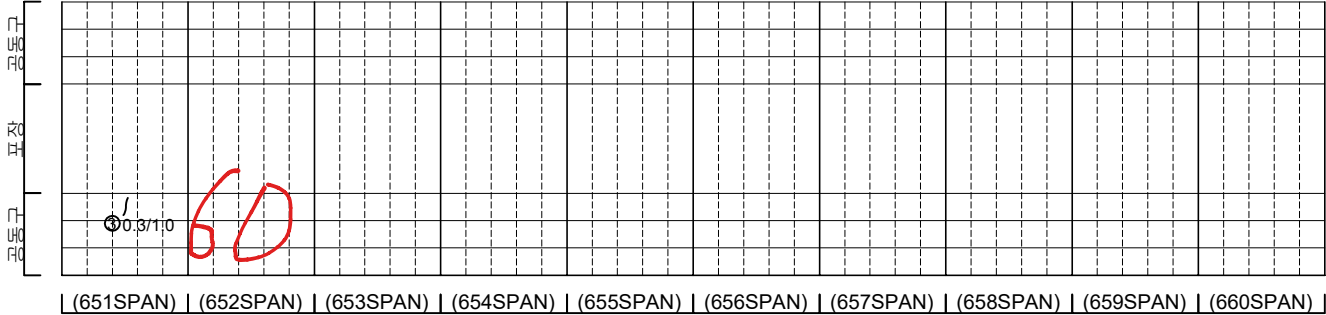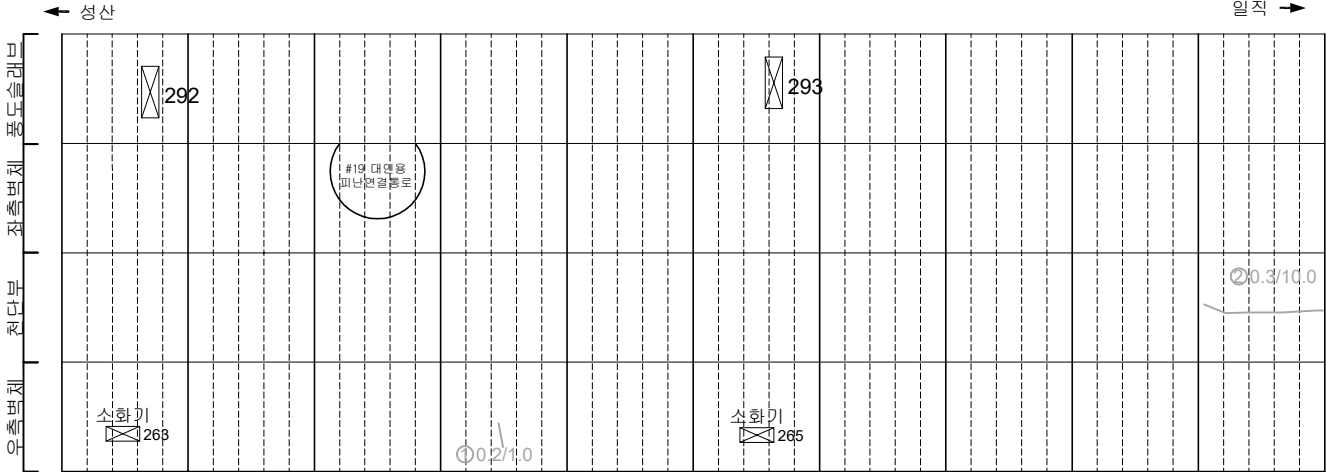

KEY PLAN

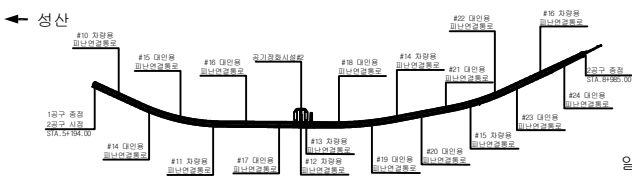

SECTION

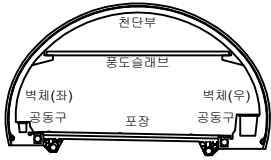



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 651~660구간(일직)
도면번호	22

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
5	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	235하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	0.01	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

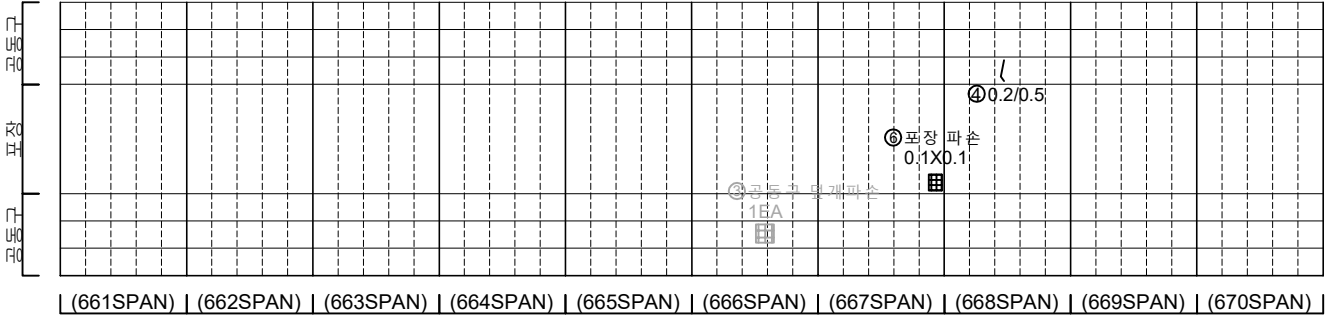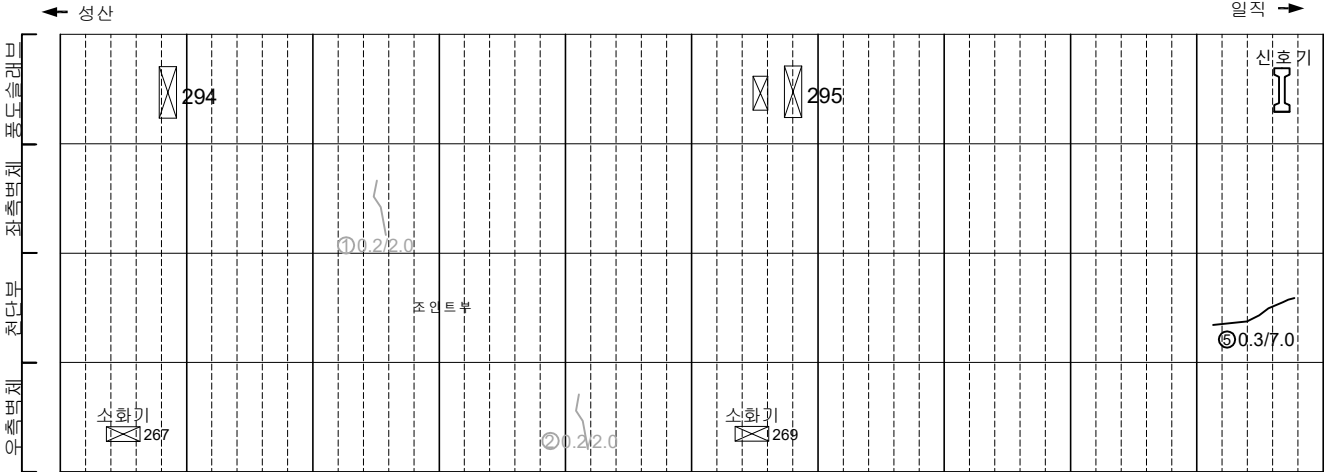

KEY PLAN

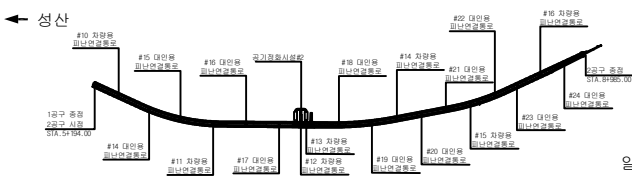

SECTION

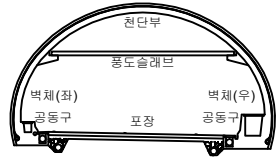


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 661~670구간(일직)
도면번호	23

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
3	22하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'상 보수
4	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

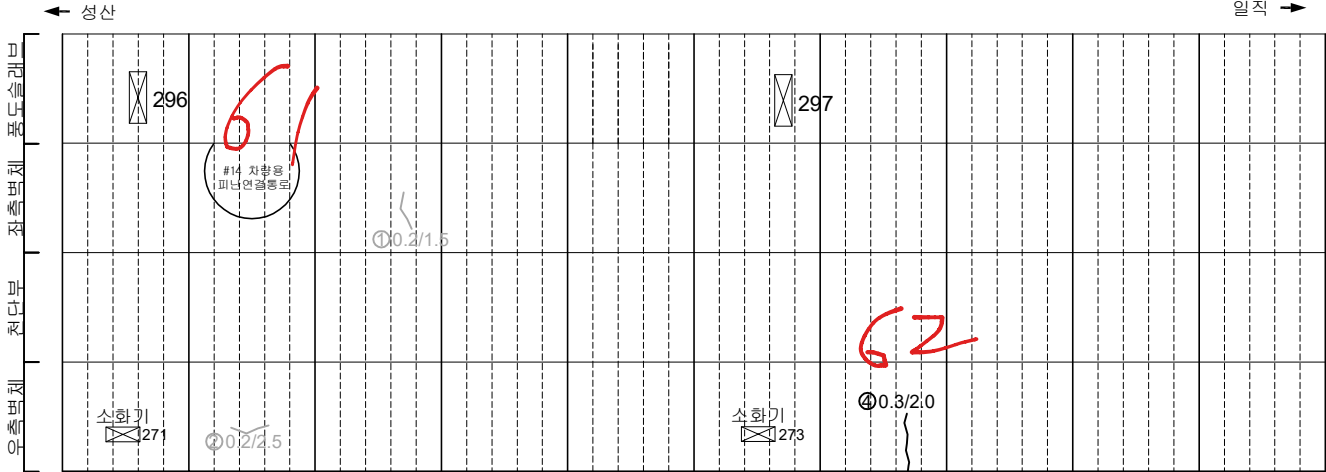


(671SPAN) | (672SPAN) | (673SPAN) | (674SPAN) | (675SPAN) | (676SPAN) | (677SPAN) | (678SPAN) | (679SPAN) | (680SPAN)

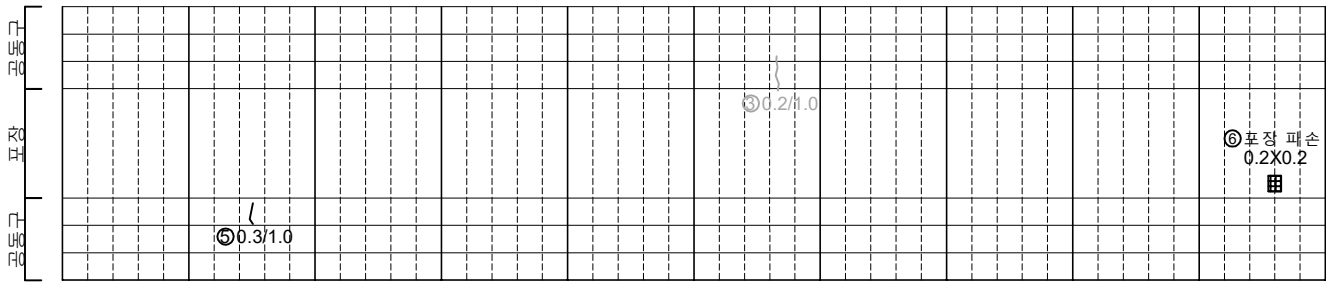


(671SPAN) | (672SPAN) | (673SPAN) | (674SPAN) | (675SPAN) | (676SPAN) | (677SPAN) | (678SPAN) | (679SPAN) | (680SPAN)

KEY PLAN

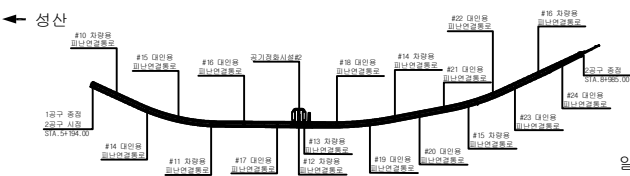

SECTION

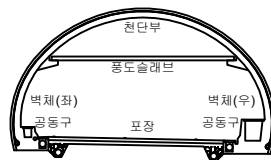


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 671~680구간(일직)
도면번호	24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	225하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
4	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

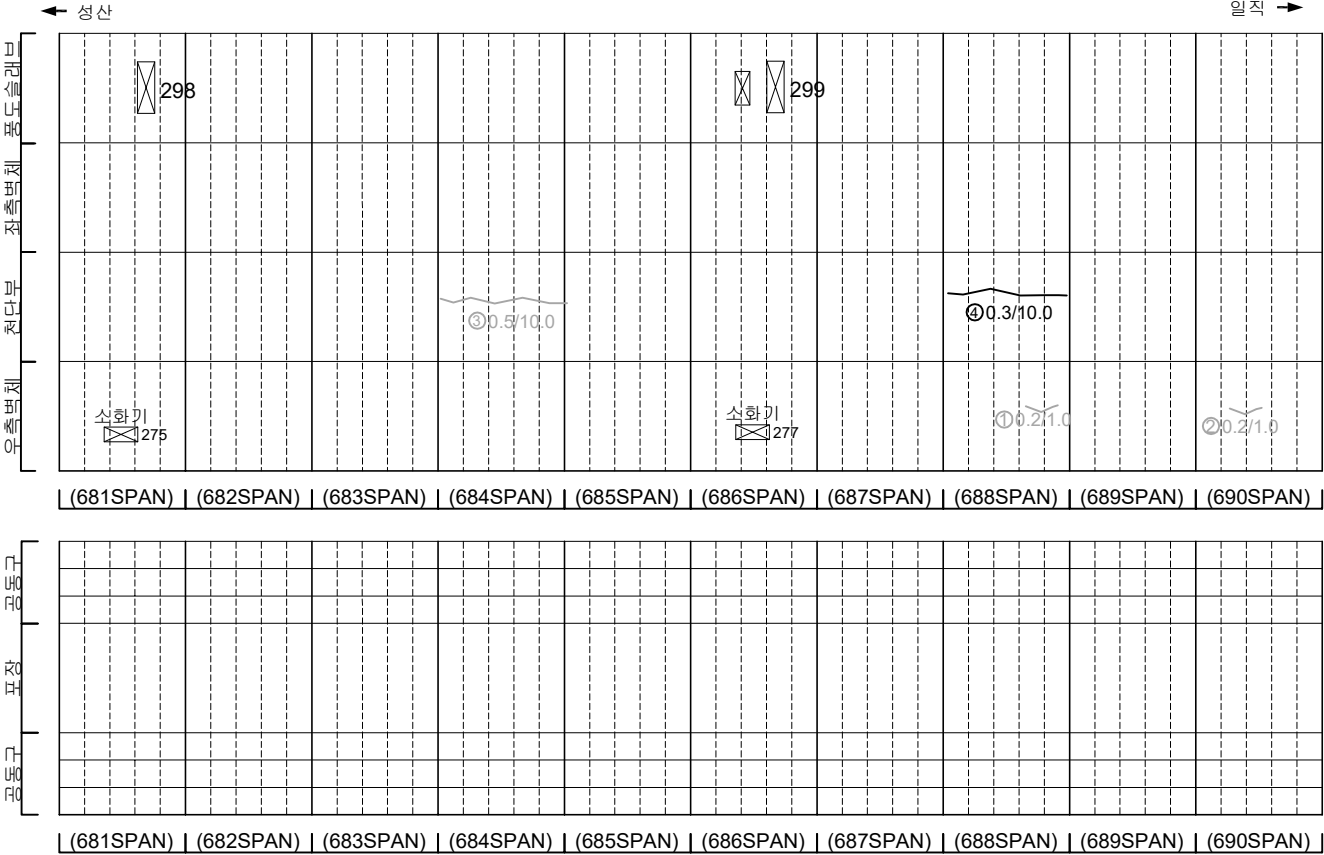

KEY PLAN

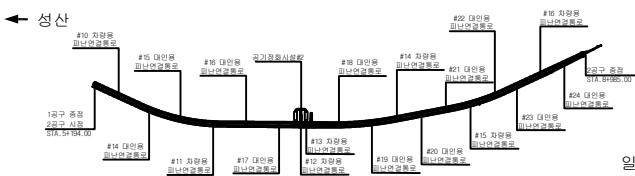

SECTION

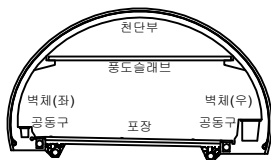


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 681~690구간(일직)
도면번호	25

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	235하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'상 보수
4	235하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
5	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

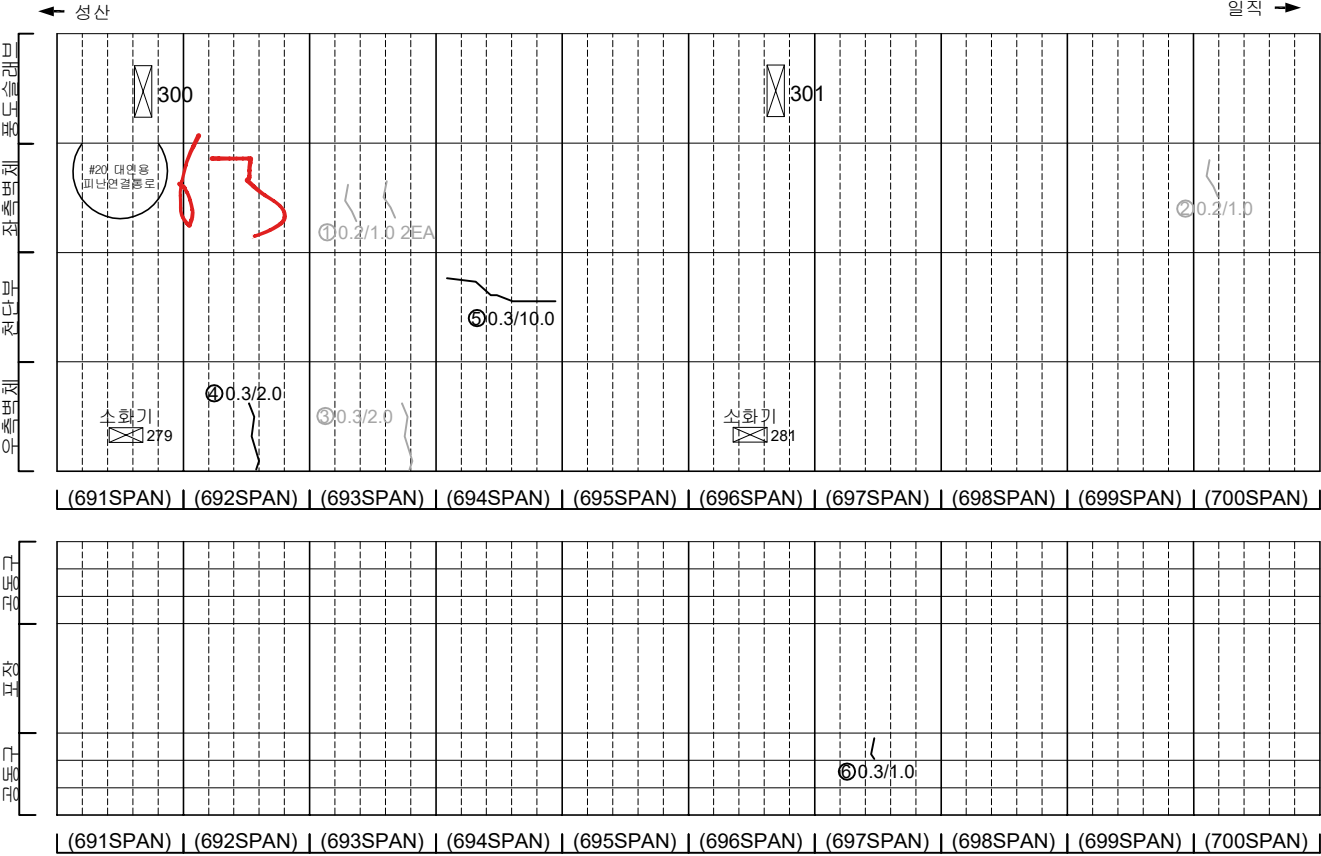

KEY PLAN

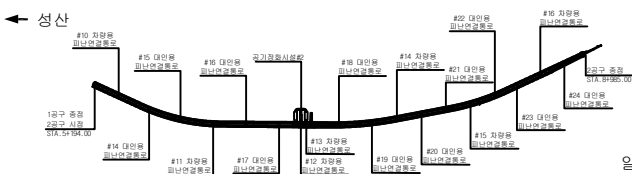

SECTION

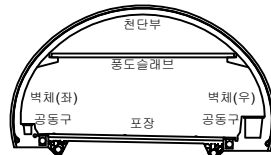


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		벽리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 691~700구간(일직)
도면번호	26

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량(㎡)	단위	개소	총합량	
1	215하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
3	225하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'상 보수
4	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

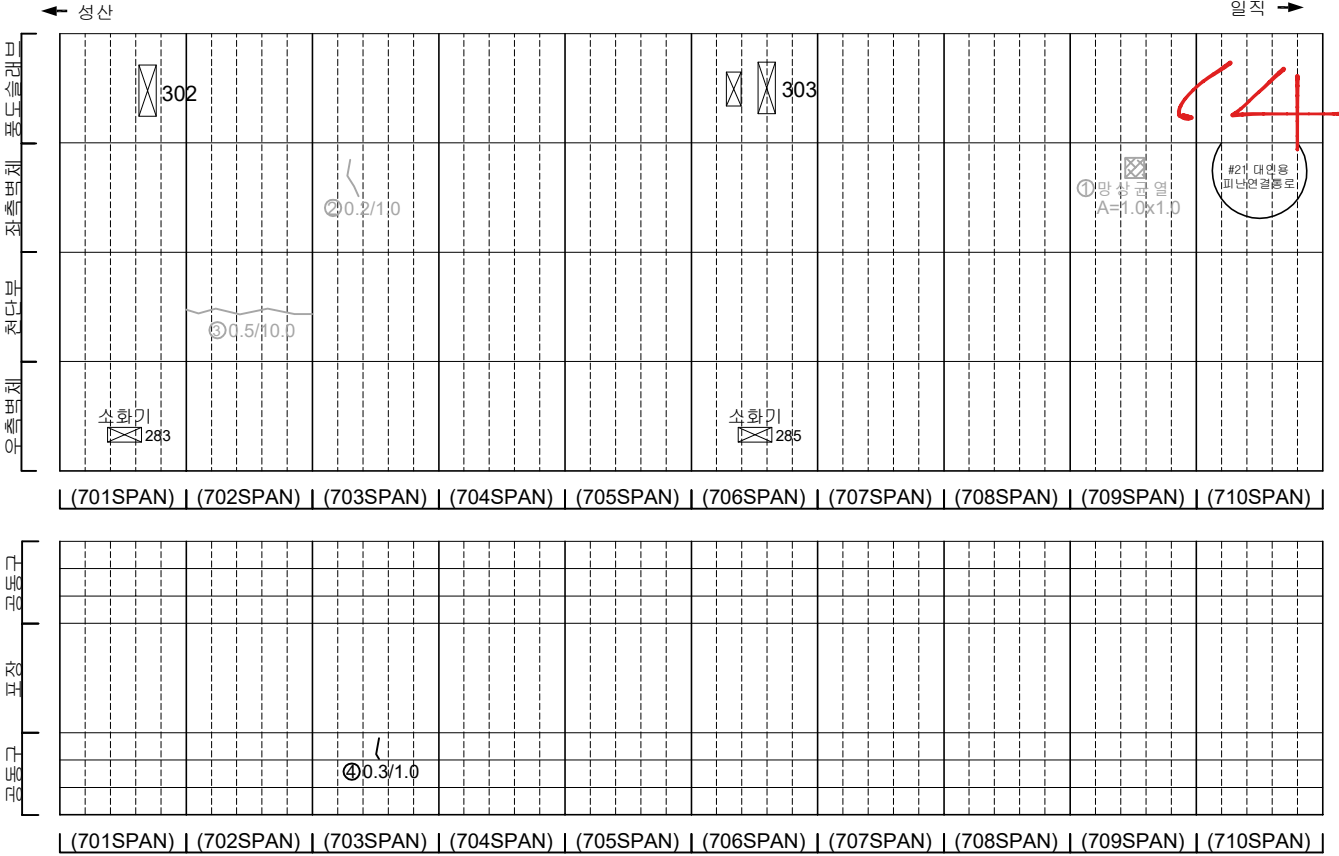

KEY PLAN

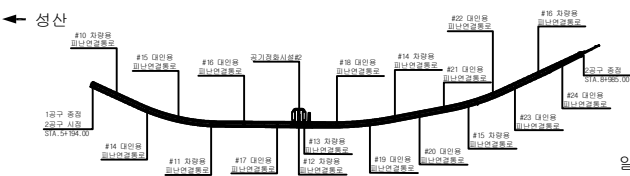

SECTION

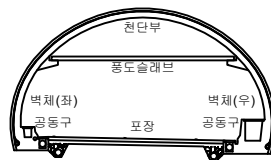


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		바리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 701~710구간(일직)
도면번호	27

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	23하	공동구	공동구 균형	-	0.5	5.0	2.50	m ³	1	2.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

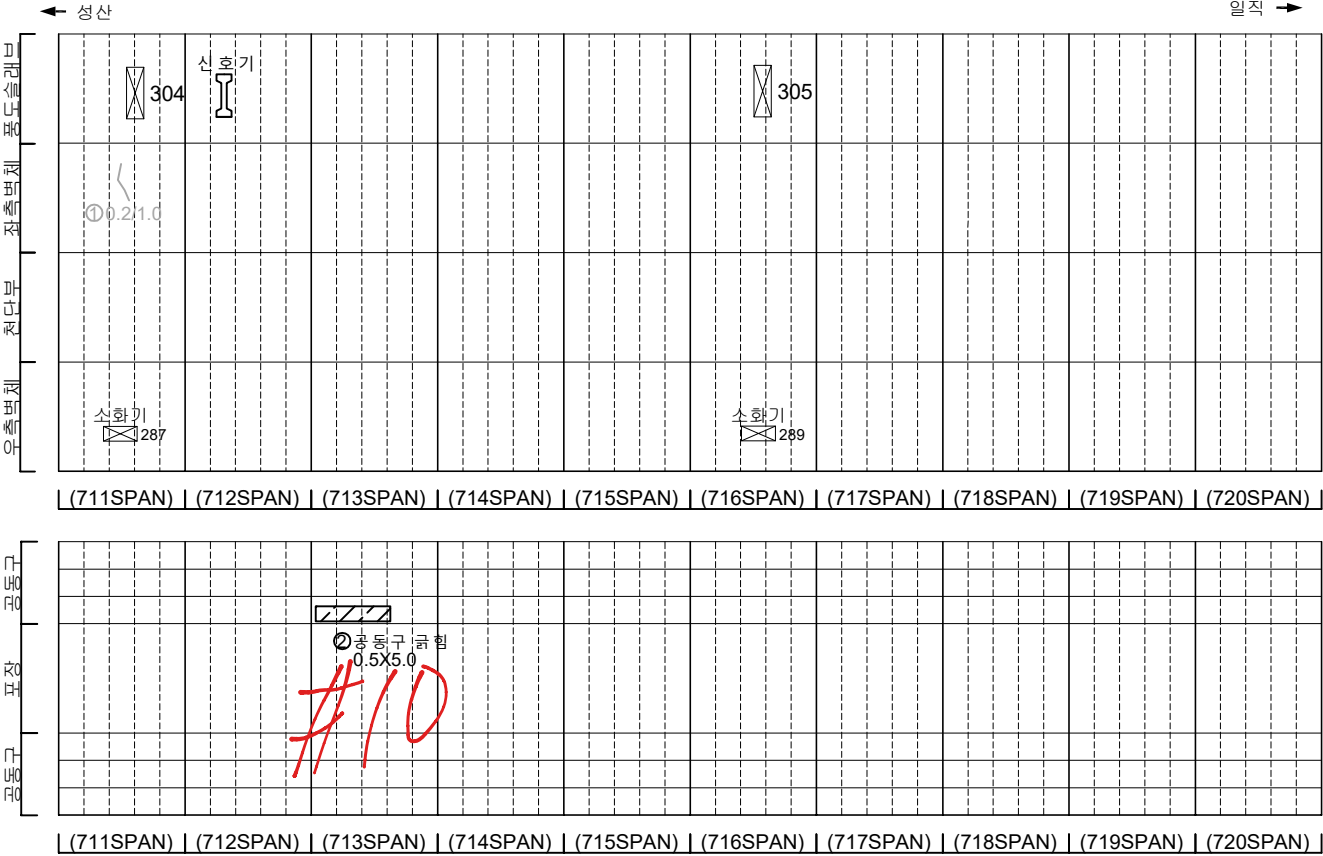

KEY PLAN

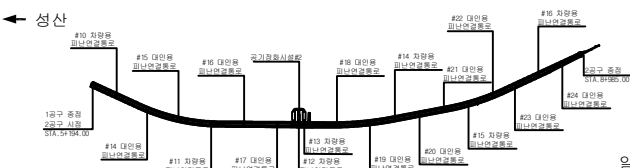

SECTION

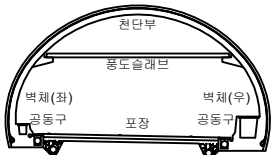


범례


	콘크리트		강철근콘크리트		돌쌓기	발주처	서울특별시고속도로(주)
	아스팔트		벽돌		돌	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근보강		벽돌쌓기		돌쌓기	도면명	서부간선지하도로 NATM 711~720구간(일직)
	콘크리트		벽돌쌓기		돌쌓기	도면번호	28

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
2	23하	천단부	철근노출	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
4	23하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.2	0.04	m	1	0.04	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

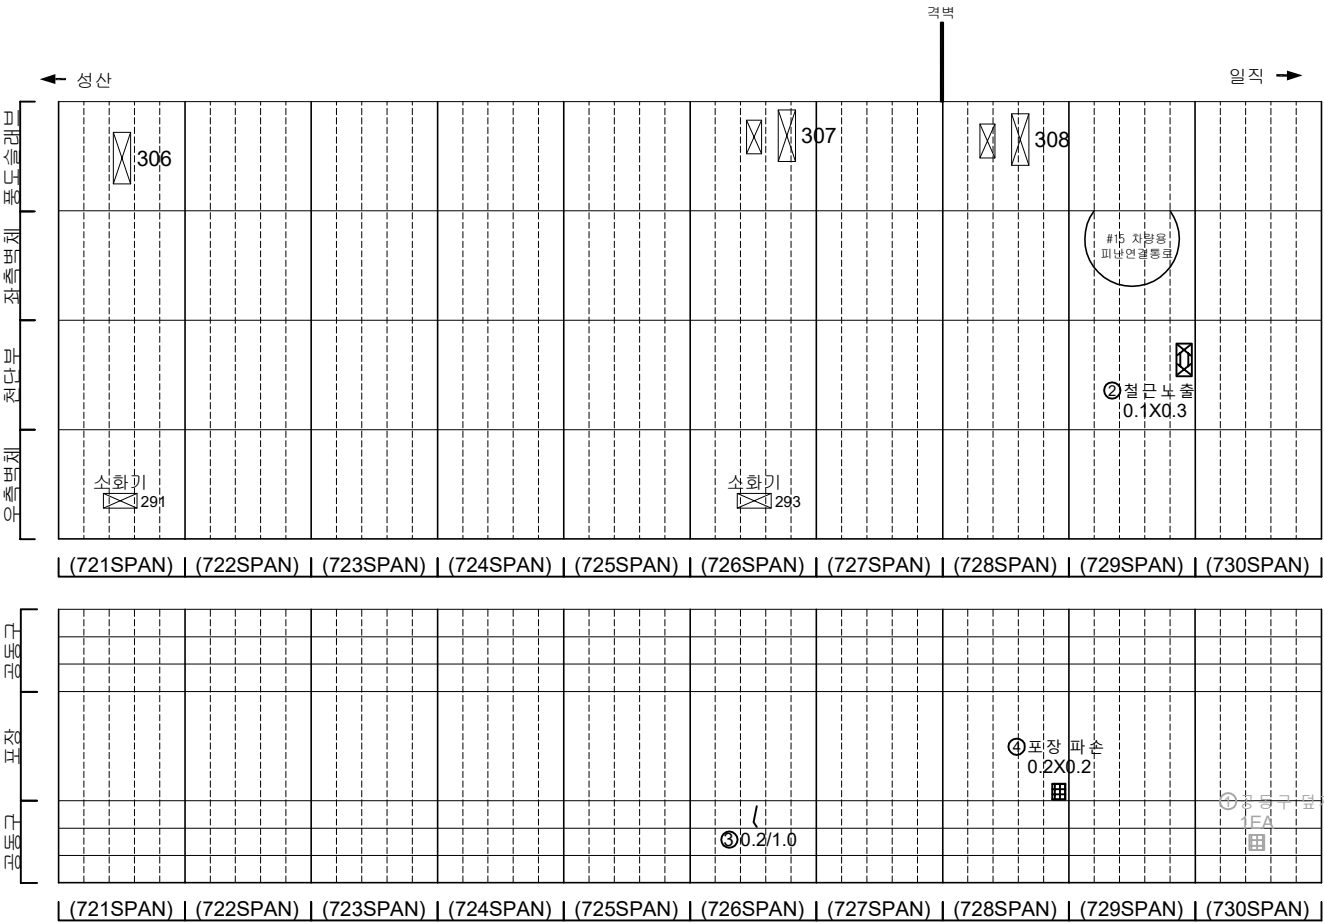

KEY PLAN

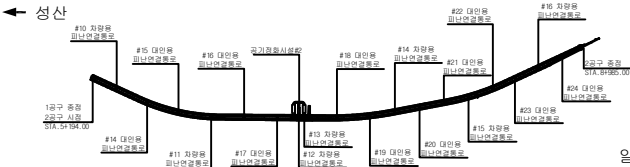

SECTION

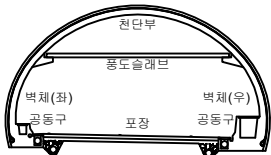


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 721~730구간(일직)
도면번호	29

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23' 하 보수
2	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	층분리	-	0.2	0.3	0.06	m ²	2	0.12	
4	23하	천단부	방향균열	-	2.0	2.5	5.00	m ²	1	5.00	
5	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m ²	1	6.00	
6	23하	공동구	공동구 균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
7	23하	포장부	포장 방향균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

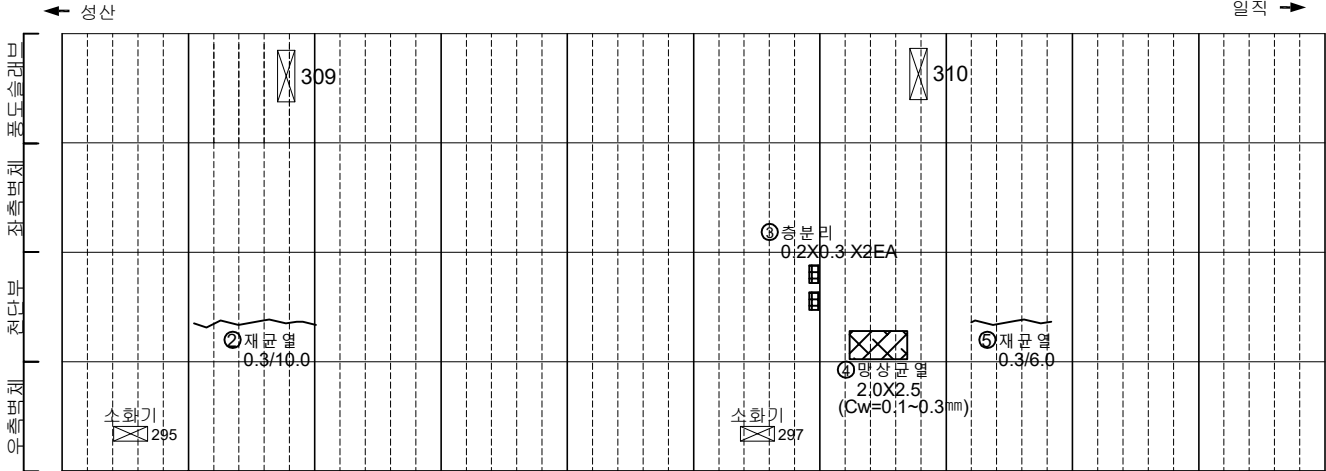


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

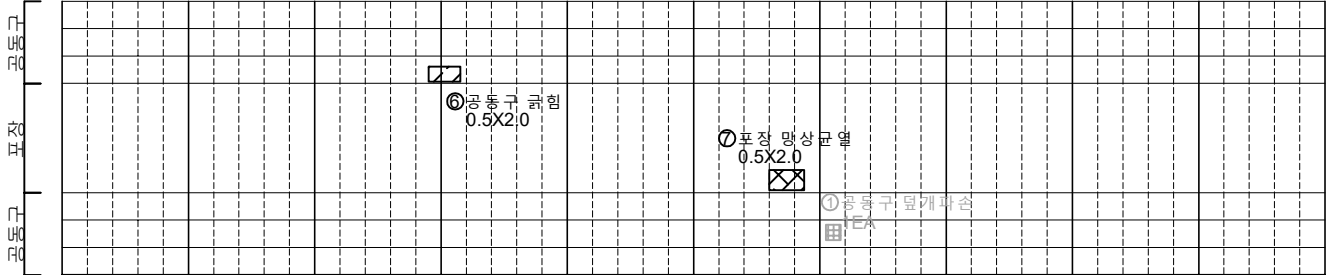


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

KEY PLAN

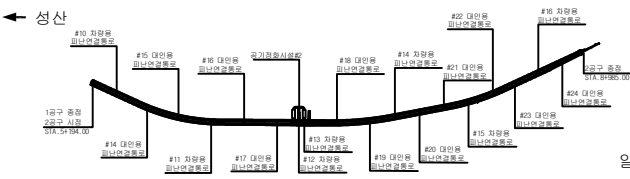

SECTION


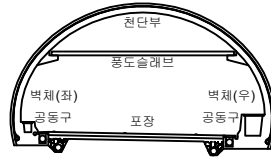


범례



	균열		방향균열		재료분리
	펀치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	침하		균열		균열
	부식		균열		균열

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(일직)
도면번호	30

손 상 물 량 표

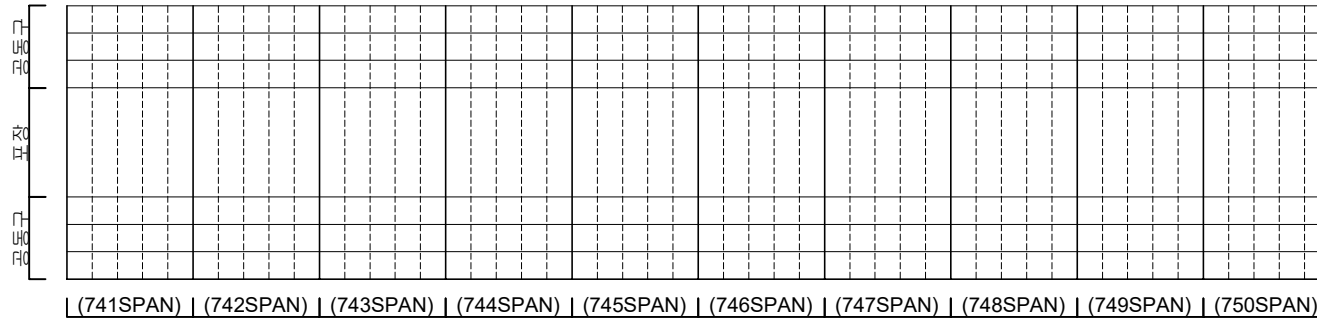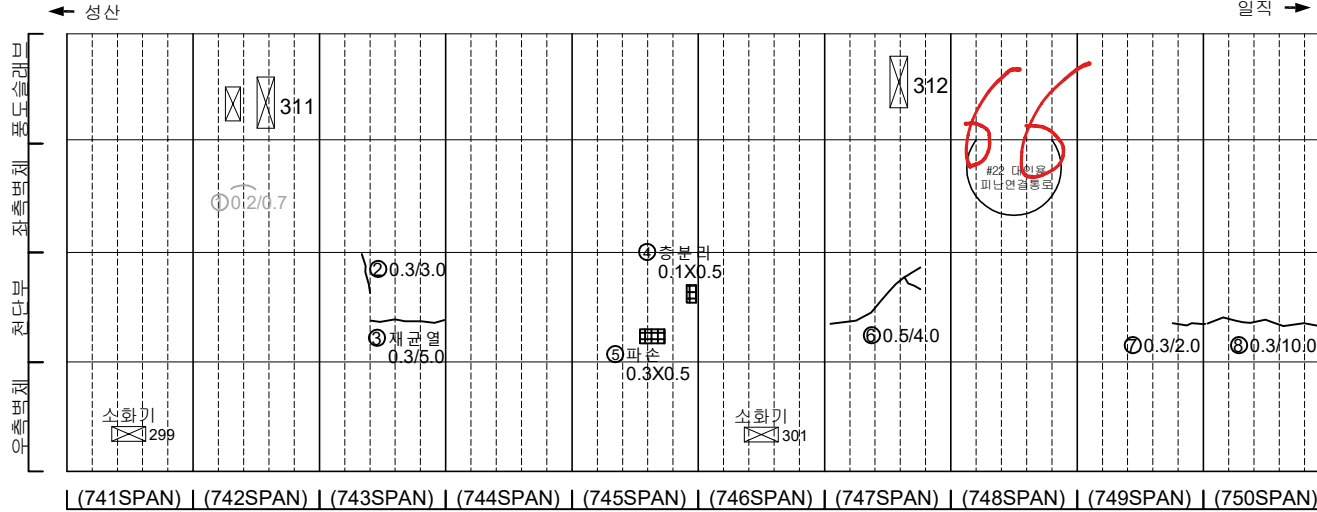


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보강
2	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
3	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
4	23하	천단부	충분리	-	0.1	0.5	0.05	m²	1	0.05	
5	23하	천단부	파손	-	0.3	0.5	0.15	m²	1	0.15	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

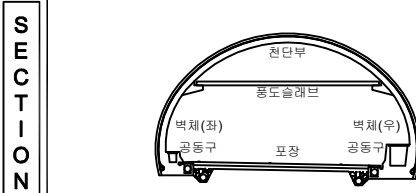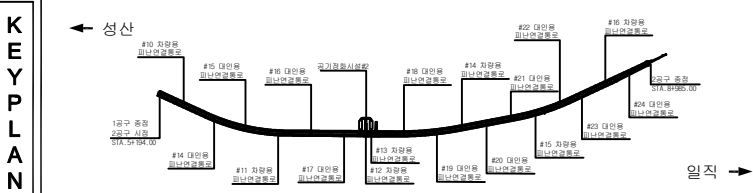


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	
1	215하	측벽부	균열		양상균열		재로본리		발 주 지	서울도시고속도로(주)
			편차, 휨		탈린, 파손		체수	용 역 명		
			누수, 습윤부		판 변		회직물		서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역	
			철근노출		침하		열화			
2	235하	천단부	파손		전단 변형		기타	서부간선지하도로 NATM 741~750구간(일직)	도 면 번 호	
			34							

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	235하	천단부	층분리	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
2	235하	천단부	층분리	-	0.3	1.0	0.30	m ²	1	0.30	
3	235하	천단부	층분리	-	0.1	1.0	0.10	m ²	1	0.10	
4	235하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
5	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	235하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
7	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

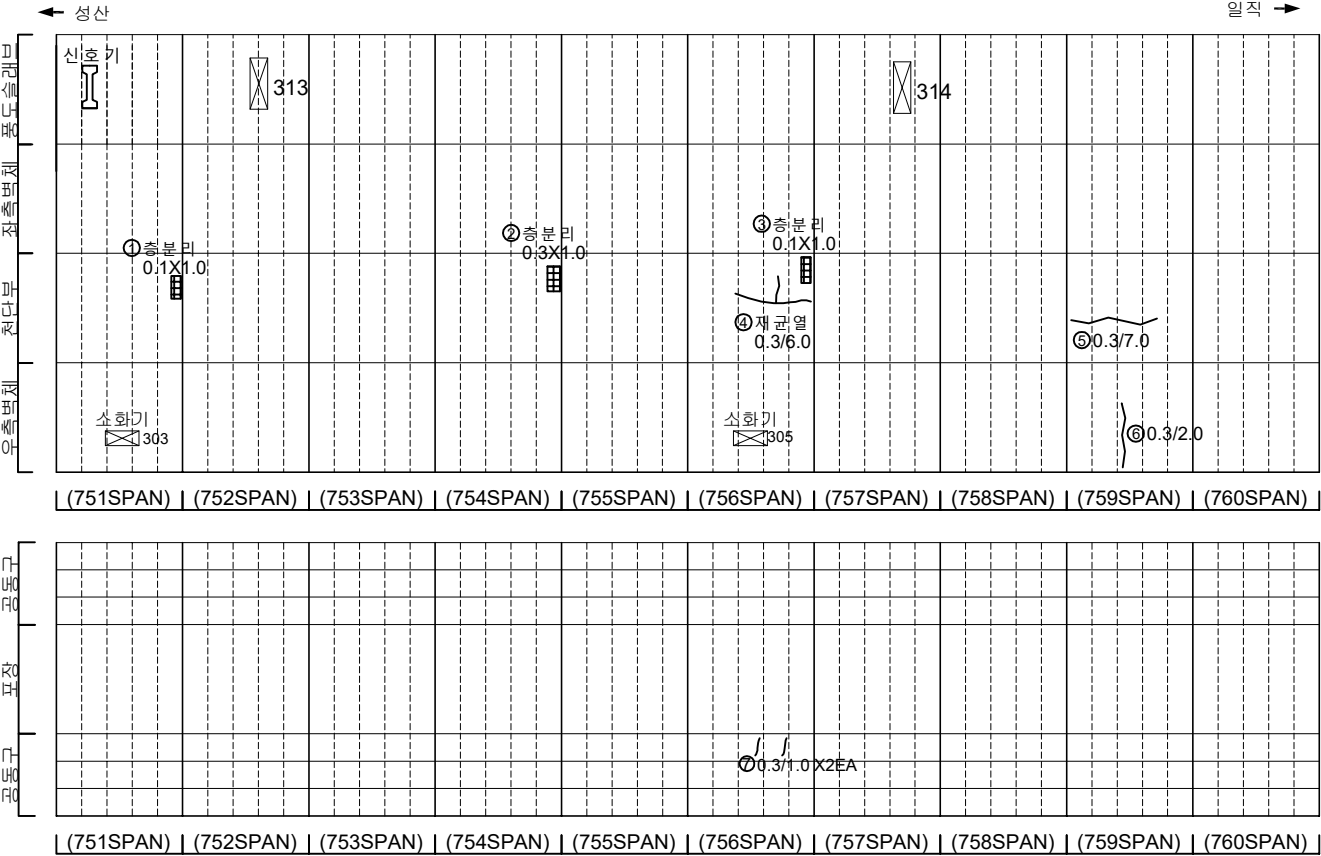

KEY PLAN

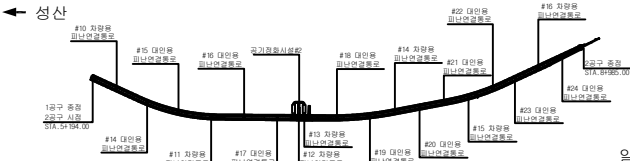

SECTION

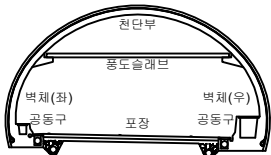


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타



발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 751~760구간(일직)
도면번호	32

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'정 보수
2	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
4	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

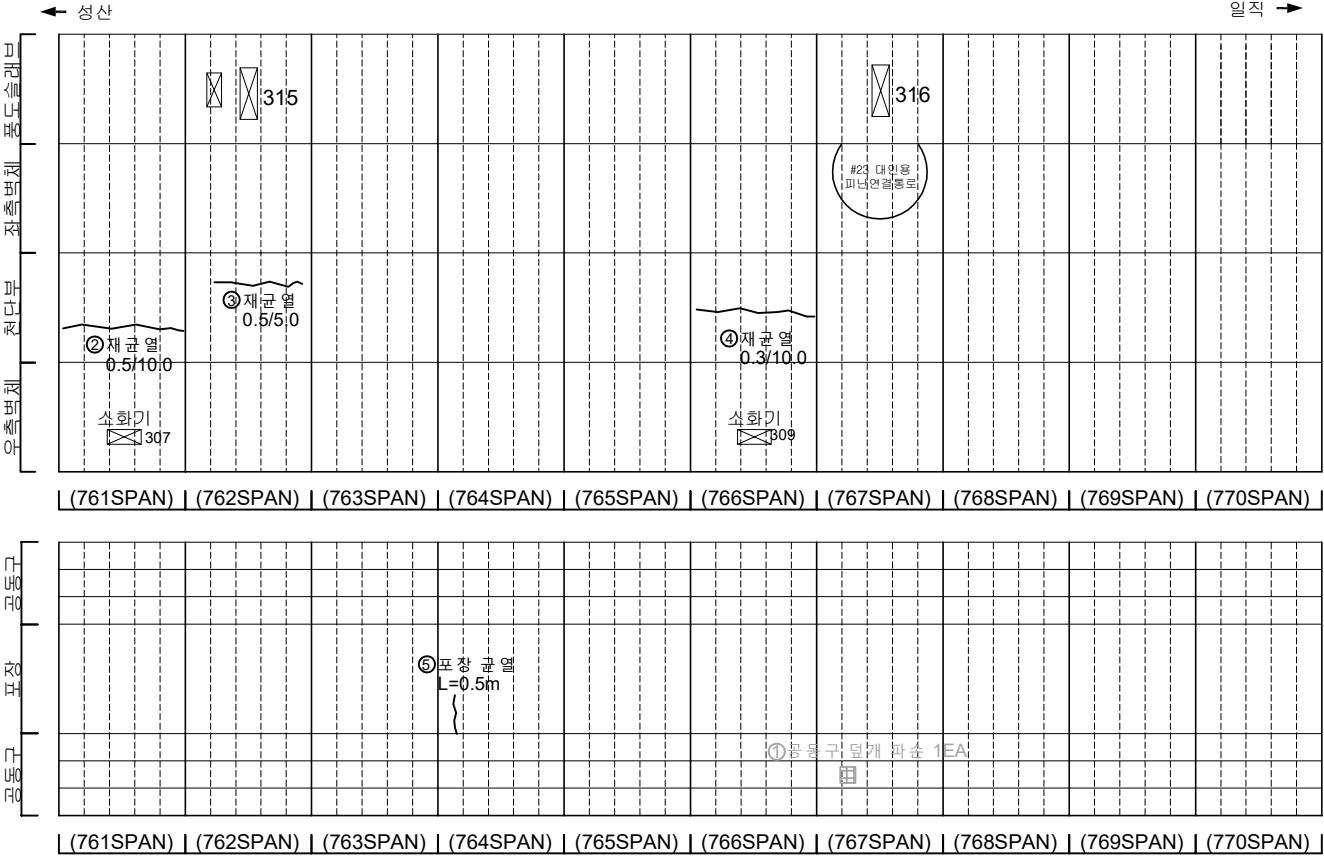

KEY PLAN

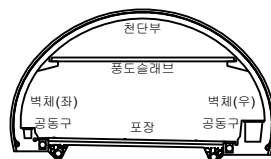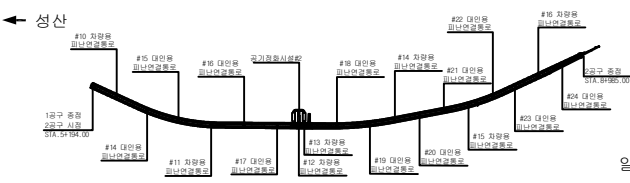

범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	침하		열화		기타
	부식		좌굴, 변형		


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(일직)
도면번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보수
4	226하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
5	236하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	236하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
7	236하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	236하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
9	236하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	236하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN

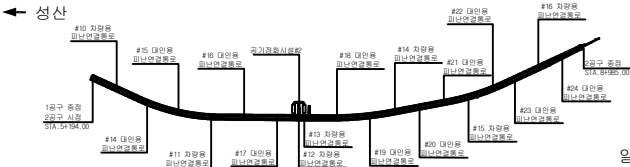

SECTION



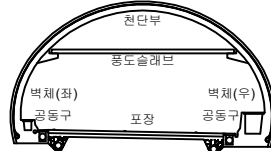


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 771~780구간(일직)
도면번호	34



손 상 물 량 표

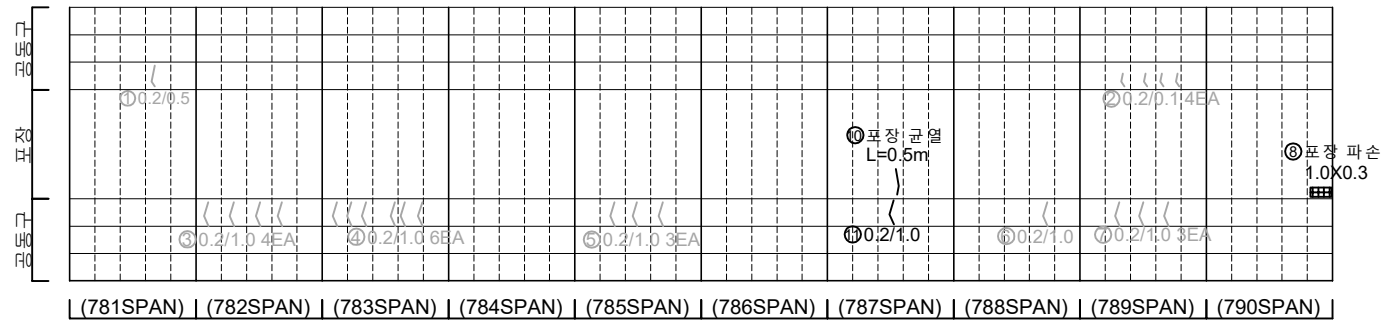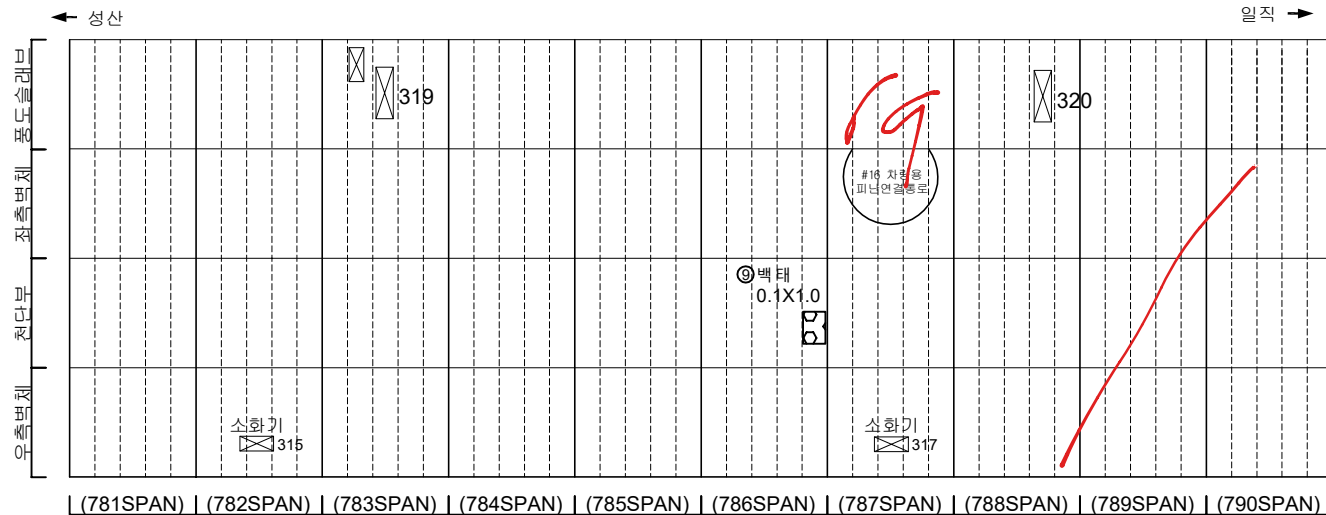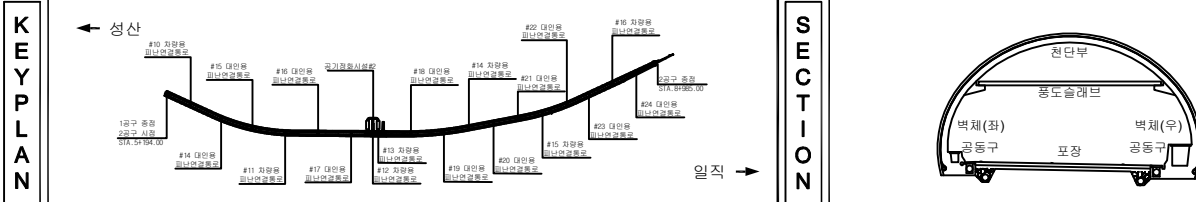[illegible]


지 리		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		외격물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 781~790구간(일직)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 35

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	23'하 보수
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'상 보수
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'상 보수
5	22상	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	4	8.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

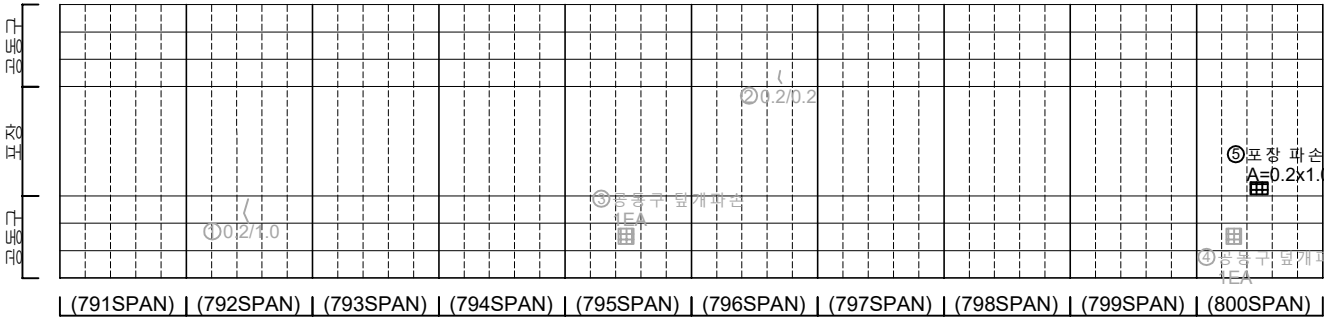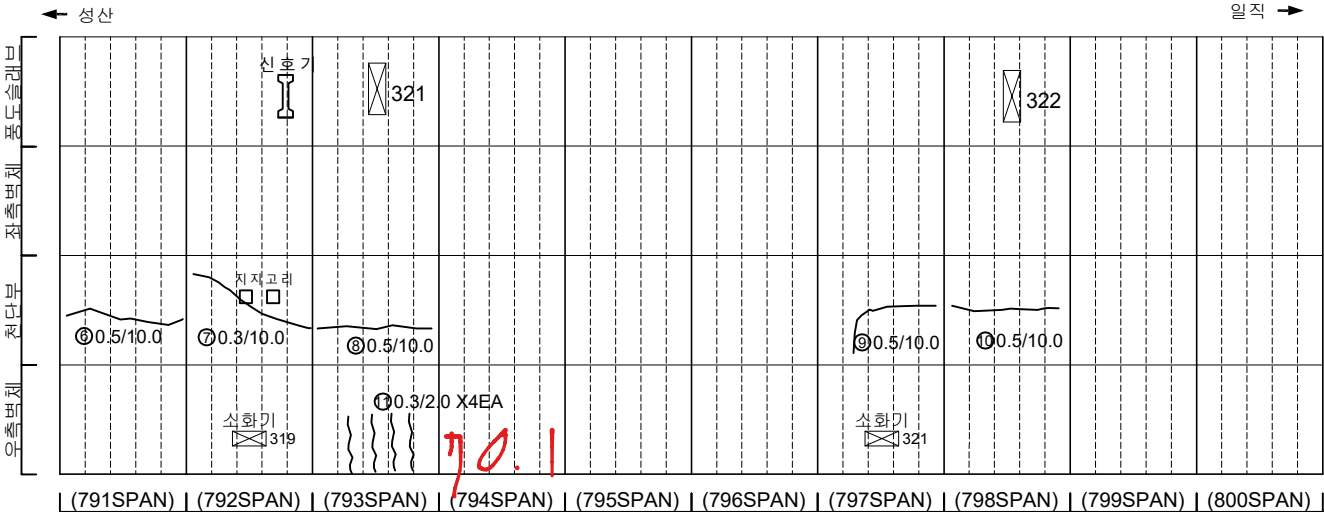

KEY PLAN

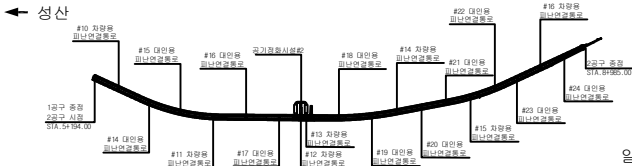

SECTION

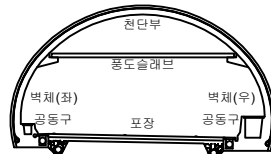


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		균열, 파손		채수
	누수, 습윤부		균열		퇴적물
	침하		균열		균열
	부식		균열		균열


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 791~800구간(일직)
도면번호	36

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	23'하 보수
3	23하	공동구	공동구 일체 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

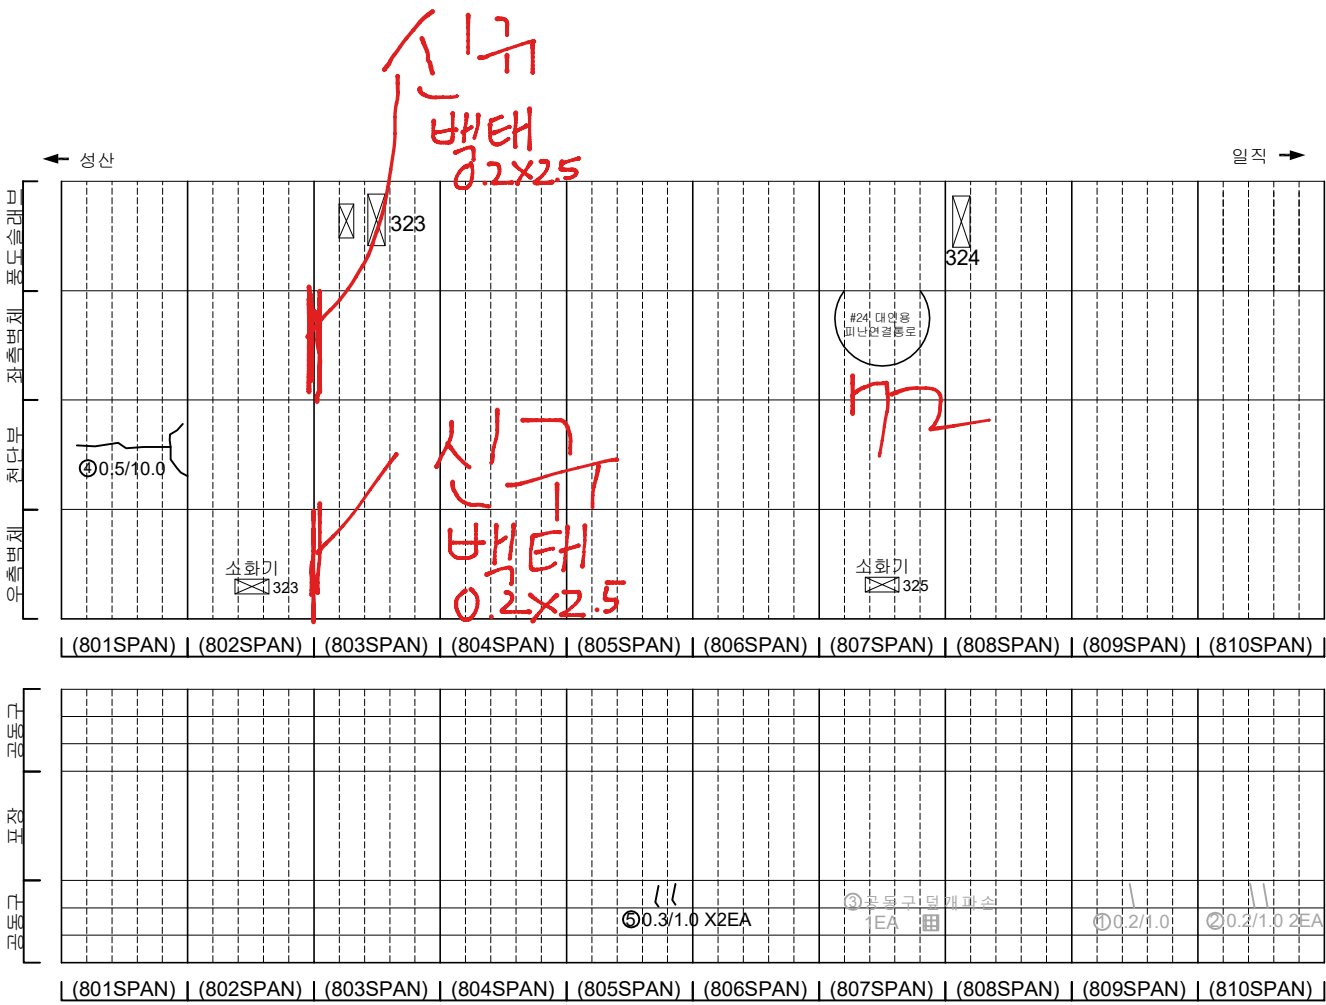

KEY PLAN

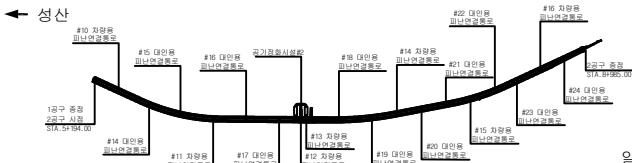

SECTION




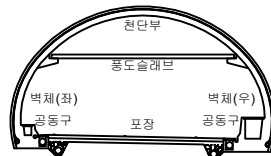


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 침하부		균열		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		파괴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 801~810구간(일직)
도면번호	37

손 상 물 량 표

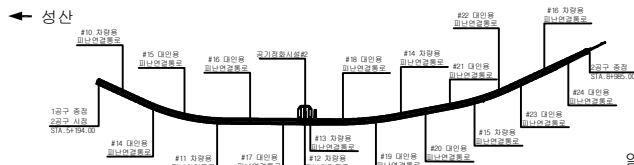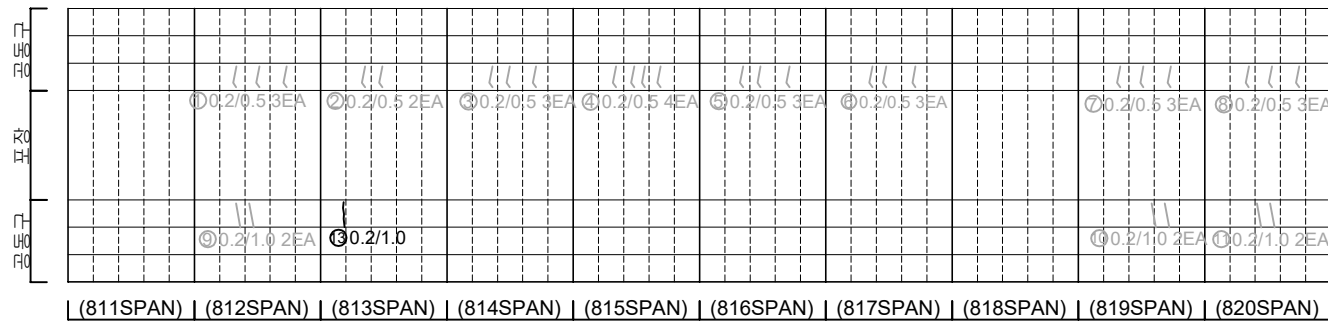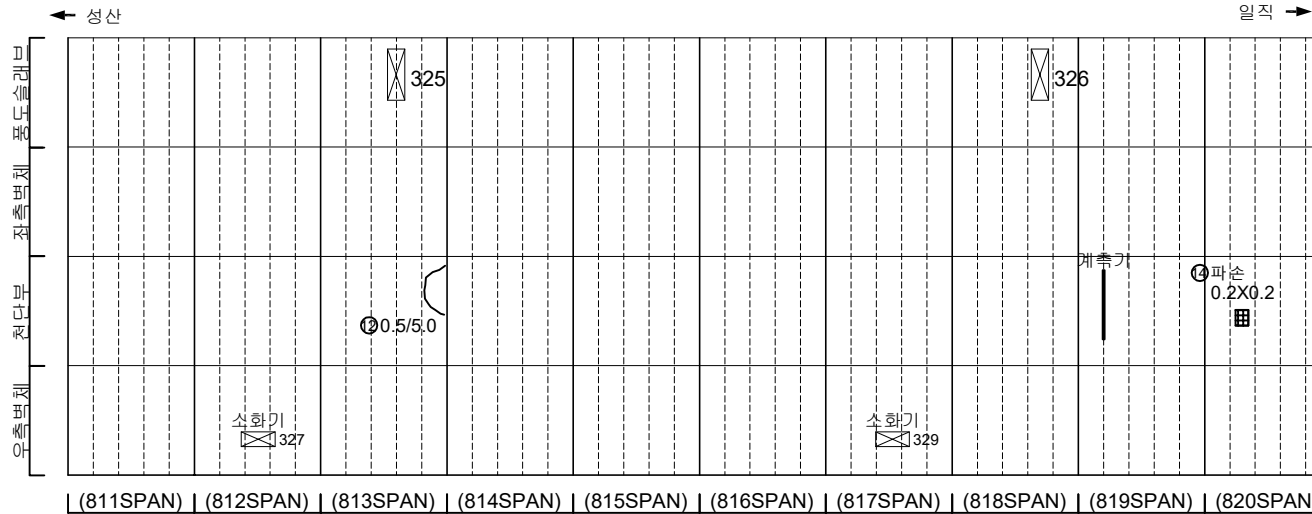

일직 →

SECTION

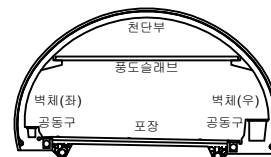

五 五

	波 浪		波 浪 交 叉		波 浪 交 叉 斜
	星 光 散 射		正 方 形 点 阵		正 方 形 点 阵
	正 方 形 点 阵		正 方 形 点 阵		正 方 形 点 阵
	横 线		斜 线		斜 线 斜
	斜 线		波 浪		斜 线

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------

용역명




서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명


도면번호 38

[illegible]

손상물량표

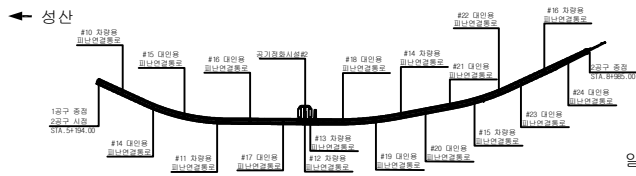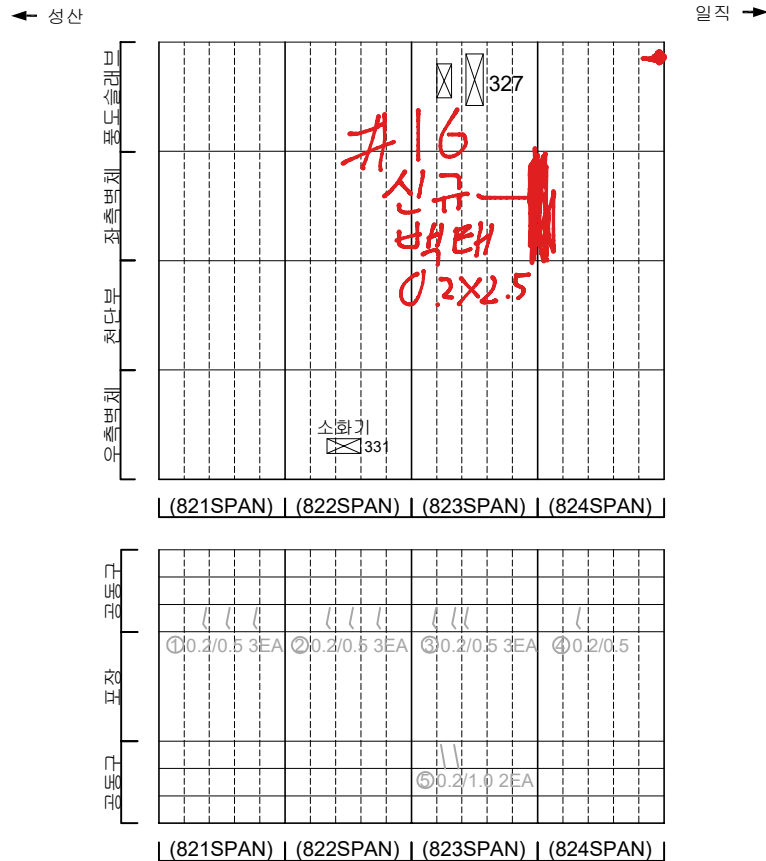
[illegible]

SECTION

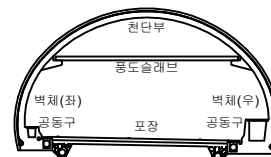

五二

	간 결		망상강결		재료본리	발 주 처 서서물도시고속도로(주)
	면치, 골돌		보리, 파손		채수	용 의 명
	누수, 습상부		보 결		외적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 821~826구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기타	도면 번호 39

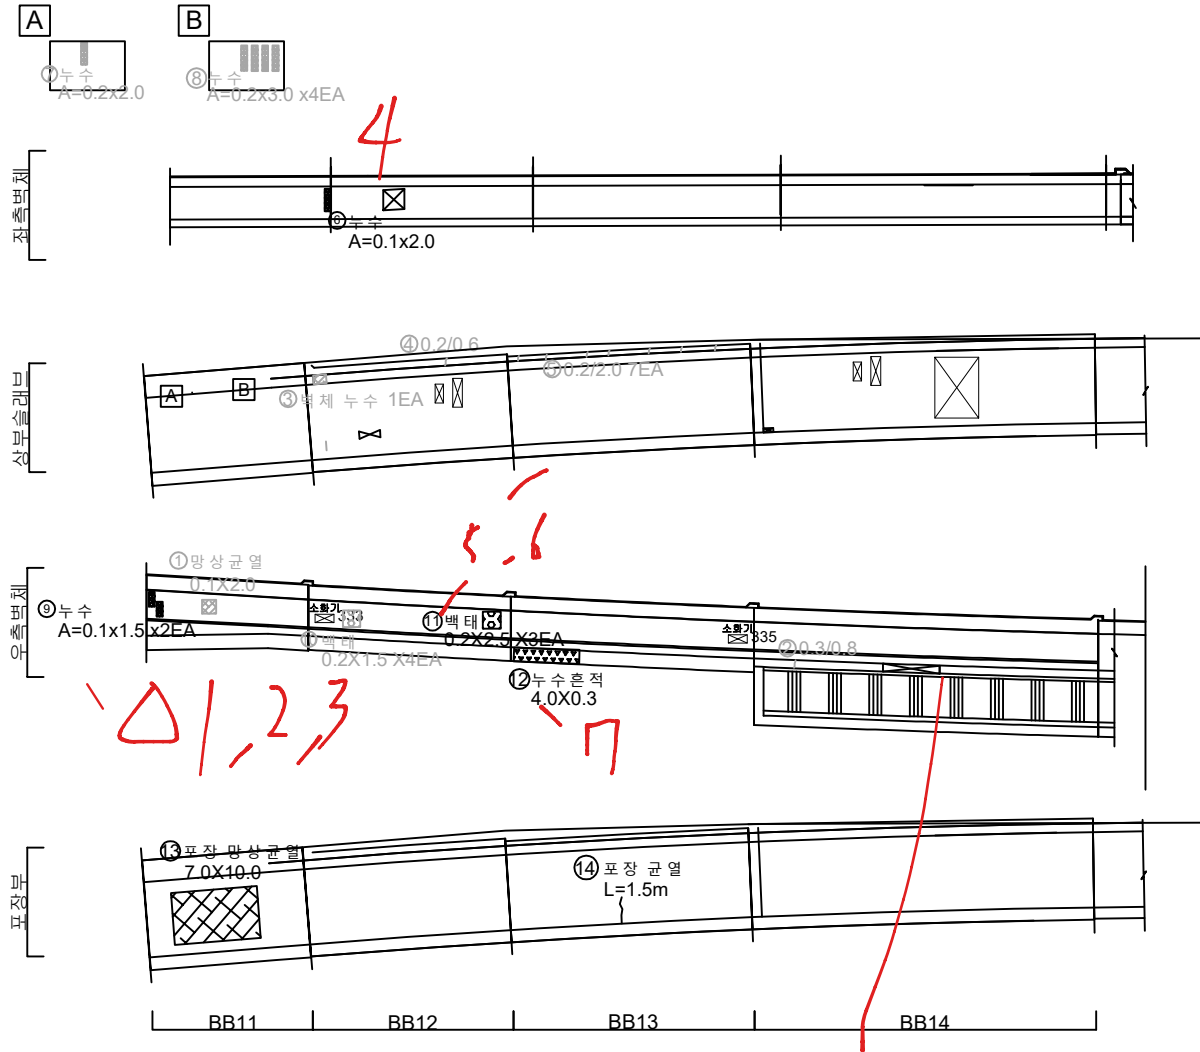


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	2.0	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'하 보수
3	21하	상부슬래브	벽체누수	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'상 보수
4	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'상 보수
5	21하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	7	14.00	23'상 보수
6	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	2.0	0.20	m	1	0.20	
7	22상	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
8	22상	상부슬래브	벽체누수	-	0.2	3.0	0.60	m	4	2.40	23'상 보수
9	22상	측벽부	벽체누수	-	0.1	1.5	0.15	m	2	0.30	
10	23하	측벽부	벽체	-	0.2	1.5	0.30	m	4	1.20	24'상 보수
11	23하	측벽부	벽체	-	0.2	2.5	0.50	m	3	1.50	
12	23하	측벽부	누수흔적	-	4.0	0.3	1.20	m	1	1.20	
13	23하	포장부	포장 망상균열	-	7.0	10.0	70.00	m	1	70.00	
14	23하	포장부	포장 균열	-	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

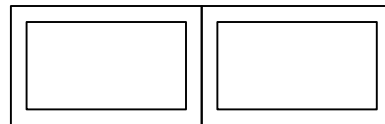

면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타




발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (일직)
도면번호	40

좌측면

상부플래그

우측면

좌측면

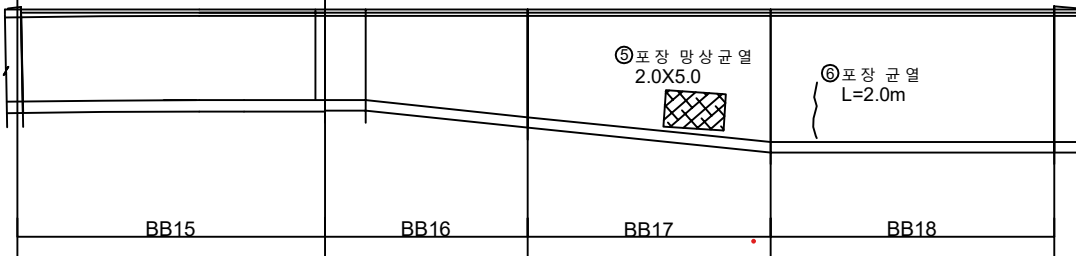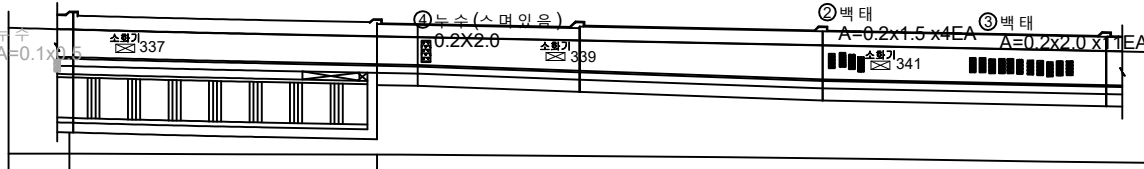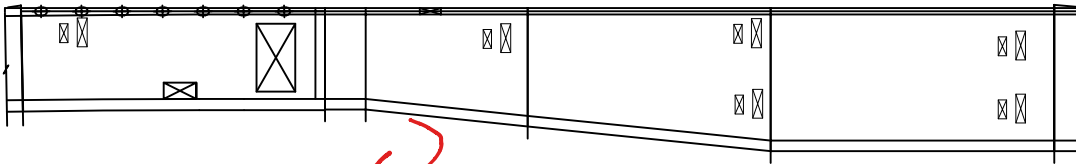

신규 #9
백태
0.2x2.0


8

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	누수	-	0.1	0.5	0.05	m	1	0.05	23'상 누수
2	22상	측벽부	백태	-	0.2	1.5	0.30	m	4	1.20	
3	22상	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	m	11	4.40	
4	23하	측벽부	누수(스머있음)	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	
5	23하	포장부	포장 망상균열	-	2.0	5.0	10.00	m	1	10.00	
6	23하	포장부	포장 균열	-	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 성산




일직 →

SECTION

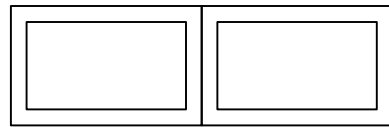면
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
			도면번호
			41

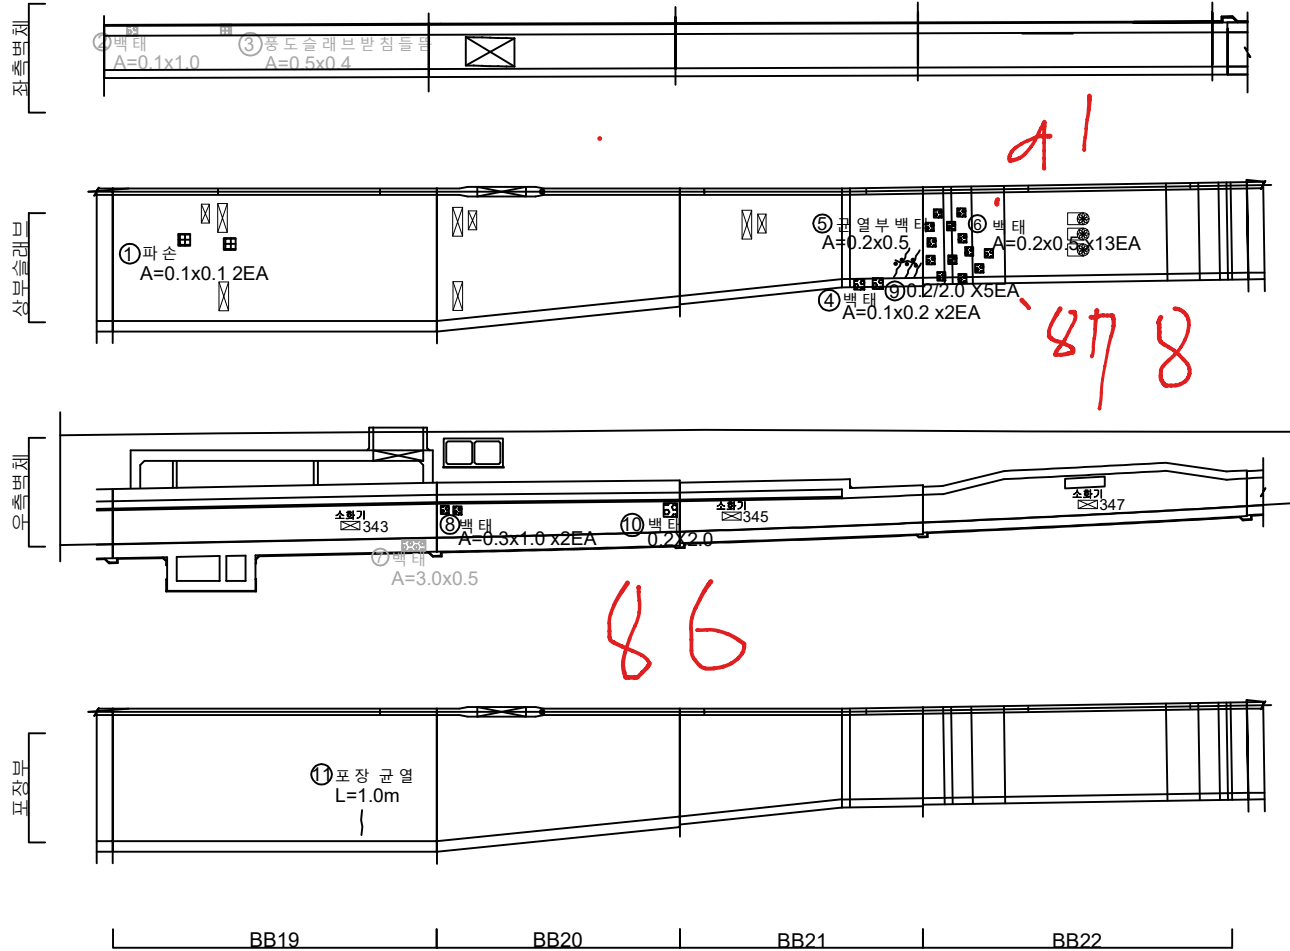


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	2	0.02	
2	22상	측벽부	백태	-	0.1	1.0	0.10	㎡	1	0.10	23'하 보수
3	22상	측벽부	풍도슬래브받침 돌출	-	0.5	0.4	0.20	㎡	1	0.20	23'하 보수
4	22상	상부슬래브	백태	-	0.1	0.2	0.02	㎡	2	0.04	
5	22상	상부슬래브	균열부백태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	1	0.10	
6	22상	상부슬래브	백태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	13	1.30	
7	22상	공동구	백태	-	3.0	0.5	1.50	㎡	1	1.50	23'상 보수
8	22상	측벽부	백태	-	0.3	1.0	0.30	㎡	2	0.60	
9	23하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	5	10.00	
10	23하	측벽부	백태	-	0.2	2.0	0.40	㎡	1	0.40	
11	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

← 성산



일직 →

SECTION

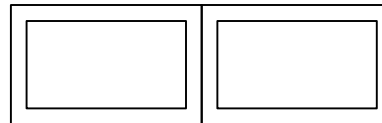

변례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처
서서울도시고속도로(주)


용역명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도면명
서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (일직)


도면번호
42

손 상 물 량 표

번호	발생 연도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	4	4.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
3	21하	상부슬래브	망상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	2	4.00	
4	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.2	-	1.20	m	1	1.20	
7	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
8	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
9	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
10	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
11	22상	방호벽	중분대 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
12	22상	측벽부	실란트파손	-	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
13	22상	측벽부	실란트파손	-	4.5	-	4.50	m	1	4.50	
14	22상	측벽부	실란트파손	-	3.5	-	3.50	m	1	3.50	
15	22상	측벽부	실란트파손	-	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

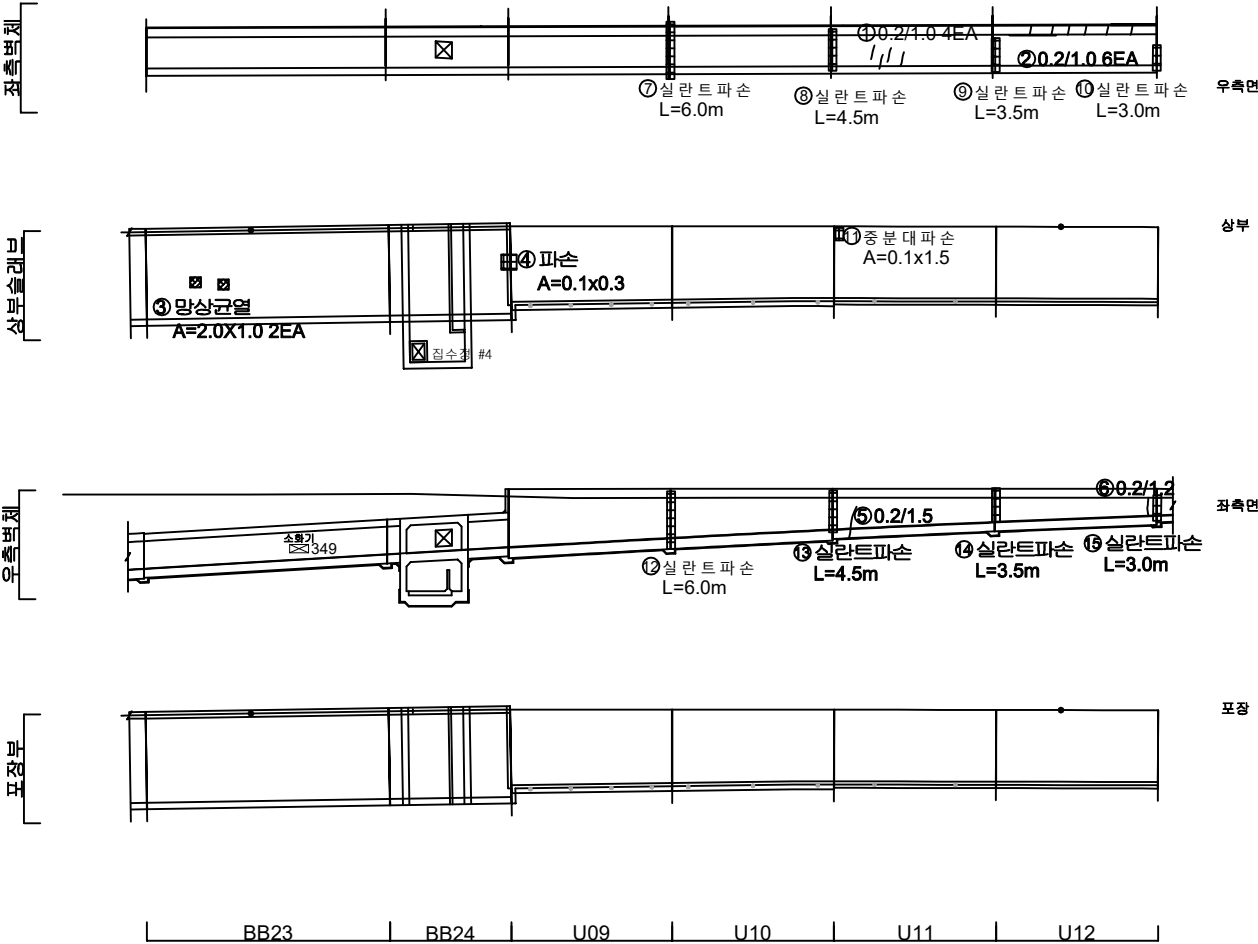

KEY PLAN

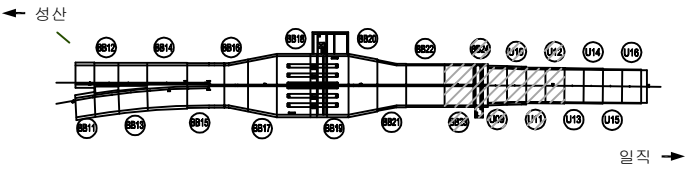

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	관절, 공동		벽면, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		되적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (일직)
도 면 번호	43


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.1	-	2.10	m	1	2.10	
4	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	5	5.00	
5	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
8	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	5	3.50	
9	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	9	9.00	
10	215하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	7	4.90	
11	215하	중분대	중분대 균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

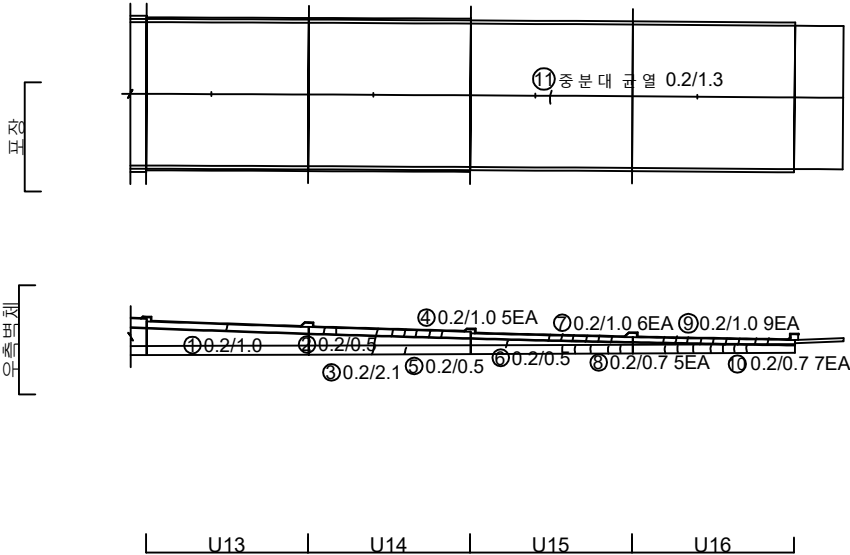

KEY PLAN

← 성산



SECTION



범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 종점, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 번호	44