

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대



④ 교면포장

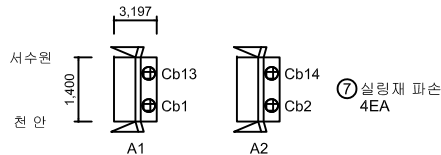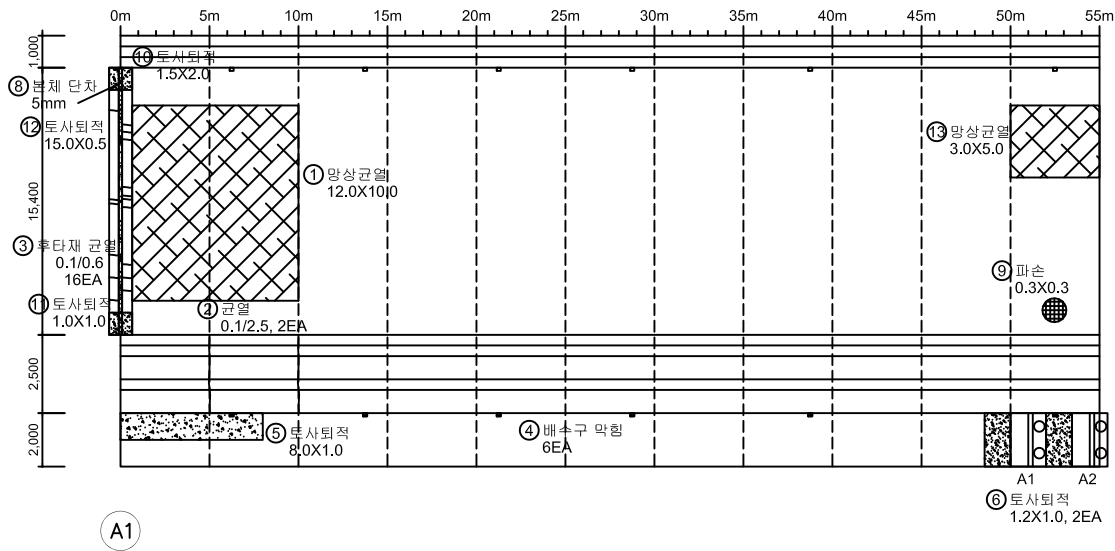

정착구

KEY PLAN

SECTION

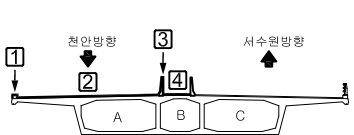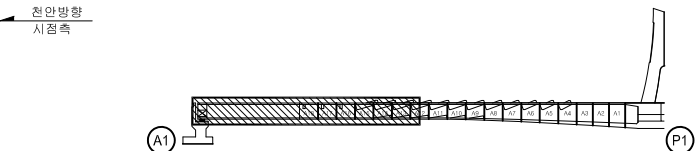

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	12.0	10.0	1	120.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	신축이음	후타재 균열	0.1	0.6	-	16	9.60	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
5	교면포장	토사퇴적	-	1.0	8.0	1	8.00	m	
6	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	2	2.40	m²	
7	정착구	실링재 파손	-	-	-	4	4.00	EA	
8	신축이음	본체 단차	-	0.005	-	1	0.005	m	
9	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
10	신축이음	토사퇴적	-	1.5	2.0	1	3.00	m²	신규
11	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	신규
12	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
13	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	파손, 탈락	재료분리	벽, 태	구조물명	평택대교
범	박리, 박락	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	001

천안방향

← 천안



서수원 →

1 콘크리트
방호벽

2 교면포장

3 중앙분리대

4 교면포장

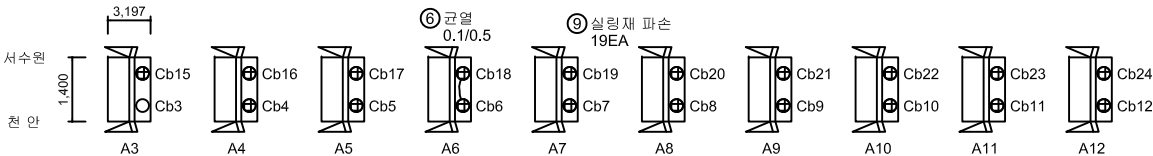
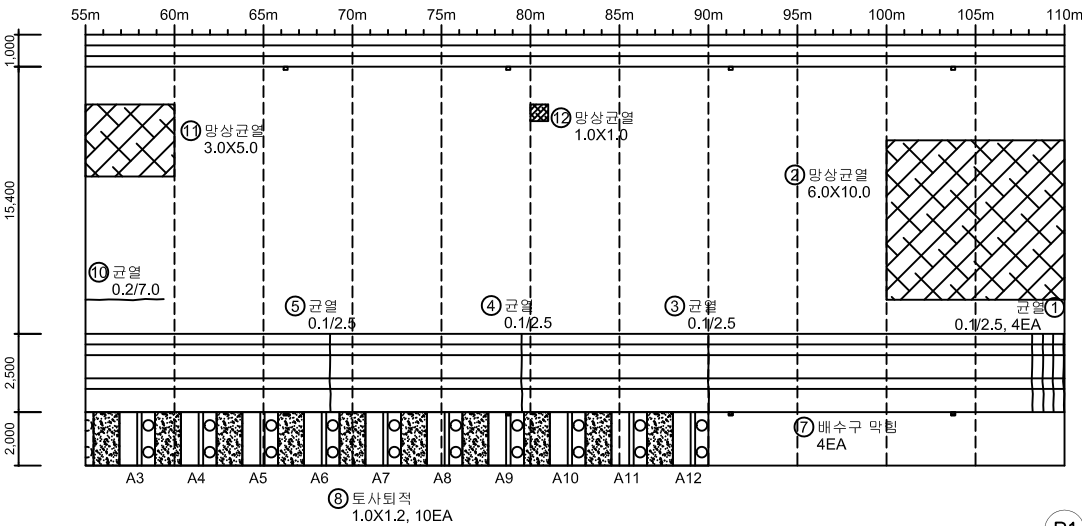


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m		
2	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²		
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m		
7	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	4	4.00	EA		
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	10	12.00	m²		
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	19	19.00	EA		
10	교면포장	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	신규	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²		
12	교면포장	망상균열	-	1.0	1.0	1	1.00	m²		
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

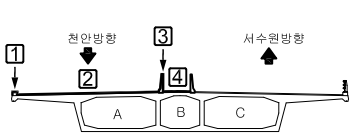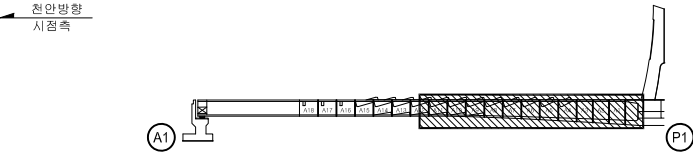


범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		바닥, 바닥		누수, 체수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	002

손상물량표


천안방향

← 천 안


서수원➡

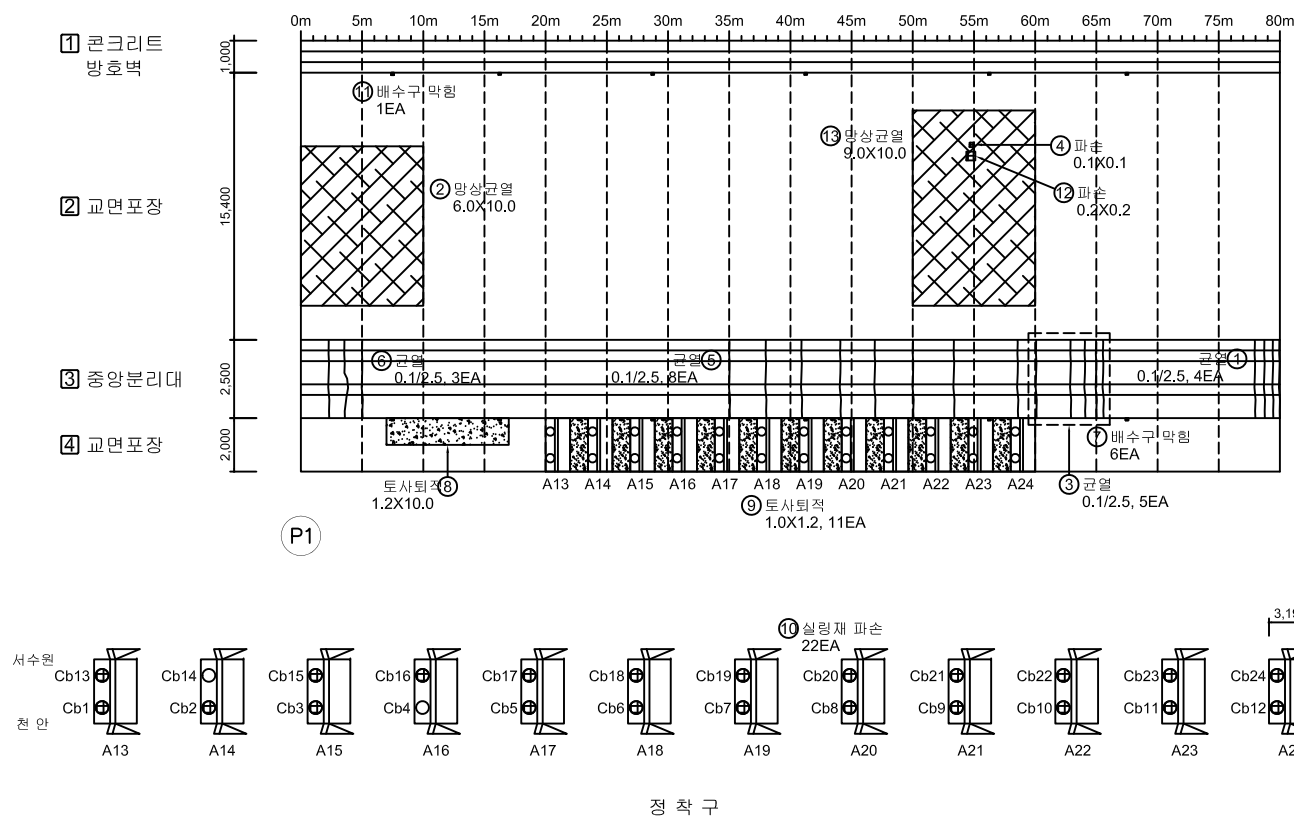[illegible]

KEY PLAN

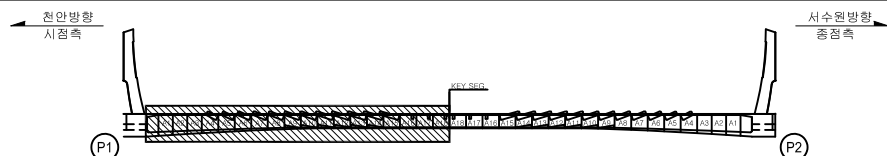

SECTION

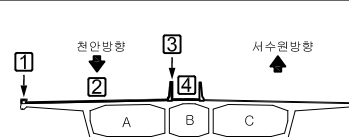

본 레		간 일		양상간일		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 물막		재료변리		벽 태	구조물명	평택대교
		벽리, 보력		누수, 채수		차광, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	003

천안방향

← 천 안



서수원→

① 콘크리트
방후벽

② 교면포장

③ 중앙분리대



④ 교면포장

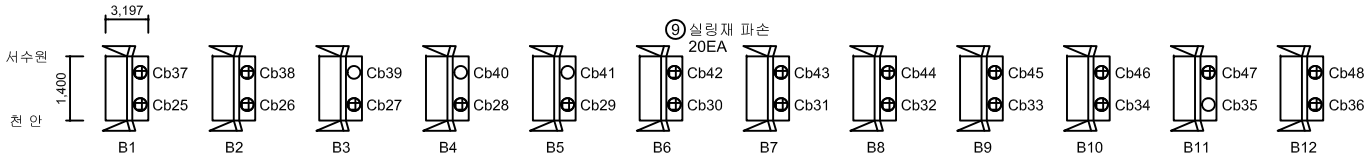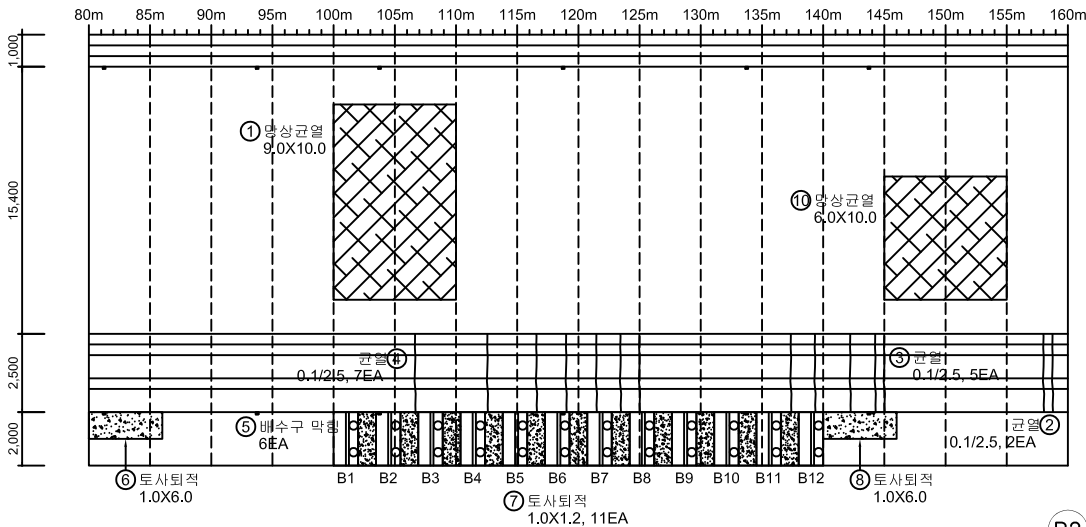

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

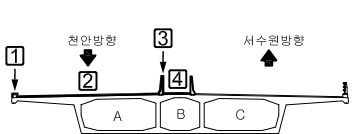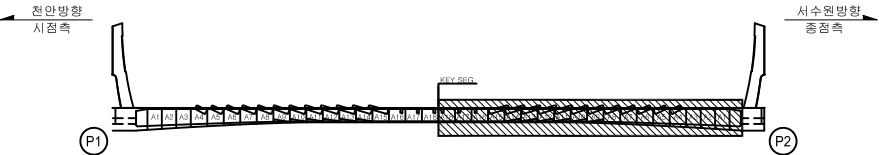

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	7	17.50	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
6	교면포장	토사된적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
7	교면포장	토사된적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
8	교면포장	토사된적	-	1.0	6.0	1	6.00	m²	
9	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA	
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW.0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교	
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수	
		토사된적		기타		배수구막힘	도면번호	004	

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방후벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장


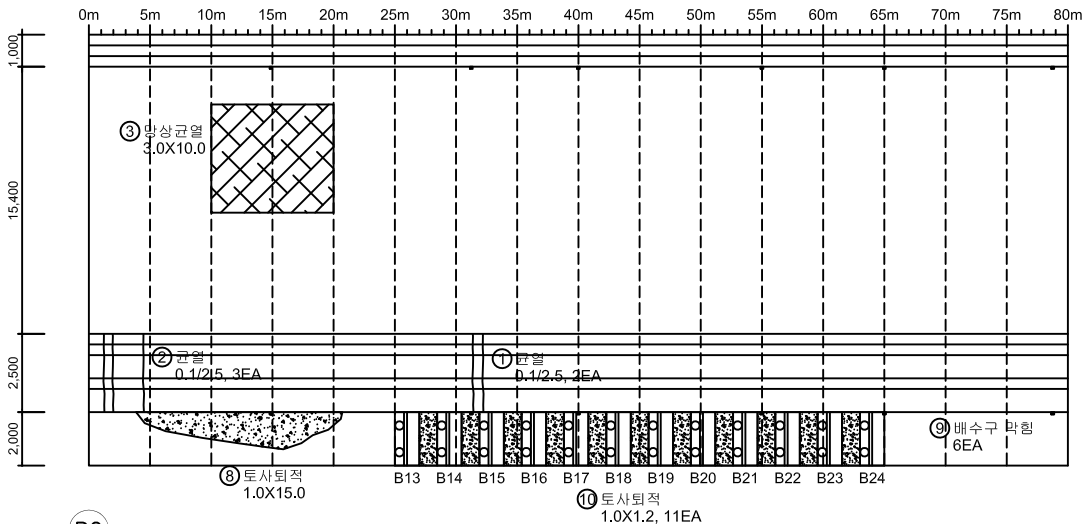


P2

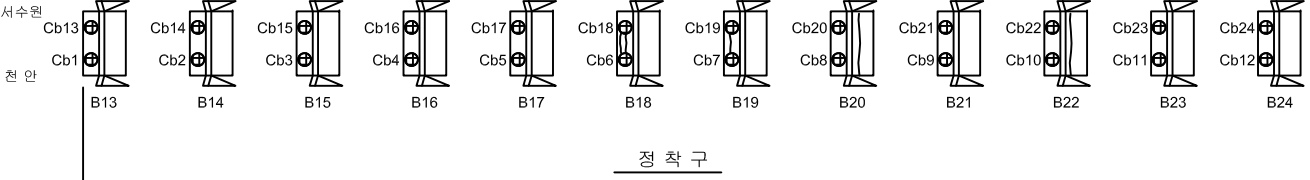

KEY PLAN

SECTION

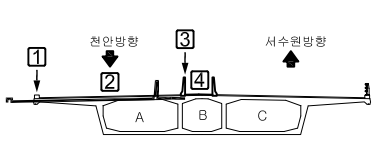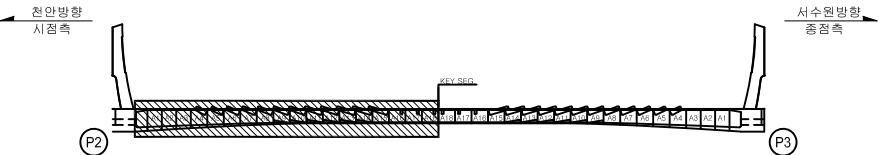

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
4	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
5	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
8	교면포장	토사퇴적	-	1.0	15.0	1	15.00	m²	
9	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	6	6.00	EA	
10	교면포장	토사퇴적	-	1.0	1.2	11	13.20	m²	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


범	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽 태	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	005

손상물량표


천안방향

← 천 안


서수원➡

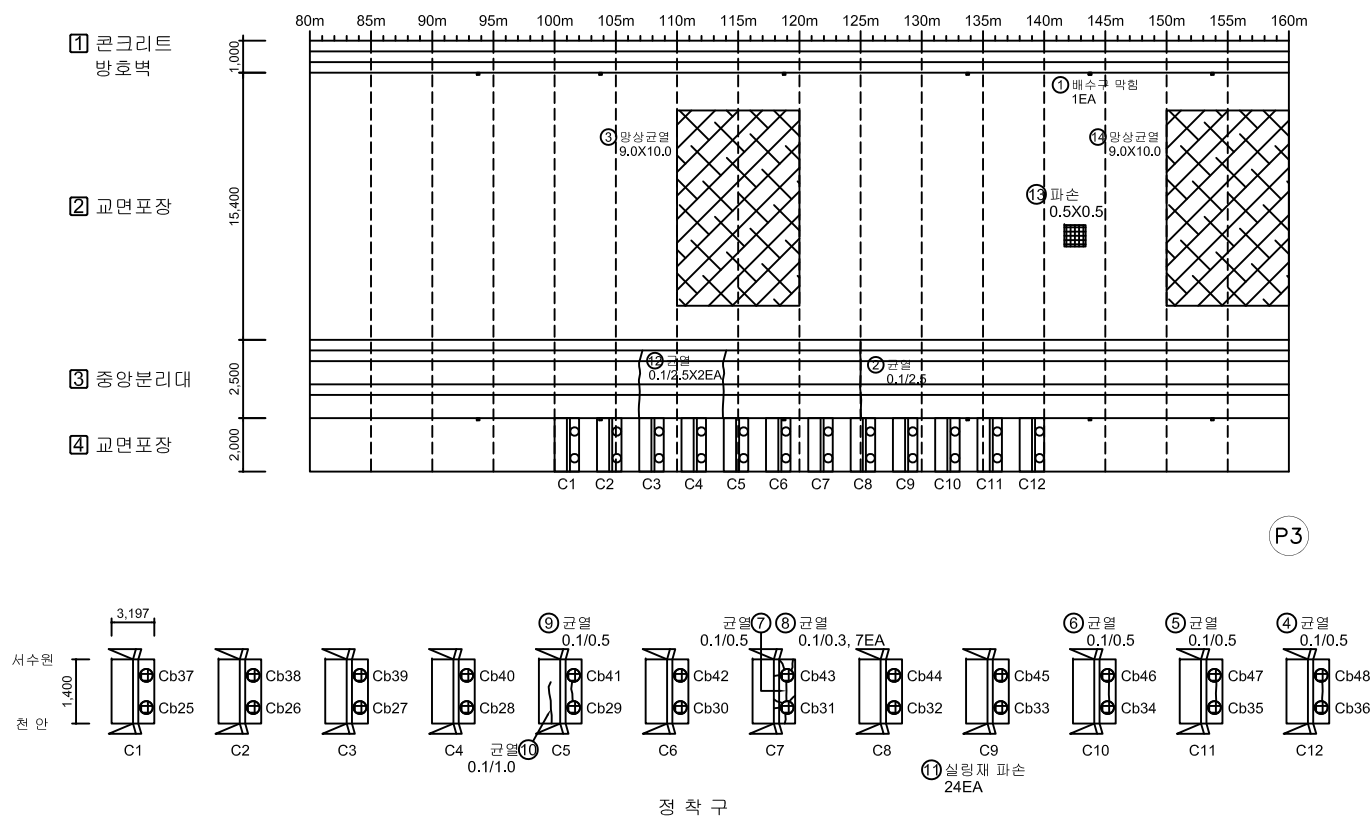[illegible]

KEY PLAN

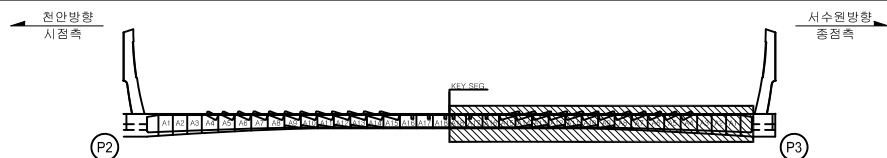

SECTION

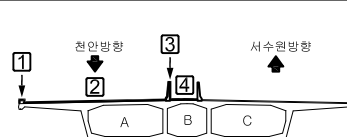

본 례		간 일		강상근월		콘크리트층	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손돌목		재료관리		벽 태	구조물명	평택대교
		벽기,벽력		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사원적		기 타		배수구막힘	도면번호	006

천안방향

← 천 안


서수원→

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대


④ 교면포장

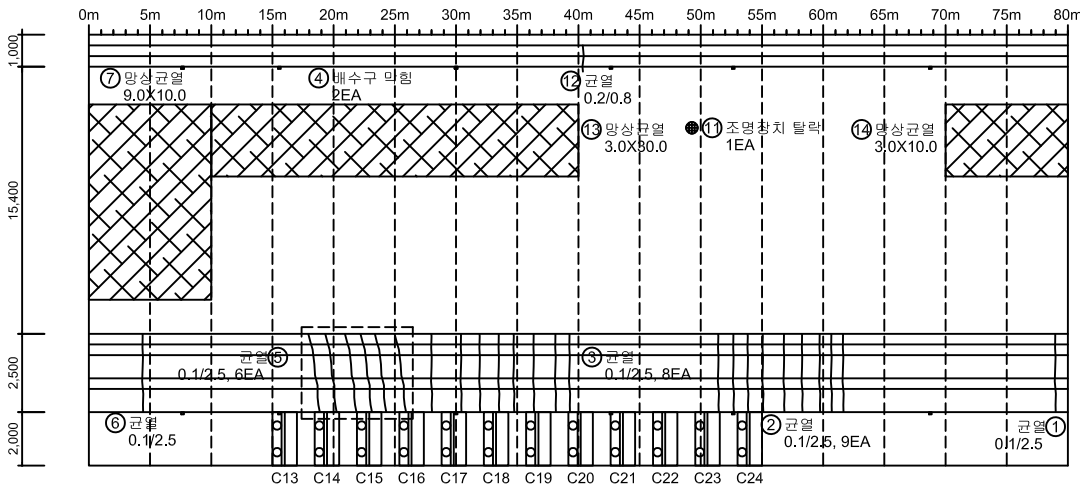

P3

서수원



천 안

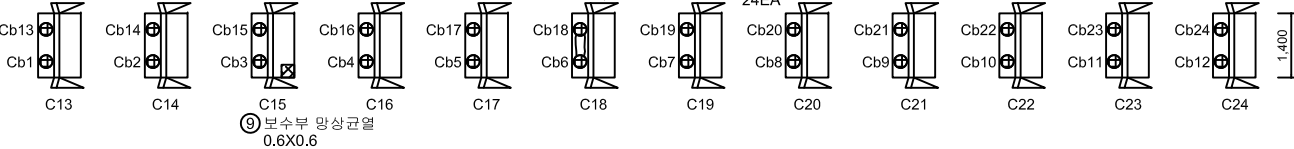

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

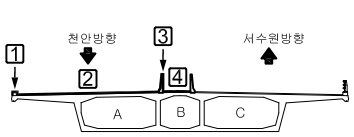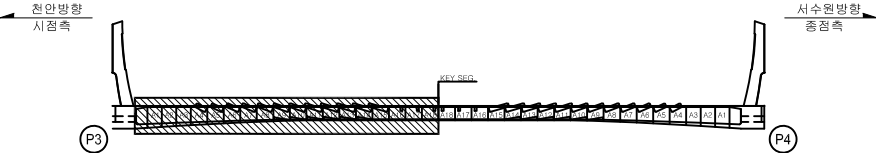

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	8	20.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
9	정착구	보수부 망상균열	-	0.6	0.6	1	0.36	m²	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	방호벽	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	신규
13	교면포장	망상균열	-	3.0	30.0	1	90.00	m²	
14	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	⑦ 0.2	망상균열	⑩ 실링재 파손	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	⑩ 실링재 파손	실링재 파손	⑪ 조명장치 탈락	구조물명	평택대교
범	⑪ 조명장치 탈락	조명장치 탈락	⑫ 균열	조사일자	2023.06
범	⑫ 균열	균열	⑬ 망상균열	책임자	이택수
범	⑬ 망상균열	망상균열	⑭ 망상균열	도면번호	007

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

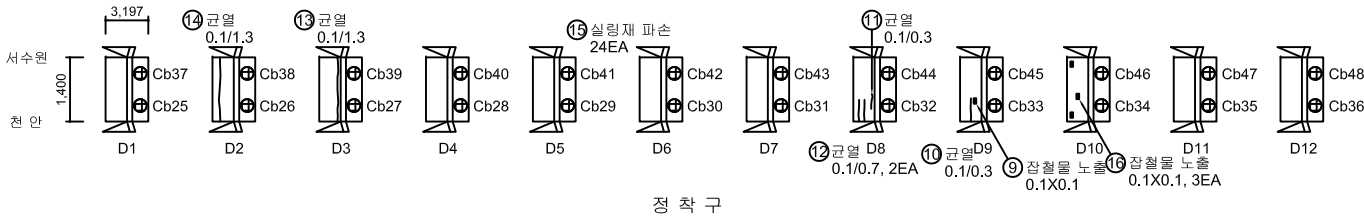
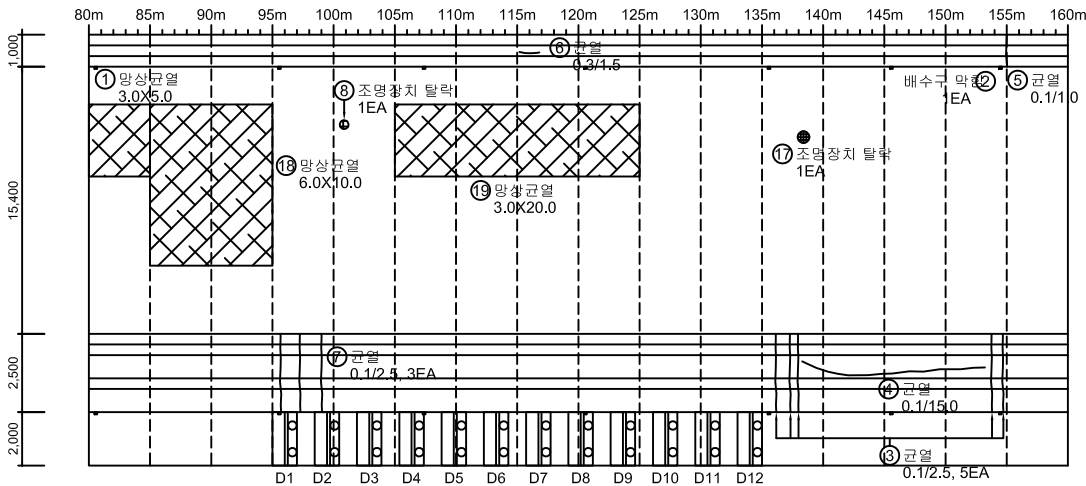


정 착 구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	방호벽	균열	0.3	1.5	-	1	1.50	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
10	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
11	정착구	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	정착구	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
13	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
14	정착구	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
15	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
16	정착구	잡철물 노출	-	0.1	0.1	3	0.03	m²	
17	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
18	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
19	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

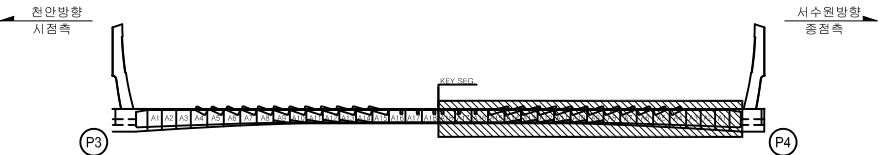

범	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손,탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽,타	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리,박락	⑧ 누수,채수	⑨ 좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	008

천안방향

← 천 안


서수원 →

① 콘크리트
방후벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

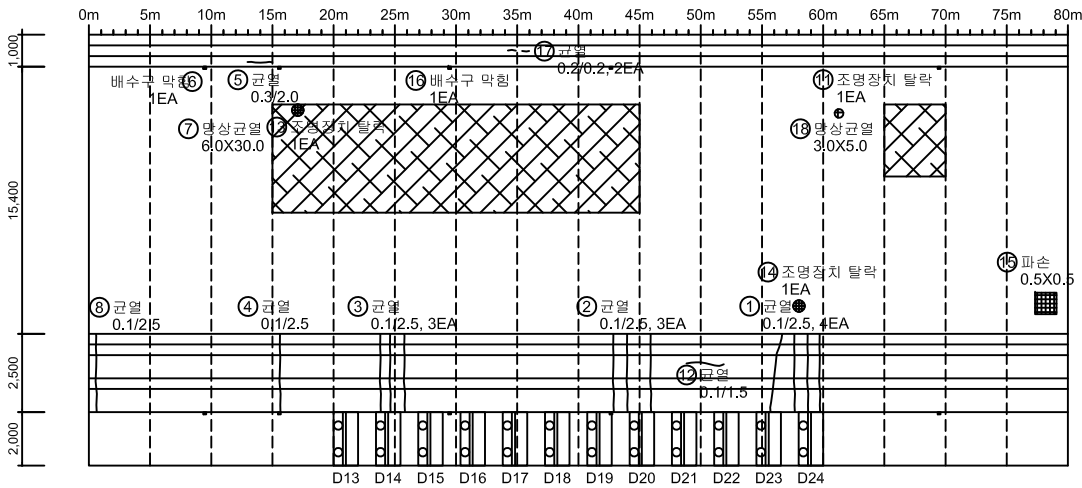



P4

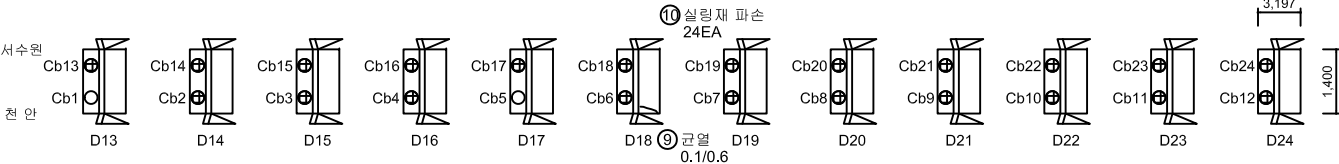

정착구

KEY PLAN

SECTION

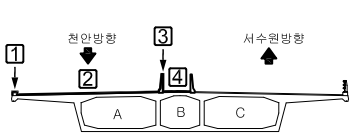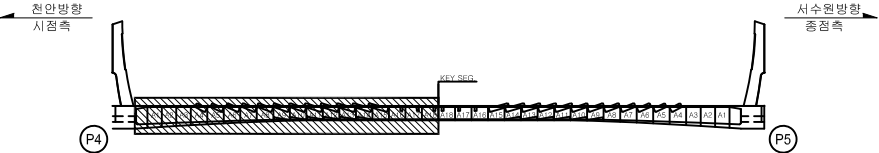

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	방호벽	균열	0.3	2.0	-	1	2.00	m	
6	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	6.0	30.0	1	180.00	m²	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
9	정착구	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
10	정착구	실링재 파손	-	-	-	22	22.00	EA	
11	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
16	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	방호벽	균열	0.2	0.2	-	2	0.40	m	신규
18	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


범 례	 CW 0.2	 균열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 콘크리트		구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식		책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘		도면번호	009

손상물량표


천안방향

← 천 안


서수원➡

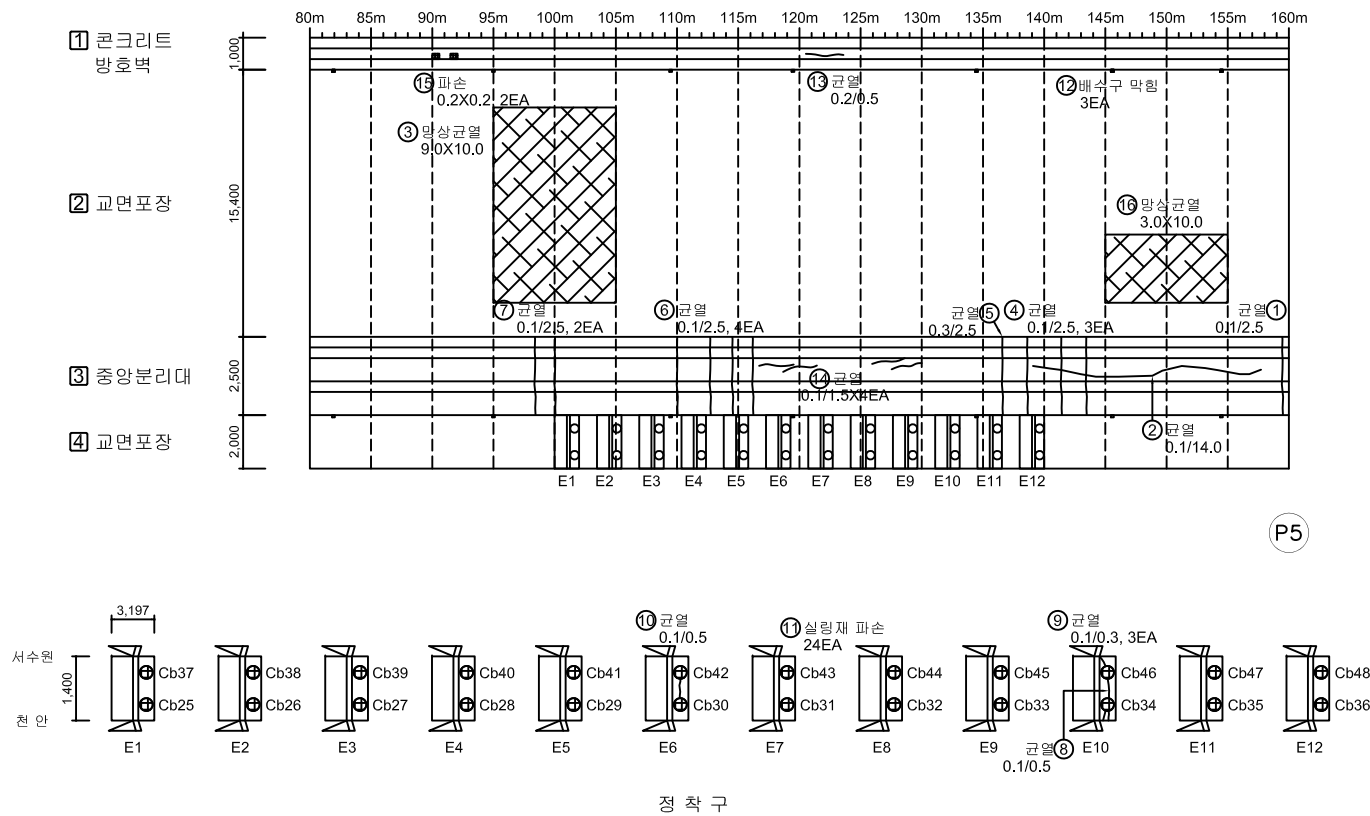[illegible]

KEY PLAN

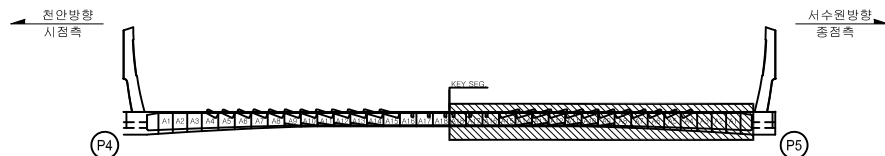

SECTION



단	 단	 망상 단	 물결 단	영 점	2023년 국토43호선 정책대교
	 표면 울	 채색 울	 반 울	구조물명	정책대교
면	 벽면, 보판	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면 울	 반 수 부	 부 식	책 일 자	이 택 수
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	010

천안방향

← 천 안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

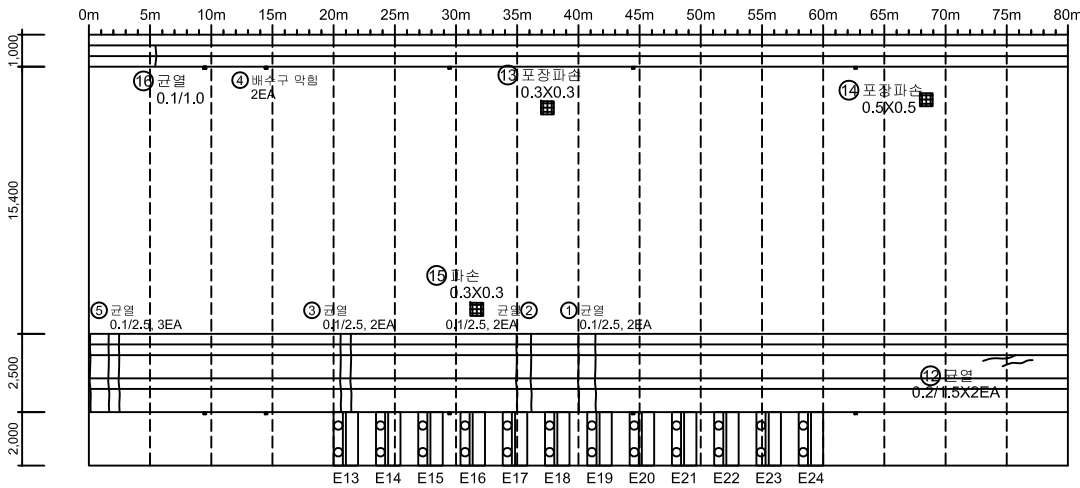



P5

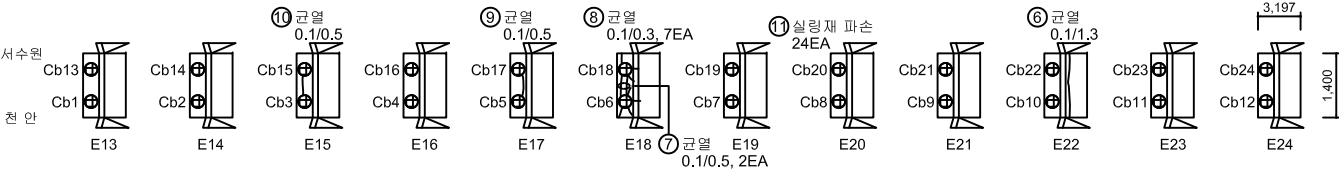

정 착 구

KEY PLAN

SECTION

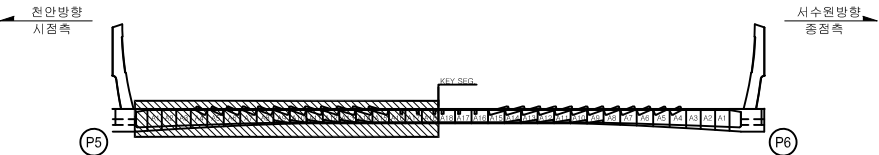

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	정착구	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
7	정착구	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
8	정착구	균열	0.1	0.3	-	7	2.10	m	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	실링재 파손	-	-	-	24	24.00	EA	
12	중앙분리대	균열	0.2	1.5	-	2	3.00	m	
13	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
14	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
15	교면포장	파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
16	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
박리,박락	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
표면오염	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
토사퇴적	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	011

손상물량표


천안방향

← 천 안

서수원➡

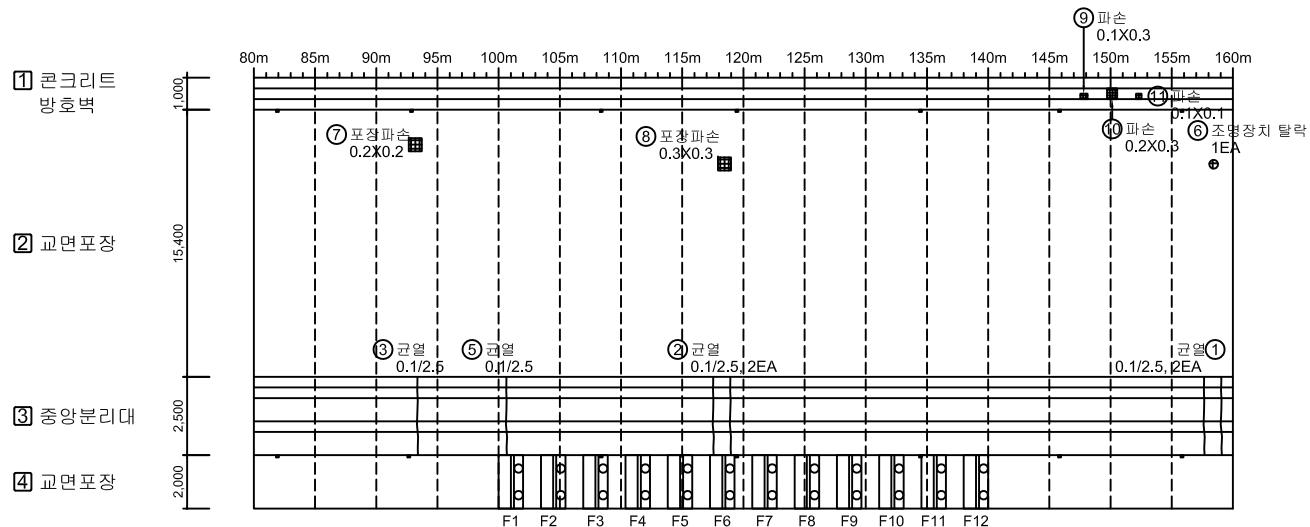


P6

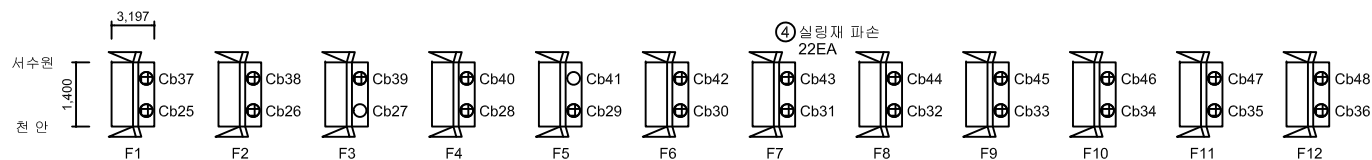


정 착 구

KEY PLAN

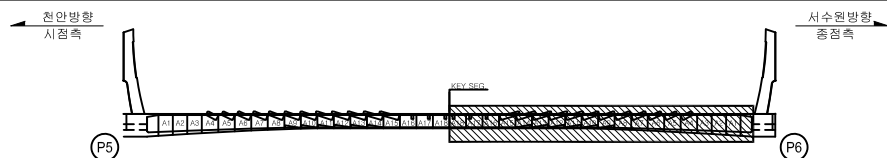

SECTION

[illegible]

본 례		간 일		강상간일		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물막		재포설리		벽 태	구조물명	평택대교
		백기,보력		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		빈수부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구마침	도면번호	012

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽


② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

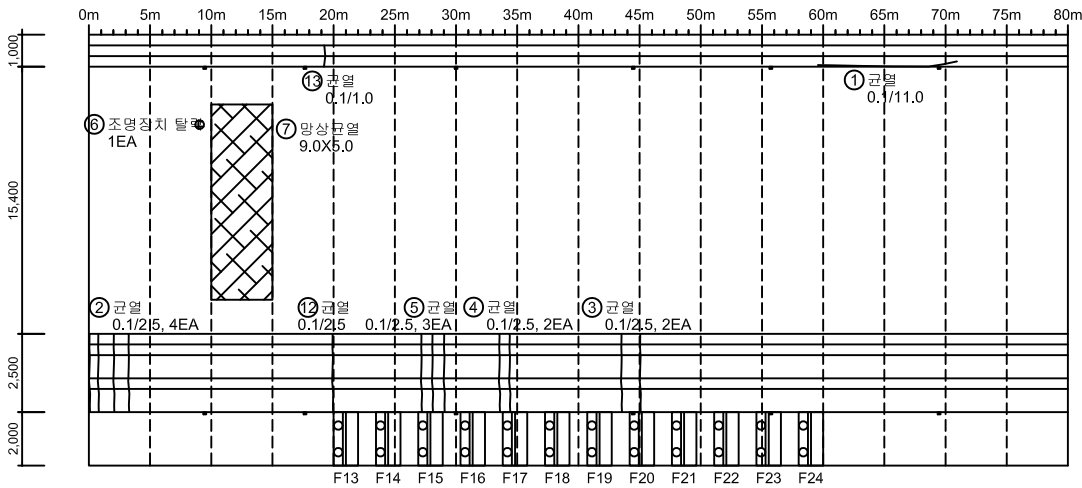

P6


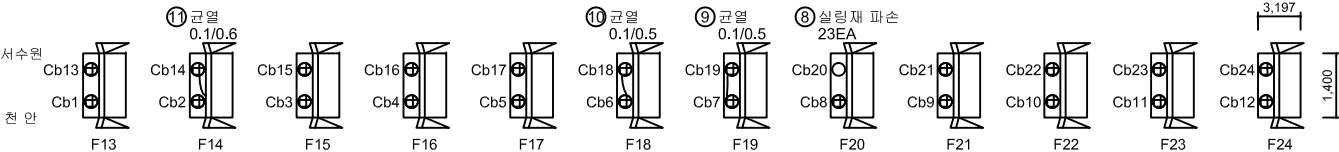


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	방호벽	균열	0.1	11.0	-	1	11.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8	정착구	실링재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
9	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
10	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
11	정착구	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	신규
13	방호벽	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

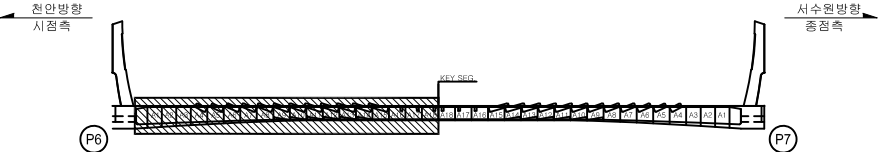

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	방수,채수	배수,채수	배수,채수	구조물명	평택대교
범	표면오염	배수,채수	배수,채수	배수,채수	조사일자	2023.06
범	표면오염	배수,채수	배수,채수	배수,채수	책임자	이택수
범	표면오염	배수,채수	배수,채수	배수,채수	도면번호	013

천안방향

← 천안



서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

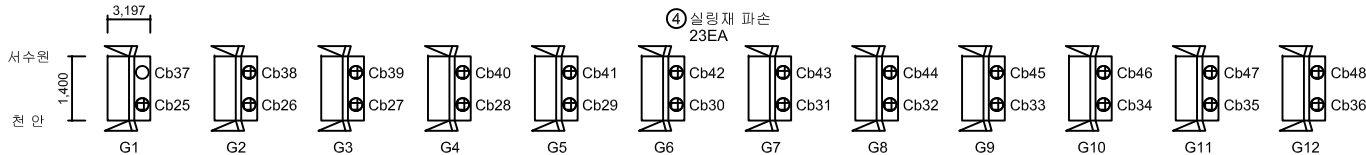
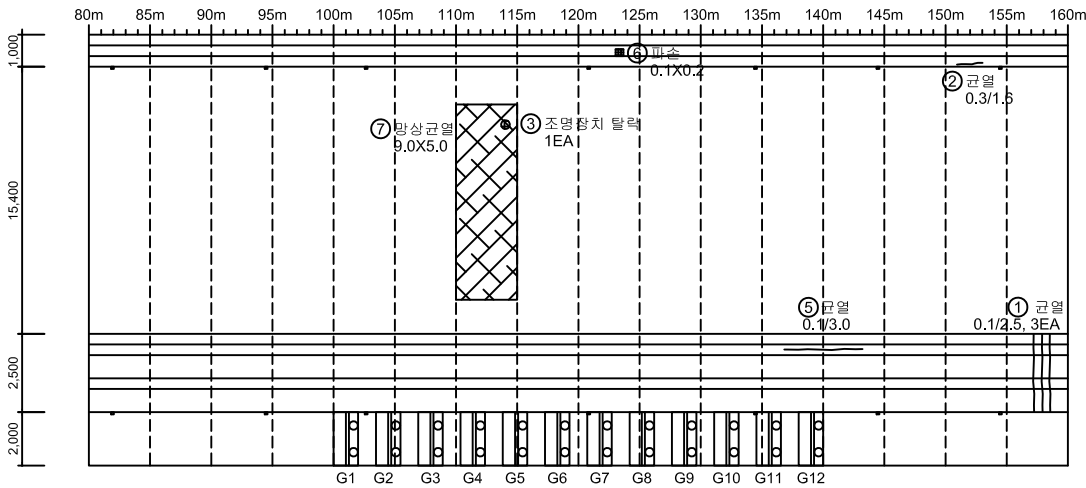


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	방호벽	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m	
3	교면 포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	실링재 파손	-	-	-	23	23.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	신규
6	방호벽	파손	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	신규
7	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

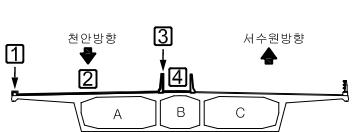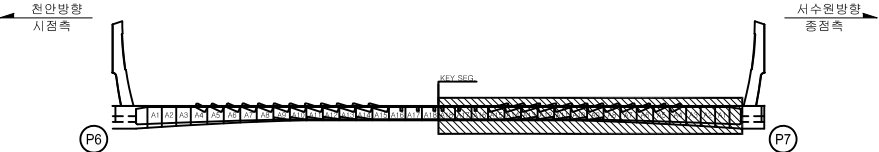

범	① 균열	② 방사균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	④ 파손, 탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽체	구조물명	평택대교
범	⑦ 박리, 박락	⑧ 누수, 채수	⑨ 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
레	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	014

손상물량표

천안방향

← 천안


서수원 →

① 콘크리트
방호벽

② 교면포장


③ 중앙분리대

④ 교면포장

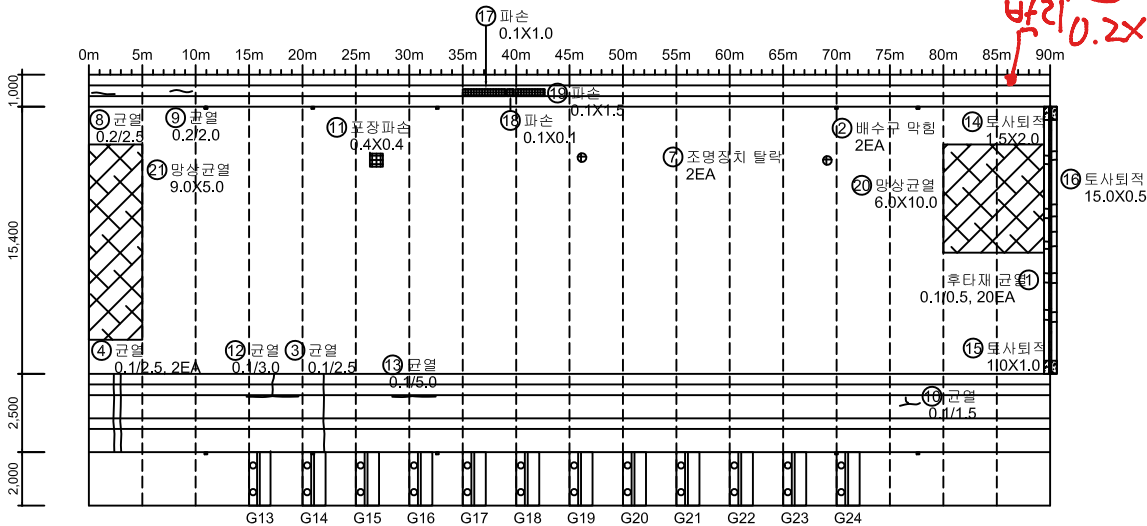

P7

P8

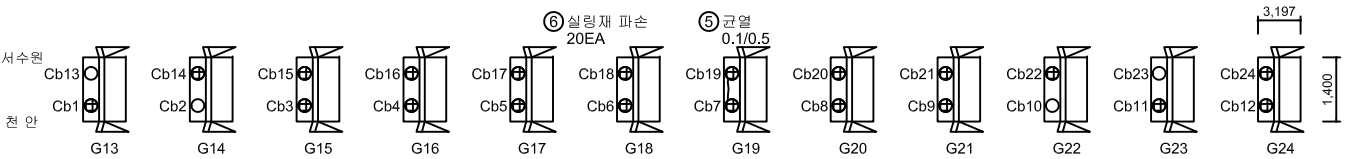


정착구

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	20	10.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	정착구	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	정착구	실링재 파손	-	-	-	20	20.00	EA	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	2	2.00	EA	
8	방호벽	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
9	방호벽	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
10	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
12	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	신규
13	중앙분리대	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	신규
14	신축이음	토사퇴적	-	1.5	2.0	1	3.00	m²	신규
15	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	신규
16	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
17	방호벽	파손	-	0.1	1.0	1	0.10	m²	신규
18	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
19	방호벽	파손	-	0.1	1.5	1	0.15	m²	신규
20	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
21	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

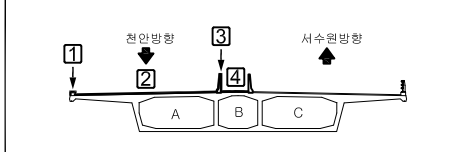

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	벽,타	구조물명	평택대교
범	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	015

천안방향




① 콘크리트
방호벽

② 교면포장

③ 중앙분리대

④ 교면포장

1,000
15,400
2,500
2,000

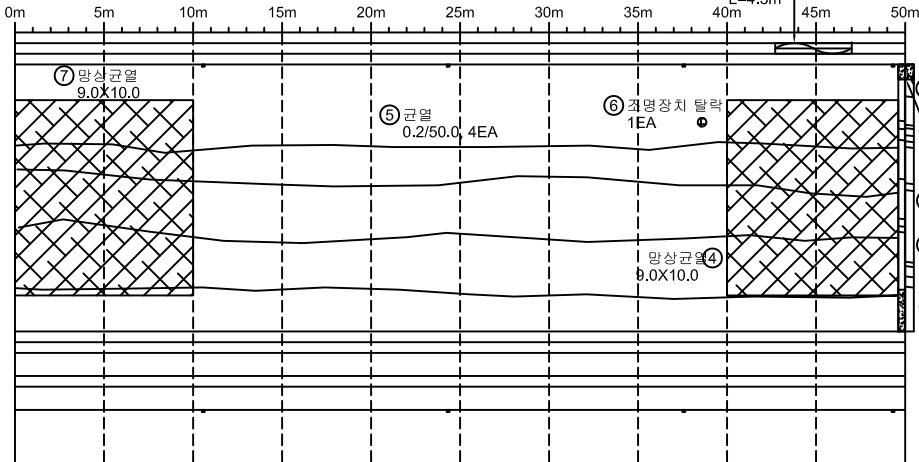



P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	12	6.00	m	
2	신축이음	후타재 균열	0.1	0.4	-	7	2.80	m	
3	방호벽	난간 변형	-	4.3	-	1	4.30	m	
4	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
5	교면포장	균열	0.2	50.0	-	4	200.00	m	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	신축이음	후타재 파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
9	신축이음	토사퇴적	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규
10	신축이음	토사퇴적	-	2.0	0.5	1	1.00	m	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

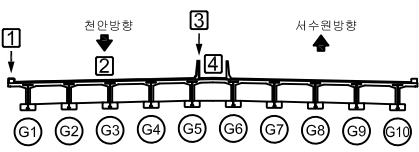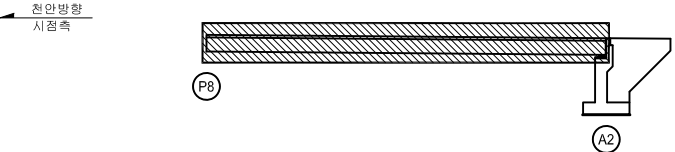


범례	① 균열	② 망상균열	③ 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	④ 파손, 탈락	⑤ 재료분리	⑥ 벽 태	구조물명	평택대교
	⑦ 박리, 박락	⑧ 누수, 채수	⑨ 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	⑩ 표면오염	⑪ 보수부	⑫ 부식	책임자	이택수
	⑬ 토사퇴적	⑭ 기타	⑮ 배수구막힘	도면번호	016

손상물량표

서수원방향

← 천안



서수원→

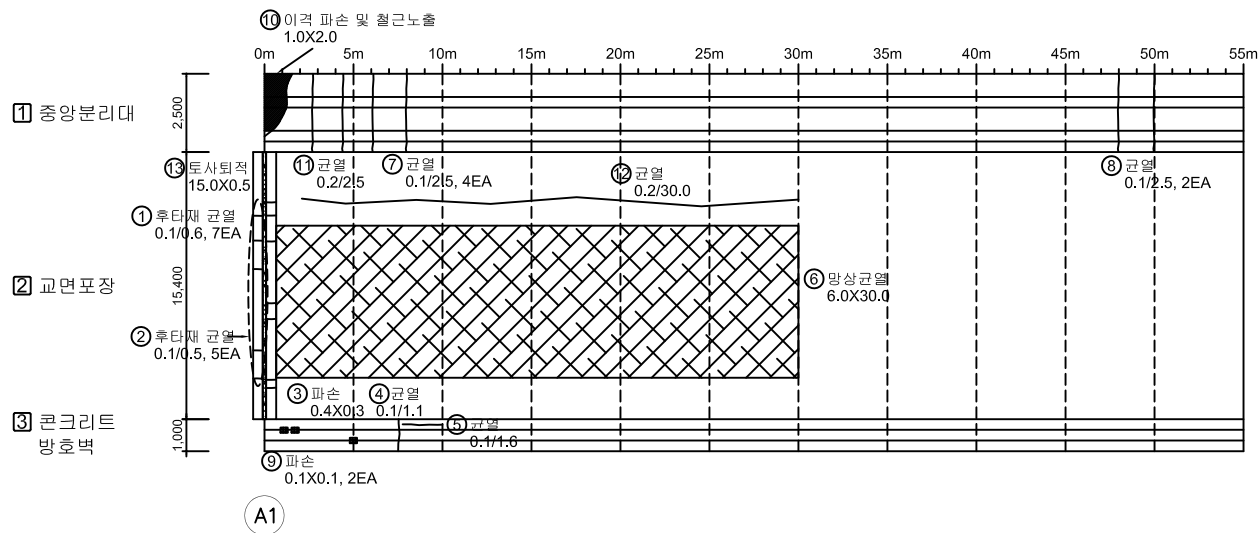

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	신축이음	후타재 균열	0.1	0.6	-	7	4.20	m	
2	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	5	2.50	m	
3	방호벽	파손	-	0.4	0.3	1	0.12	m²	
4	방호벽	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	방호벽	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	교면포장	망상균열	-	6.0	30.0	1	180.00	m²	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
9	방호벽	파손	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
10	중앙분리대	이격 파손 및 철근노출	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	
11	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
12	교면포장	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	신규
13	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

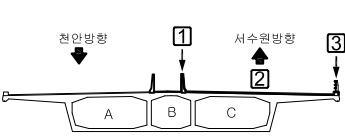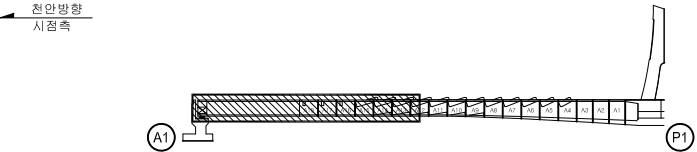

50		2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	평택대교
		교면	구조물명
		교면	조사항목
		교면	책임자
100		교면	책임자
		교면	도면번호
		교면	도면번호
		교면	도면번호

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원 →

1 중앙분리대

2 교면포장


3 콘크리트
방수벽

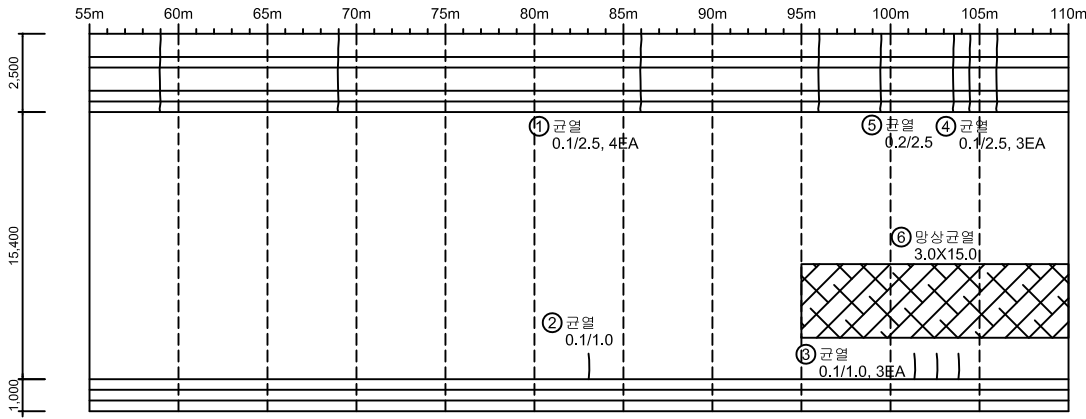


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	교면포장	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
6	교면포장	망상균열	-	3.0	15.0	1	45.00	m²	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

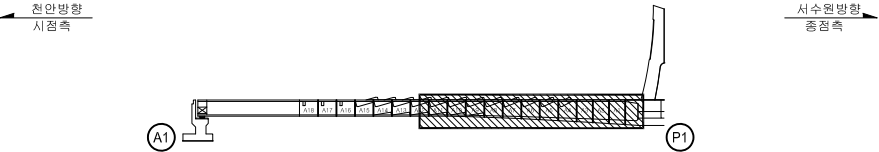

SECTION

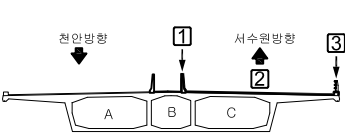

표준	 균열	 파손, 탈락	 철근노출	 변위	 누수, 채수	 부식	 좌굴, 변형	 배수구막힘	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 균열	 파손, 탈락	 철근노출	 변위	 누수, 채수	 부식	 좌굴, 변형	 배수구막힘	평택대교
	 균열	 파손, 탈락	 철근노출	 변위	 누수, 채수	 부식	 좌굴, 변형	 배수구막힘	2023.06
	 균열	 파손, 탈락	 철근노출	 변위	 누수, 채수	 부식	 좌굴, 변형	 배수구막힘	책임자
	 균열	 파손, 탈락	 철근노출	 변위	 누수, 채수	 부식	 좌굴, 변형	 배수구막힘	이택수
기타	 균열	 파손, 탈락	 철근노출	 변위	 누수, 채수	 부식	 좌굴, 변형	 배수구막힘	도면번호
	 균열	 파손, 탈락	 철근노출	 변위	 누수, 채수	 부식	 좌굴, 변형	 배수구막힘	018

손상물량표

서수원방향

← 천안


서수원→

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
4	교면포장	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
5	방호벽	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
7	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	중앙분리대	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

1 중앙분리대


2 교면포장

3 콘크리트
방호벽

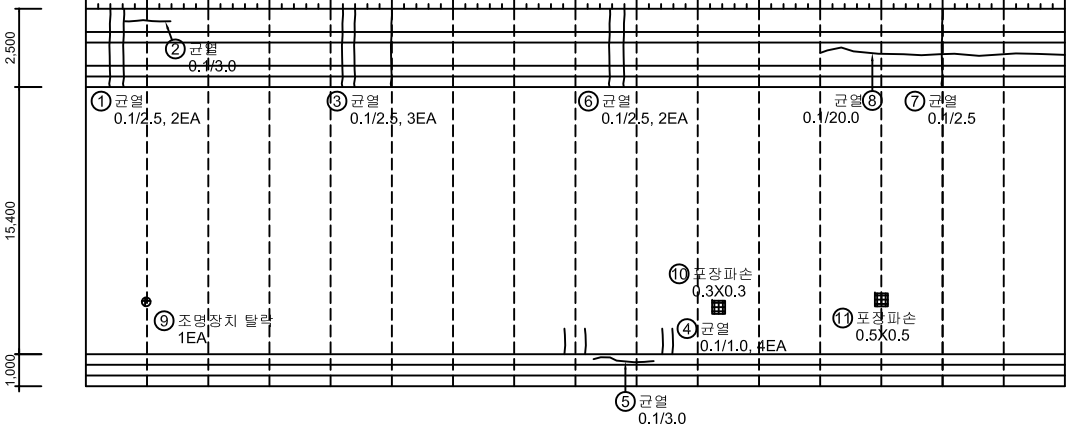


P1

KEY PLAN

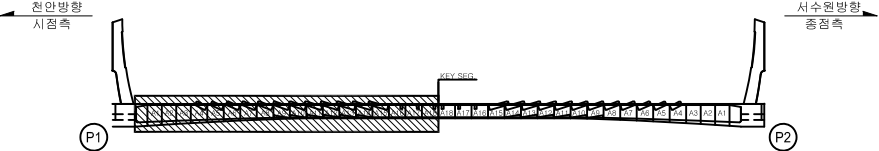

SECTION

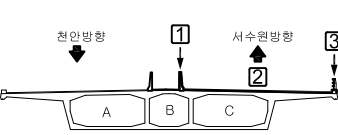

범 례	 균열	 철근노출	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	019

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대


2 교면포장

3 콘크리트
방호벽

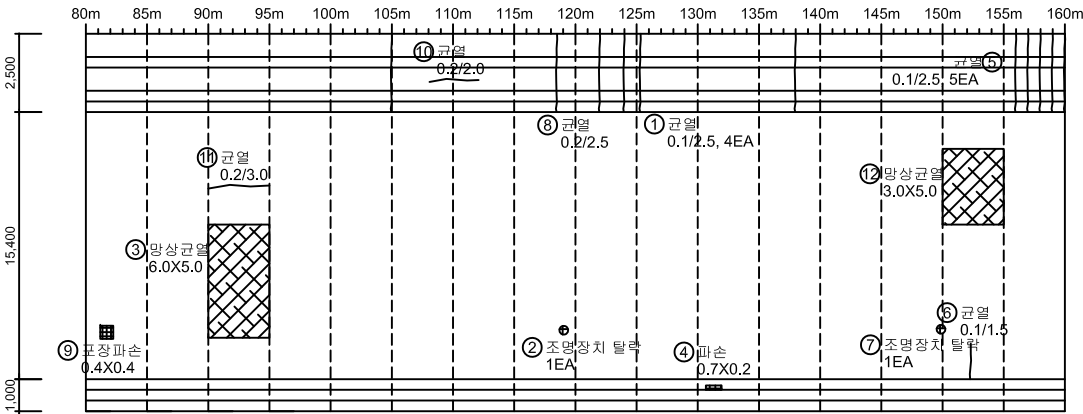


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	6.0	5.0	1	30.00	m²	
4	방호벽	파손	-	0.7	0.2	1	0.14	m²	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
6	교면포장	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
7	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
8	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	중앙분리대	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
11	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
12	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

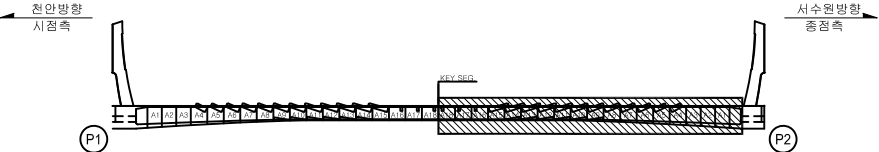

SECTION

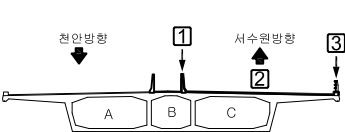

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	구조물명	평택대교
범	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	조사일자	2023.06
범	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	책임자	이택수
범	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	도면번호	020

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

1 중앙분리대

2 교면포장


3 콘크리트
방호벽

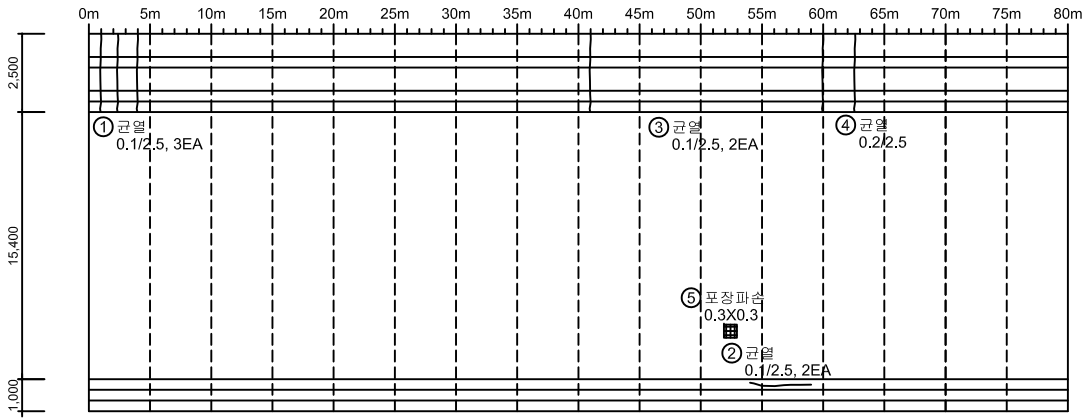


P2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	방호벽	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

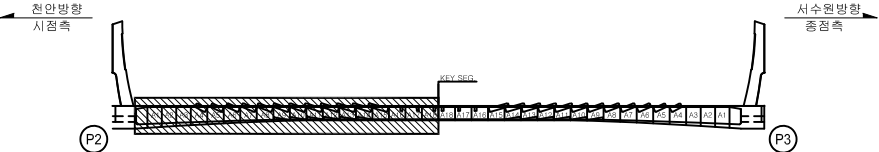

SECTION

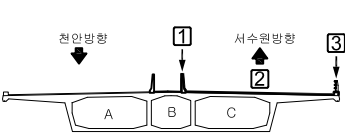

범 례	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	021	

서수원방향


← 천 안

서수원→

1 중앙분리대


2 교면포장

3 콘크리트
방호벽

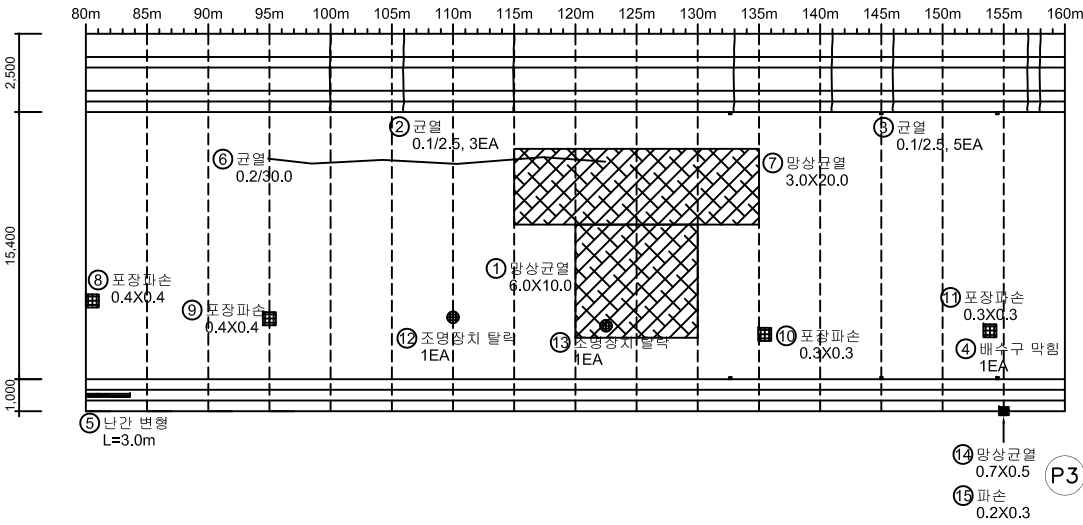


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
5	방호벽	난간 변형	-	3.0	-	1	3.00	m	
6	교면포장	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	신규
7	교면포장	망상균열	-	3.0	20.0	1	60.00	m²	
8	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
12	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
13	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
14	방호벽	망상균열	-	0.7	0.5	1	0.35	m²	신규
15	방호벽	파손	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	신규
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

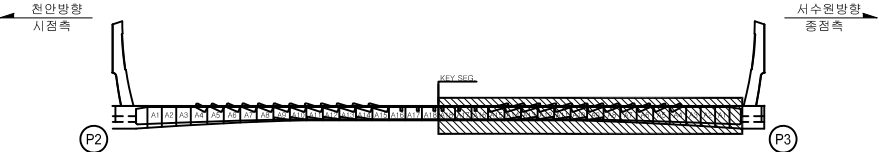

SECTION

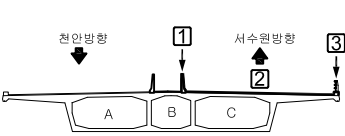


범 례	CW 0.2	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	벙크대	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	022

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

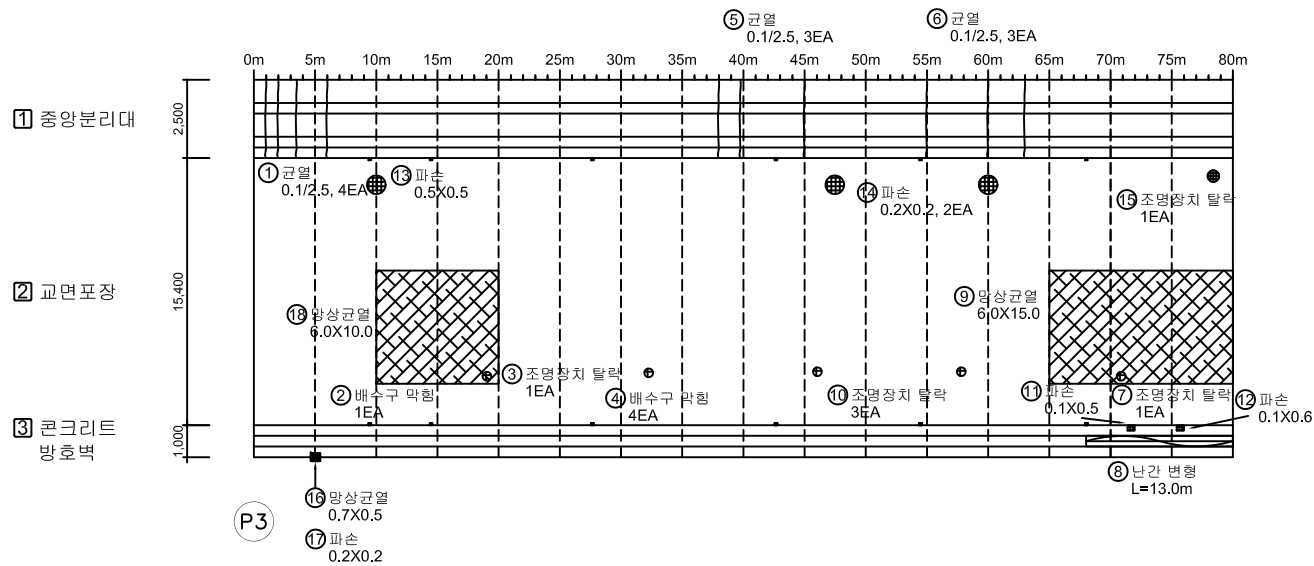[illegible]

KEY PLAN

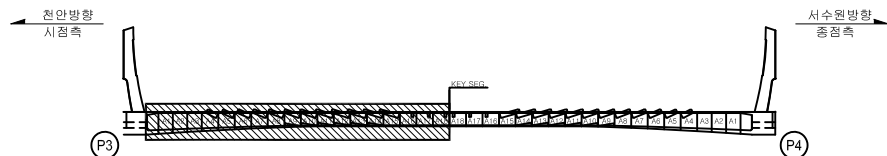

SECTION

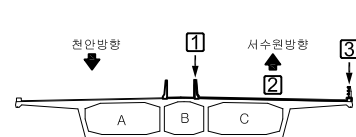


부 록	PW 0.2	근 격	망상근격	환근노출	용 법 명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재복합면	통 마	구조물명		평택대교
	박진,박락	부수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수 부	부 식	책 임 자		이 택 수
	토사회적	기 타	배수구막힘	도면번호		023

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

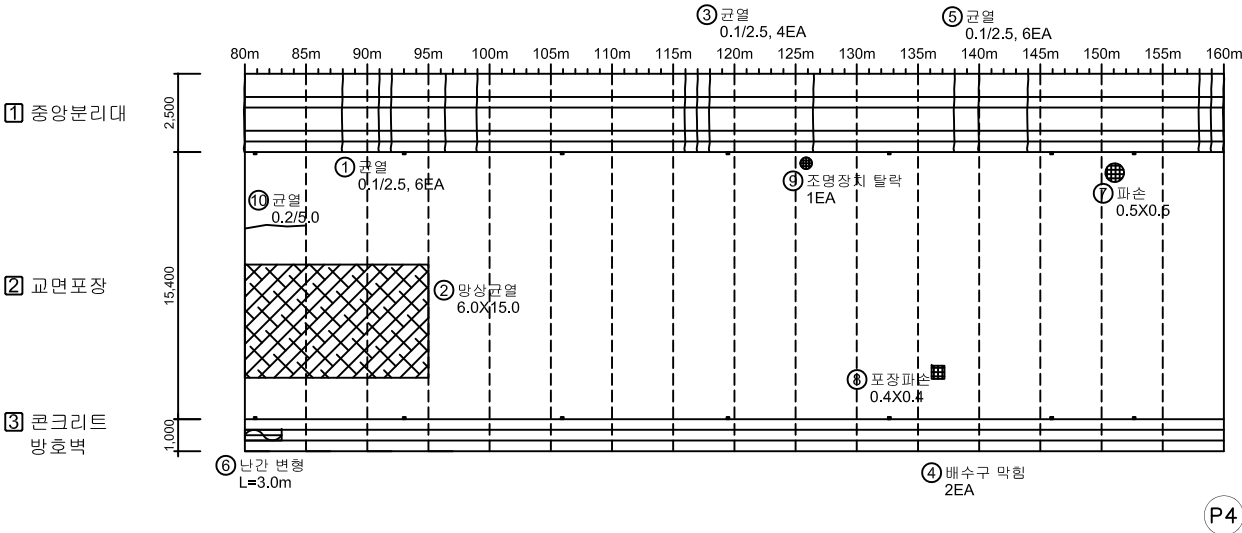


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
2	교면포장	망상균열	-	6.0	15.0	1	90.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
6	방호벽	난간 변형	-	3.0	-	1	3.00	m	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
10	교면포장	균열	0.2	5.0	-	1	5.00	m	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

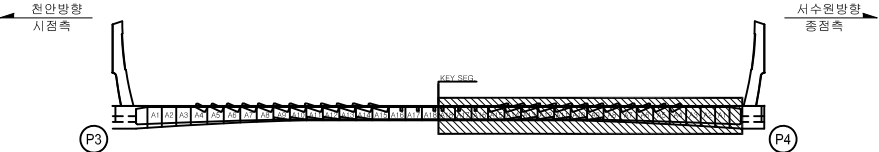

SECTION

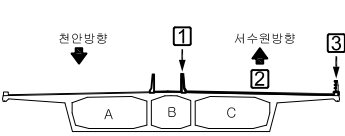


범	표면균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽, 타	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	024

서수원방향


← 천안

서수원→

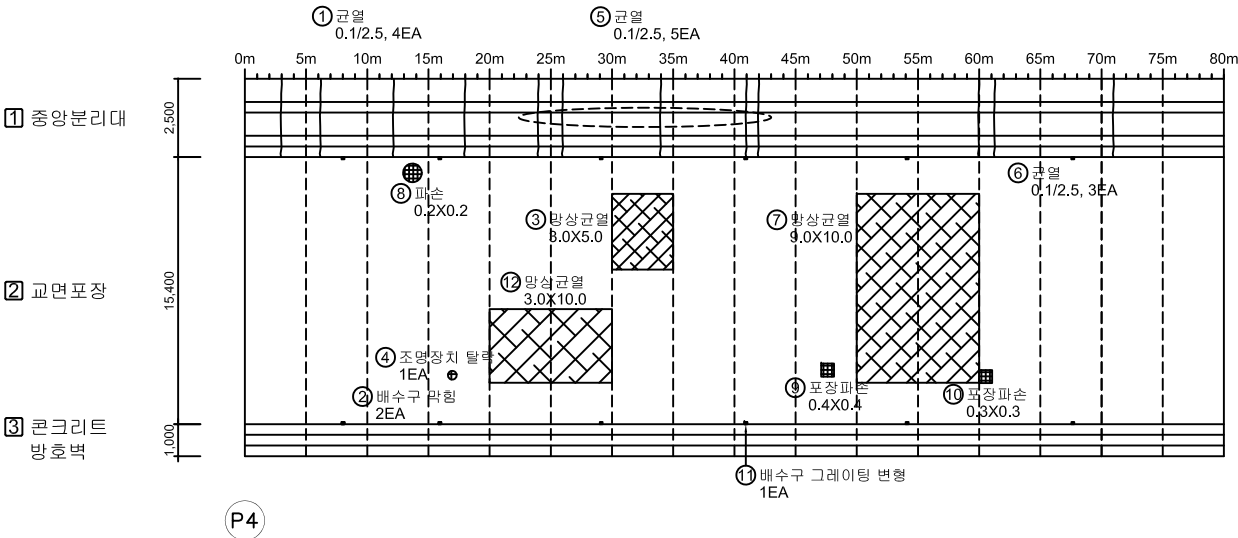


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
6	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
9	교면포장	포장파손	-	0.4	0.4	1	0.16	m²	신규
10	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
11	배수시설	배수구 그레이팅 변형	-	-	-	1	1.00	EA	신규
12	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

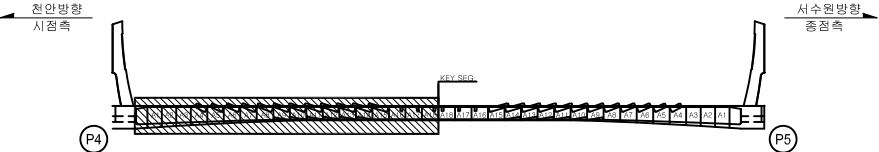

SECTION

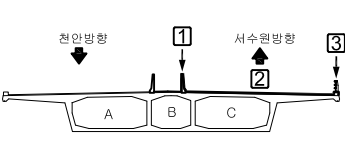

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	025

서수원방향


← 천안

서수원→

① 중앙분리대

② 교면포장



③ 콘크리트
방호벽

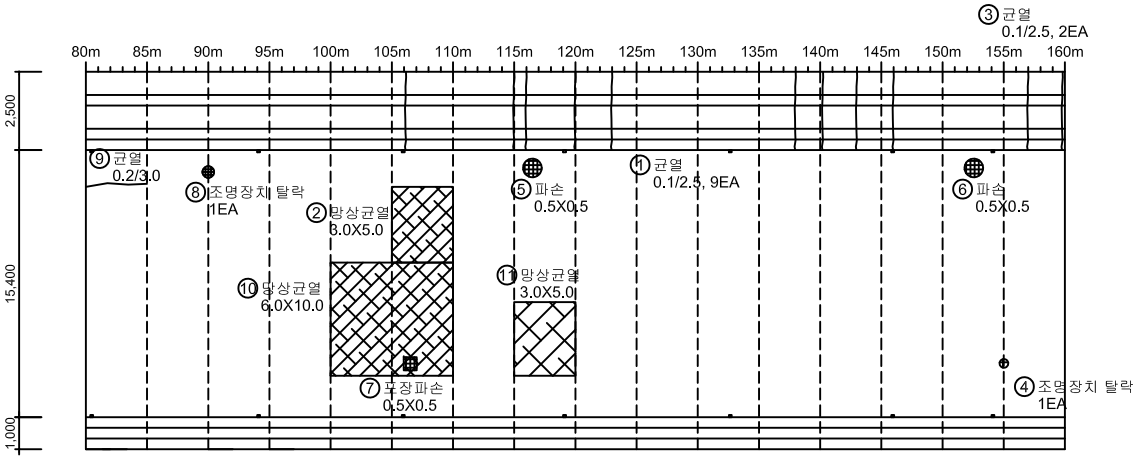

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	9	22.50	m	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
3	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
6	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
7	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	교면포장	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
10	교면포장	망상균열	-	6.0	10.0	1	60.00	m²	
11	교면포장	망상균열	-	3.0	5.0	1	15.00	m²	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

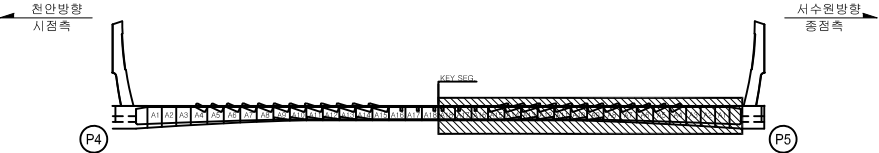


범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	026

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

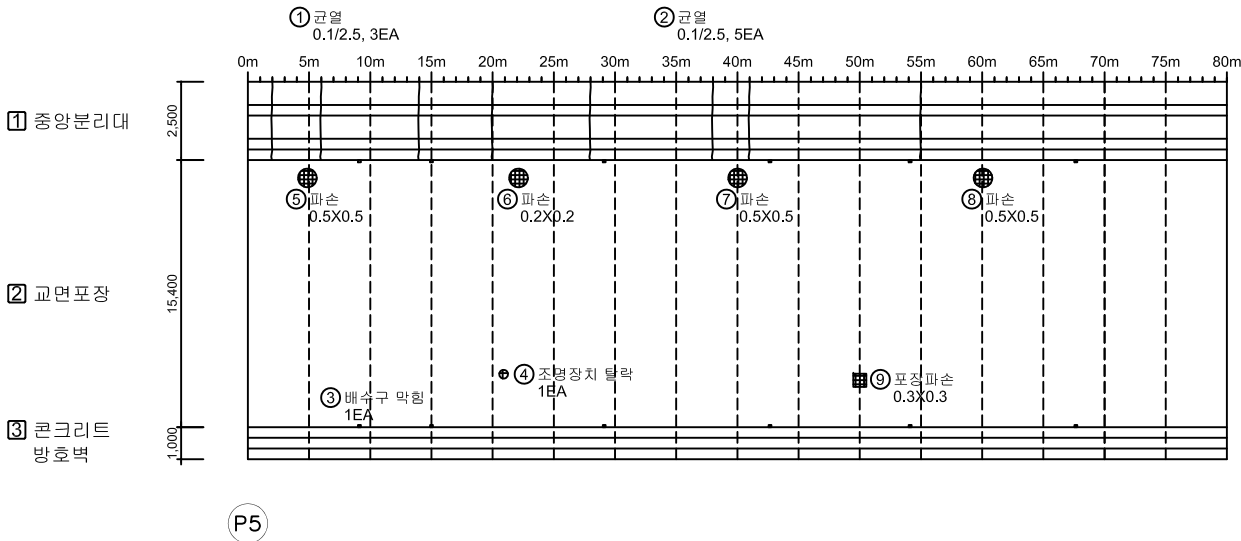


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	3	7.50	m	
2	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	5	12.50	m	
3	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
4	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
5	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
6	교면포장	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	신규
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
9	교면포장	포장파손	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

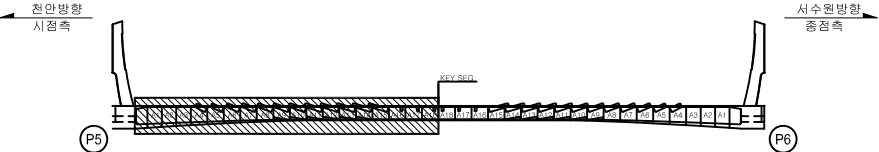

SECTION

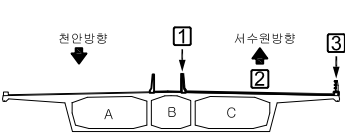


범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 체수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	027

손상물량표

서수원방향

← 천 안


서수원➡

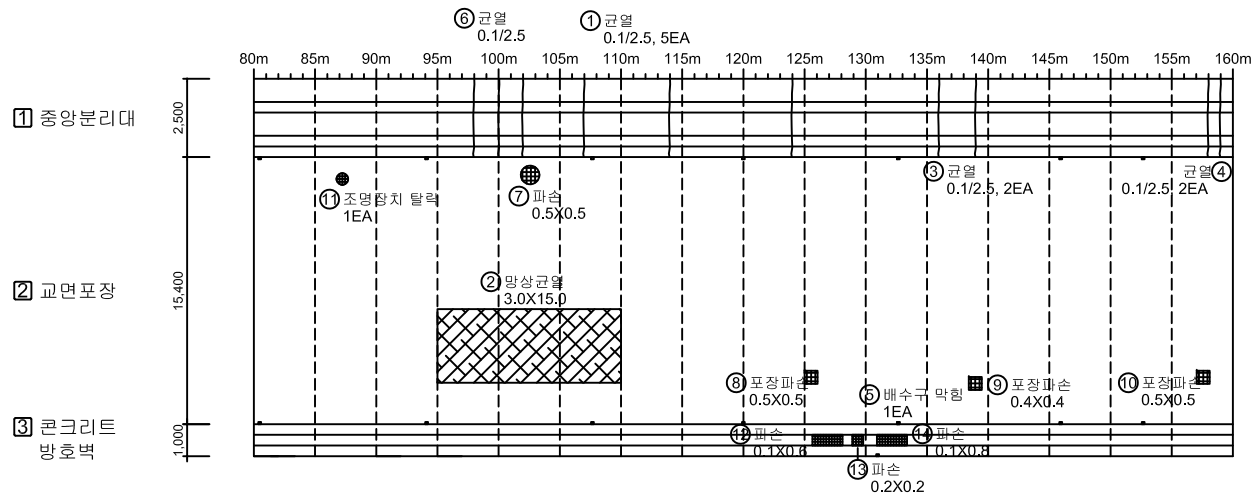


P6

[illegible]

KEY PLAN

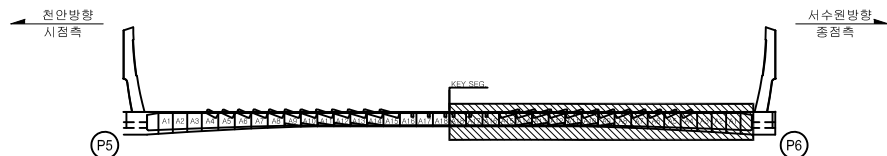

SECTION

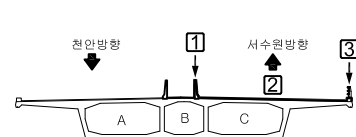


부속	 SW-0.2	 간 격	 망상갈림	 겹근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 불착	 채운빈리	 통 대	구조물명	평택대교
		벽리, 벽락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염	 토수 부	 부식	책임자	이택수
		토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	028

손상물량표

서수원방향


← 천안

서수원→

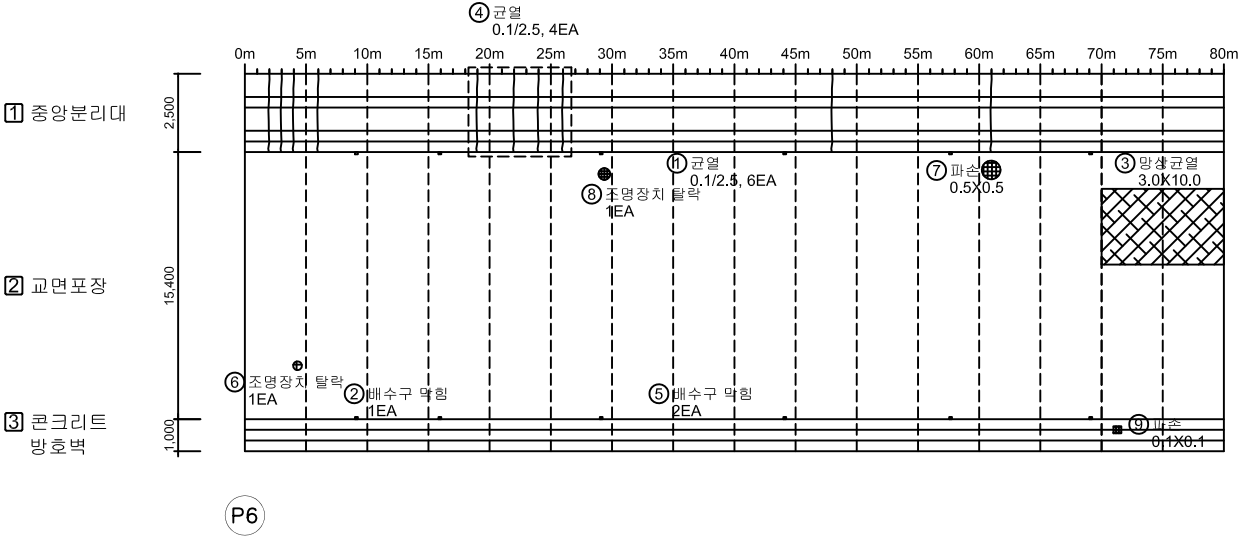


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	6	15.00	m	
2	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
3	교면포장	망상균열	-	3.0	10.0	1	30.00	m²	
4	중앙분리대	균열	0.1	2.5	-	4	10.00	m	
5	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	2	2.00	EA	
6	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
8	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	신규
9	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

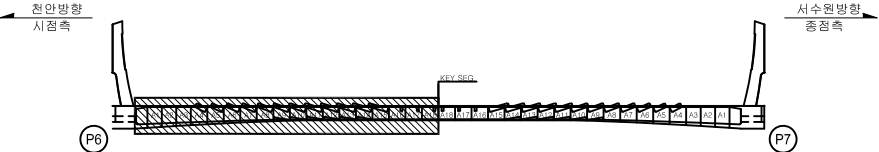

SECTION

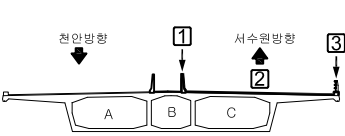


50		균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
		토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	029

손상물량표


서수원방향

← 천 안


서수원➡

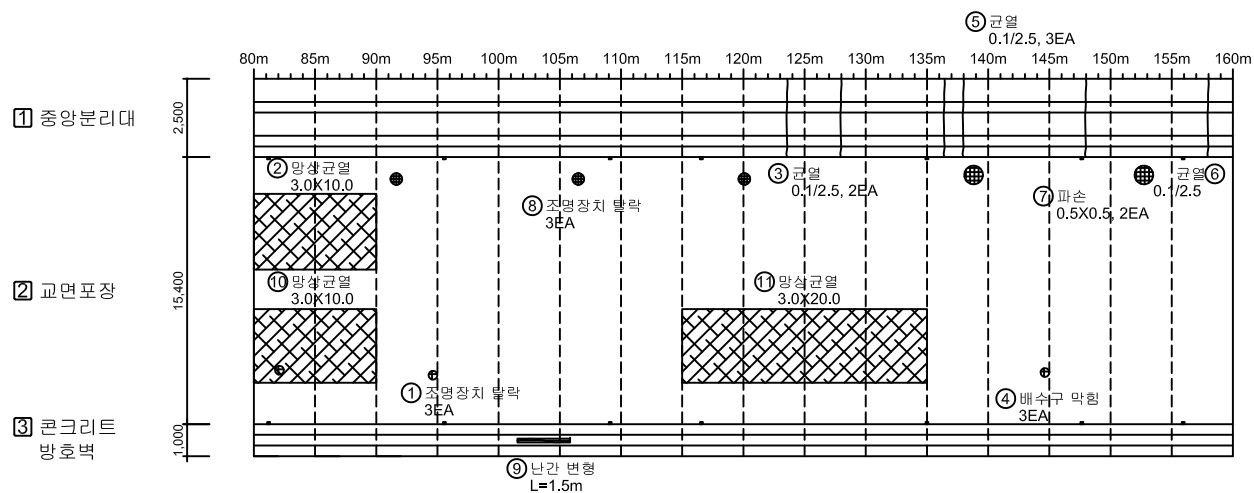[illegible]

KEY PLAN

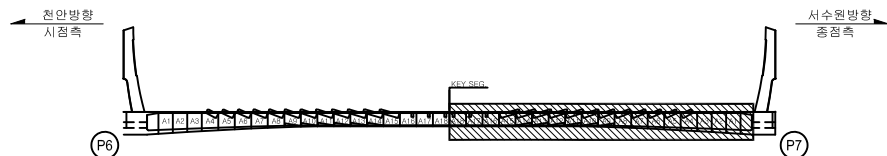

SECTION




분	 권 결	 망상근결	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료변리	 백 대	구조물명	
례	 균열, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수 부	 부 식	책 임 자	이 택 수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	030

손상물량표



서수원방향

← 천안

서수원→

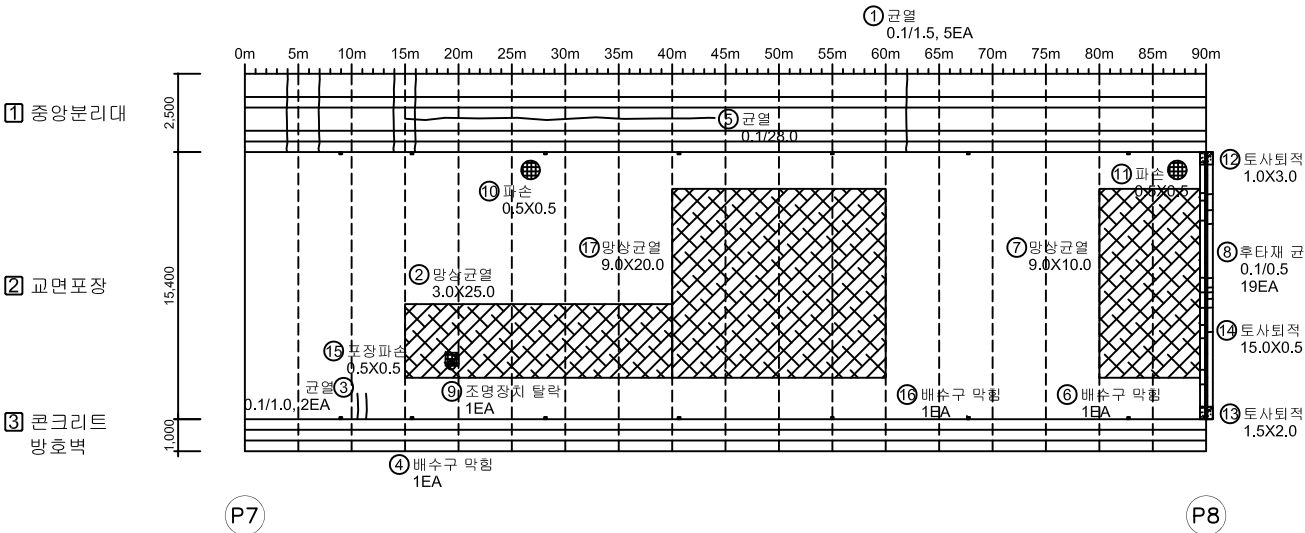

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	중앙분리대	균열	0.1	1.5	-	5	7.50	m	
2	교면포장	망상균열	-	3.0	25.0	1	75.00	m²	
3	교면포장	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
4	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
5	중앙분리대	균열	0.1	28.0	-	1	28.00	m	
6	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	
7	교면포장	망상균열	-	9.0	10.0	1	90.00	m²	
8	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	19	9.50	m	
9	교면포장	조명장치 탈락	-	-	-	1	1.00	EA	
10	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
11	교면포장	파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
12	신축이음	토사퇴적	-	1.0	3.0	1	3.00	m²	신규
13	신축이음	토사퇴적	-	1.5	2.0	1	3.00	m²	신규
14	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
15	교면포장	포장파손	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	신규
16	배수시설	배수구 막힘	-	-	-	1	1.00	EA	신규
17	교면포장	망상균열	-	9.0	20.0	1	180.00	m²	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

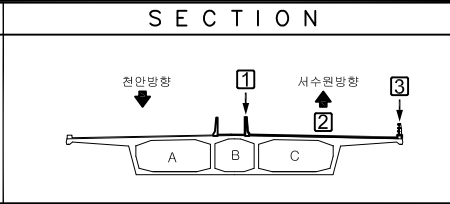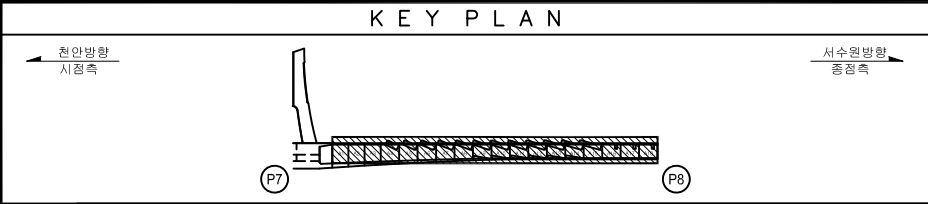


범	표면열	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면열	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
범	표면열	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
범	표면열	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
범	표면열	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	031

손상물량표

서수원방향

← 천 안



서수원→

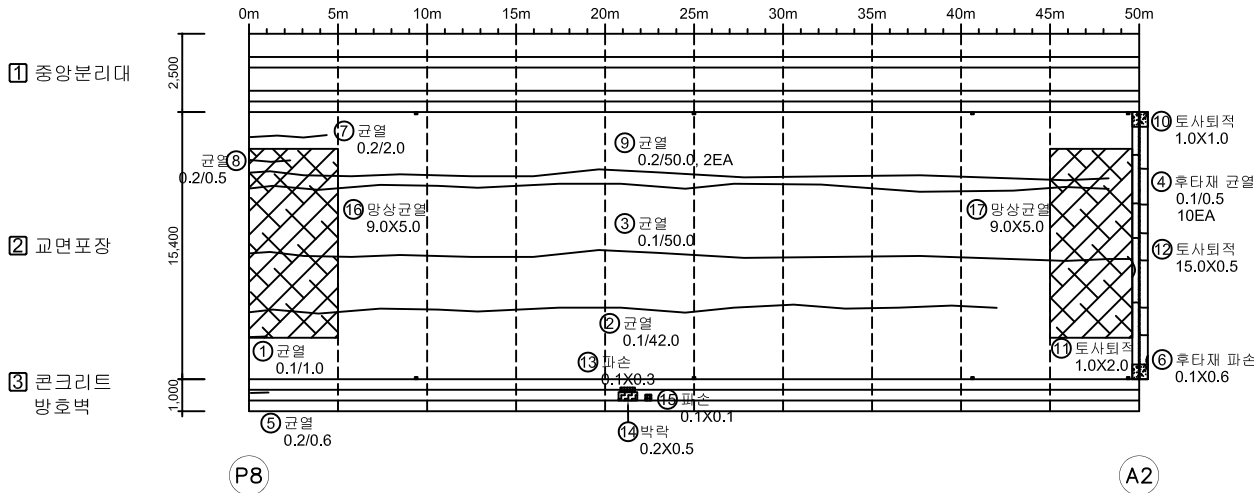

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교면포장	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	교면포장	균열	0.1	42.0	-	1	42.00	m	
3	교면포장	균열	0.1	50.0	-	1	50.00	m	
4	신축이음	후타재 균열	0.1	0.5	-	10	5.00	m	
5	방호벽	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
6	신축이음	후타재 파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²	
7	교면포장	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
8	교면포장	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	신규
9	교면포장	균열	0.2	50.0	-	2	100.00	m	신규
10	신축이음	토사퇴적	-	1.0	1.0	1	1.00	m²	신규
11	신축이음	토사퇴적	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규
12	신축이음	토사퇴적	-	15.0	0.5	1	7.50	m²	신규
13	방호벽	파손	-	0.1	0.3	1	0.03	m²	신규
14	방호벽	박락	-	0.2	0.5	1	0.10	m	신규
15	방호벽	파손	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
16	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	기존
17	교면포장	망상균열	-	9.0	5.0	1	45.00	m²	기존
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

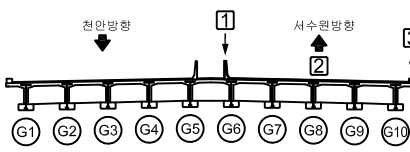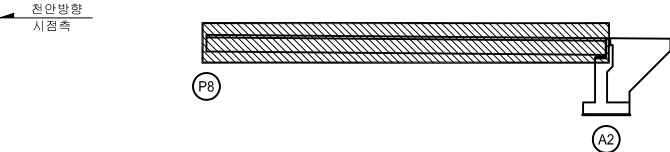


범례	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	032


손상물량표

← 천 안

서수원 →

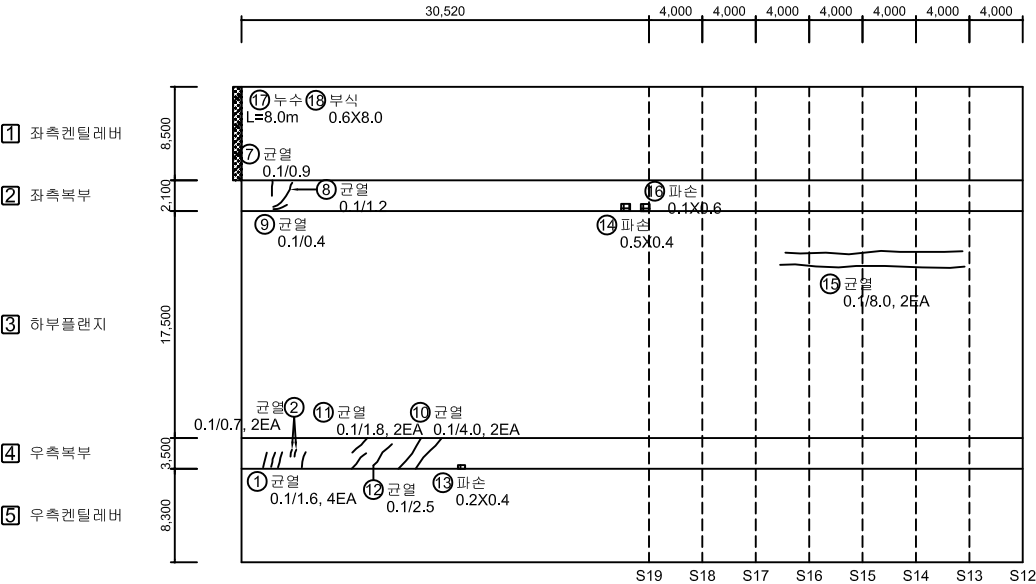



A1

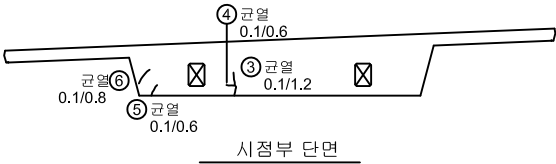

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	우측복부	균열	0.1	1.6	-	4	6.40	m		
2	우측복부	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m		
3	시점부 단면	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m		
4	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m		
5	시점부 단면	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m		
6	시점부 단면	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m		
7	좌측복부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m		
8	좌측복부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m		
9	좌측복부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m		
10	우측복부	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m		
11	우측복부	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m		
12	우측복부	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
13	우측복부	파손	-	0.2	0.4	1	0.08	m²		
14	좌측복부	파손	-	0.5	0.4	1	0.20	m²		
15	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	2	16.00	m		
16	좌측복부	파손	-	0.1	0.6	1	0.06	m²		
17	신축이음	누수	-	8.0	-	1	8.00	m	신규	
18	신축이음	부식	-	0.6	8.0	1	4.80	m²	신규	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

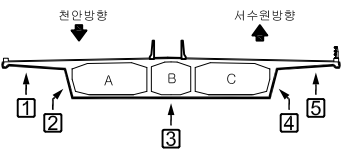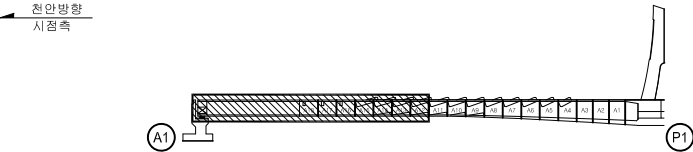


	콘크리트		강근콘크리트		교대	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 틈		재료분리		교대	구조물명	평택대교
	균열, 균열		누수, 누수		교대	조사일자	2023.06
	표면오염		교대		교대	책임자	이택수
	토사되적		교대		교대	도면번호	033

손상물량표

← 천 안

서수원 →

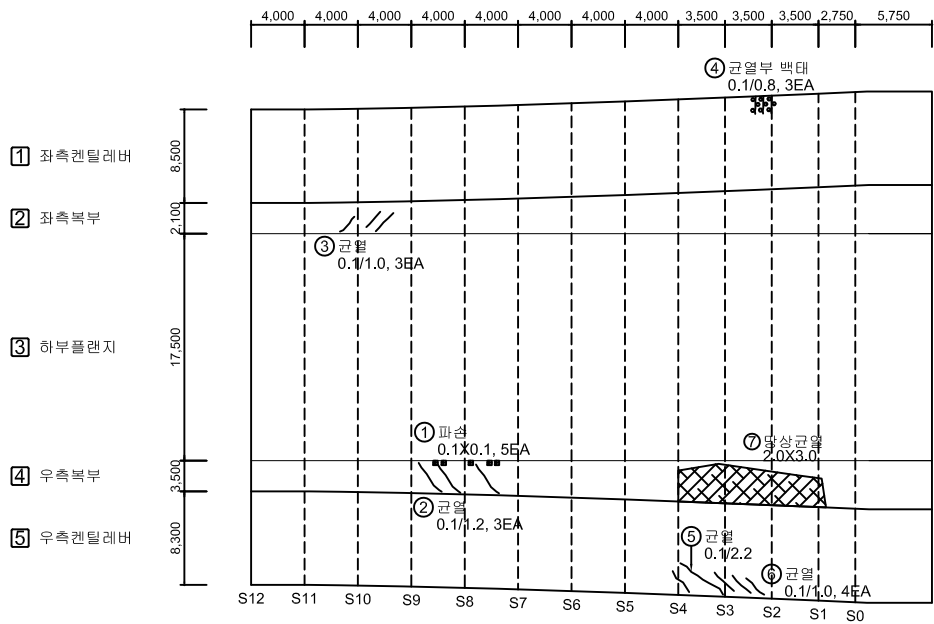


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측복부	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
2	우측복부	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
3	좌측복부	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
4	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
5	우측켄틸레버	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
6	우측켄틸레버	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
7	우측복부	망상균열	-	2.0	3.0	1	6.00	m²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

천안방향
시점측

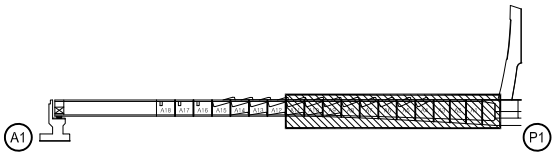

서수원방향
종점측

SECTION

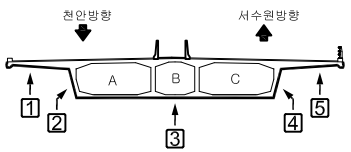


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 틈	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	034	

손상물량표

← 천 안


서수원 →

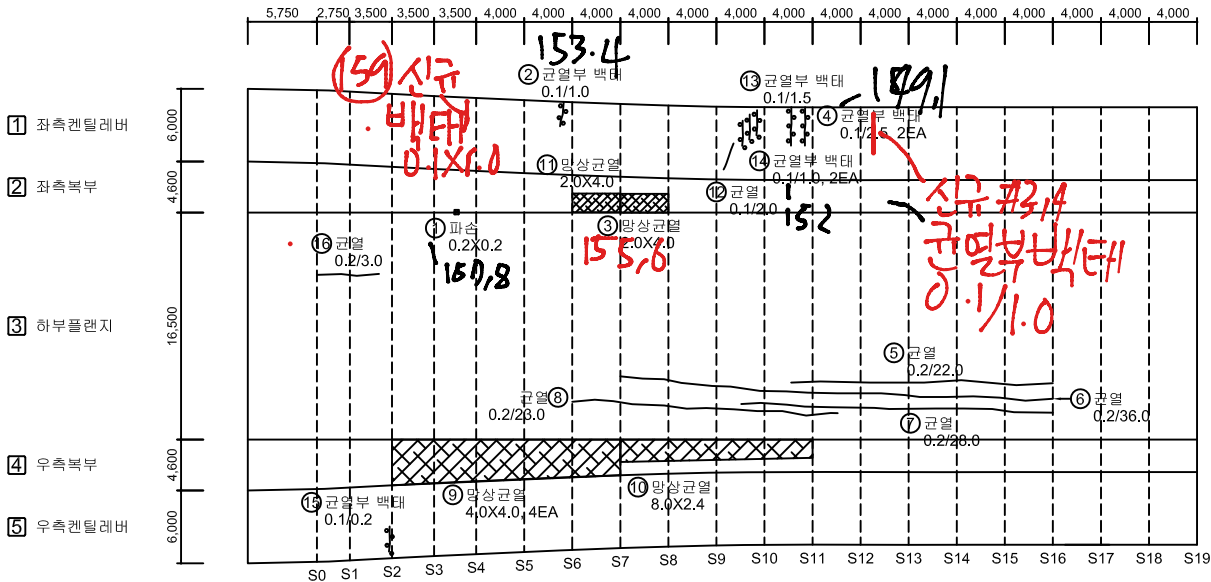


P1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
2	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
4	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	1	22.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	36.0	-	1	36.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	23.0	-	1	23.00	m	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	4	64.00	m²	
10	우측복부	망상균열	-	8.0	2.4	1	19.20	m²	
11	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	1	8.00	m²	
12	좌측켄틸레버	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
15	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
16	하부플랜지	균열	0.2	3.0	-	1	3.00	m	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

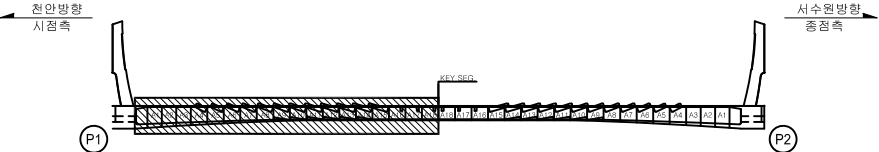

SECTION

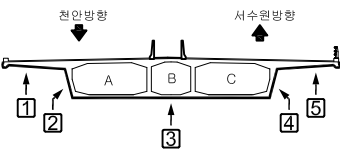


범례	cw 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	035

손상물량표

← 천 안



서수원 →

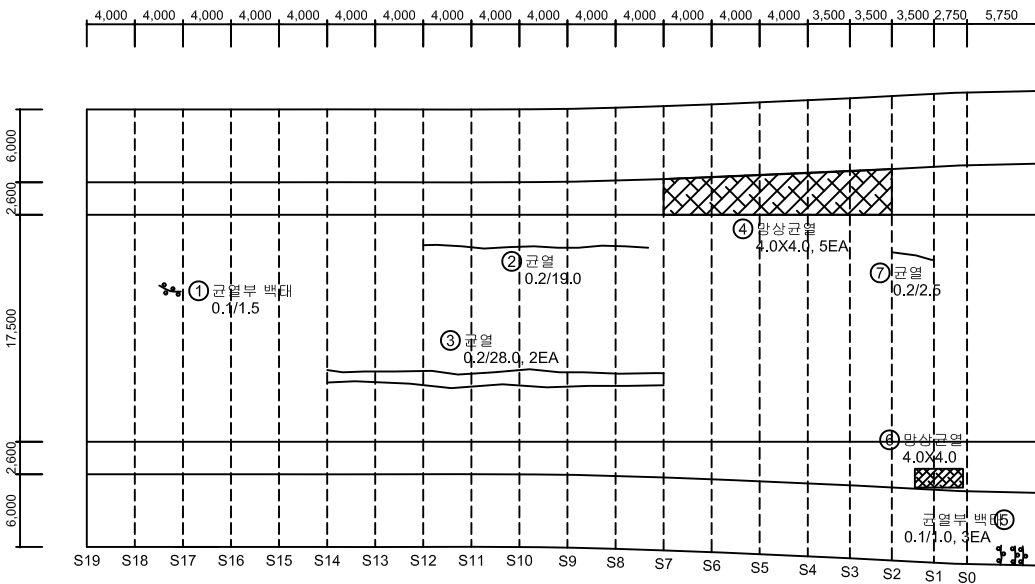

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열부 백태	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	하부플랜지	균열	0.2	19.0	-	1	19.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	2	56.00	m	
4	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	5	80.00	m²	
5	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	2	32.00	m²	
7	하부플랜지	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

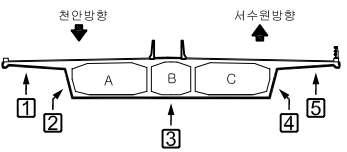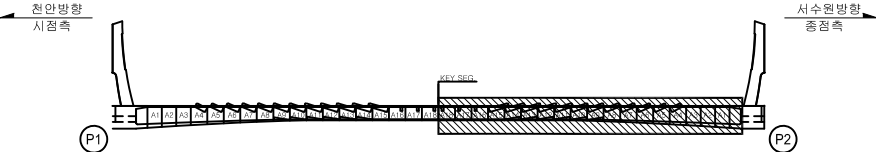


범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	036

손상물량표

← 천 안

서수원 →

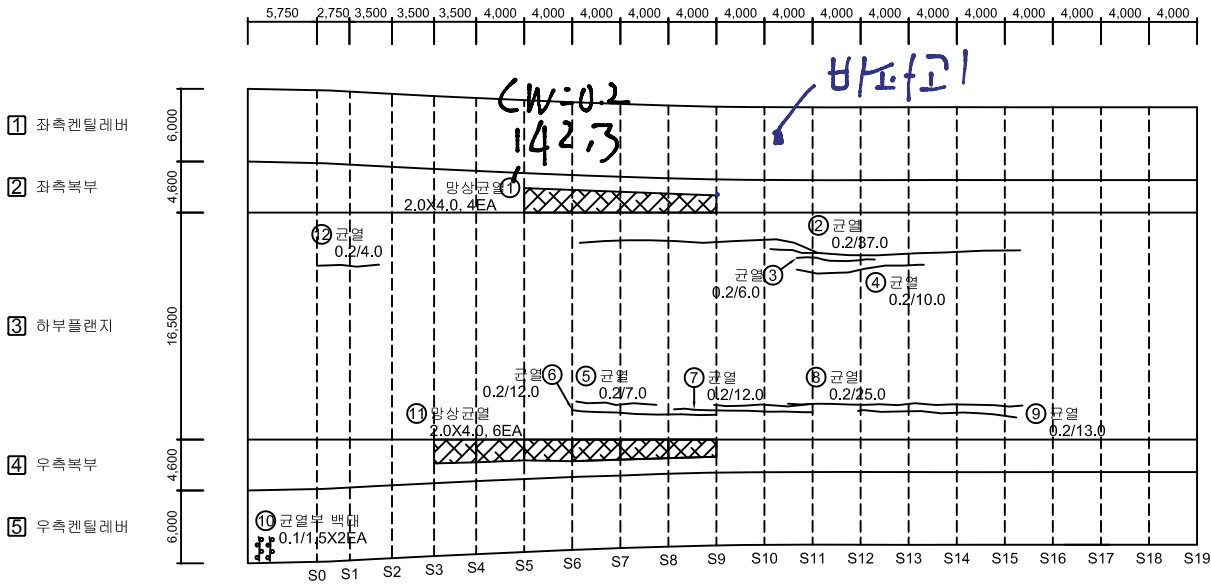

P2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	2.0	4.0	4	32.00	m²	
2	하부플랜지	균열	0.2	37.0	-	1	37.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	6.0	-	1	6.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	10.0	-	1	10.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	1	12.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	1	12.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	25.0	-	1	25.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	13.0	-	1	13.00	m	
10	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
11	우측복부	망상균열	-	2.0	4.0	6	48.00	m²	
12	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	신규
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



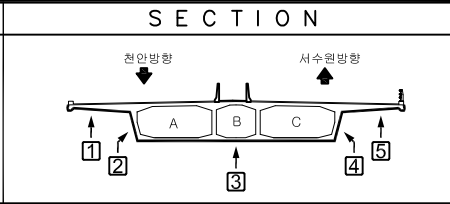


표 면 관	 균 열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 타격	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	037

손상물량표

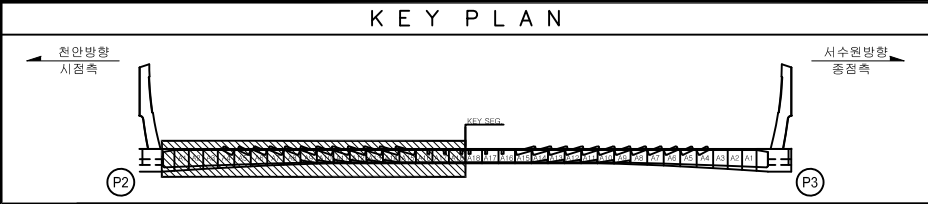


서수원➡

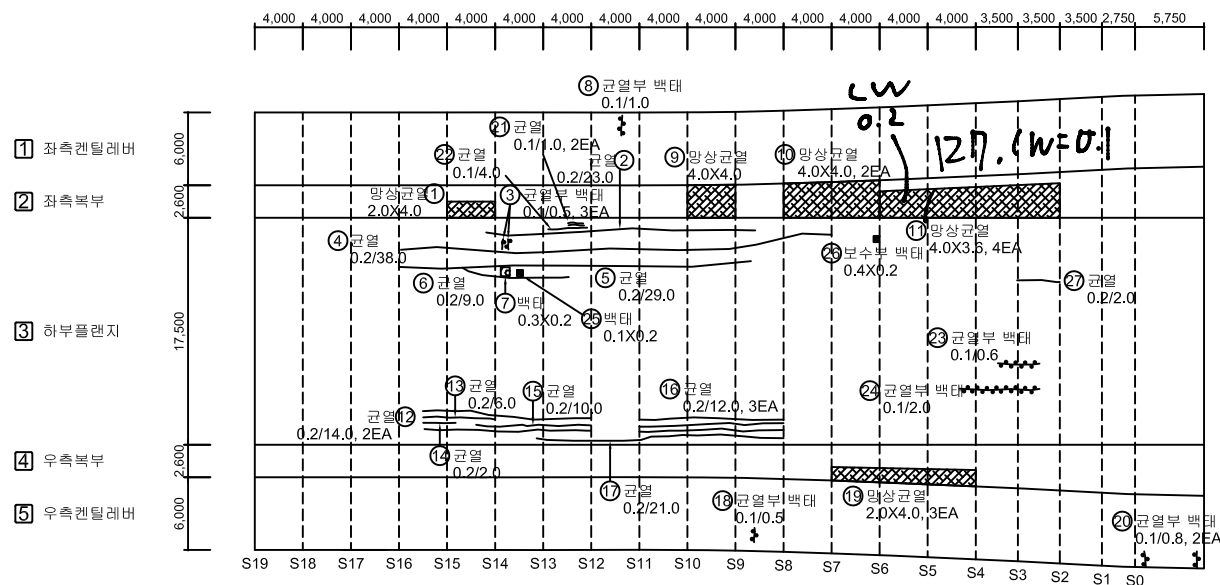


P3

[illegible]

KEY PLAN

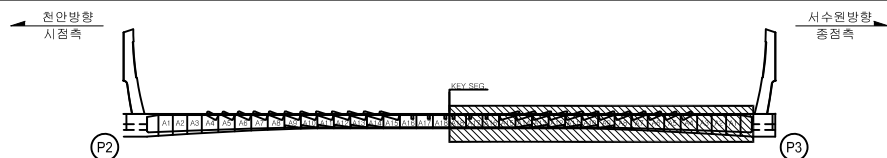

SECTION

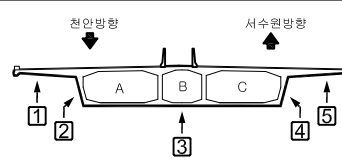


본 례	 CW 0.2	간 열		양상 간열		철근 노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색처리		색 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 일 자	이택수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	038

손상물량표

← 천 안



서수원 →

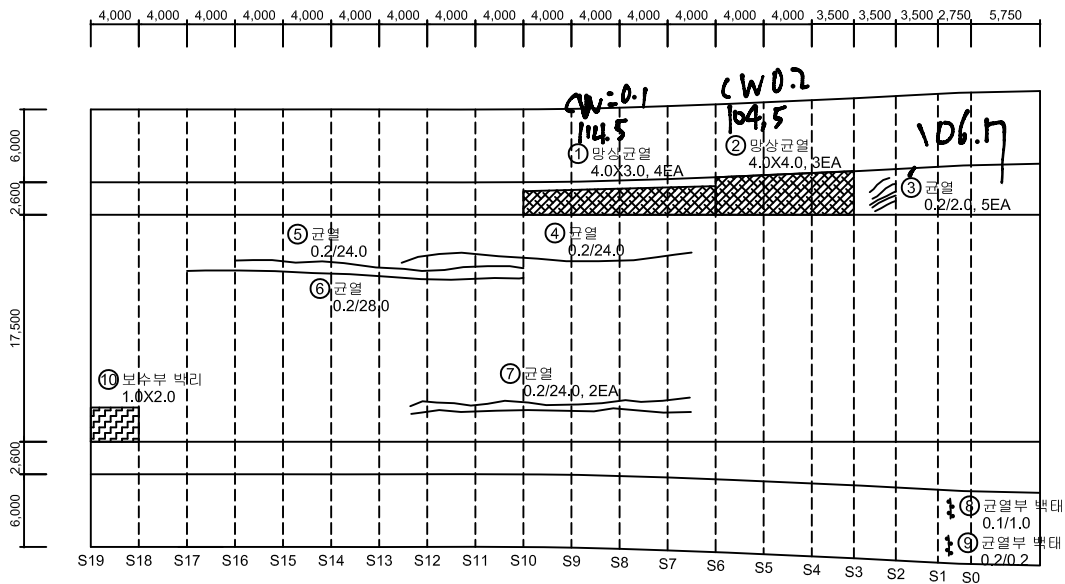

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	4.0	3.0	4	48.00	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
3	좌측복부	균열	0.2	2.0	-	5	10.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	1	24.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	24.0	-	2	48.00	m	
8	우측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측켄틸레버	균열부 백태	0.2	0.2	-	1	0.20	m	
10	하부플랜지	보수부 박리	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	신규
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

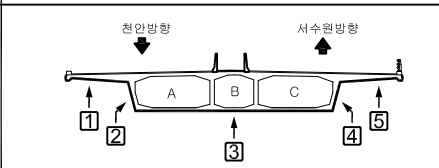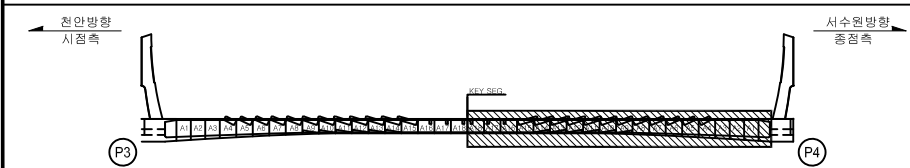


CW0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	040

손상물량표

← 천 안


서수원 →

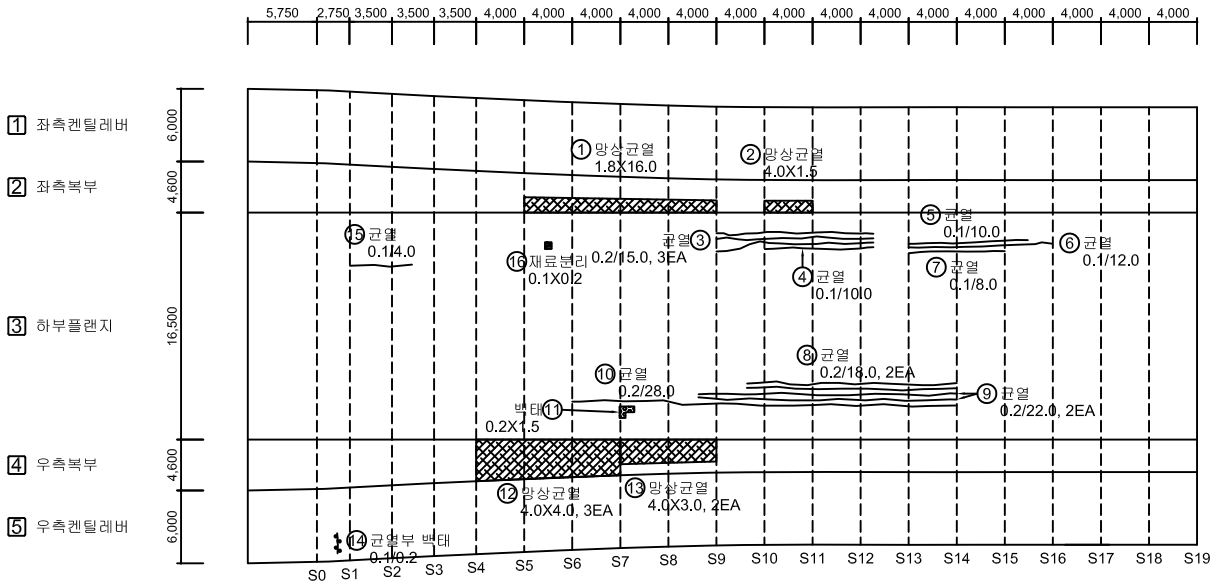


P4

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	1.8	16.0	1	28.80	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	1.5	1	6.00	m²	
3	하부플랜지	균열	0.2	15.0	-	3	45.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	2	36.00	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	2	44.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	28.0	-	1	28.00	m	
11	하부플랜지	백태	-	0.2	1.5	1	0.30	m²	
12	우측복부	망상균열	-	4.0	4.0	3	48.00	m²	
13	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	
14	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
15	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	신규
16	하부플랜지	재료분리	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	신규
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

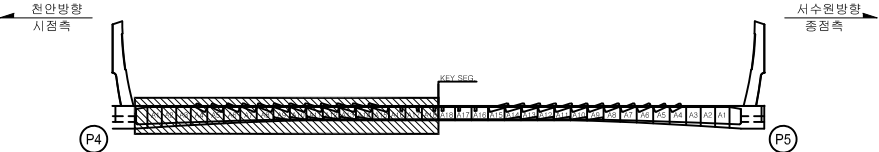

SECTION

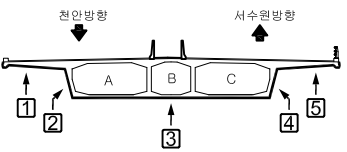


범 례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사침하		기타		배수구막힘	도면번호	041

손상물량표

← 천 안



서수원 →

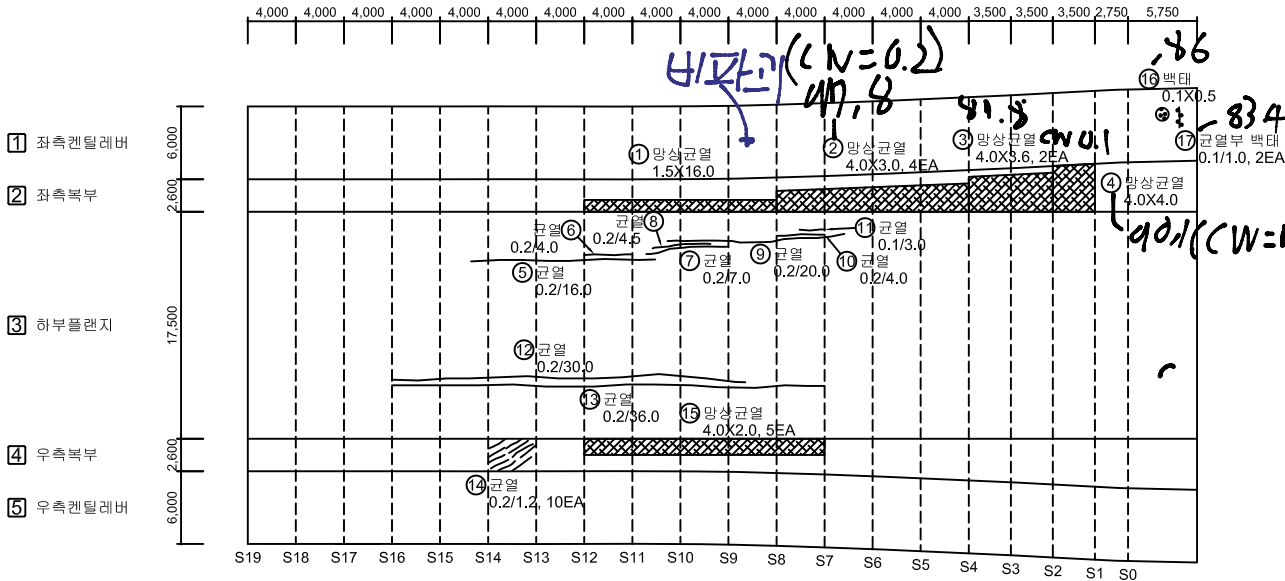

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측복부	망상균열	-	1.5	16.0	1	24.00	m²	
2	좌측복부	망상균열	-	4.0	3.0	4	48.00	m²	
3	하부플랜지	망상균열	-	4.0	3.6	2	28.80	m²	
4	하부플랜지	망상균열	-	4.0	4.0	1	16.00	m²	
5	하부플랜지	균열	0.2	16.0	-	1	16.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	7.0	-	1	7.00	m	
8	하부플랜지	균열	0.2	4.5	-	1	4.50	m	
9	하부플랜지	균열	0.2	20.0	-	1	20.00	m	
10	하부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
11	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
12	하부플랜지	균열	0.2	30.0	-	1	30.00	m	
13	우측복부	균열	0.2	36.0	-	1	36.00	m	
14	우측복부	균열	0.2	1.2	-	10	12.00	m	
15	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	5	40.00	m²	
16	좌측켄틸레버	백태	-	0.1	0.5	1	0.05	m²	
17	좌측켄틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

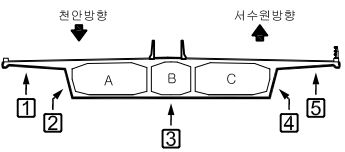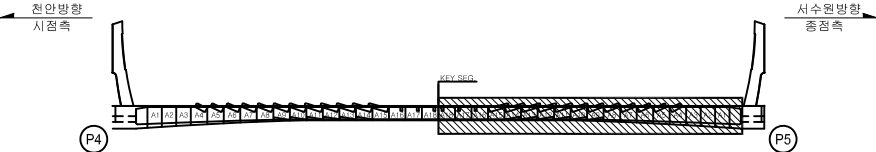


범 례	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 채수	자갈, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	042	

손상물량표

← 천 안


서수원➡

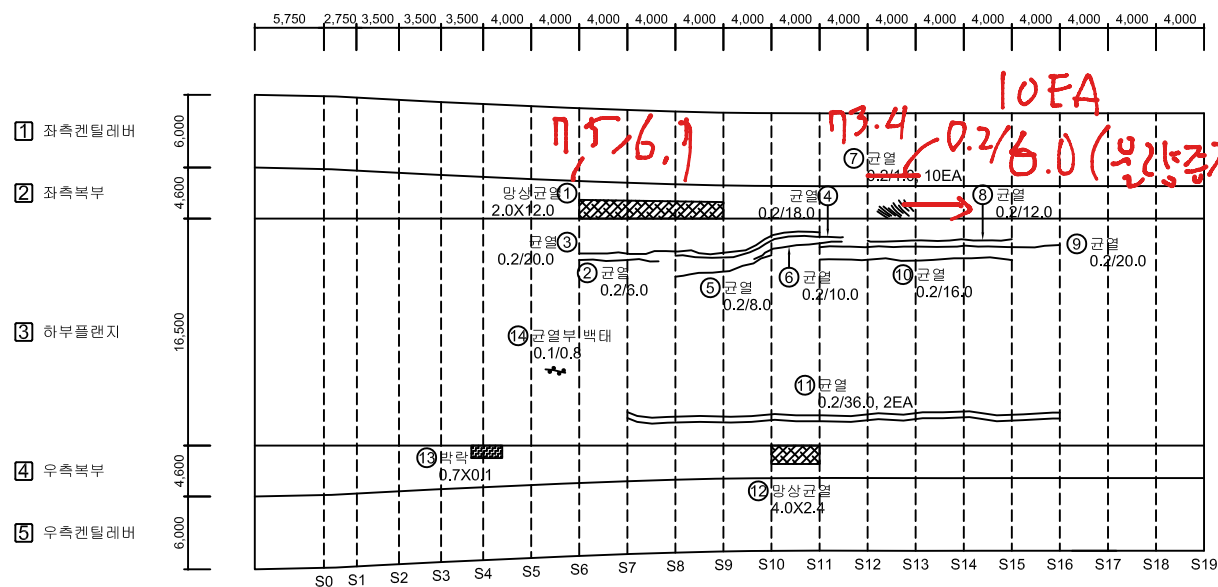


P5

[illegible]

KEY PLAN

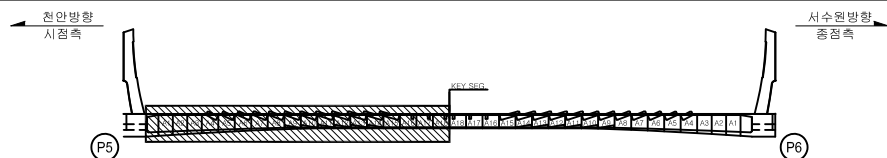

SECTION

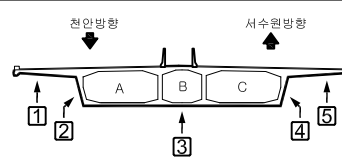

본 례		간 일		강상근월		콘크리트층	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손돌목		재포설리		콘크리트	구조물명	평택대교
		벽기,벽력		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		반수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	043


손상물량표

← 천 안

서수원 →

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
2	하부플랜지	균열	0.1	20.0	-	1	20.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00	m	
5	좌측복부	망상균열	-	1.2	4.0	5	24.00	m²	
6	하부플랜지	균열	0.2	8.0	-	4	32.00	m	
7	하부플랜지	균열	0.2	18.0	-	4	72.00	m	
8	우측복부	망상균열	-	4.0	3.0	2	24.00	m²	
9	우측복부	망상균열	-	4.0	2.0	2	16.00	m²	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									



4/마단
3.5mm
#39
42

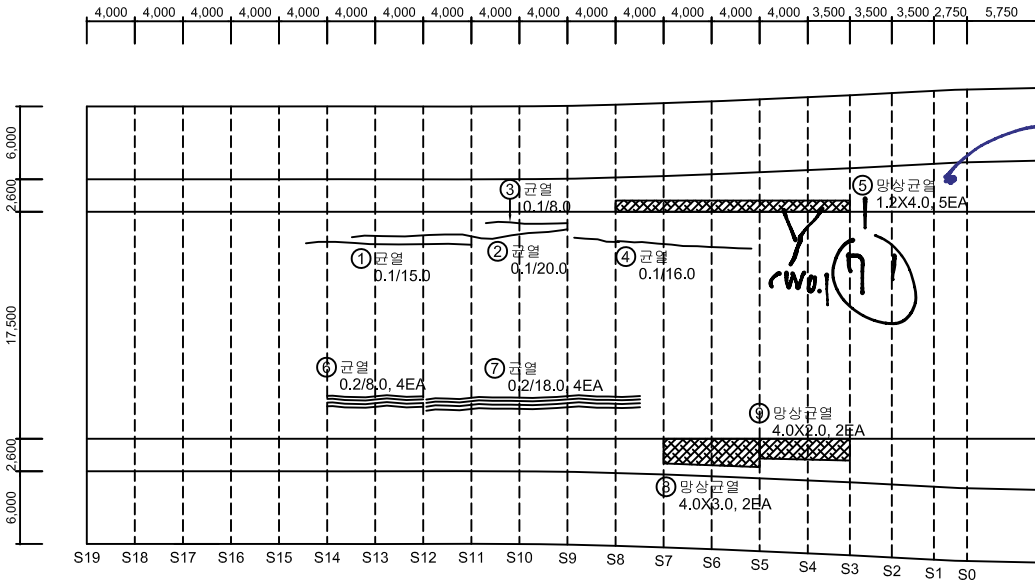

P6

KEY PLAN

SECTION

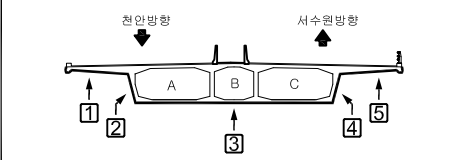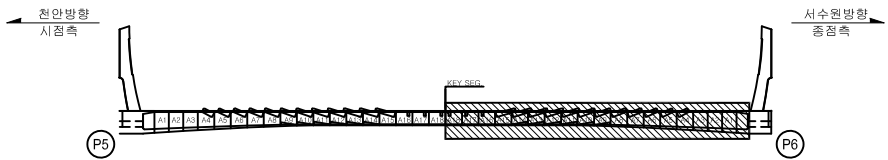

범	표면	재료	구조	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	재료	구조	평택대교	
표면	재료	구조	2023.06	
표면	재료	구조	이택수	
표면	재료	구조	044	

서수원➡

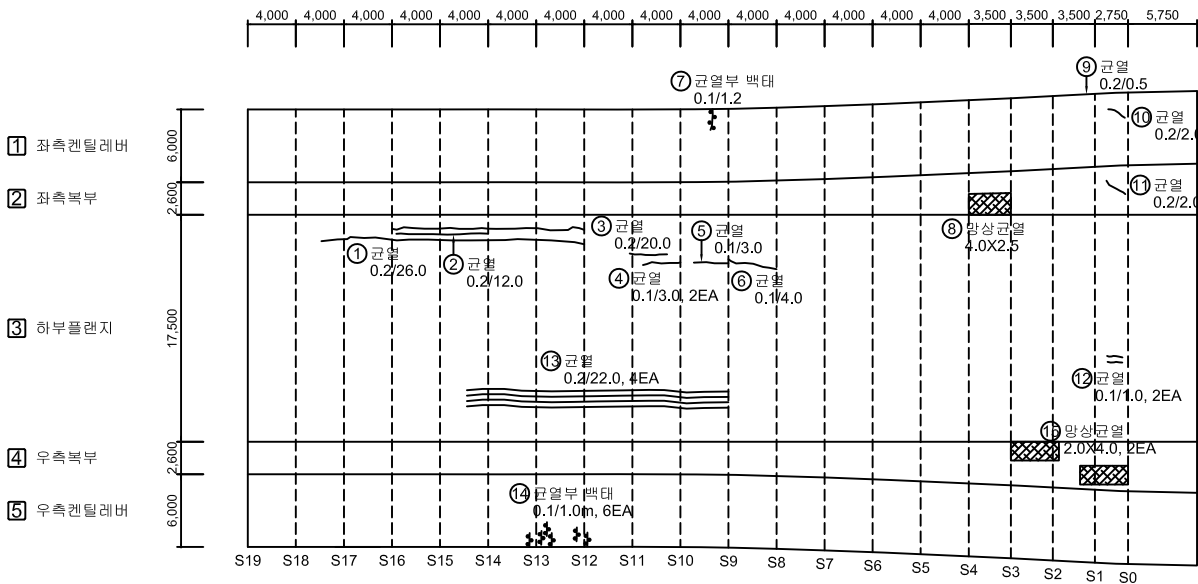


표		간 폭		담상공률		철근노출	영역명 구조물명 조사일자 책임자 도면번호	2023년 국도43호선 평택대학교 정밀안전진찰용역
		파손,탈락		재질불인		빈 태		평택대교
		라크인,박락		누수,채수		차광,연형		2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식		이 택 수
		토사외침		기 타		배수구막힘		045

손상물량표

← 천 안



서수원 →



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	균열	0.2	26.0	-	1	26.00	m	
2	하부플랜지	균열	0.2	12.0	-	1	12.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	20.0	-	1	20.00	m	
4	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
5	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
6	하부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
7	좌측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	좌측복부	망상균열	-	4.0	2.5	1	10.00	m²	
9	좌측캔틸레버	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	
10	좌측캔틸레버	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
11	좌측복부	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
12	하부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
13	하부플랜지	균열	0.2	22.0	-	4	88.00	m	
14	우측캔틸레버	균열부 백태	0.1	1.0	-	6	6.00	m	
15	우측복부	망상균열	-	2.0	4.0	2	16.00	m²	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

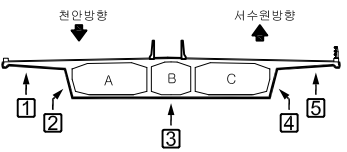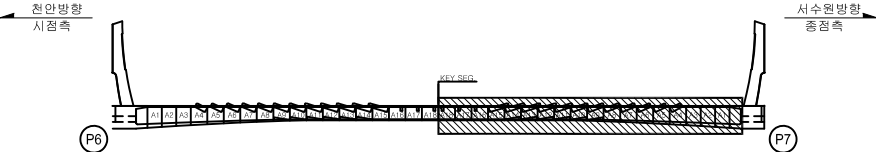


범	표면, 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	046


손상물량표



서수원➡

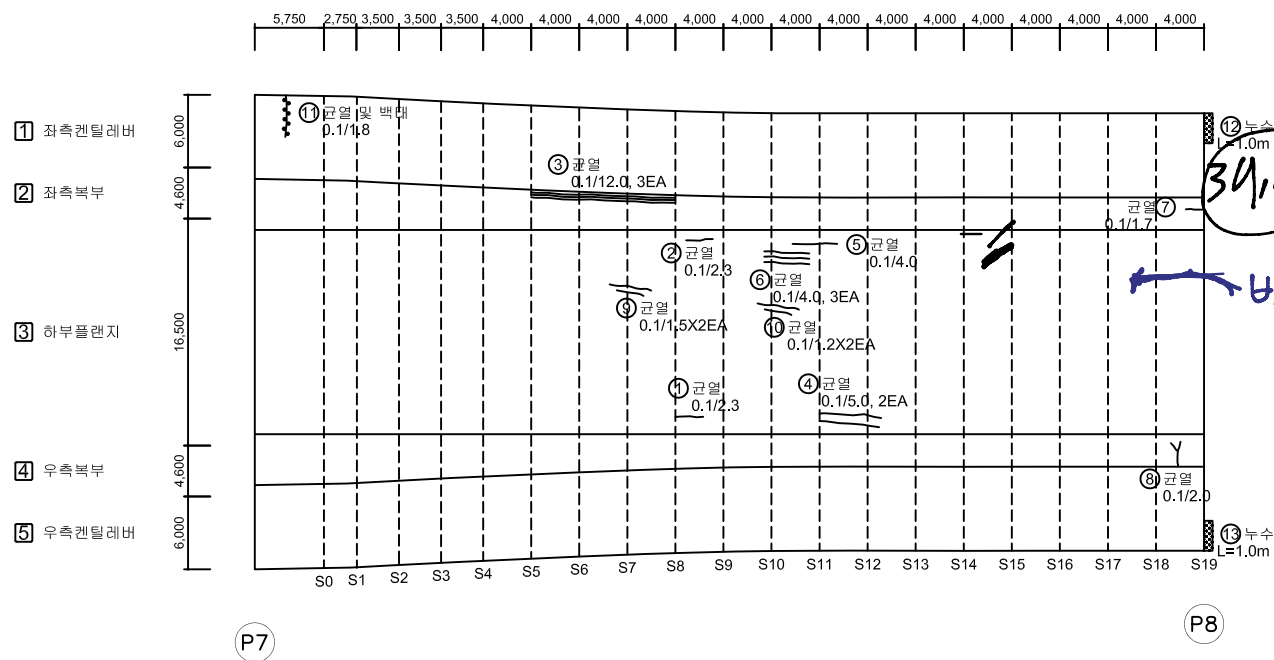
[illegible]

KEY PLAN

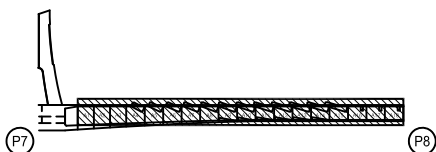

서수원방향
종점측

SECTION

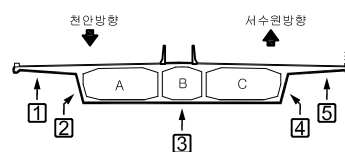

본 례		간 결		강상근결		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
		파손,탈락		재료분리		백 태	구조물명	평택대교
		바크,바락		누수,체수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	047

손상물량표


← 천 안

서수원 →

← 천 안

→ 서수원

- 1
- G1
- 2
- G2
- 3
- G3
- 4
- G4
- 5
- G5
- 6
- G6
- 7
- G7
- 8
- G8
- 9
- G9
- 10
- G10
- 11

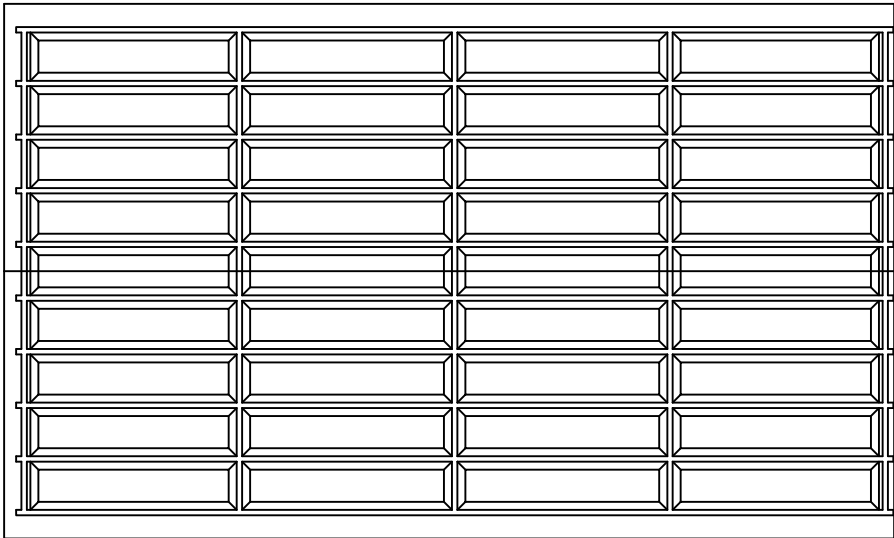


P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


← 천안방향
시점측

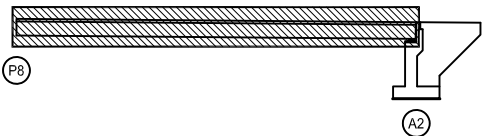

→ 서수원방향
종점측

SECTION

← 천안방향



→ 서수원방향


범	레	상	용	영	영
CW 0.2	간	양상간열	철근노출	용	영
파손, 탈락	재료분리	백	태	구조물명	평택대교
박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부	식	책	임
토사퇴적	기	타	배수구막힘	도면번호	048

손상물량표

BOX (A)

← 천 안

서수원→


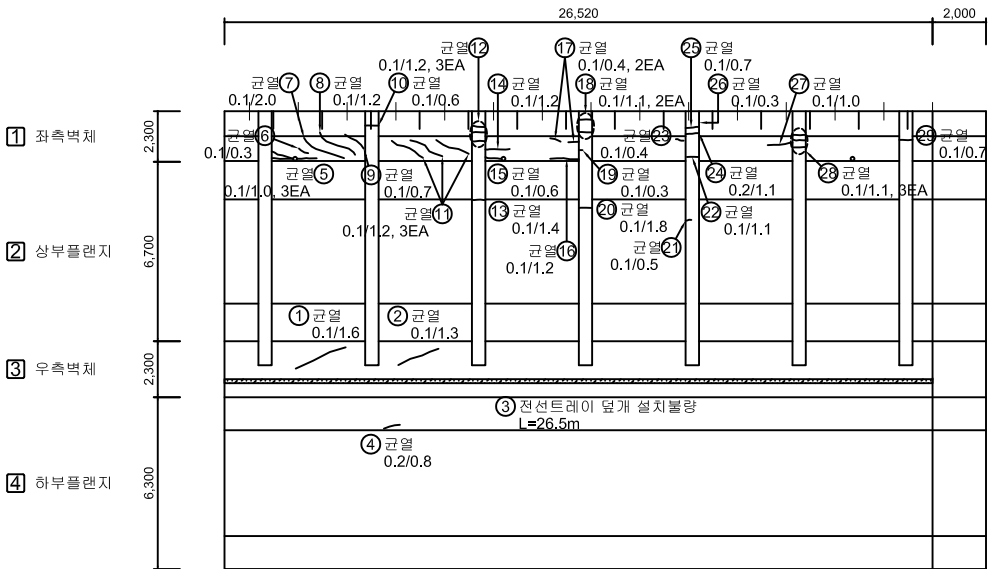


A1

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	26.5	-	1	26.50	m	
4	하부플랜지	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
24	좌측벽체	균열	0.2	1.1	-	1	1.10	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

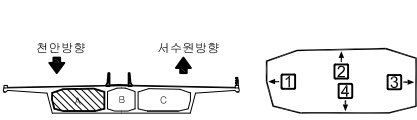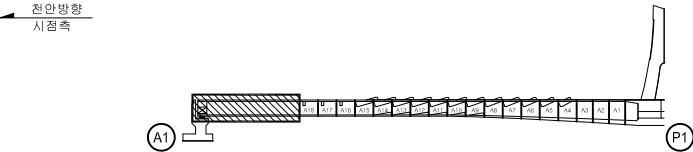


범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	재료	구조	평택대교	
표면	재료	구조	2023.06	
표면	재료	구조	이택수	
표면	재료	구조	049	

손상물량표


← 천 안

서수원➡

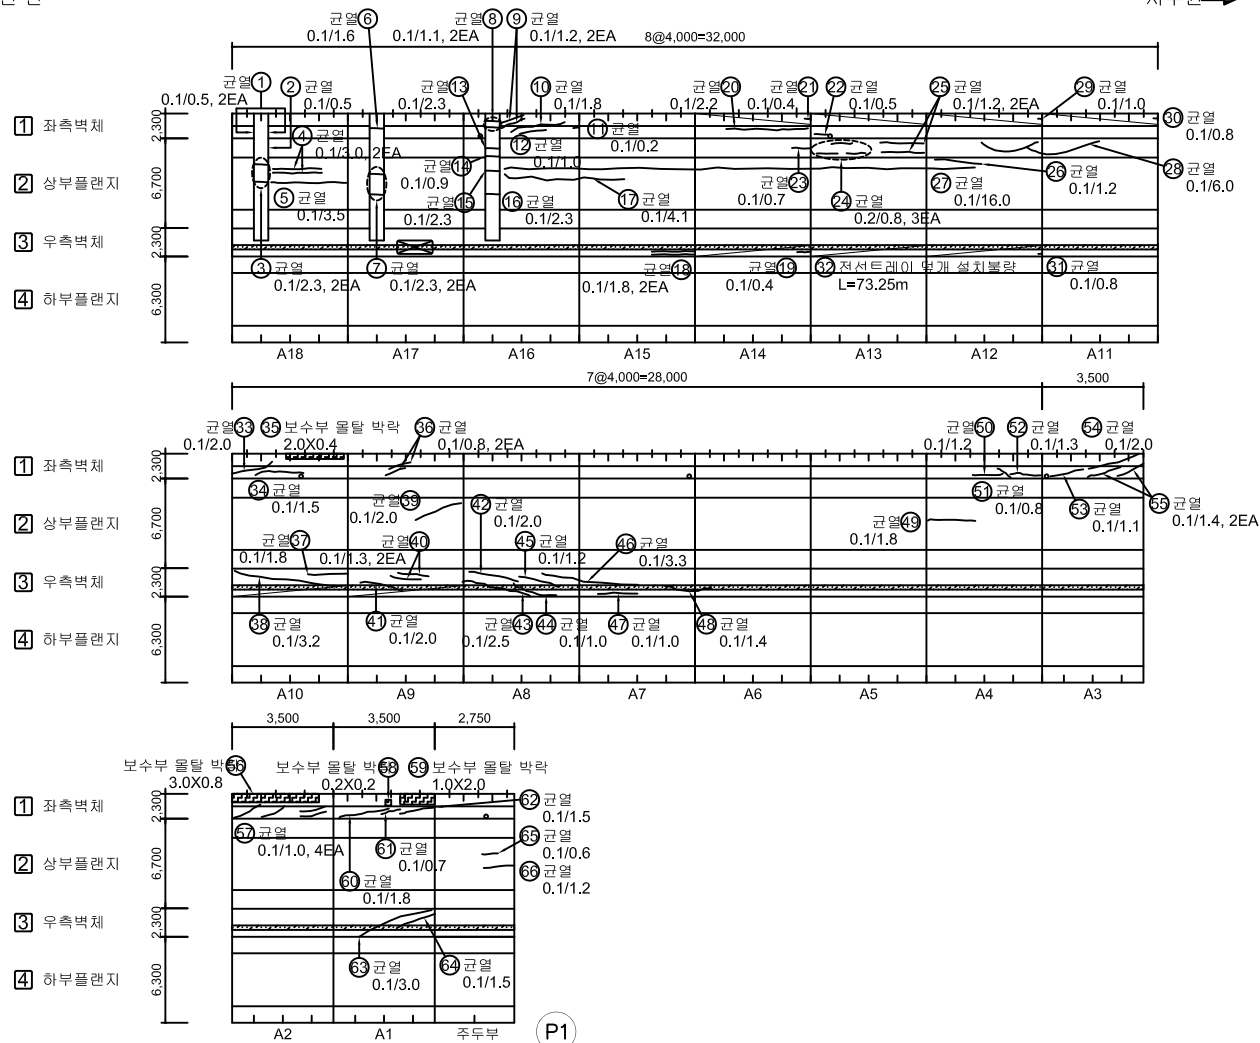

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	2	4.60	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	4.1	-	1	4.10	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	상부플랜지	균열	0.2	0.8	-	3	2.40	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	16.0	-	1	16.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
32	우측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
35	좌측벽체	보수부 몰탈 박락	-	2.0	0.4	1	0.80	m²	

KEY PLAN

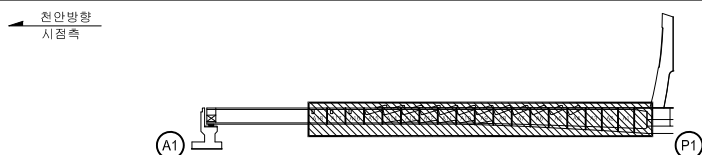


SECTION



부	PW 0.2 파손, 물막 박리, 박락	망상균열 재료분리 부수, 채수	철근노출 벽 태 좌굴, 변형	용 의 명 구조물명 조사일자	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전진검감용역 평택대교 2023.06
	표면오염 토사회적	보수부 기 타	부 식 배수구막힘	책 임 자 도면번호	이 택 수 050


BOX (A)

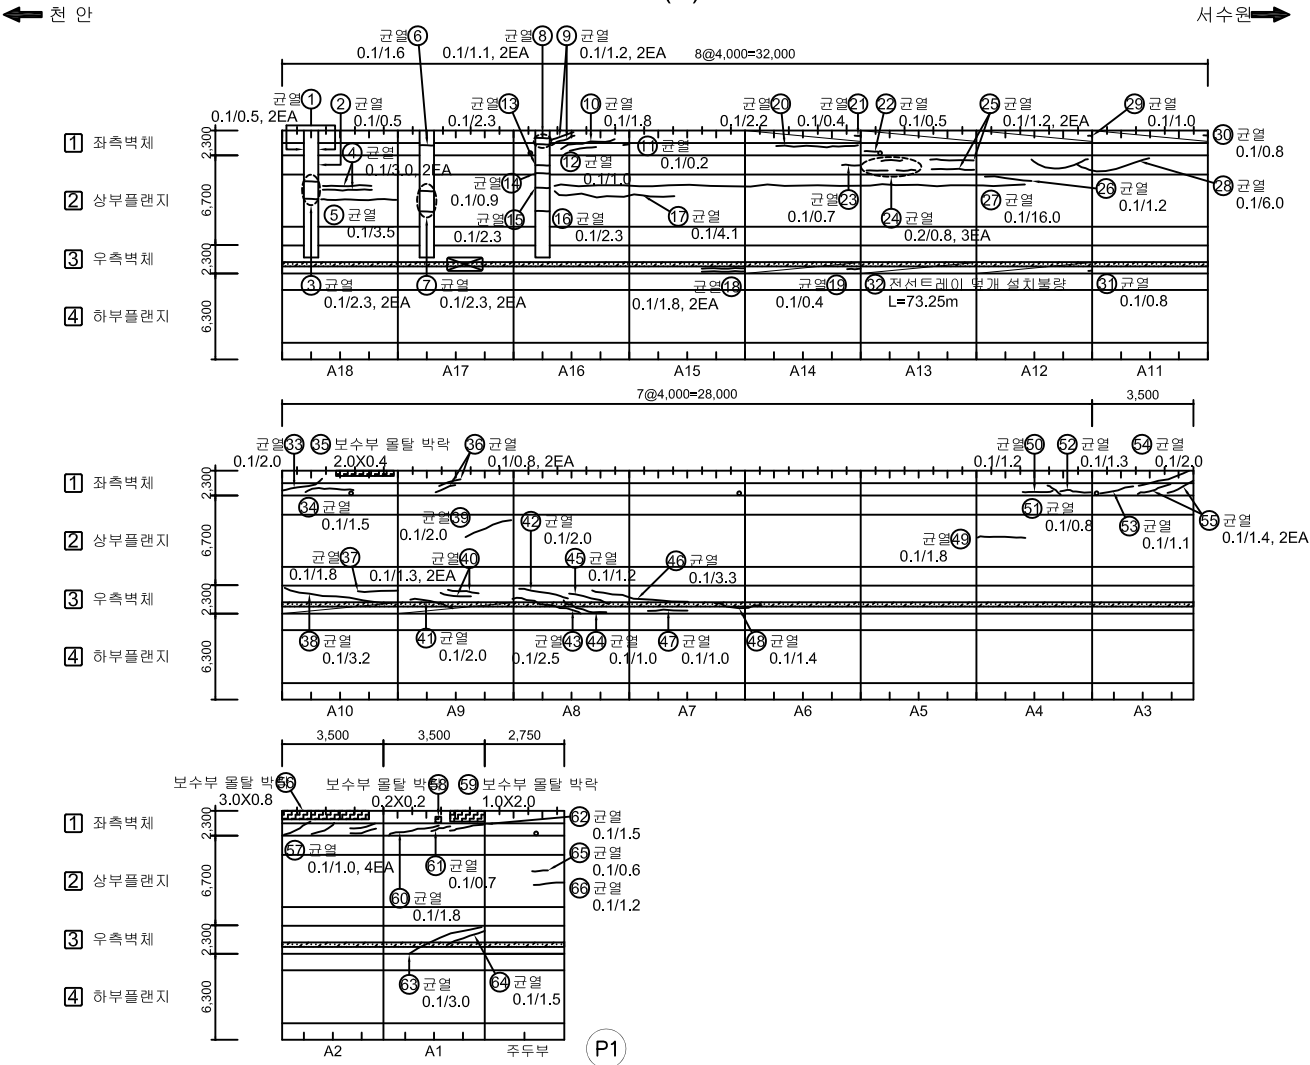

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
37	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
38	우측벽체	균열	0.1	3.2	-	1	3.20	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
42	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
43	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
44	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
45	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
46	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
48	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
49	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
50	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
52	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
53	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
54	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
55	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
56	좌측벽체	보수부 몰탈 박락	-	3.0	0.8	1	2.40	m²	
57	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	4	4.00	m	
58	좌측벽체	보수부 몰탈 박락	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
59	좌측벽체	보수부 몰탈 박락	-	1.0	2.0	1	2.00	m²	
60	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
61	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
62	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
63	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
64	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
65	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
66	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN




SECTION

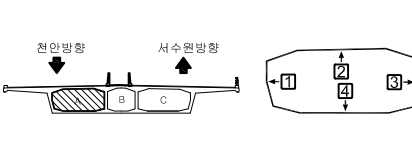


범	구분	내용	영역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검영역
범	구조물명	평택대교	구조물명	평택대교
범	조사일자	2023.06	조사일자	2023.06
범	책임자	이택수	책임자	이택수
범	도면번호	051	도면번호	051

손상물량표


BOX (A)

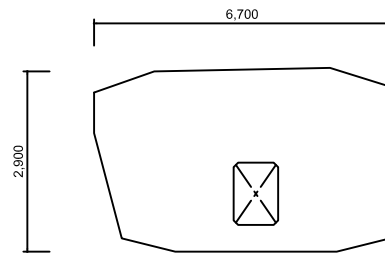


격벽부(시점쪽)

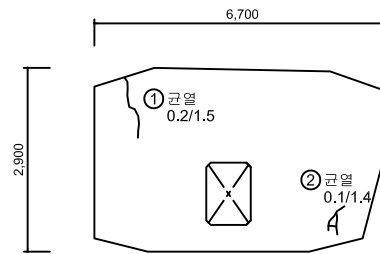

격벽부(종점쪽)

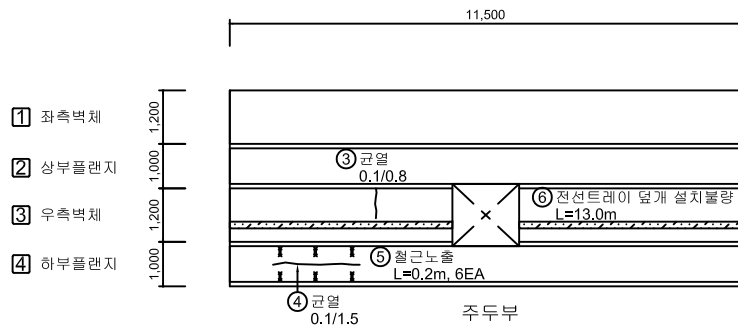


주두부

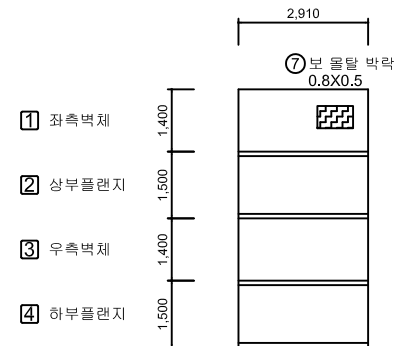


우측벽체 연결통로

[illegible]

KEY PLAN

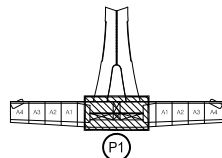

SECTION






부 록	 PW0.2	 간 격	 경 로	영역	2023년 수도권43호선 플랫폼대교 정밀안전점검영역
	 도 상	 표 식	 차 량	구조물명	평택대교
	 바닥	 부 속	 좌 굴	조사일자	2023.06
	 표면	 부 분	 부 식	책 임 자	이 택 수
	 토사	 기 타	 배수구막힘	도면번호	052

BOX (A)

← 천 안



서수원→

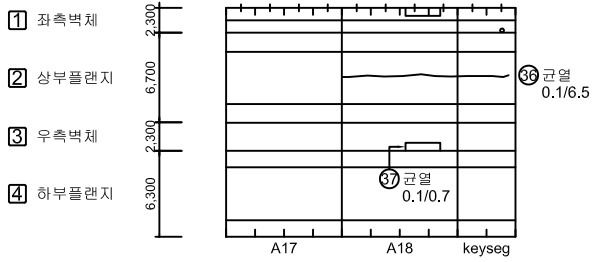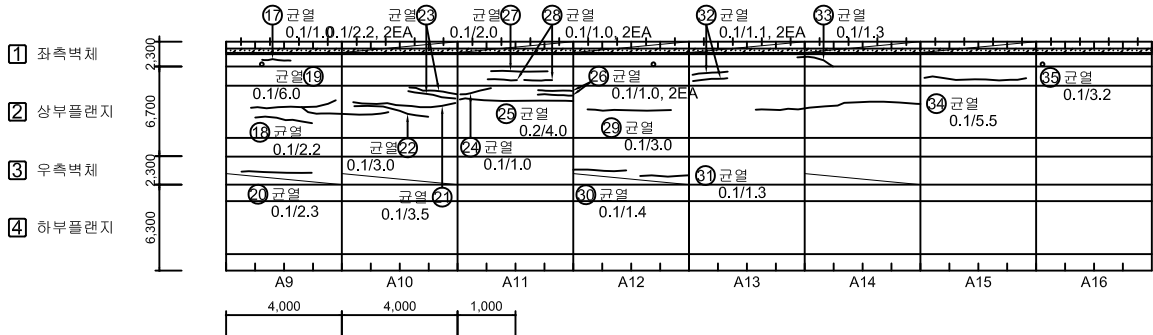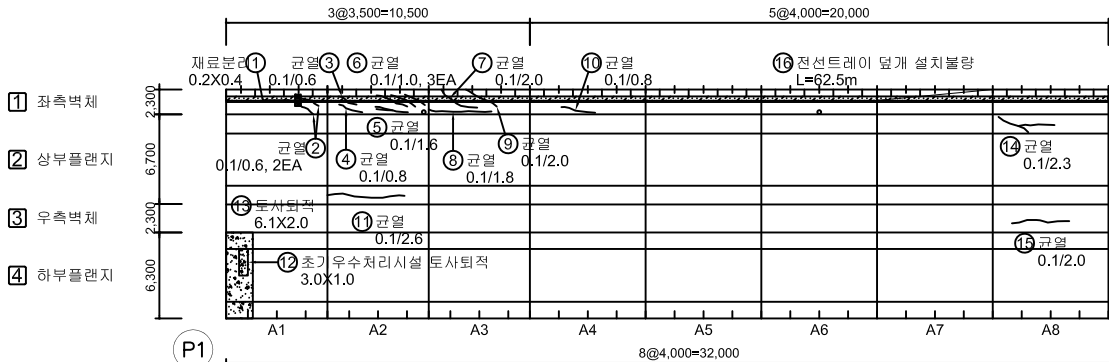

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	재료분리	-	0.2	0.4	1	0.08	m²	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
12	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
13	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	2.0	1	12.20	m²	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	62.5	-	1	62.50	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	1.20	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.2	-	1	3.20	m	

KEY PLAN

SECTION

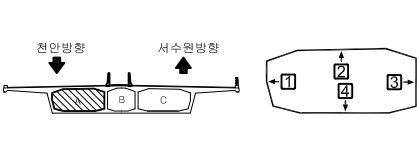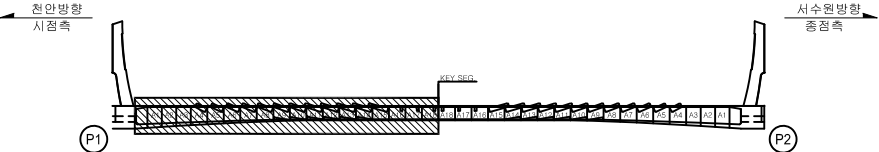

50	CW 0.2	균열		방상균열		철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료분리		백태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	053


ID : PSC A BOX 내부 (S2) 외관조사망도-2

손상물량표

BOX (A)



← 천 안

서수원➡

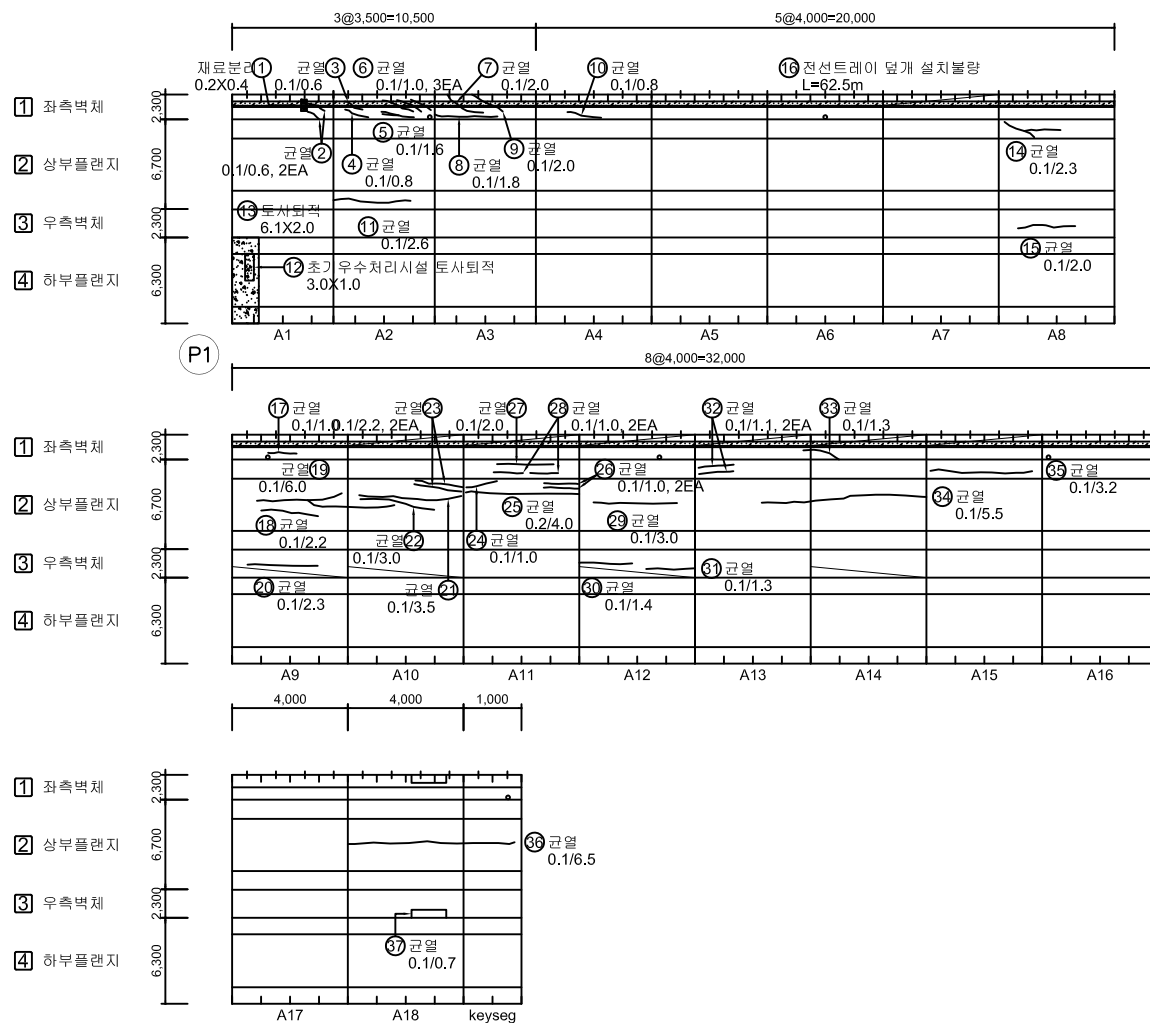[illegible]


KEY PLAN

SECTION

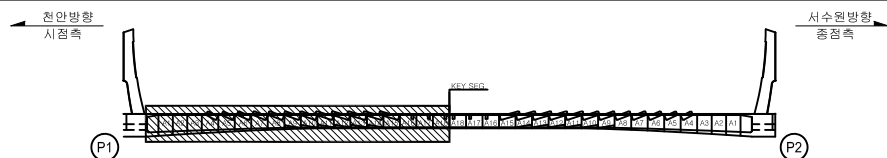

본 례	 CW 0.2	 간격	 양상간격	 홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 채색면적	 색 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽력	 누수,체수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 토 사 부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	054	



BOX (A)

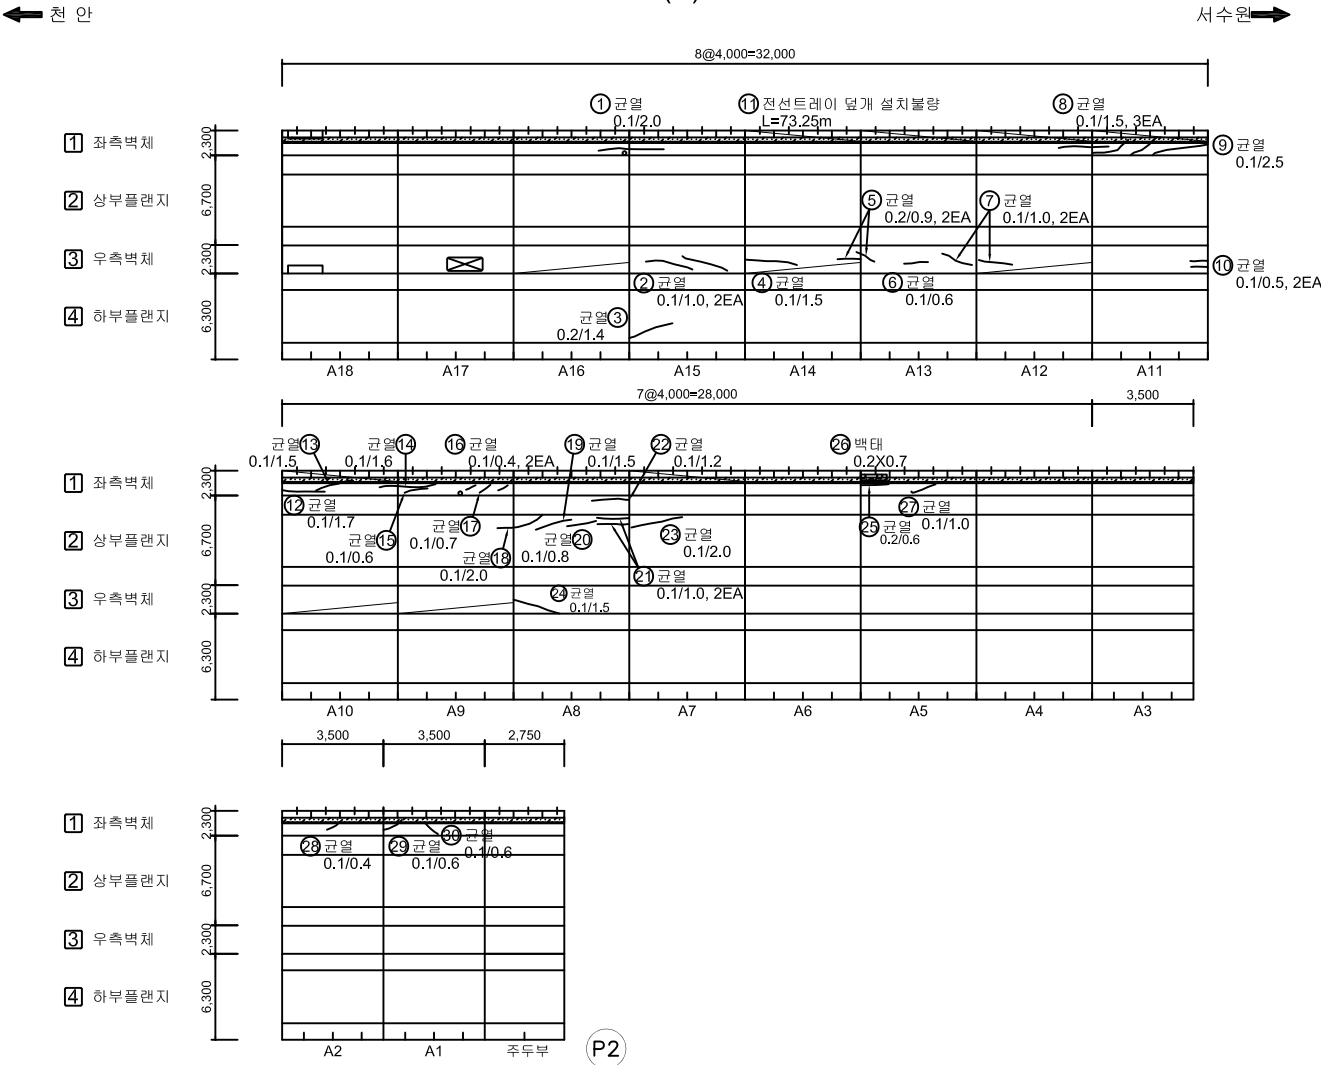

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
3	하부플랜지	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	우측벽체	균열	0.2	0.9	-	2	1.80	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
11	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
26	좌측벽체	백태	-	0.2	0.7	1	0.14	m²	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN







SECTION

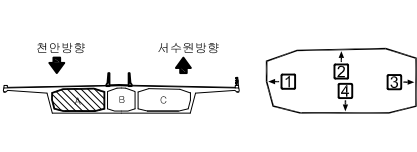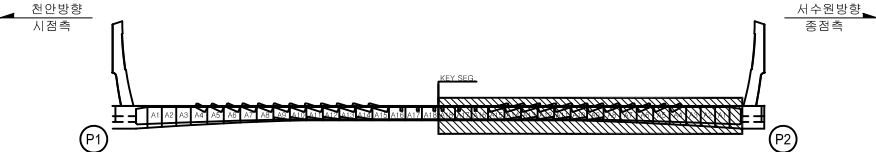


범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	재료	구조	평택대교	
표면	재료	구조	2023.06	
표면	재료	구조	이택수	
표면	재료	구조	055	

손상물량표


BOX (A)

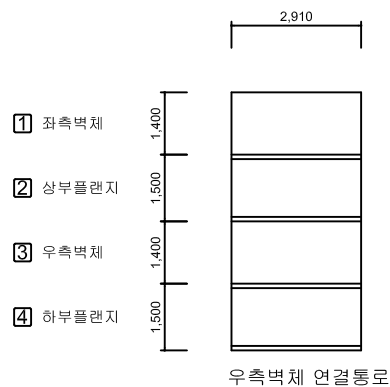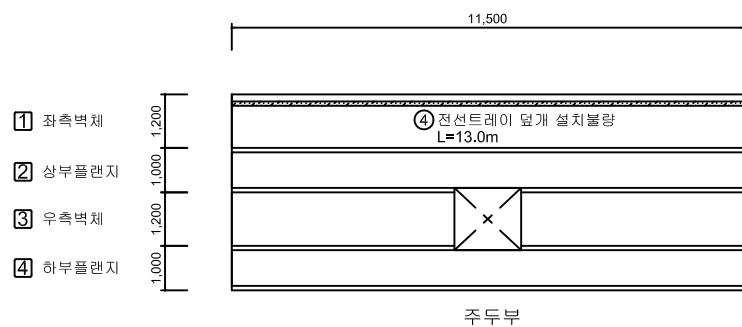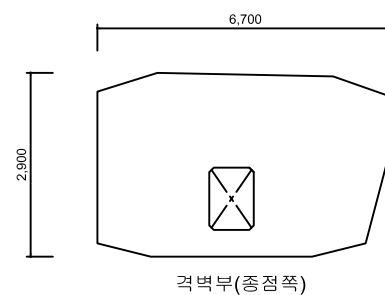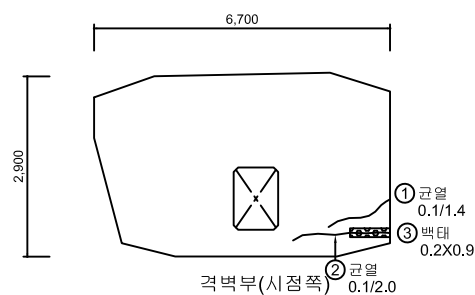[illegible]

KEY PLAN

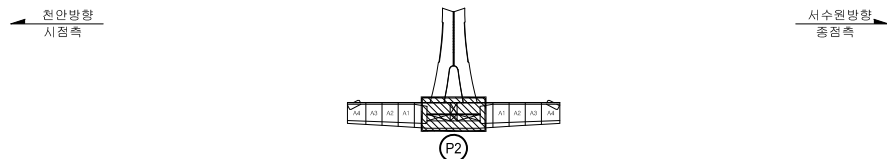


SECTION



본 례	 CW 0.2	 간 열	 방상간열	 철근노출	용역명	2023년 수도권43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 패스,탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 빈수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	056	



BOX (A)

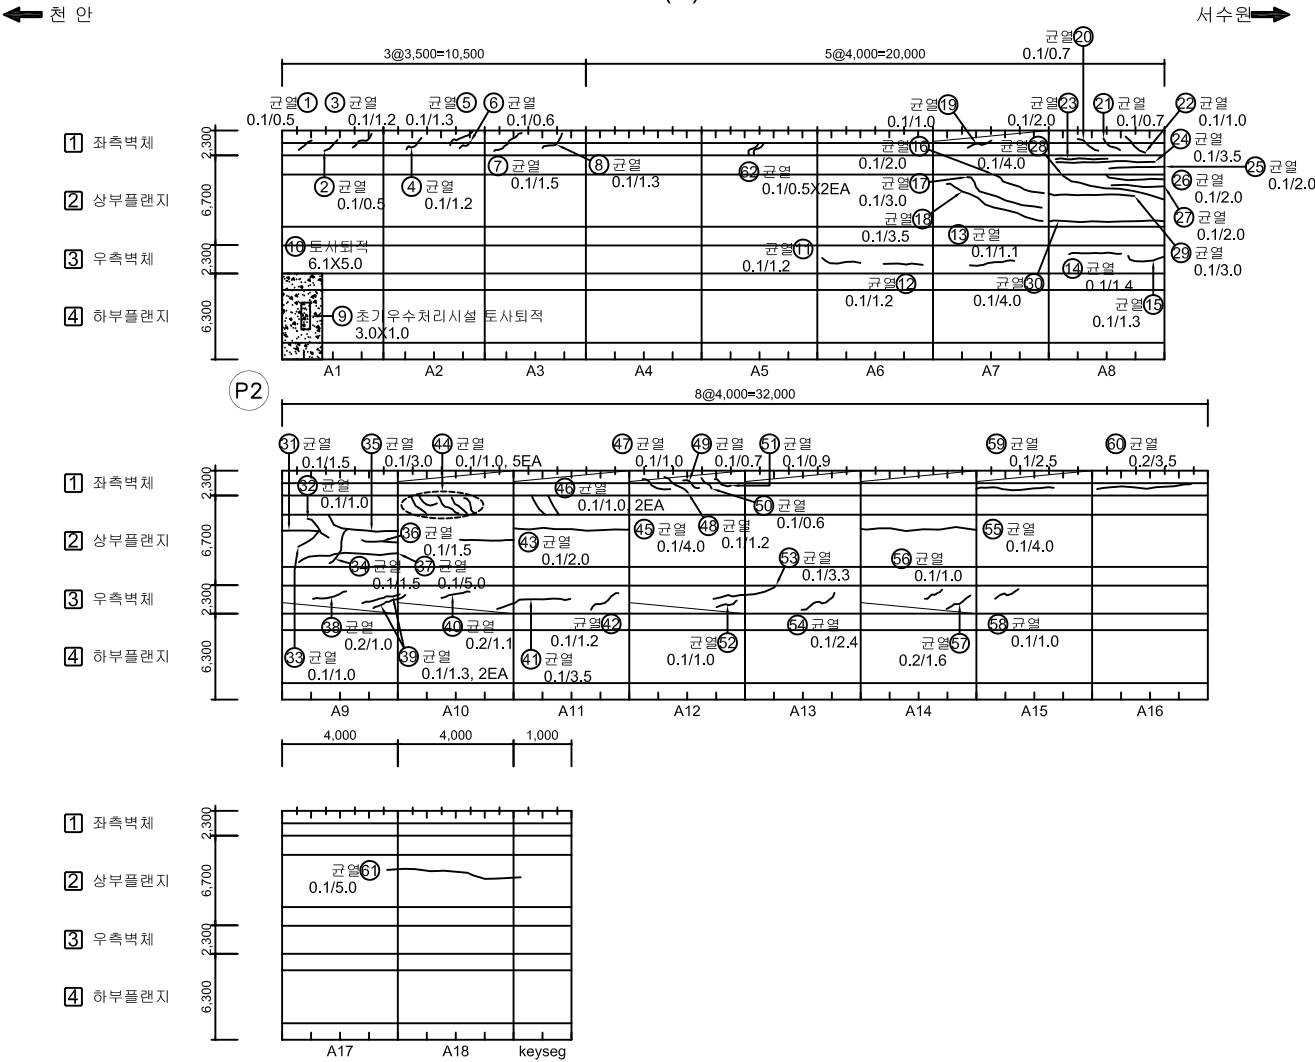

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
10	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m²	
11	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	

KEY PLAN

SECTION

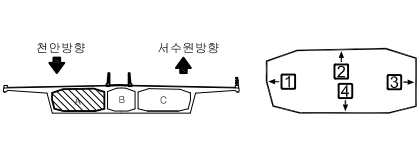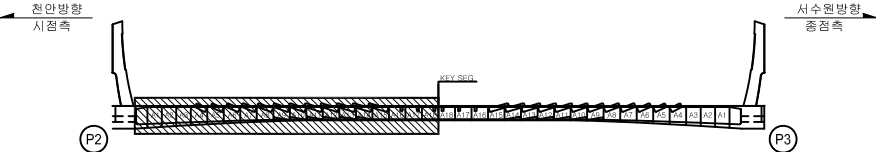


범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	평택대교
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	2023.06
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	이택수
범	표면	토사퇴적	기타	배수구막힘	057

손상물량표

BOX (A)



← 처 아

서수원➡

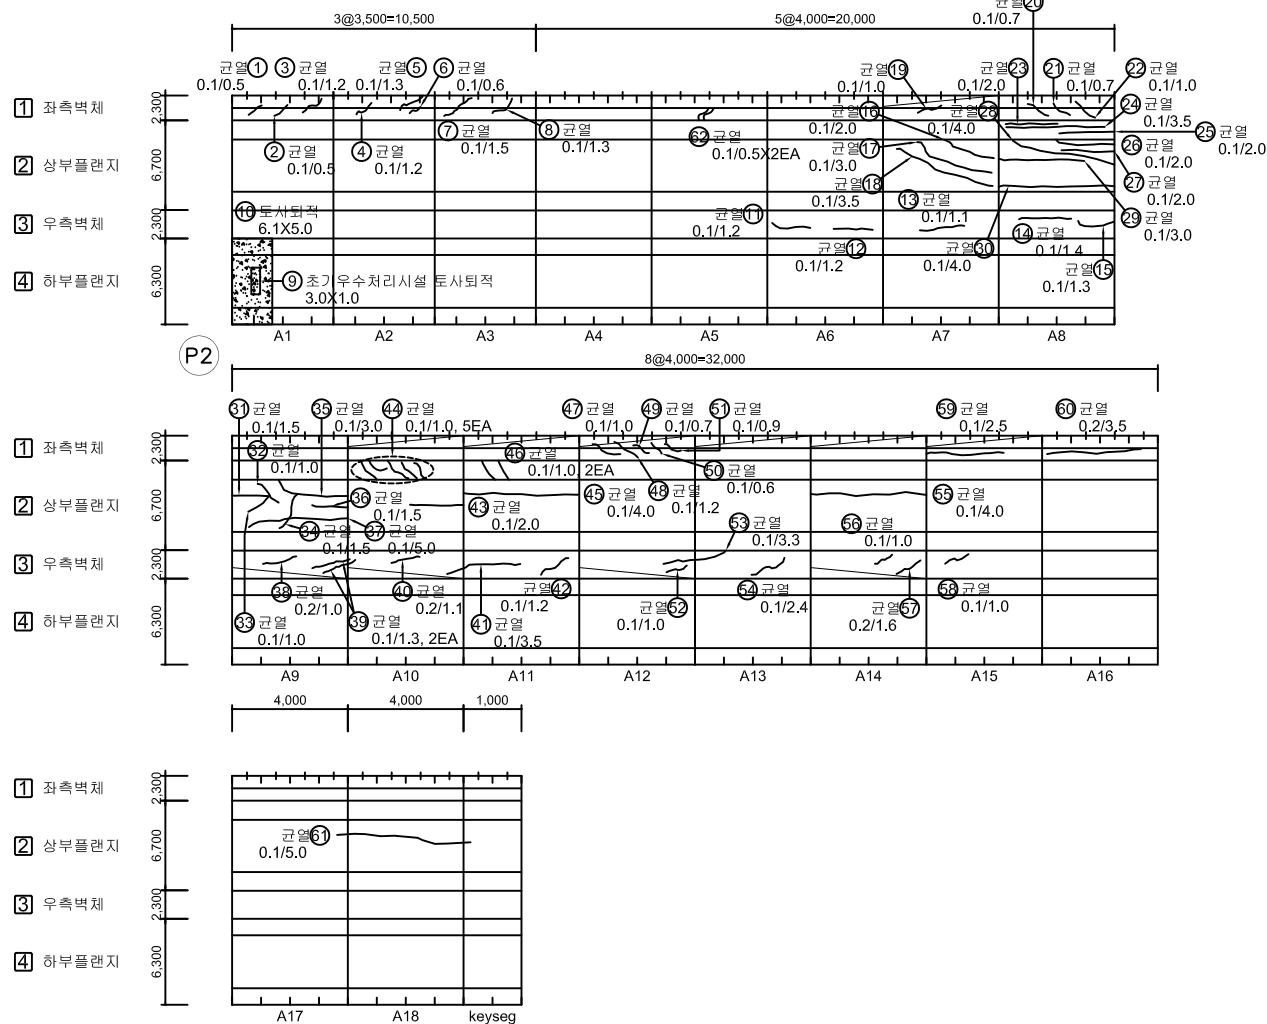[illegible]


KEY PLAN

SECTION

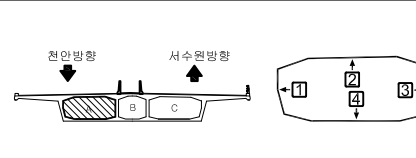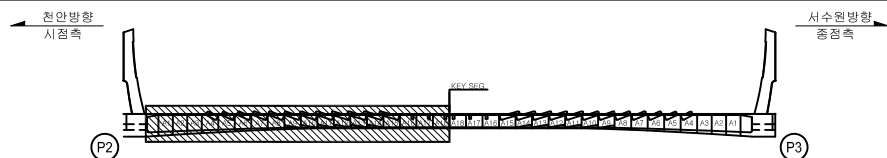

본 례		간 열		양상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널대리		꽃 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	058



BOX (A)

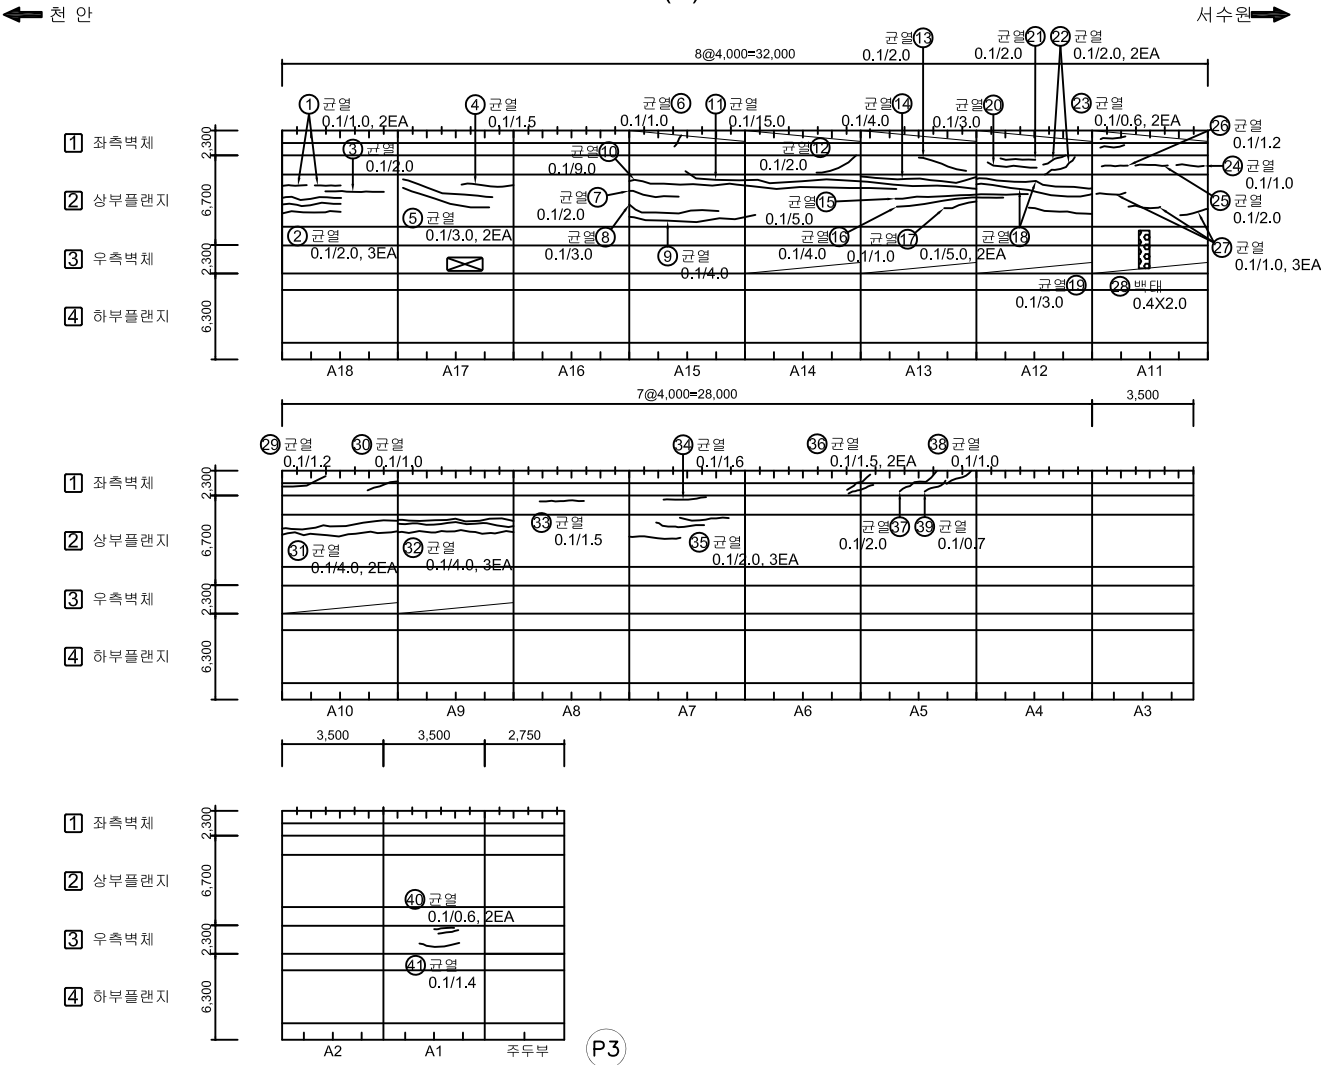

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	2	6.00	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m²	
10	상부플랜지	균열	0.1	9.0	-	1	9.00	m²	
11	상부플랜지	균열	0.1	15.0	-	1	15.00	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	5.0	-	2	10.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
28	우측벽체	백태	-	0.4	2.0	1	0.80	m²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	3	12.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	3	6.00	m	


KEY PLAN

SECTION

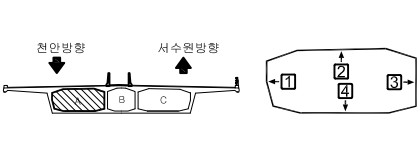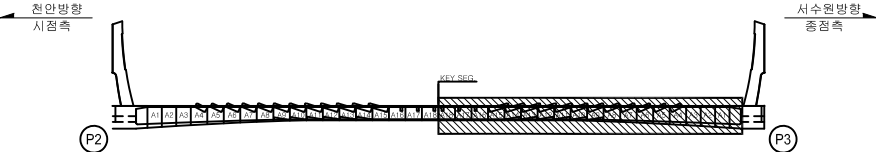

범	표면도장	방수도장	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	바닥, 벽면	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	059



BOX (A)

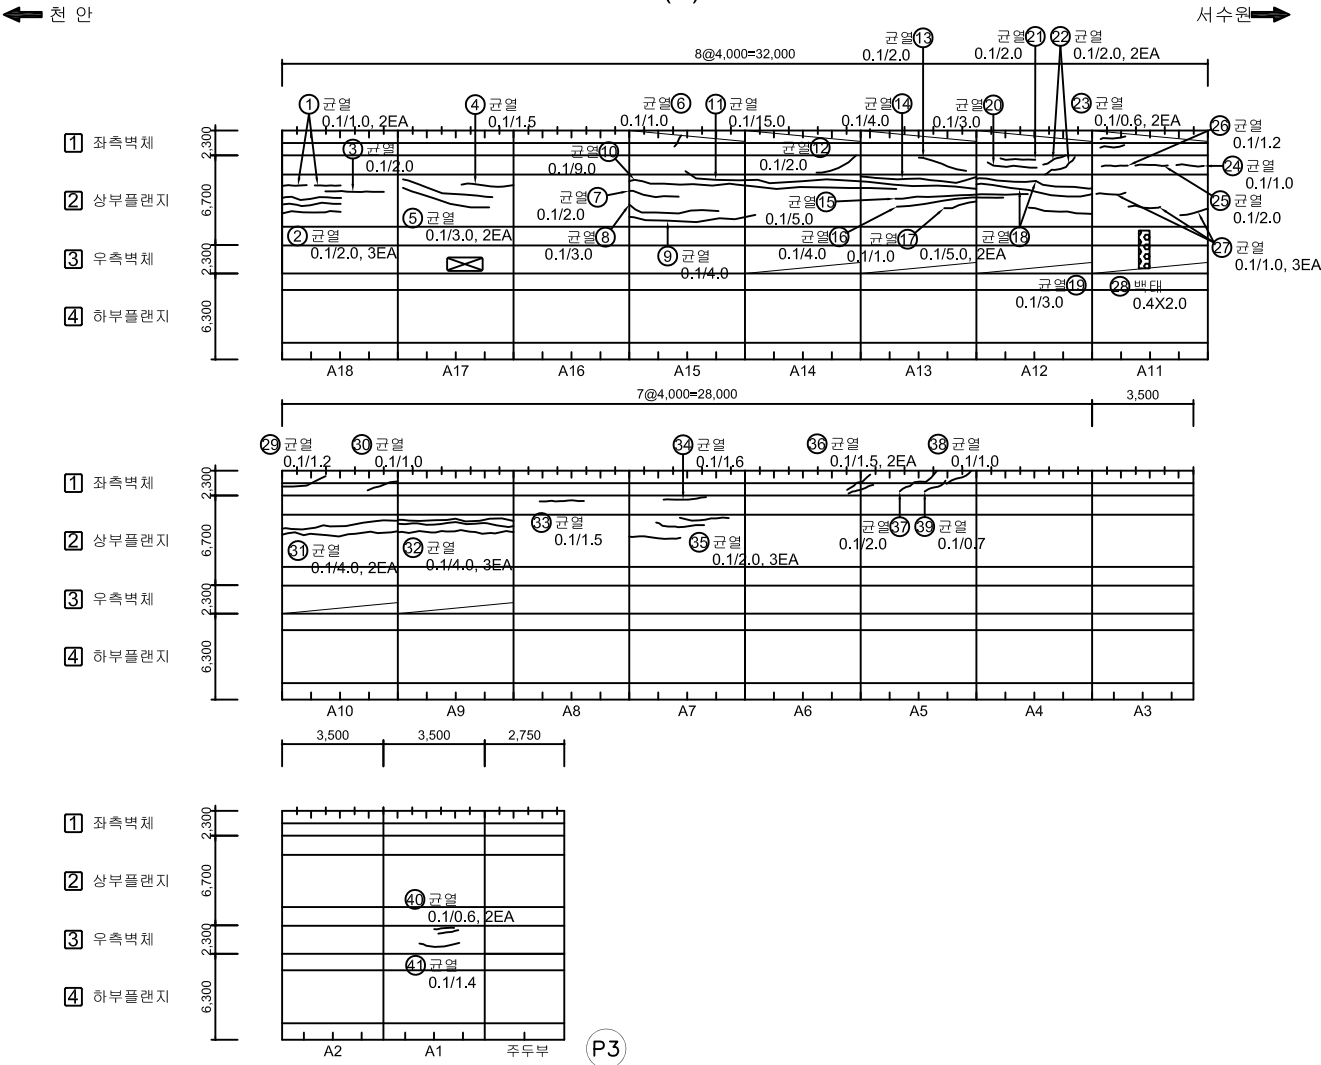

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
37	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
38	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
41	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN




SECTION

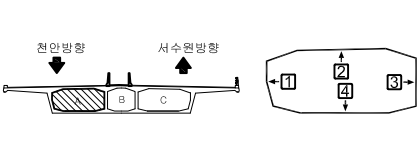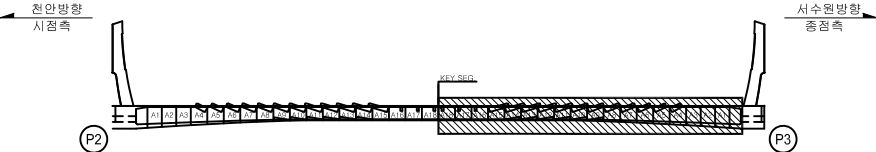


범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	구조물명	평택대교
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	조사일자	2023.06
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	책임자	이택수
	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	060

손상물량표


BOX (A)

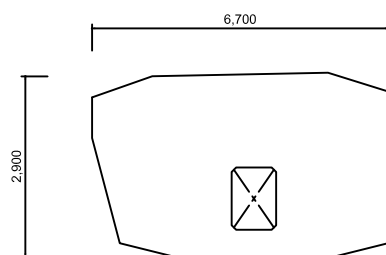


격벽부(시점쪽)

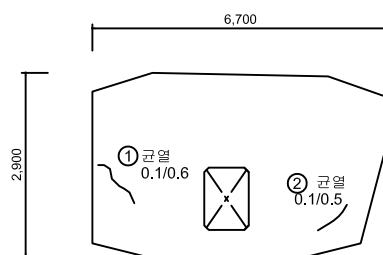

격벽부(종점쪽)

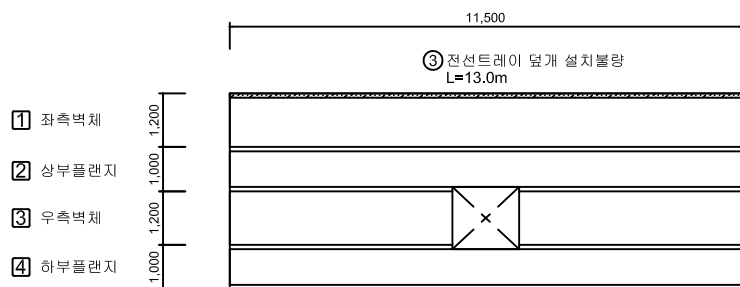


주두부

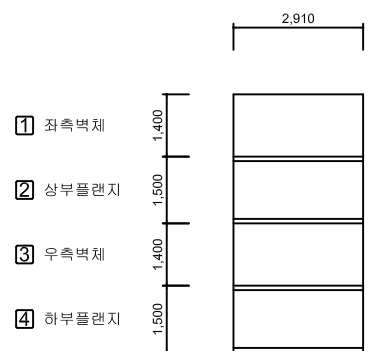


우측벽체 연결통로

[illegible]

KEY PLAN

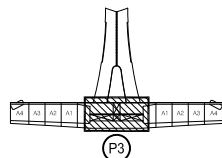


SECTION



본	CW-0.2	간 열		망상구멍		홀근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교
		파스,물막		재료물리		벽 태	구조물명	평택대교
례		박리,박락		누수,채수		차광,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	061



BOX (A)

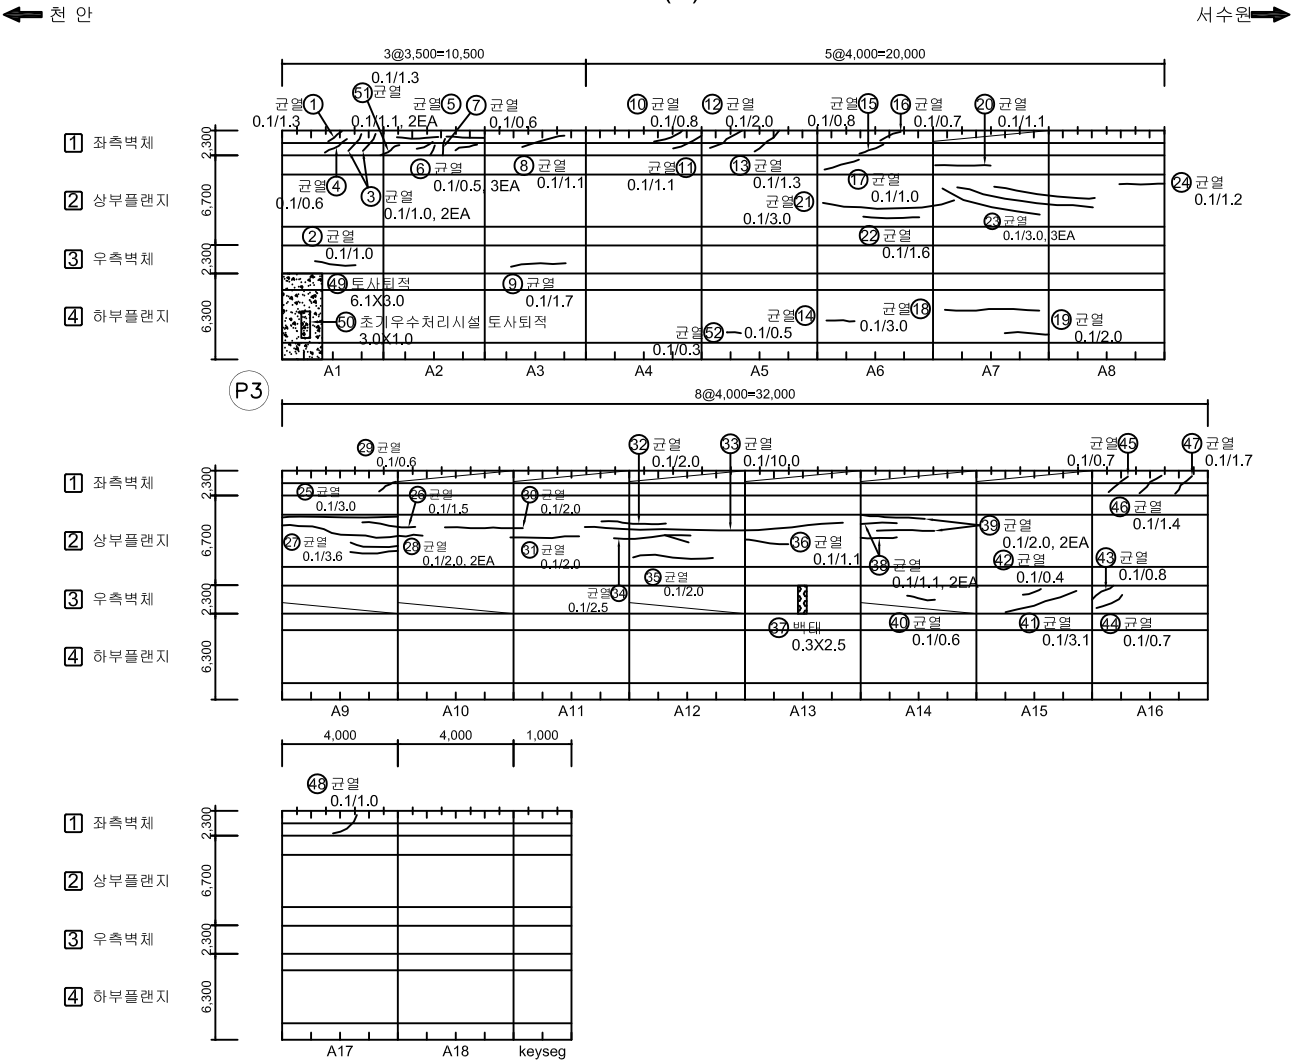

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
14	하부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	하부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18	하부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	3	9.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
26	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	3.6	-	1	3.60	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	


KEY PLAN

SECTION

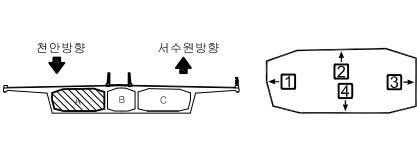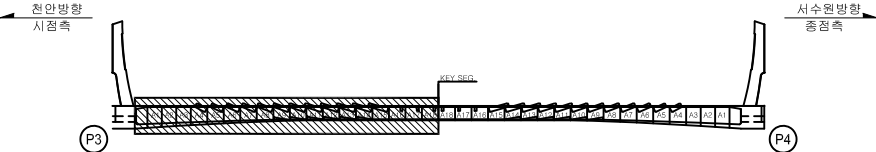

50 번	 균열	 철근노출	 재료분리	 박리, 박락	 표면오염	 토사퇴적	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 균열	 철근노출	 재료분리	 박리, 박락	 표면오염	 토사퇴적	평택대교
	 균열	 철근노출	 재료분리	 박리, 박락	 표면오염	 토사퇴적	2023.06
	 균열	 철근노출	 재료분리	 박리, 박락	 표면오염	 토사퇴적	책임자
	 균열	 철근노출	 재료분리	 박리, 박락	 표면오염	 토사퇴적	이택수



BOX (A)

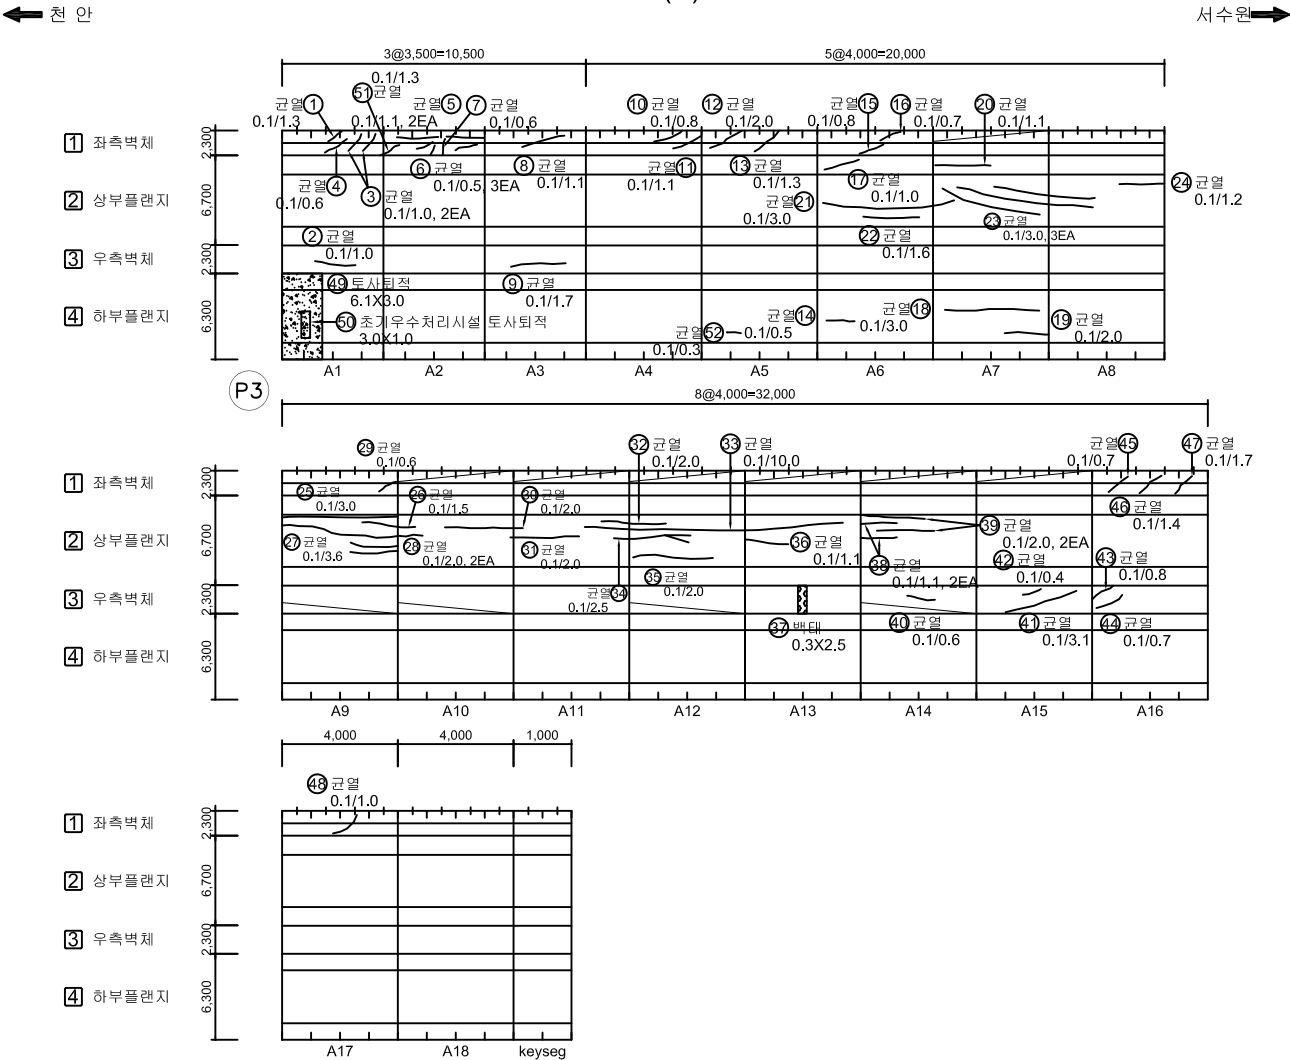

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
37	우측벽체	백태	-	0.3	2.5	1	0.75	m²	
38	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m	
42	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
43	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
44	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
46	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
48	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
49	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	3.0	1	18.30	m²	
50	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
51	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
52	하부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

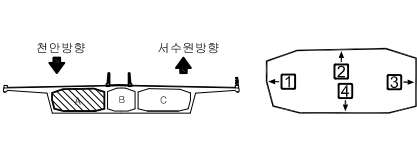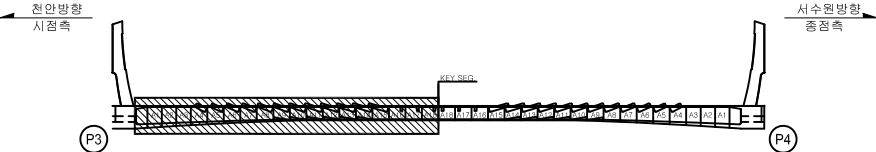


범	표면노출	방상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
범	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	063

손상물량표


BOX (A)

← 처 아


서수원➡

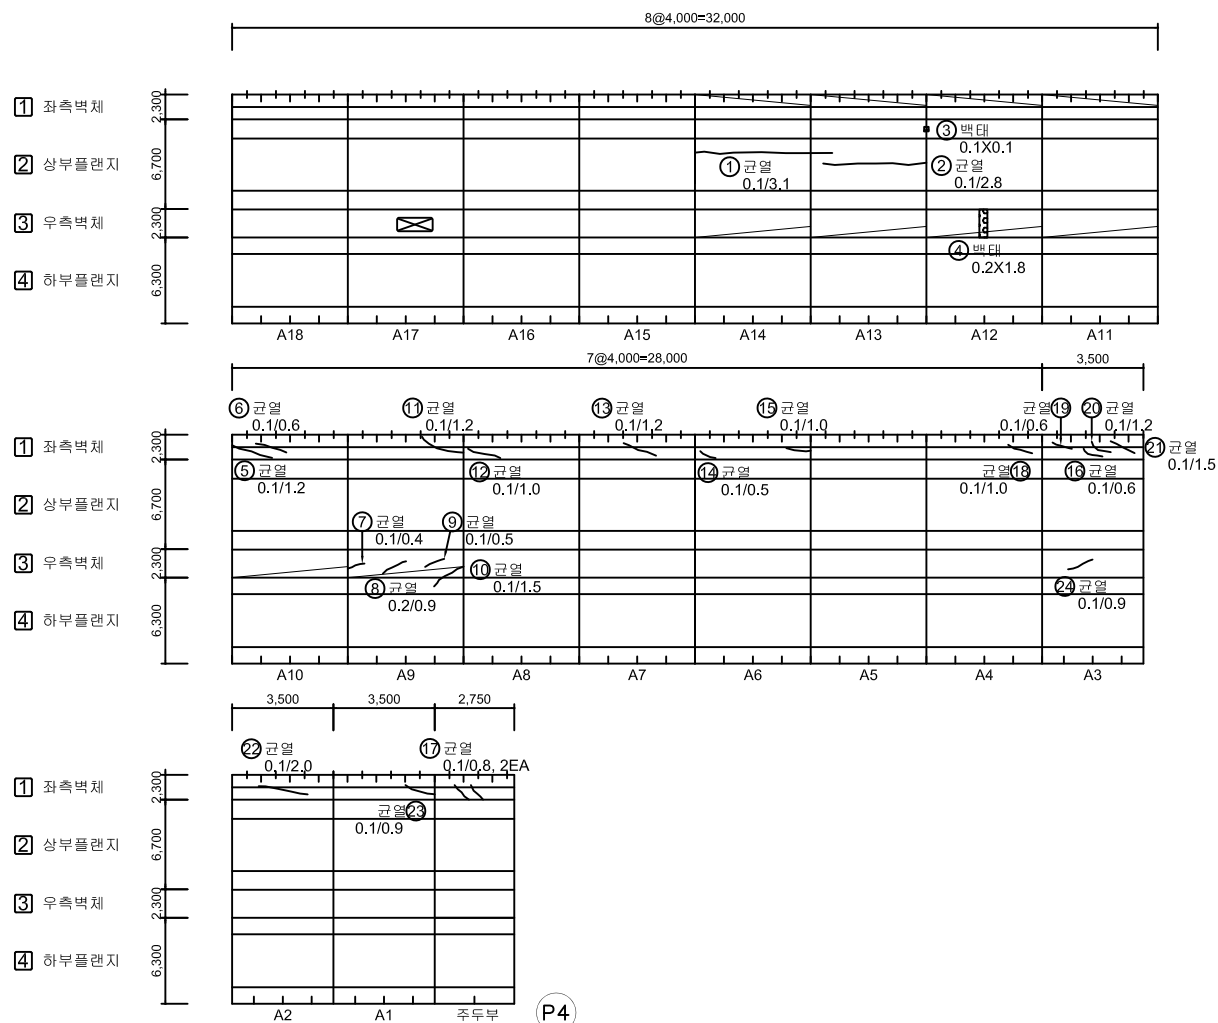[illegible]

KEY PLAN

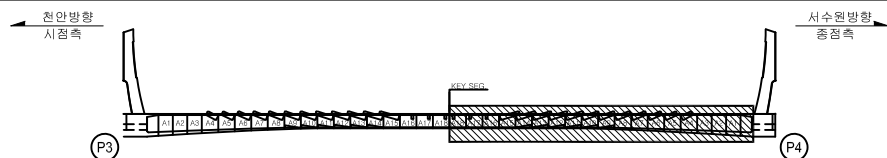

SECTION





본	 PW 0.2	 강 결	 망상강결	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
	 파손,돌출	 재료변리	 벽 태	구조물명	풍택대교	
	 박리, 박락	 부수, 채수	 자갈, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 부수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
례	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	064	

손상물량표


BOX (A)

← 천 안


서수원 →

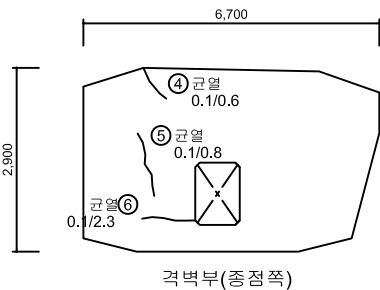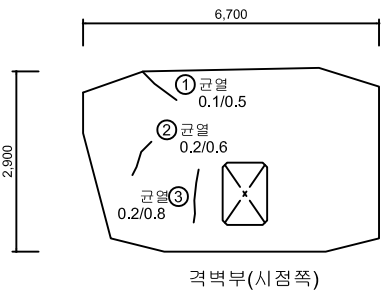

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

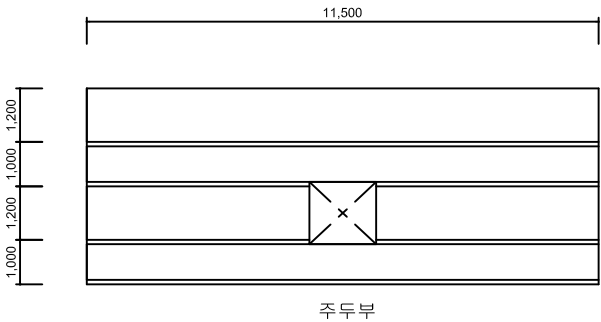


- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

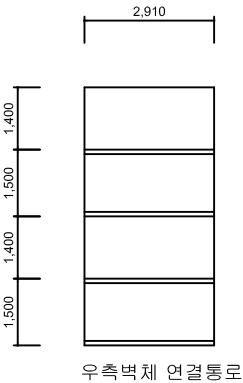


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

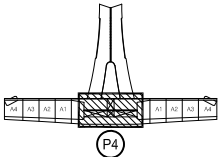

→ 서수원방향
중점측

SECTION




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
2	격벽부	균열	0.2	0.6	-	1	0.60	m	
3	격벽부	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
5	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	격벽부	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

표	CW 0.2	관 열		망상관열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재료분리		백 태	구조물명	평택대교
레		박리, 박락		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	065


← 처 아

서수원➡

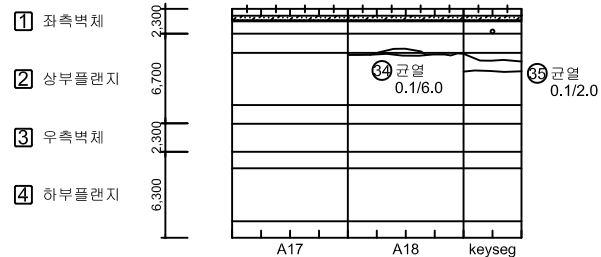

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	좌측벽체	벽태	-	0.5	0.2	1	0.10	m ²	
6	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
21	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
27	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
31	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	

SECTION

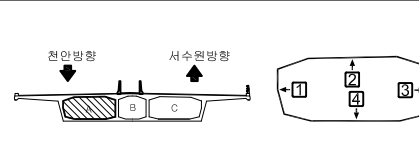




ID : PSC A BOX 내부 (S5) 외관조사망도-2

손상물량표


BOX (A)

← 처 아


서수원➡

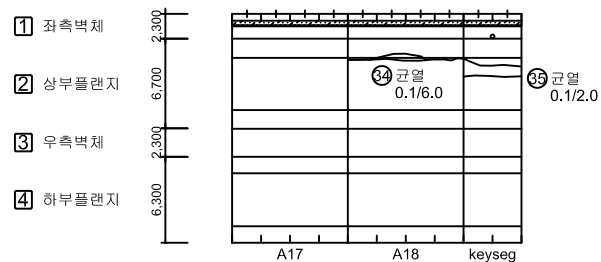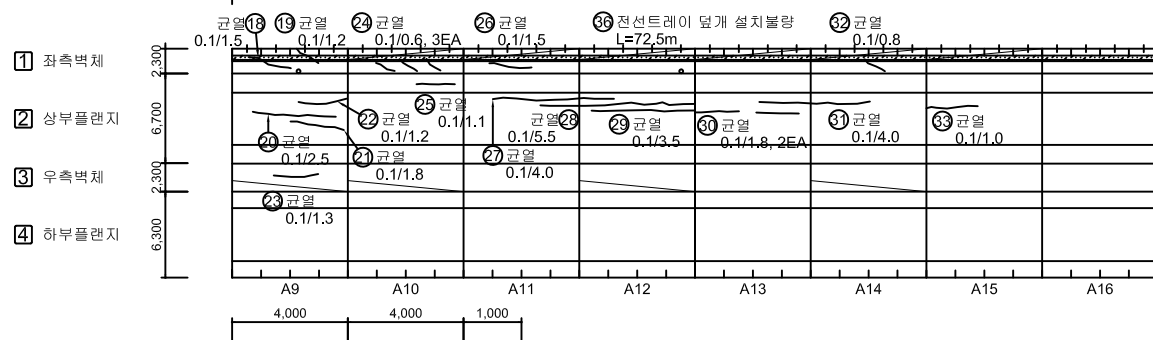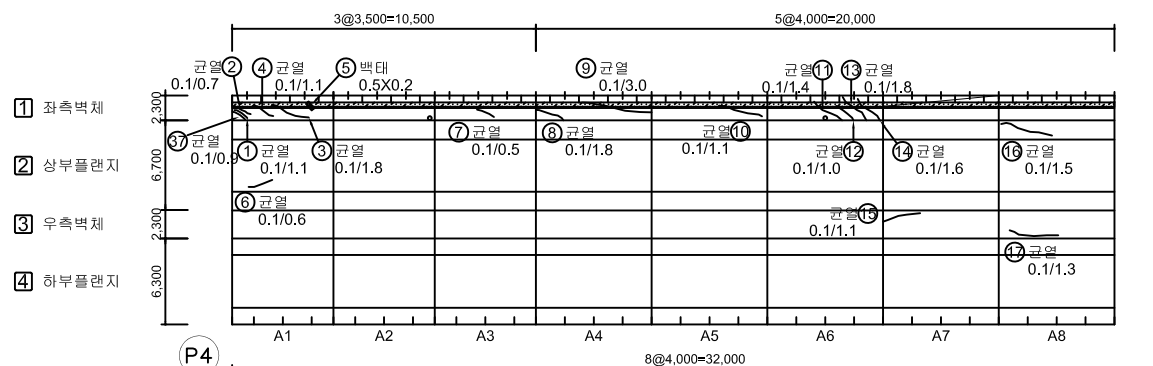

KEY PLAN

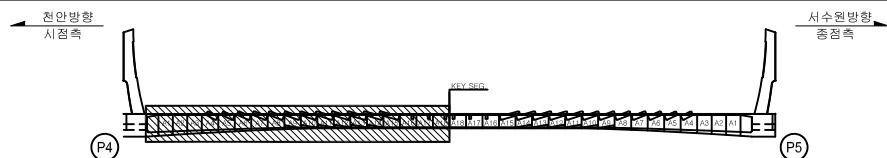

SECTION

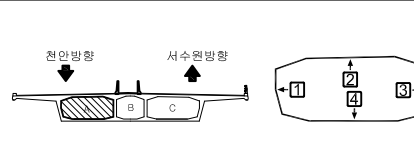[illegible]


면		간		당상간돌		철근노출	용	영	2023년	국도43호선	평택대교
		파손, 물결		채널변인		보	태	구조물명		평택대교	
례		박진, 박랑		누수, 채수		조립, 변형	조사일자		2023.06		
		표면오염		보 수 부		부	식	책	인	자	
		토사퇴적		기	타		배수구막힘	도면번호		067	

손상물량표

BOX (A)


← 천 안

서수원➡

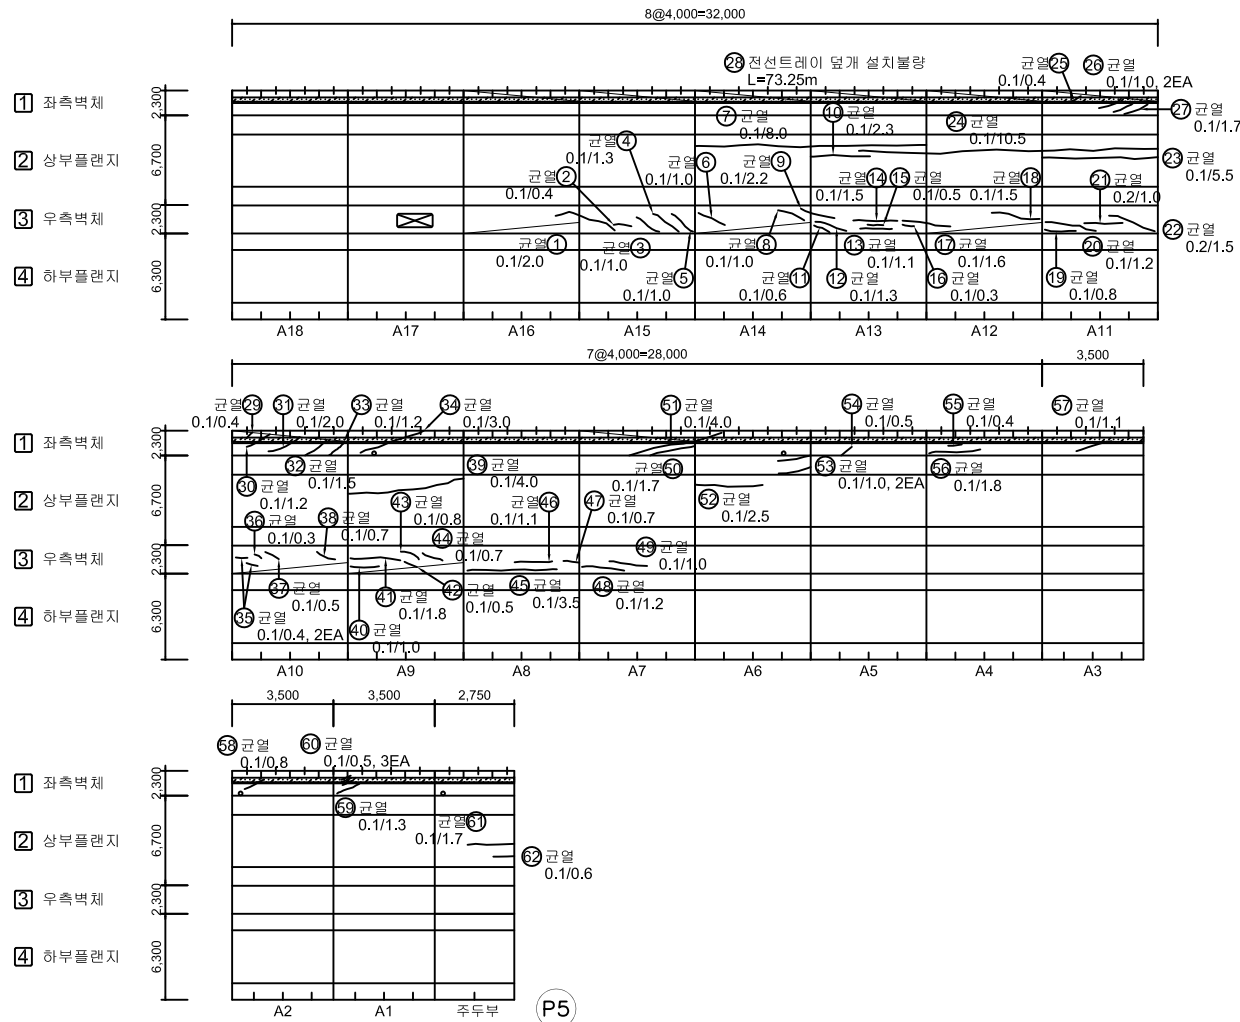


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
21	우측벽체	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
22	우측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	10.5	-	1	10.50	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	


KEY PLAN

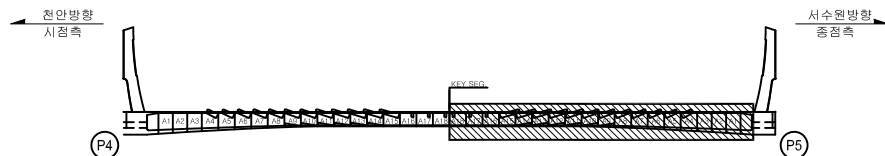

SECTION

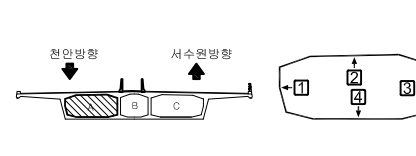



BOX (A)

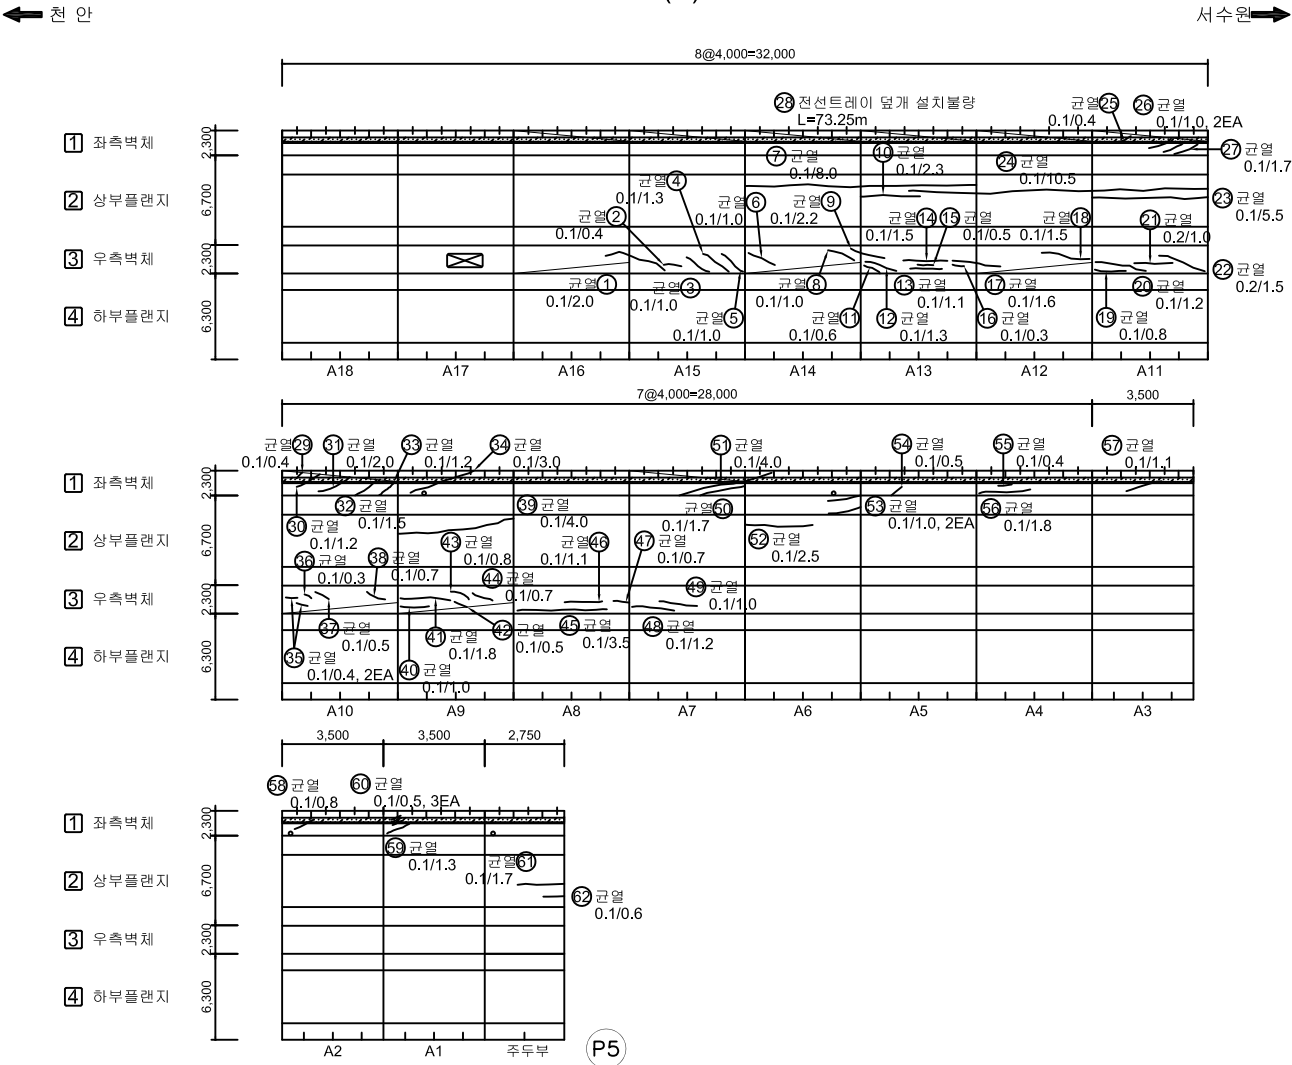

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
38	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
41	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
42	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
43	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
44	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
45	우측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
46	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
47	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
48	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
50	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
52	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
53	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
54	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
55	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
56	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
57	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
58	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
59	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
60	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
61	상부플랜지	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
62	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

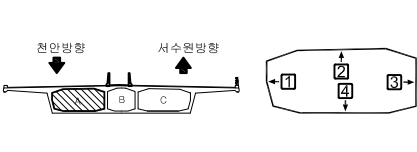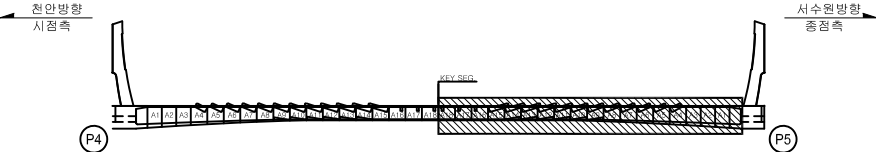


범	표면, 타일	재료, 분리	벽, 태	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타일	재료, 분리	벽, 태	구조물명	평택대교
	표면, 타일	재료, 분리	벽, 태	조사일자	2023.06
	표면, 타일	재료, 분리	벽, 태	책임자	이택수
	표면, 타일	재료, 분리	벽, 태	도면번호	069

손상물량표


BOX (A)

← 천 안

서수원 →

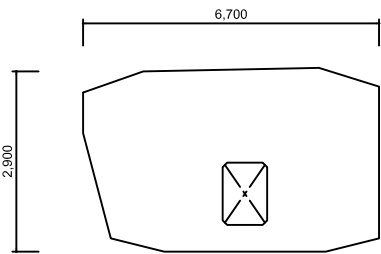


격벽부(시점쪽)

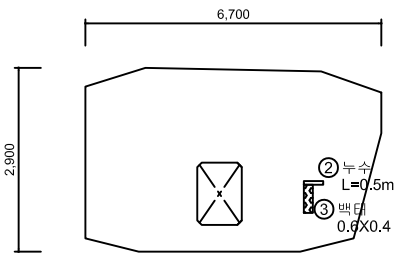


격벽부(중점쪽)

- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

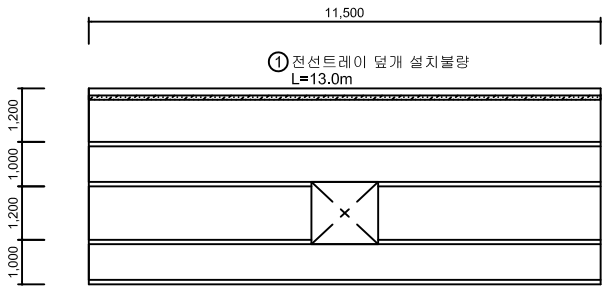

주두부


- ① 좌측벽체
- ② 상부플랜지
- ③ 우측벽체
- ④ 하부플랜지

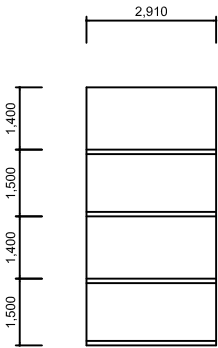

우측벽체 연결통로


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

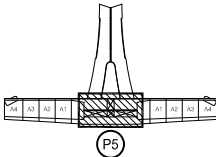

서수원방향
중점측

SECTION




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	13.0	-	1	13.00	m	
2	격벽부	누수	-	0.5	-	1	0.50	m	
3	격벽부	백태	-	0.6	0.4	1	0.24	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2	간	일	망상균열	철근노출	용	역	영	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손,탈락	재료분리	백	태	구조물명	평택대교			
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06				
	표면오염	보수부	부	식	책	임	자	이	택
	토사퇴적	기	타	배수구막힘	도면번호	070			



← 처 아

서수원➡

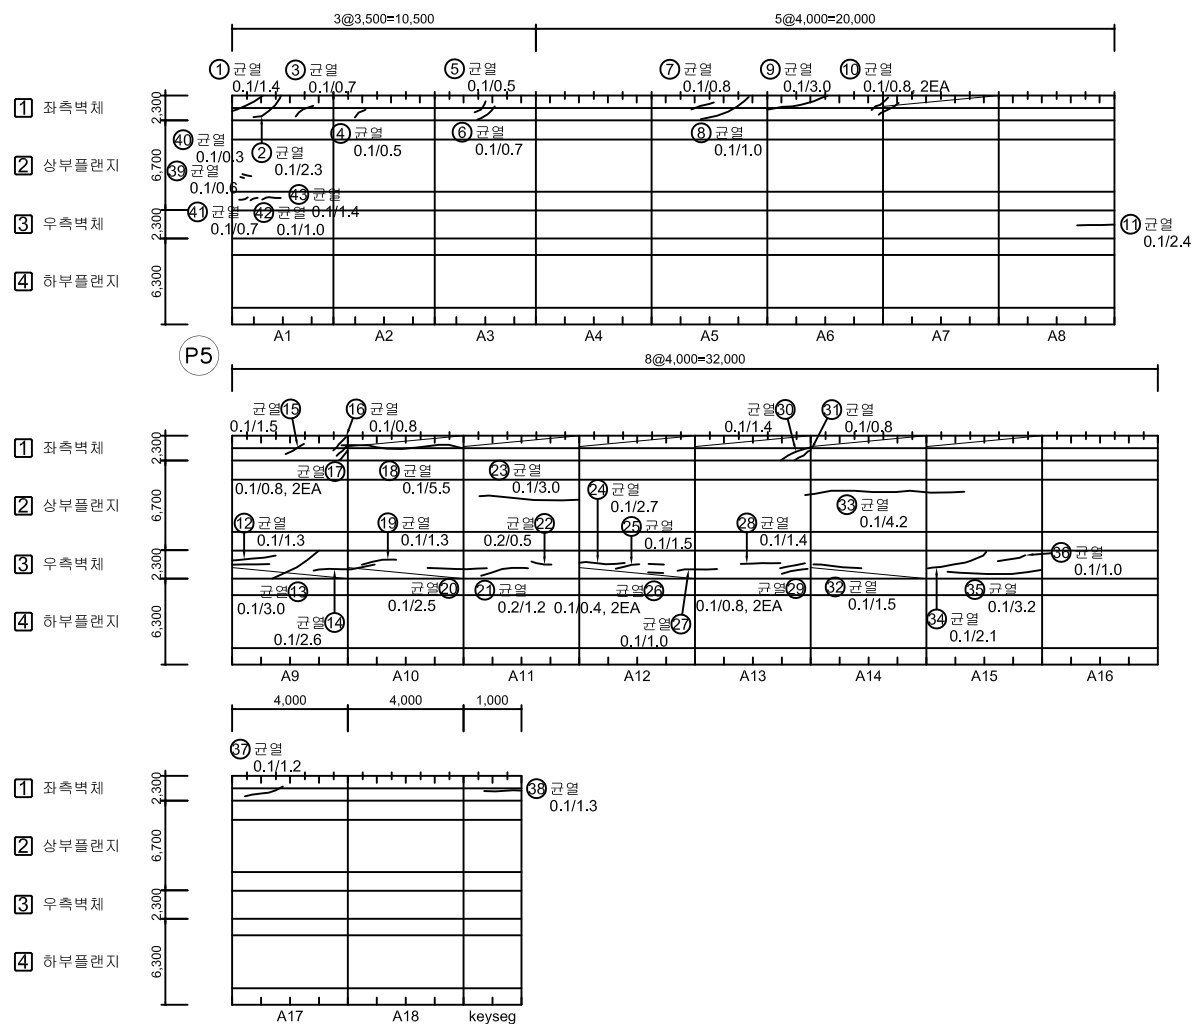

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
11	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
20	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
21	우측벽체	균열	0.2	1.2	-	1	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
24	우측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
25	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	4.2	-	1	4.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	2.1	-	1	2.10	m	
35	우측벽체	균열	0.1	3.2	-	1	3.20	m	

SECTION

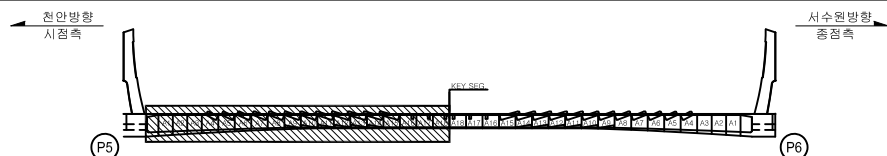

부 록	PW 0.2 간 격	망상근경	청근노출	공요영	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진단결과
	피소,물막	재보문리	복 태	구조물명	평택대교
	박리,박막	부수,채수	좌굴,면형	조사일자	2023.06
	표면연영	보수부	부 소	책 임 자	이택수
	토사원적	기 타	배수구막형	도면번호	071


ID : PSC A BOX 내부 (S6) 외관조사망도-2

손상물량표


BOX (A)

← 처안


서수원➡

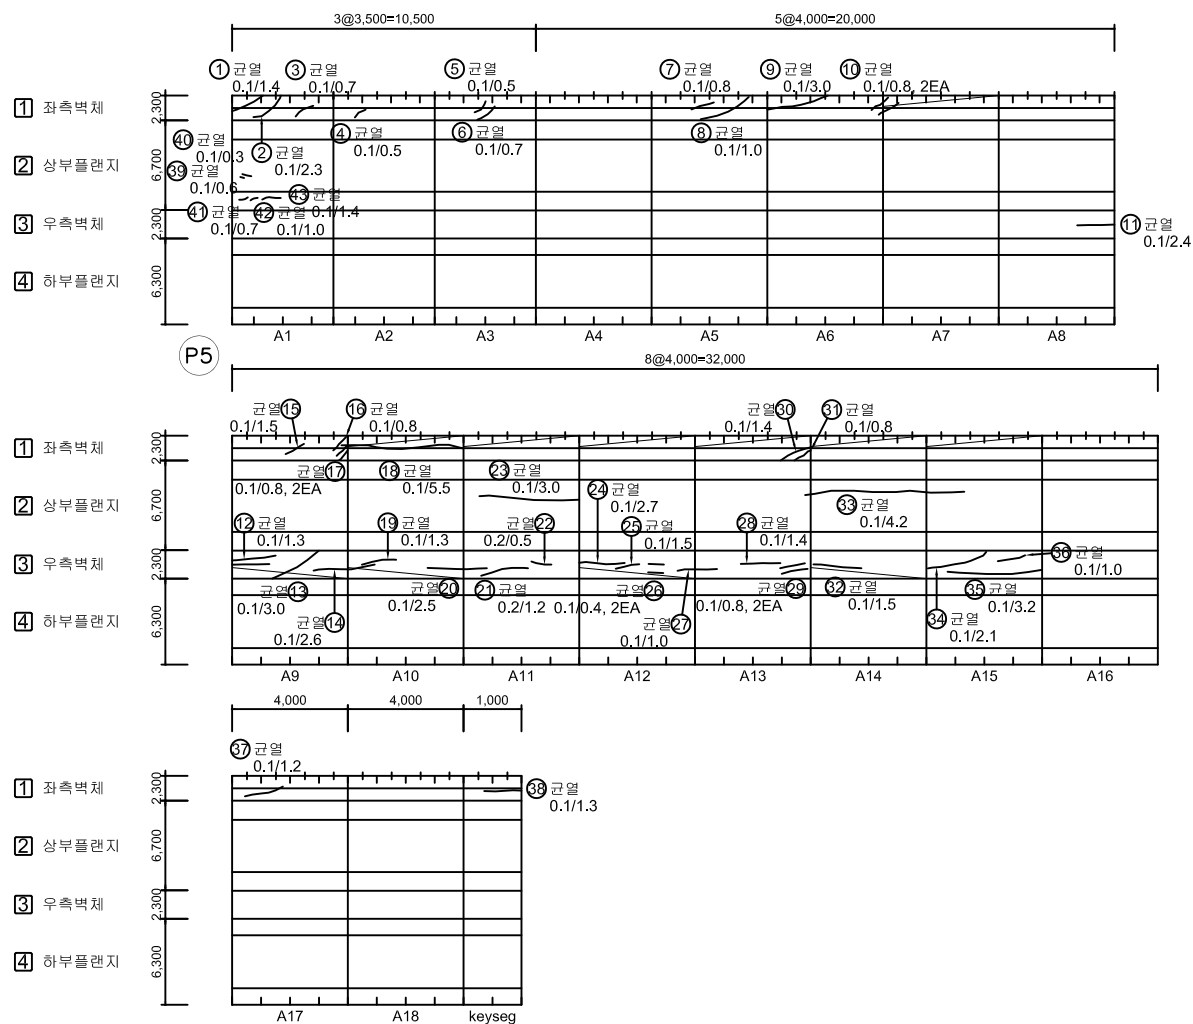[illegible]

KEY PLAN

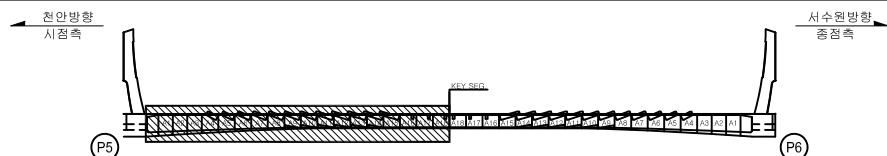


SECTION

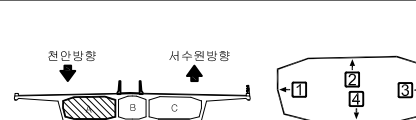

부		간 격		망상균열		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과
		파손,물막		재료분리		백 태	구조물명	평택대교
례		박리, 박락		부수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이택수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	072



BOX (A)

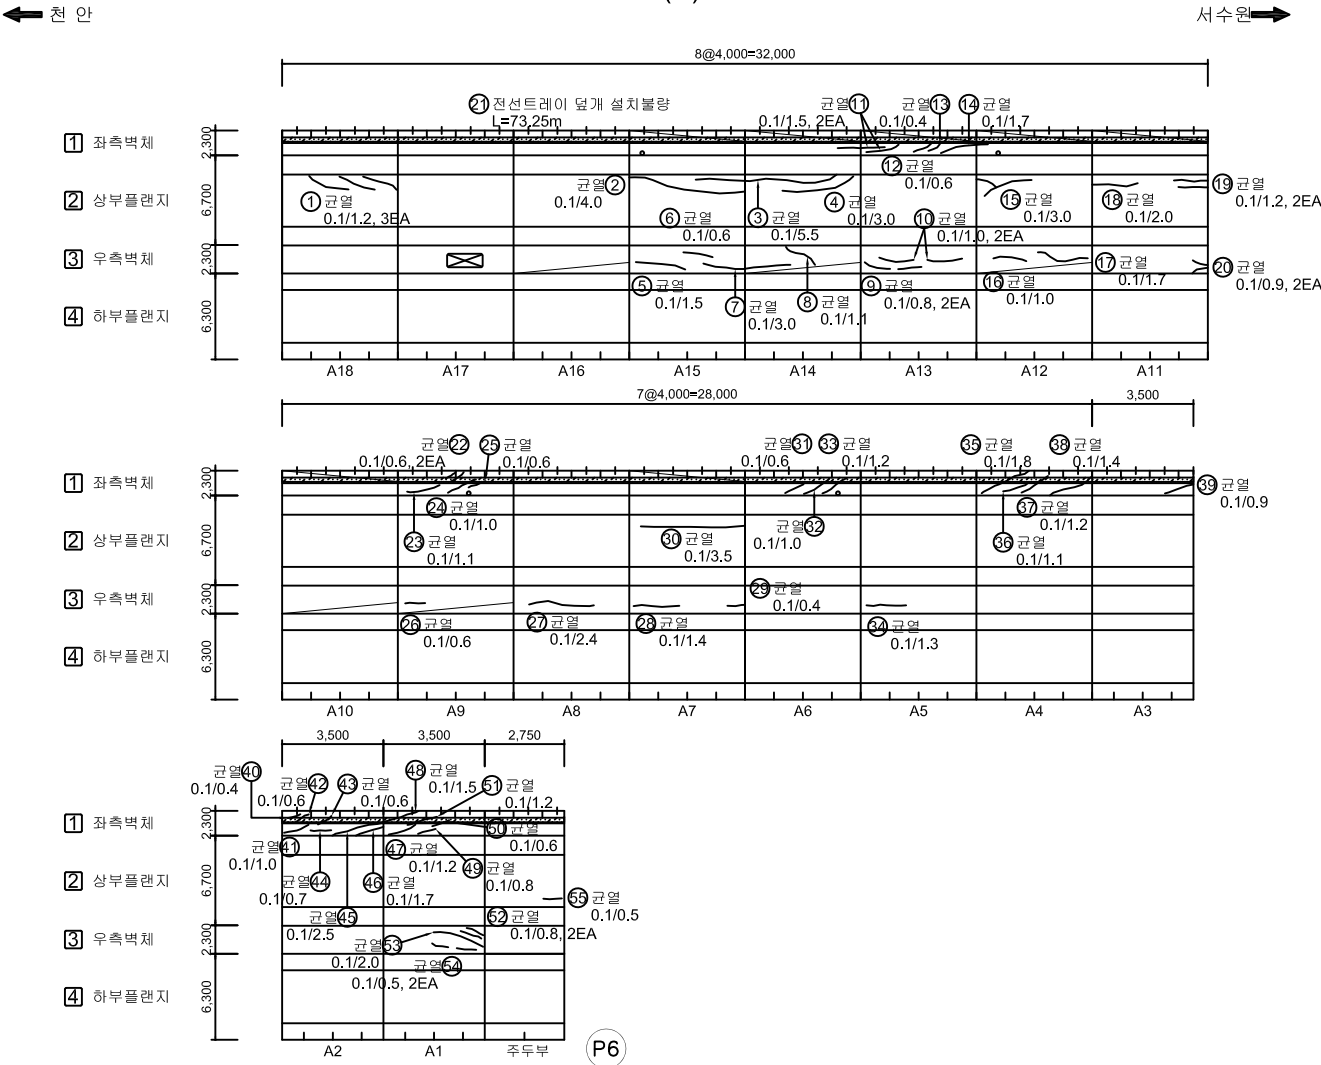

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	3	3.60	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	5.5	-	1	5.50	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
19	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
21	좌측벽체	전선트레이 덮개 설치불량	-	73.25	-	1	73.25	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	

KEY PLAN


SECTION

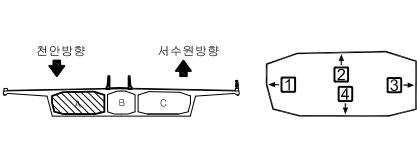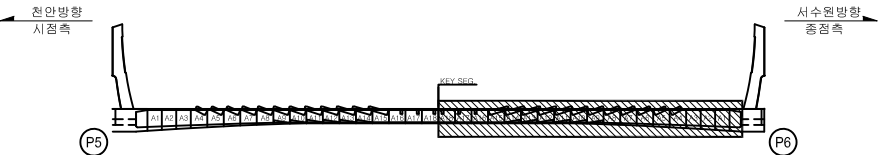


50	범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교
	표면	재료	구조	평택대교	
	표면	재료	구조	2023.06	
	표면	재료	구조	이택수	
	표면	재료	구조	073	

← 처 아

서수원➡

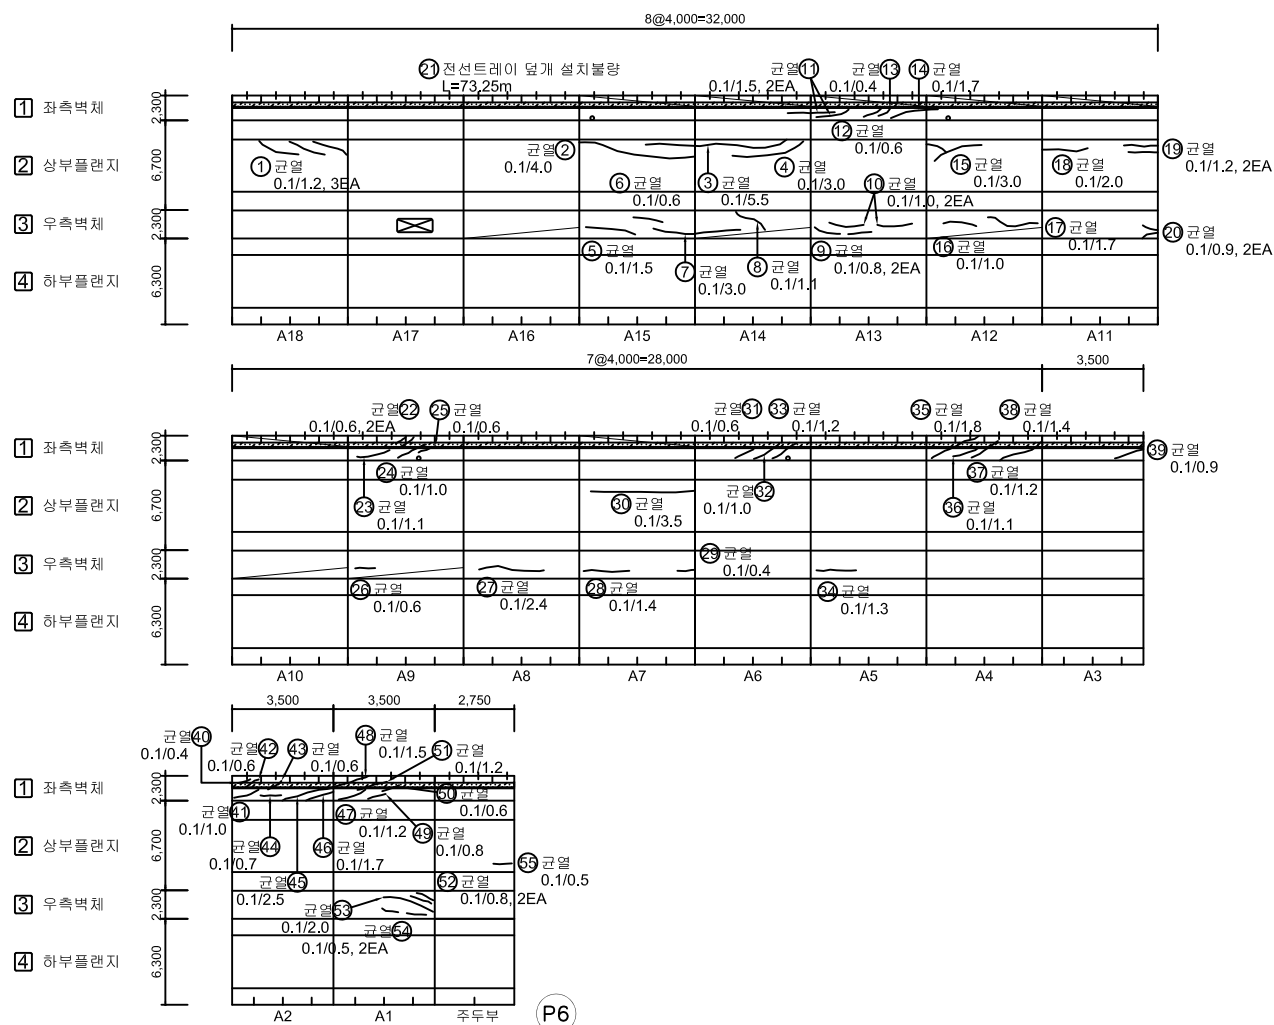[illegible]





SECTION

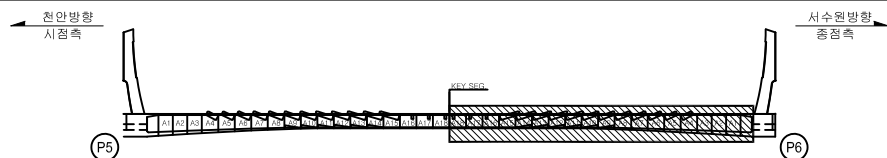


본 례	 PW 0.2	 간 격	 망상교편	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
	 파손,물막	 재료변리	 벽 태		구조물명	풍택대교
	 박리,박락	 부수,채수	 좌굴,변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부 식		책 임 자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	074

← 천 안

서수원➡

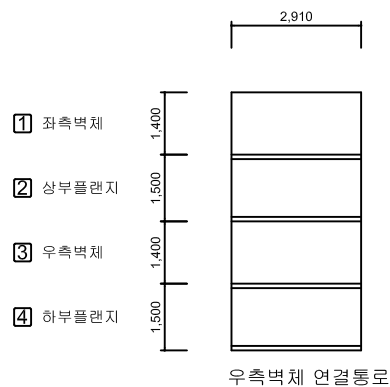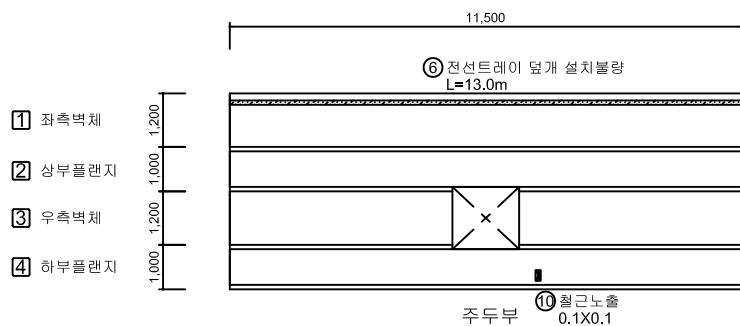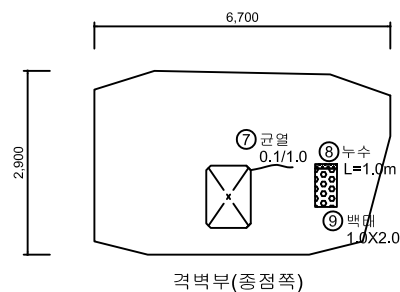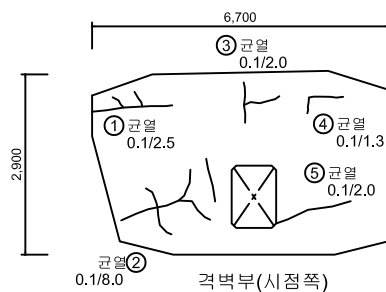[illegible]

KEY PLAN

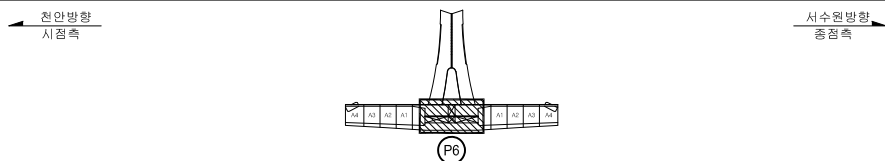

SECTION




손상물량표


BOX (A)

← 처안


서수원➡

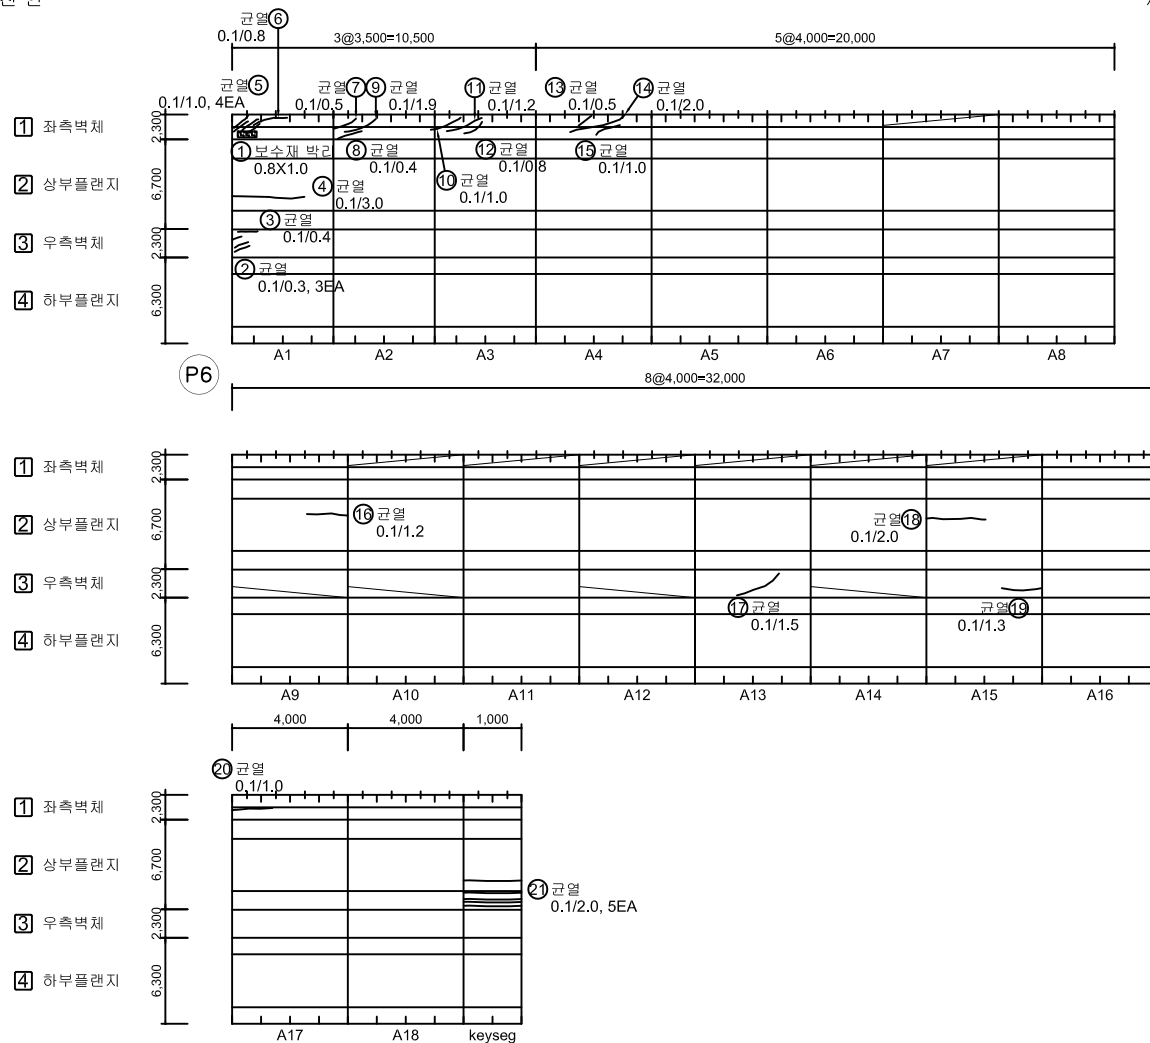[illegible]

KEY PLAN

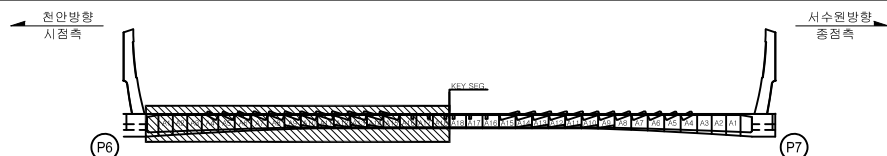

SECTION




본 례		간 열		양상간열		홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,물록		재료변리		벽 태	구조물명	평택대교
		벽리,벽락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		분수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구마침	도면번호	076

손상물량표

BOX (A)



← 처 아

서수원➡

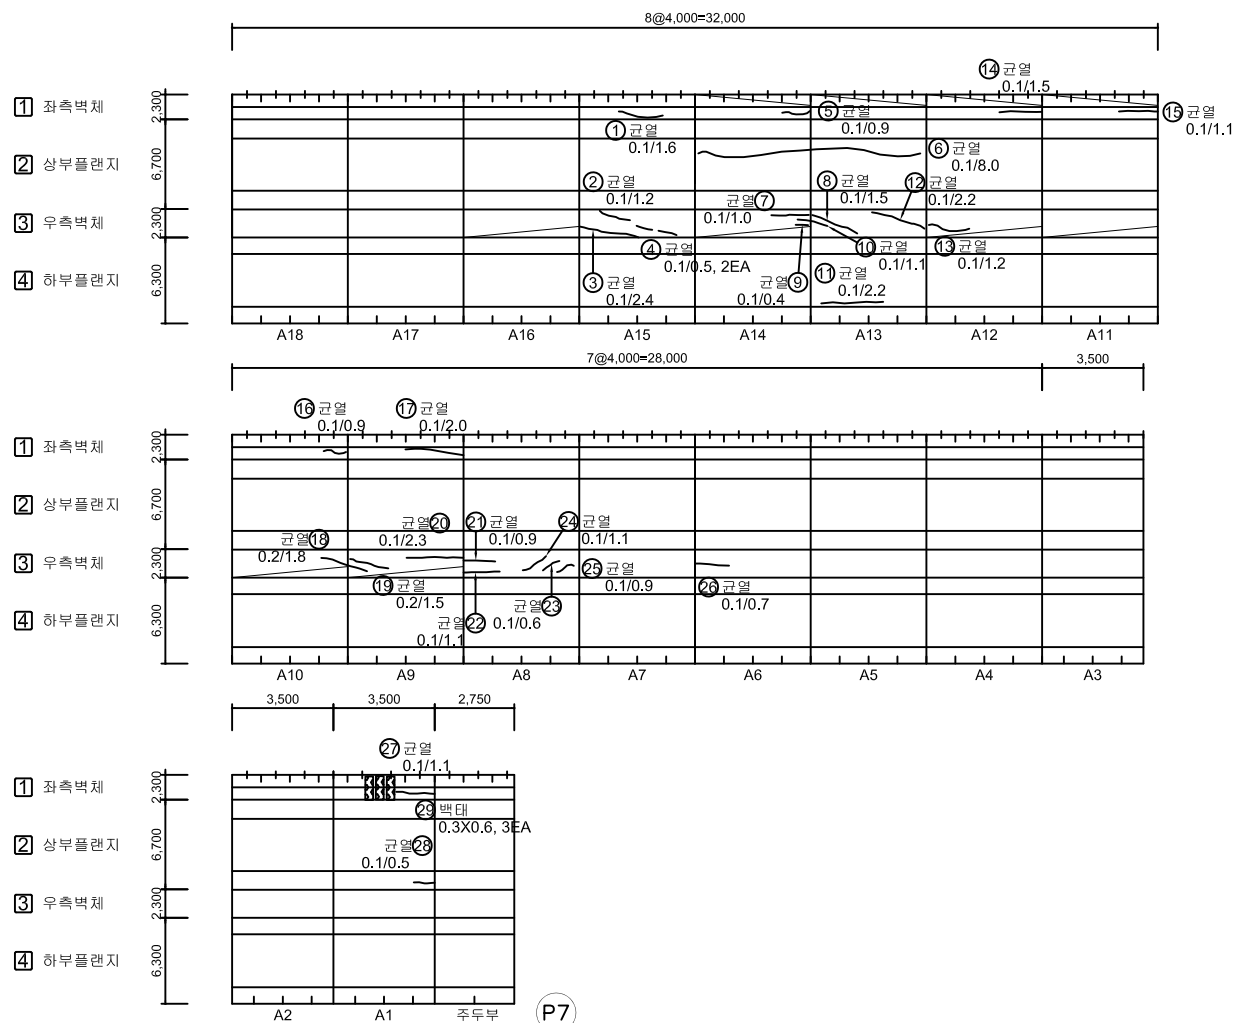[illegible]







KEY PLAN

SECTION

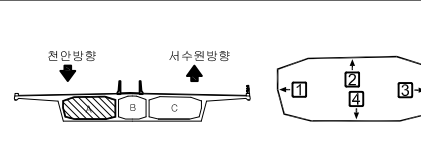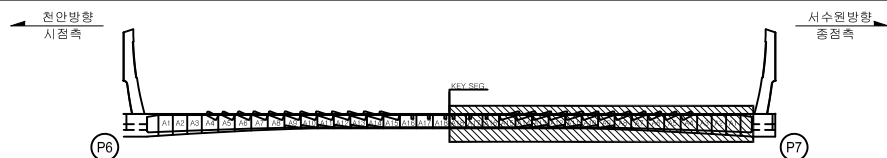


손상물량표


BOX (A)

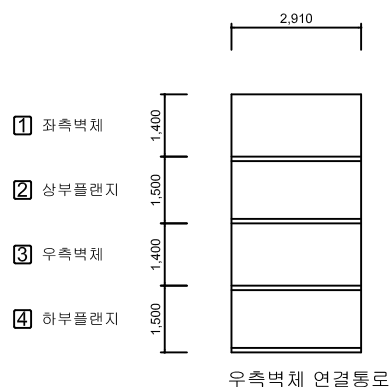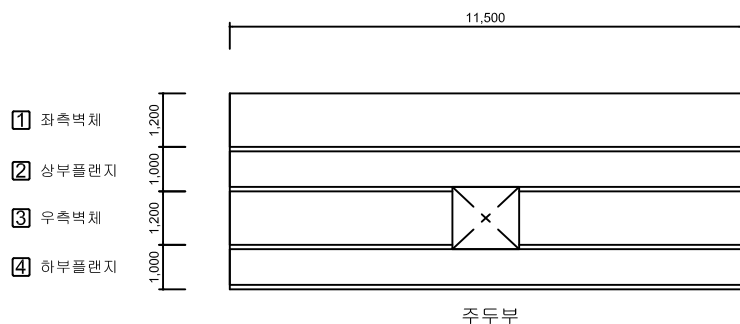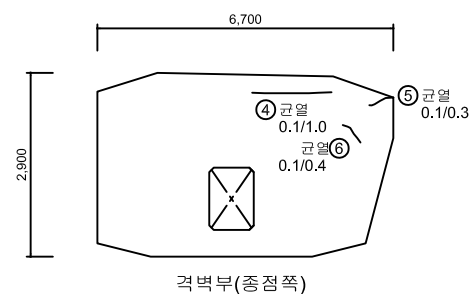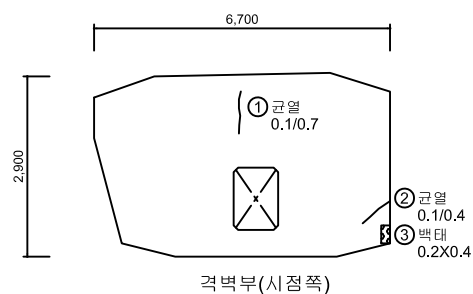[illegible]

KEY PLAN

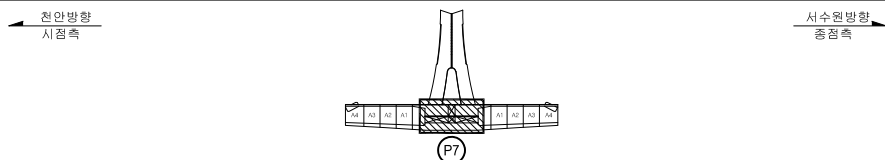

SECTION



본 례	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽리,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	078




ID : PSC A BOX 내부 (S8) 외관조사망도

손상물량표

BOX (A)



← 처 아

서수원➡

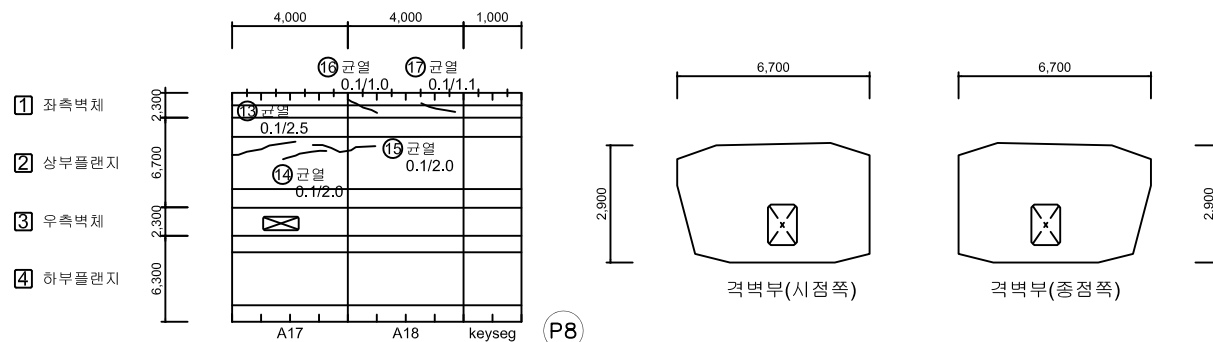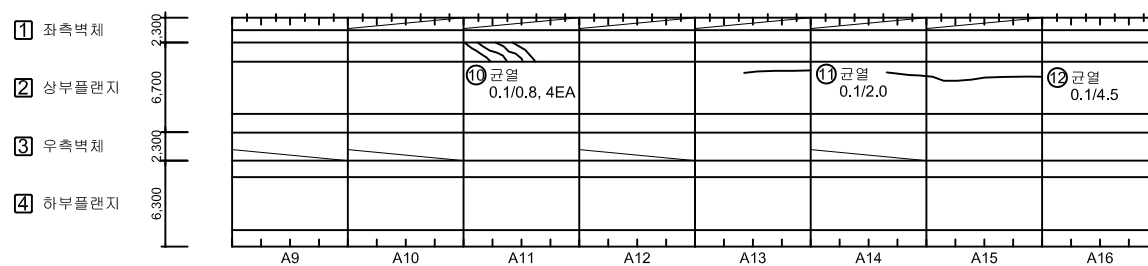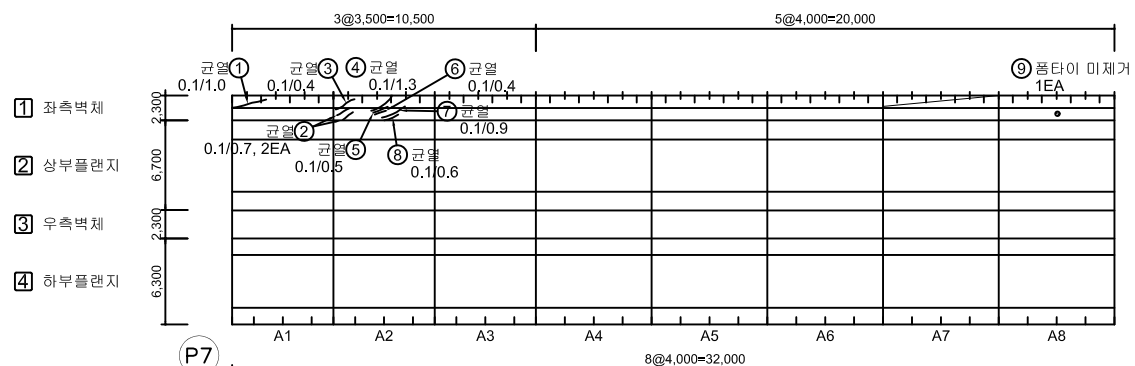[illegible]

KEY PLAN

SECTION


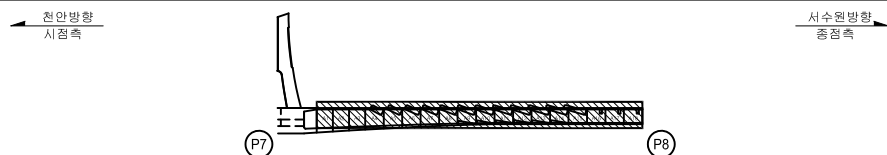


본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	079

G1 ~ G5

[illegible]

SECTION

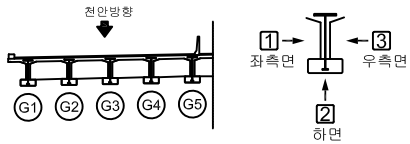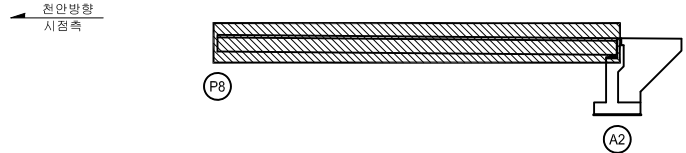


손상물량표

G6 ~ G10

← 천 안

서수원→

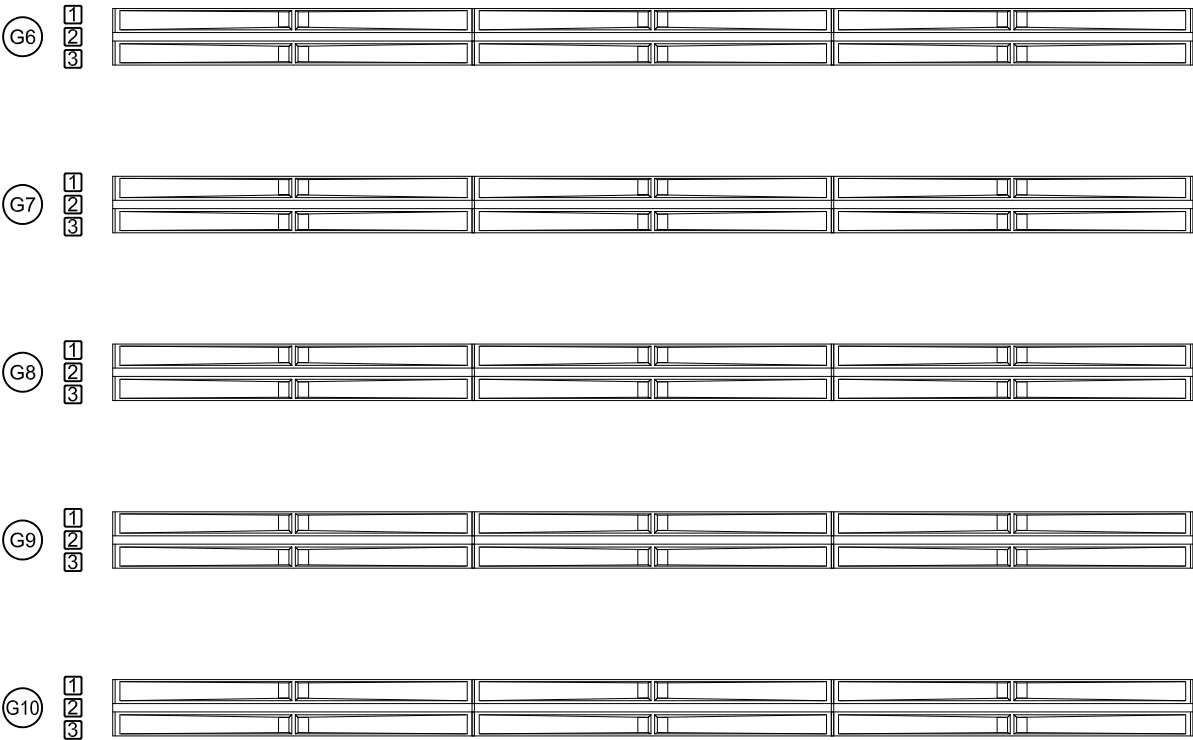

P8

A2

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

← 천안방향
시점측

P8A2

→ 서수원방향
종점측

SECTION

서수원방향

G6G7G8G9G10

1 → 좌측면
3 ← 우측면
2 ↓ 하면

범례


C20	강	양상강열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	081	

손상물량표

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

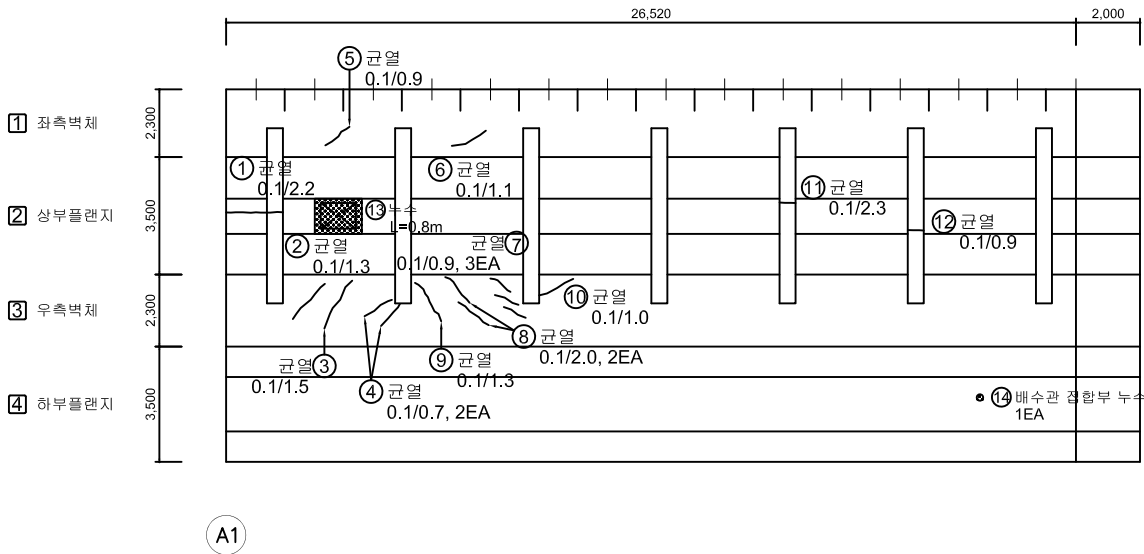

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	3	2.70	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
13	상부플랜지	누수	-	0.8	-	1	0.80	m	신규
14	배수시설	배수관 접합부 누수	-	-	-	1	1.00	EA	신규
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

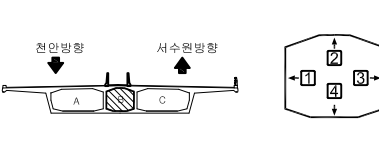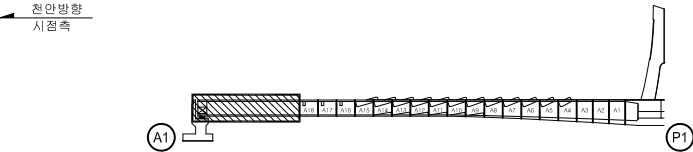

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	파손,탈락	구조물명	평택대교
범	벽리,박리	벽리,박리	벽리,박리	벽리,박리	조사일자	2023.06
범	표면오염	표면오염	표면오염	표면오염	책임자	이택수
범	토사퇴적	토사퇴적	토사퇴적	토사퇴적	도면번호	082

BOX (B)


서수원➡



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	정착구	벽태	-	0.2	0.2	2	0.08	m²	
6	배수시설	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
10	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
12	정착구	벽태	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	2	7.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
24	우측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
25	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
30	정착구	누수흔적	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
34	상부플랜지/상부벽면지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	

본 례	 CW 0.2	간 열	 망상간열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,돌출	재표면리	 백태	구조물명	평택대교	
	 박리, 비록	누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	기타	 배수구막힘	도면번호	083	


BOX (B)

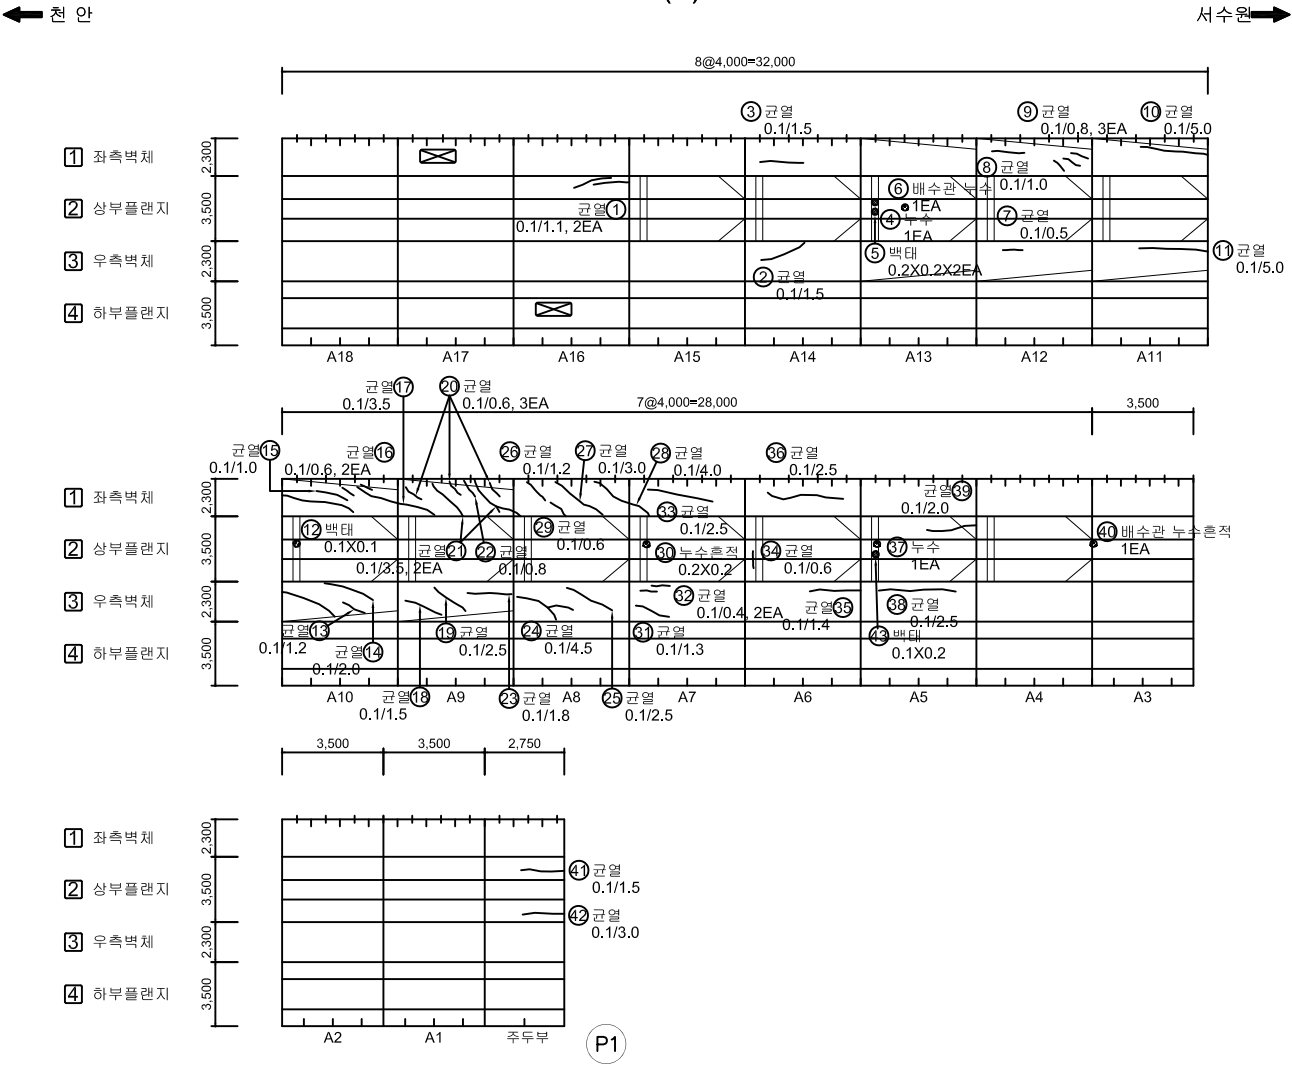

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
37	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
38	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
39	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
40	배수시설	배수관 누수흔적	-	-	-	1	1.00	EA	
41	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
42	상부플랜지	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
43	정착구	백태	-	0.1	0.2	1	0.02	m²	
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

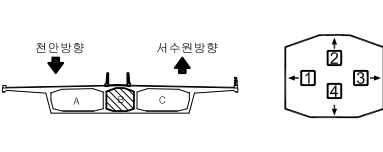


범	표면균열	방수균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
범	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	084

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

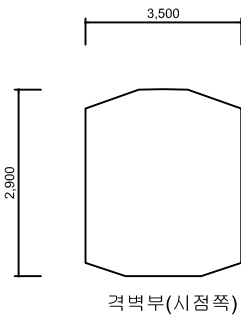


격벽부(시점쪽)

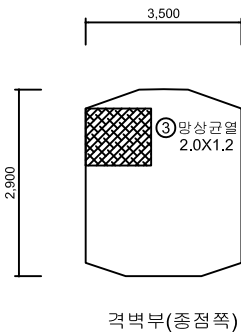

격벽부(중점쪽)

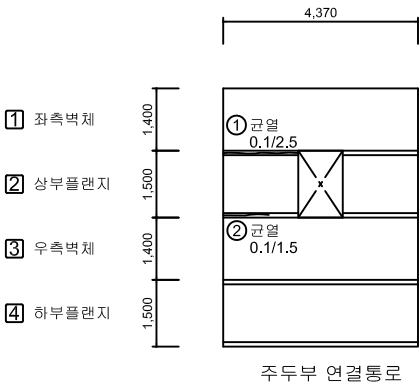


주두부 연결통로

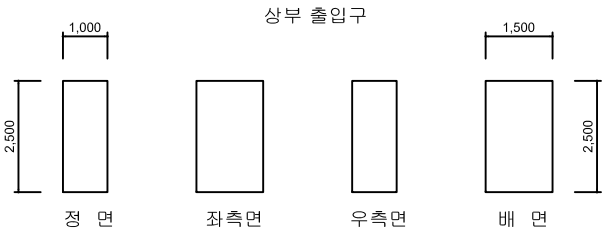

상부 출입구


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

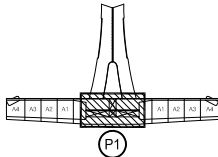

서수원방향
중점측

SECTION



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	격벽부	망상균열	-	2.0	1.2	1	2.40	m²	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	085

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

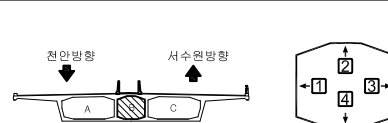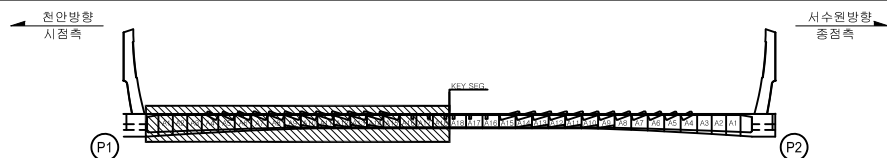


단 레	CW-0.2	간		방향간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검공역
		파손,물막		재료변리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리,박락		누수,채수		차로,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	086

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

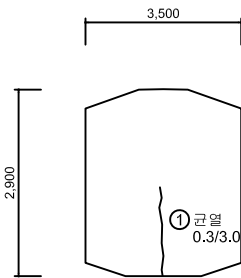


격벽부(시점쪽)

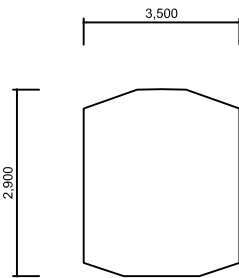

격벽부(중점쪽)

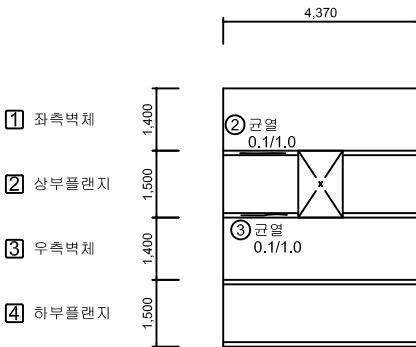

주두부 연결통로

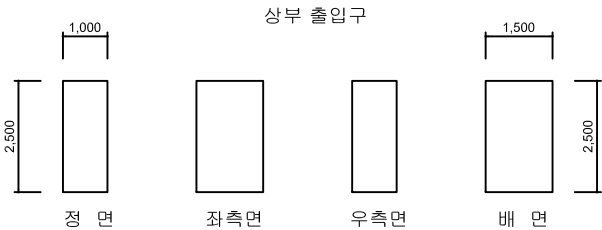

좌측면


우측면

배면

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	격벽부	균열	0.3	3.0	-	1	3.00	m		
2	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

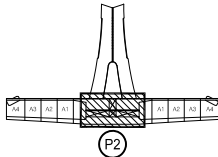

서수원방향
중점측 →

SECTION




범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	088

BOX (B)

← 천 안



서수원→

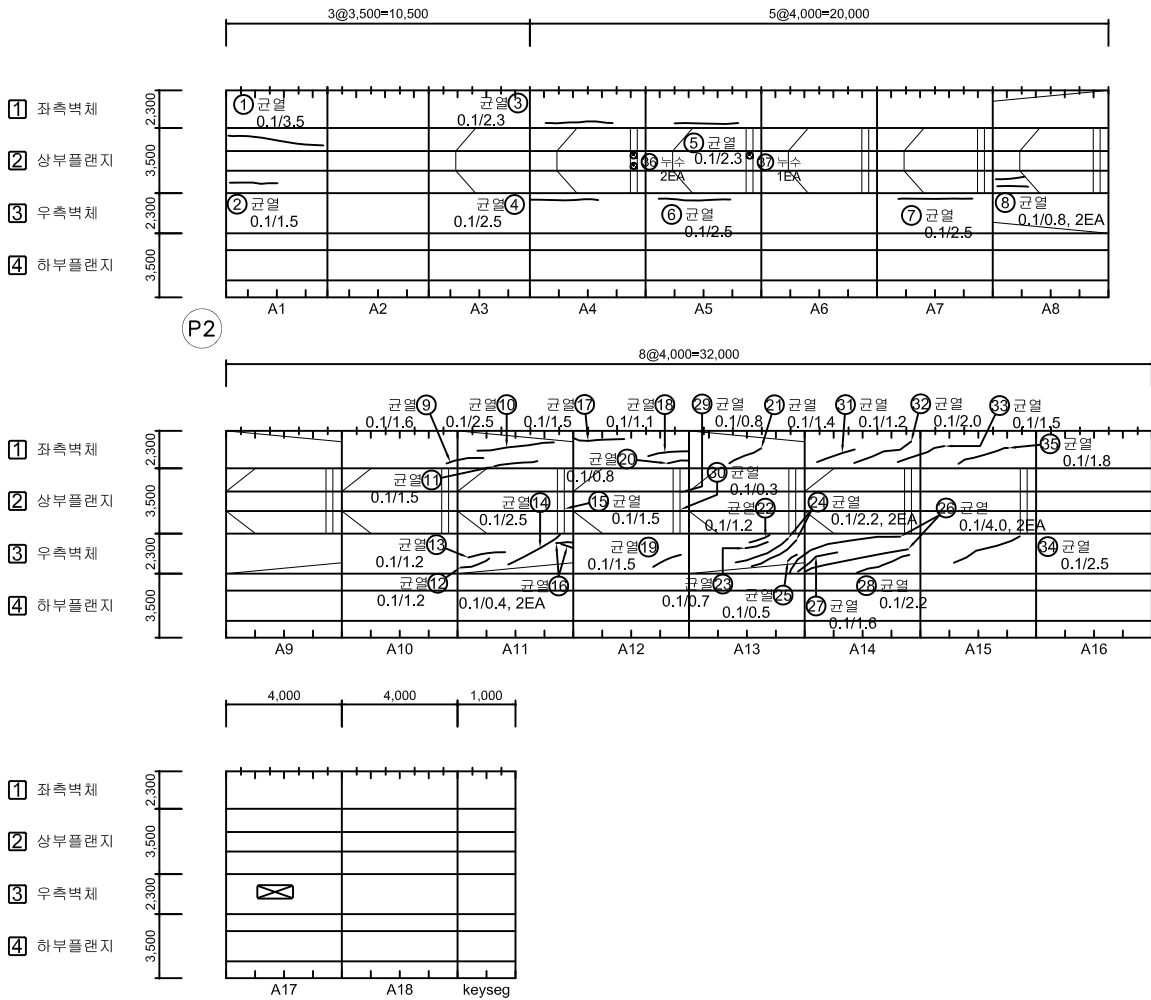

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
8	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
14	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
24	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	2	4.40	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
34	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	

KEY PLAN

SECTION

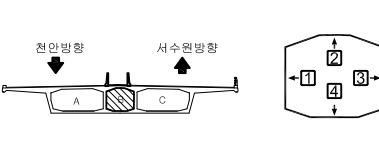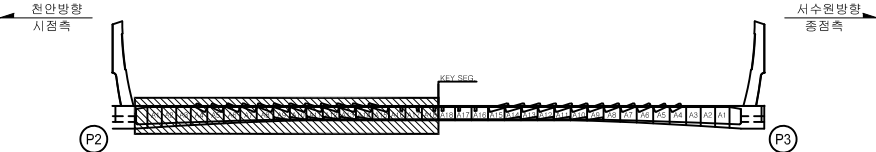




범	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	평택대교
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023.06
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	이택수
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	089

손상물량표

BOX (B)


← 처 아

서수원➡

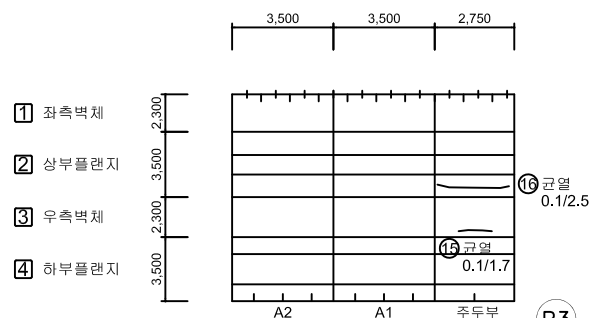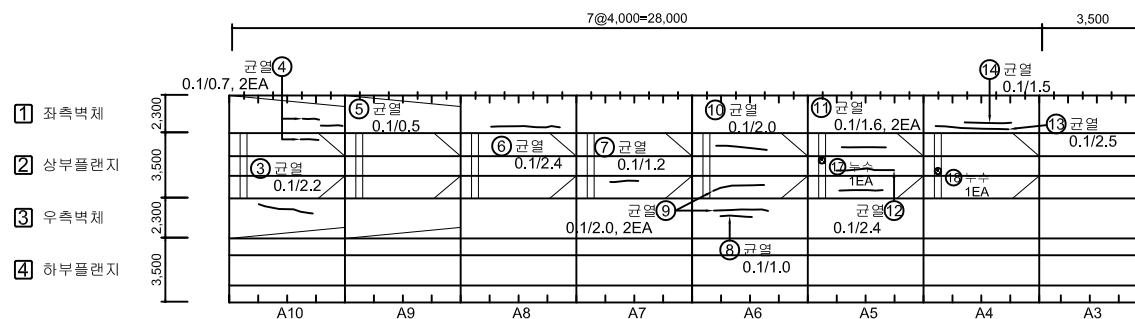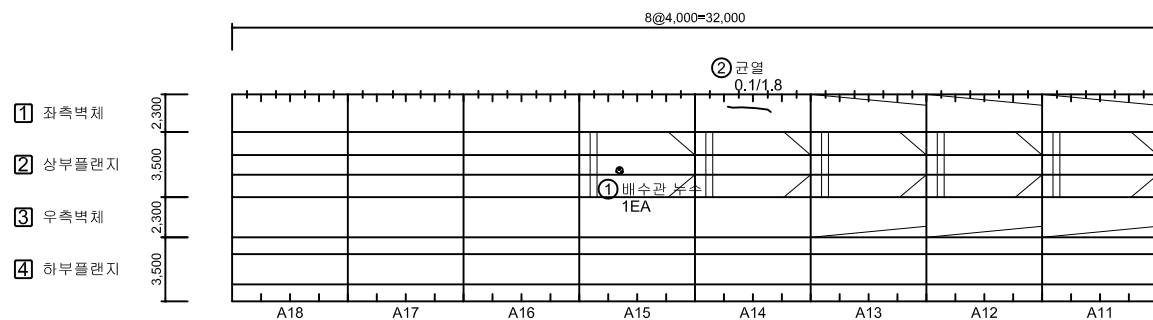


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	배수관 누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	상부-좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
12	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
17	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
18	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

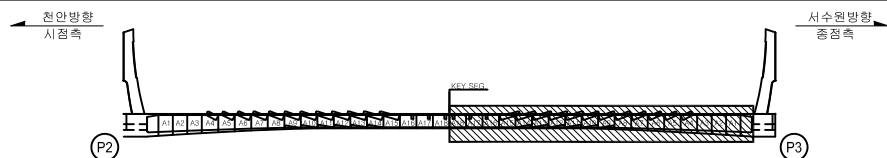

SECTION




본 례		간 열		양상 간열		철근 노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		채색면리		꽃 태	구조물명	평택대교
		박리, 비라		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		토수 부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	090

손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

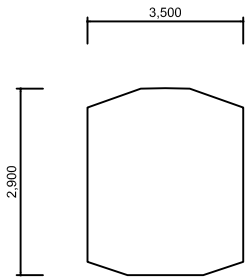


격벽부(시점쪽)

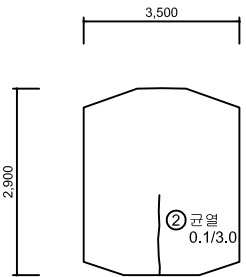

격벽부(종점쪽)

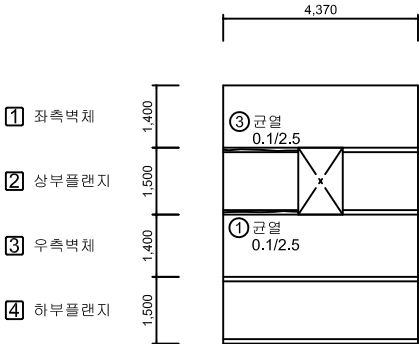

주두부 연결통로

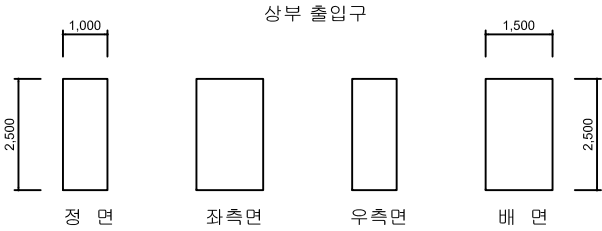

상부 출입구

정면

좌측면


우측면

배면

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
2	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m		
3	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

← 천안방향
시점측

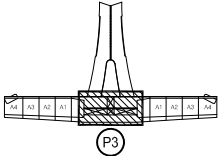

서수원방향
종점측 →

SECTION






표 례	 CW 0.2	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 벽태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	091

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

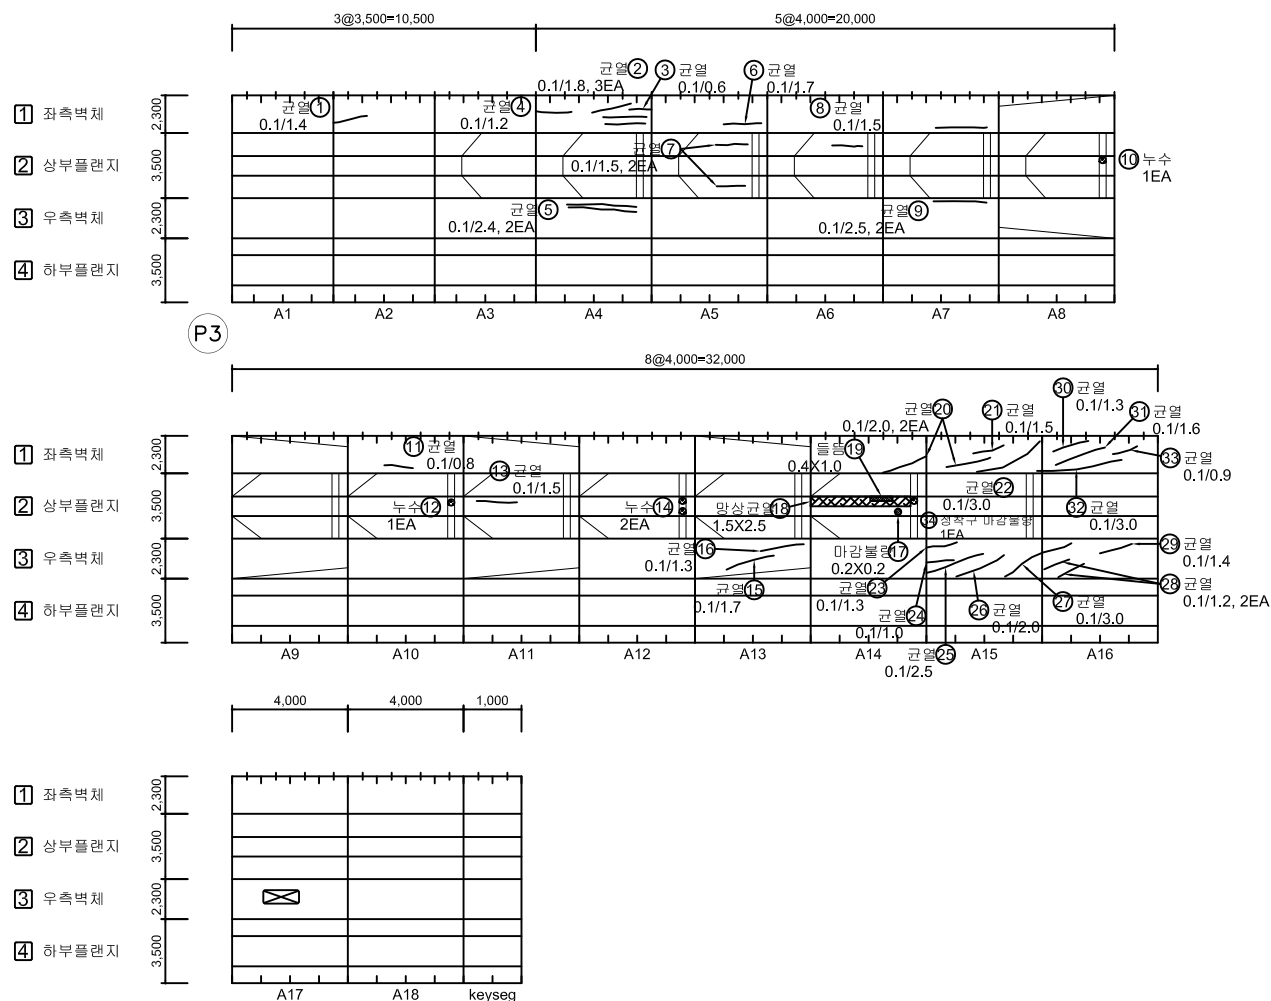[illegible]

KEY PLAN

SECTION

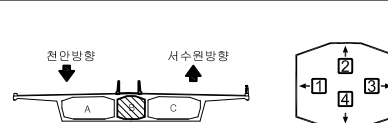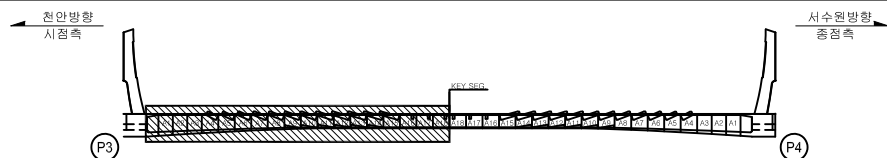


손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원➡

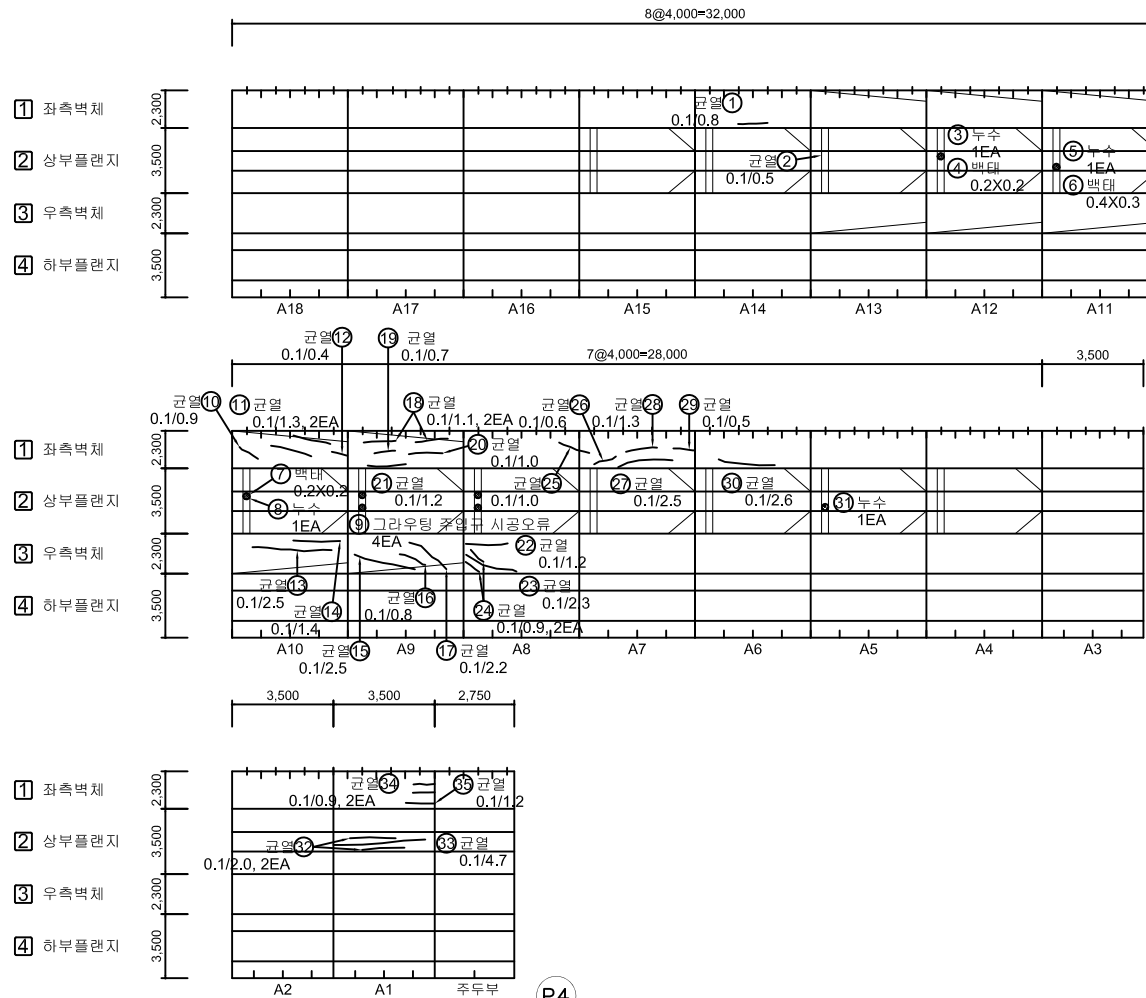


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	정착구	벽태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
5	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
6	정착구	벽태	-	0.4	0.3	1	0.12	m²	
7	정착구	벽태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
8	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
9	정착구	그라우팅 주입구 시공오류	-	-	-	4	4.00	EA	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
17	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
31	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
33	상부플랜지	균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	

KEY PLAN





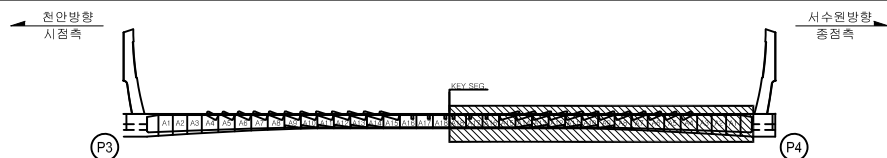


SECTION

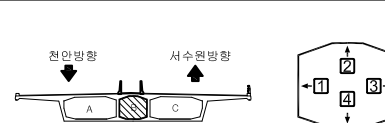

손상물량표


BOX (B)

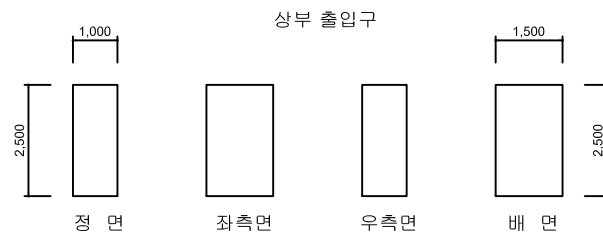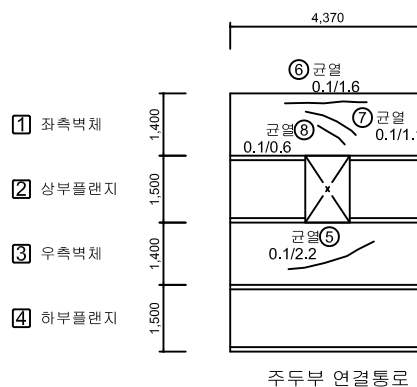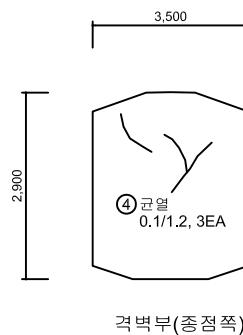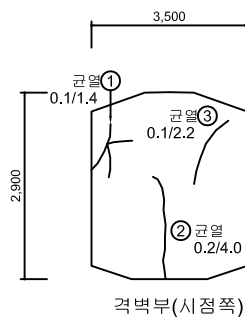[illegible]

KEY PLAN



SECTION




본 례	 CW 0.2	 균 열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 피스,물막	 재료분리	 박 태	구조물명	평택대교	
	 박리,비력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 분수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	094	

손상물량표


BOX (B)

← 처 아


서수원➡

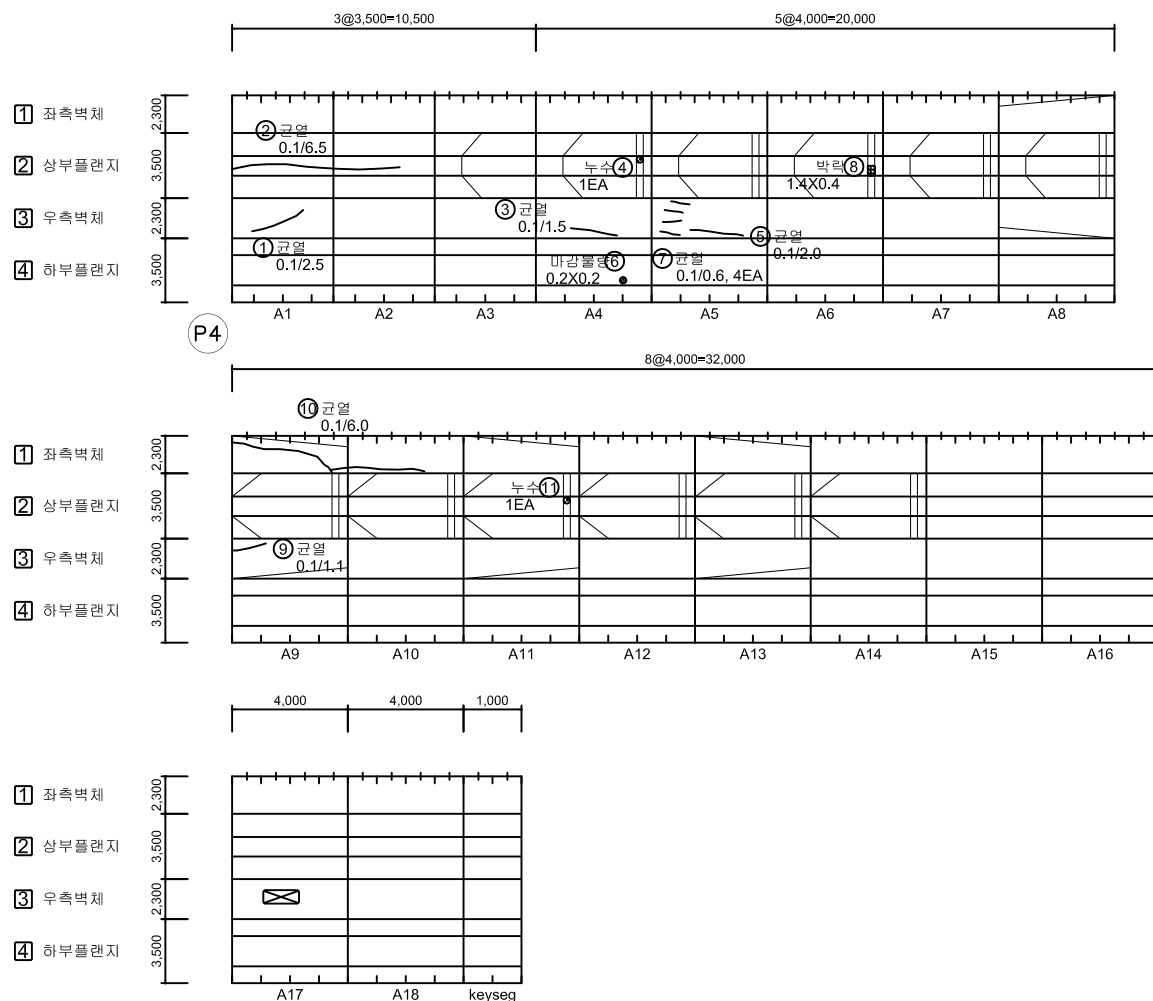[illegible]

KEY PLAN

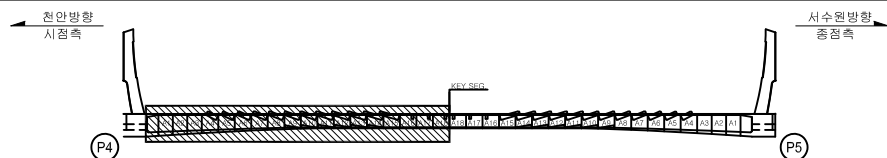


SECTION



문	 0.2	 간 결	 망상교결	 철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 파손, 탈락	 재료분리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
례	 표면오염	 보수 부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	095	



BOX (B)

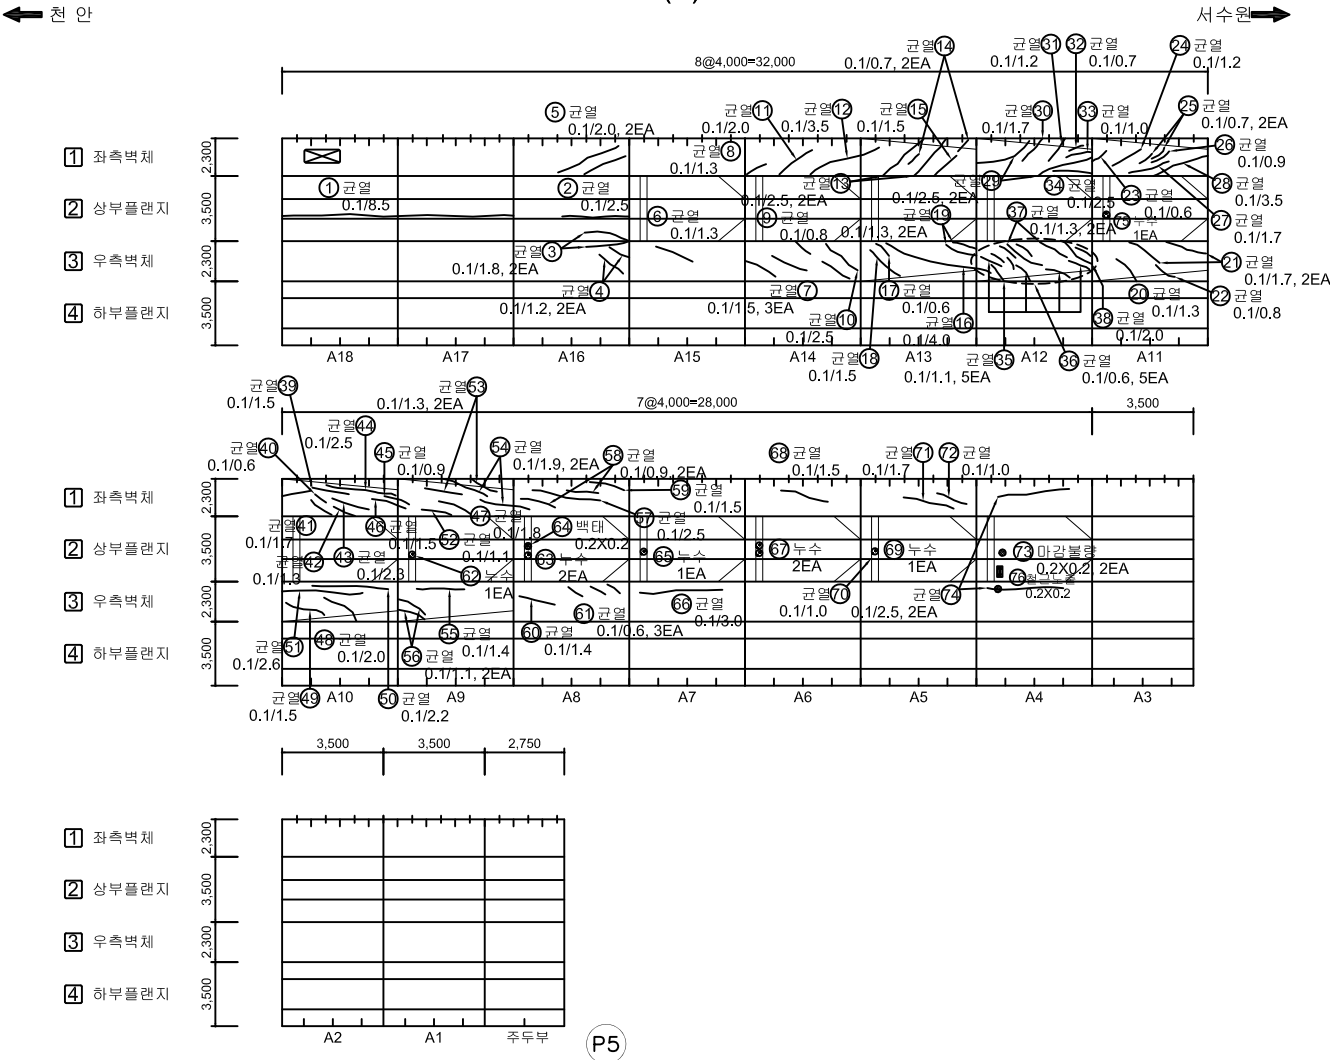

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	8.5	-	1	8.50	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	3	4.50	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	2	3.40	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	2	5.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	EA	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	5	5.50	m	

KEY PLAN

SECTION

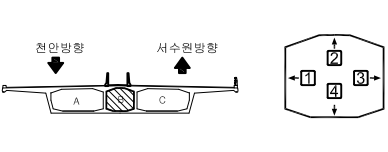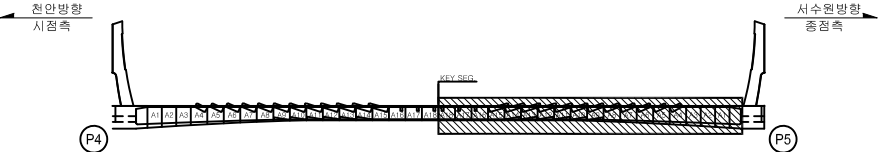


범	표면	재료	구조	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
표면	재료	구조	평택대교	
표면	재료	구조	2023.06	
표면	재료	구조	이택수	
표면	재료	구조	096	

손상물량표

BOX (B)


← 천 안

서수원➡

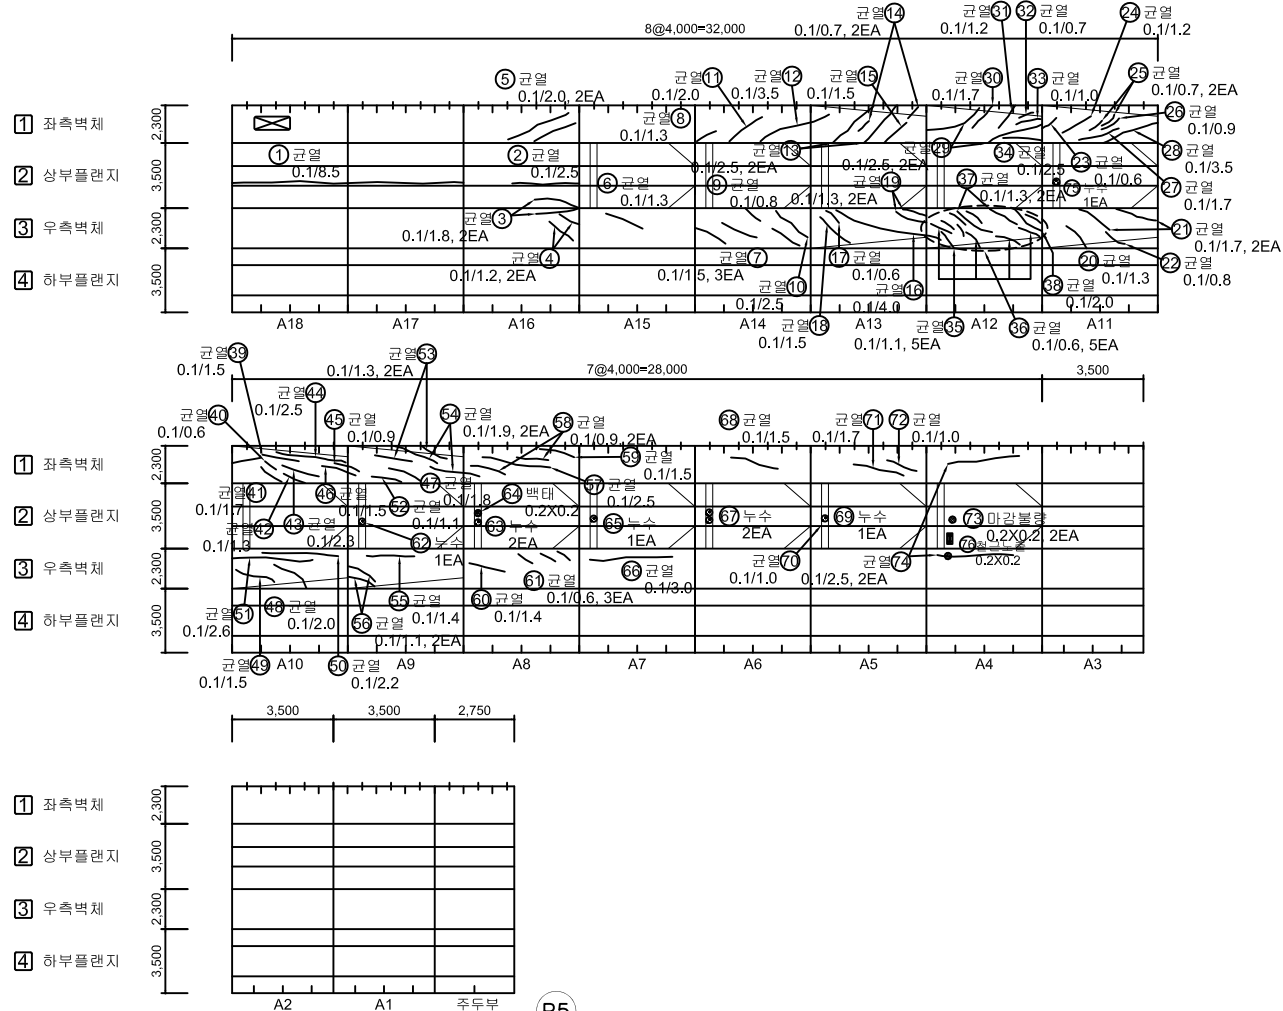


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	5	3.00	m	
37	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
38	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
39	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
40	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
46	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
47	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
48	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
50	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
51	우측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
52	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
53	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	3	3.90	m	
54	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	2	3.80	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
57	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
58	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	
59	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
60	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
62	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
63	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
64	정착구	백태	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
65	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
66	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
67	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
68	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
69	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
70	상부틀랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	

KEY PLAN

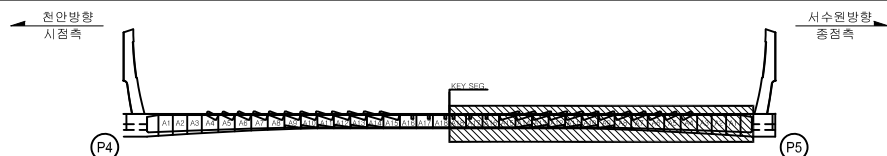

SECTION

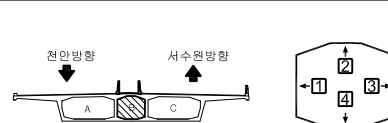



별 레		간 열		강상간열		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진검갈음역
		파손,돌목		재포면리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리,비력		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사퇴적		기 타		배수구막힘	도면번호	097

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

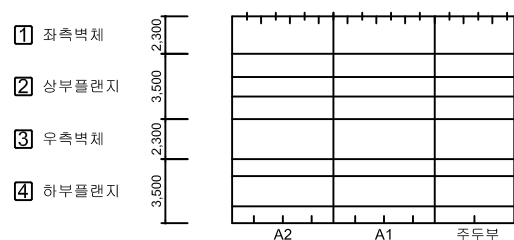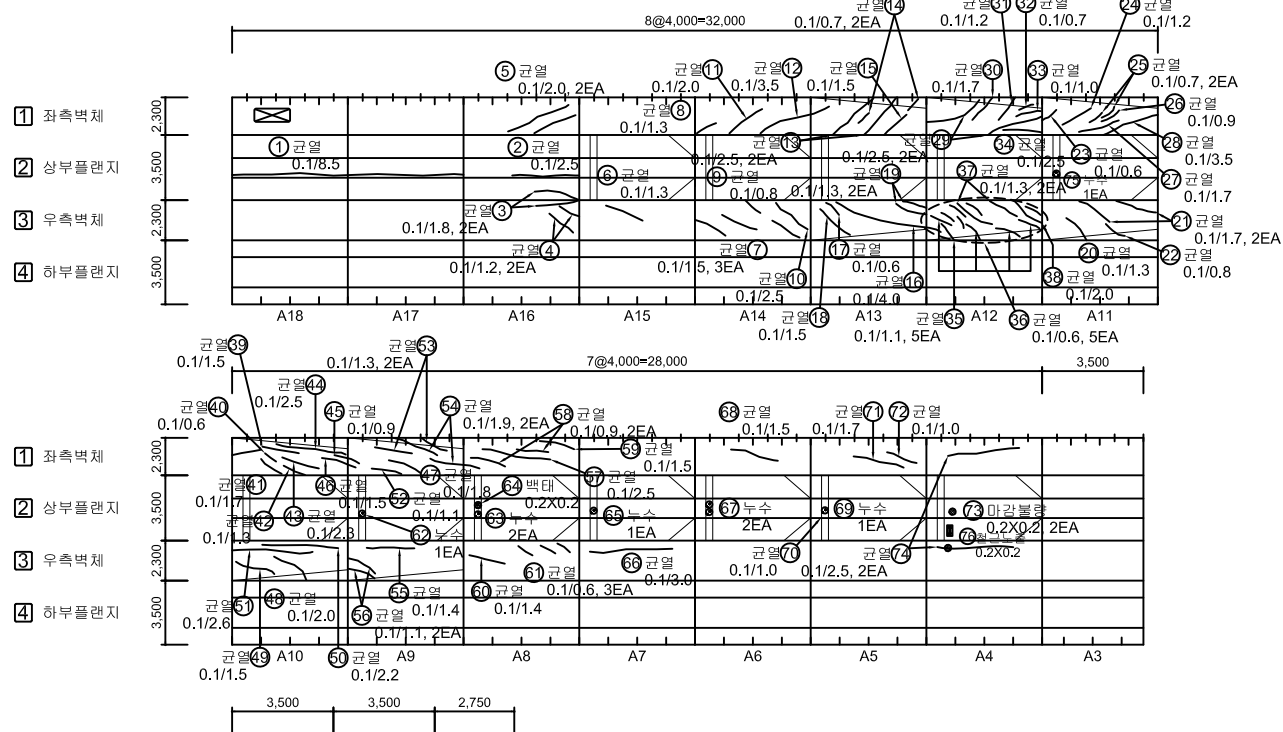[illegible]

KEY PLAN





SECTION

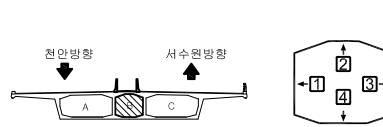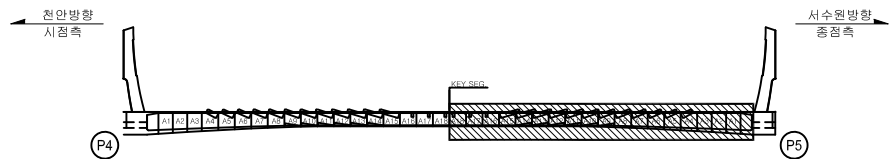

본	 CW 0.2	 관	 망상관벌	 절근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,불력	 재료불리	 결 태	구조물명	평택대교	
례	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	098	

BOX (B)

← 천 안

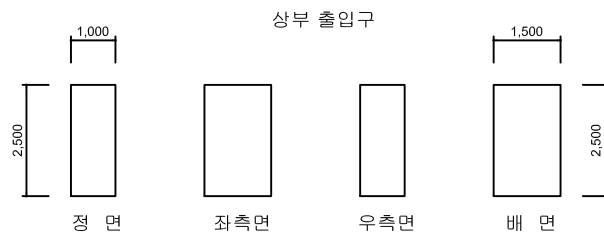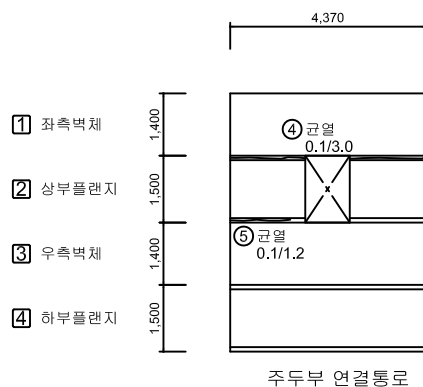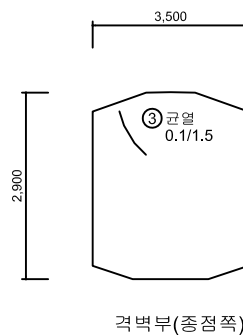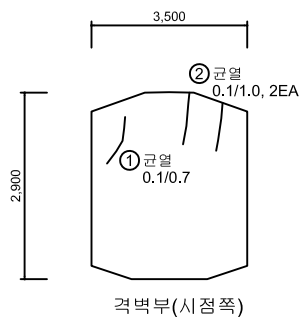


서수원➡

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

천안방향
시점측

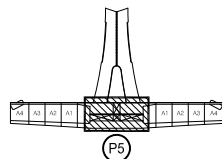

서수원방향
종점측

SECTION




본	 권	 망상강결	 청근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검열역	
	 파손, 탈락	 재료변리	 백태	구조물명		평택대교
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자		2023.06
례	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	099	

손상물량표


BOX (B)

← 처 아

서수원➡

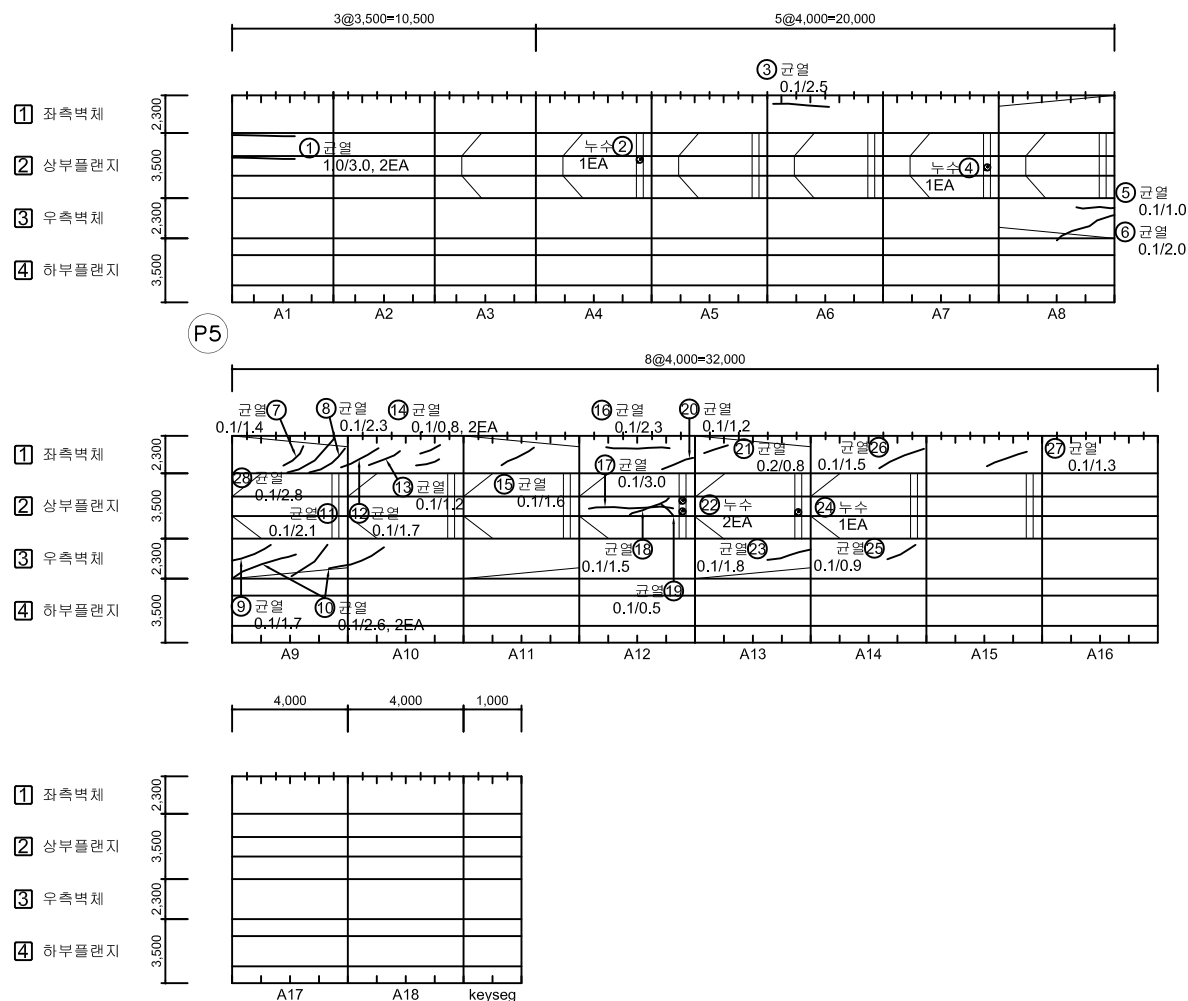[illegible]

KEY PLAN

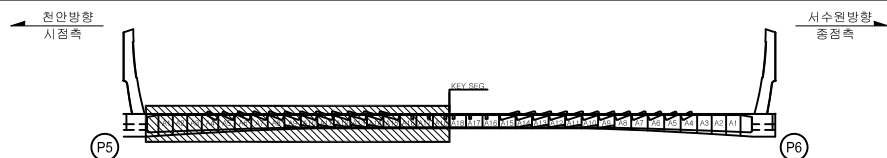

SECTION







표		간 밀		망상교면		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 풍택대교 정밀안전점검결과역
		파손,물막		재료변리		벽 태	구조물명	풍택대교
		박리, 박락		부수, 채수		자갈, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		부수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
례		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	100

BOX (B)

← 천 안



서수원→

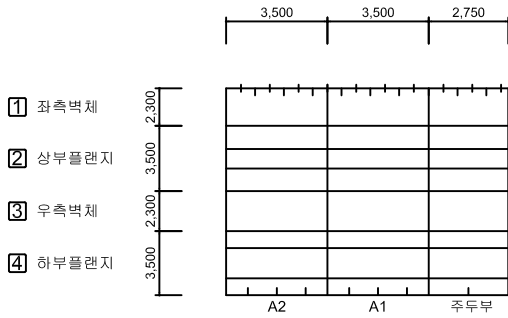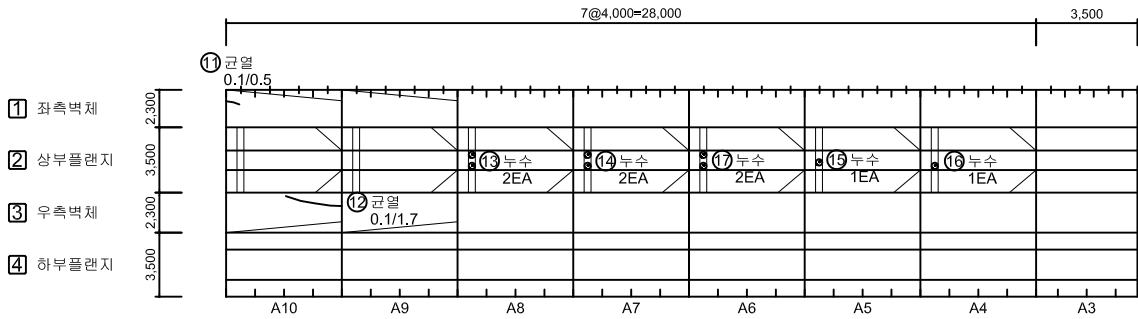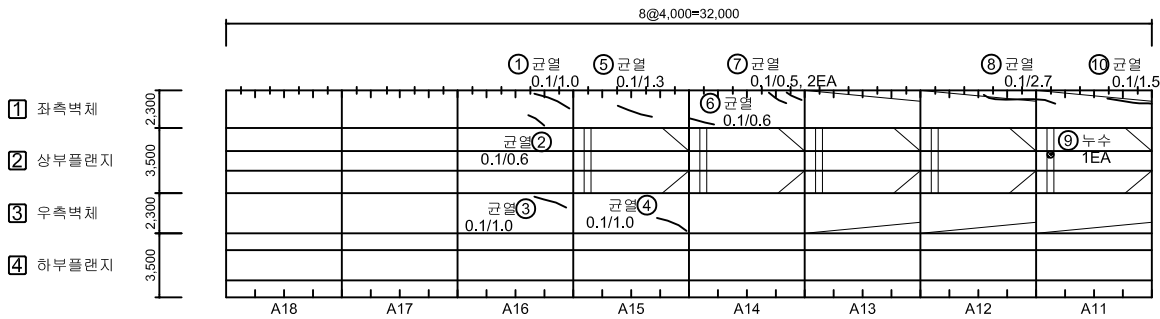

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
2	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m		
3	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
5	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m		
6	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m		
7	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m		
8	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m		
9	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA		
10	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m		
11	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m		
12	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m		
13	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA		
14	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA		
15	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA		
16	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA		
17	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA		
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

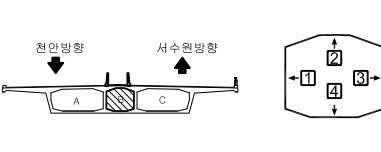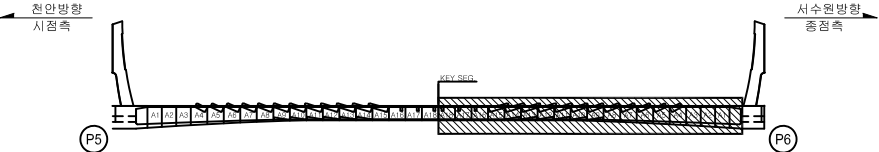


범	표면오염	토사퇴적	기타	방수균열	재료분리	벽태	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면오염	토사퇴적	기타	방수균열	재료분리	벽태	구조물명	평택대교
범	표면오염	토사퇴적	기타	방수균열	재료분리	벽태	조사일자	2023.06
범	표면오염	토사퇴적	기타	방수균열	재료분리	벽태	책임자	이택수
범	표면오염	토사퇴적	기타	방수균열	재료분리	벽태	도면번호	101

손상물량표


BOX (B)

← 천 안

서수원 →

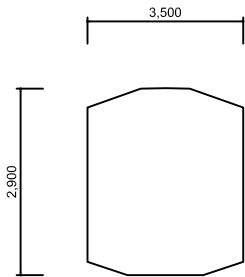


격벽부(시점쪽)

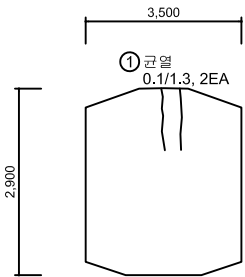


격벽부(중점쪽)

- 1 좌측벽체
- 2 상부플랜지
- 3 우측벽체
- 4 하부플랜지

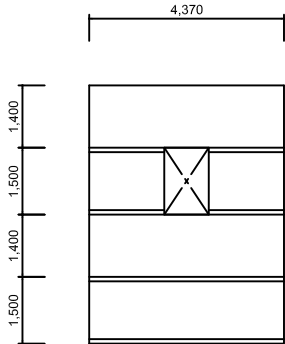


주둥부 연결통로




정 면



좌측면



우측면




배 면

상부 출입구


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

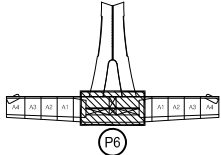

서수원방향
중점측

SECTION






No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	102

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

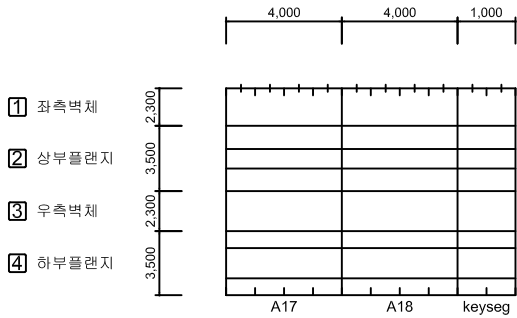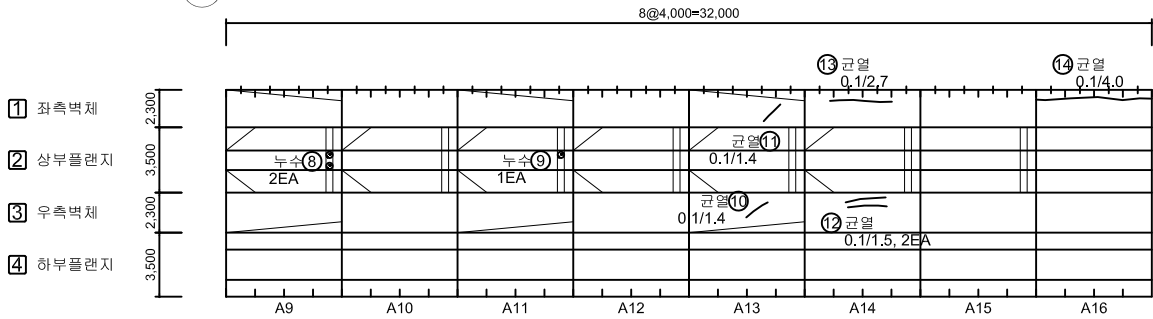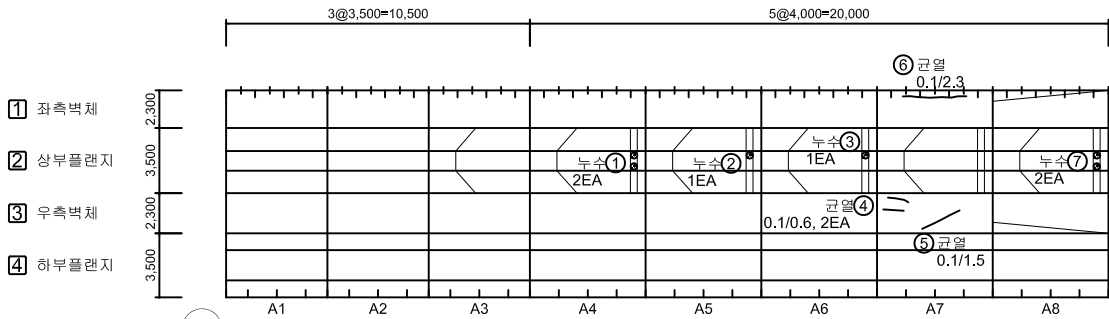

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
2	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
3	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
4	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
7	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
8	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
9	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
10	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

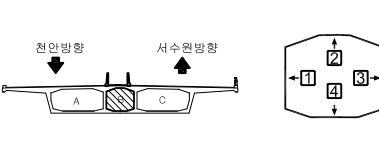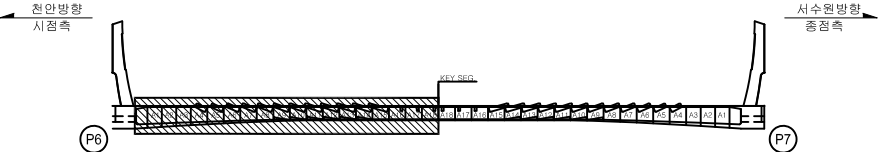


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	103	

BOX (B)

← 천 안



서수원 →

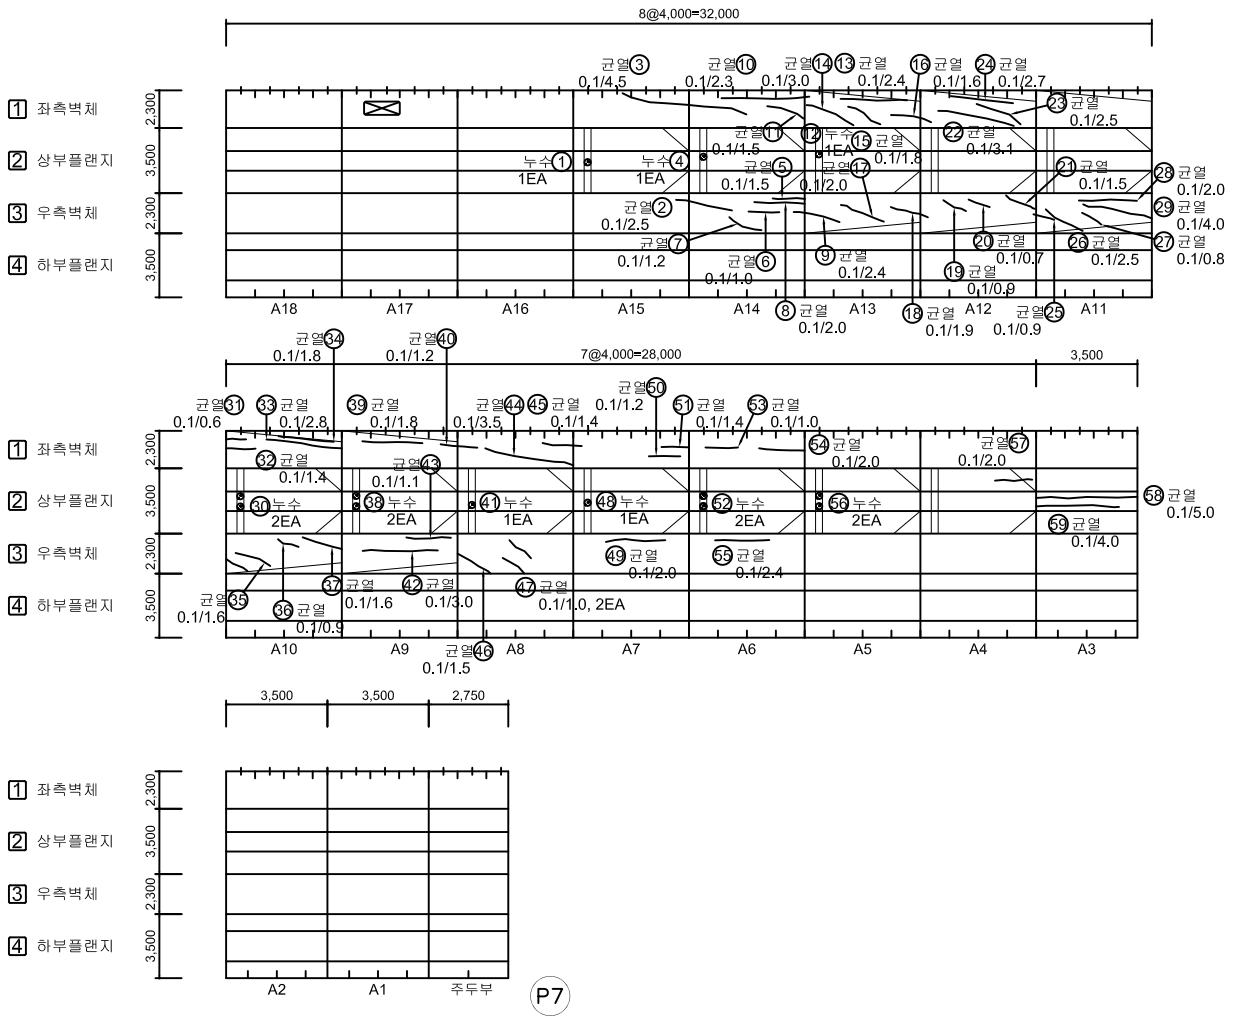

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
2	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
4	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
12	정착구	누수	-	-	-	1	1.00	EA	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
17	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	3.1	-	1	3.10	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
26	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
27	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
28	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
29	우측벽체	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
30	정착구	누수	-	-	-	2	2.00	EA	
31	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	

KEY PLAN

SECTION

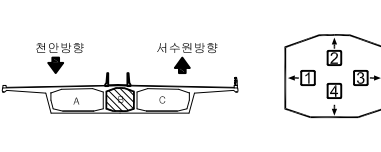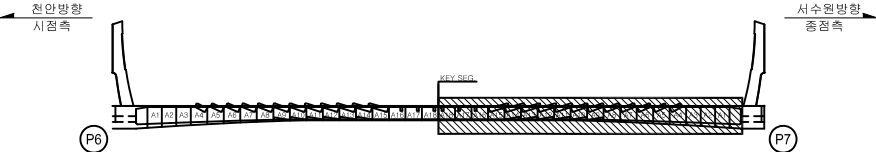

범	표면오염	토사회적	기타	배수구막힘	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면오염	토사회적	기타	배수구막힘	평택대교
범	표면오염	토사회적	기타	배수구막힘	2023.06
범	표면오염	토사회적	기타	배수구막힘	이택수
범	표면오염	토사회적	기타	배수구막힘	도면번호
범	표면오염	토사회적	기타	배수구막힘	104

← 천 안

서수원➡



SECTION




손상물량표


BOX (B)

← 천 안


서수원 →

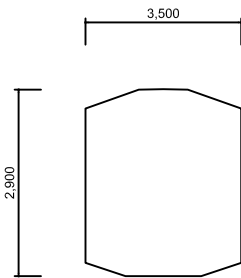


격벽부(시점쪽)

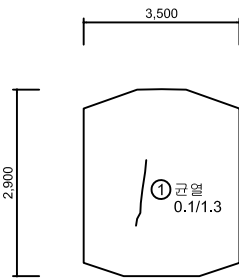

격벽부(중점쪽)

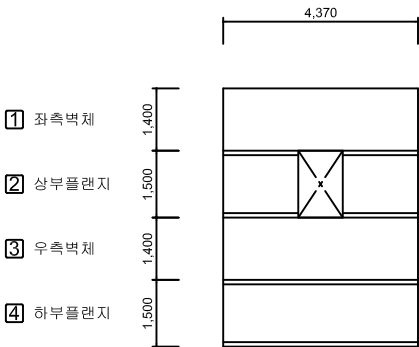


주두부 연결통로

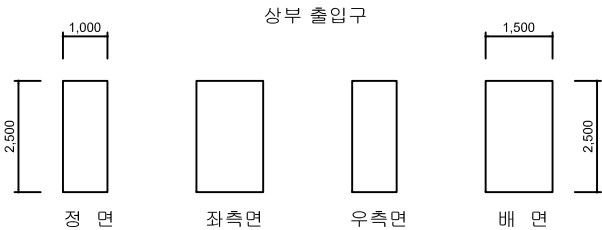

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

← 천안방향
시점측

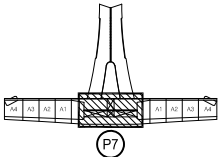

서수원방향
중점측 →

SECTION



범 례	 CW 0.2	 관 열	 망상관열	 철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,체수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보 수 부	 부 식	책 임 자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	106	




ID : PSC B BOX 내부 (S8) 외관조사망도

손상물량표

BOX (B)



← 처 아

서수원➡

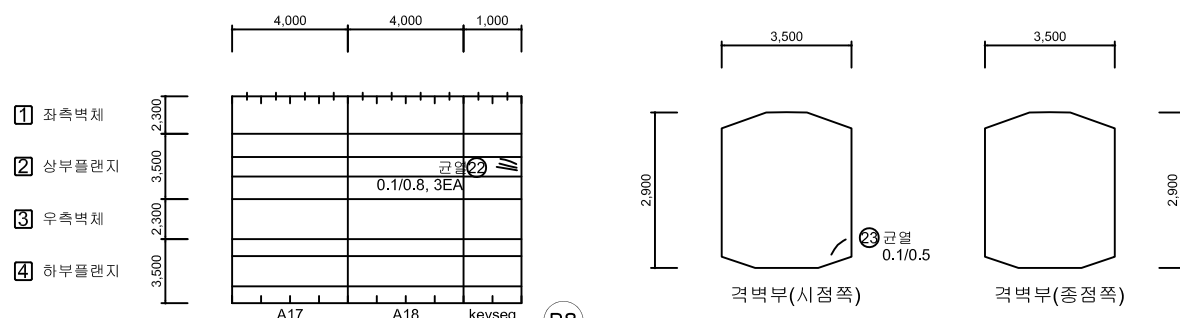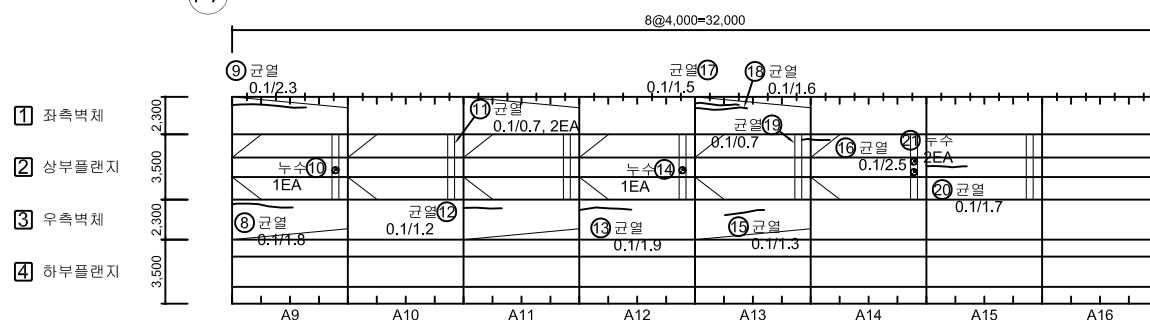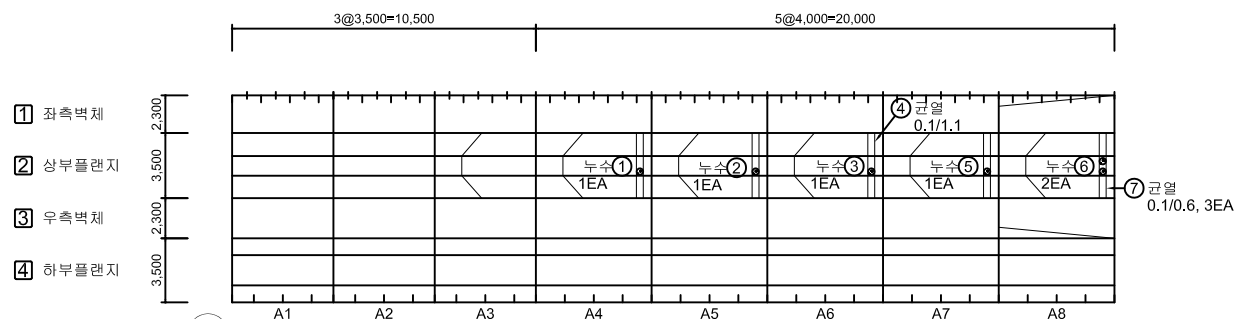[illegible]

KEY PLAN

SECTION

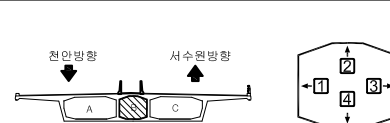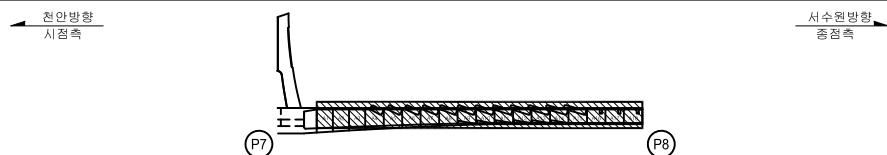


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원➡

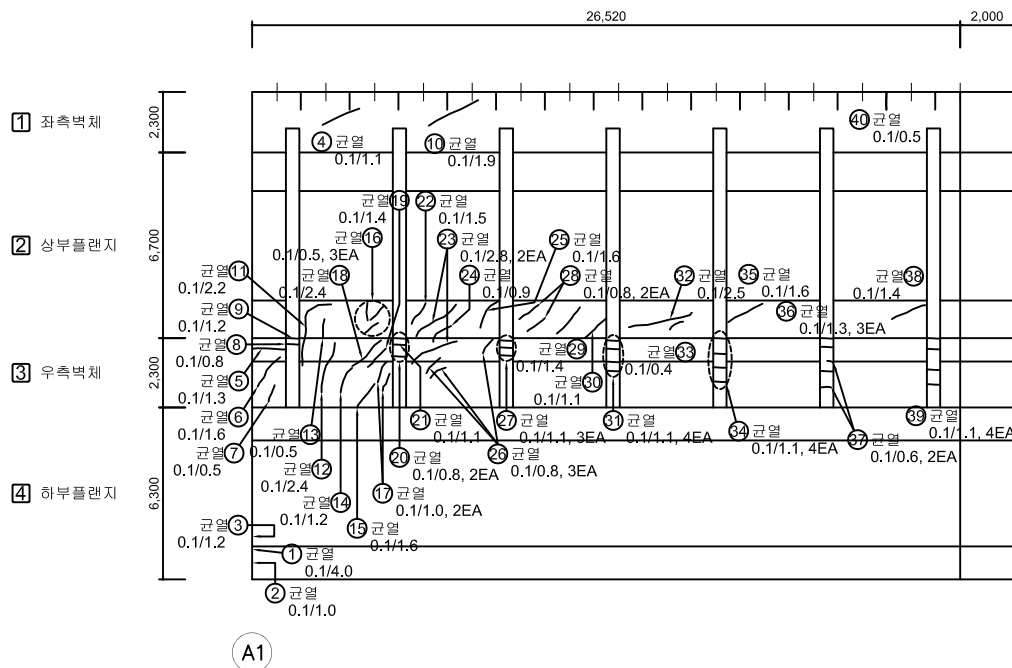

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	격벽부	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
11	우측벽체/상부플랜지	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
18	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
23	상부플랜지	균열	0.1	2.8	-	2	5.60	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
25	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
26	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	3	2.40	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
28	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
29	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
32	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
35	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	

KEY PLAN

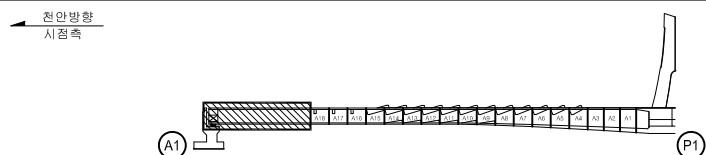

SECTION




본 례	 CW 0.2	 간 격	 망상교결	 철근노출	용 의 명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검결과
	 파손, 탈락	 재료변리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 체수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수 수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	108	

손상물량표


BOX (C)

← 천 안

서수원➡

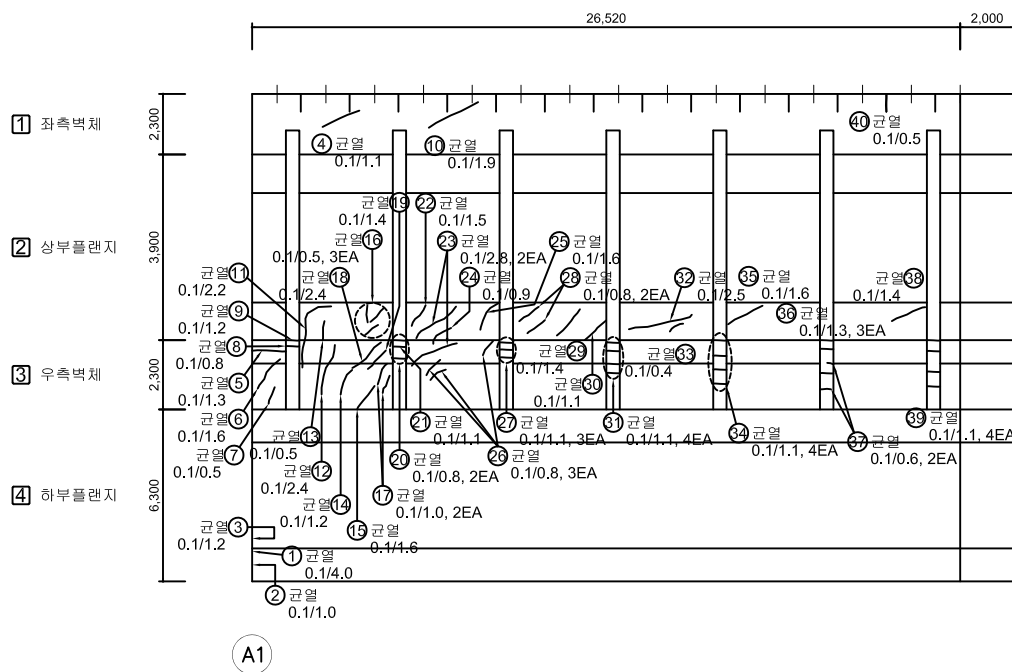[illegible]

KEY PLAN

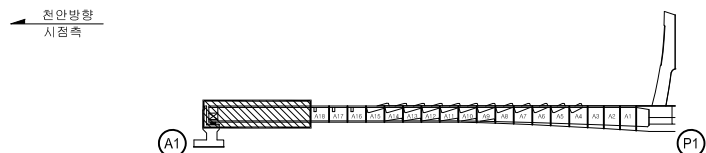


SECTION



명	 PW 0.2	 간 격	 망상간격	 철근노출	영 역 명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,틀링	 재료틀링	 백 태	구조물명		
례	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부분	 부식	책 일 자	이택수	
	 토사회적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	109	



BOX (C)

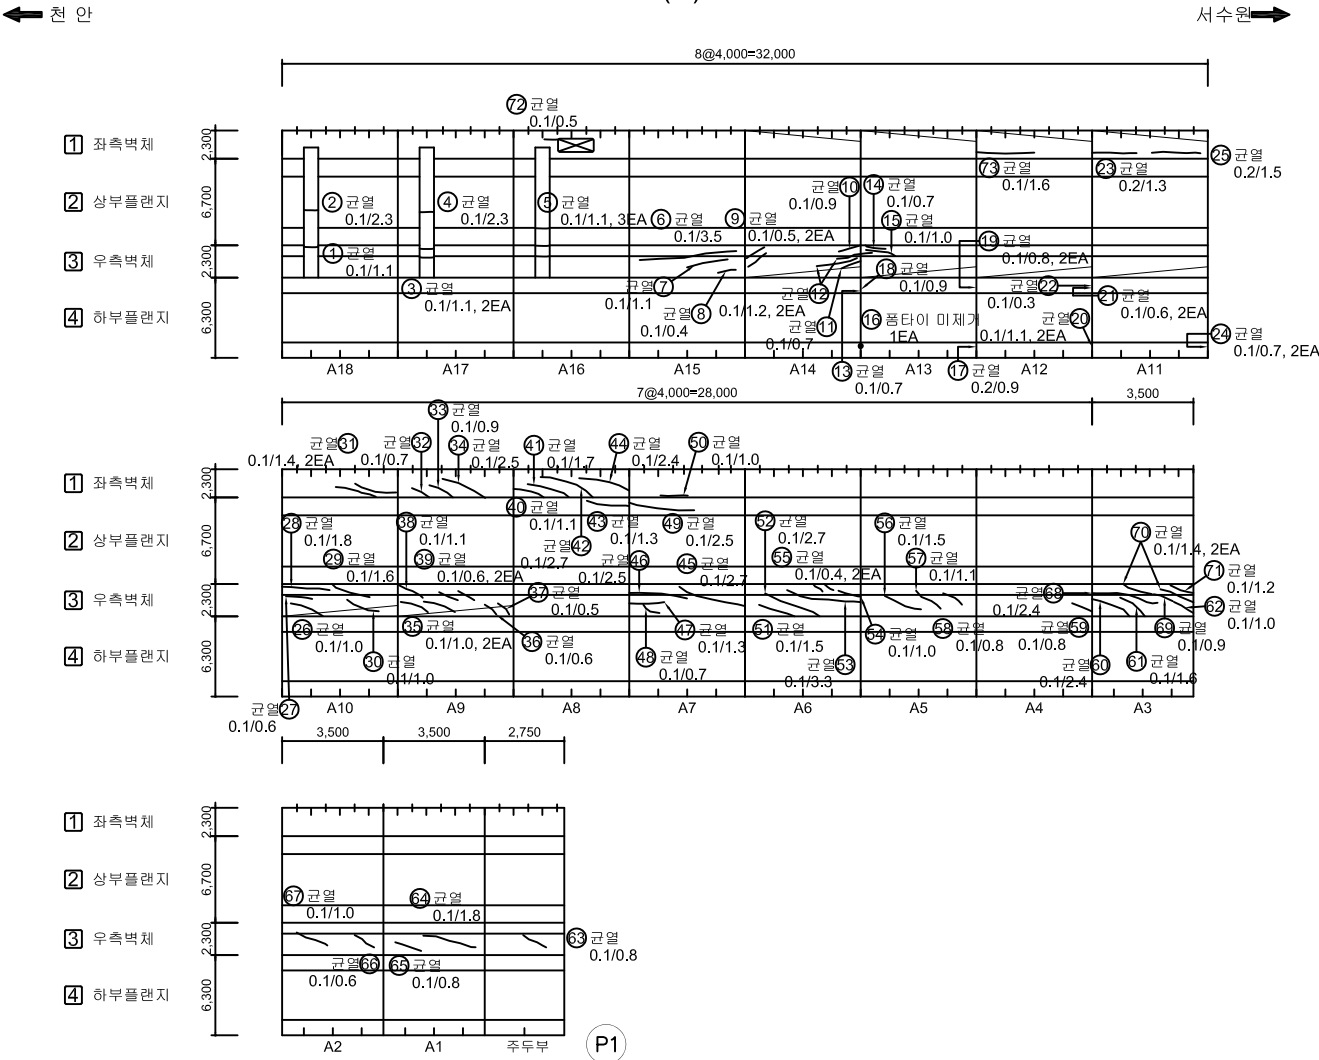

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	상부플랜지	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
3	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
5	상부플랜지/우측벽체	균열	0.1	1.1	-	3	3.30	m	
6	우측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
8	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
13	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	하부플랜지	폼타이 미제거	-	-	-	1	1.00	EA	
17	하부플랜지	균열	0.2	0.9	-	1	0.90	m	
18	하부플랜지	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
19	하부플랜지	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
20	하부플랜지	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
21	하부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
22	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
23	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
24	하부플랜지	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
25	좌측벽체	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
32	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
34	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	

KEY PLAN

SECTION

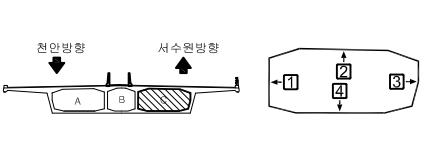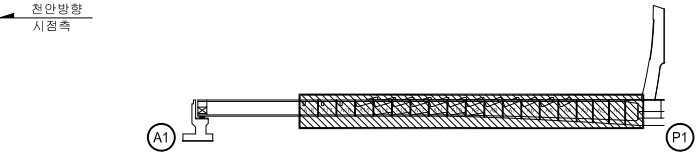


범	범	범	범	범	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	범	범	범	범	평택대교
범	범	범	범	범	2023.06
범	범	범	범	범	이택수
범	범	범	범	범	110

BOX (C)

← 천 안

서수원 →

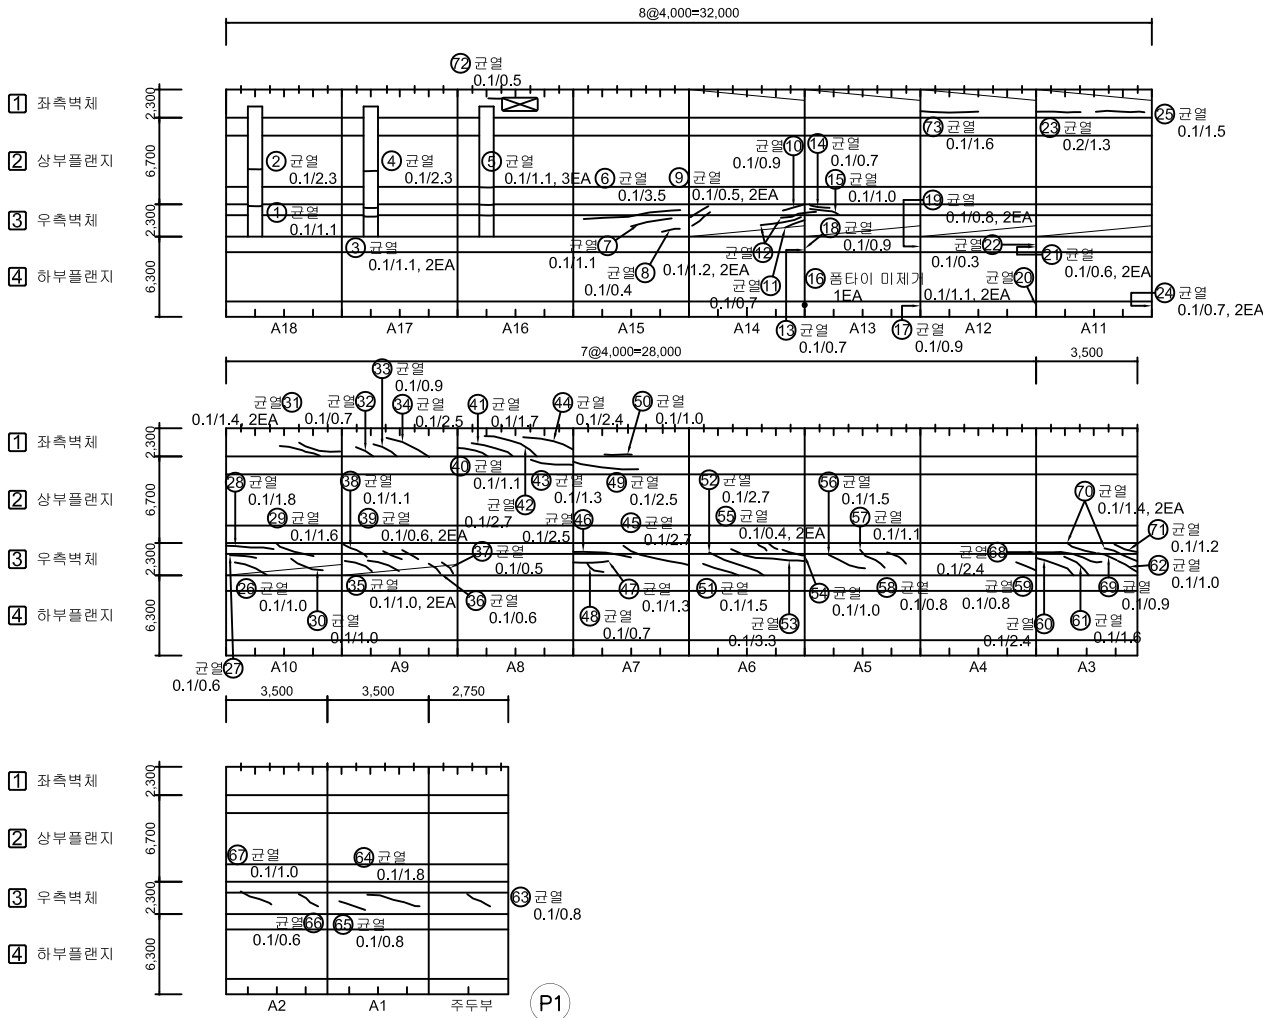

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
37	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
38	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
39	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
44	상부플랜지	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
45	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
46	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
48	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
49	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
50	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
51	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
52	우측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
53	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
55	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
56	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
57	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
58	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
59	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
60	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
61	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
63	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
64	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
65	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
66	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
67	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
68	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
69	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	

KEY PLAN

SECTION

← 천안방향
시점측

서수원방향
종점측




범	표면	구조	2023년
표면	구조	2023년	국도43호선 평택대교
표면	구조	2023년	정밀안전점검용역
표면	구조	2023년	평택대교
표면	구조	2023년	2023.06
표면	구조	2023년	이택수
표면	구조	2023년	도면번호
표면	구조	2023년	111

BOX (C)

← 천 안


서수원 →

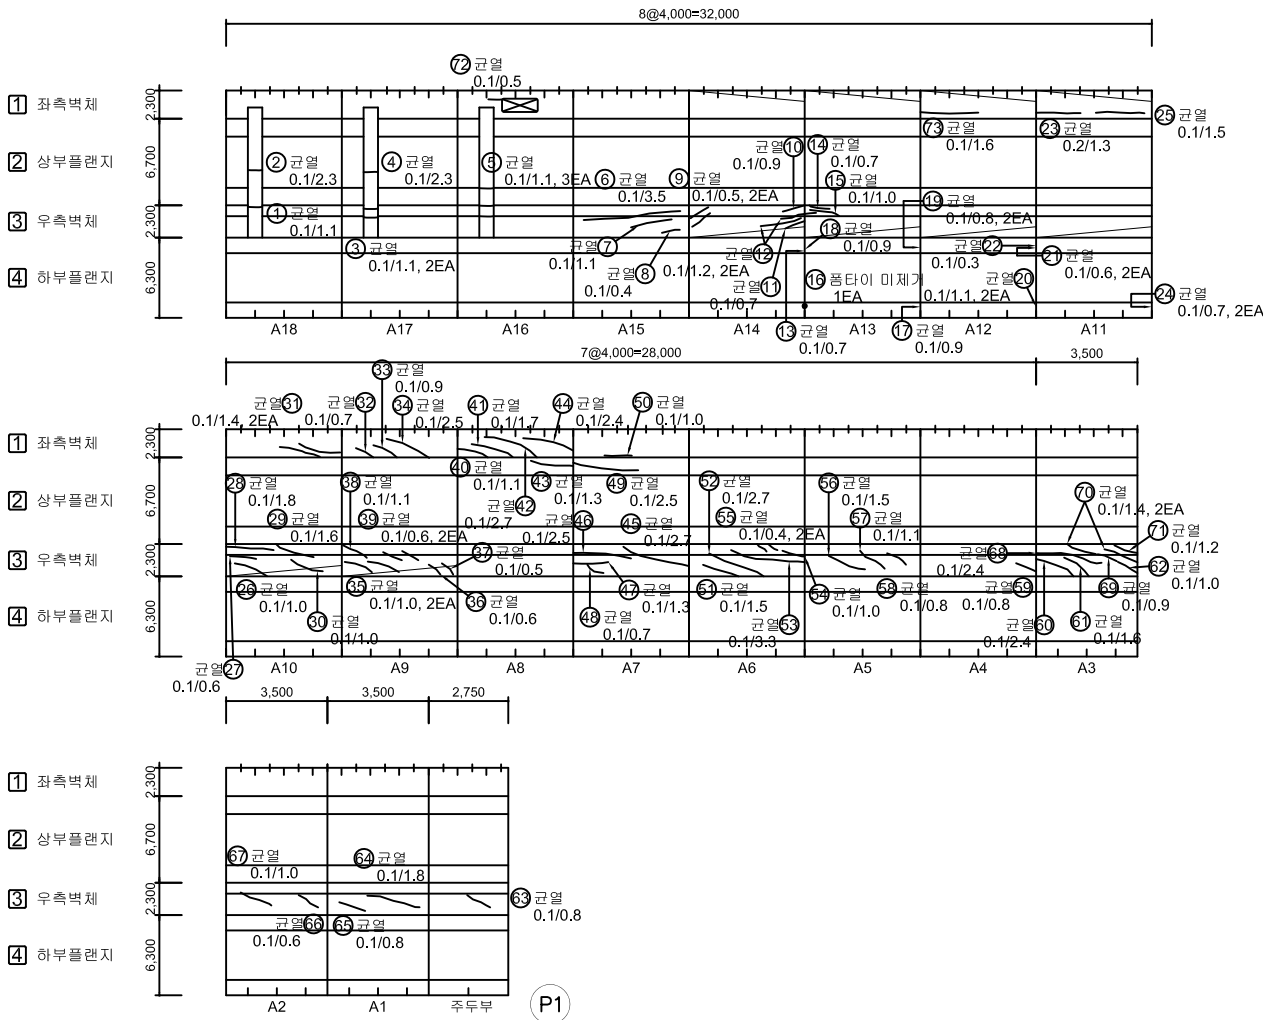

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
72	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
73	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									

KEY PLAN


SECTION

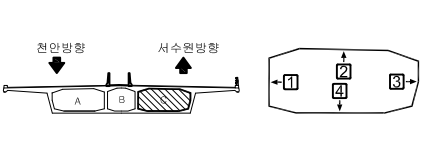

범	표면오염	토사퇴적	기타	배수구막힘	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	방수,채수	배수부	배수부	구조물명	평택대교
범	벽리,박락	부식	부식	부식	조사일자	2023.06
범	표면오염	배수부	배수부	배수부	책임자	이택수
범	토사퇴적	기타	기타	기타	도면번호	112

손상물량표

BOX (C)

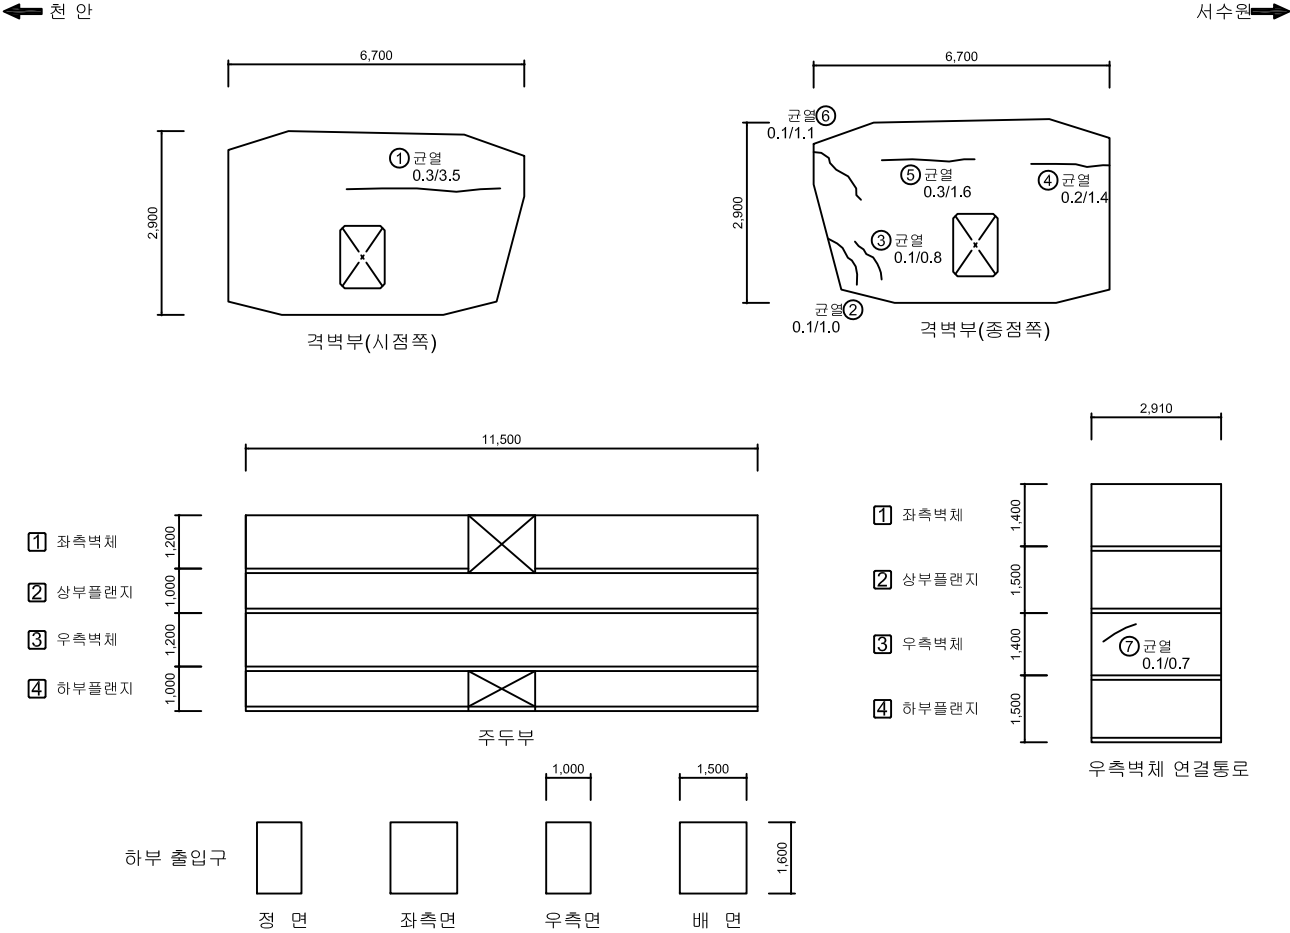

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	격벽부	균열	0.3	3.5	-	1	3.50	m		
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
3	격벽부	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m		
4	격벽부	균열	0.2	1.4	-	1	1.40	m		
5	격벽부	균열	0.3	1.6	-	1	1.60	m		
6	격벽부	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m		
7	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

천안방향
시점측

서수원방향
중점측

SECTION

천안방향

서수원방향


범례

C20 콘크리트	R235 철근	확장관절	교량면	교량면	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
아스팔트콘크리트	R235 철근	R235 철근	교량면	교량면	평택대교
R235 철근	R235 철근	R235 철근	교량면	교량면	2023.06
R235 철근	R235 철근	R235 철근	교량면	교량면	이택수
R235 철근	R235 철근	R235 철근	교량면	교량면	도면번호
R235 철근	R235 철근	R235 철근	교량면	교량면	113

BOX (C)

← 천 안



서수원→

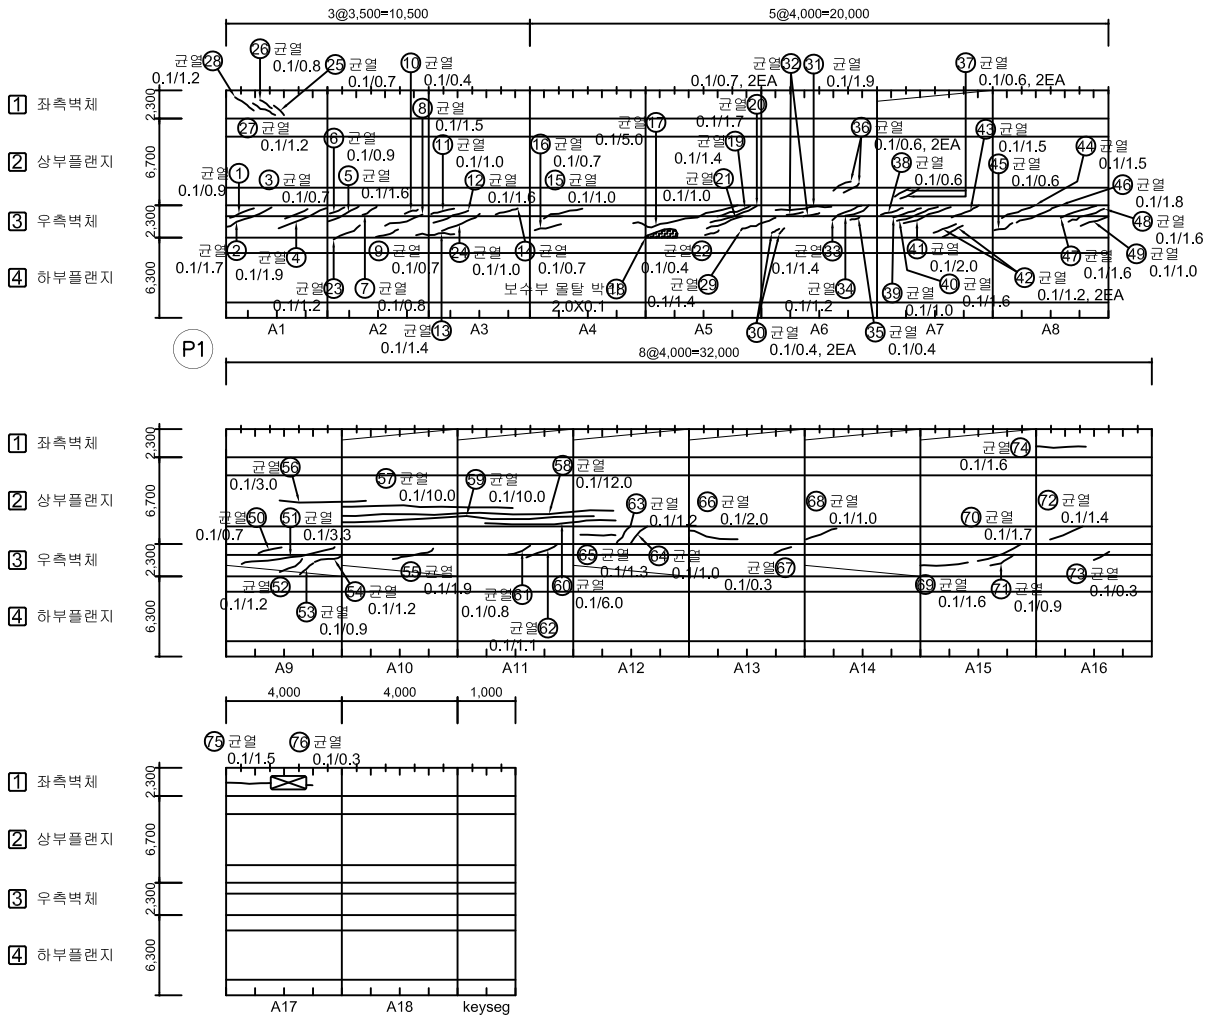

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
7	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
9	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
18	우측벽체	보수부 몰탈 박리	-	2.0	0.1	1	0.20	m²	
19	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
30	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	2	1.40	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	

KEY PLAN

SECTION

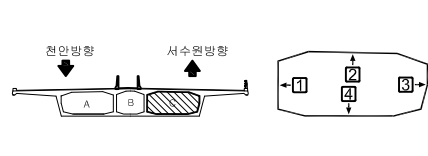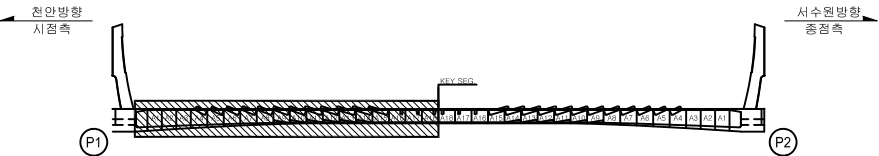


범	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	평택대교
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023.06
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	이택수
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	114

손상물량표

BOX (C)

← 천 안


서수원➡

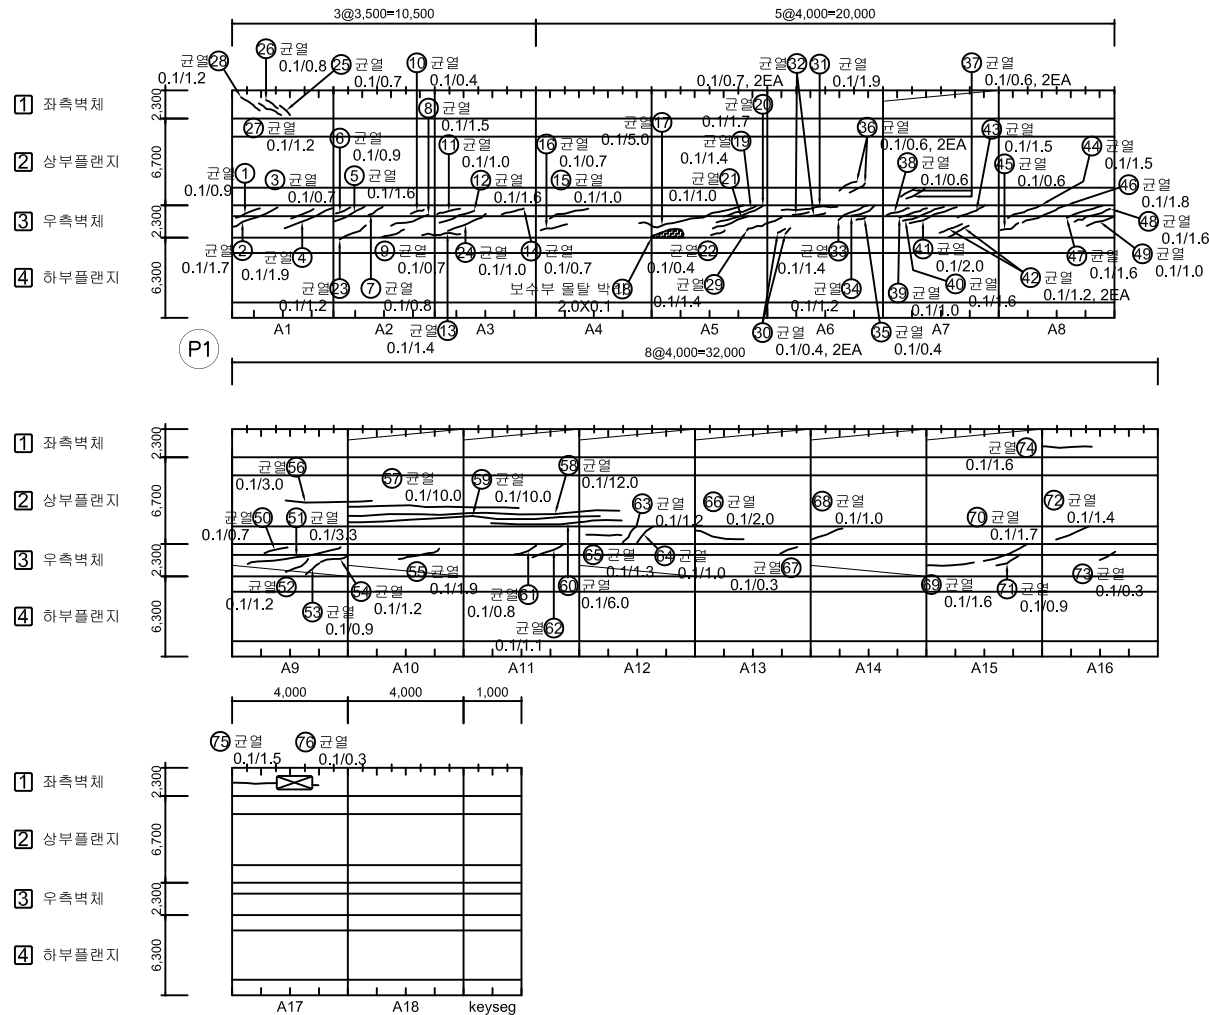

No.	위 치	손상내용	2023년 평밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
37	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
38	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
39	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
40	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
41	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
42	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
43	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
44	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
45	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
46	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
47	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
48	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
49	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
50	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
51	우측벽체	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
52	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
53	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
54	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
55	우측벽체	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
56	우측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
57	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
58	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
59	상부플랜지	균열	0.1	10.0	-	1	10.00	m	
60	상부플랜지	균열	0.1	6.0	-	1	6.00	m	
61	상부플랜지	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
62	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
63	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
64	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
65	상부플랜지	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
66	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
67	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
68	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
69	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
70	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	

KEY PLAN

SECTION



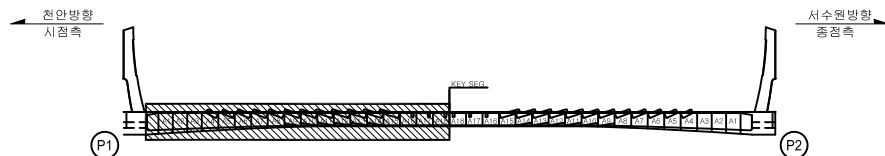


대 래		간		양상간록		물고노출	용역명	2023년 수도권43호선 풍탁대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		채널해리		조	구조물명	풍탁대교
		박리,박락		누수,채수		좌굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		크수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	115

BOX (C)



← 천 안

서수원→

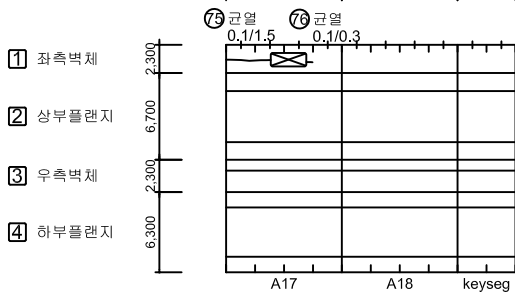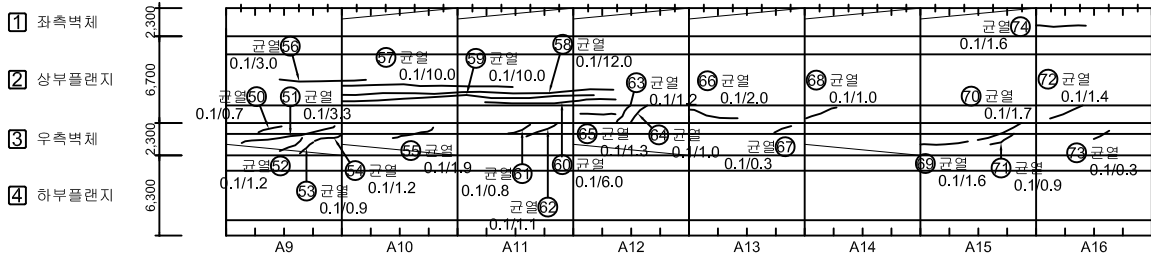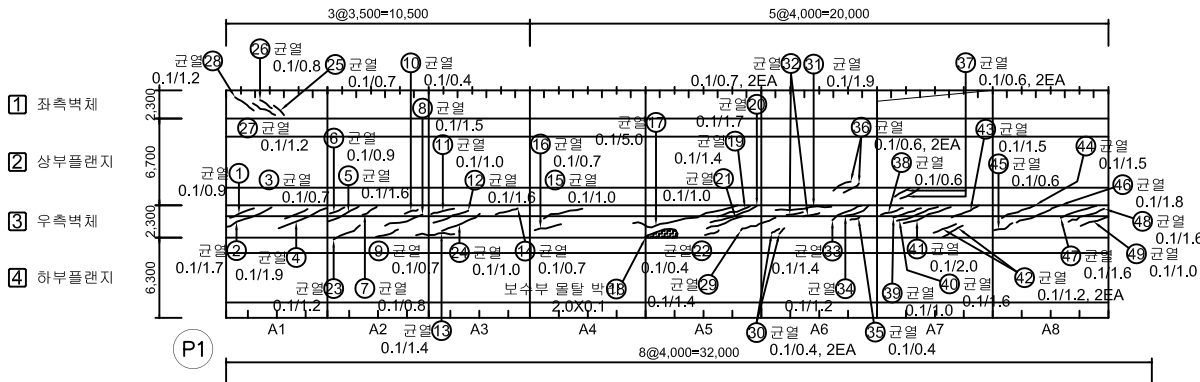

KEY PLAN


SECTION

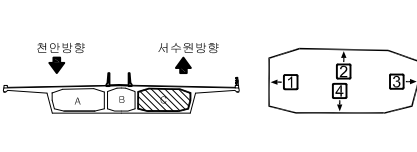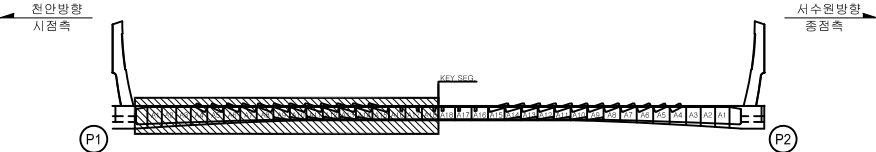

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
71	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
72	상부플랜지	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
73	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
74	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
75	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
76	좌측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									

범	표면균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손,탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
범	바닥,벽면	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
범	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
범	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	116



BOX (C)

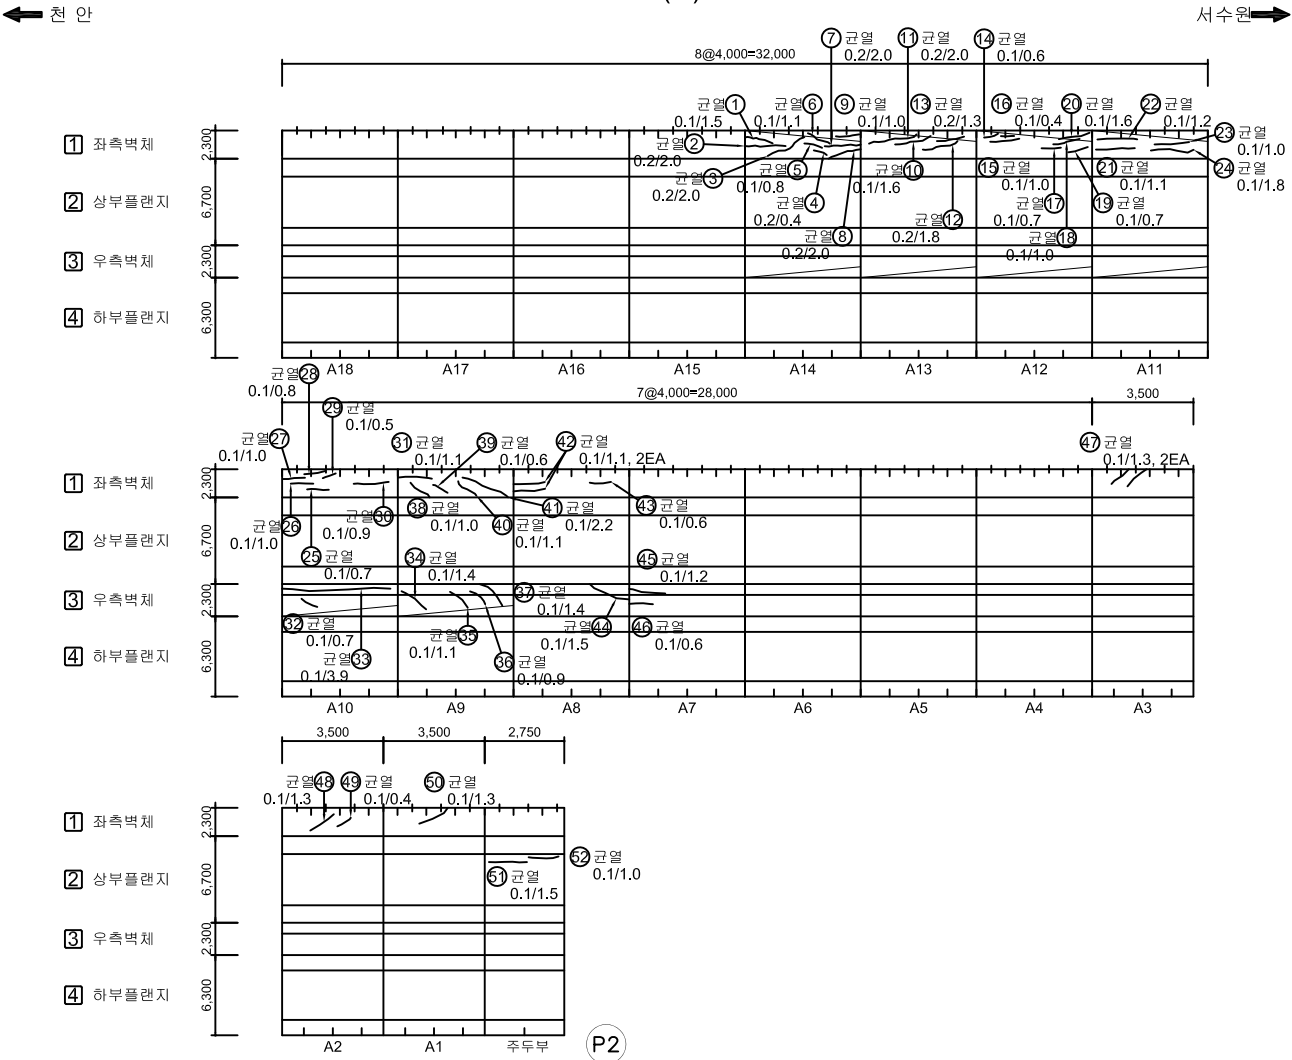

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
3	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
4	좌측벽체	균열	0.2	0.4	-	1	0.40	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
7	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
8	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
11	좌측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
12	좌측벽체	균열	0.2	1.8	-	1	1.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m	
14	좌측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
28	좌측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
31	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
32	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
33	우측벽체	균열	0.1	3.9	-	1	3.90	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
35	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	

KEY PLAN


SECTION

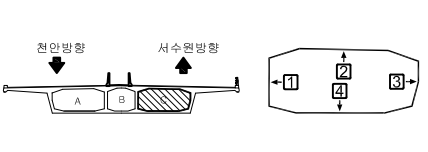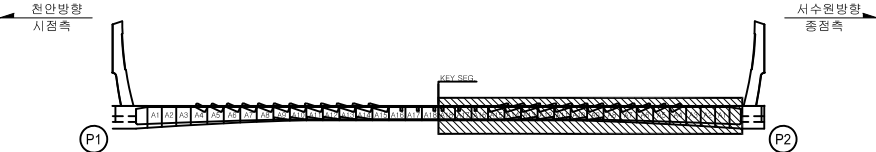

범	CW 0.2 균열	방수균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
범	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
레	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
레	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	117

손상물량표

BOX (C)

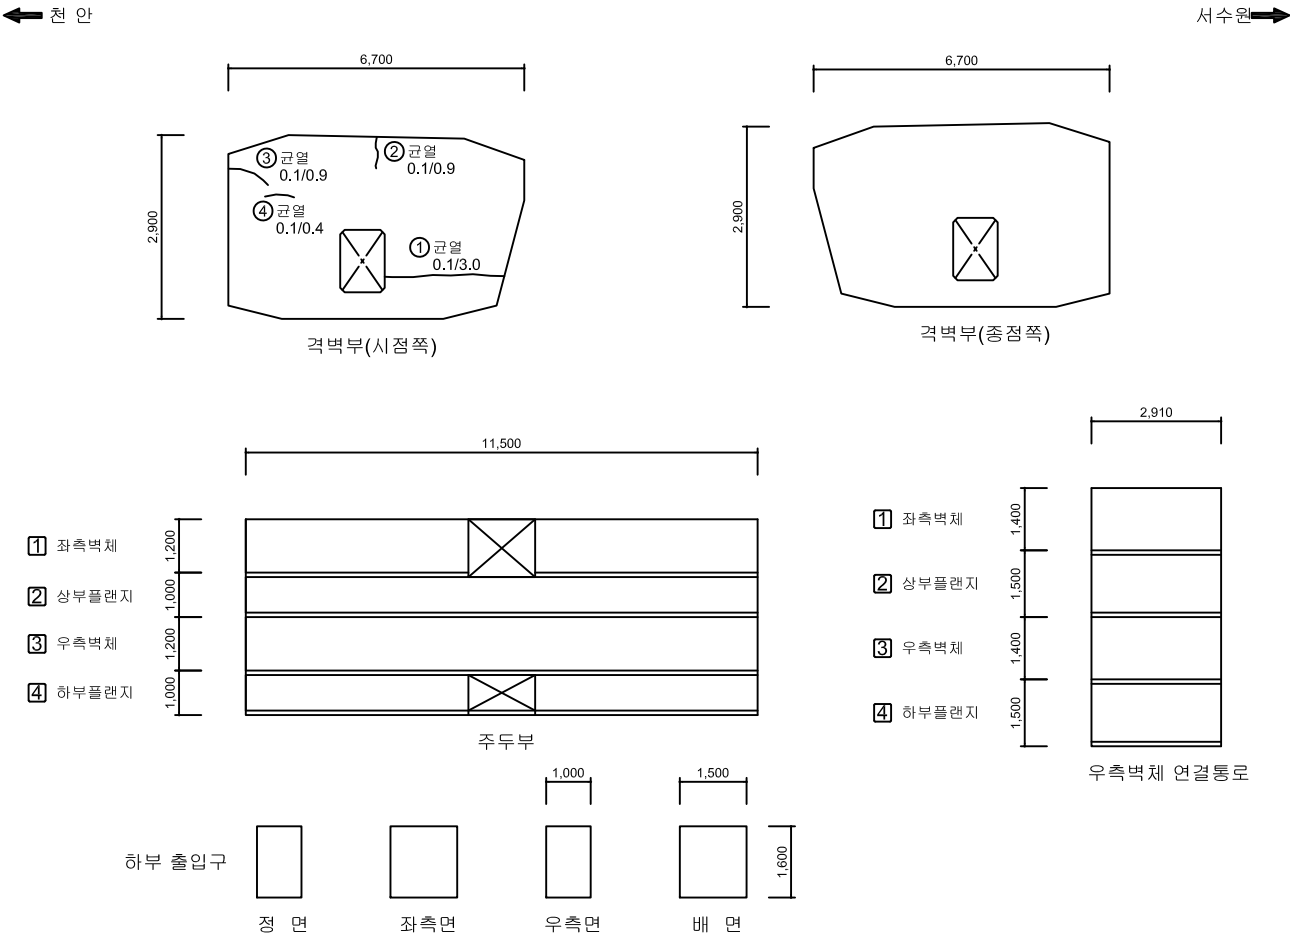

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	격벽부	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m		
2	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m		
3	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m		
4	격벽부	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

범례

	콘크리트		철근		팽창관절		교대		교면		교방		교단		교안
	콘크리트		철근		팽창관절		교대		교면		교방		교단		교안

용역명

2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역

구조물명

평택대교

조사일자

2023.06

책임자

이택수


도면번호

119

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

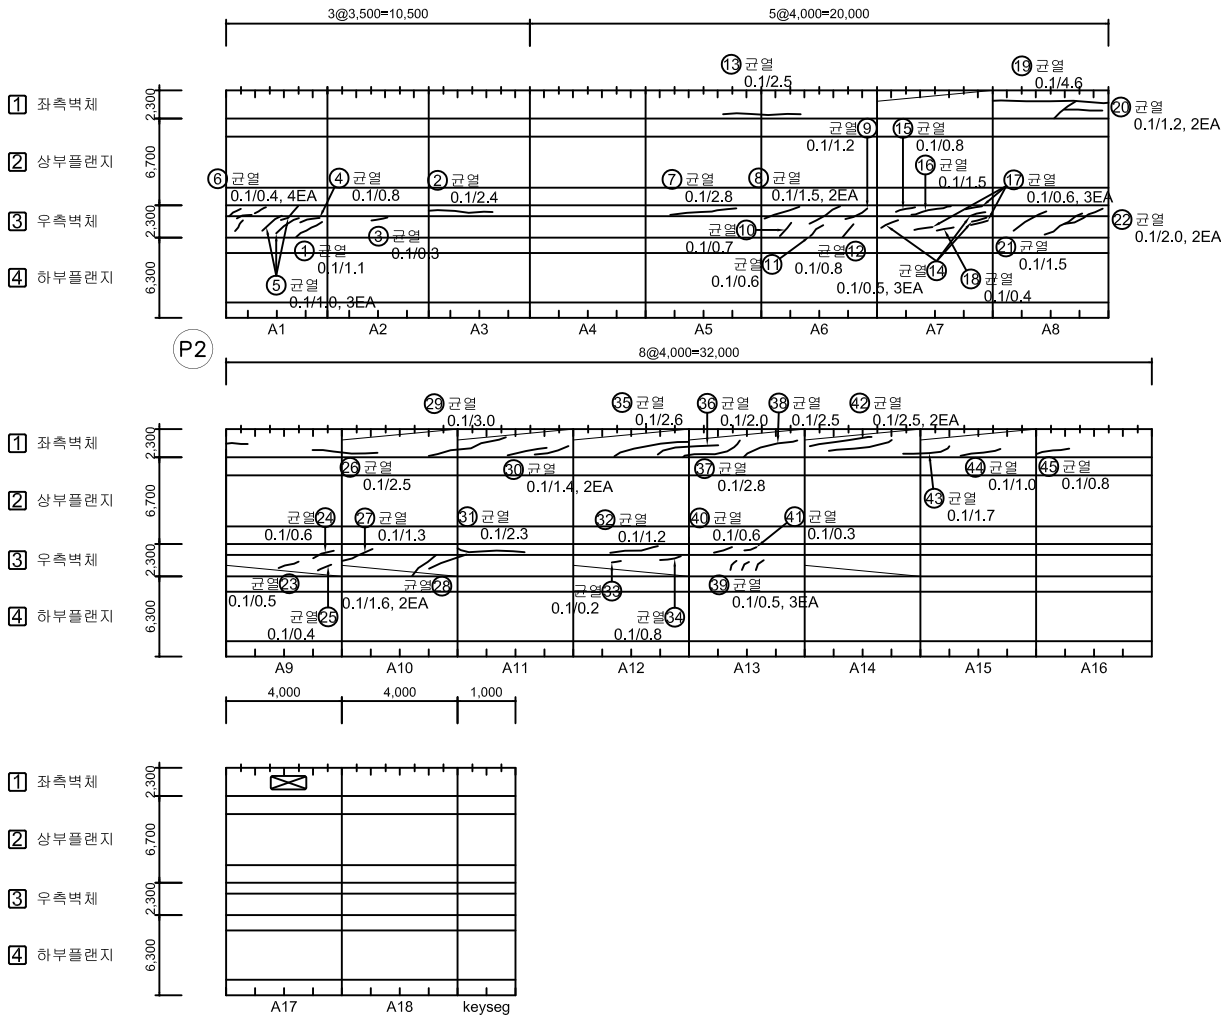

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
2	우측벽체	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	3	3.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	4	1.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
11	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
13	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	3	1.50	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
16	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	3	1.80	m	
18	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	4.6	-	1	4.60	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
22	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
23	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
24	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
27	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	2	3.20	m	
29	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
30	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	2	2.80	m	
31	우측벽체	균열	0.1	2.3	-	1	2.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
34	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
35	좌측벽체	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	

KEY PLAN

SECTION

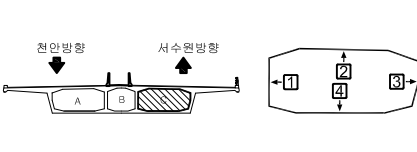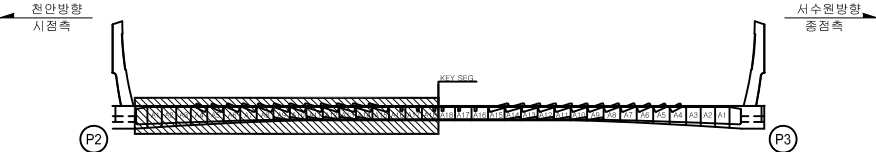


범	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	평택대교
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	2023.06
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	이택수
	표면, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	방수, 타일	120

손상물량표


BOX (C)

← 천 안


서수원➡

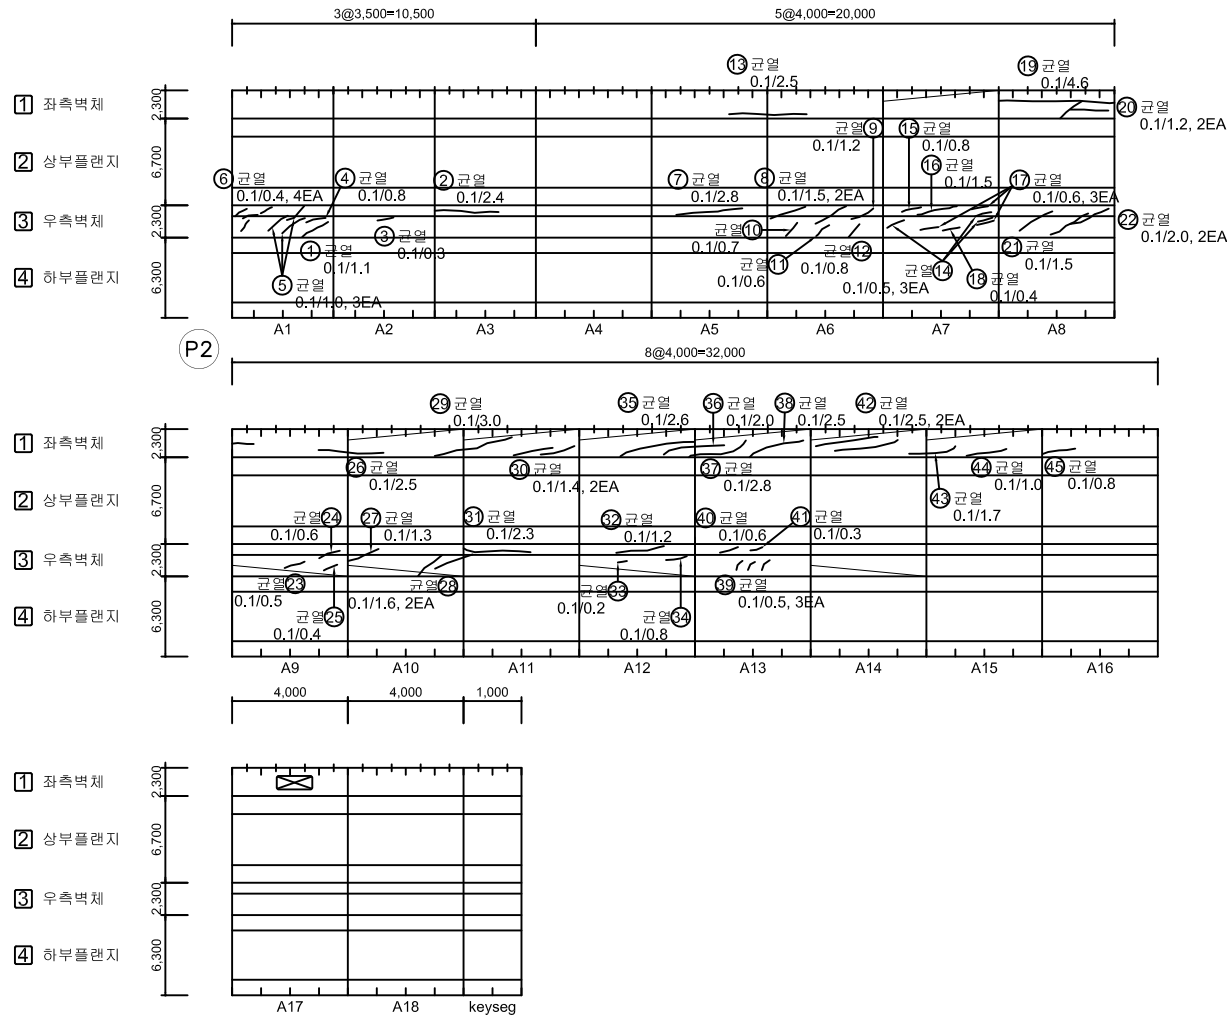[illegible]

KEY PLAN

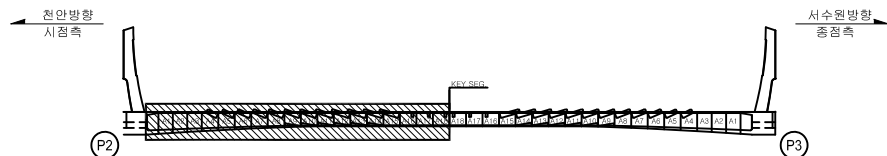

SECTION

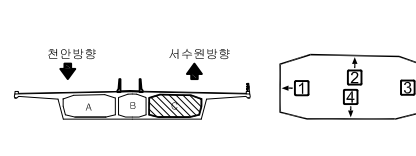


손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원➡

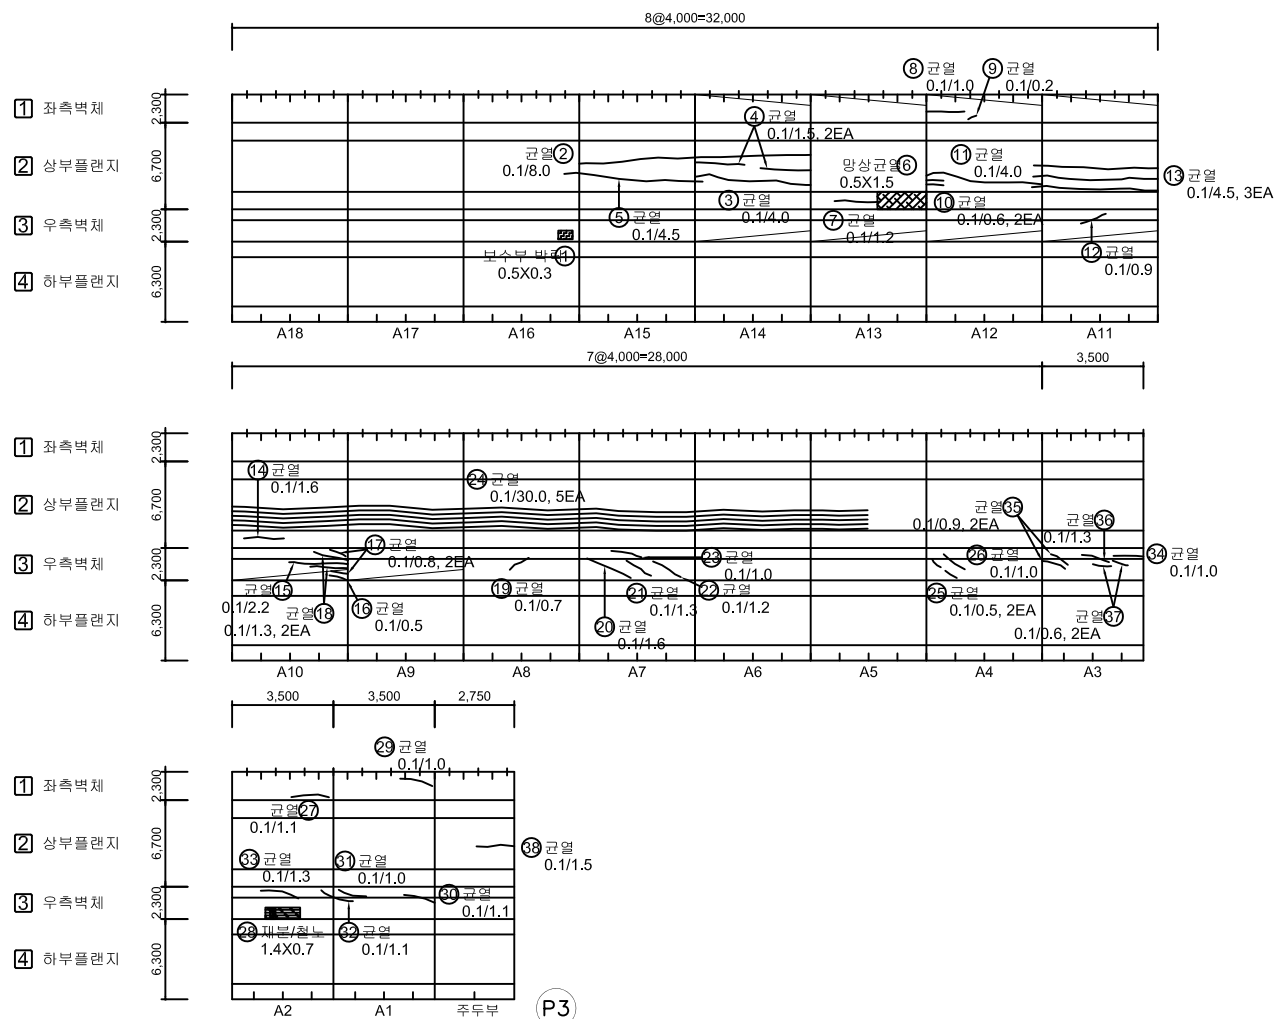


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	깊이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	보수부 박락	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	
2	상부플랜지	균열	0.1	8.0	-	1	8.00	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
4	상부플랜지	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
5	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
6	상부플랜지	망상균열	-	0.5	1.5	1	0.75	m²	
7	상부플랜지	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
10	상부플랜지	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
11	상부플랜지	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
12	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	4.5	-	3	13.50	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	2	1.60	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	2	2.60	m²	
19	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
20	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
21	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
24	상부플랜지	균열	0.1	30.0	-	5	150.00	m	
25	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
26	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
28	우측벽체	재로분리/철근노출	-	1.4	0.7	1	0.98	m²	
29	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
33	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
34	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
35	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	2	1.80	m	

KEY PLAN

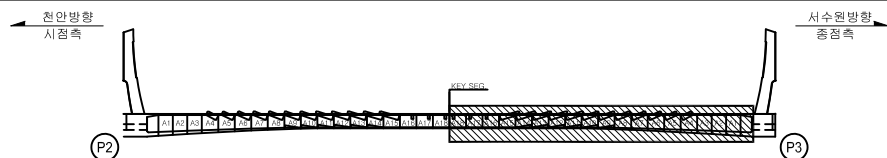

SECTION

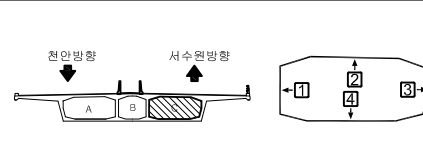


본 례	 CW 0.2	 간격	 양상간격	 홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 채색면적	 색 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구마감	도면번호	122	

손상물량표


BOX (C)

← 천 안

서수원➡

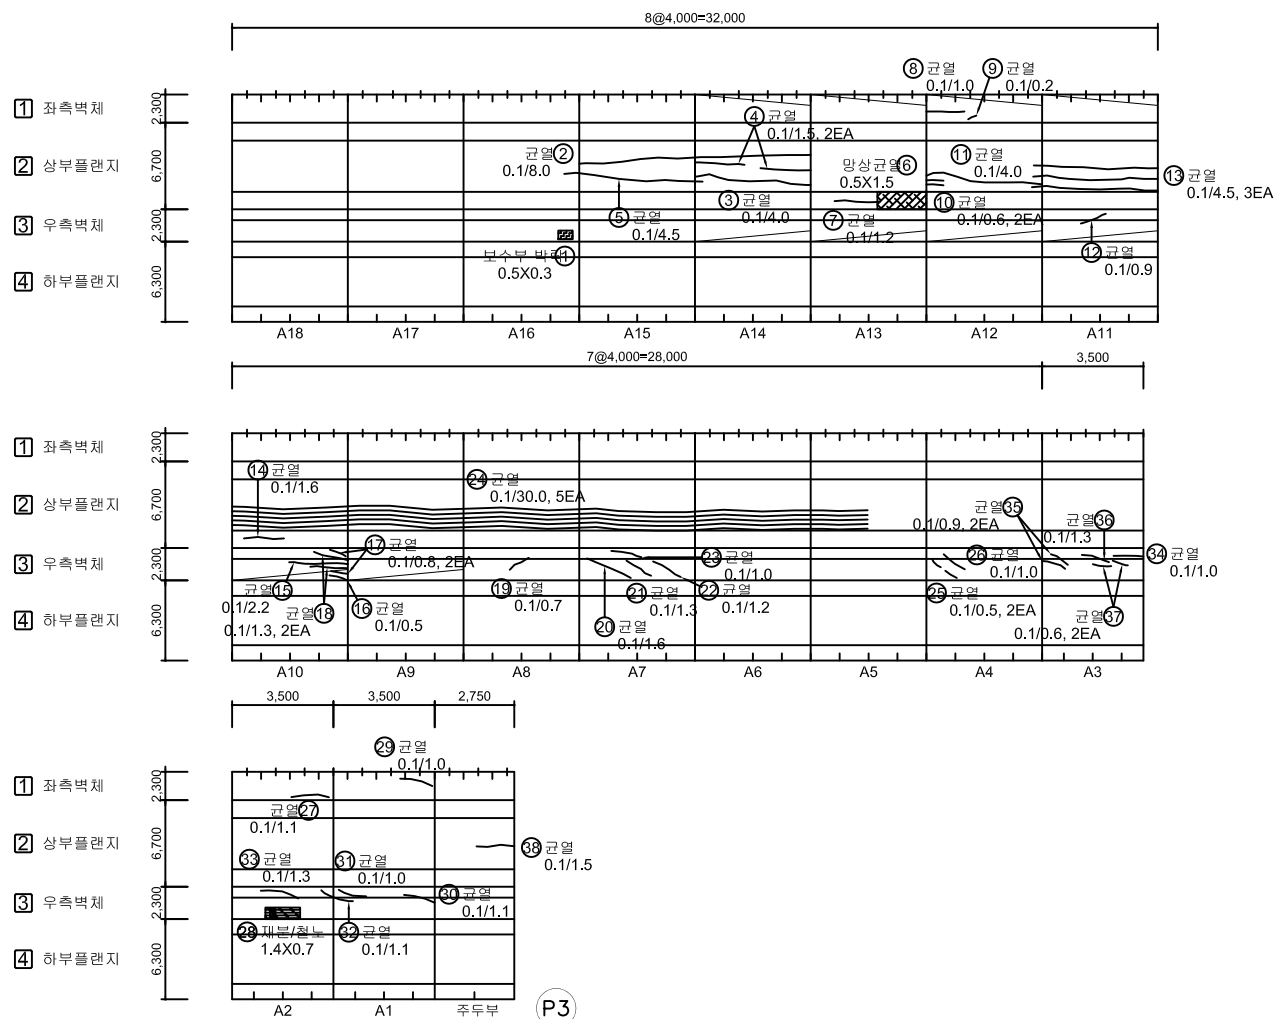[illegible]

KEY PLAN

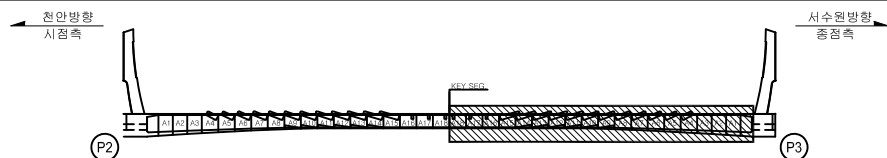


SECTION




본 례	 CW 0.2	간 열		당상간열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재포면리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리, 비력		누수, 채수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	123

손상물량표

BOX (C)

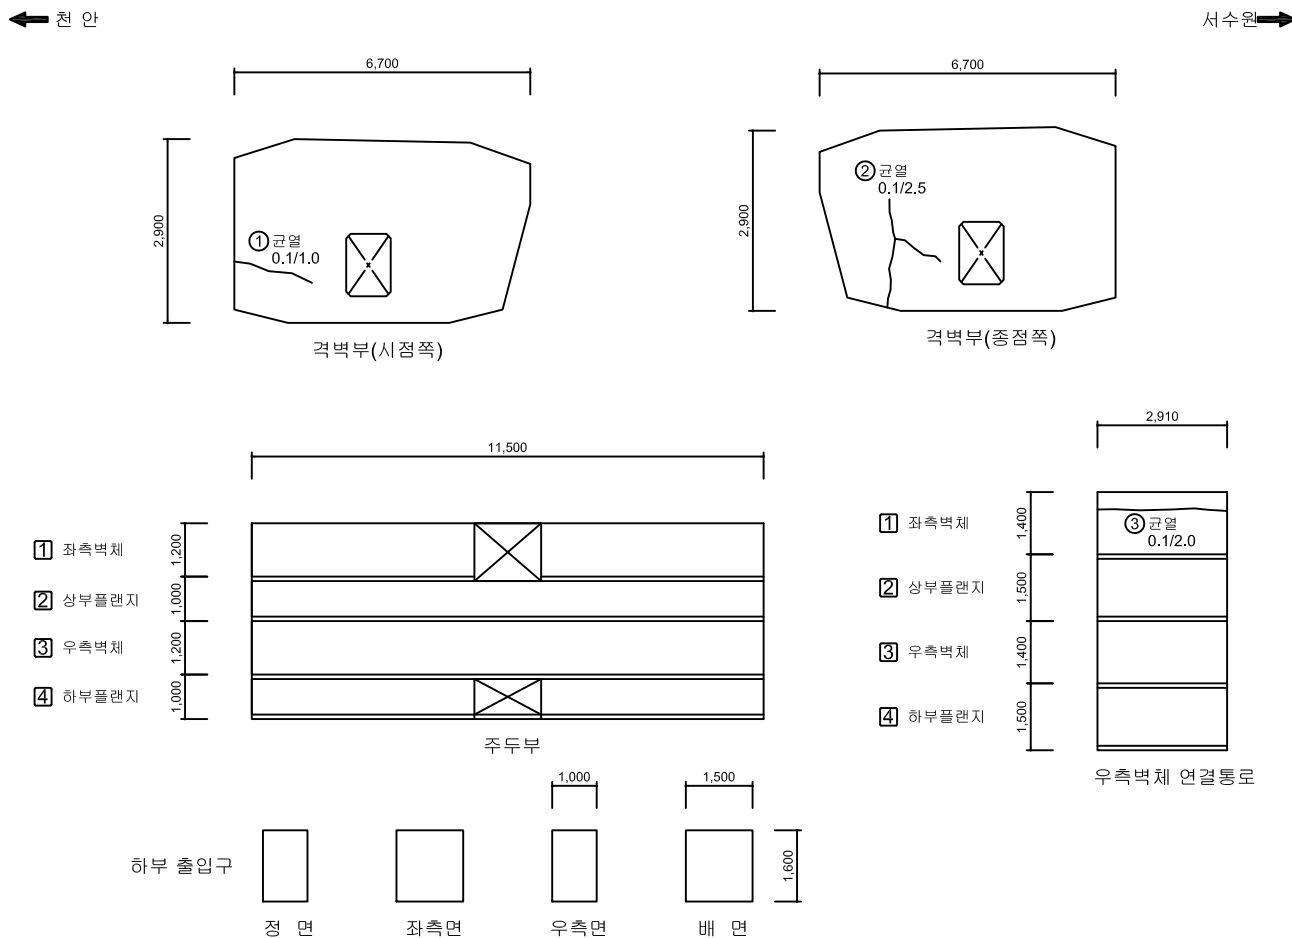[illegible]

KEY PLAN

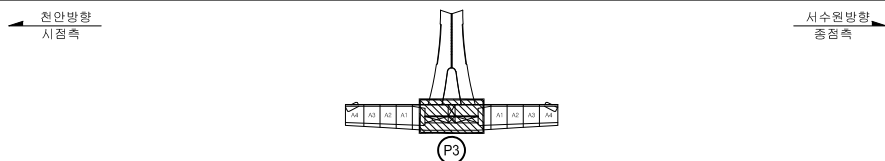

SECTION




본 레	 CW 0.2	 간 일	 망상간일	 줄기노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		 파손,물막	 재포설리	 벽 태	구조물명	평택대교
		 벽기,벽력	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06
		 표면오염	 반수부	 부식	책임자	이택수
		 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	124

BOX (C)

← 천 안



서수원→

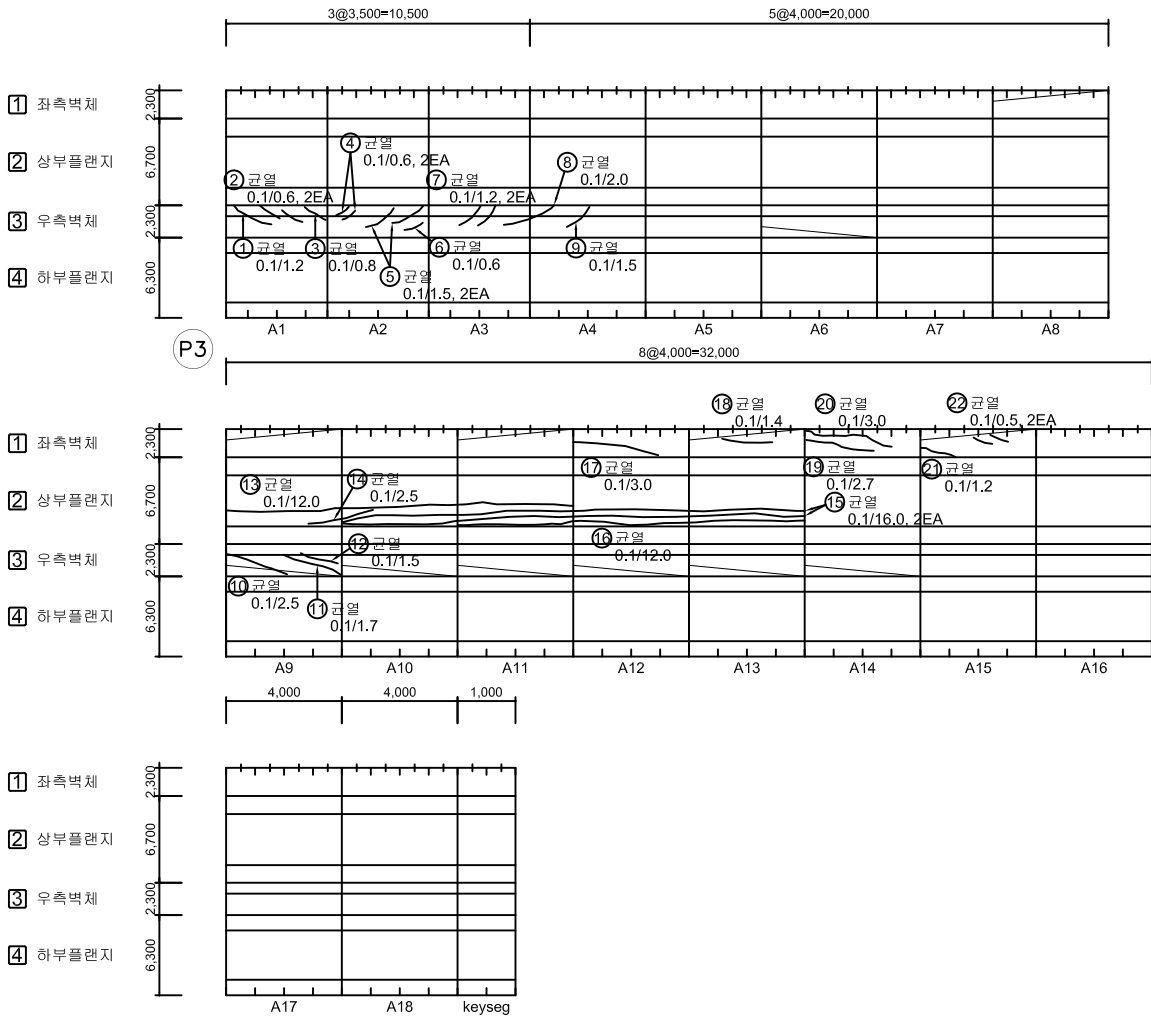

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
2	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
3	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	2	3.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	2	2.40	m	
8	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
10	우측벽체	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
14	상부플랜지	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
15	상부플랜지	균열	0.1	16.0	-	2	32.00	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	12.0	-	1	12.00	m	
17	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
19	좌측벽체	균열	0.1	2.7	-	1	2.70	m	
20	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
21	좌측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
22	좌측벽체	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION

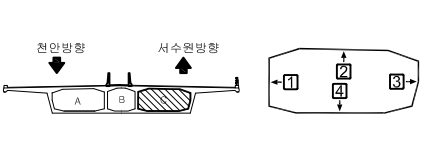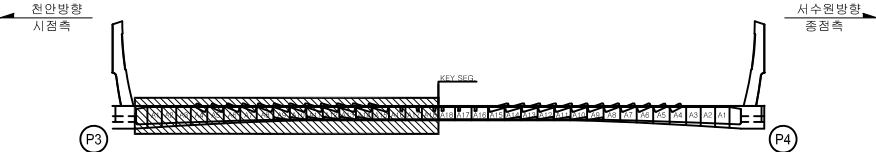


범	CW 0.2	균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교	
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	표면오염	보수 부	부 식	책 임 자	이택수	
	토사퇴적	기 타	배수구막힘	도면번호	125	

BOX (C)

← 천 안



서수원→

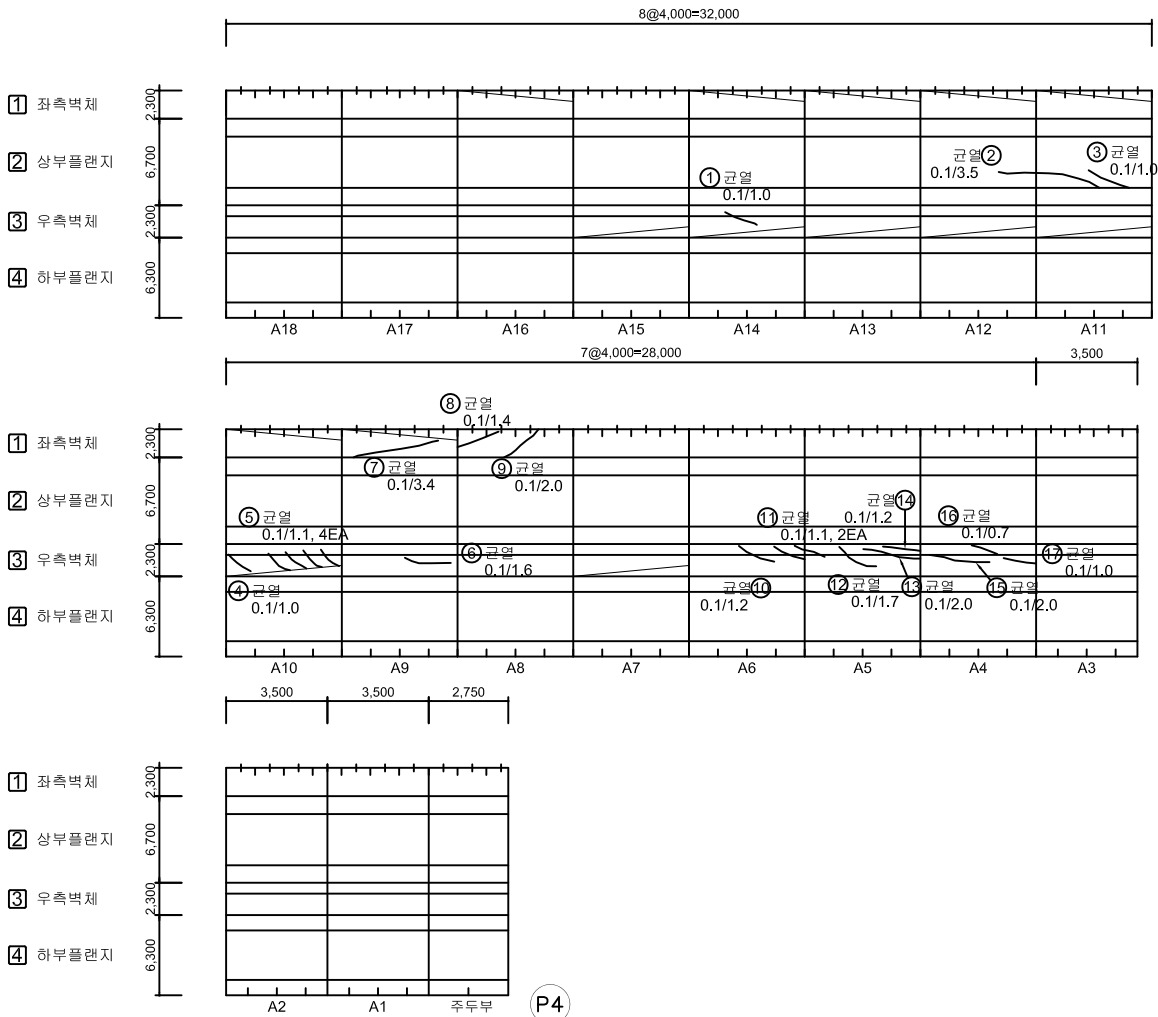

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	상부플랜지	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
3	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
5	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	4	4.40	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
7	좌측벽체	균열	0.1	3.4	-	1	3.40	m	
8	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

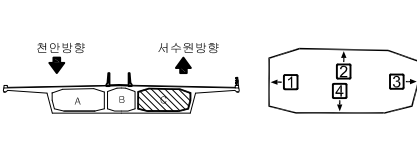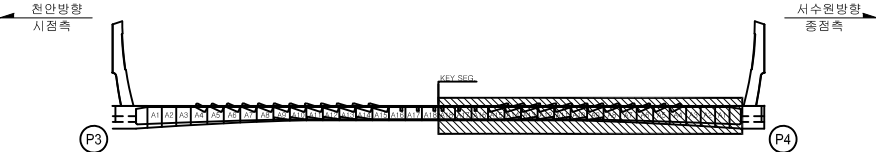

50	 균열	 철근노출	 콘크리트 박리	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 벽, 태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	126

손상물량표

BOX (C)

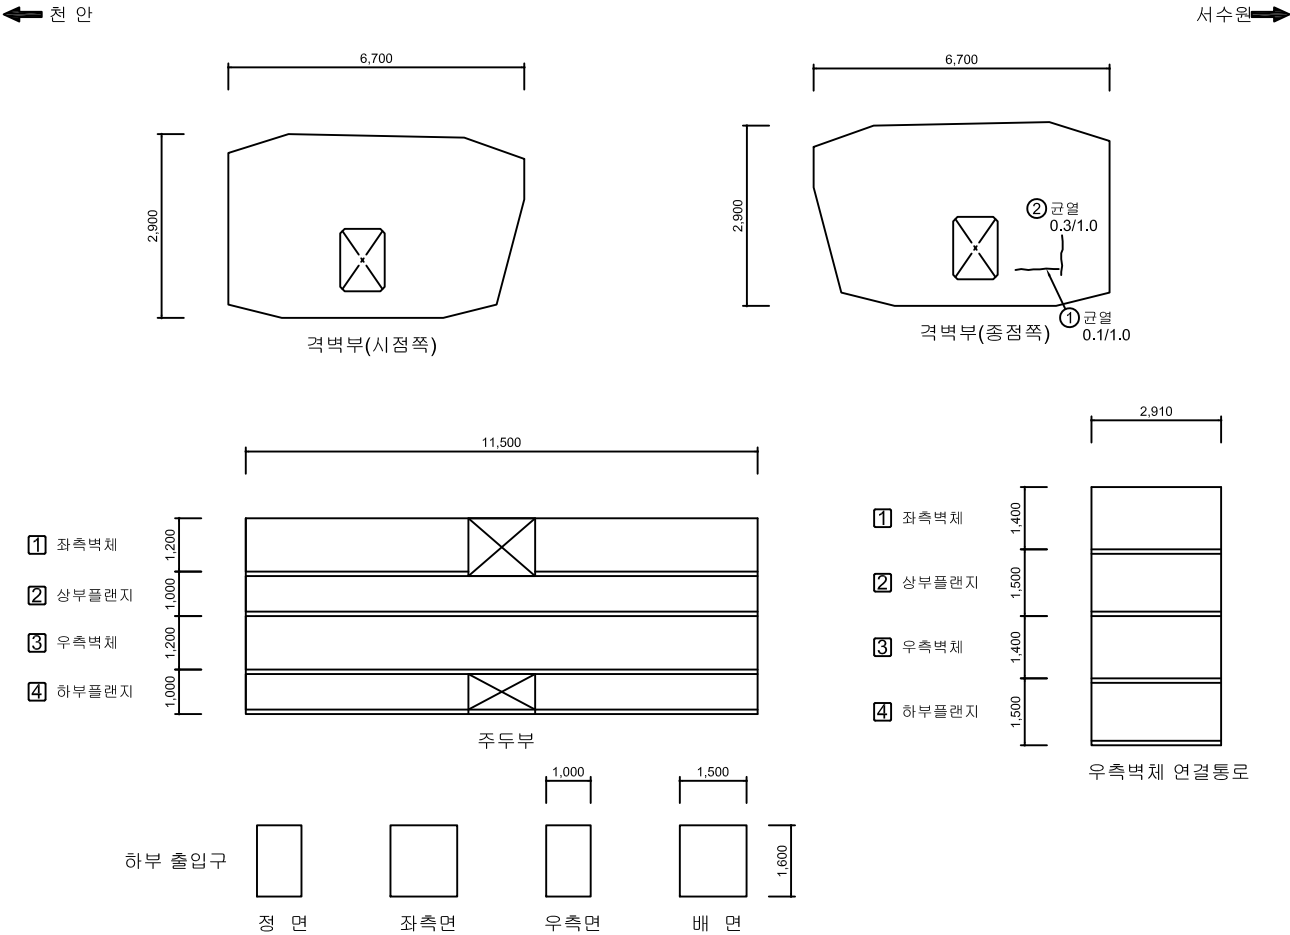

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
2	격벽부	균열	0.3	1.0	-	1	1.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

전안방향
시점측

P4

서수원방향
중점측

SECTION

전안방향

A B

서수원방향

범례

콘크리트

철근노출

팽창관절

배수구

아스팔트

철근

콘크리트

철근노출

팽창관절

배수구

아스팔트

철근

용역명

2023년 국도43호선 평택대교
정밀안전점검용역

구조물명

평택대교

조사일자

2023.06

책임자

이택수

도면번호


127

손상물량표

BOX (C)

← 천 안

서수원➡

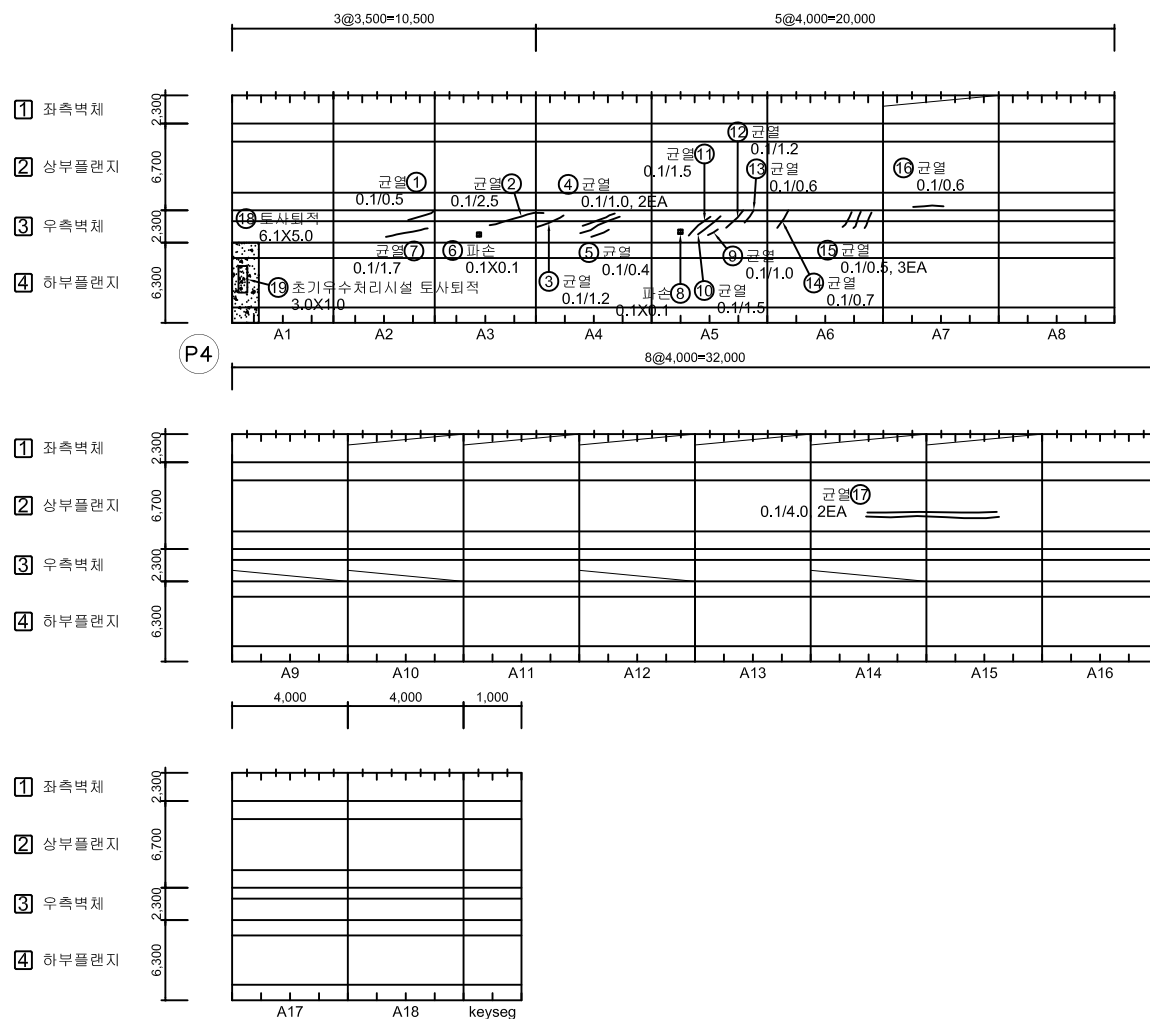[illegible]

KEY PLAN

SECTION



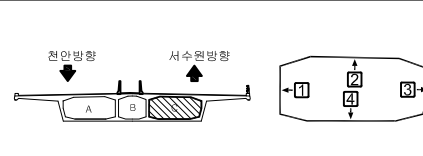


표 례	 CW 0.2	 간 격	 양상간격	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손물막	 재료비리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	128	

BOX (C)

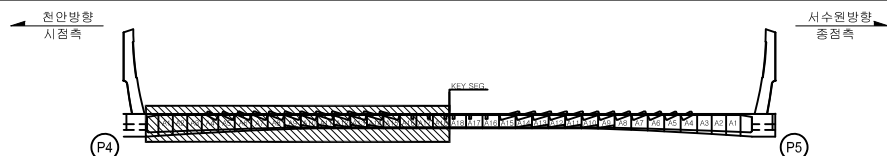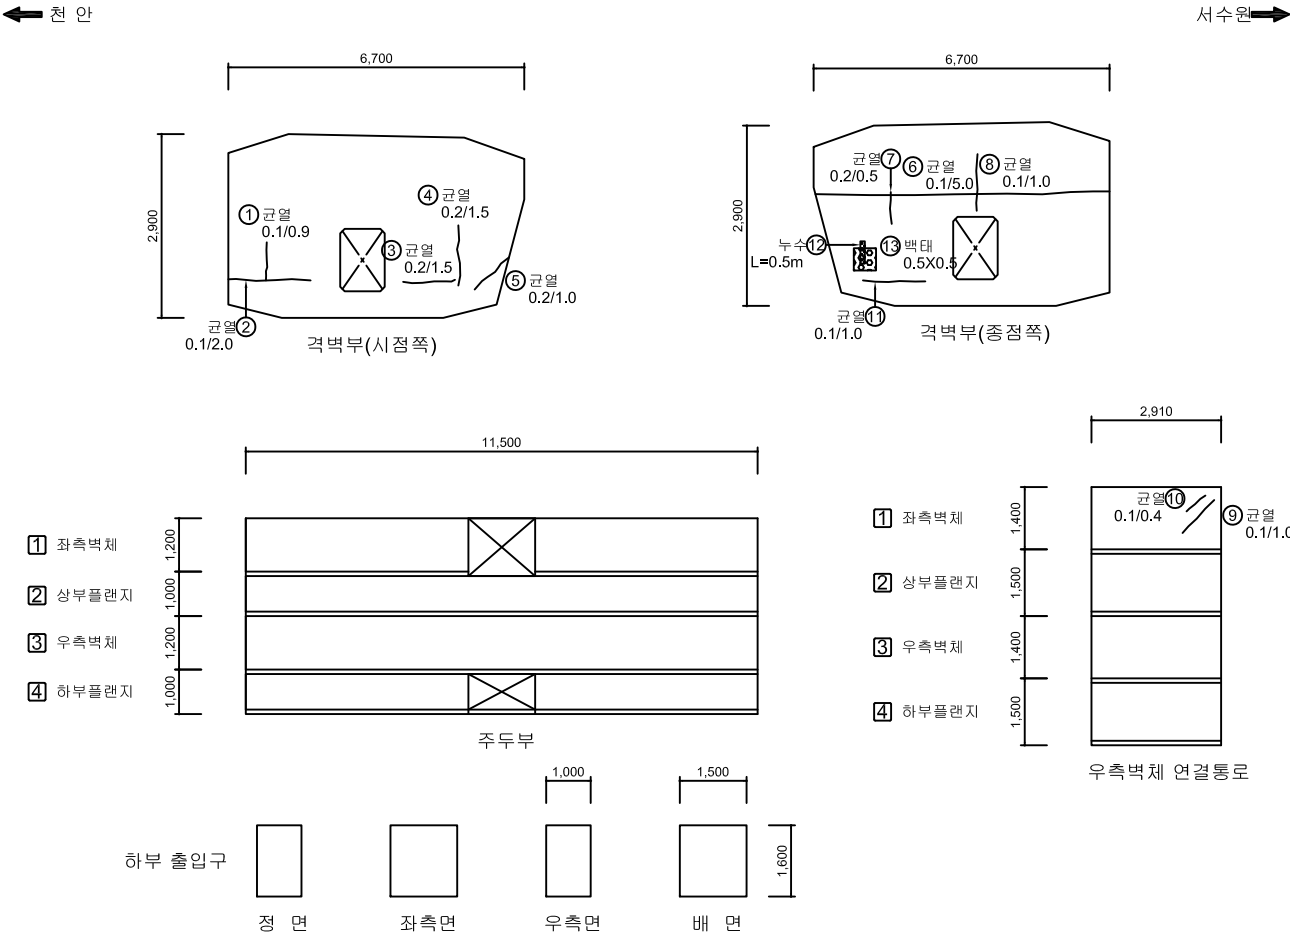

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
2	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
3	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
4	격벽부	균열	0.2	1.5	-	1	1.50	m	
5	격벽부	균열	0.2	1.0	-	1	1.00	m	
6	격벽부	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
7	격벽부	균열	0.2	0.5	-	1	0.50	m	
8	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
9	좌측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
11	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
12	격벽부	누수	-	0.5	-	1	0.50	m	
13	격벽부	백태	-	0.5	0.5	1	0.25	m²	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

SECTION


범례

콘크리트	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
강판, 철막	배태	구조물명	평택대교
벽돌, 벽력	누수, 체수	조사일자	2023.06
표면오염	보수부	책임자	이택수
토사, 퇴적	기타	도면번호	130

BOX (C)



← 천 안

서수원→

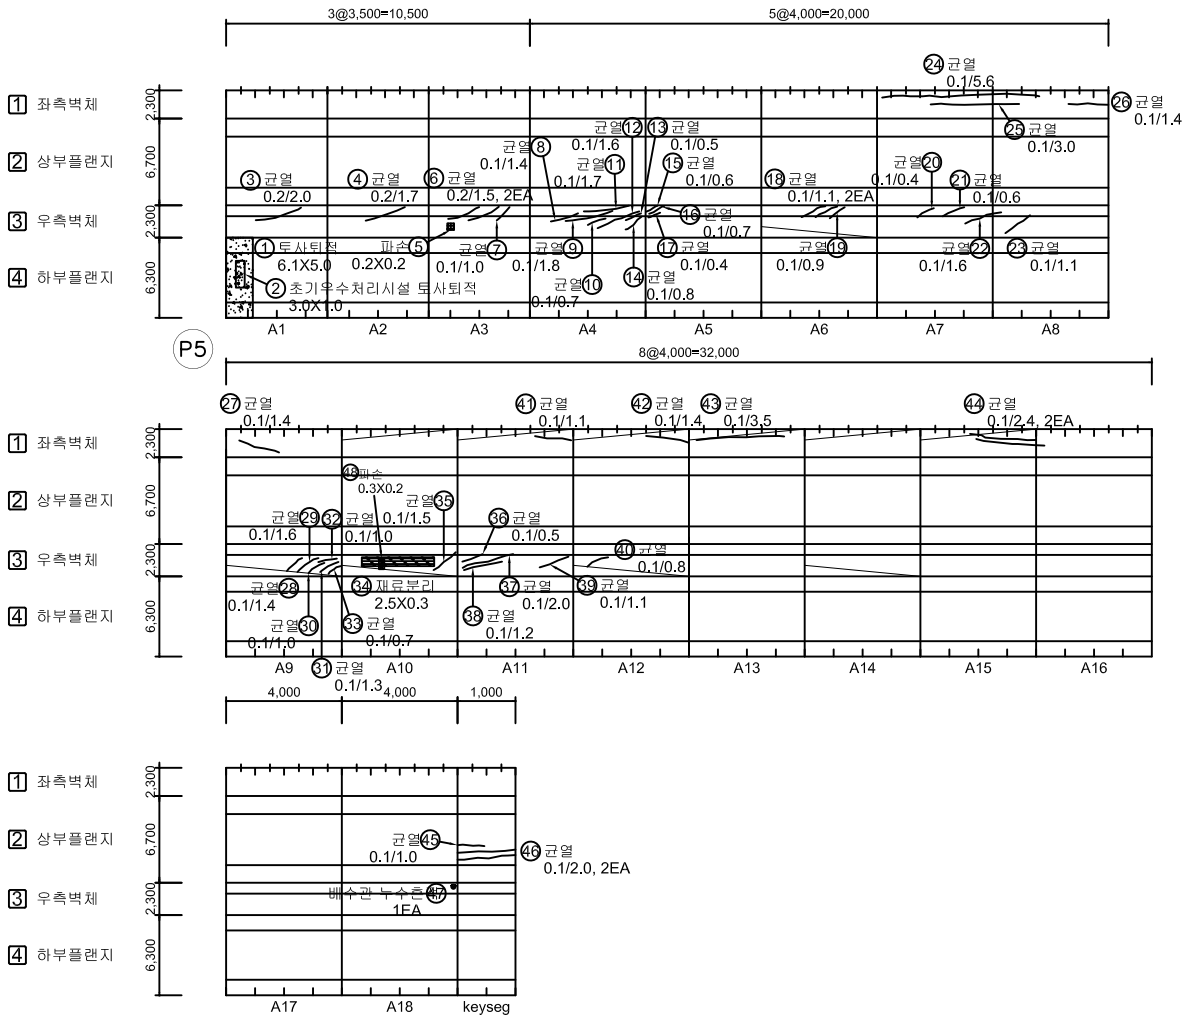

KEY PLAN

SECTION

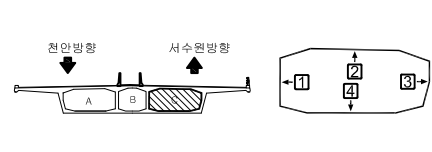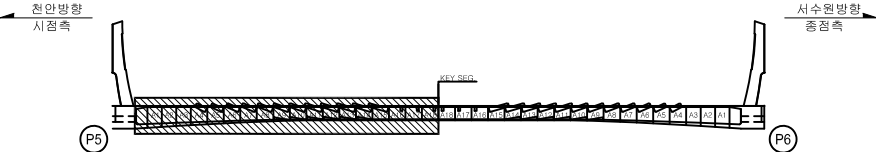


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	하부플랜지	토사퇴적	-	6.1	5.0	1	30.50	m²	
2	배수시설	초기우수처리시설 토사퇴적	-	3.0	1.0	1	3.00	m²	
3	우측벽체	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
4	우측벽체	균열	0.2	1.7	-	1	1.70	m	
5	우측벽체	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
6	우측벽체	균열	0.2	1.5	-	2	3.00	m	
7	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
8	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
9	우측벽체	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
10	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
11	우측벽체	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
12	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
13	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
14	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
15	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
18	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	2	2.20	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
20	우측벽체	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
21	우측벽체	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
22	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
23	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
24	좌측벽체	균열	0.1	5.6	-	1	5.60	m	
25	좌측벽체	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
26	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
27	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
28	우측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
29	우측벽체	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
30	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
31	우측벽체	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
32	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
33	우측벽체	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
34	우측벽체	재료분리	-	2.5	0.3	1	0.75	m²	
35	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	

범	 표면열	 재료분리	 벽, 타	구조물명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	구조물명	평택대교
	 표면오염	 보수부	 부식	조사일자	2023.06
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	책임자	이택수
레	 도면번호				131

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

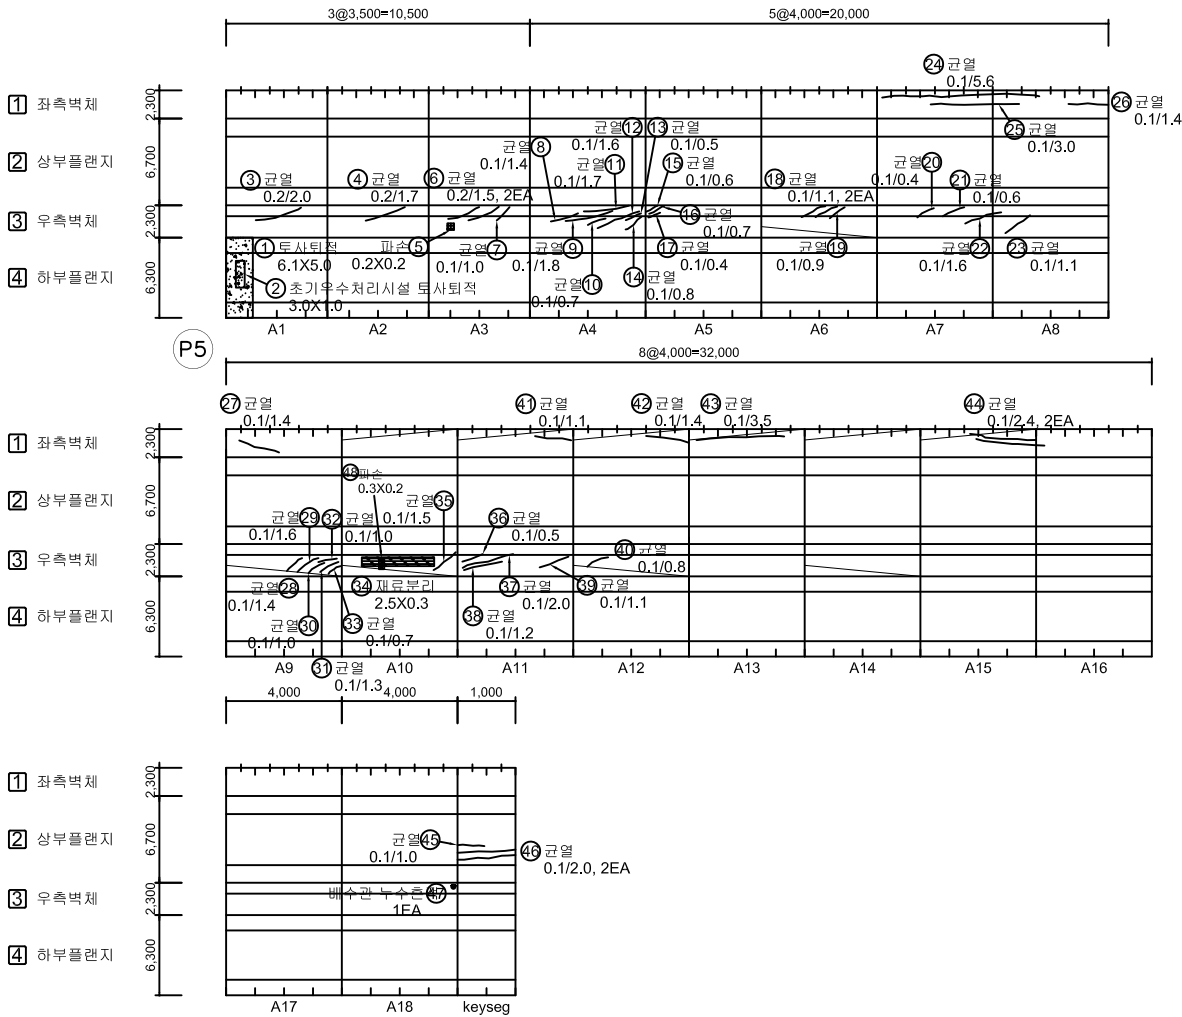

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
36	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
37	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
38	우측벽체	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
39	우측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
40	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
41	좌측벽체	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
42	좌측벽체	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
43	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
44	좌측벽체	균열	0.1	2.4	-	2	4.80	m	
45	상부플랜지	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
46	상부플랜지	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
47	배수시설	배수관 누수흔적	-	-	-	1	1.00	EA	
48	우측벽체	파손	-	0.3	0.2	1	0.06	m²	
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

KEY PLAN

SECTION

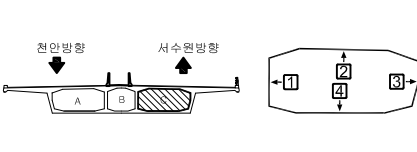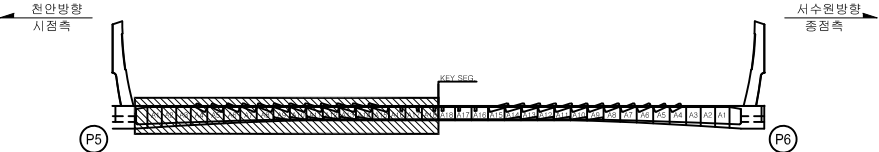


범	표면오염	토사퇴적	방상균열	파손,탈락	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
범	표면오염	토사퇴적	방상균열	파손,탈락	철근노출	구조물명	평택대교
범	표면오염	토사퇴적	방상균열	파손,탈락	철근노출	조사일자	2023.06
범	표면오염	토사퇴적	방상균열	파손,탈락	철근노출	책임자	이택수
범	표면오염	토사퇴적	방상균열	파손,탈락	철근노출	도면번호	132

손상물량표


BOX (C)

← 처 아

서수원➡

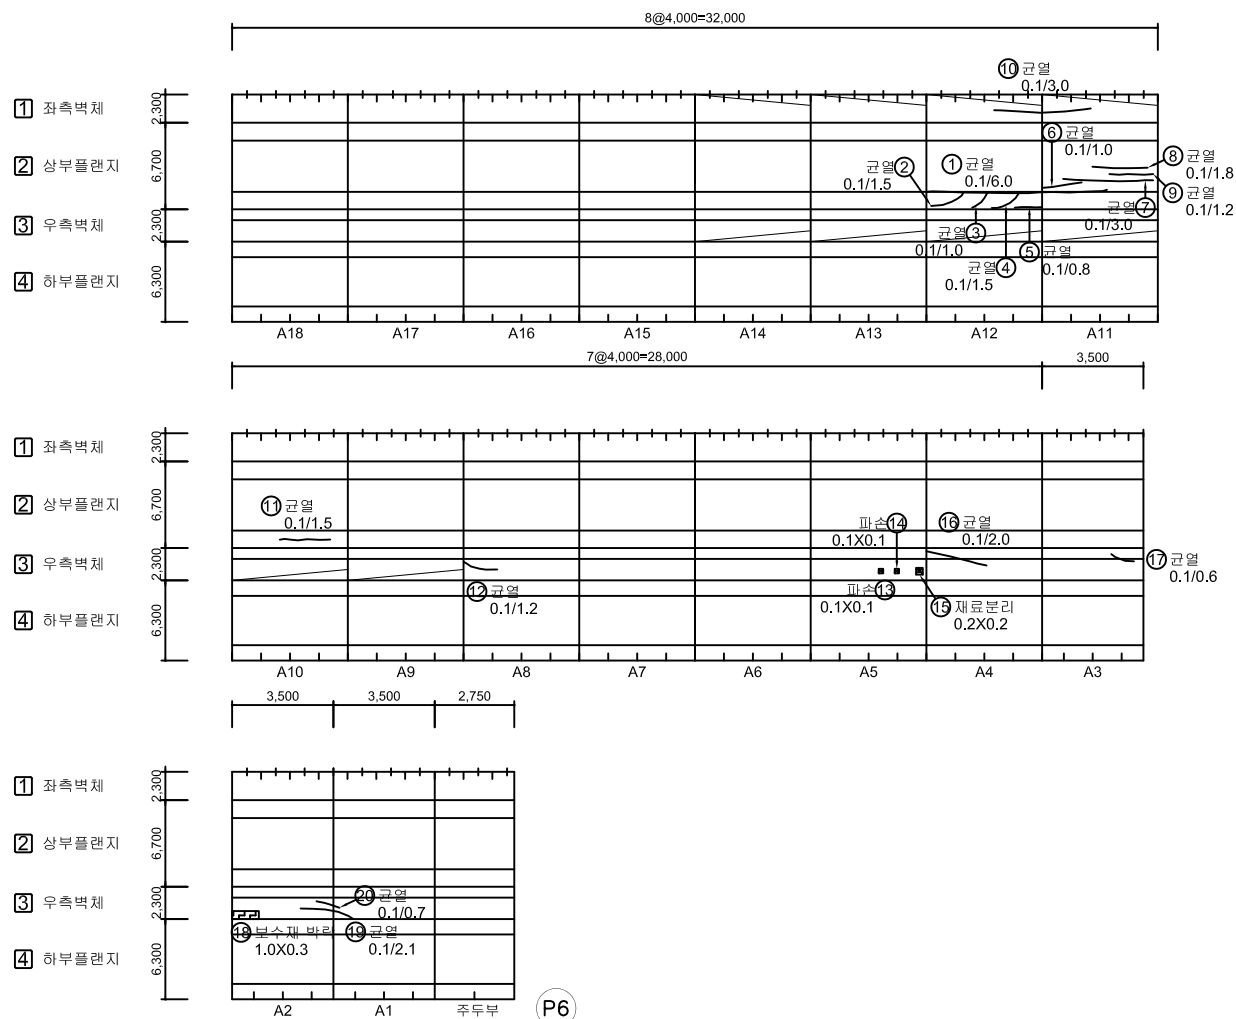[illegible]

KEY PLAN

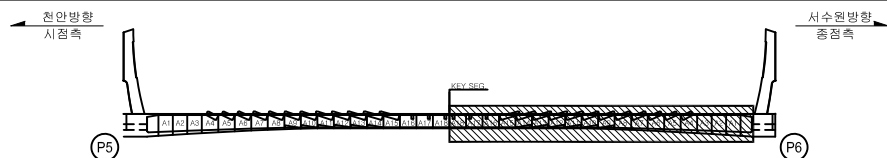


SECTION



표 례	 CW 0.2	 간 역	 양상간벽	 철근노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검결과용역
	 파손,물막	 재료변리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽기,벽력	 누수,채수	 자굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부 식	책 임 자	이 택 수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	133	

손상물량표

BOX (C)

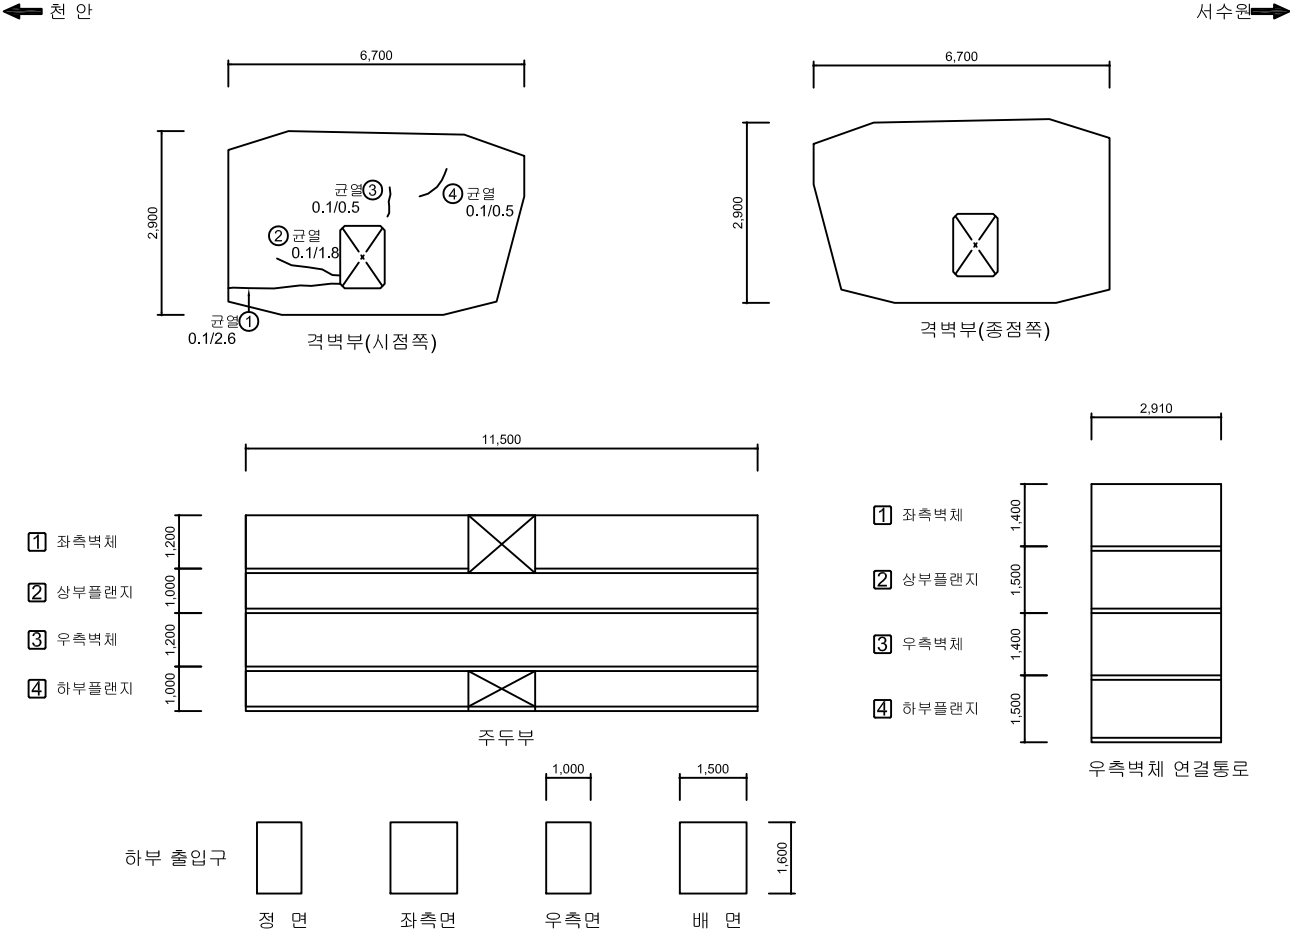

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	격벽부	균열	0.1	2.6	-	1	2.60	m	
2	격벽부	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
4	격벽부	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

전안방향
시점측

서수원방향
중점측

P6

SECTION

전안방향


서수원방향

2
1
3
4


범례

CW 0.2	관 열	망상관열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교	
박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수	
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	134	

서수원➡

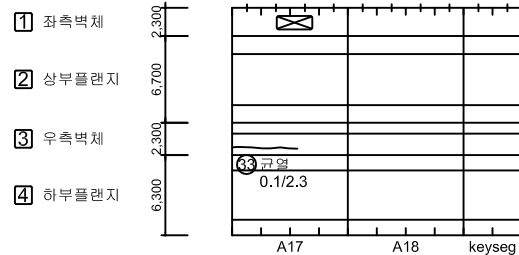[illegible]

SECTION

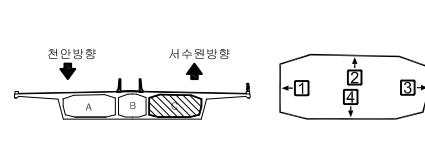


본 례		간		양상간열		철근노출	용 의 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손,탈락		재료변리		벽 태	구조물명	평택대교
		벽리,벽락		누수,채수		저굴,변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보 수 부		부 식	책 임 자	이 택 수
		토사회적		기 타		배수구막힘	도면번호	135

BOX (C)

← 천 안



서수원 →

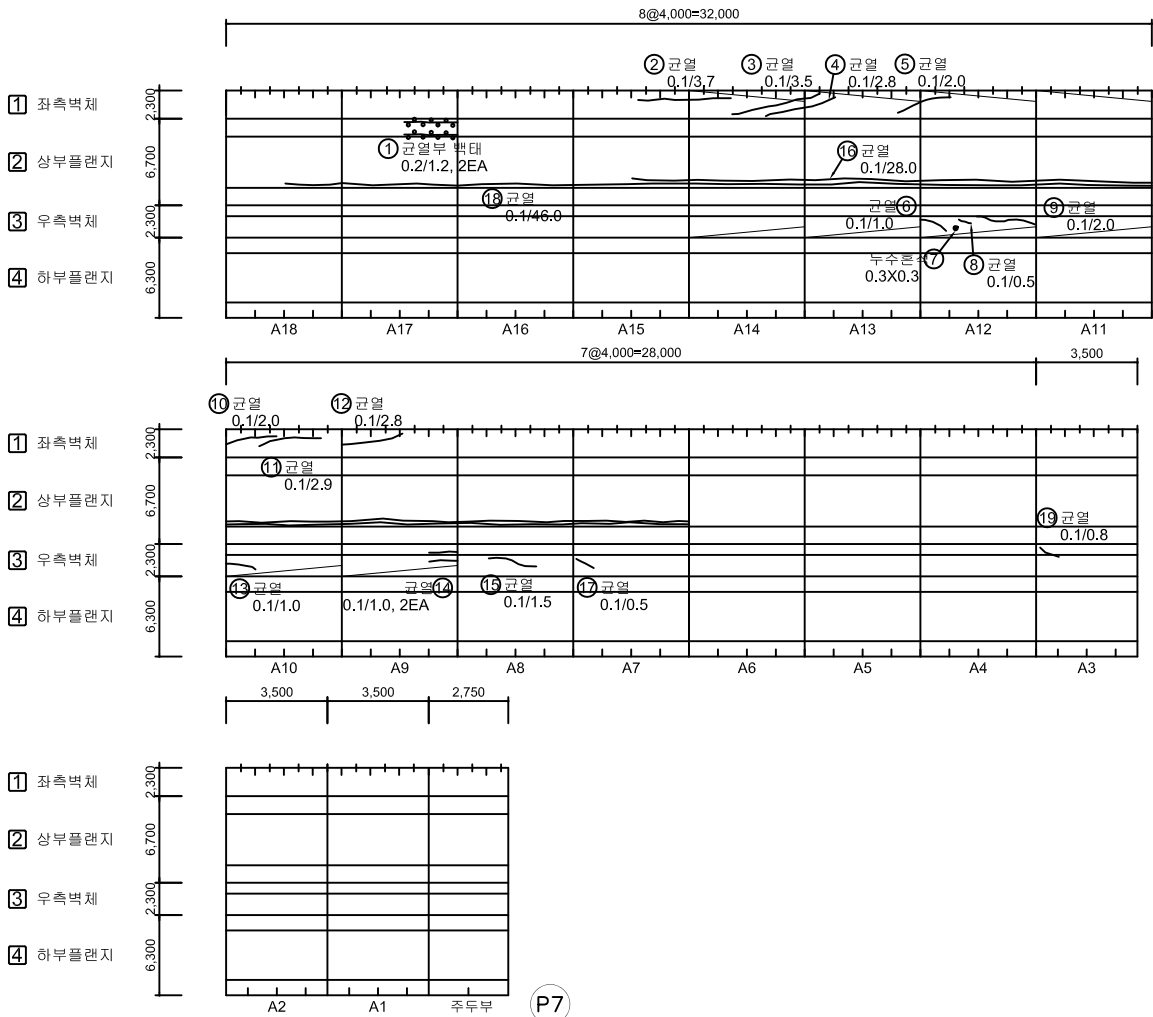

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	좌측벽체	균열부 백태	0.2	1.2	-	2	2.40	m	
2	좌측벽체	균열	0.1	3.7	-	1	3.70	m	
3	좌측벽체	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
4	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
5	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
6	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
7	우측벽체	누수흔적	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	
8	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
9	우측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
10	좌측벽체	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
11	좌측벽체	균열	0.1	2.9	-	1	2.90	m	
12	좌측벽체	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
13	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
14	우측벽체	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
15	우측벽체	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
16	상부플랜지	균열	0.1	28.0	-	1	28.00	m	
17	우측벽체	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
18	상부플랜지	균열	0.1	46.0	-	1	46.00	m	
19	우측벽체	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN


SECTION

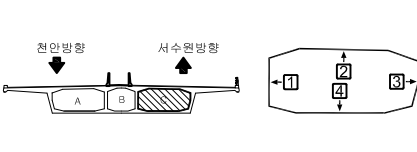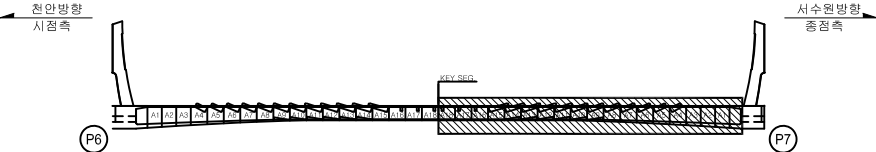

2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
평택대교	구조물명	평택대교
2023.06	조사일자	2023.06
이택수	책임자	이택수
136	도면번호	136

손상물량표

BOX (C)

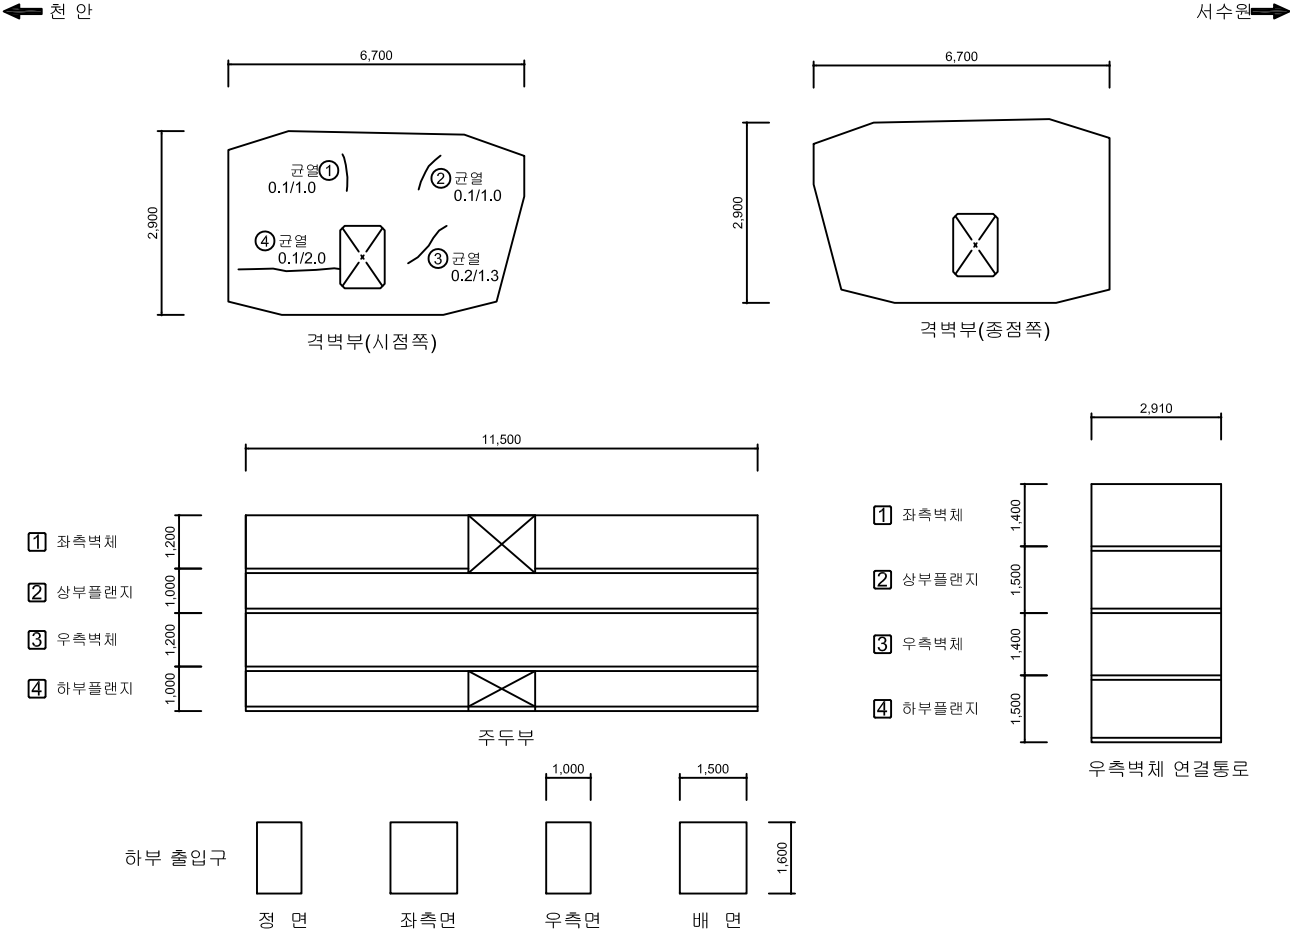

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
2	격벽부	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m		
3	격벽부	균열	0.2	1.3	-	1	1.30	m		
4	격벽부	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m		
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

SECTION

범례

콘크리트	철근	팽창관	배수구	교량면	교량구조
아스팔트	철근	팽창관	배수구	교량면	교량구조
아스팔트	철근	팽창관	배수구	교량면	교량구조
아스팔트	철근	팽창관	배수구	교량면	교량구조

2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역




용역명	평택대교
구조물명	평택대교
조사일자	2023.06
책임자	이택수
도면번호	137

손상물량표

BOX (C)


← 천 안

서수원➡

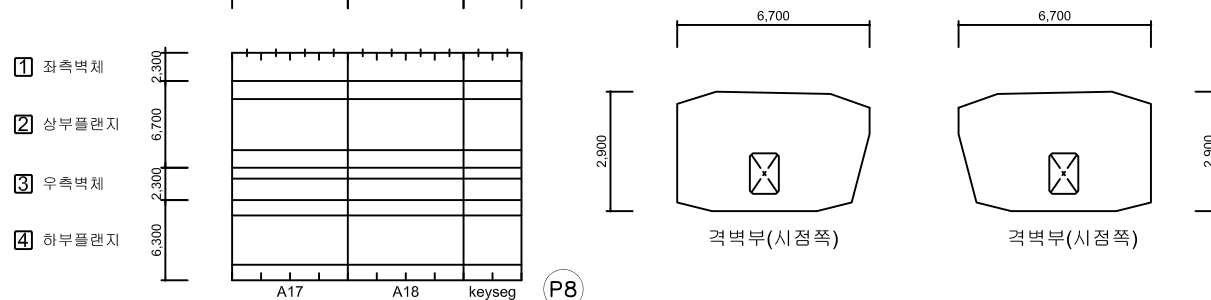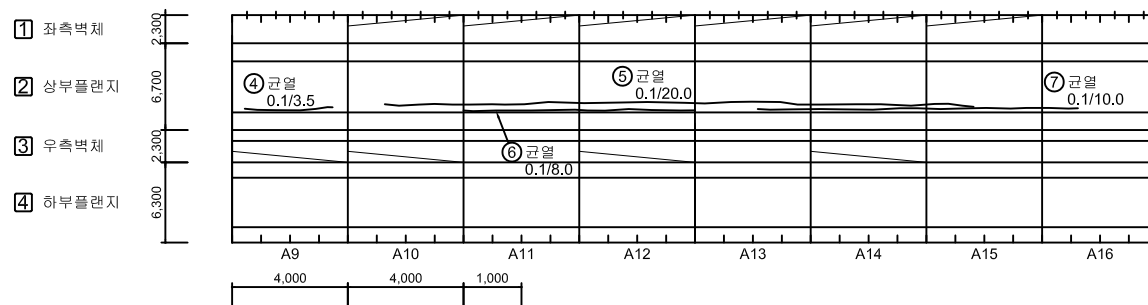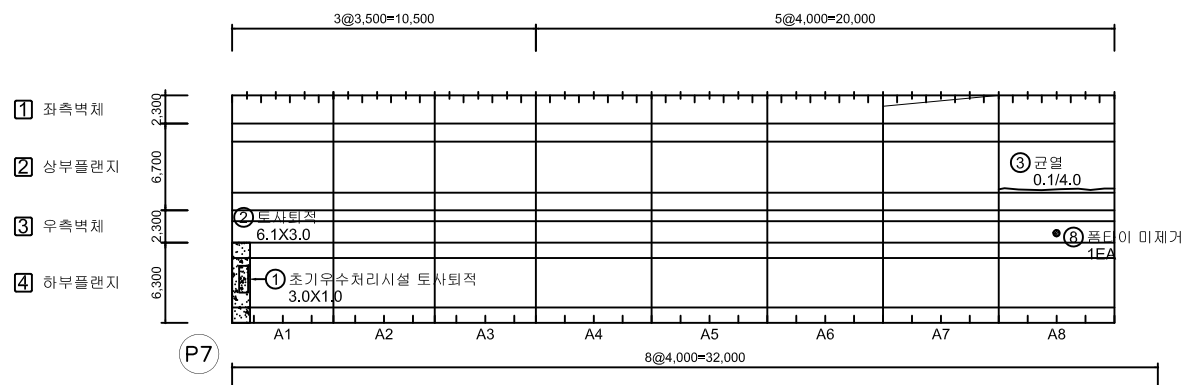

KEY PLAN




SECTION

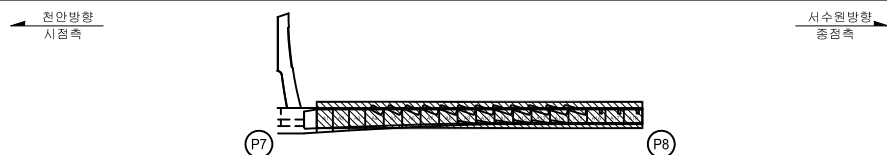[illegible]

비 례	 CW 0.2	 균 질	 방향균열	 절근노출	용 역 명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,물막	 재포복리	 백 태		구조물명	평택대교
레	 벽리,박막	 누수,채수	 자갈,변형		조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부 식		책 임 자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘		도면번호	138


ID : 주탑 및 케이블 (P1) 외관조사망도

손상물량표

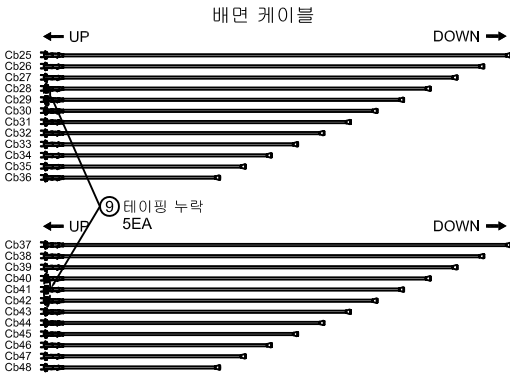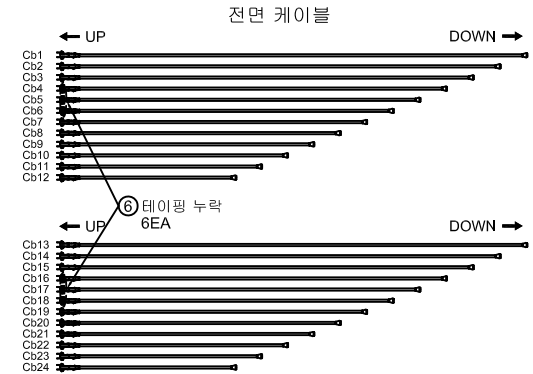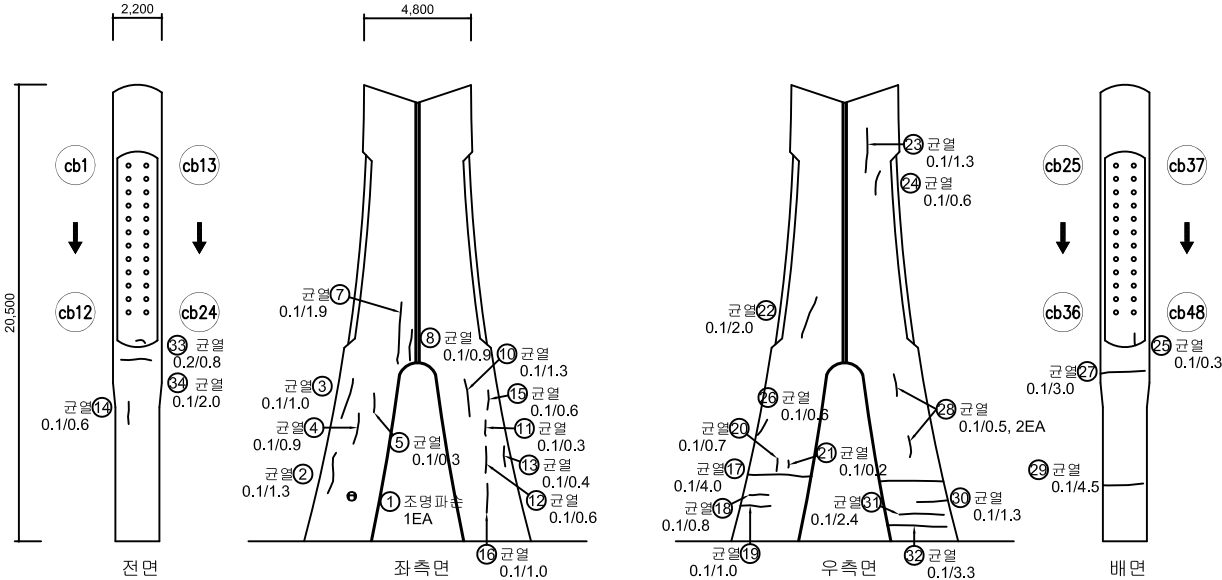


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	조명 파손	-	-	-	1	1.00	EA	
2	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
3	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
4	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
5	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
6	케이블	테이핑 누락	-	-	-	6	6.00	EA	
7	주탑	균열	0.1	1.9	-	1	1.90	m	
8	주탑	균열	0.1	0.9	-	1	0.90	m	
9	케이블	테이핑 누락	-	-	-	5	5.00	EA	
10	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
11	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
12	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
13	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
14	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
15	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
17	주탑	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
18	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
19	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
20	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
21	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
22	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
23	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
24	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
25	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
26	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
27	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
28	주탑	균열	0.1	0.5	-	2	1.00	m	
29	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
30	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
31	주탑	균열	0.1	2.4	-	1	2.40	m	
32	주탑	균열	0.1	3.3	-	1	3.30	m	
33	주탑	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
34	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
35									

KEY PLAN

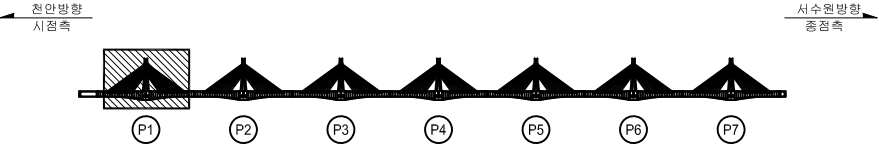



SECTION

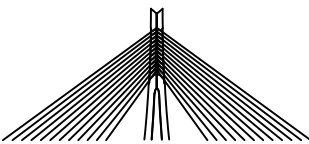

범	레	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역			
		구조물명	조사일자	책임자	도면번호
범	레	평택대교	2023.06	이택수	139

ID : 주탑 및 케이블 (P2) 외관조사망도

손상물량표

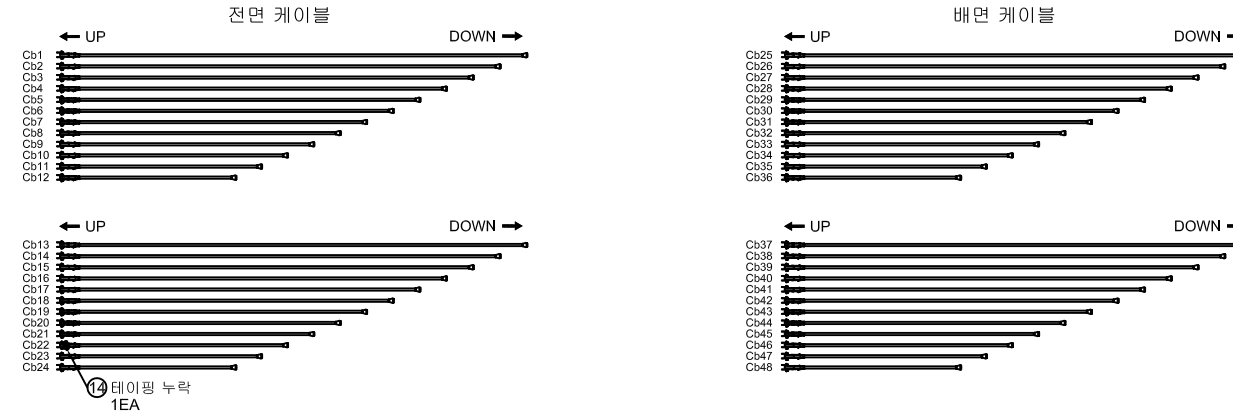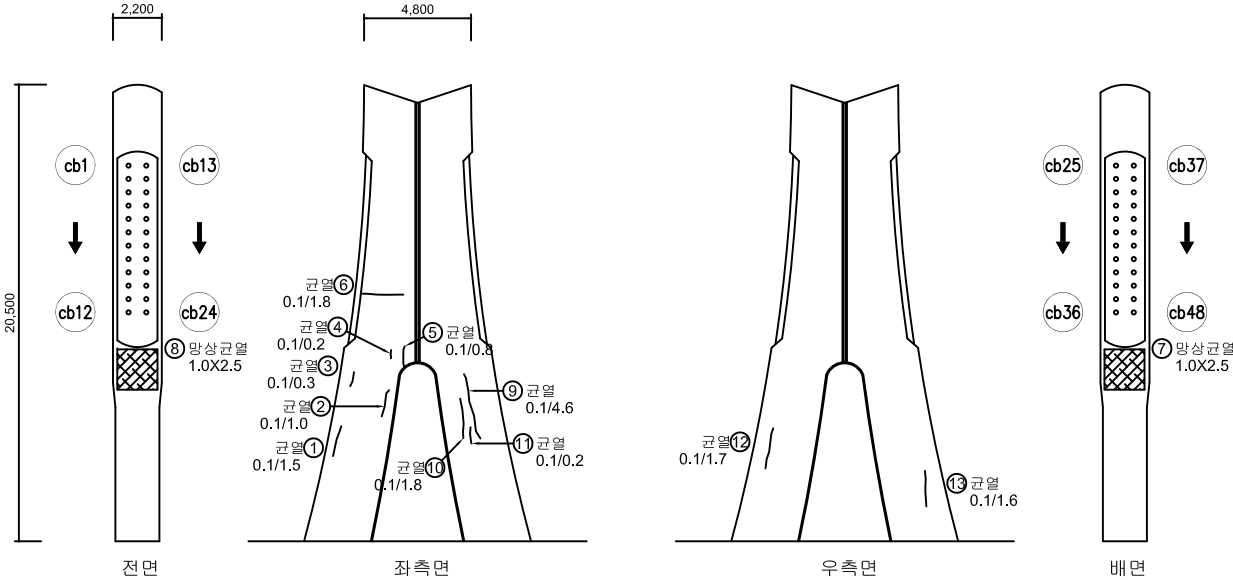

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
2	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
4	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
5	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
6	주탑	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
7	주탑	망상균열	-	1.0	2.5	1	2.50	m²	
8	주탑	망상균열	-	1.0	2.5	1	2.50	m²	
9	주탑	균열	0.1	4.6	-	1	4.60	m	
10	주탑	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
11	주탑	균열	0.1	0.2	-	1	0.20	m	
12	주탑	균열	0.1	1.7	-	1	1.70	m	
13	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
14	케이블	테이핑 누락	-	-	-	1	1.00	EA	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN




SECTION

범례


콘크리트	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	140

ID : 주탑 및 케이블 (P3) 외관조사망도


손상물량표

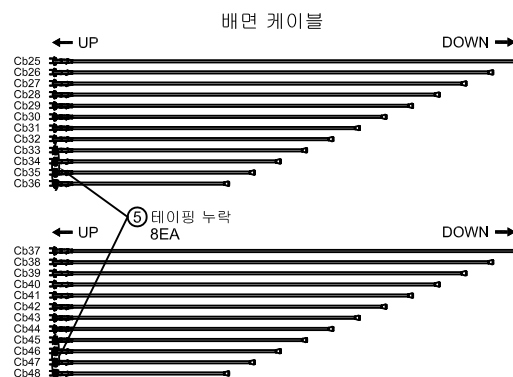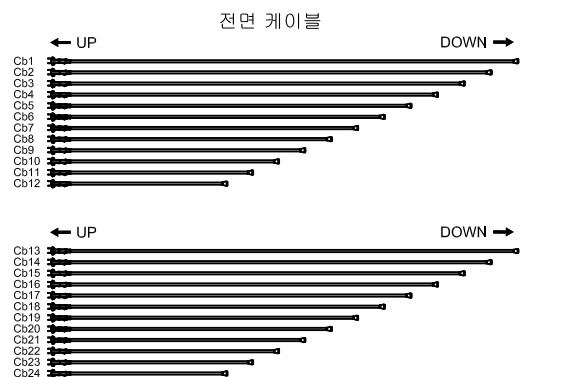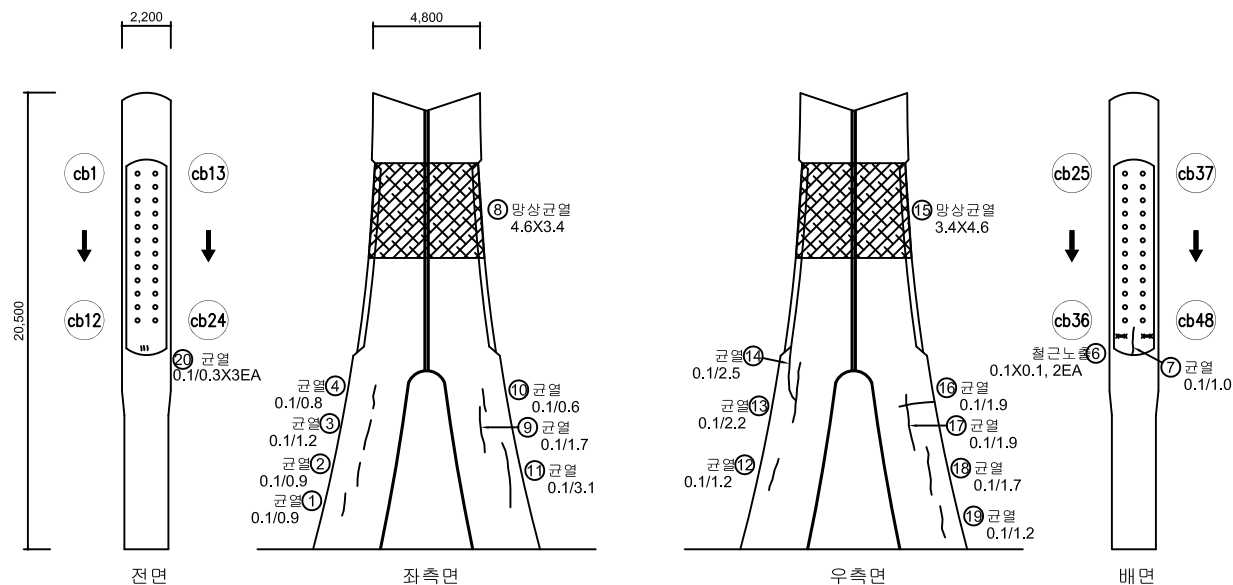[illegible]

KEY PLAN

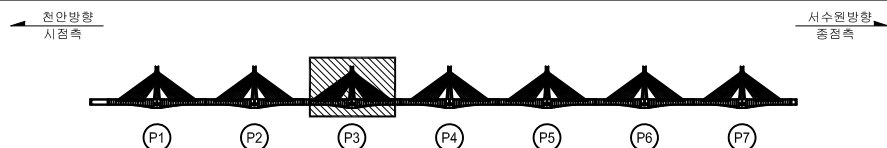




SECTION

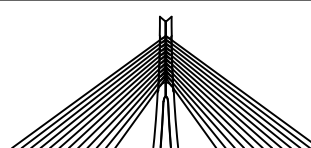

본 례	 CW 0.2	 간 열	 양상간열	 홀그노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,물록	 재표면리	 벽 태	구조물명	평택대교	
	 벽리,벽록	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구마침	도면번호	141	


ID : 주탑 및 케이블 (P4) 외관조사망도

손상물량표

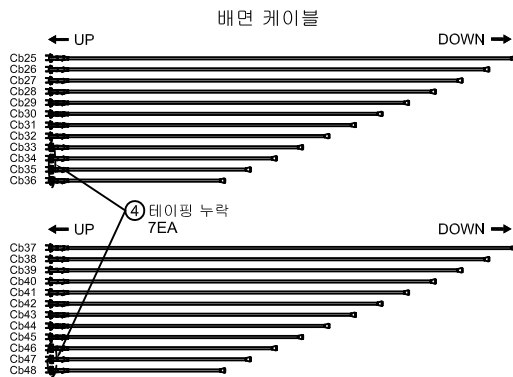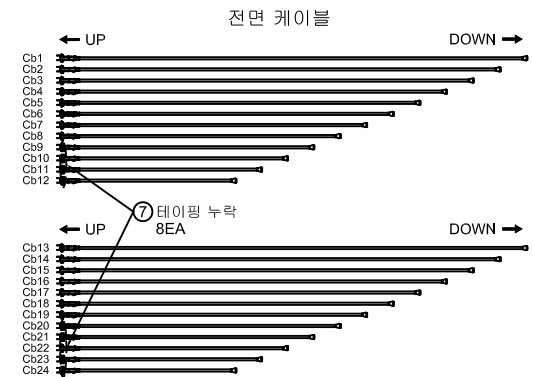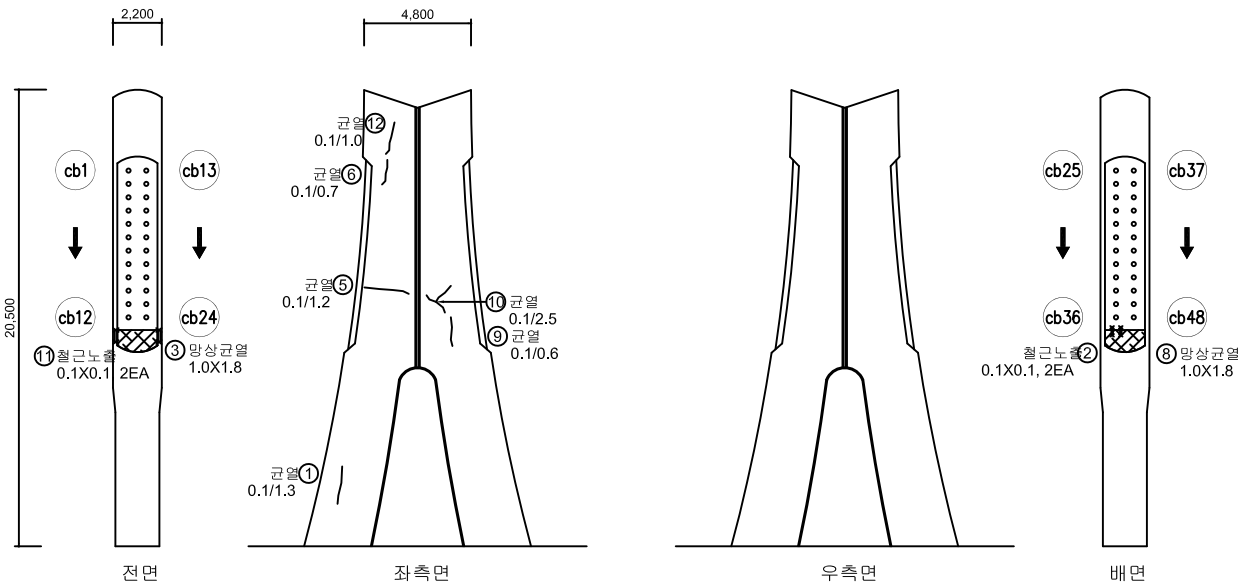


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검							비고
			결함정도			손상물량				
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위		
1	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m		
2	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²		
3	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m²		
4	케이블	테이핑 누락	-	-	-	7	7.00	EA		
5	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m		
6	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m		
7	케이블	테이핑 누락	-	-	-	8	8.00	EA		
8	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m²		
9	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m		
10	주탑	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m		
11	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	신규	
12	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	신규	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

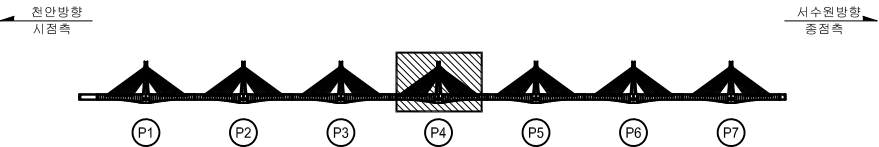




SECTION

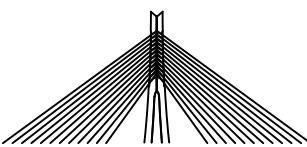



범례	 CW 0.2	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	142

ID : 주탑 및 케이블 (P5) 외관조사망도

손상물량표

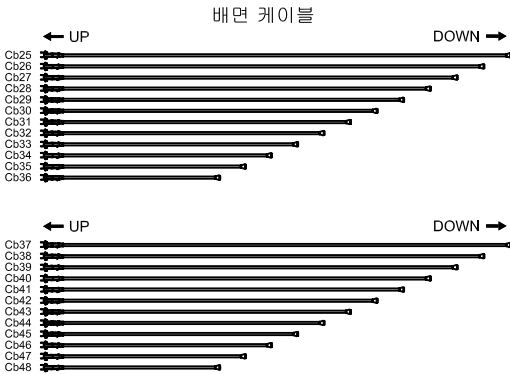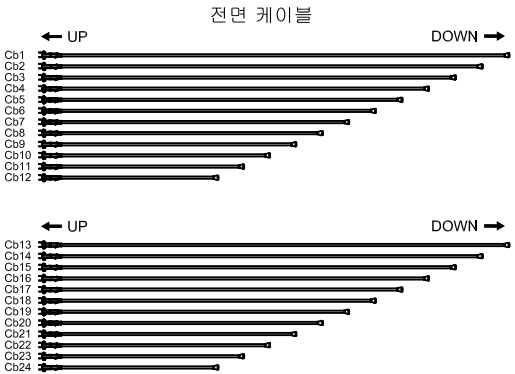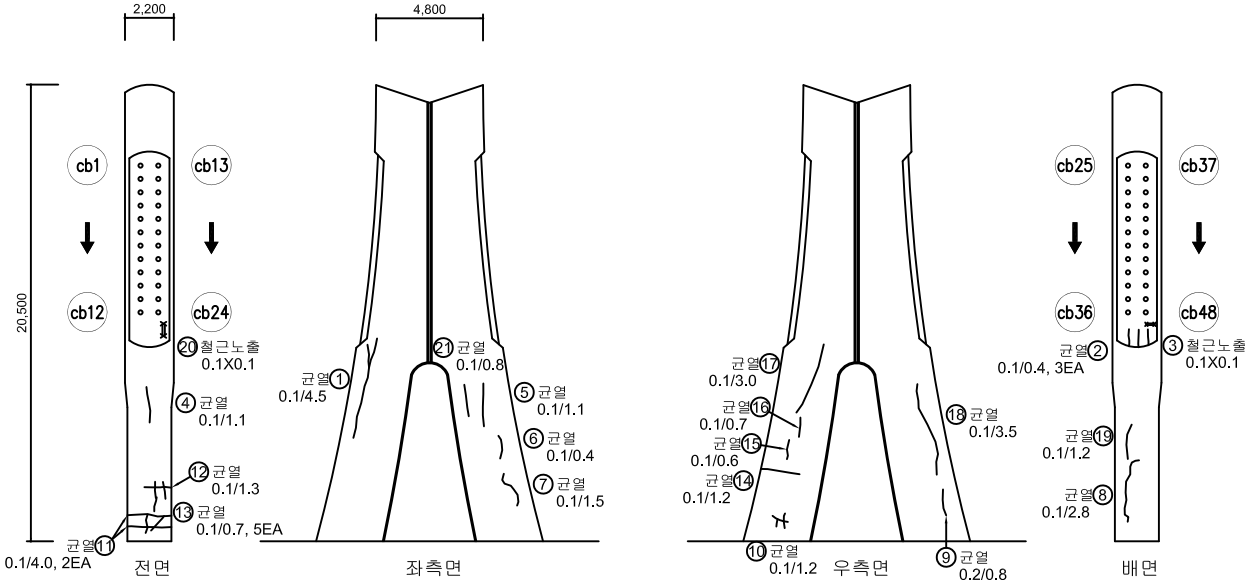


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	4.5	-	1	4.50	m	
2	주탑	균열	0.1	0.4	-	3	1.20	m	
3	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	
4	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
5	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
6	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
7	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
8	주탑	균열	0.1	2.8	-	1	2.80	m	
9	주탑	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
10	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
11	주탑	균열	0.1	4.0	-	2	8.00	m	
12	주탑	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
13	주탑	균열	0.1	0.7	-	5	3.50	m	
14	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
15	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
16	주탑	균열	0.1	0.7	-	1	0.70	m	
17	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
18	주탑	균열	0.1	3.5	-	1	3.50	m	
19	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
20	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m²	신규
21	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	신규
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

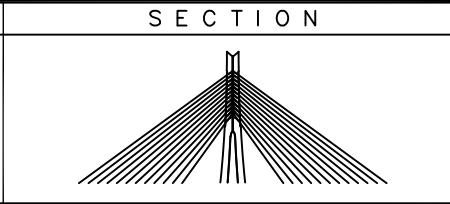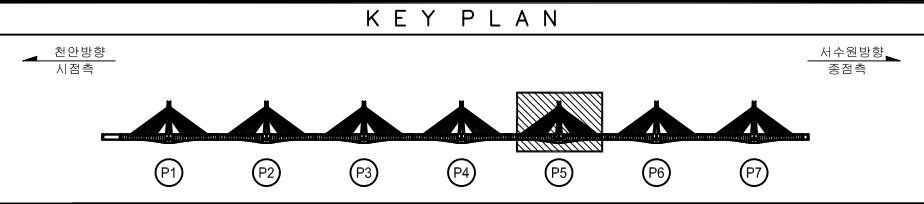


범 례	 CW 0.2	 간 열	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손,탈락	 재료분리	 백 태	구조물명	평택대교	
	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기 타	 배수구막힘	도면번호	143	

ID : 주탑 및 케이블 (P6) 외관조사망도


손상물량표

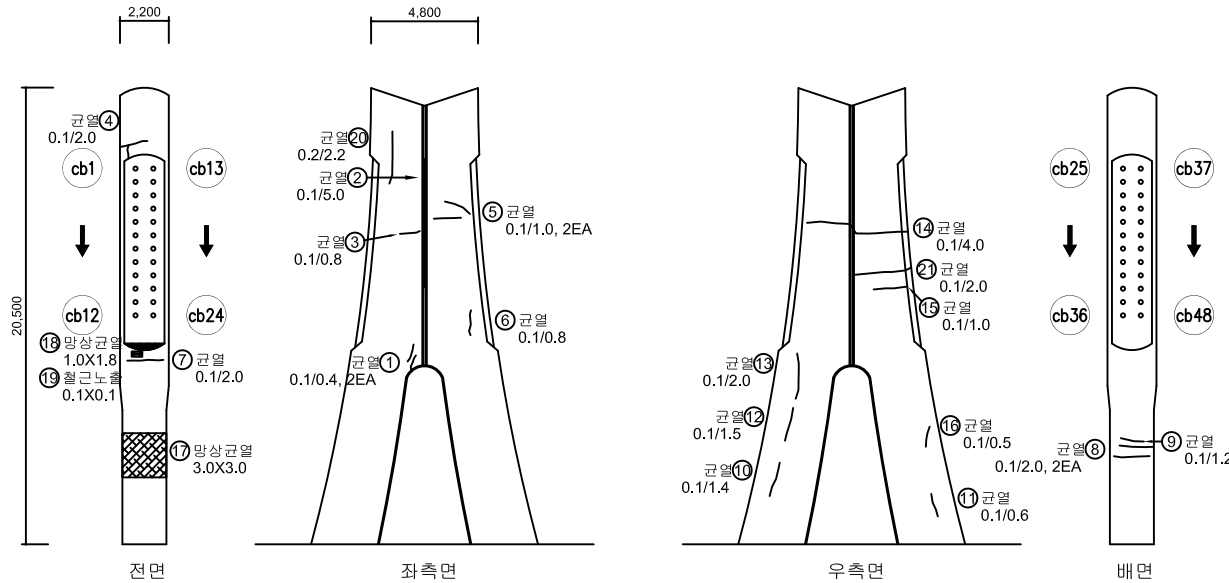


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	균열	0.1	0.4	-	2	0.80	m	
2	주탑	균열	0.1	5.0	-	1	5.00	m	
3	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
4	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
5	주탑	균열	0.1	1.0	-	2	2.00	m	
6	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
8	주탑	균열	0.1	2.0	-	2	4.00	m	
9	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
10	주탑	균열	0.1	1.4	-	1	1.40	m	
11	주탑	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
12	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
13	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
14	주탑	균열	0.1	4.0	-	1	4.00	m	
15	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
16	주탑	균열	0.1	0.5	-	1	0.50	m	
17	주탑	망상균열	-	3.0	3.0	1	9.00	m ²	
18	주탑	망상균열	-	1.0	1.8	1	1.80	m ²	
19	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	1	0.01	m ²	
20	주탑	균열	0.2	2.2	-	1	2.20	m	신규
21	주탑	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	신규
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

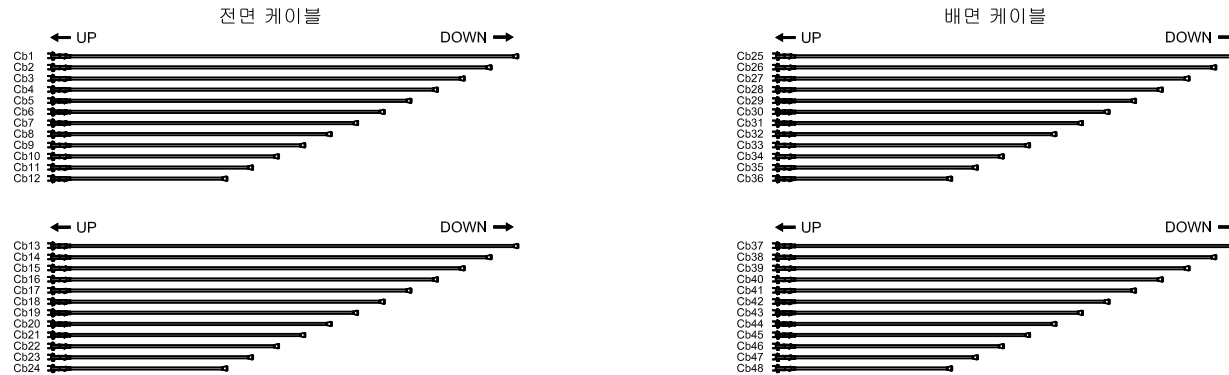

KEY PLAN

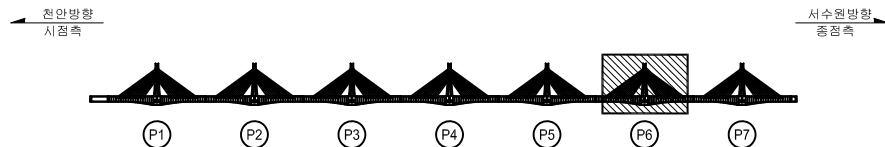




SECTION

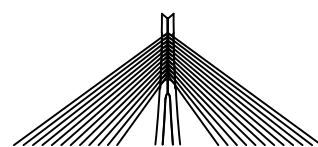

범	레	2023년 정밀안전점검			용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		구분	구분	구분		
		균열	망상균열	철근노출	구조물명	평택대교
		파손,탈락	재료분리	벽,타	조사일자	2023.06
		박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	책임자	이택수
		표면오염	보수부	부식	도면번호	144
		토사퇴적	기타	배수구막힘		


ID : 주탑 및 케이블 (P7) 외관조사망도

손상물량표

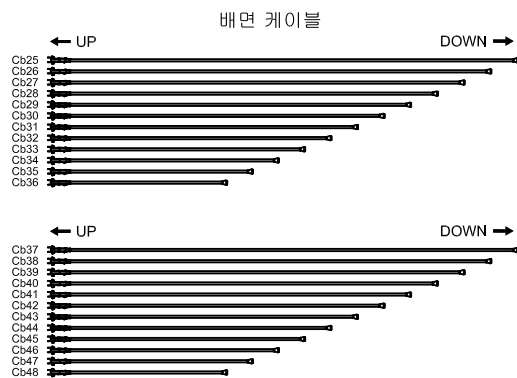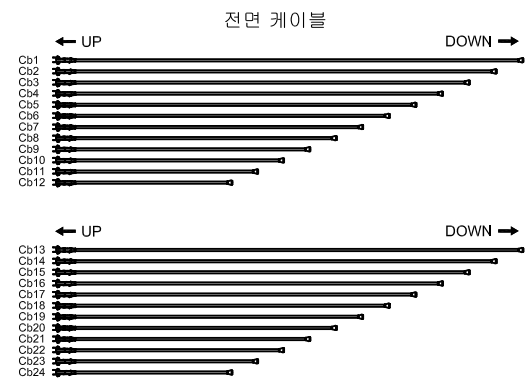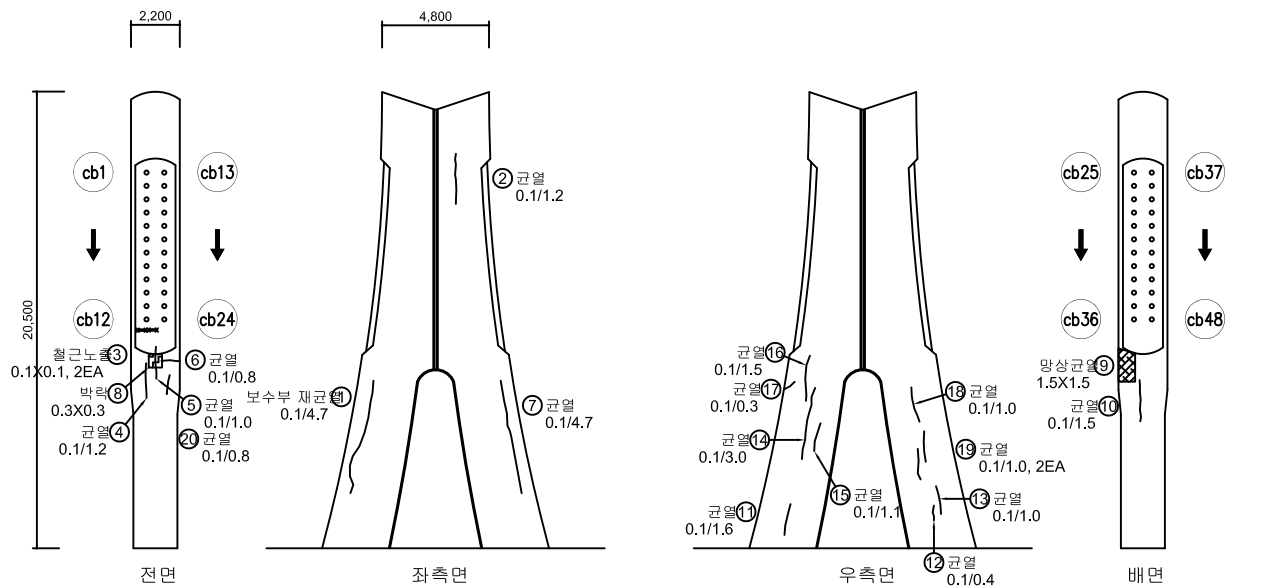


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	주탑	보수부 재균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
2	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
3	주탑	철근노출	-	0.1	0.1	2	0.02	m²	
4	주탑	균열	0.1	1.2	-	1	1.20	m	
5	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
6	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
7	주탑	균열	0.1	4.7	-	1	4.70	m	
8	주탑	박락	-	0.3	0.3	1	0.09	m	
9	주탑	망상균열	-	1.5	1.5	1	2.25	m	
10	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
11	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
12	주탑	균열	0.1	0.4	-	1	0.40	m	
13	주탑	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
14	주탑	균열	0.1	3.0	-	1	3.00	m	
15	주탑	균열	0.1	1.1	-	1	1.10	m	
16	주탑	균열	0.1	1.5	-	1	1.50	m	
17	주탑	균열	0.1	0.3	-	1	0.30	m	
18	주탑	균열	0.1	1.6	-	1	1.60	m	
19	주탑	균열	0.1	0.2	-	2	0.40	m	
20	주탑	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									


KEY PLAN

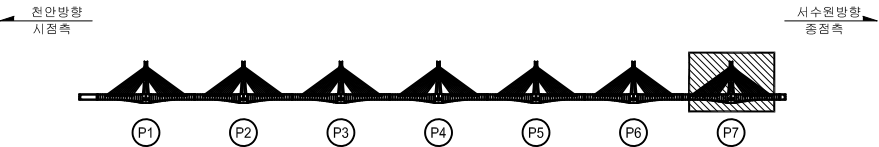

SECTION

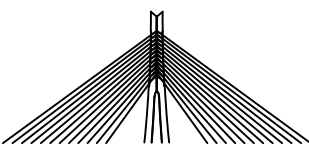

범례	2023년 정밀안전점검결과			용역명	2023년 국토43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	구분	구분	구분		
1	균열	망상균열	철근노출	구조물명	평택대교
2	파손, 탈락	재료분리	벽, 태	조사일자	2023.06
3	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	책임자	이택수
4	표면오염	보수부	부식	도면번호	145
5	토사퇴적	기타	배수구막힘		

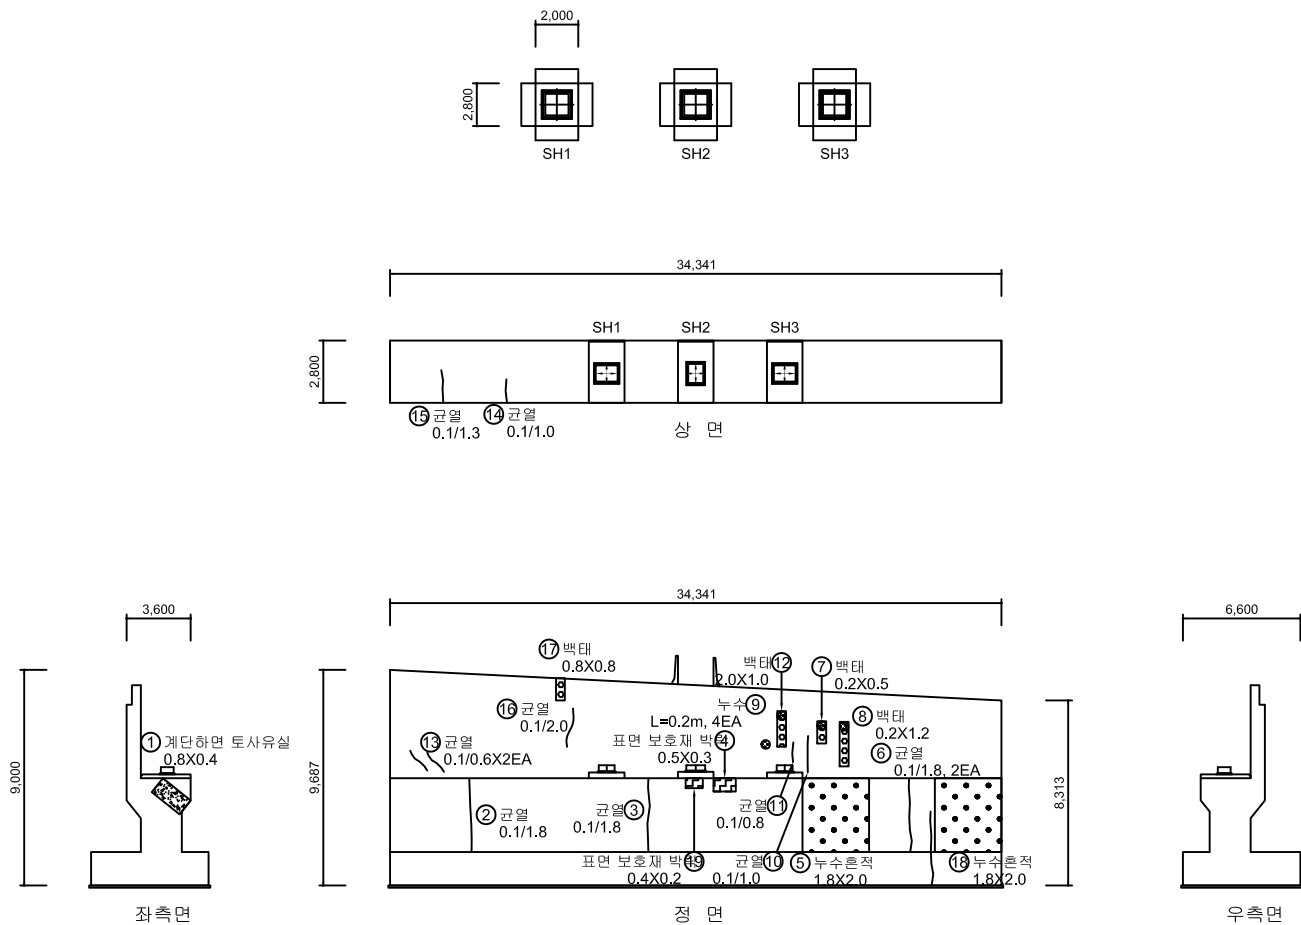

No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교대	계단하면 토사유실	-	0.8	0.4	1	0.32	m²	
2	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
3	교대	균열	0.1	1.8	-	1	1.80	m	
4	교대	표면 보호재 박락	-	0.5	0.3	1	0.15	m²	
5	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
6	교대	균열	0.1	1.8	-	2	3.60	m	
7	교대	백태	-	0.1	1.8	1	0.18	m²	
8	교대	백태	-	0.2	0.5	1	0.10	m²	
9	교대	누수	-	0.2	-	4	0.80	m	
10	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
11	교대	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
12	교대	백태	2.0	1.0	-	1	2.00	m²	
13	교대	균열	0.1	0.6	-	2	1.20	m	
14	교대	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
15	교대	균열	0.1	1.3	-	1	1.30	m	
16	교대	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
17	교대	백태	-	0.8	0.8	1	0.64	m²	
18	교대	누수흔적	-	1.8	2.0	1	3.60	m²	
19	교대	표면 보호재 박락	-	0.4	0.2	1	0.08	m²	신규
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

천안방향
시점측

A1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

A2

서수원방향
종점측




SECTION

범례



콘크리트	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
아스팔트	재료분리	구조물명	평택대교
균열, 박락	누수, 채수	조사이자	2023.06
표면오염	보수부	책임자	이택수
토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호

ID : 교각 (P1) 외관조사망도

손상물량표

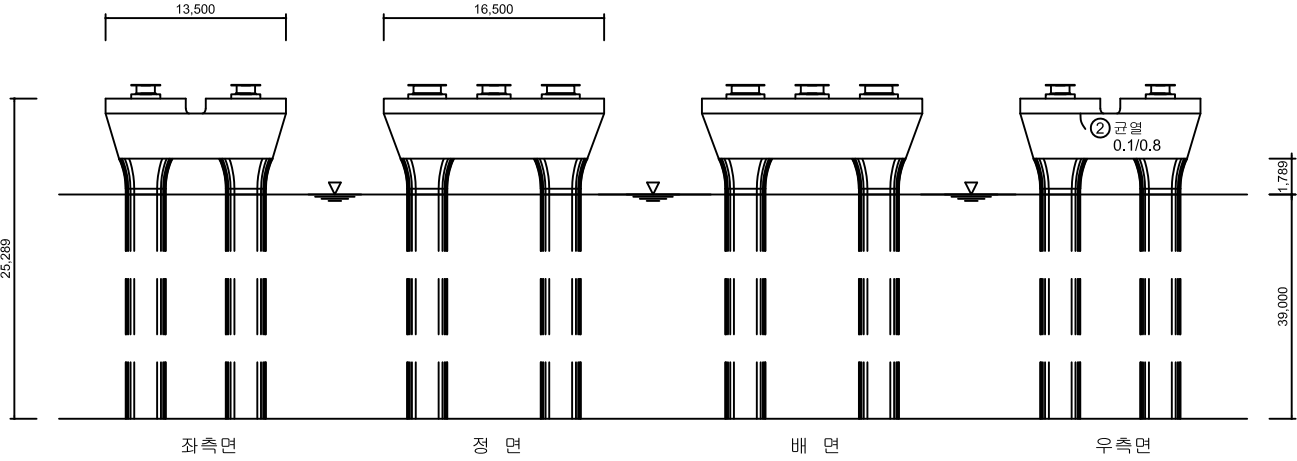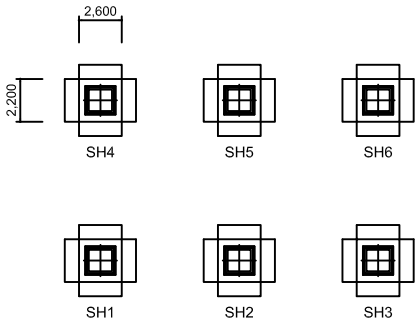
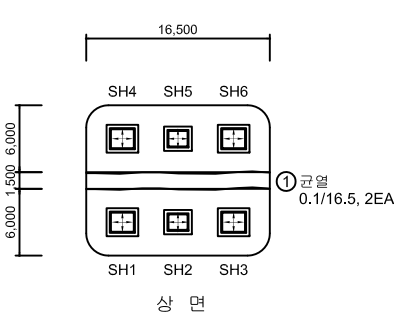


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

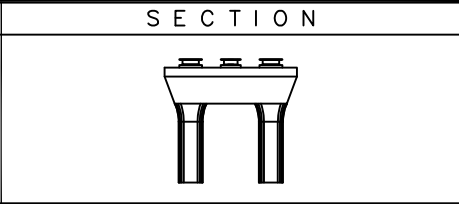
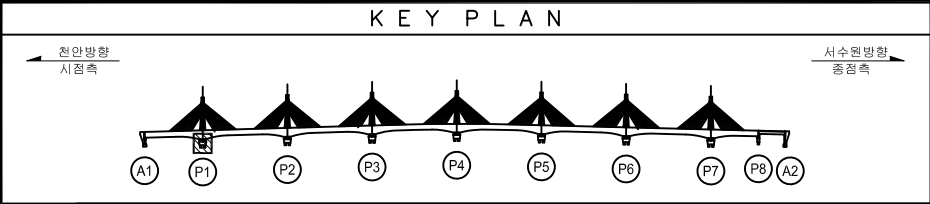


범례	균열	양상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	147

손상물량표


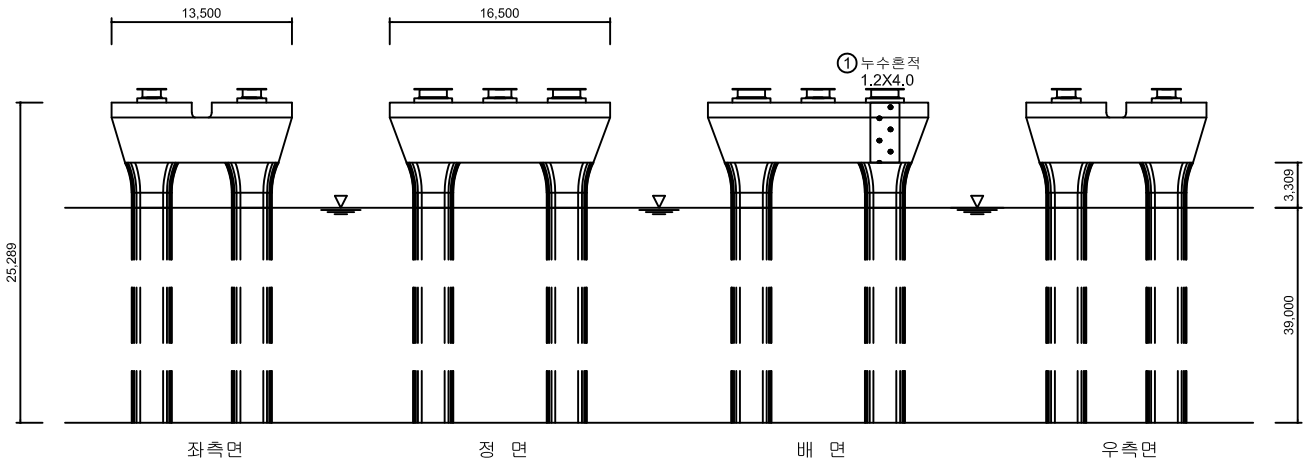
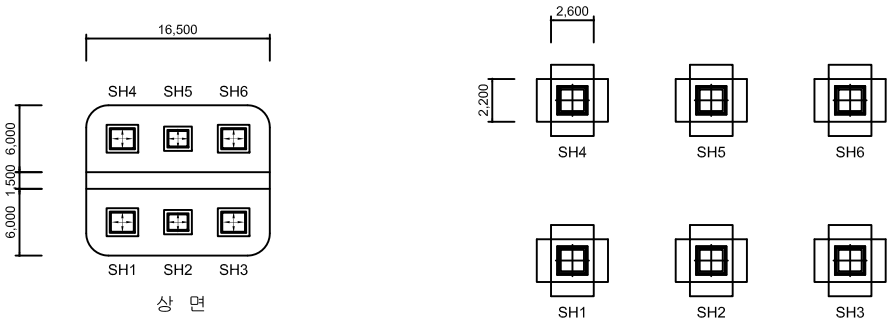


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	누수흔적	-	1.2	4.0	1	4.80	m²	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

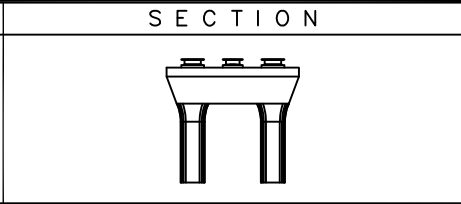
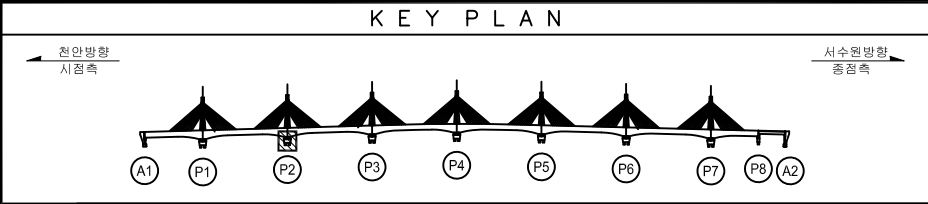


범례	간월	망상관열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손,탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리,박락	누수,채수	좌굴,변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	148

손상물량표

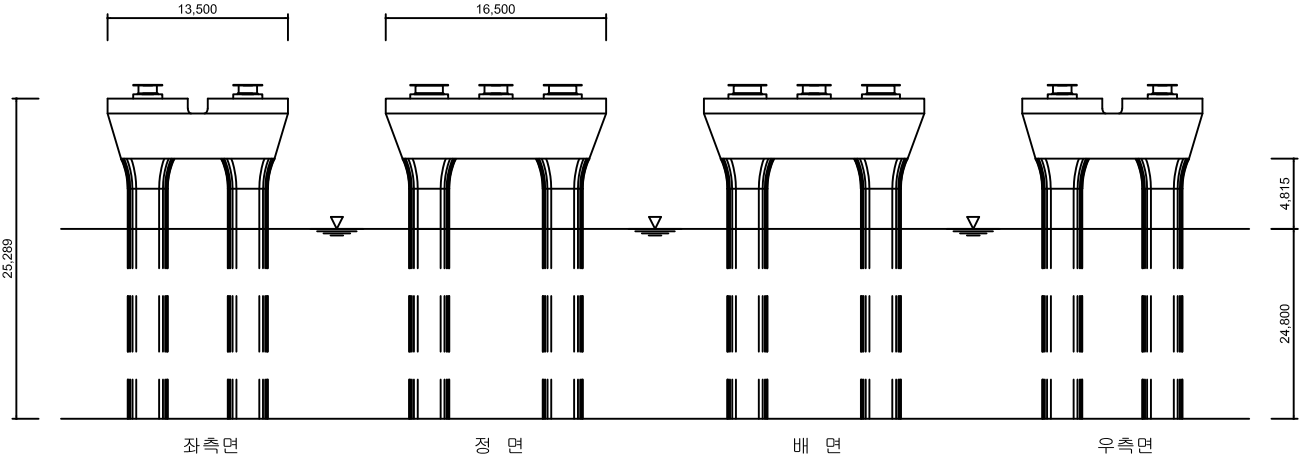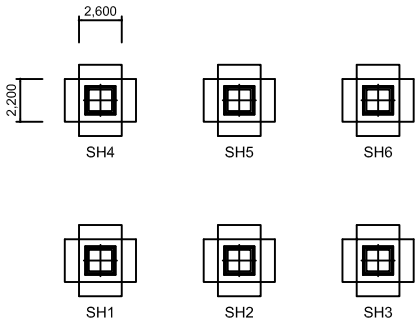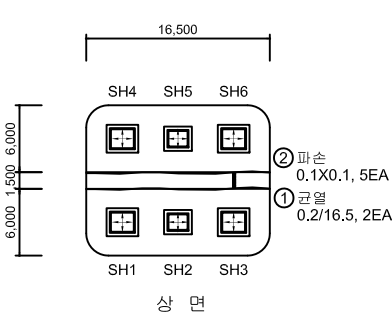




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	파손	-	0.1	0.1	5	0.05	m²	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

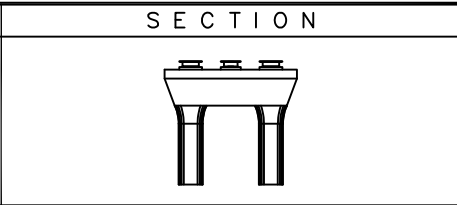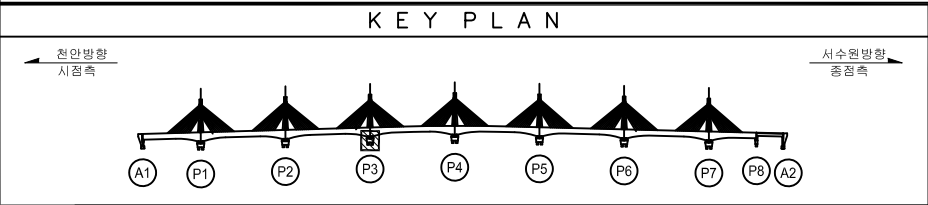



범례	 균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	 파손, 탈락	 재료분리	구조물명	평택대교
	 박리, 박락	 누수, 채수	조사일자	2023.06
	 표면오염	 보수부	책임자	이택수
	 토사퇴적	 기 타	도면번호	149

ID : 교각 (P4) 외관조사망도

손상물량표

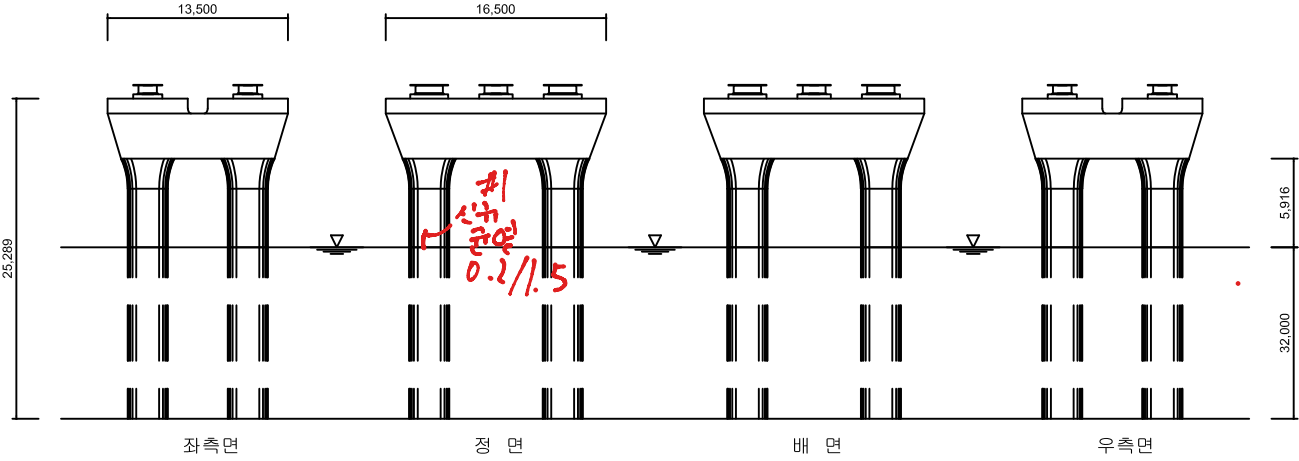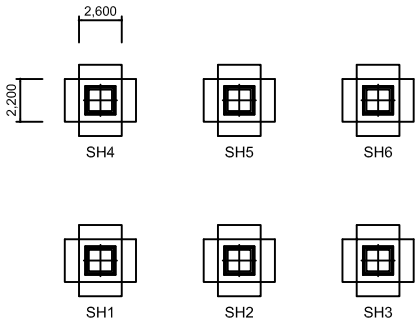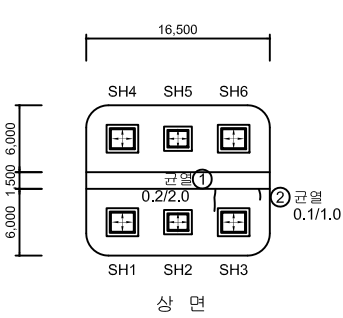




No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	
2	교각	균열	0.1	1.0	-	1	1.00	m	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

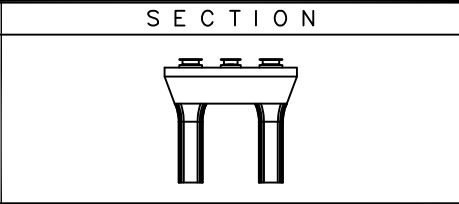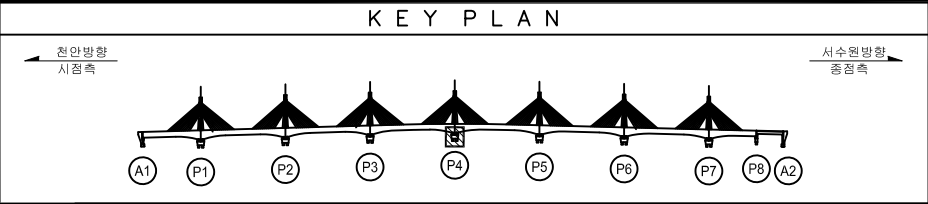


범	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	150

ID : 교각 (P5) 외관조사망도


손상물량표

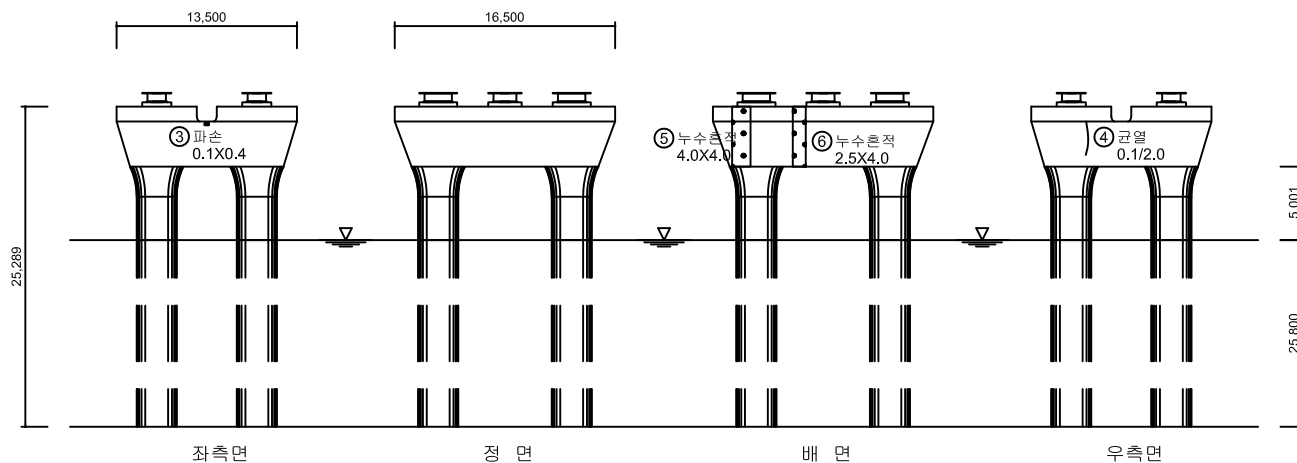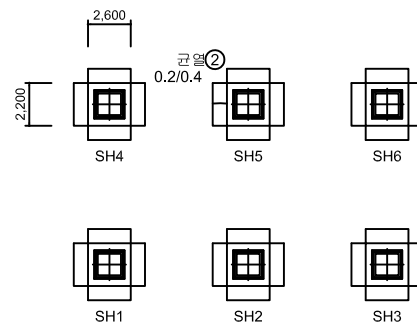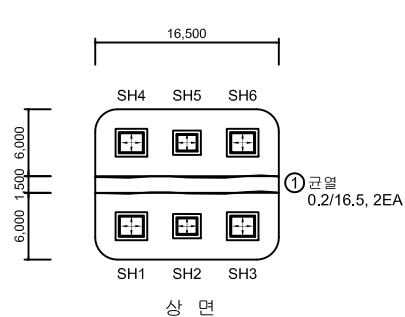[illegible]

KEY PLAN

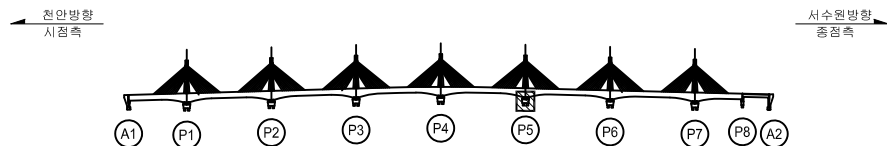




SECTION

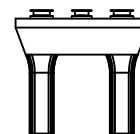



단	 CW 0.2	 간 일	 망상전면	 최근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전진찰용역
	 파손,물막	 재포면리	 복면	구조물명	평택대교	
계	 박리,박락	 누수,채수	 좌굴,변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사회적	 기타	 배수구막힘	도면번호	151	

ID : 교각 (P6) 외관조사망도

손상물량표

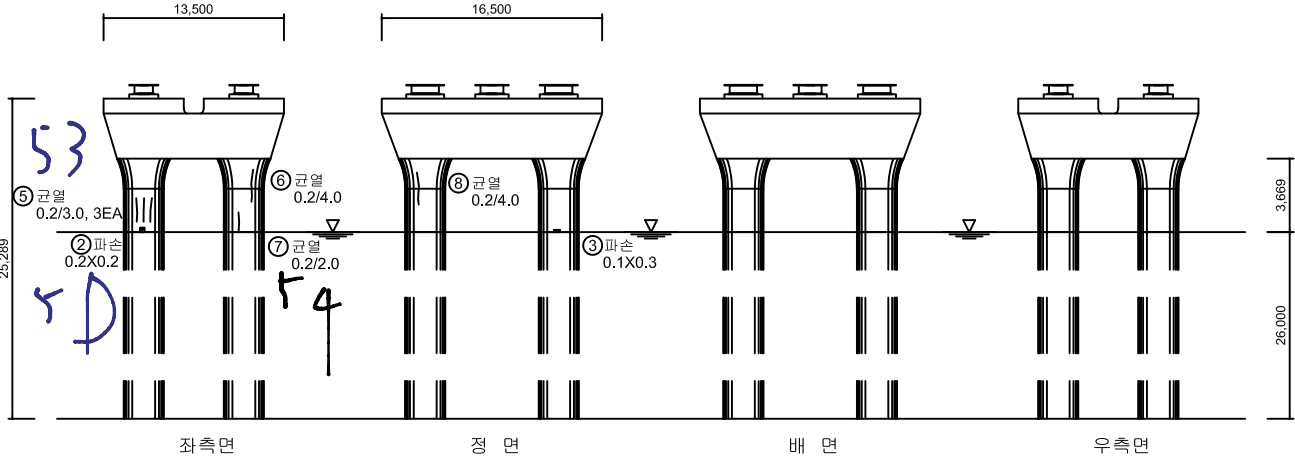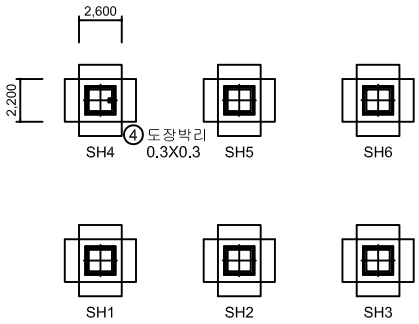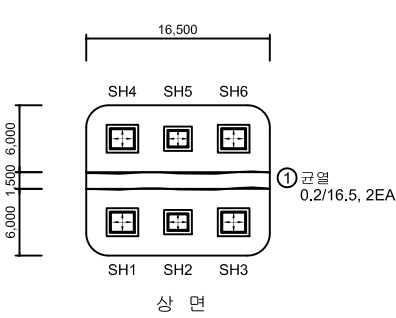



No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	16.5	-	2	33.00	m	
2	교각	파손	-	0.2	0.2	1	0.04	m²	
3	교각	파손	-	0.1	0.3	1	0.03	m²	
4	교량받침	도장박리	-	0.3	0.3	1	0.09	m²	신규
5	교각	균열	0.2	3.0	-	3	9.00	m	신규
6	교각	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	신규
7	교각	균열	0.2	2.0	-	1	2.00	m	신규
8	교각	균열	0.2	4.0	-	1	4.00	m	신규
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

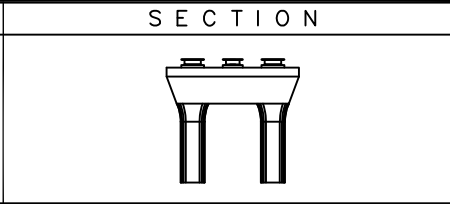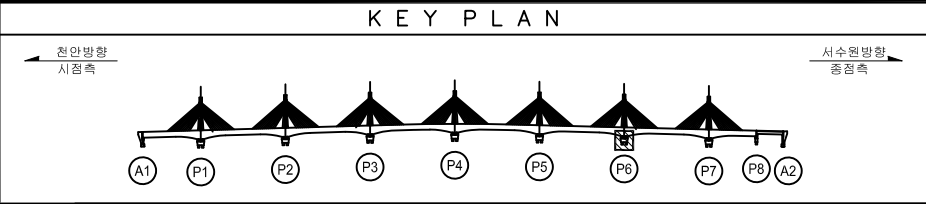



범	표면 균열	방수균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
레	파손, 탈락	재료분리	벽 태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 채수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	152

ID : 교각 (P7) 외관조사망도

손상물량표

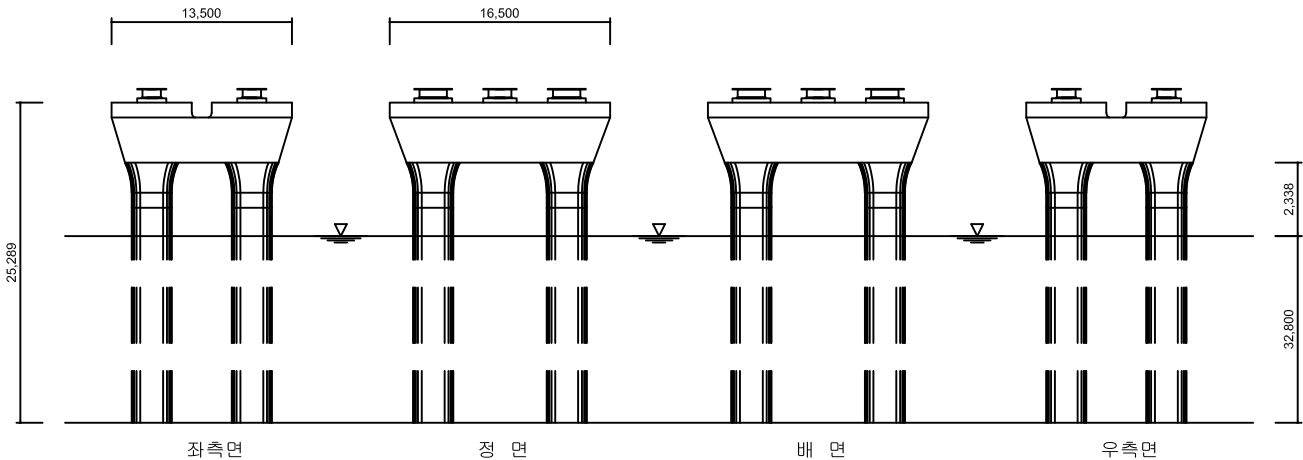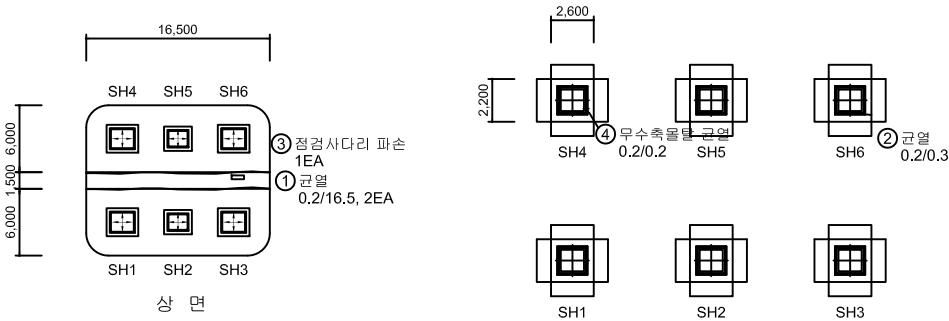





No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.2	16.5	-	2	33.00	m	
2	교량받침	균열	0.2	0.3	-	1	0.30	m	
3	출입시설	점검사다리 파손	-	-	-	1	1	EA	
4	교량받침	무수축물탈 균열	0.2	0.2	-	1	0.20	m	신규
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

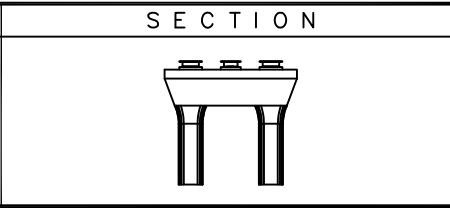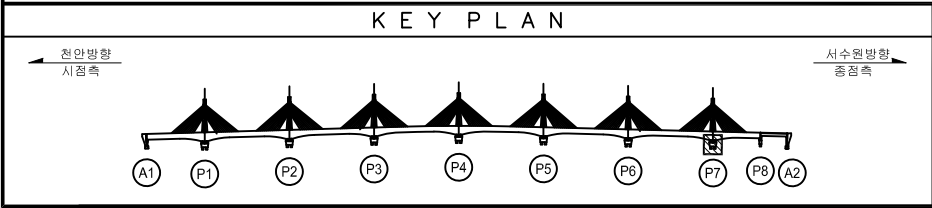

범례	CW 0.2 균열	망상균열	철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
	파손, 탈락	재료분리	백태	구조물명	평택대교
	박리, 박락	누수, 체수	좌굴, 변형	조사일자	2023.06
	표면오염	보수부	부식	책임자	이택수
	토사퇴적	기타	배수구막힘	도면번호	153


ID : 교각 (P8) 외관조사망도

손상물량표

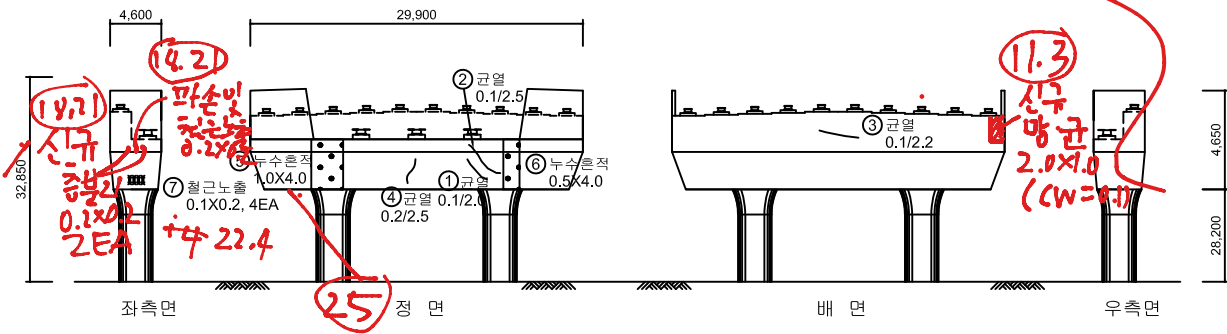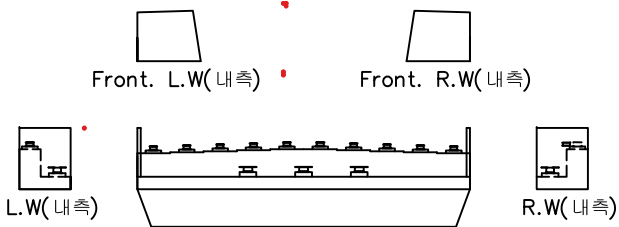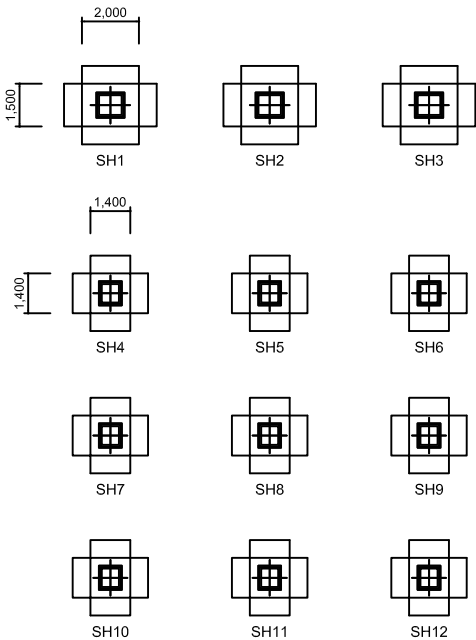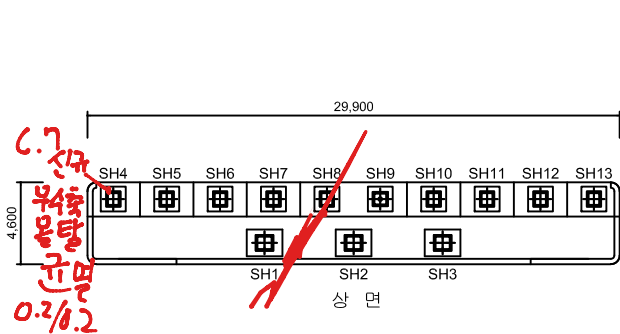


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교각	균열	0.1	2.0	-	1	2.00	m	
2	교각	균열	0.1	2.5	-	1	2.50	m	
3	교각	균열	0.1	2.2	-	1	2.20	m	
4	교각	균열	0.2	2.5	-	1	2.50	m	
5	교각	누수흔적	-	1.0	4.0	1	4.00	m²	신규
6	교각	누수흔적	-	0.5	4.0	1	2.00	m²	신규
7	교각	철근노출	-	0.1	0.2	4	0.08	m²	신규
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									




KEY PLAN

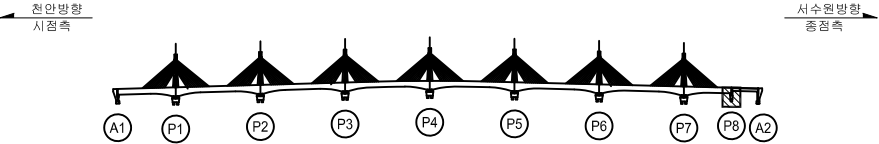

SECTION

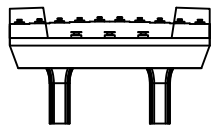


범례	CW 0.2	균열		망상균열		철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역
		파손, 탈락		재표면리		벽 태	구조물명	평택대교
		박리, 박락		누수, 체수		좌굴, 변형	조사일자	2023.06
		표면오염		보수부		부식	책임자	이택수
		토사퇴적		기타		배수구막힘	도면번호	154

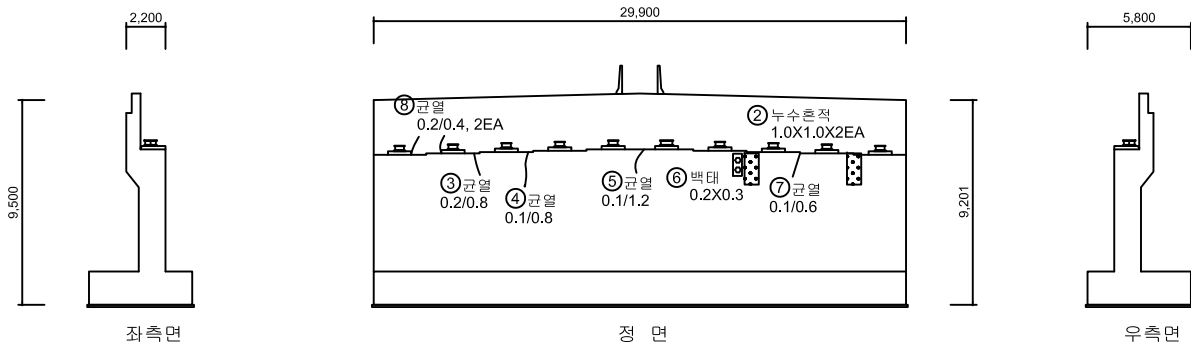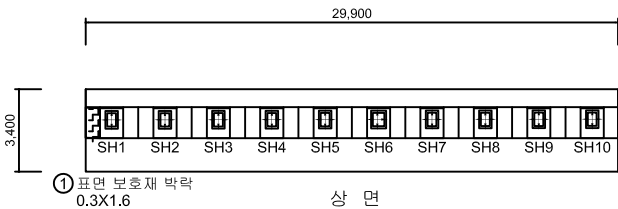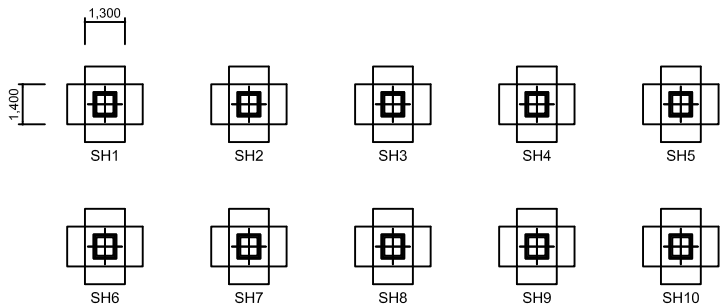


No.	위 치	손상내용	2023년 정밀안전점검						비고
			결함정도			손상물량			
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	물량	단위	
1	교대	표면 보호재 박락	-	0.3	1.6	1	0.48	m²	
2	교대	누수흔적	-	1.0	1.0	2	2.00	m²	
3	교대	균열	0.2	0.8	-	1	0.80	m	
4	교대	균열	0.1	0.8	-	1	0.80	m	
5	교대	균열	0.2	1.2	-	1	1.20	m	
6	교대	백태	-	0.2	0.3	1	0.06	m²	
7	교대	균열	0.1	0.6	-	1	0.60	m	
8	교대	균열	0.2	0.4	-	2	0.80	m	신규
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN

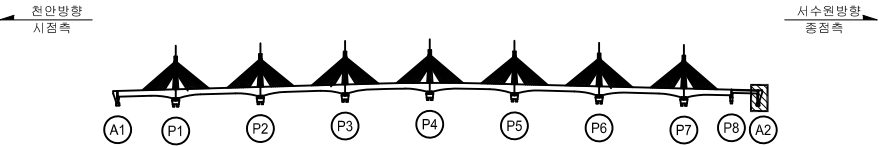

SECTION

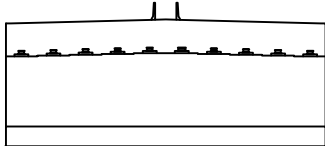

범 례	 CW 0.2	 망상균열	 철근노출	용역명	2023년 국도43호선 평택대교 정밀안전점검용역	
	 파손, 탈락	 재료분리	 백태	구조물명	평택대교	
	 박리, 박락	 누수, 채수	 좌굴, 변형	조사일자	2023.06	
	 표면오염	 보수부	 부식	책임자	이택수	
	 토사퇴적	 기타	 배수구막힘	도면번호	155	